

INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI DRILL

Referensi :

PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

CONTROLLED COPY

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017
02	01 Januari 2026	Perubahan Judul dan Langkah Pelaksanaan


Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

Dibuat


Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26

Tanggal, 20/02-2026.

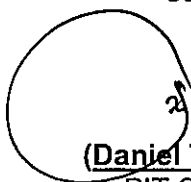

(Daniel Triyono)
PIT Supervisi

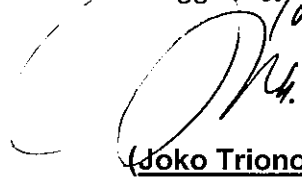

(Joko Triono)
PJO

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Instalasi / Remove Dispatch PTX di Drill	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-72	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 5
INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI DRILL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi Dispatch PTX di Drill
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan maupun yang dilepas tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi Dispatch PTX di Drill.

3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja sepatu safety, helmet, kaca mata dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimpur Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimpur Iss. Officer Earthmoving & masih berlaku

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

1. Memberi tugas atau Job untuk Instalasi Dispatch PTX

Supervisi / Helpdesk

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Datang ke lokasi unit tersebut parkir dan parkir kendaraan di tempat yang disediakan.
"Dilarang Parkir di area drill pad"
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
6. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**
7. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
8. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Drill		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-72	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 5
INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI DRILL			

pekerjaannya dan melapor ke pengawas.

9. Naikkan material yang akan di install ke unit dengan menggunakan tas dan gunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

10. Memulai pekerjaan.

Teknisi

Instalasi Perangkat:

- Persiapkan tools yang sesuai dan material yang akan diinstall.
- Naikkan tool dan material ptx di unit
"gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu pada saat naik/turun unit".
- Install bracket Goic di dalam kabin.
- Pasang Goic pada bracketnya.
- Siapkan kabel harness dengan memotong kabel yang tidak terpakai, dan sisakan 50 cm dengan memberi label masing-masing kabel.
- Pasang Harness dengan menarik dari Goic ke masing-masing component (power, Ethernet, Gps, dan sensor unit).
- Pasang switch dan hubungkan ke kabel Ethernet harness ke port1(pwr in) switch. Pasang juga kabel power 24Vdc dari panel power supply ke port power switch (port switch menggunakan connector deutsch 3 pin male).
- Pasang antenna gps pada bracket (pastikan posisi antenna gps master dan slave tidak tertukar).
- Pasang radio receiver gps / MM2.
- Pasang kabel dari antenna gps master dan slave ke port gps radio / MM2 (pastikan tidak tertukar pemasangan kabelnya).
- Pasang kabel power dari port POE MM2 ke port2 switch (pwr out).
- Pasang antenna omni pada bracket di atas cabin. pastikan menggunakan fullbody harness saat memasang antenna omni.
- Pasang Mikrotik pada box dekat antenna omni.
- Hubungkan port N-Male Mikrotik ke antenna dengan kabel LMR dan port Ethernet Mikrotik ke port3 switch (pwr out) dengan kabel FTP cat 6.
- Untuk **sensor kedalaman** pasang inclinometer di dalam cabin dan di luar cabin (pastikan posisinya tidak terbalik).

Document Title	Publish Date	Review Date
<u>Instruksi Kerja :</u>	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Drill		Page No
		3

INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI DRILL

- Pasang kabel dari CAN harness ke input port (Male connector) inclinometer di dalam cabin. lalu dari port output inclinometer (female connector) di dalam cabin hubungkan dengan kabel ke port input inclinometer yang ada di luar cabin. lalu dari port output inclinometer yang ada diluar cabin hubungkan dengan kabel ke port depth counter / shaft encoder.
- Cari tegangan 24 VDC yang disediakan untuk dispatch di unit.
- Pasang Fuse Holder dan Fuse blade 5A dan sambungkan ke kabel power (input) harness ptx dan panel power 24vdc yang digunakan untuk menyalakan switch.
"Posisi Fuse holder harus dekat sumber power"
- Hidupkan Dispatch dengan memasang connector kabel Harness.
- Program Goic sesuai prosedur pemrograman Provision Drill.
- Tes performance Provision Drill.

Teknisi

Remove Perangkat :

- Lepaskan konektor (bulat) harness dari goic.
- Remove harness dispatch dengan cara melepas kabel harness dispatch yang terhubung ke power dan ethernet yang terhubung ke mikrotik.
- Remove mikrotik dengan cara melepas konektor ethernet dan konektor antenna N female.
- Remove braket dan antena dispatch, jauhi jari dari titik jepit Ketika melepas bracket.
- Remove goic menggunakan kunci torque untuk melepas baut goic.
- Melepas braket goic menggunakan kunci pas ring 12/14, jauhi jari dari titik jepit ketika sedang membuka bracket.
- Remove perangkat Gps MM2 dan antenna gps.
- Remove switch dan perangkat sensor drill.

Catatan :

- ***Hindari titik jepit saat melepas kabel atau perangkat drill***
- ***Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.***
- ***Bekerja di ketinggian tanpa platform atau handrail gunakan fullbody harness***

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Drill		Page No
		4

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok. : IK-OPS-02-72	Rev. : 02
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 5 dari 5
INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI DRILL			

11. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan areal kerja dan masukkan tools ke dalam tas tool
12. Pastikan tidak ada material, dan tools tertinggal di unit. gunakan metode 3 titik tumpu saat naik/turun unit.
13. Lepas padlock beserta Personal Danger Tag anda.
14. Infokan ke Pengawas area / User KPC dan helpdesk MKN bahwa pekerjaan sudah selesai dan unit siap operasi.
15. Close Job termasuk menuliskan material yang dipakai, serial number goic pada Worksheet dan tanda tangan ke pengawas area atau User KPC lalu serahkan ke supervisor anda.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Instalasi / Remove Dispatch PTX di Drill		Page No
		5