

# INSTRUKSI KERJA INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI WHEEL LOADER

Referensi :  
PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

**CONTROLLED COPY**

| Revisi | Date            | Alasan perubahan                                                     |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 01     | 1 Oktober 2022  | Pencabutan Implementasi Form LPE ( MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017 |
| 02     | 01 Januari 2026 | Perubahan Judul dan Langkah Pelaksanaan                              |
|        |                 |                                                                      |
|        |                 |                                                                      |
|        |                 |                                                                      |


| Dokumen di Distribusikan ke | Divisi / Departemen | Keterangan |
|-----------------------------|---------------------|------------|
| Semua Karyawan              | OPS/PIT             | Prosedur   |
|                             |                     |            |

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/2026.

Tanggal, 20/02-2026.

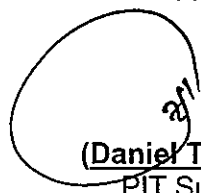

**(Daniel Triyono)**  
PIT Supervisi



**(Joko Triono)**  
PJO

**Document Title**

**Publish Date**

**Review Date**

**Instruksi Kerja :**

6 Maret 2026

5 Maret 2029

Instalasi / Remove Dispatch PTX di  
Wheel Loader

**Page No**

1

|                                                                                                                                                       |                                    |                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <br><b>Multi Kontrol Nusantara</b><br><small>A Bakti Company</small> | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b>  |                 |
|                                                                                                                                                       |                                    | No. Dok. : IK-OPS-02-74 | Rev. : 02       |
|                                                                                                                                                       |                                    | Tanggal : 5 Maret 2026  | Hal. : 2 dari 5 |
| <b>INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI WHEEL LOADER</b>                                                                                                |                                    |                         |                 |

## 1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan Instalasi Dispatch PTX di Wheel Loader
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang digunakan maupun yang dilepas tetap dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan.

## 2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan Instalasi Dispatch PTX di Wheel Loader.

## 3. Persyaratan

- 3.1 Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet, kacamata dan Full body harness.
- 3.2 Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3 Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4 Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer Earthmoving & masih berlaku

## 4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

### 1. Memberi tugas atau Job untuk Instalasi Dispatch PTX

Supervisi / Helpdesk

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Order material yang diperlukan ke Warehouse.
4. Datang ke lokasi unit tersebut parkir dan parkir kendaraan di tempat yang disediakan.
5. Melapor kepada penanggung jawab area atau orang yang ditunjuk sebelum masuk ke area unit tersebut beroperasi / parkir.
6. Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**
7. Lakukan Isolasi & lock out sesuai prosedur.(IK-HSE-08-04)
8. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
9. Naikkan material yang akan di install ke unit dengan

Teknisi

| Document Title                                  | Publish Date | Review Date  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Instruksi Kerja :</b>                        | 6 Maret 2026 | 5 Maret 2029 |
| Instalasi / Remove Dispatch PTX di Wheel Loader |              | Page No      |
|                                                 |              | 2            |

## INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI WHEEL LOADER

menggunakan tas dan gunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

### 10. Memulai pekerjaan. Instalasi Hardware:

**Teknisi**

- a. Persiapkan tools yang sesuai dan material yang Akan diinstall.
- b. Naikkan tool dan material ptx di unit dan pastikan gunakan tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.
- c. Install bracket Goic di dalam kabin.
- d. Pasang Goic pada bracketnya.
- e. Siapkan kabel harness dengan memotong kabel yang tidak terpakai, dan sisakan 50 cm dengan memberi label masing-masing kabel.
- f. Pasang Harness dengan menarik dari Goic ke masing-masing component (power, Ethernet dan Gps).
- g. Pasang Antenna omni dan gps pada bracket di atas cabin. pastikan menggunakan fullbody harness saat memasang antenna omni dan gps.
- h. Tarik kabel coaxial Gps dari dalam kabin ke luar kabin dengan memasang conduit sampai ke bracket antenna Gps.
- i. Pasang connector Gps pada ujung kabel coaxial yang sudah dipotong dan sambungkan connector pada antenna Gps.
- j. Pasang connector N-female pada kabel LMR yang akan dipakai untuk menghubungkan antenna omni dan mikrotik.
- k. Pasang kabel LMR dengan connector N-male ke antenna omni.
- l. Masukkan kabel LMR dari antenna ke dalam cabin.
- m. Pasang connector N-female pada ujung kabel LMR dan pasang connector ke bullet / mikrotik.
- n. Pasang mikrotik pada bracket antenna atau jika masih ada box bawaan modular tempatkan di dalamnya. koordinasikan dengan pengawas unit dalam menentukan posisi mikrotik jika diletakan di dalam kabin.

| Document Title                                  | Publish Date | Review Date    |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Instruksi Kerja :</b>                        | 6 Maret 2026 | 5 Maret 2029   |
| Instalasi / Remove Dispatch PTX di Wheel Loader |              | <b>Page No</b> |
|                                                 |              | 3              |

|                                                                                                                                        |                                    |                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <br><b>Multi Kontrol Nusantara</b><br>A B3ine Company | <b>PT. MULTI KONTROL NUSANTARA</b> | <b>INSTRUKSI KERJA</b>  |                 |
|                                                                                                                                        |                                    | No. Dok. : IK-OPS-02-74 | Rev. : 02       |
|                                                                                                                                        |                                    | Tanggal : 5 Maret 2026  | Hal. : 4 dari 5 |
| <b>INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI WHEEL LOADER</b>                                                                                 |                                    |                         |                 |

- o. Pasang connector RJ45 pada kabel Ethernet harness lalu tarik ke arah posisi mikrotik.
- p. Hubungkan connector RJ45 ke port Ethernet mikrotik.
- q. Cari tegangan 24 VDC yang disediakan untuk dispatch di bagian samping atau belakang kursi operator dengan membuka tutup panel unit.
- r. Pasang Fuse Holder dan Fuse blade 5A yang sesuai pada tegangan 24VDC yang disediakan dan sambungkan ke kabel power (input) harness ptx.  
**"Posisi Fuse holder harus dekat sumber power"**
- s. Hidupkan Dispatch dengan memasang connector kabel Harness.

Teknisi

**Catatan :**

- **Pada saat memasang connector hindari sisi tajam cutter saat memotong kabel dan titik jepit crimping saat memasang connector ke kabel.**
- **Bekerja di ketinggian tanpa platform atau handrail gunakan fullbody harness.**

**Instalasi Software :**

- a. Identifikasi jenis Goic yang digunakan untuk menentukan jenis aplikasi yang diinstall, PTXB = delite, PTXC = DE, Linux = DE Linux.
- b. Masukan atau kirim file terupdate yang diperlukan untuk instalasi ke goic menggunakan filezilla.
- c. Pastikan IP address Goic dan Mikrotik yang digunakan sesuai dan tidak konflik.
- d. Setting time server pada goic menggunakan ip 172.16.1.107 dan 172.16.1.114
- e. Lakukan proses instalasi aplikasi dispatch dan oemdriver sesuai panduan terupdate dari Modular.
- f. Install Device Monitor
- g. Setelah instalasi software selesai lakukan test perform pada menu dispatch :
  - Test dispatch bekerja normal dengan cara "Masukkan ID" MKN (11111) .
  - Tekan siap – tidak hujan.
  - Tekan Tugas.
  - Tunggu beberapa saat sampai muncul bantalan angka fatigue.
  - Tekan sesuai angka yang diminta.

| Document Title                                  | Publish Date | Review Date    |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Instruksi Kerja :</b>                        | 6 Maret 2026 | 5 Maret 2029   |
| Instalasi / Remove Dispatch PTX di Wheel Loader |              | <b>Page No</b> |
|                                                 |              | 4              |

## INSTALASI / REMOVE DISPATCH PTX DI WHEEL LOADER

### Remove Perangkat :

- Lepaskan konektor ( bulat ) harness dari goic.
  - Remove harness dispatch dengan cara melepas kabel harness dispatch yang terhubung ke power dan ethernet yang terhubung ke mikrotik.
  - Remove konektor gps di goic dan antenna lalu remove kabel coaxial atau LMR gps lalu lepas antenna gps.
  - Remove mikrotik dengan cara melepas konektor ethernet dan konektor antenna N female.
  - Remove braket dan antena dispatch, jauhi jari dari titik jepit Ketika melepas bracket.
  - Remove goic menggunakan kunci torque untuk melepas baut goic.
  - Melepas braket goic menggunakan kunci pas ring 12/14, jauhi jari dari titik jepit ketika sedang membuka braket .
11. Jika pekerjaan sudah selesai, bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
  12. Turunkan tools dan sisa material. ***“gunakan metode 3 (tiga) titik tumpu saat naik/turun unit”.***
  13. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain
  14. Infokan ke Pengawas area dan User KPC bahwa Installasi Dispatch Ptx telah selesai dan siap operasi.
  15. Lengkapi Worksheet, tulis material yang dipakai, nomor serial GOIC, tanda tangan user/pengawas dilokasi dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor.

| Document Title                                  | Publish Date | Review Date    |
|-------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>Instruksi Kerja :</b>                        | 6 Maret 2026 | 5 Maret 2029   |
| Instalasi / Remove Dispatch PTX di Wheel Loader |              | <b>Page No</b> |
|                                                 |              | 5              |