

INSTRUKSI KERJA PERBAIKAN RADIO FM DI DRILL

Referensi :
PK-OPS-05 (PROSEDUR KERJA PERBAIKAN)

CONTROLLED COPY

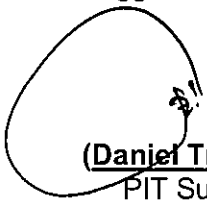
Revisi	Date	Alasan perubahan
01	25 April 2018	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	06 Juni 2018	Menambahkan sub heading "persyaratan" follow up audit FPE ke 8
03	17 September 2021	Menambahkan Item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, melakukan eskalasi kepada pengawas
04	1 Oktober 2022	Pencabutan Implementasi Form LPE (MEMO No M.15/100S-Safety/VII/2017

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Karyawan	OPS/PIT	Prosedur

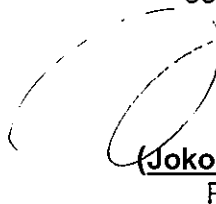
Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 20/2/26


(Daniel Triyono)
PIT Supervisi

Tanggal, 20/02-2026


(Joko Triono)
PJO

Document Title

Publish Date

Review Date

Instruksi Kerja :

6 Maret 2026

5 Maret 2029

Perbaikan Radio FM di Drill

Page No

1

 Multi Kontrol Nusantara A Bakti Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-19	Rev. : 04
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 2 dari 4
PERBAIKAN RADIO FM DI DRILL			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan perbaikan radio FM di Drill
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.
- Untuk memberikan pedoman kerja yang benar serta memastikan peralatan, unit, dan komponen yang diperbaiki dapat kembali berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai standar operasional yang berlaku.

2. Ruang lingkup

Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan personil yang melakukan perbaikan radio FM Drill.

3. Persyaratan

- 3.1. Gunakan seragam kerja, sepatu safety, helmet dan Full body harness.
- 3.2. Teknisi sudah mengikuti training bekerja di ketinggian di PT. KPC.
- 3.3. Teknisi memiliki kimper Personal Lock Holder dan masih berlaku.
- 3.4. Salah satu Teknisi memiliki kimper Iss. Officer earth moving & masih berlaku.

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab


1. Memberi tugas atau job untuk perbaikan radio FM

**Supervisi /
Helpdesk**

2. Mempersiapkan Tools sesuai dengan pekerjaan.
3. Datang ke lokasi unit dan melapor ke penanggung jawab area.
4. Apabila unit masih beroperasi maka lakukan komunikasi positif menggunakan radio komunikasi atau kode isyarat dengan operator agar memarkir unit di tempat yang aman. Parkirlah kendaraan anda ditempat yang disediakan khusus parkir LV (shift change atau Lighting Plant).
5. Setelah unit parkir, mesin dimatikan dan operator turun dari unit maka Semua teknisi melakukan analisa keselamatan kerja dan dituangkan dalam **Form Observasi Lingkungan Kerja**.
6. Issolation Officer melakukan Isolasi & lock out sesuai dengan prosedur (IK-HSE-08-04).

Teknisi

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Radio FM di Drill		Page No
		2

 Multi Kontrol Nusantara A Blue Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-19	Rev. : 04
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 3 dari 4
PERBAIKAN RADIO FM DI DRILL			

7. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan, maka pekerja harus menghentikan pekerjaannya dan melapor ke pengawas.
8. Gunakan metode tiga titik tumpu pada saat naik/turun unit.

9. Memulai pekerjaan.

a. **Radio FM mati total**

- i. Ukur tegangan di konektor power radio FM kisaran 12 VDC sampai 13.5 VDC
- ii. Jika terdapat tegangan 12 VDC, berarti radio FM rusak. Lakukan pelepasan radio FM dan ganti dengan radio FM baru.
- iii. Jika tegangan tidak ada, lakukan pengukuran tegangan out put converter 12 VDC, cek kabel power radio FM dan fuse 10A.
- iv. Jika tidak ada tegangan out put 12 VDC lakukan pengecekan tegangan input coverter (24VDC), jika tidak ada lakukan pengecekan kabel dan fuse 10A dari sumber tegangan, jika ada tegangan 24 VDC berarti converter rusak. Ganti converter dengan yang baru.

Teknisi

b. **Radio FM tidak bisa menerima / tidak ada suara**

- i. Lakukan pengecekan fisik secara visual kondisi stik, kabel dan konektor antenna. Jika ada yang rusak, lakukan penggantian.
- ii. Gunakan Full Body Harness dengan Single Landyard tanpa Absorber.
- iii. Kaitkan Hook Single Landyard ke Anchor Point yang berada diatas cabin.
- iv. Lakukan pengukuran kabel dan konektor antenna menggunakan continuity meter, apabila buzzernya bunyi berarti short & lakukan perbaikan. Jika buzzernya tidak bunyi berarti tidak short.
- v. Lakukan analisa coverage area pemancar FM terdekat menggunakan FM radio di mobil.
- vi. Lakukan pengecekan speaker beserta kabelnya. Jika ada yang rusak, lakukan penggantian.
- vii. Jika semua part diatas kondisinya bagus berarti radio FM rusak. Lepas radio FM dan ganti dengan yang baru.

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja :	6 Maret 2026	5 Maret 2029
Perbaikan Radio FM di Drill		Page No
		3

 Multi Kontrol Nusantara A Soline Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No. Dok: IK-OPS-05-19	Rev. : 04
		Tanggal : 5 Maret 2026	Hal. : 4 dari 4
PERBAIKAN RADIO FM DI DRILL			

Catatan :

- *Bekerja diketinggian dibawah 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard tanpa absorber.*
- *Bekerja diketinggian diatas 5 meter tanpa platform atau handrail gunakan Full Body Harness dengan single landyard dan absorber.*
- *Pada saat menggunakan cutter untuk memotong kabel / part hindari sisi tajam cutter.*
- *Hindari titik jepit tool seperti crimping saat memasang connector ke kabel dan penggunaan tang potong, tang lancip dan tang kombinasi*

10. Pekerjaan Selesai

Teknisi

- a. Bersihkan area kerja, masukkan peralatan kerja ke dalam tas tools dan pastikan tidak ada peralatan atau material yang tertinggal.
- b. Turunkan tools dan gunakan metode 3(tiga) titik tumpu saat naik/turun unit.
- c. Lepas Padlock beserta Personal Danger Tag milik anda sendiri, tidak dibenarkan melepas milik orang lain
- d. Laporkan ke penanggung jawab unit atau Operator, pengawas unit atau Oscar base pengguna unit serta Helpdesk MKN bahwa perbaikan radio FM unit tersebut telah selesai.
- e. Lengkapi Worksheet, tulis material yang digunakan beserta stock code-nya, nomor serial radio, tanda tangan pengawas dan sebagainya lalu serahkan worksheet tersebut ke supervisor anda setelah sampai dikantor

Document Title	Publish Date	Review Date
Instruksi Kerja : Perbaikan Radio FM di Drill	6 Maret 2026	5 Maret 2029
		Page No
		4