

INSTRUKSI KERJA

Terminasi / Splicing Kabel Fiber Optik (FO)

Referensi : PK-OPS-02 (PROSEDUR KERJA PEMBENTUKAN LOKASI BARU)

Revisi	Date	Alasan perubahan
01	1 Mar 2017	Menyesuaikan dengan SMKP Minerba Permen No 38 tahun 2014
02	1 Juni 2018	Menambahkan sub heading " Persyaratan "
03	17 Sept 2021	Menambahkan item : kewajiban melapor kepada penanggung jawab area, mengisi form observasi, melakukan eskalasi kepada pengawas

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua Crew Telco	MKN Telco	Instruksi Kerja

Dibuat


Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 14-11-2025


Tanggal, 14-11-2025



(Rahmansyah)
Act. Supv Telco

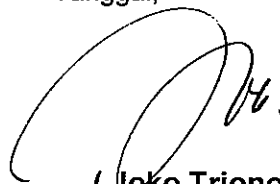

(Joko Triono)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Baku's Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-45	Rev. : 03
		21 September 2011	Hal. : 2 dari 3
Terminasi / Splicing kabel Fiber Optic (FO)			

1. Tujuan

- Untuk memastikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan Terminasi atau Splicing kabel fiber Optic
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan.

2. Ruang lingkup

- Prosedur ini hanya dipergunakan untuk kegiatan/aktivitas personil yang melakukan pekerjaan Terminasi atau Splicing kabel fiber Optic

3. Persyaratan

- Gunakan sarung tangan , kacamata

4. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan jobsheet dari supervisor / helpdesk, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

1. Wajib melapor kepada penanggung jawab area atau yang ditunjuk saat tiba dilokasi dan sebelum memulai pekerjaan Teknisi
2. Lakukan observasi dan Identifikasi bahaya area kerja untuk memastikan pekerjaan aman dilakukan dengan cara mengisi **Form Analisa Bahaya Sebelum Memulai Pekerjaan.**
3. Jika menemukan kondisi tidak aman untuk dilakukan pekerjaan maka pekerja wajib menghentikan pekerjaan dan melaporkan ke pengawas.
4. Gunakan Helm jika diluar ruangan
5. Gunakan masker dan kacamata jika lokasi kerja berdebu
6. Gunakan sarung tangan saat mengupas kulit luar kabel FO menggunakan cutter sepanjang 30 – 50 cm.
7. Bersihkan core kabel menggunakan Tisu bersih
8. Kupas core FO menggunakan tools set khusus kable fiber optic / stripper
9. Bersihkan core yang telah dikupas menggunakan tisu dan

 Multi Kontrol Nusantara A Baku Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-02-45	Rev. : 03
		21 September 2011	Hal. : 3 dari 3
Terminasi / Splicing kabel Fiber Optic (FO)			

alcohol $\geq 70\%$

10. Potong core FO menggunakn cleaver yang terlebih dulu disesuaikan panjangnya dengan posisi cassette pada Optik Termination Box (OTB) atau Closure Teknisi
11. Pasang splice slave (pelindung sambungan) disalah satu core yang akan disambung
12. Masukkan core FO kedalam Fusion / alat penyambung 1 core dikiri dan 1 core dikanan
13. Hidupkan dan Setting Fusion sesuai type kabel fiber optic single mode atau multi mode (SM atau MM)
14. Tekan tombol splicing atau tombol hijau pada fusion, setelah terlihat di monitor bahwa potongan core FO telah rata dan bersih (jika belum ulangi dari langkah 5 diatas)
15. Pastikan nilai loss sambungan lebih kecil dari 0.1 db (jika nilai masih lebih besar ulangi dari langkah 5 diatas)
16. Posisikan splice sleeve yang telah dimasukkan pada core sebelumnya tepat pada tengah sambungan
17. Masukkan splice sleeve pada heating fusion
18. Tunggu sampai proses pemanasan selesai dan kipas pendinginan selesai
19. Angkat core FO yang telah terpasang Splice sleve dan masukkan serta susun core FO pada cassette
20. Lakukan langkah diatas untuk semua core (sesuai permintaan jumlah core yang diinginkan user)
21. Lakukan test setiap core dari ujung kabel atau OTB menggunakan OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)
22. Bersihkan area kerja
23. Informasikan kepada Helpdesk bahwa pekerjaan telah selesai.
24. Lengkapi worksheet termasuk menuliskan material / stock code yang telah dipakai pada penginstallan pada worksheet. Dan serahkan pada supervisor anda.