Liste de Contrôle des règles de Fabrication (LCF)

du projet

MUGOCHAUD

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	F. AUGEREAU L. THEOLIER	Resp. qualité	01/09/2022	
Complété par	FELICETTI Marius RAVIER Alyssa	Technicien	02/02/2026	
Vérification autorisée par	<Nom chef projet>	Chef de projet	JJ/MM/AAAA	

1. Procédure de fabrication

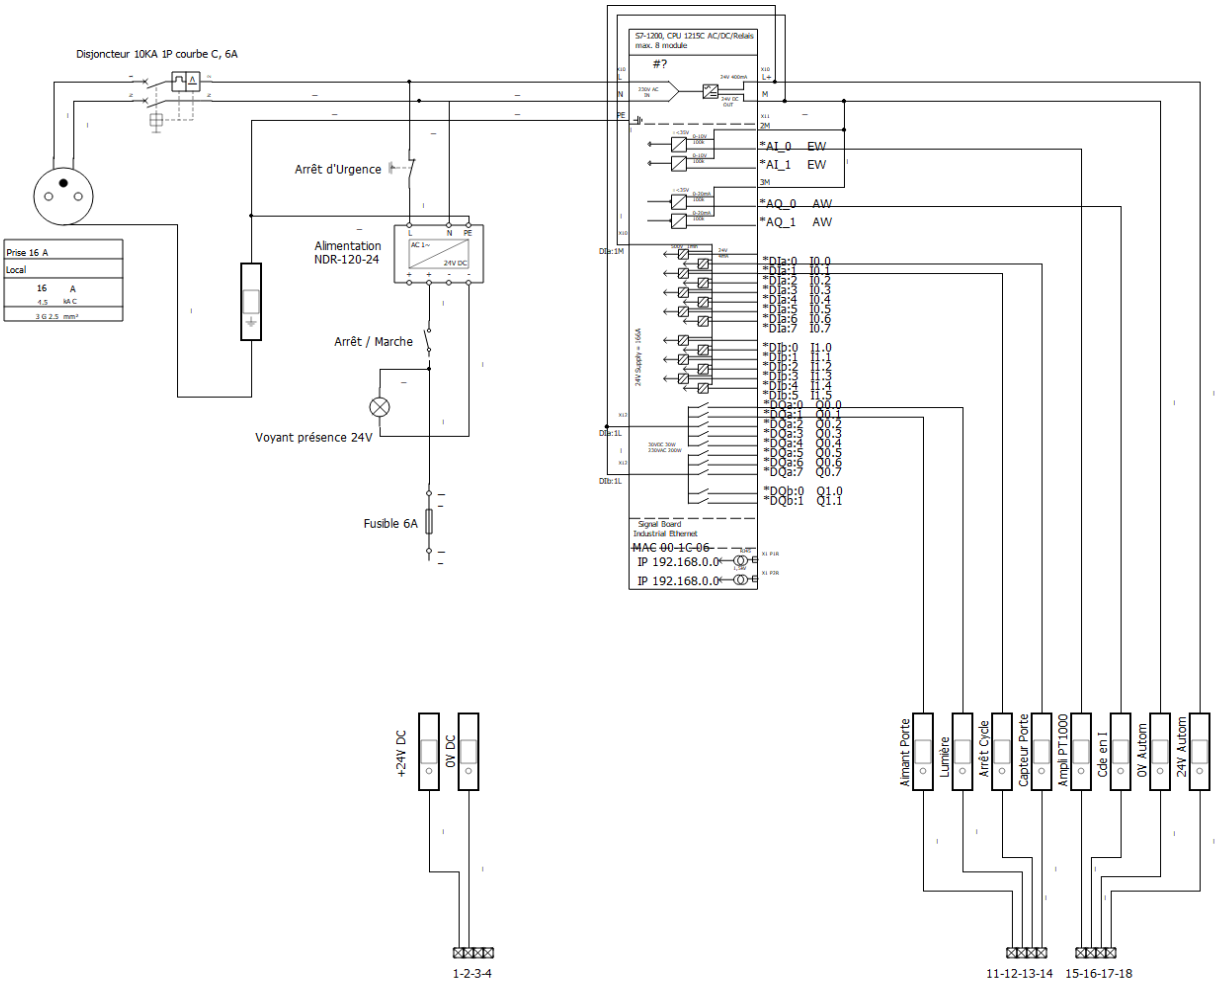


Figure 1 : Schéma de câblage du système
schéma_armoire_electrique_EQ06.png

	Opération	Conducteur	Couleur	Gauge	n°	de	Source	Broche	n°	à	Destination	Broche	n°
Etape	Opération												
1	Identifier	Câble multibrin	Noir	Gauge	18	de	Automate	Broche	DI	à	Bornier	Broche	14
2	Connecter	Câble multibrin	Noir	Gauge	18	de	Automate	Broche	DI	à	Bornier	Broche	14
3	Identifier	Câble multibrin	Noir	Gauge	18	de	Automate	Broche	DQ	à	Bornier	Broche	11
4	Connecter	Câble multibrin	Noir	Gauge	18	de	Automate	Broche	DQ	à	Bornier	Broche	11
5	Identifier	Câble multibrin	Bleu	Gauge	18	de	Fusible 6A	Broche	A2	à	Bornier	Broche	17
6	Connecter	Câble multibrin	Bleu	Gauge	18	de	Fusible 6A	Broche	A2	à	Bornier	Broche	17
7	Identifier	Câble multibrin	Rouge	Gauge	18	de	Fusible 6A	Broche	A1	à	Bornier	Broche	18
8	Connecter	Câble multibrin	Rouge	Gauge	18	de	Fusible 6A	Broche	A1	à	Bornier	Broche	18

Afin de procéder à la connexion des différents câbles, le protocole suivant détaille les étapes spécifiques pour le câblage de l'armoire électrique, en assurant la conformité avec le schéma de câblage et les spécifications techniques. Chaque câble doit être correctement identifié, dénudé, serti et connecté à sa borne associée sur l'automate et le bornier.

Procédure de Connexion des Câbles

- **Câble 1 : Noir, Gauge 18 (Automate DI vers Bornier 14)**
  - Récupérer le Câble 1.
  - Dénuder l'extrémité côté automate, identifier le câble puis sertir la cosse DI.
  - Connecter la cosse DI à la borne DI de l'Automate.
  - Dénuder l'extrémité côté bornier et sertir la cosse 14.
  - Connecter la cosse 14 à la borne 14 du Bornier.

- **Câble 2 : Noir, Gauge 18 (Automate DQ vers Bornier 11)**
  - Récupérer le Câble 2.
  - Dénuder l'extrémité côté automate, identifier le câble et sertir la cosse DQ.
  - Connecter la cosse DQ à la borne DQ de l'Automate.
  - Dénuder l'extrémité côté bornier et sertir la cosse 11.
  - Connecter la cosse 11 à la borne 11 du Bornier.

- **Câble 3 : Bleu, Gauge 18 (Fusible A2 vers Bornier 17)**
  - Récupérer le Câble 3.
  - Dénuder l'extrémité côté fusible, identifier le câble puis sertir la cosse A2.
  - Connecter la cosse A2 à la borne A2 du Fusible 6A.
  - Dénuder l'extrémité côté bornier et sertir la cosse 17.
  - Connecter la cosse 17 à la borne 17 du Bornier.

- **Câble 4 : Rouge, Gauge 18 (Fusible A1 vers Bornier 18)**
  - Récupérer le Câble 4.
  - Dénuder l'extrémité côté fusible, identifier le câble puis sertir la cosse A1.
  - Connecter la cosse A1 à la borne A1 du Fusible 6A.
  - Dénuder l'extrémité côté bornier et sertir la cosse 18.
  - Connecter la cosse 18 à la borne 18 du Bornier.

2. Procédure d'implantation Logicielle

Avant de commencer la programmation, il faut veiller à configurer correctement TIA Portal. Tout d'abord il faut ajouter l'automate utilisé soit le SIMATIC S7-1200 > CPU 1215C > AC/DC/RLY > 6ES7 215-1BG40-0XB0. Il sera nommé PLC_EQ06.

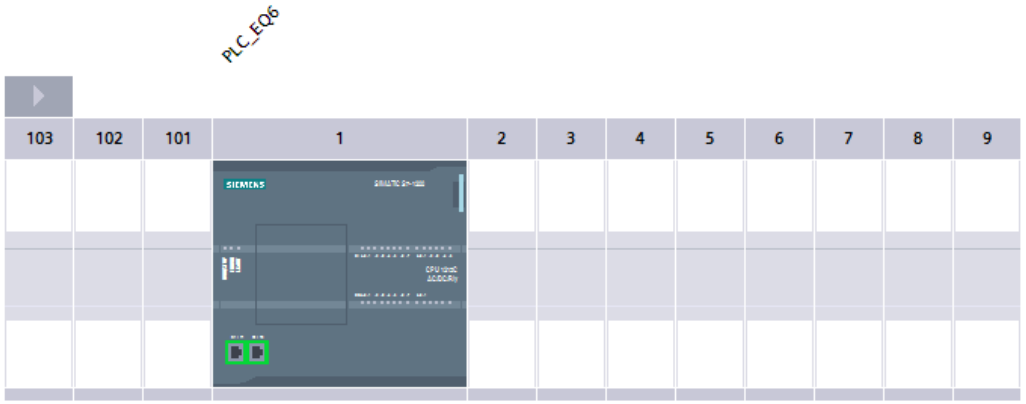


Figure 2 : Automate

Ensuite nous définissons la version du firmware, donc la version 4.5. Pour pouvoir établir la communication, il faut attribuer l'adresse IP correspondante `192.168.30.56` et configurer l'adresse de la passerelle `192.168.30.254`.

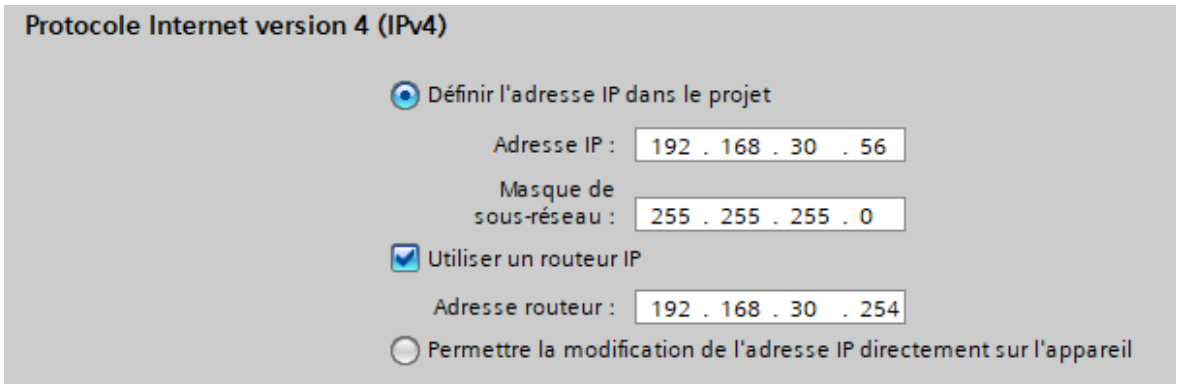


Figure 3: Configuration adresse IP et routeur

Ainsi nous pouvons effectuer la compilation matérielle, ce qui permet de vérifier la cohérence des paramètres configurés et génère les données nécessaires pour le chargement dans le PLC. Pour finir, nous sélectionnons "charger dans l'appareil" pour établir la connexion entre le PC et l'automate. Il est important de bien choisir une liaison PN/IE pour l'automate et Intel pour le PC.

3. Engagement

A partir du contrôle du prototype, je déclare le prototype conforme au dossier de fabrication et aux règles de fabrication énoncées ci-dessus.	Nom du technicien :
	Date :
	Signature :