

CS4218Pro Guide de de diagnostic





Avant de procéder avec ce guide, veuillez d'abord contrôler la tension d'alimentation électrique, entre 14.5 V et **minimum** 13.5v.

Contrôler la vitesse de prise de force, entre 430 et 480 t/min .


Si ces 2 points ne sont pas contrôlés et validés, l'ensemble du diagnostic pourrait être faussé.

Merci de suivre et valider les étapes **dans l'ordre**. Toute indication de page se rapporte au guide technique disponible séparément.


Problème avec le tapis d'alimentation

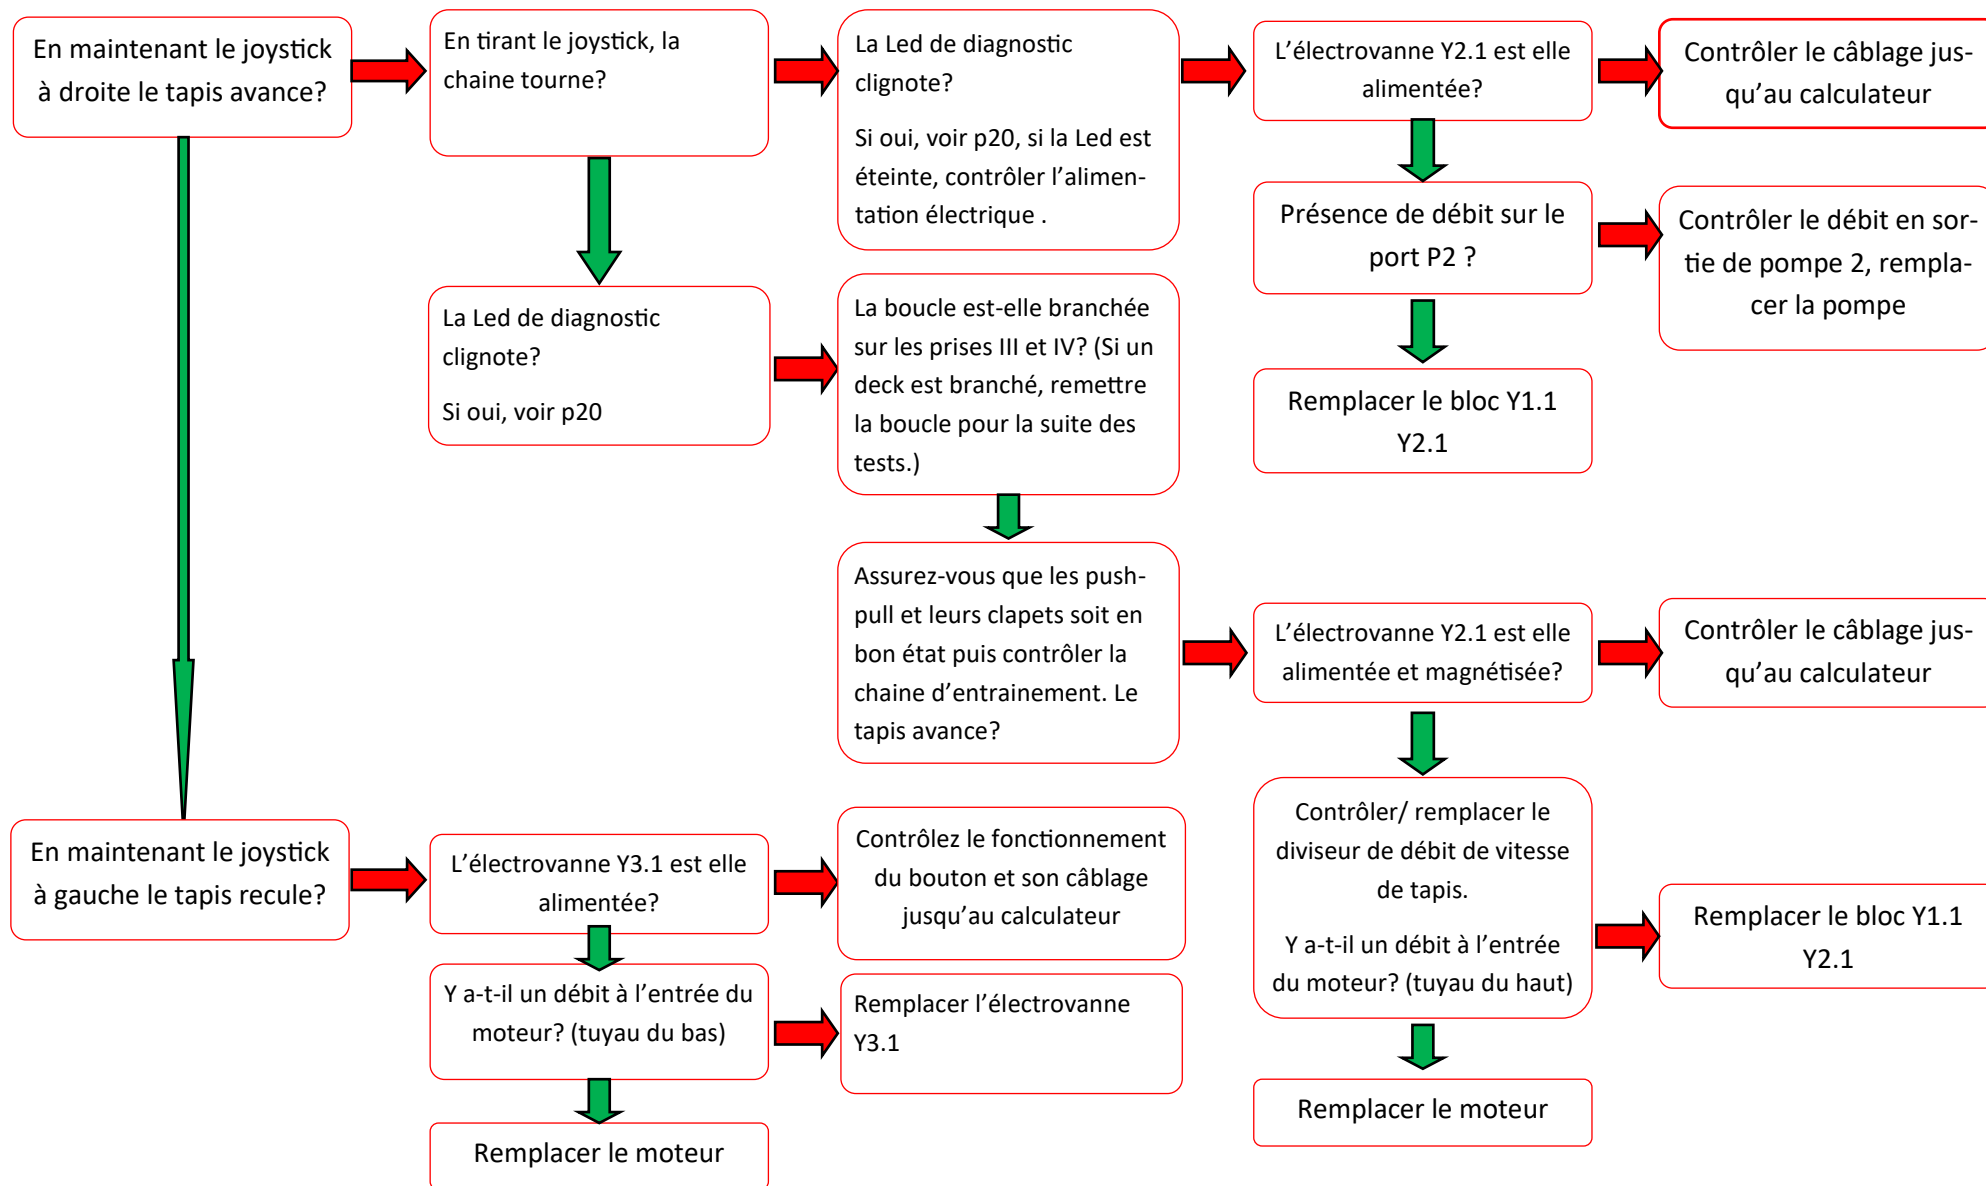



Problème lors du cycle de sciage




Lorsqu'on maintient le joystick pour démarrer le cycle de sciage :

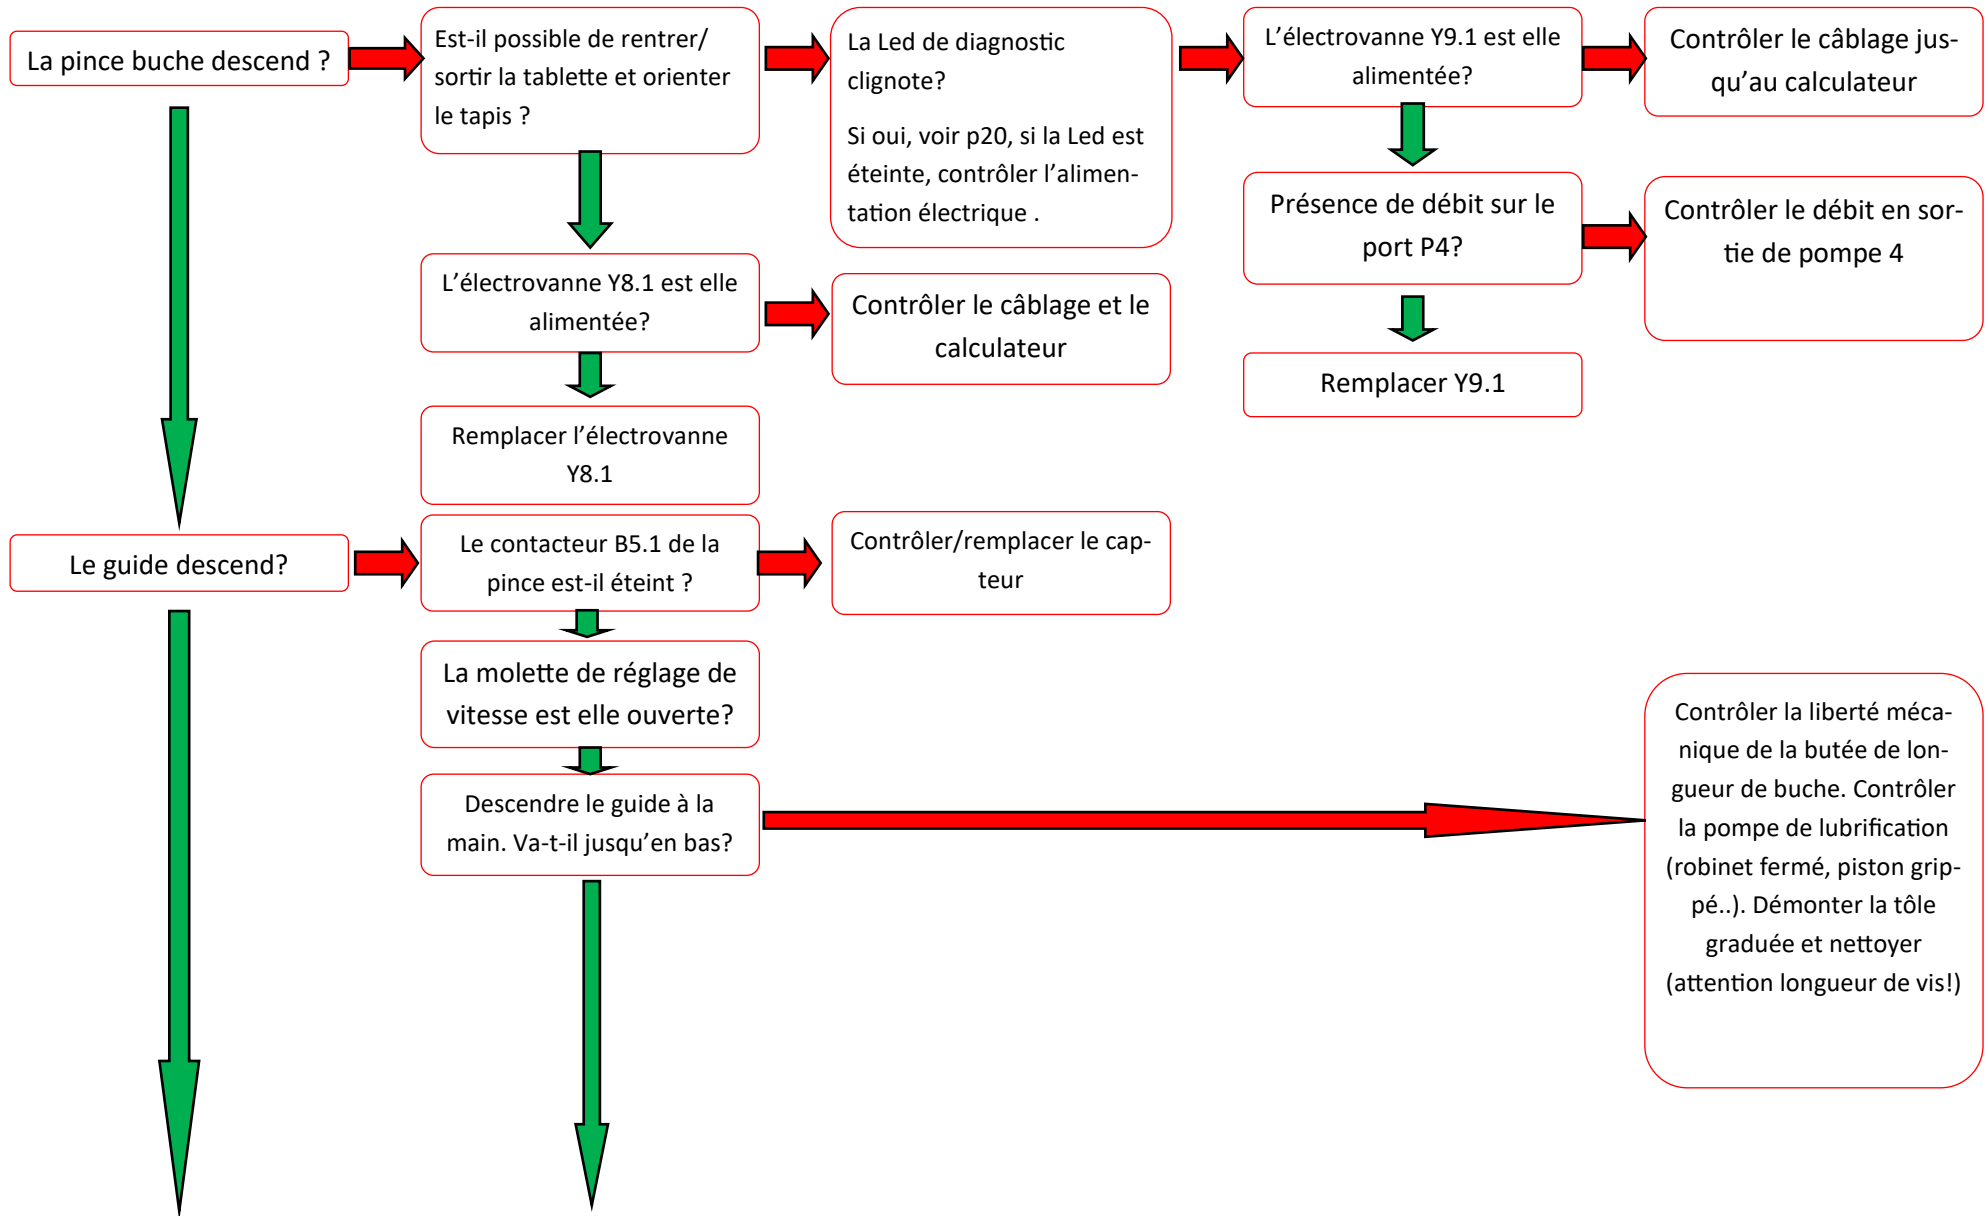


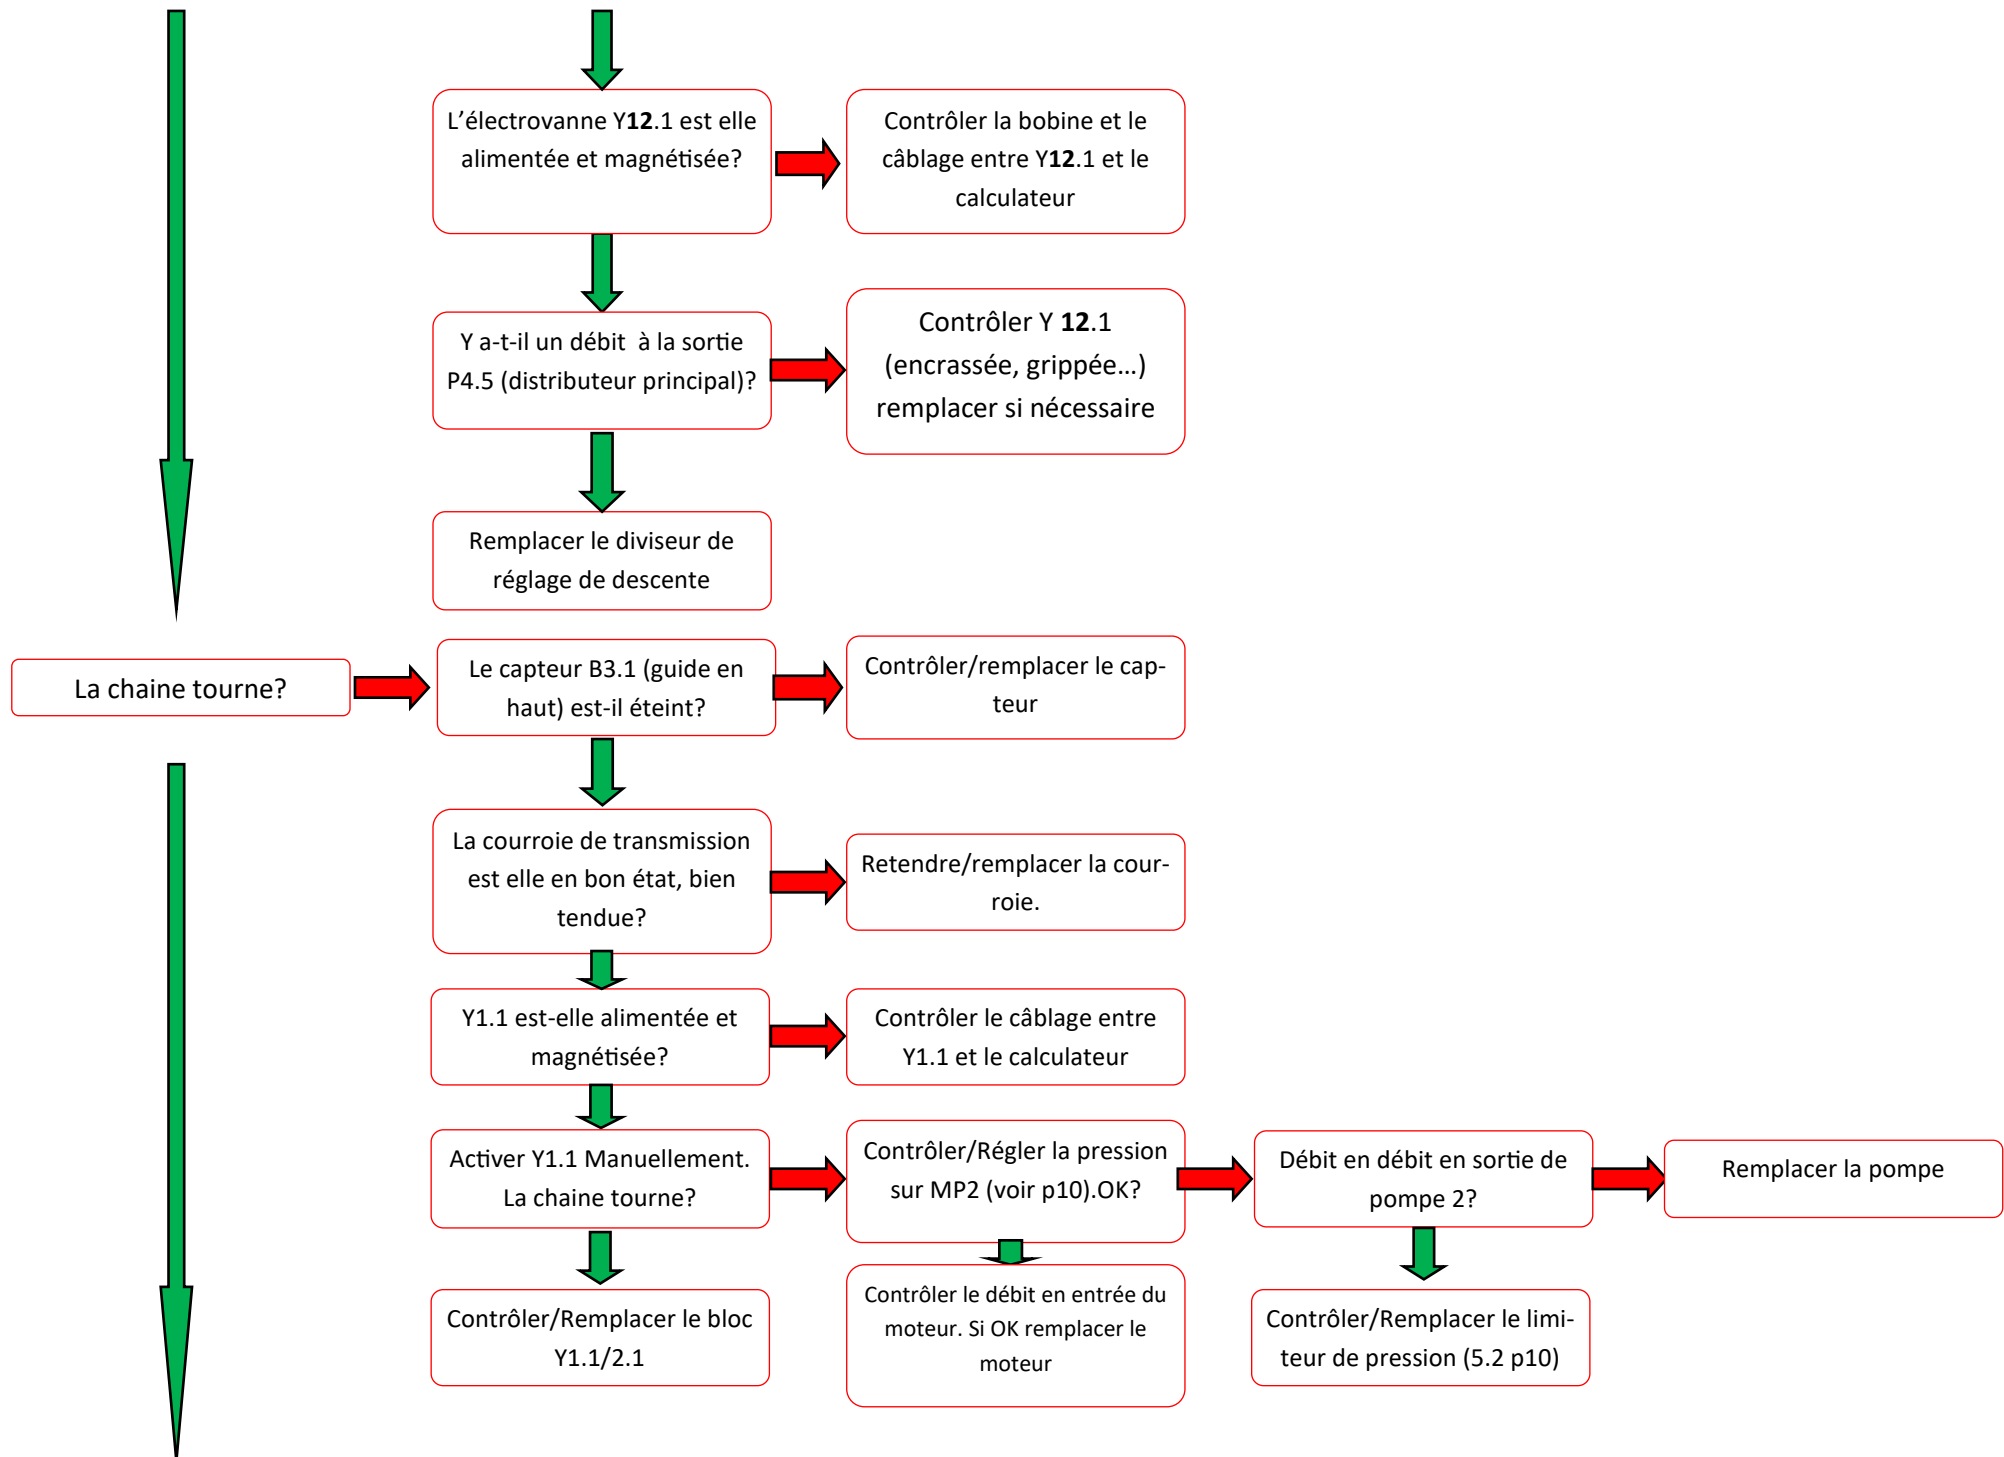


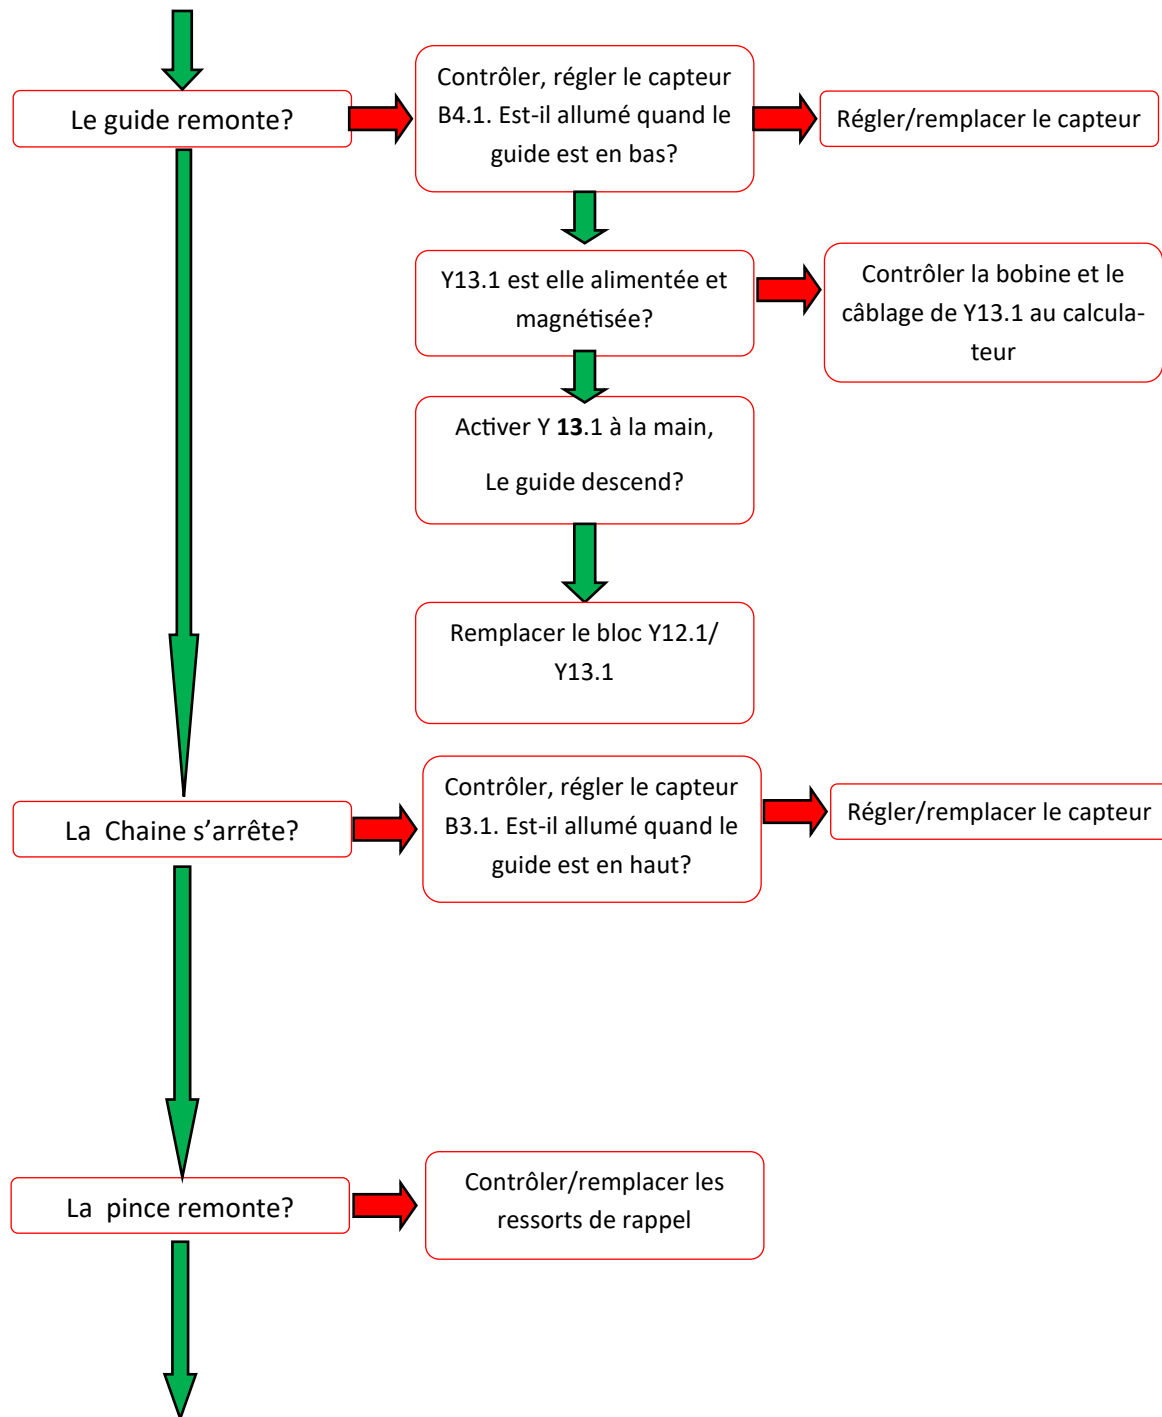


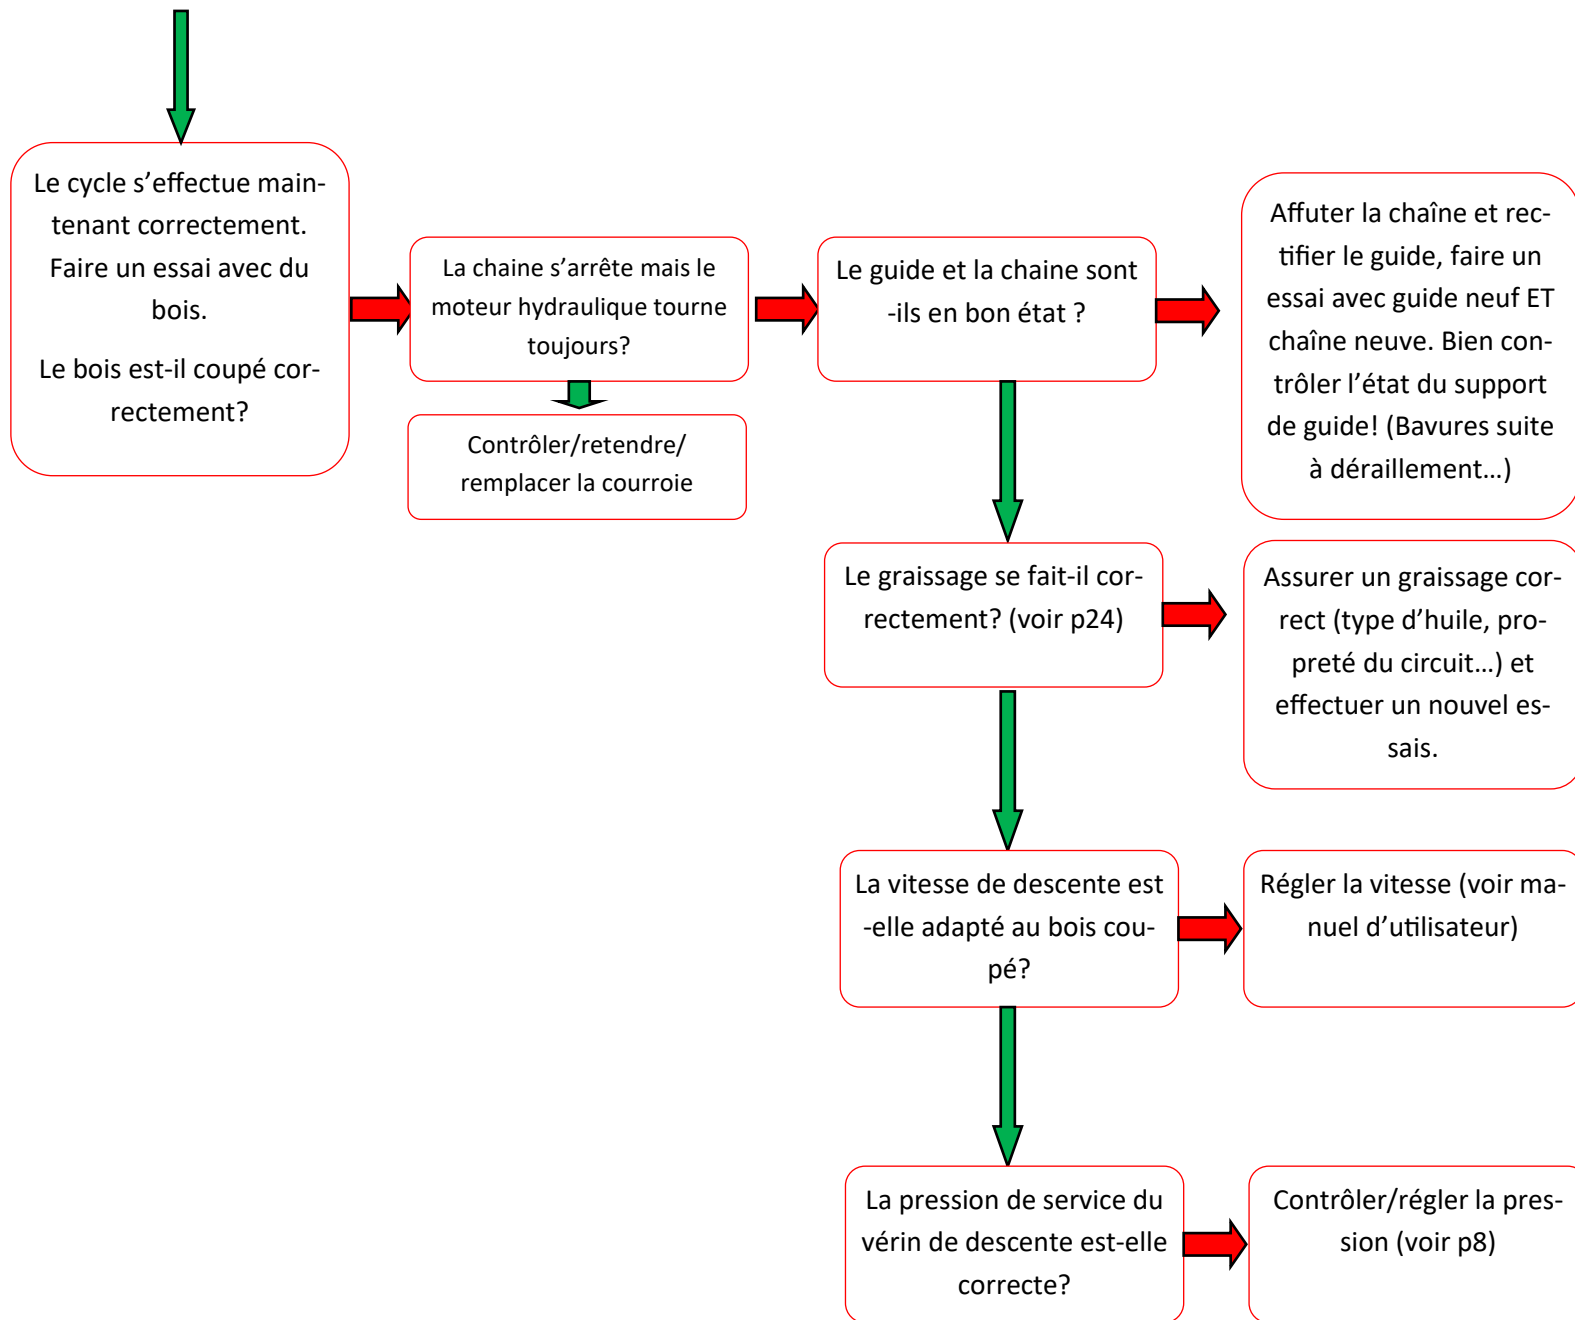

Problème lors du cycle de fendage


Lorsqu'on pousse le levier pour démarrer le cycle de fendage :

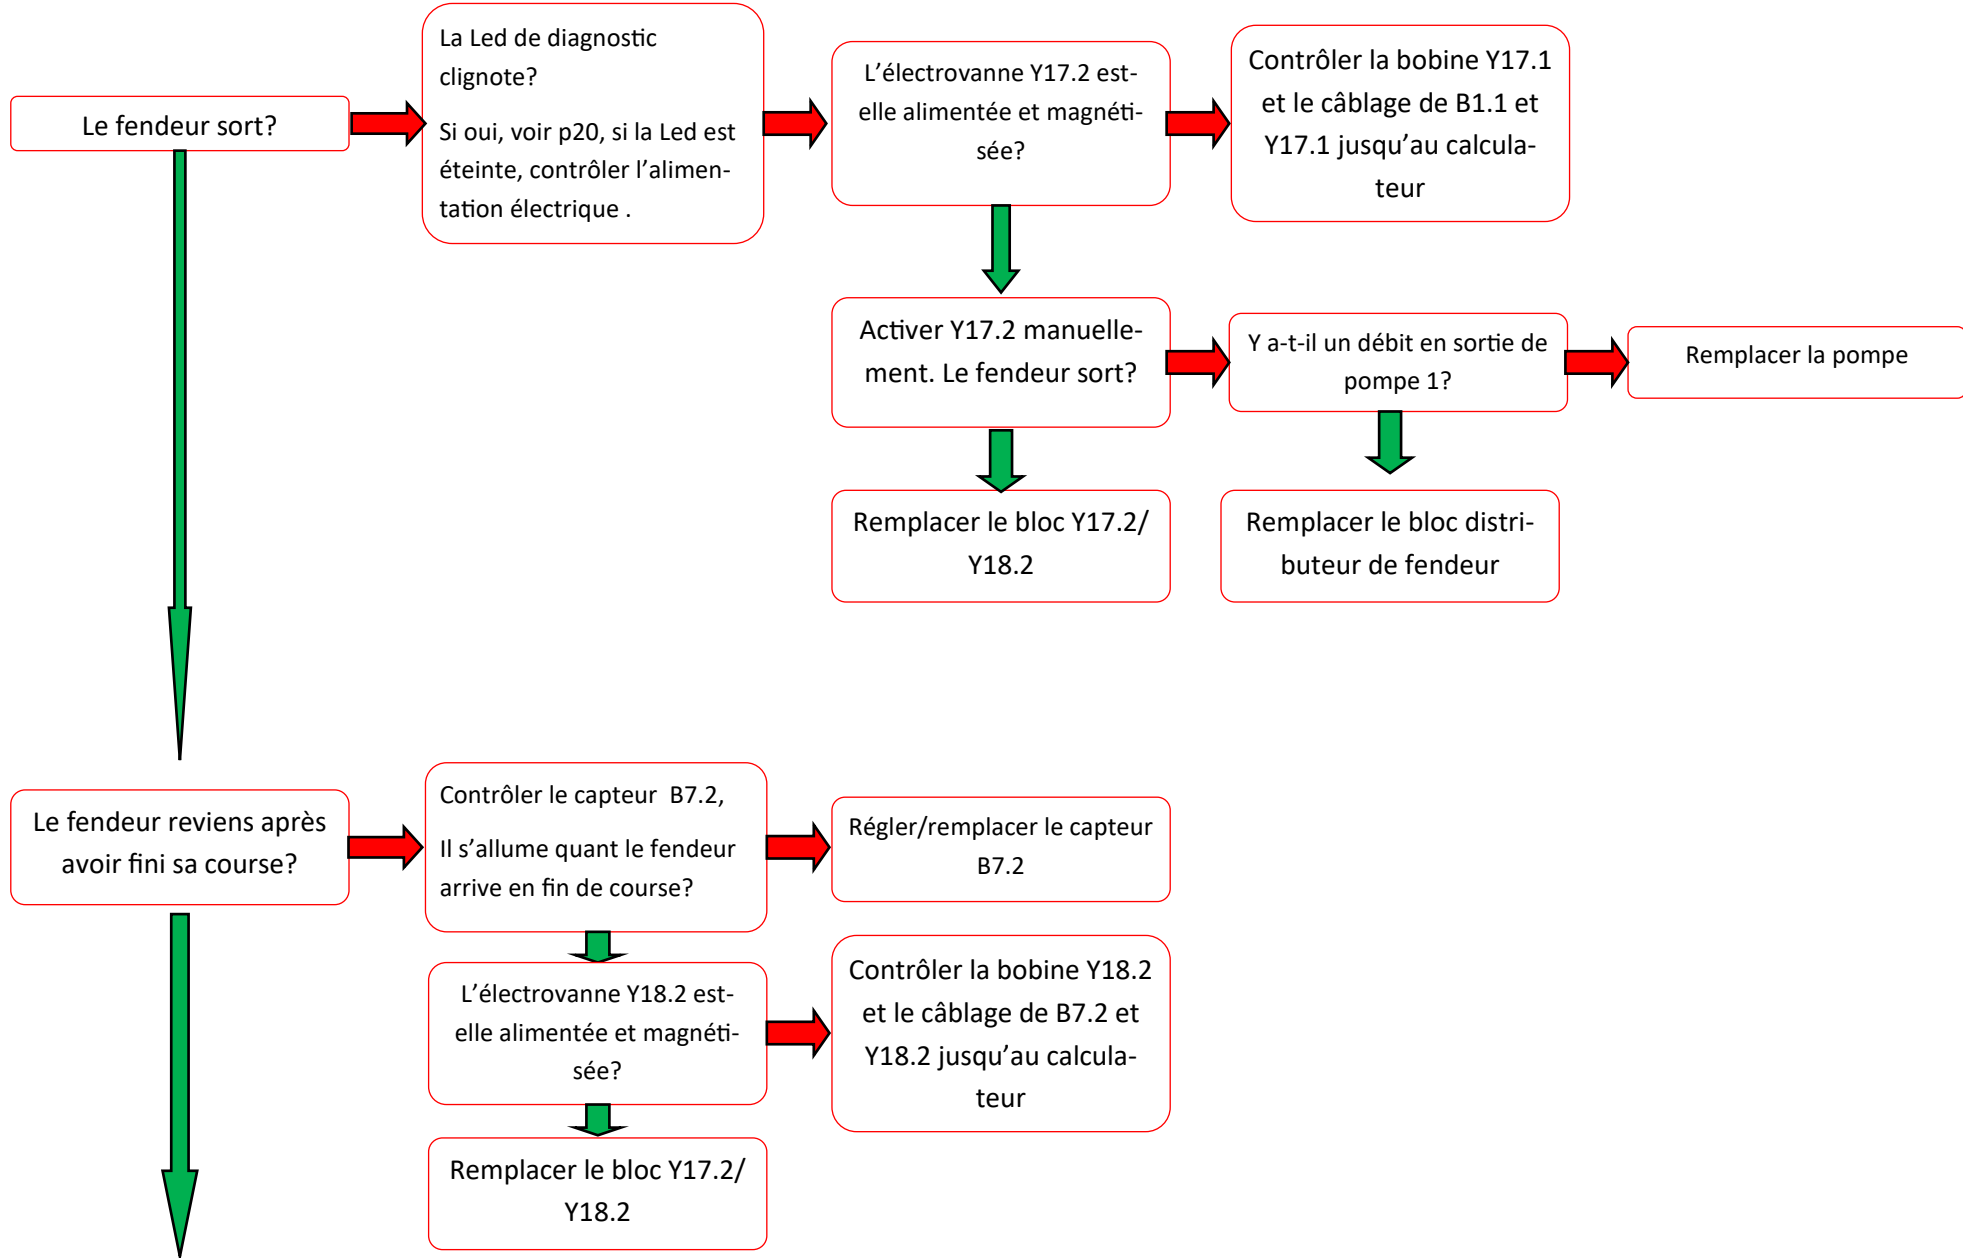


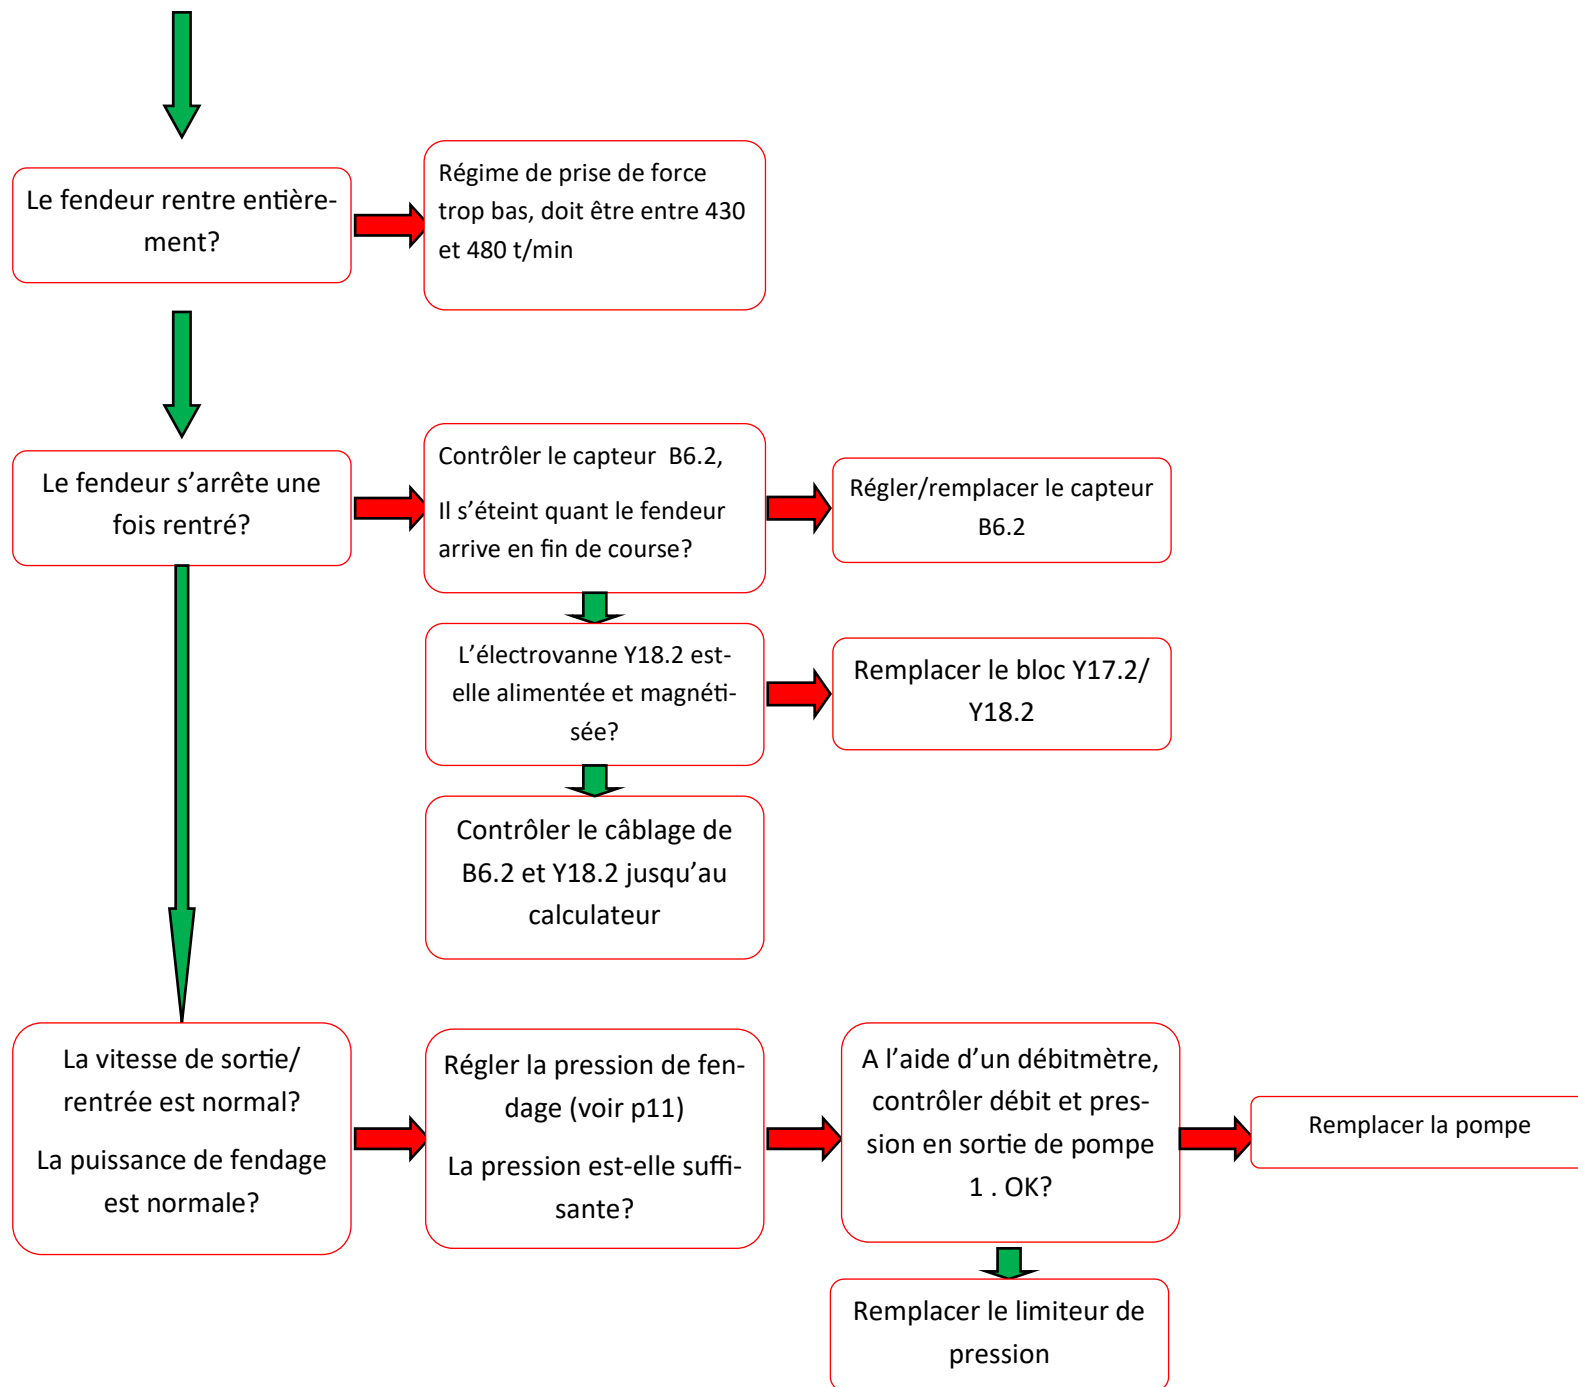

Problème avec le tapis d'évacuation

Lorsqu'on tire le levier pour sortir le tapis:

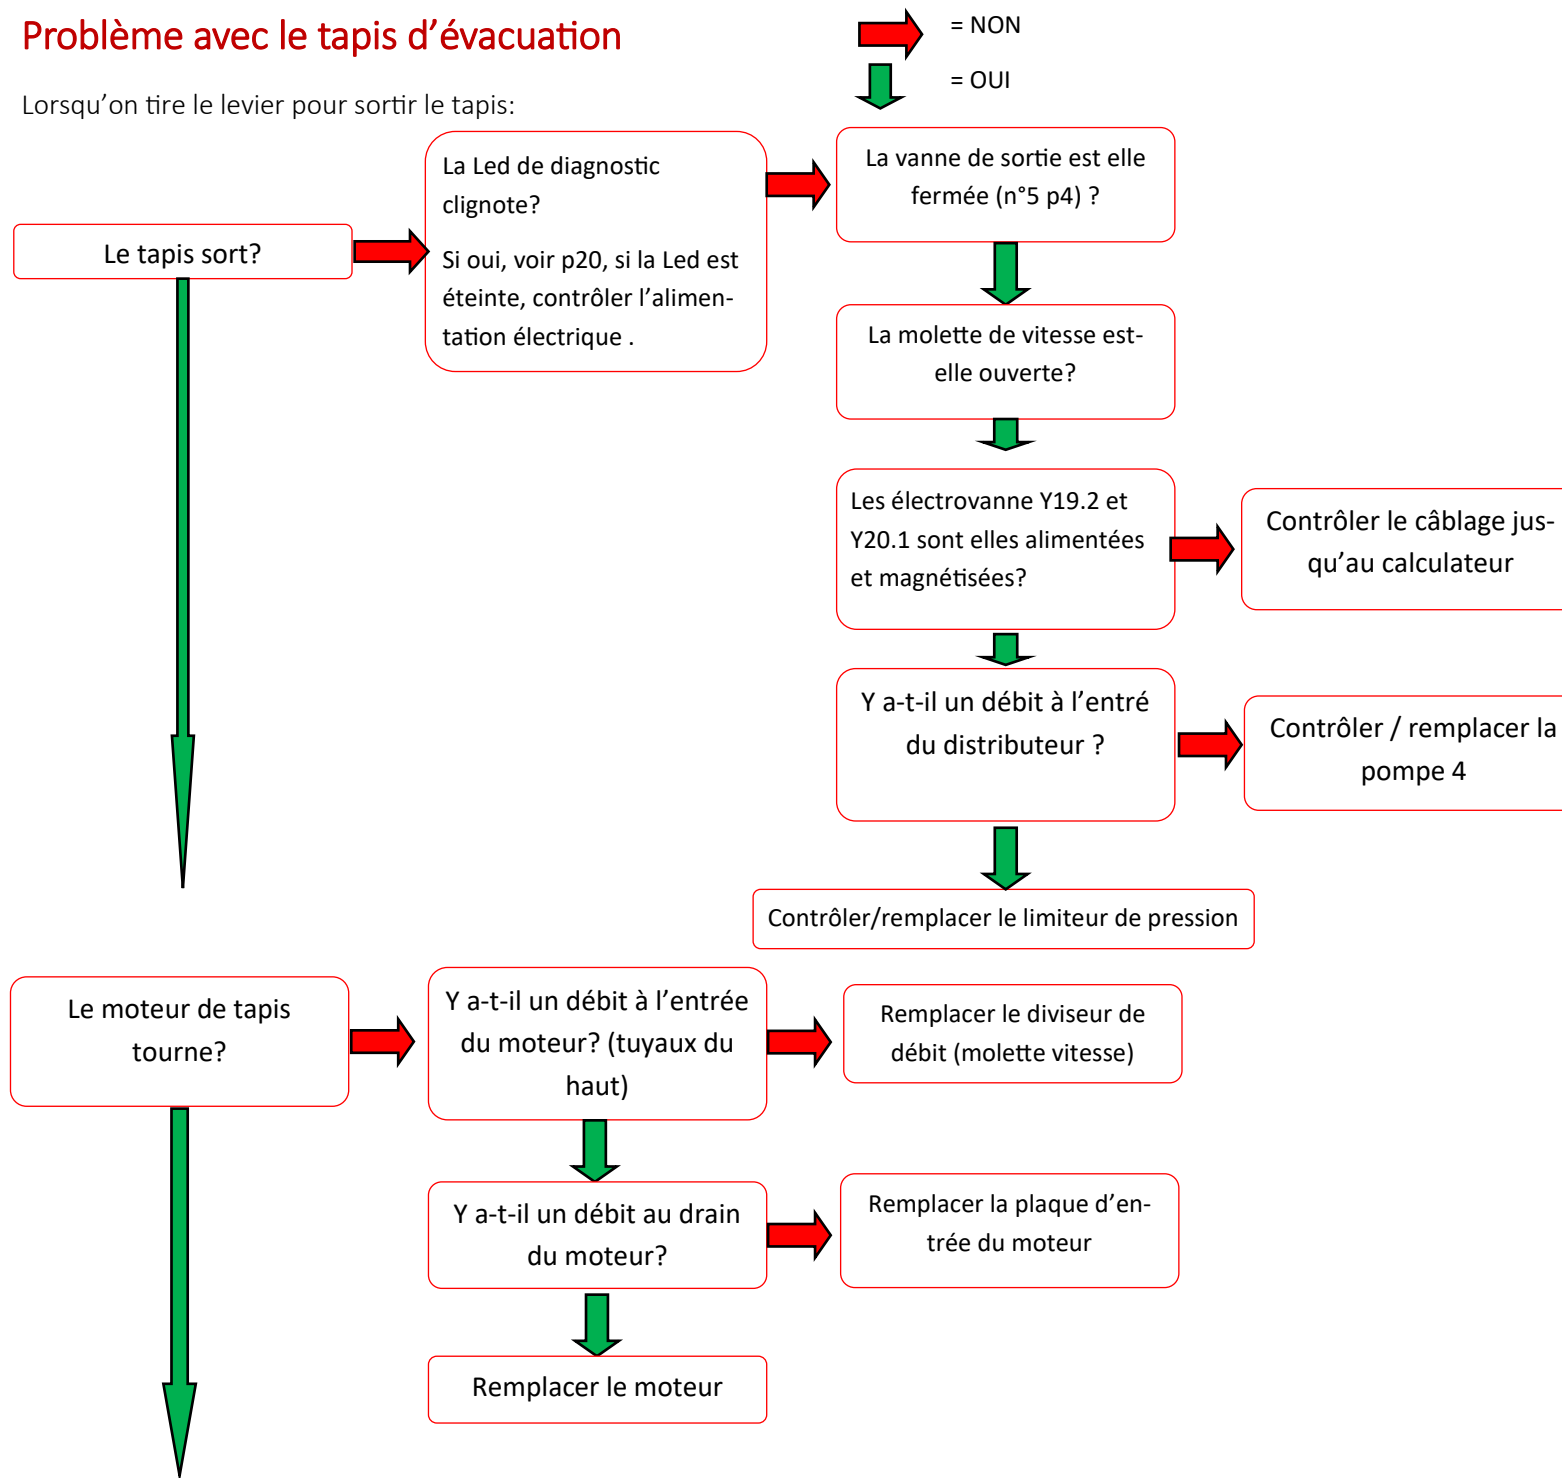



Le moteur tourne, le tapis est correctement entraîné?



La pression de fonctionnement est-elle normale? (voir contrôle/réglage p9)



Contrôler la tension du tapis.