


Проверка датчика давления пневматической подвески



Контакты датчика

Расположение контактов датчика давления

- Контакт 1: «Питание» датчика давления
- Контакт 2: Выходной сигнал давления
- Контакт 3: Не используется
- Контакт 4: «Минус» датчика давления

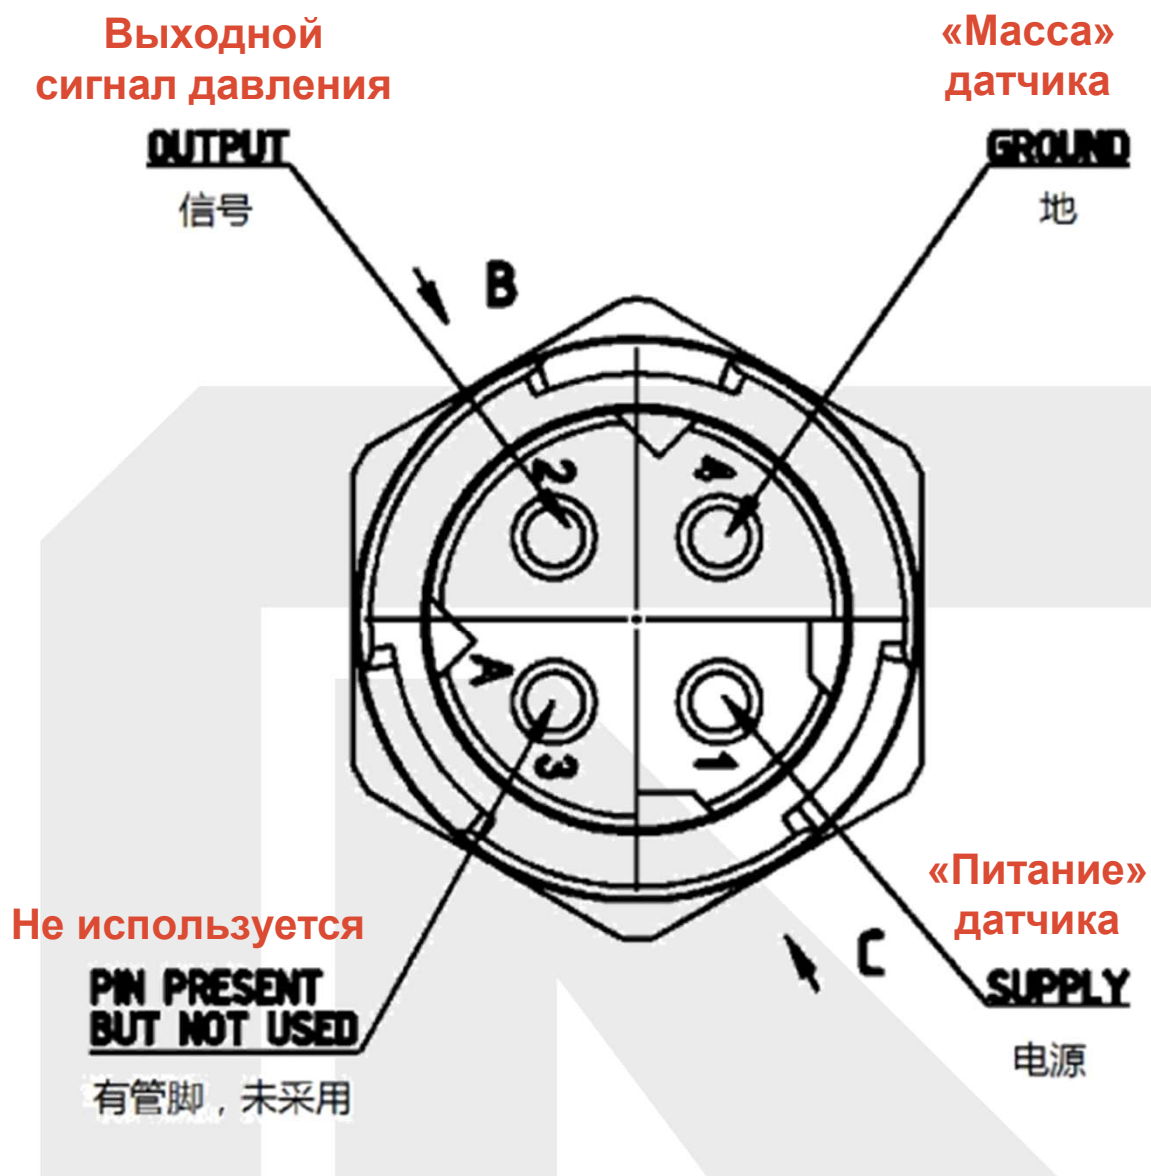



Проверка жгута


Измерение 1 (наличие основного питания датчика)

- Режим мультиметра: «Измерение постоянного напряжения»
- Измерение производится на снятом разъёме датчика давления между контактами «1» («Питание» датчика давления) и «4» («Минус» датчика давления)
- Результат измерения для исправной электропроводки: **5 Вольт**

Измерение 2 (отсутствие короткого замыкания сигнального провода на «+»)

- Режим мультиметра: «Измерение постоянного напряжения»
- Измерение производится на снятом разъёме датчика давления между контактами «2» (Выходной сигнал давления) и «4» («Минус» датчика давления)
- Результат измерения для исправной электропроводки: **0 Вольт**.

Измерение 1

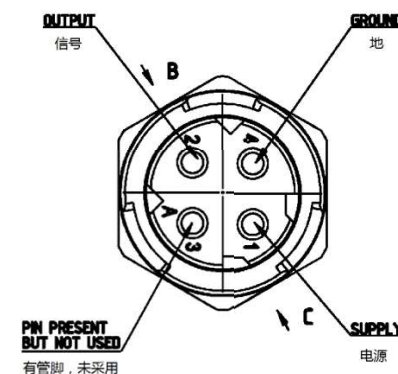

Измерение 2



Проверка датчика

Измерение 3 («пробой» плюса на корпус датчика)

- Режим мультиметра: «Измерение сопротивления» (диапазон «МОм»)
- Измерение производится на датчике давления между контактом «1» («Питание» датчика давления) и корпусом датчика
- Результат измерения для исправного датчика: «OL» («обрыв») (обратитесь к руководству по эксплуатации для вашего мультиметра, чтобы понять, как на экране прибора отображается «обрыв» цепи)

Измерение 4 («пробой» минуса на корпус датчика)

- Режим мультиметра: «Измерение сопротивления» (диапазон «МОм»)
- Измерение производится на датчике давления между контактом «4» («Минус» датчика давления) и корпусом датчика
- Результат измерения для исправного датчика: «OL» («обрыв») (обратитесь к руководству по эксплуатации для вашего мультиметра, чтобы понять, как на экране прибора отображается «обрыв» цепи)


Измерение 5 («пробой» сигнала на корпус датчика)

- Режим мультиметра: «Измерение сопротивления» (диапазон «МОм»)
- Измерение производится на датчике давления между контактом «2» (Выходной сигнал давления) и корпусом датчика
- Результат измерения для исправного датчика: «OL» («обрыв») (обратитесь к руководству по эксплуатации для вашего мультиметра, чтобы понять, как на экране прибора отображается «обрыв» цепи)


Измерение 3



Измерение 4

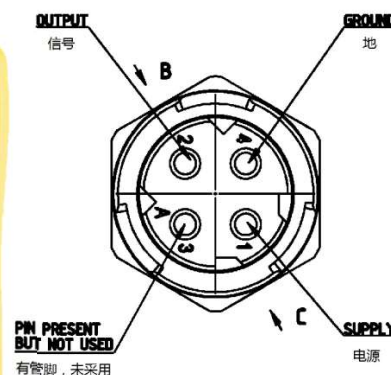

Измерение 5

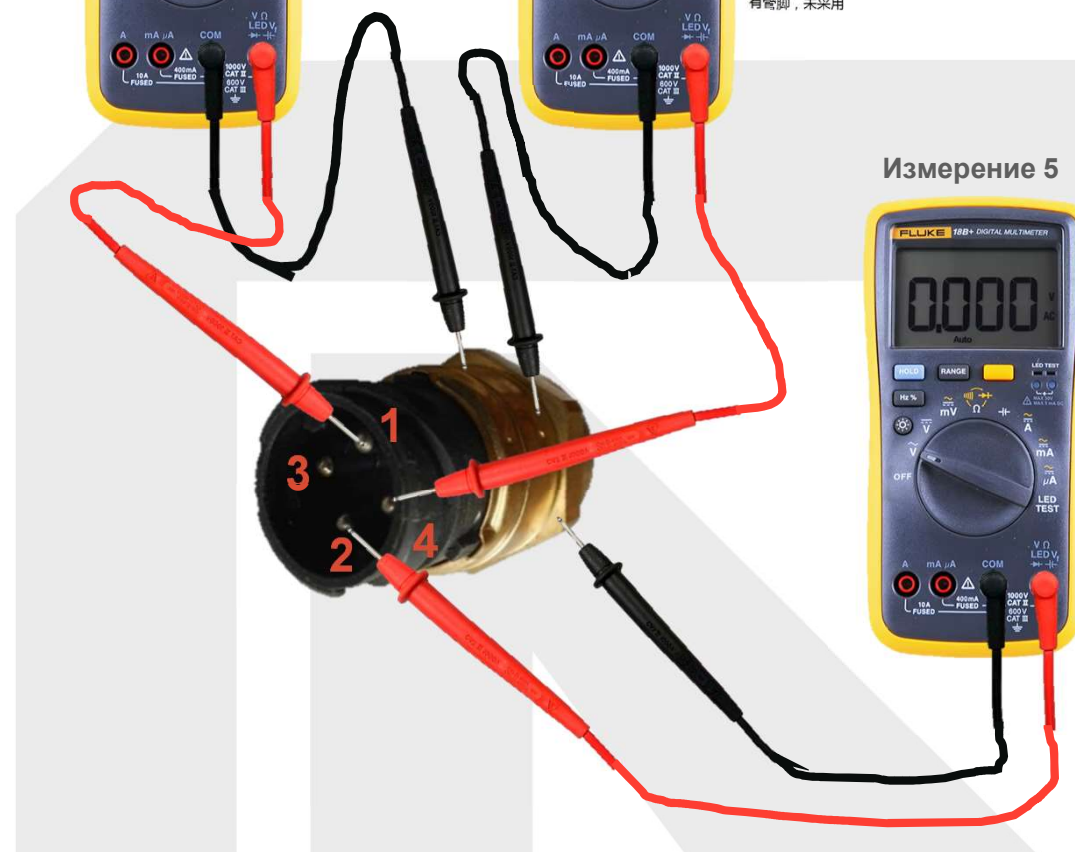

Проверка напряжения сигнала



Подготовка к измерению

С помощью соединительных проводов (с круглыми наконечниками «папа» и «мама») соедините контакты «1» и «4» снятого разъёма с контактами «1» и «4» датчика давления.



Измерение 6 (проверка напряжения сигнала)

- Режим мультиметра: «Измерение постоянного напряжения»
- Измерение производится на датчике давления между контактами «2» (Выходной сигнал давления) и «4» («Минус» датчика давления)
- Результат измерения для исправного датчика: **0,5...4,5 Вольт**

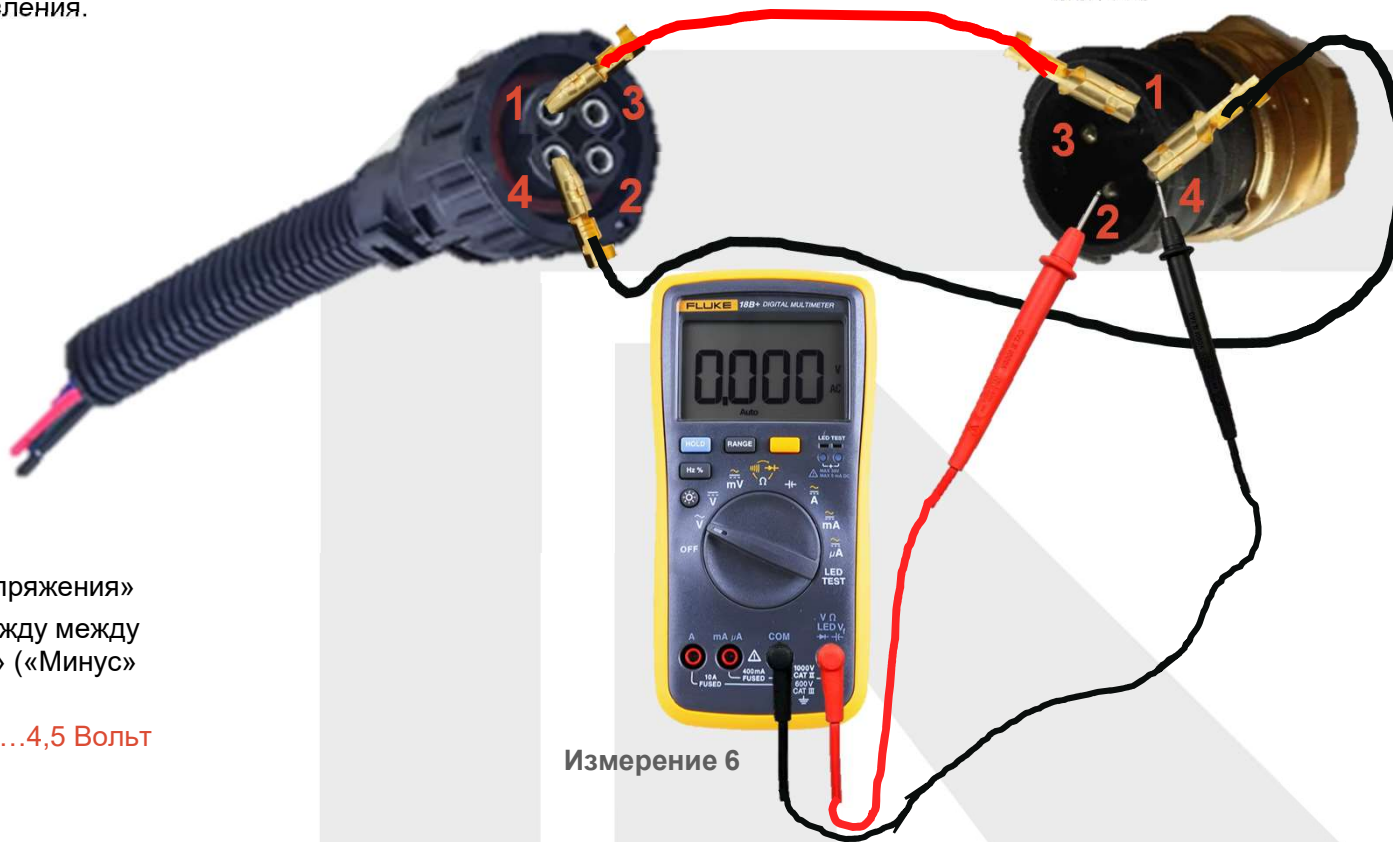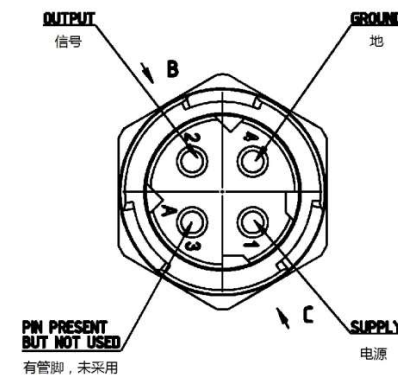

Измерение 6