

Gelenkwellen

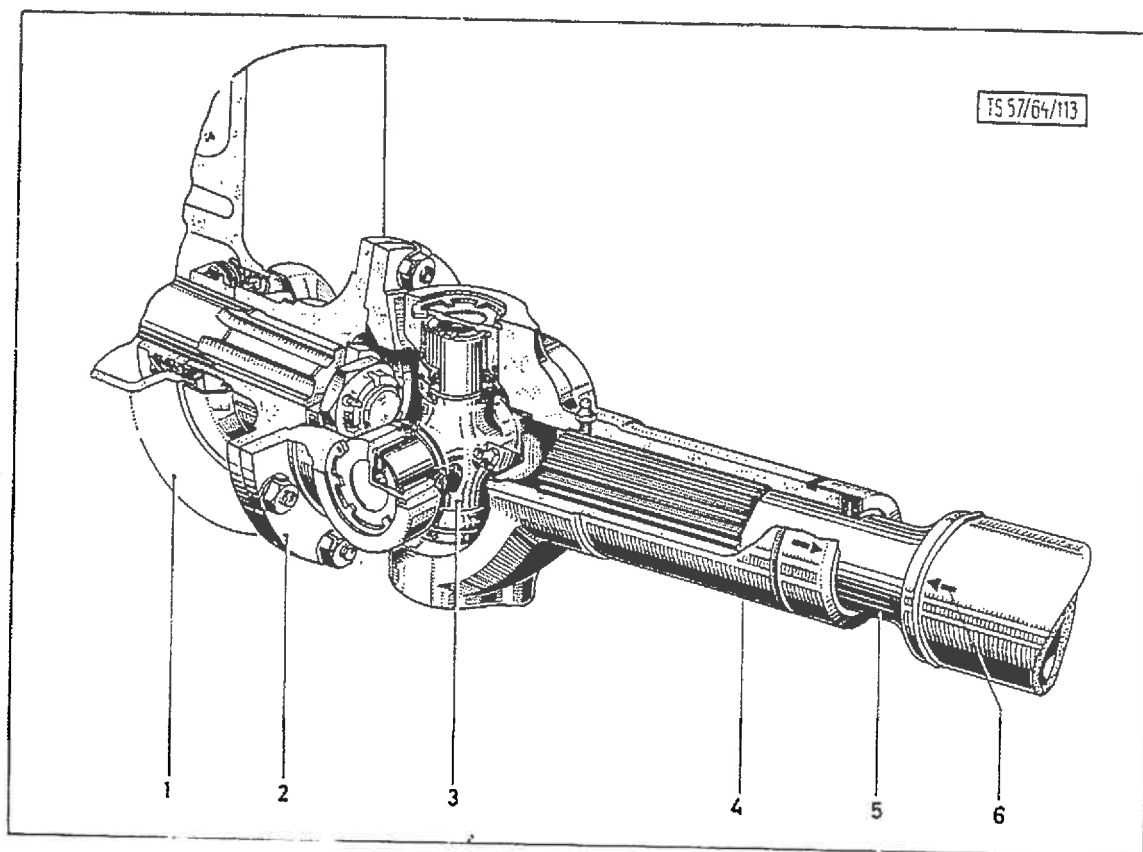


BILD 1: Gelenkwelle

Allgemeines

Die im LKW680M, 680M3 eingebauten Gelenkwellen sind eine Ausführung der Firma GWB. Da die Teile der Gelenkwellen dynamisch und statisch ausgewuchtet sind, können nur die Teile, die im Bild 2 ausgeworfen sind, ausgetauscht werden.

Man beachte auch, daß die Lage des Nutenflansches (1/6) auf der hinteren Gelenkwelle durch zwei Pfeile gekennzeichnet ist. Da beide Teile gemeinsam ausgewuchtet sind, ist es wichtig, daß sie wieder in ihre ursprüngliche Lage eingebaut werden. Hier sei gleich darauf hingewiesen, daß das Spiel der Gelenkwelle überprüft werden muß, bevor man sie ausbaut. Dies geschieht, indem man die Welle hin- und herdreht. Bei einwandfreiem Zustand darf kein Spiel bemerkbar sein. Es ist unbedingt notwendig, die Gelenke schon bei geringem Spiel zu überholen. Ein Spiel an den Gelenkwellen verursacht ein schlagartiges Geräusch (besonders beim Schalten) oder ein Rupfen, wenn das Spiel schon ziemlich groß geworden ist. Wenn diese Schläge längere Zeit auf die Zahnräder und Lager der Triebwerke einwirken, werden diese in kurzer Zeit beschädigt oder ausgeschlagen.

- 1 Getriebe
- 2 Flansch
- 3 Gelenkkreuz
- 4 Nutenflansch
- 5 Gelenkwelle
- 6 Markierung auf Gelenkwelle und Nutenflansch

1. Nadellager der Kreuzgelenke auf Verschleiß prüfen. die Nadeln dürfen weder flachgeschlagen, angefressen noch verrostet sein. Bei Beschädigung auch nur einzelner Nadeln muß immer das ganze Kreuzgelenk mit Nadellagerbüchsen ausgewechselt werden. Bei dieser Gelegenheit die Profildichtung (2/9) und Dichtungskappe (2/10) untersuchen und gegebenenfalls ersetzen.
2. Schadhafte Gelenkkreuze müssen mit Lagerbüchsen ersetzt werden.
3. Keilnuten und Schiebmunfen untersuchen und bei zu großem Spiel die ganze Gelenkwelle austauschen. Eine Reparatur in eigener Regie ist nicht zu empfehlen.
4. Die Befestigungsschrauben der Lagerflansche sind mit einem Moment von 5,4 mkg (für verzinkte Schrauben) anzuziehen.

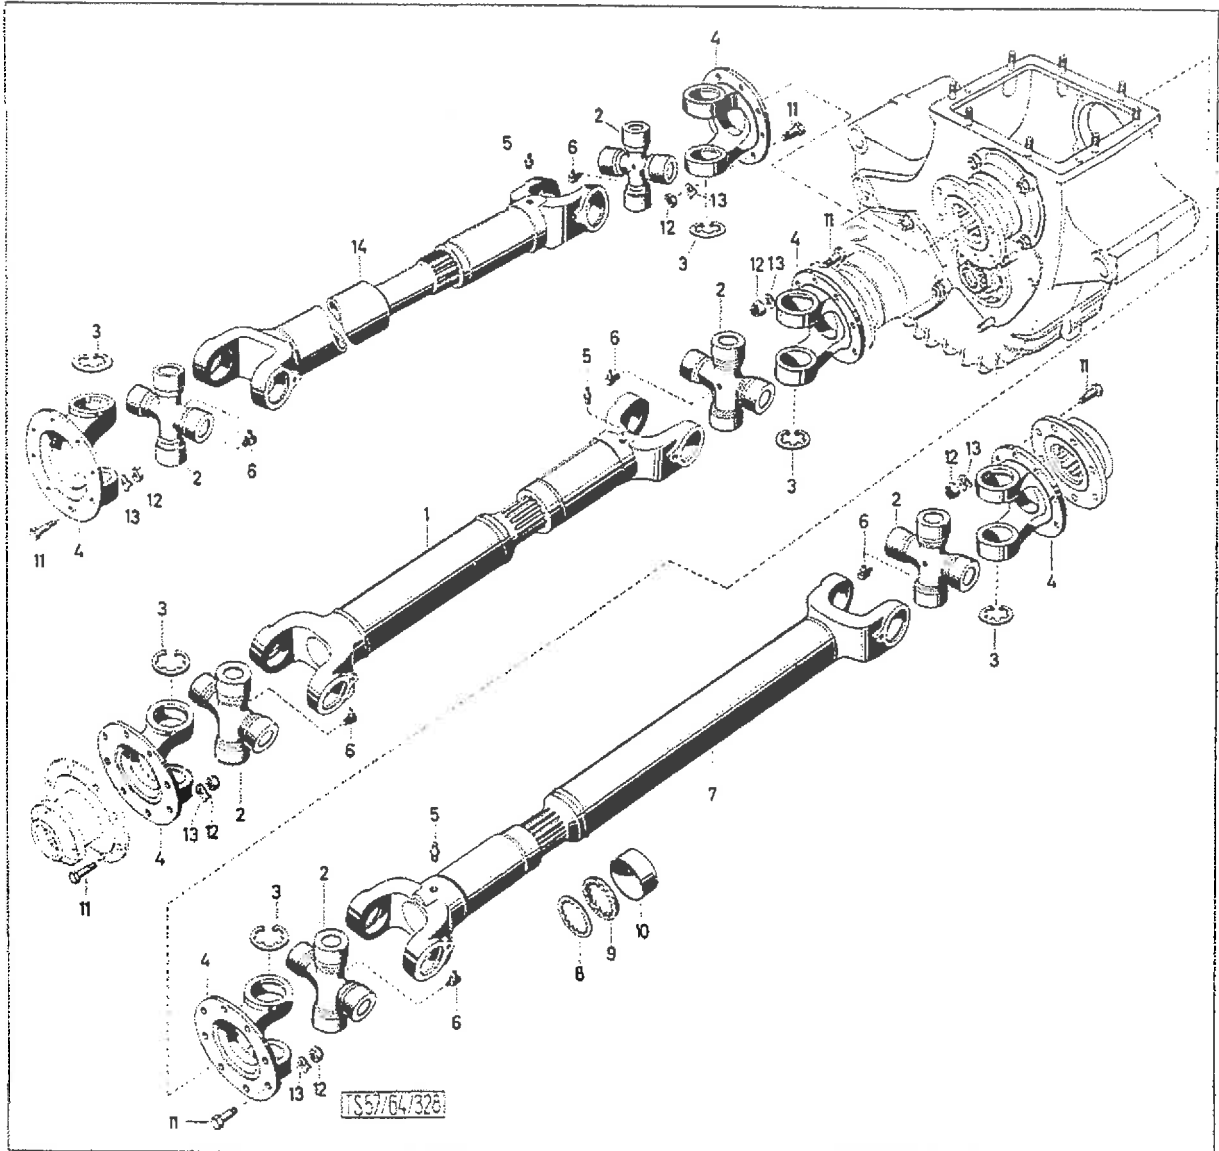


BILD 2: Gelenkwellen zerlegt

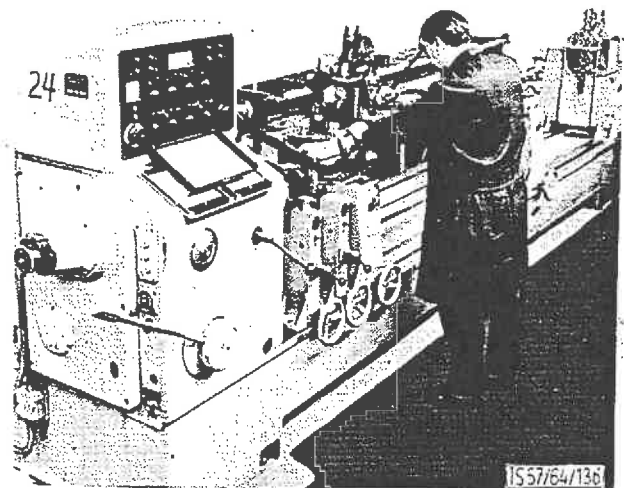


BILD 3: Auswuchten der Gelenkwellen auf elektronisch gesteuerter Auswuchtmaschine