모두의연구소 아이펠(AIFFEL) · 365챌린지

스마트폰 사진으로 샤프트 외경 측정

±10μm 합불 판정이 되는지
세 번의 현장 촬영으로 확인한 Pilot

Precision 365

김민욱, 조희연, 이다겸

[멘토] 김충환

목 차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 결과

05 자체 평가 의견

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

01 프로젝트 개요

▶ 조향장치 샤프트의 외경을 **스마트폰 사진**으로 재고 합부를 가를 수 있는지 확인하는 **Pilot**(본격 도입 전 가능성 시험)이다

주제·선정 배경·기획 의도

- 베어링이 눌려 끼워지는 자리의 지름 **Ø20.020 ±0.010mm**. 공차 폭 20μm, 특별특성
- 지금은 작업자가 측정기로 하나씩 재고 손으로 기록한다
- 사진 1px이 약 27μm라 **공차 폭이 1px보다 작다**. 1px보다 작은 차이를 읽을 수 있는지가 질문

프로젝트 내용

- 사진에서 외경과 합부 판정까지 이어지는 측정 파이프라인 구현
- 협약기업(원전기계) 현장에서 **세 번 촬영**(161장, 130장, 197장)
- 측정기 실측값과 비교. 판정 규칙은 **사진을 보기 전에** 정했다

활용 장비 및 재료

- 스마트폰(200MP), 백라이트와 확산판, 차광 박스·암막
- V블록·정반, 기준 핀 Ø16, 시편 12 ~ 13개(정상·불량, 업체 실측값)
- Python, OpenCV, SciPy, YOLO, FastAPI, Streamlit, SQLite

프로젝트 구조

- 촬영 > 측정 위치 찾기 > 서브픽셀 경계 검출(31개 위치) > 교정(px를 mm로) > 합부 판정
- 현장 시스템이 휴대폰 업로드부터 저장·표시까지 감싼다(04-②)

활용 방안 및 기대 효과

- 측정 기록 자동화, 가공 누락 같은 큰 불량의 즉시 검출
- ±10μm 판정은 다음 시스템으로 넘긴다. 무엇이 있어야 하는지를 숫자로 남긴 것이 소규모 제조 현장 도입의 출발점

결론: 이 세팅의 스마트폰으로는 ±10μm 합불 판정을 못 한다. 대신 무엇 때문에 안 되는지, 다음 시스템에 무엇이 있어야 하는지를 근거와 함께 남겼다.

02 팀 구성 및 역할

▶ **훈련생별로 주도적으로 맡은 부분**

훈련생	역할	담당 업무
김민욱	팀장	기획·제안서·보고서, 차광 세팅 설계 및 구현, 촬영 시나리오와 사전 판정 규칙, 현장 점검 도구, 1 ~ 3차 촬영 분석과 MSA
조희연	팀원 선행 개발	측정 엔진 V1 ~ V3, 현장 측정 시스템, 업체 협업(시편·실측), 대표값·표면 거칠기 분석
이다겸	팀원	공용 분석 모듈, YOLO 6종 비교, 경계 정의 비교, 3차 독립 분석, 차광 배치안 작성 및 제안
김충환	멘토	하나오션 제어지능화연구팀. ML/DL 기술 자문

03 수행 절차 및 방법

▶ **사전 기획 후 촬영, 분석, 다음 촬영 설계를 세 번 반복했다**

구분	기간	활동	비고
사전 기획	09/10(목) ~ 09/21(월)	선행 코드 분석, 주제와 목표 정의, 제안서	제안 발표
데이터 수집	09/16(수), 10/08(목), 10/21(수)	현장 촬영 1·2·3차(161, 130, 197장), 업체 실측값	협약기업 협조
데이터 분석	09/16(수) ~ 10/15(목)	측정 위치·경계 정의 비교, 한계 탐색, 3차 세팅 설계	중간보고 10/16
시스템 구현	09/14(월) ~ 10/20(화)	측정 엔진 V3, 현장 측정 시스템, 현장 점검 도구	
검증·보고	10/21(수) ~ 11/06(금)	3차 사전 규칙 판정, MSA, 표면 거칠기 대조	최종보고
총 개발기간	09/10(목) ~ 11/06(금) (약 8주)		

방법의 원칙 판정 지표와 기준선(측정 없이 교정 시편 실측 평균을 부르는 값)을 촬영 전에 문서로 정하고, 결과를 본 뒤 고른 방법은 "사후 진단"으로 따로 표시했다.


고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원


04 프로젝트 수행 결과

결과 제시 ① 데이터: 세 번의 현장 촬영


▶ **협약기업 현장에서 세 번 촬영했고, 촬영마다 원인을 하나씩 지우며 다음 촬영의 설계로 넘겼다**

촬영	무엇을 바꿨나	무엇을 알았나	다음에 넘긴 것
1차 09/16 161장, 시편 13개 1px 약 35μm	공장 첫 촬영(백라이트, V블록, 사무실 조명)	가공 누락 불량(+385μm)은 바로 보였다. 정상 구간은 "평균값 부르기"와 구분되지 않았고, 놓임에 따라 사진 속 크기가 -2 ~ +3% 달라졌다	암막, 기준 핀, 놓임 관리
2차 10/08 130장, 시편 12개 1px 약 37μm	암막, 핀게이지 추가	아래 경계에만 빛 띠와 계단이 생겼다. 다시 올리면 약 23μm 차이, 불량 2개를 가르지 못했다	바닥 반사 차단, 폰을 정반에 고정
3차 10/21 190장, 시편 12개 1px 약 27μm	차광 박스, 폰 정반 고정, 300mm로 확대, 원격 촬영, 사전 판정 규칙, 재장착 반복	**경계 빛 띠는 사라졌다.** 대신 촬영 중 크기 변화(-0.18%)와 시편별 치우침(약 9μm)이 드러났다	MSA 순서로 시작하는 다음 시스템(05)

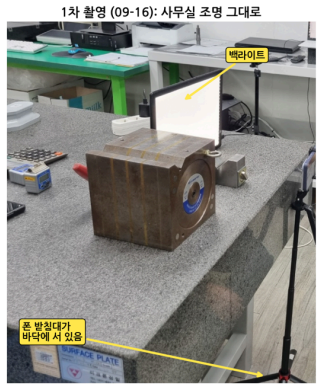

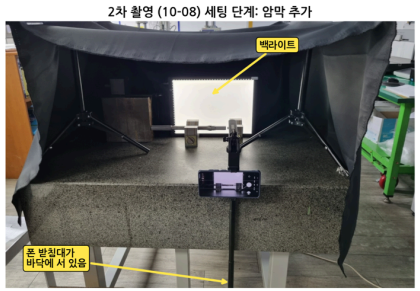

1·2차 세팅. 두 번 모두 폰 받침대가 정반이 아니라 바닥에 서 있었다

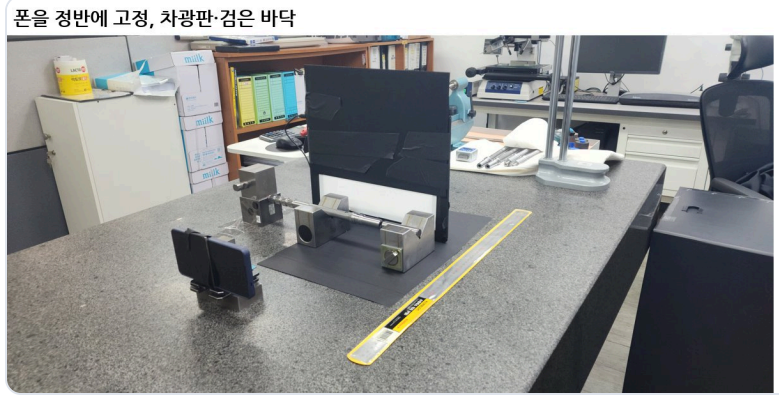



3차 세팅. 폰을 정반에 고정하고 차광 박스와 암막을 덮어 노트북으로 원격 촬영했다

04 프로젝트 수행 결과

결과 제시 ② 측정 시스템 구현 · ⑤ 시연 동영상

▶ 사진 한 장이 외경 숫자와 합부 판정이 되기까지의 전체 흐름을 구현했다

1 촬영 백라이트 실루엣, 차광, 기준 핀

2 측정 위치 찾기 YOLO 또는 고정 ROI

3 경계 검출 위·아래 경계 31개 위치, 서브픽셀. 1px보다 작은 차이를 읽는 핵심

4 대표값 직선 맞춤, 이상값 제거, 중앙값

5 교정 교정 시편 실측으로 px를 mm로

6 판정 20.010 ~ 20.030mm 안이면 합격

7 검증 교정에 안 쓴 시편으로 기준선과 비교

측정 엔진 V1 → V3 조희연

31개 위치를 따로 재던 V1에서, 경계를 동적계획법으로 이어지게 고르고 직선을 맞추는 V2, 표면 반사를 빼는 V3로 발전시켰다.

현장 측정 시스템 조희연


휴대폰 브라우저(Streamlit)에서 올리면 서버(FastAPI)가 엔진을 돌려 저장(SQLite)하고 보여준다. 교정, 검증, 측정 순서로 촬영을 안내한다.

YOLO 비교와 공용 분석 모듈 이다겸

측정 위치 찾기 모델 6종을 비교하고, 50% 교차·경사 피크·무게중심·ESF 경계 정의를 같은 사진에서 비교하는 분석 모듈을 만들었다.

현장 점검 도구와 촬영 프로토콜 김민욱

촬영 직후 배경 포화, 경계 번짐, 아래 경계 모양을 판정해 다시 세팅할지 알려준다. 촬영 시나리오·체크리스트와 사전 판정 규칙을 만들었다.

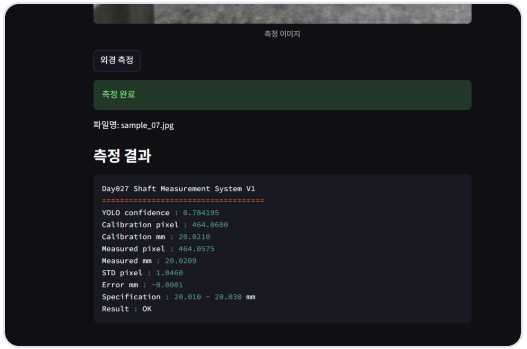

현장 시스템 결과 화면 예시(교정에 쓴 사진을 다시 측정한 것이라 성능 지표 아님)

⑤ 시연 동영상


1분, 별도 제출. 찍어 올리면 교정, 검증, 측정 순서로 결과를 저장하고 보여주는 과정

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원


04 프로젝트 수행 결과

▶ 모델·경계 정의·교정을 바꿔 봐도 "측정 없이 평균값 부르기" 기준선을 확실히 이기지 못했고, 원인은 촬영 쪽에 있었다

시험	결과	의미
YOLO 6종 (1차, 이다겸)	위치 찾기 mAP50 모두 0.995, 지름 오차도 모두 약 218μm로 같음	모델보다 교정·촬영을 봐야 한다
가공 누락 시편 (1차)	실측보다 +385μm 큰 불량을 바로 가림	큰 불량은 지금도 보인다
독립 검증 (2차, 시편 4개)	엔진 MAE 2.34μm, 기준선 3.5μm	시편이 규격 안에 몰려 기준선도 맞힌다
불량 2개 (2차)	20회 모두 합격으로 판정(놓침 100%)	판정 능력은 없었다
하나씩 빼고 맞히기 (2차, 10개)	기준선 5.8μm, 가장 좋은 방법 5.7μm. 나누는 방법을 바꾸면 순위가 뒤집힘	확실히 이긴 방법이 없다
경계 정의 비교 (2차, 이다겸)	같은 사진에서 정의·교정에 따라 오차 2.5 ~ 25μm	세부 방식에 민감하다
다시 올리기·화소 (2차)	같은 시편 다시 올리면 23μm 차이. 화소를 2배 키워도 오차 18.9 → 21.2μm	놓임·카메라가 크고, 화소는 병목이 아니다
이상 탐지 (멘토 자료)	그려 넣은 0.5mm 결함은 AUC 0.79 ~ 1.00, 지름 미세 차이는 못 가림	외관 결함 쪽 가능성

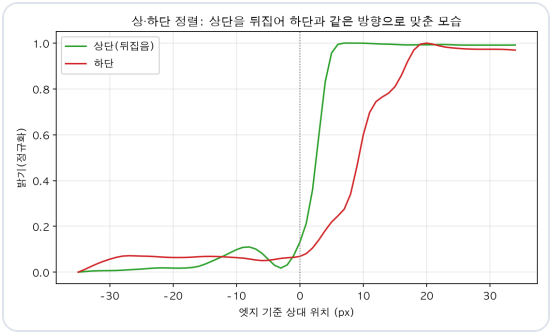

2차 원인: 위 경계(초록)는 한 번에, 아래 경계(빨강)는 두 단으로 바뀐다. 바닥 반사가 만든 빛 띠(이다겸 분석)

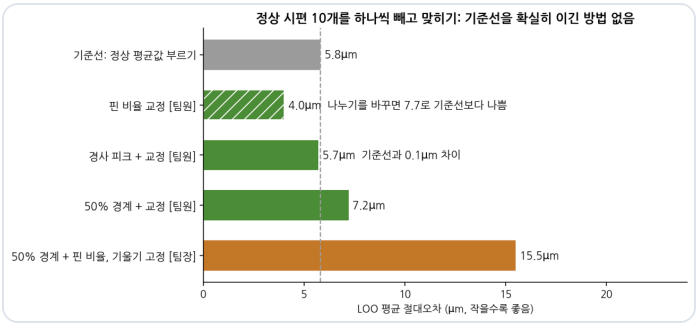

정상 시편 10개 하나씩 빼고 맞히기: 기준선을 확실히 이긴 방법이 없다

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

04 프로젝트 수행 결과

▶ 빛 띠를 막고 규칙을 미리 정해 찍었지만 기준선을 못 이겼다. 대신 무엇이 막는지가 숫자로 드러났다

항목	김민욱 분석	이다겸 분석
사전 규칙 판정 (평가 MAE)	통과 못 함 7.9 vs 기준선 6.4μm	통과 못 함 8.48 vs 6.64μm
고정 핀 크기 변화	-0.18%	-0.19%
재장착 반복성	11.6μm	5.2μm


불량 2개(19.968, 20.044mm)를 둘 다 합격으로 판정했다. 두 사람이 따로 분석해 결론이 같았다

측정 시스템 분석(MSA)	결과	기준
%GRR (6 x sd / 공차)	**약 350%**	30% 이하
ndc / 안정성	0.9 / 불합격	5 이상 / 변화 없음

30% 안에 들려면 측정 1회 sd가 1μm 이하여야 한다(지금 11.6μm). 측정자 1명이라 실제보다 좋게 나온 값이다

대표값 기준 멘토 제안

31개 열 지름의 대표값 8가지를 실측과 비교했다. **평균이 가장 가깝고**(시간 보정 후 MAE 약 8 ~ 9μm), Max·envelope는 경계 잡음(열 sd 약 55μm)을 따라가 3 ~ 4배 나빴다. 어느 후보도 기준선은 못 이겼다

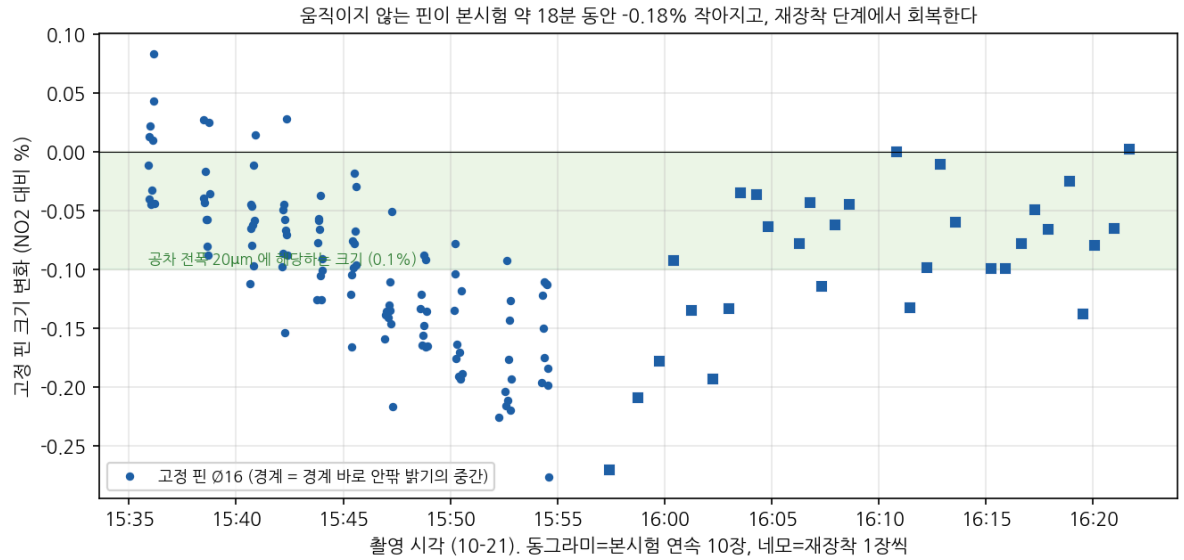

움직이지 않는 기준 핀이 본시험 동안 작아지고(-0.18%, Ø20 환산 약 36μm), 재장착 단계에서 회복한다

남는 치우침

시간 변화를 빼도 시편마다 **약 9μm**. 6번 놓아 평균해도 안 준다

표면 거칠기

세 사람이 따로 대조, 원인을 지지하는 결과 없음(판단 불가)

300mm 확대

1px 27% 작아졌지만 초점이 배경에 맞아 경계 약 4배 번짐

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

05 자체 평가 의견

▶ **기획 의도와의 부합 정도, 실무 활용 가능성, 그리고 다음 시스템에 넘길 것**

결과물 완성도 평가 (10점 만점, 팀 협의 후 기입)

◯ / 10

목표였던 "쓸 수 있는지 근거와 함께 판정, 안 되면 원인과 조건 제시"는 달성했다. 정밀 측정 자체는 이 세팅으로 미달이다.

잘한 부분과 아쉬운 부분

잘한 점 판정 규칙을 먼저 정하고 결과를 보고 해석을 바꾸지 않았다. 두 사람의 독립 분석이 같은 결론(-0.18%, -0.19%)을 냈다. 촬영마다 원인을 하나씩 지웠다.

아쉬운 점 원인 후보를 촬영 조건으로만 잡고, **측정량 정의와 기준값**을 뒤늦게 다뤘다(실측값 잡음 최대 약 5μm 추정, 이다겸). 300mm 결정은 측정 엔진의 처리 안정성으로 했는데, 경계 품질로는 400mm가 나았다. 회차마다 같은 기준 조건을 찍지 않아 회차 간 비교가 어려웠고, 조명 안정성은 폰 사진(JPEG, 자동 보정)으로 판단할 수 없었다. 촬영 순서가 시편 순서와 겹쳤고 측정자가 1명이었다.

추후 개선점과 보완할 점: MSA 순서로 시작

- **측정량 정의**: 무엇을 외경으로 볼지(두 점 거리, 위치, 각도)
- **기준값**: 교정 성적서가 있는 마스터, 불확도 약 2μm 이하. 지금 실측값은 잡음이 최대 약 5μm일 수 있어, 그 위쪽이면 완벽한 측정기도 규칙을 통과하지 못할 수 있다
- **오차 예산**: 원인별 몫과 대응 장치(텔레센트릭 렌즈, 평행광, 산업용 카메라)
- **Type 1**: 데모 장비로 마스터 반복 측정, sd 1μm 이하일 때만 다음 단계
- **Gage R&R**: 시편 10개 x 측정자 3명 x 3회, 촬영 순서 무작위·교정 시편 반복

촬영 조건도 잠근다: 초점·노출·화이트밸런스 잠금 후 경계 폭 확인, 조도 기록 또는 RAW, 매 회차 기준 조건 촬영, 현장 결정 기준은 미리 숫자로. 렌즈를 바꿔도 해결은 보장되지 않아 구입보다 데모 장비 시험이 먼저다.

느낀 점과 경험한 성과

현장 측정은 사진보다 **무엇을 정답으로 볼지**가 먼저라는 것을 배웠다. "안 된다"를 숫자와 원인으로 말하는 보고 방식, 업체·선행 개발자·팀원이 각자 맡은 부분을 이어 붙이는 협업을 경험했다.

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원

REF 참고문헌 및 링크

8쪽 제한에서 제외되는 참고 페이지

- G. Wei, Q. Tan, "Measurement of shaft diameters by machine vision", Applied Optics, 2011. DOI 10.1364/AO.50.003246
- "A measurement method for the diameter of aero-engine transmission shafts based on telecentric line-scan imaging", Measurement Science and Technology, 2025. DOI 10.1088/1361-6501/ae17e1
- A. G. Poyraz 외, "Enhancing Diameter Measurement Accuracy in Machine Vision Applications", Measurement 278, 121646, 2026. DOI 10.1016/j.measurement.2026.121646
- AIAG, Measurement Systems Analysis (MSA) Reference Manual, 4th ed., 2010
- M. Salehi 외, "Multiresolution Knowledge Distillation for Anomaly Detection", CVPR 2021 (멘토 제공 자료)
- P. Bergmann 외, "MVTec AD: A Comprehensive Real-World Dataset for Unsupervised Anomaly Detection", CVPR 2019

팀 깃허브 github.com/cho-heeyeon/Shaft_OD_Measurement
데이터 협약기업 원전기계 제공 시편·실측값, 팀 내부 사용

고용노동부 KOREATECH 직업능력심사평가원