




Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

Bare Hopper IV A Project Assembly Work Instruction

Bare Hopper IV Type A 组装工程作业指导书

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	20230529	Jack Xiang	Alex Zhou	首次发行
1.1	20230822	Eric Jiang	Alex Zhou	P19,21,31,91 增添细节改动（改动公差细节，硬币使用细节，条码细节）
1.2	20231016	Eric Jiang	Alex Zhou	P19,21, PM495 图片更换为 PM400
1.1	20231016	Eric Jiang	Alex Zhou	P70,增加 PM464 装配要求
1.1	20231025	Eric Jiang	Alex Zhou	P1,10,27,67 增添物料版本变更图片
1.1	20231108	Eric Jiang	Alex Zhou	P68 修改扭力 $7.5 \pm 0.3\text{kgf.cm}$ 为 $8.0-8.8\text{kgf.cm}$
1.1	20231108	Eric Jiang	Alex Zhou	P77 修改图片
1.2	20231108	Eric Jiang	Alex Zhou	P69 修改扭力 $7.5 \pm 0.3\text{kgf.cm}$ 为 $8.0-8.8\text{kgf.cm}$ ，P83 修改扭力 $6.0 \pm 0.2\text{kgf.cm}$ 为 $7.0 \pm 0.2\text{kgf.cm}$
1.2	20231110	Eric Jiang	Alex Zhou	P89 增添连接器压合情况区分
1.2	20231116	Eric Jiang	Alex Zhou	把原先 P82 的工作拆分成两个工位，然后加入 WR2005 的目检，删掉 P90 的装配 WR2005
1.1	20231128	Eric Jiang	Alex Zhou	P21 取消刷油
1.0	20231128	Eric Jiang	Alex Zhou	P23,24 拆分工序，增添刷油；P49,50 拆分工序
1.0	20231222	Eric Jiang	Alex Zhou	增添 PM404 刷油工序
2.0	20240125	Eric Jiang	Alex Zhou	增添黄油用量标准
1.1	20240409	Eric Jiang	Alex Zhou	P15 改标准为 $82.3-82.8\text{ mm}$
1.0	20240422	Eric Jiang	Alex Zhou	P24 拆分工位
3.9	20240422	Eric Jiang	Alex Zhou	P60 拆分工位
1.1	20240621	Eric Jiang	Alex Zhou	P24-(1)，增加目检软板胶水是否残留，避免客诉

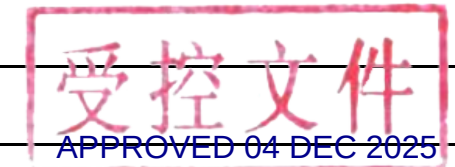

Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.1	20240826	Eric Jiang	Alex Zhou	P3, 增加刷油治具以及刷油步骤
1.0	20241016	Eric Jiang	Alex Zhou	P10-（1）拆分工位，PA02192 与 PM01145 组装在一起单独作为一个工位
1.2	20241016	Eric Jiang	Alex Zhou	P10-（2）拆分工位，只用组装 MC199，SP02069 和 PA02042-8 组件
1.1	20241016	Eric Jiang	Alex Zhou	P24 增加 PB02001 撕下保护膜的操作内容
1.0	20241016	Eric Jiang	Alex Zhou	P52 删掉与实际工位不符合的图片
1.0	20241016	Eric Jiang	Alex Zhou	P63 增加目检 PA02324 的工位
1.0	20241016	Eric Jiang	Alex Zhou	P76,77 修改 CL110 的用量数错误
1.1	20241016	Eric Jiang	Alex Zhou	P80,81,82 将原本在第 81 页组装的 MP02001 更改到第 82 页组装
1.4	20250224	Eric Jiang	Alex Zhou	P18 将扭力更改为加湿后 0.6-0.7kgf.cm,未加湿为 0.7-0.8kgf.cm
1.1	20250224	Eric Jiang	Alex Zhou	P55,56 将扭力更改为 5.0±0.2kgf.cm
1.1	20250224	Eric Jiang	Alex Zhou	P62-(1)将扭力更改为 5.5±0.2kgf.cm
1.2	20250523	Eric Jiang	Alex Zhou	P38 PA02192 组装需要治具进行辅助
1.1	20250523	Eric Jiang	Alex Zhou	P39 PA02192 焊接需要治具进行辅助
1.1/1.3	20250606	Eric Jiang	Alex Zhou	P19,P20 增加 MC00282 弹簧销自动组装机
1.2	20250606	Eric Jiang	Alex Zhou	P22 增加轴承自动压合机
1.1/1.2/1.1	20250606	Eric Jiang	Alex Zhou	P23,P24-1,P24-2 删除佩戴静电环
1.1	20250703	Eric Jiang	Alex Zhou	P9,12,13,41,42 增加可选用的胶水 GF08000
1.2	20251127	Eric Jiang	Denis Li	PA02041-4 去除静电环，PA02041-6（1）增加撕膜操作，去除装配 PM402 组件，PA02041-6（2）增加装配 PM402 组件，去除撕膜操作
1.2	20251128	Eric Jiang	Denis Li	P21 删除静电手环

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02043 装配	SUB-ASSY	页码	1/93	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

1. 物料识别 PM1148 (R12) (如图一所示)
2. 将 PM1148 放入夹具 FX266,用镊子/或特殊治具辅助将 MC2240 压合到 PM1148 孔内 (如图二所示)
3. 压好后检查塑胶部件无损伤破裂。(如图三所示)

作业内容		
	Description	Q'ty
PM1148	Base Mounting Block	1
MC2240	Impact Pin	1

品质检查



- 自检:
1. 检查 PM1148 来料外观无变形破裂。
2. 确认 MC2240/PM1148 物料正确, 无错料, 无混料。
3. 检查 MC2240 的放置孔位正确。
4. MC2240 压合后, 检查塑胶件上不能有批锋,凹陷等不良。
5. MC2240 与塑胶件之间不能有间隙, 但头也不能沉进塑胶里面。

使用工具

FX266 治具


镊子/钳子

产量信息

产量工时: 9.12s/pcs 产量要求: 395pcs/H



图一, 物料识别 PM1148 (R12)

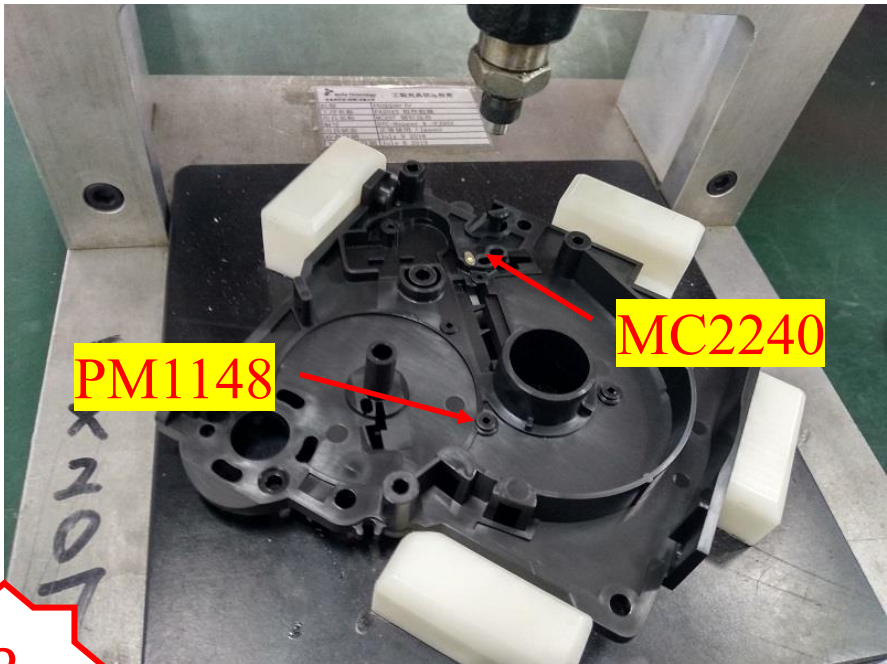

图二,把 PM1148 放入治具 将 MC2240 压进 PM1148, 有柱子的一头朝下



3

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称图二,检查压好的MC2240 工 程 段		机种	BARE HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-1 装配	SUB-ASSY	页码	2/93	版本	1.0	2 APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

1、MC197 和 MC198 配对，配对后 MC197 和 MC198 需自由下落。（如图一）
将 MC197/MC198 放入后需要检查 MC197/MC198 两者的间距适中，并将 PA2043 翻转 180 度后，可以自由脱落，无阻滞感。

2、料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MC197	Inner Singulator	1
MC198	Outer Singulator	1
PA2043	Plate+Impact Pin Assy	1

品质检查




- 自检：
- 1.确认 MC197/MC198 无混料,错料。
 - 2.MC197/MC198 的两端支撑脚无断裂。
 - 3.在装弹簧前，将 PM1148 翻转，MC197/MC198 应该自由掉落。
 - 4.确认 MC197/MC198 配合的间隙适中，无间隙过大，过小不良。
- 互检：

- 1、确认 MC2240 有无漏压。

使用工具

产量信息

产量工时：13.04s/pcs 产量要求：276pcs/H

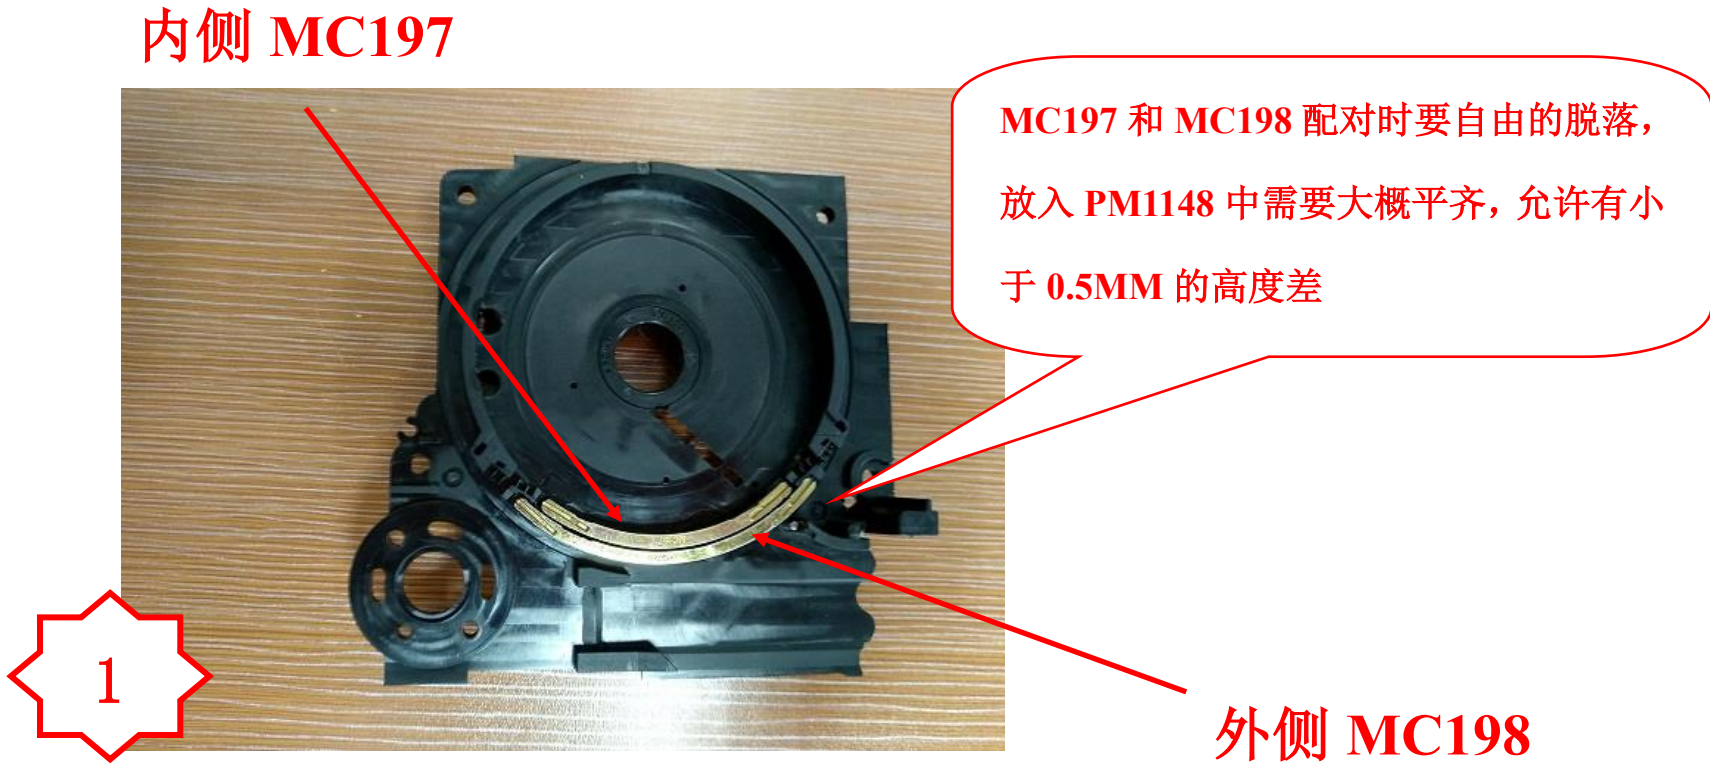


图一，将 MC197/MC198 装入 PA2043

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A			作业序号 受控文件 APPROVED 3 04 DEC 2025
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-1 装配	SUB-ASSY	页码	3/93	版本	1.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			


作业内容

- 1. 将治具连接上电源，将电源调整为 1.5V。（如图一所示）
- 2. 将 MC197/MC198 从治具中间轨道划过刷黄油。（如图二所示）
- 3. 检查 MC197/MC198 支撑脚柱是否刷上黄油。（如图三所示）
- 4. 将刷好黄油的 MC197/MC198 装配上 PA02043。（如图四所示）
- 5. 料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MC00197		1
MC00198		1
AX02014	NYE 368F	1
PA02043	Plate+Impact Pin Assy	1

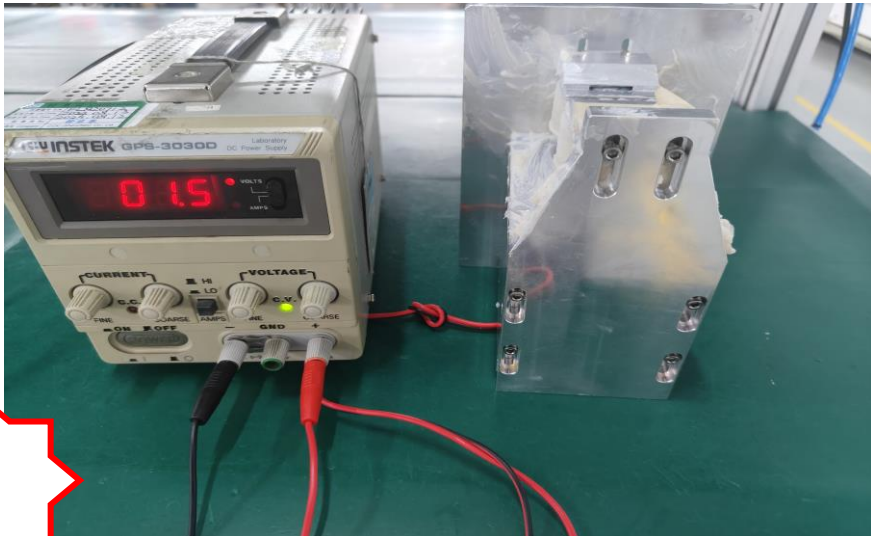

图一，治具识别，将治具连接上 1.5V 的电源

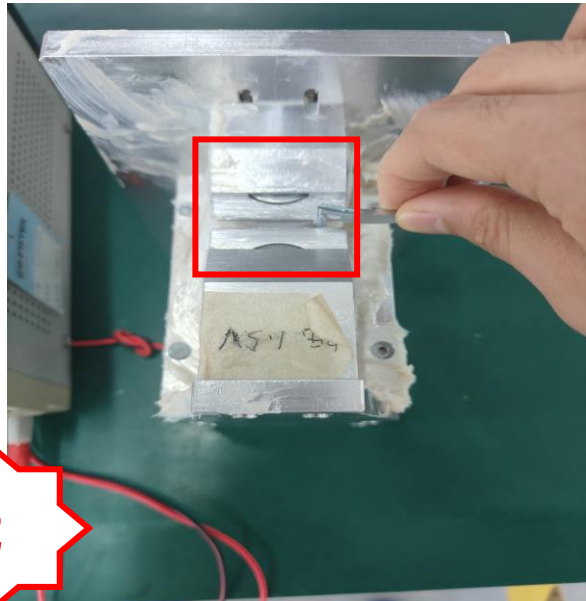

图二，将 MC197 和 MC198 两端支撑脚从治具中间轨道划过，轨道平面（红框部分）不能有黄油堆积

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC197/MC198 无混料,错料。
 - 2.MC197/MC198 的两端支撑脚无断裂。
 - 3.确认 MC197/MC198 是否刷上黄油。


- 互检：
- 1、确认 MC2240 有无漏压。

使用工具

NYE 368F 黄油，刷油治具，毛刷，电源，电源线

产量信息

产量工时：13.04s/pcs 产量要求：276pcs/H

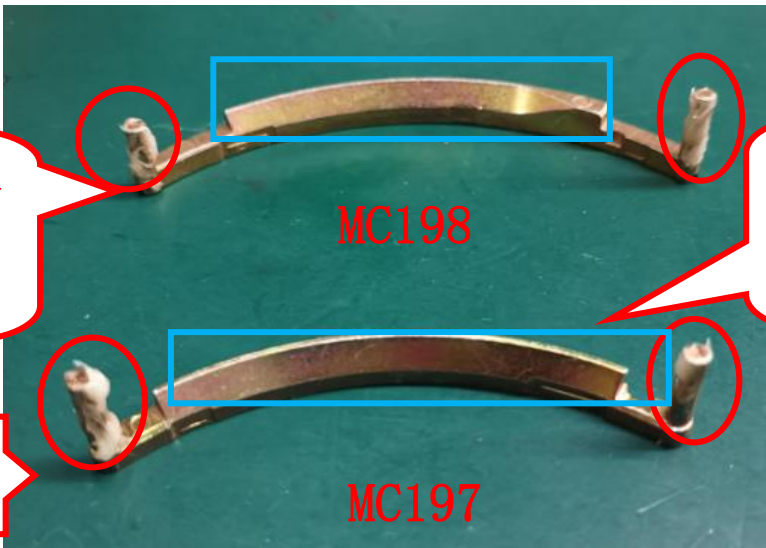

图三，检查 MC197/MC198 四个支撑脚（红圈部分）是否都有刷到黄油，若没有刷到黄油请重新过治具，或者给治具添加黄油并且底部（蓝框部分）不能沾到黄油。



图四，将刷完油的 MC197/MC198 装入 PA2043

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A			作业序号 受控文件 APPROVED 4 04 DEC 2025
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-2 装配	SUB-ASSY	页码	4/93	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric		

作业内容

1. 将 SP130*2 弹簧卡入 PA2042-1 中。(如图一所示),

注：料号及规格：

P/N	Description	Q'ty
SP130	Singulator Spring LH	2
PA2042-1	Plate+Impact Pin Assy	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 SP130 无变形，混料,错料。
 - 2. 检查 SP130 的放置位置正确。
 - 3.放置 SP130 的塑胶件孔位无变形/缺胶。


- 互检：
- 1. MC197/MC198 的两端支撑脚有没有加黄油。

使用工具

镊子

产量信息

产量工时：9.83s/pcs 产量要求：366pcs/H

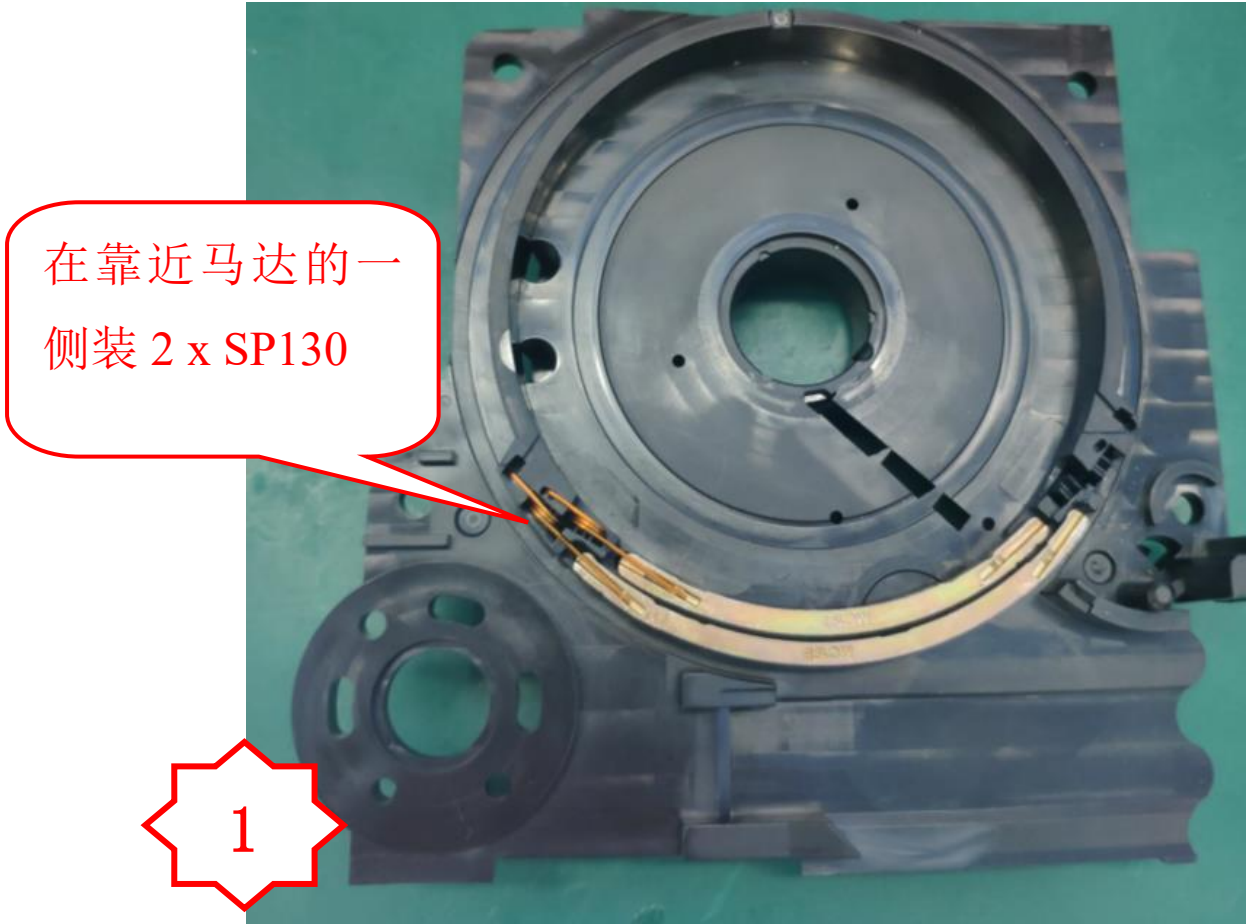

图一，将 SP130 卡入 PA2042-1 中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-3 装配	SUB-ASSY	页码	5/93	版本	1.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1.将 2 个 SP131 卡入到 PA2042-2 中。(如图一所示),
2.将完成后的组件, 使用二欧元的硬币穿过 MC197, MC198。
其穿过后, 检查 MC197, MC198 是否可以恢复到初始的位置。(如图二、三所示)

注: 料号及规格:

P/N	Description	Q'ty
SP131	Singulator Spring RH	2
PA2042-2	Plate+Impact Pin Assy	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 SP131 无变形, 混料,错料。
2.放置 SP131 的塑胶件孔位无变形/缺胶。
3.使用 2 欧元的硬币穿过 MC197/MC198 后, 确认其可以回弹到初始位置。
4.确认硬币的这四个点与 MC197, MC198 接触, 无间隙。(如图二、三所示)
- 互检:
- 1.检查 SP130 放的位置是否正确。

使用工具

镊子


产量信息

产量工时: 12.92s/pcs 产量要求: 279pcs/H



图一, 将 SP131 卡入 PA2042-2

图二, 硬币穿过 MC197, MC198

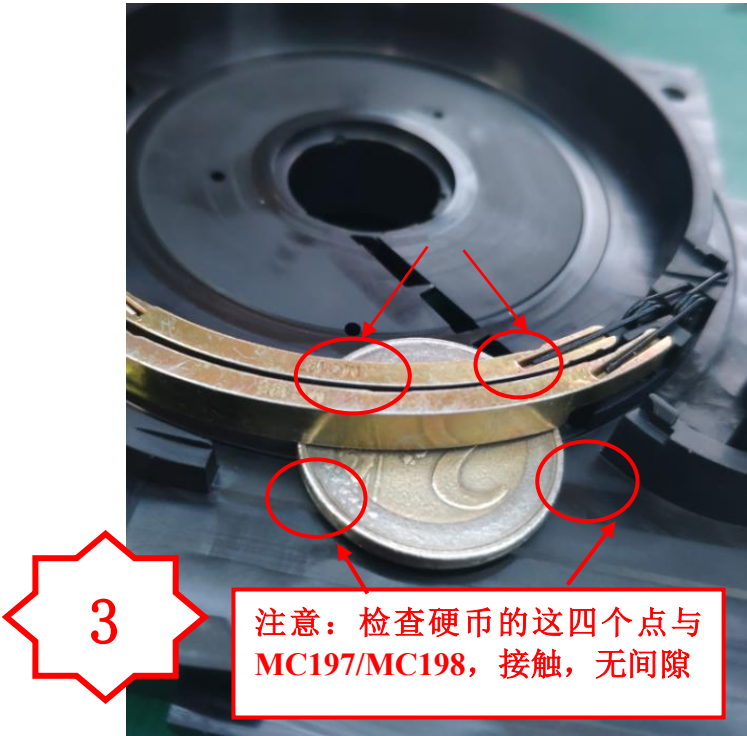

图三、确认硬币穿过时, 与 MC197, MC198 的这四个点接触, 无间隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-4装配	SUB-ASSY	页码	6/93	版本	1.1	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:		制定人:	
			Denis		张凤云		Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别（如图一所示）
2. 将 IN2006，IN2007 有红点的朝左放入 MC364 内（如图二所示）
3. 将 PM02657 放在 MC364 上。（如图三所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Qty
IN2006	Coil Rx（细线圈）	1
IN2007	Coil Rx（细线圈）	1
MC364	Ferrite	1
PM02657	ITL 垫片	1

品质检查


- 自检：
- 1.确认所用物料正确，无错料，无混料。
- 2.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。
- 3.磁铁座 MC364 无错料，破损。
- 4.检查是否有装 PM02657 垫片

- 互检：
- 1.检查 IN2007 有无标记，有无混料。

使用工具

产量信息

产量工时：16.65s/pcs 产量要求：216pcs/H

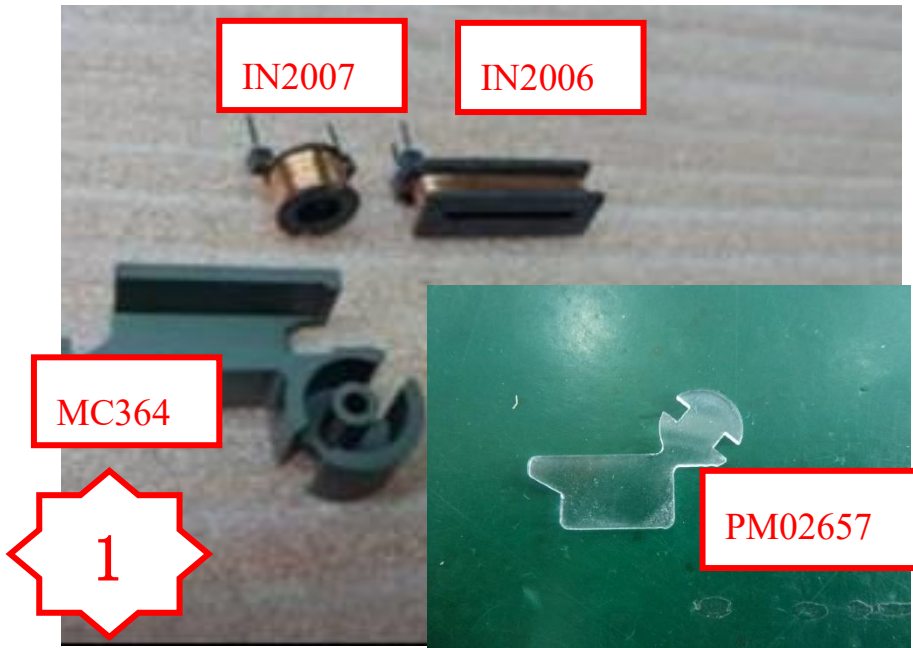

图一，物料的识别



图二，线圈的正确装配，有红点的朝左



图三，将 PM02657 放在 MC364 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-5装配	SUB-ASSY	页码	7/93	版本	1.0	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 检查 PA2042-4 的垫片有无漏装，然后将 PB2001 装配在组件上。（如图一所示）
2. 将 PB2001 和线圈焊接在一起。（如图二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2042-4	ASSY	1
PB2001	Flex PCB	1

品质检查


- 自检：
- 1.检查 PB2001 无折断破损，无焊盘脱落等不良。
- 2.焊接位置正确，不能焊反，连锡。
- 3.填写焊接点检表。
- 互检：
- 1.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。`
- 2..磁铁座 MC364 无错料，破损。
- 3.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。
- 4.确认垫片无遗漏。

使用工具

电烙铁 340℃±10℃

产量信息

产量工时：23.54s/pcs 产量要求：153pcs/H

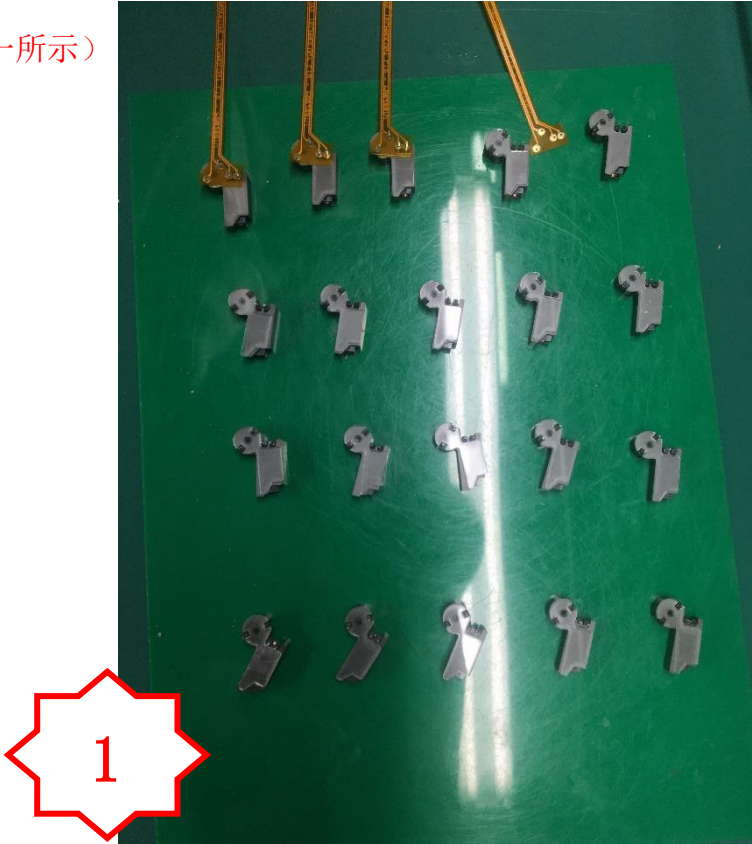

图一，将 PB2001 软板装配在线圈上



图二，直接在软板上进行焊接，两个角互相之间不能连锡，PB2001 方向不能装反

在四个线圈的针脚上加锡，两个针脚之间不能连锡，烙铁放置的时间不能过长，一般3-5s，避免损坏软板。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-6装配	SUB-ASSY	页码	8/93	版本	1.0	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 用剪钳沿焊点剪除 4 个长的线圈引脚，保持装配无影响。（如图一所示）；
2. 将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪（如图二所示）
- 注：料号及规格

P/N	Description	Q'ty
PA2045-5	ASSY	1

品质检查



- 自检：
- 1.确认针脚无漏剪等不良。
- 互检：
- 1.确认柔性线路板无损伤，破损的不良。
- 2.确认垫片无漏装。
- 3.确认 MC364 无断裂等不良。

使用工具

剪钳，PA2042-6 检验治具

产量信息

产量工时：8.81s/pcs 产量要求：8.94pcs/H

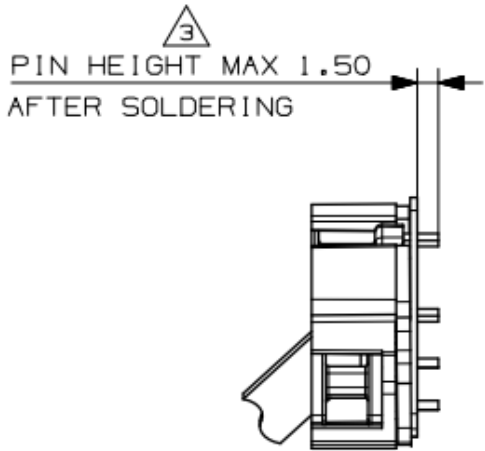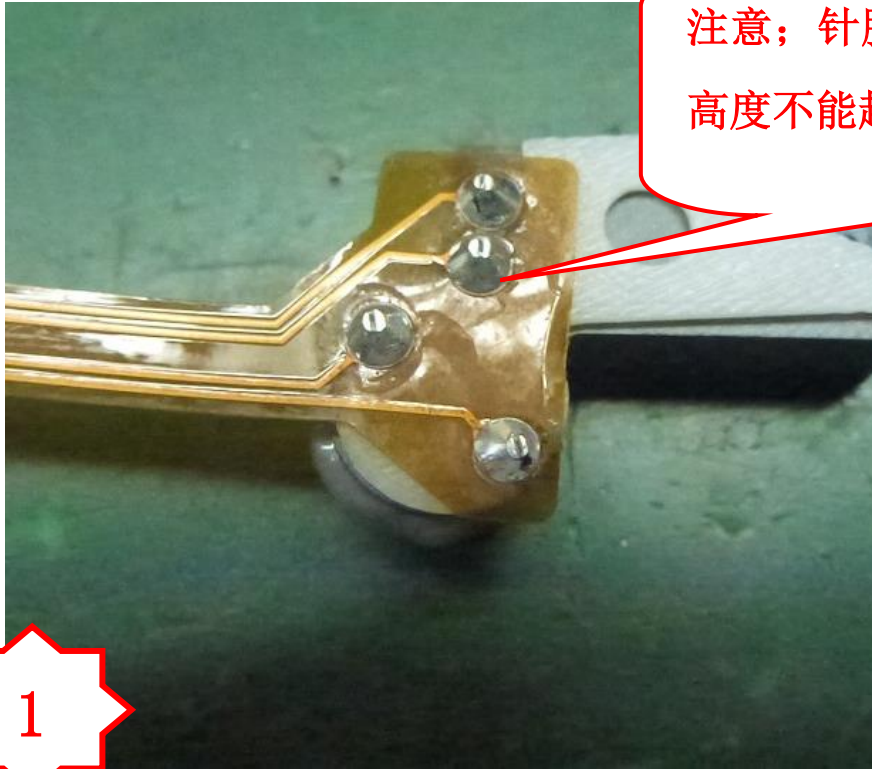

图一，将线圈凸出来的多余脚剪掉



图二，将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-7 装配	SUB-ASSY	页码	9/93	版本	1.2	9
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 参考图一，二，三，四，按此方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的间隙并粘接在一起。
注意不要胶水不可溢出，沾到外壁或其它地方须擦除。
特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

检验要求：以 MC00364 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02006/IN02007 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm。
2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。

P/N	Description	Q' ty
PA2042-6		1
胶水	LT-E-00NS 或 GF08000。	

品质检查

- 自检：
1. 检查胶水是否充足饱满。
2. 没有胶水溢出到其它处
3. 以 MC00364 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02006/IN02007 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm
- 互检：
1.检查软板焊接没有连锡。
2. 软板没有破损。
3. 软板焊盘没有脱落。
4. 铁氧体没有破损情况。
5. 检查线圈的装配方向是否正确。线圈有没有用错。

使用工具


胶枪，LT-E-00NS 或 GF08000，高度规

产量信息


产量工时：17.65s/pcs 产量：204pcs/H




图一，在 PA02191 组件点上 LT-E-00NS 或 GF08000 的胶水

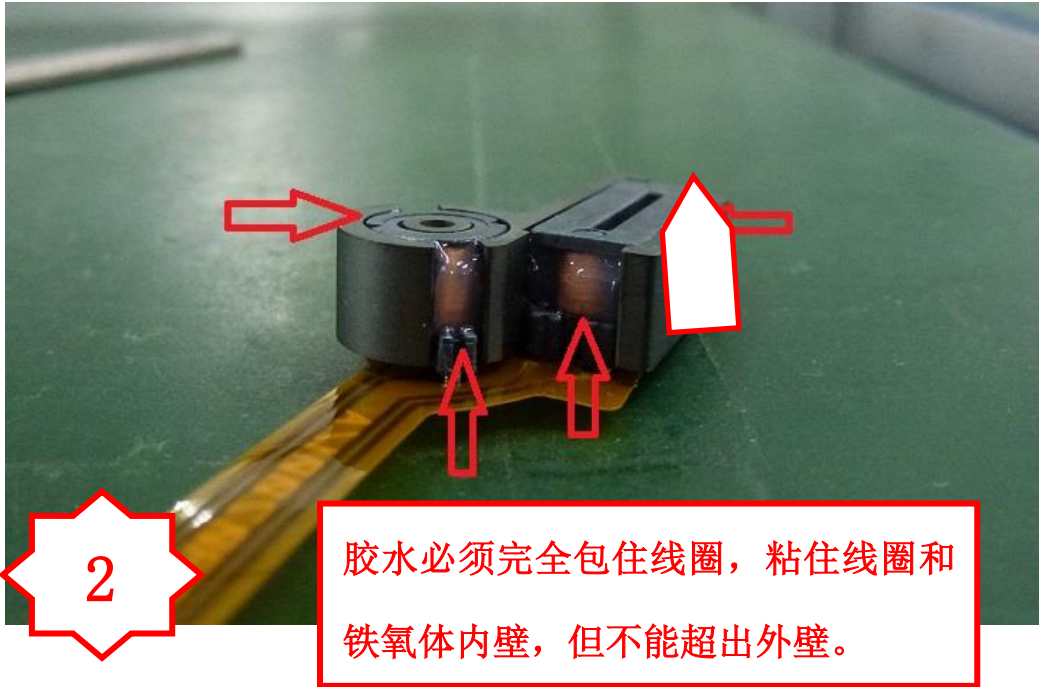

图二，胶水必须完全包住线圈，在箭头 4 个位置点上胶水

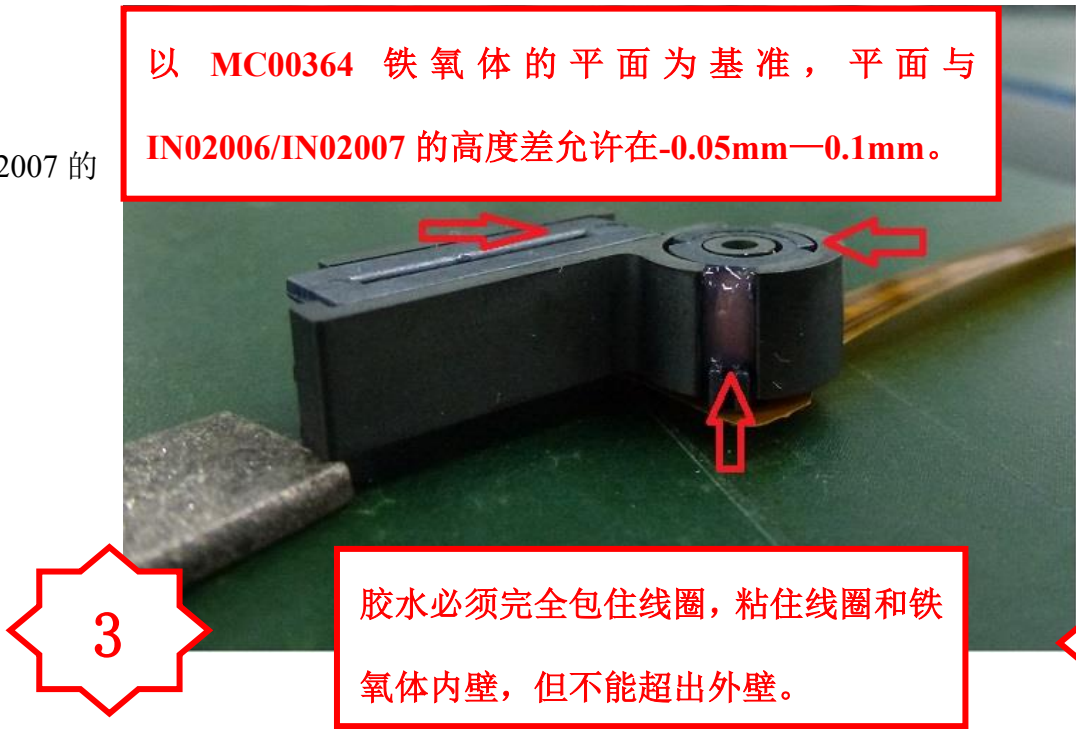

图三，顶部不能有大量的胶水，胶水不能超出铁氧体的外壁

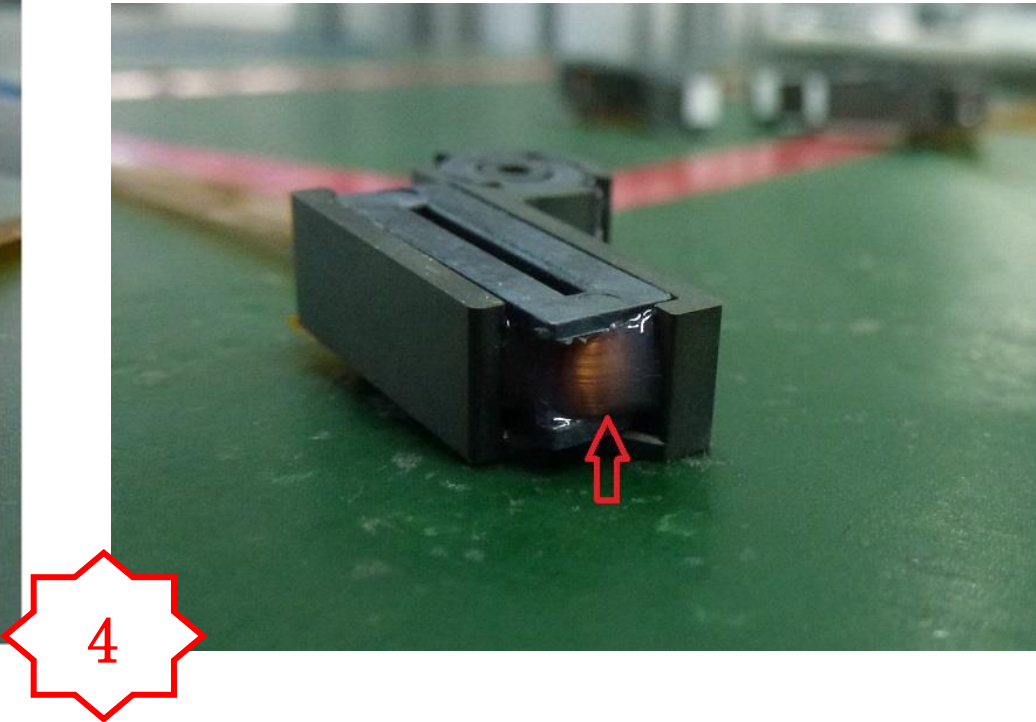

图四，胶水要完全包住线圈

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-8 装配	SUB-ASSY	页码	10/93	版本	1.0	10-(1)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 物料识别 PM1145（如图一所示）
- 2. 将 PA02191 装入 PM1145（如图二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1145	Diverter Clamp	1
PA02191	ASSY	1

品质检查


- 自检：
- 1.检查 PM1145 有无来料不良。
 - 2.检查 PA02191 组件是否装配到位
- 互检：
- 1.线圈 PA2042-3 组件装配正确。
 - 2.焊点已剪脚，装配无影响。
 - 3. 柔性线路板 PB2001 无折断破损。
 - 4. 磁铁座 MC364 无破损。
 - 5. 焊接位置正确，不能焊反，连锡。

使用工具

产量信息



图一，物料识别 PM1145

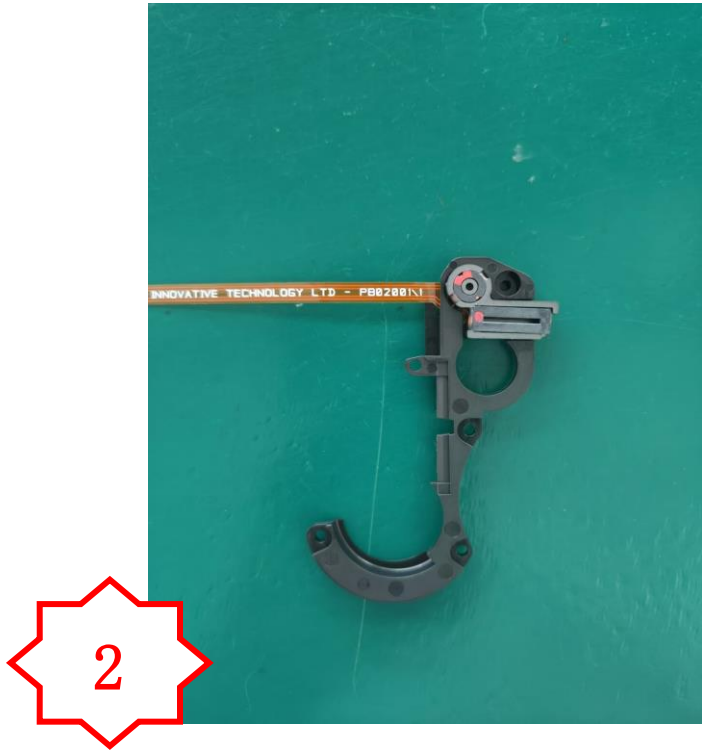

图二，将 PA02191 按图所示装在 PM1145 上

产量工时：4.34s/pcs 产量要求：830pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-9 装配	SUB-ASSY	页码	10/93	版本	1.2	10- (2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

1. 物料识别 MC00199 (如图一所示)
2. 将 MC199 放到 PA2042-3 指定位置。(如图二所示)
3. 将 PA2042-9 装入 PM1148 然后将 SP2069 装入 PM1148。(如图三，四所示)

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
MC199	Diverter	1
PA2042-8	ASSY	1
PA2042-3	ASSY	1
SP2069	DIVERTER SPRING	1

品质检查

- 自检:
- 1.检查 MC199 无混料，错料。
- 2.检查 SP2069 无漏装。
- 互检:
- 1.线圈 PA2042-3 组件装配正确。
- 2.焊点已剪脚，装配无影响。
3. 柔性线路板 PB2001 无折断破损。
4. 磁铁座 MC364 无破损。
5. 焊接位置正确，不能焊反，连锡。

使用工具

产量信息

产量工时：9.03s/pcs 产量要求：399pcs/H

图三，将 PA2042-8 装在 PM1148 上



图一，物料识别 MC199



图二，将 MC199 装在 PM1148 上



图四，将 SP2069 装配在上图组件上，SP2069 一端需卡在 MC199 上



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-9 装配	SUB-ASSY	页码	11/93	版本	1.0	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

1. 用电批打 5 颗 SC129 的螺丝到 PM1148 中，在将 SP2069 卡在 PM1148 卡槽内（如图一所示）

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC129	Diverter Spring	5
PA2042-8	ASSY	1

品质检查




- 自检：
- 1. 扭力正确，螺丝无漏打，滑牙，松脱。
 - 2. 线路板引线在弹簧下面。
- 互检：
- 1. 检查 MC199，SP2069、PM1145 有无漏放。
 - 2. 检查 PA2042-7 焊点已剪脚，装配无影响。
 - 3. 柔性线路板 PB2001 无折断破损。

使用工具

电批，PM1148/SC129 打螺丝治具，装配 SP02069 手柄
扭力：1.8±0.2 Kgf. cm

产量信息

产量工时：14.40s/pcs 产量要求：250pcs/H

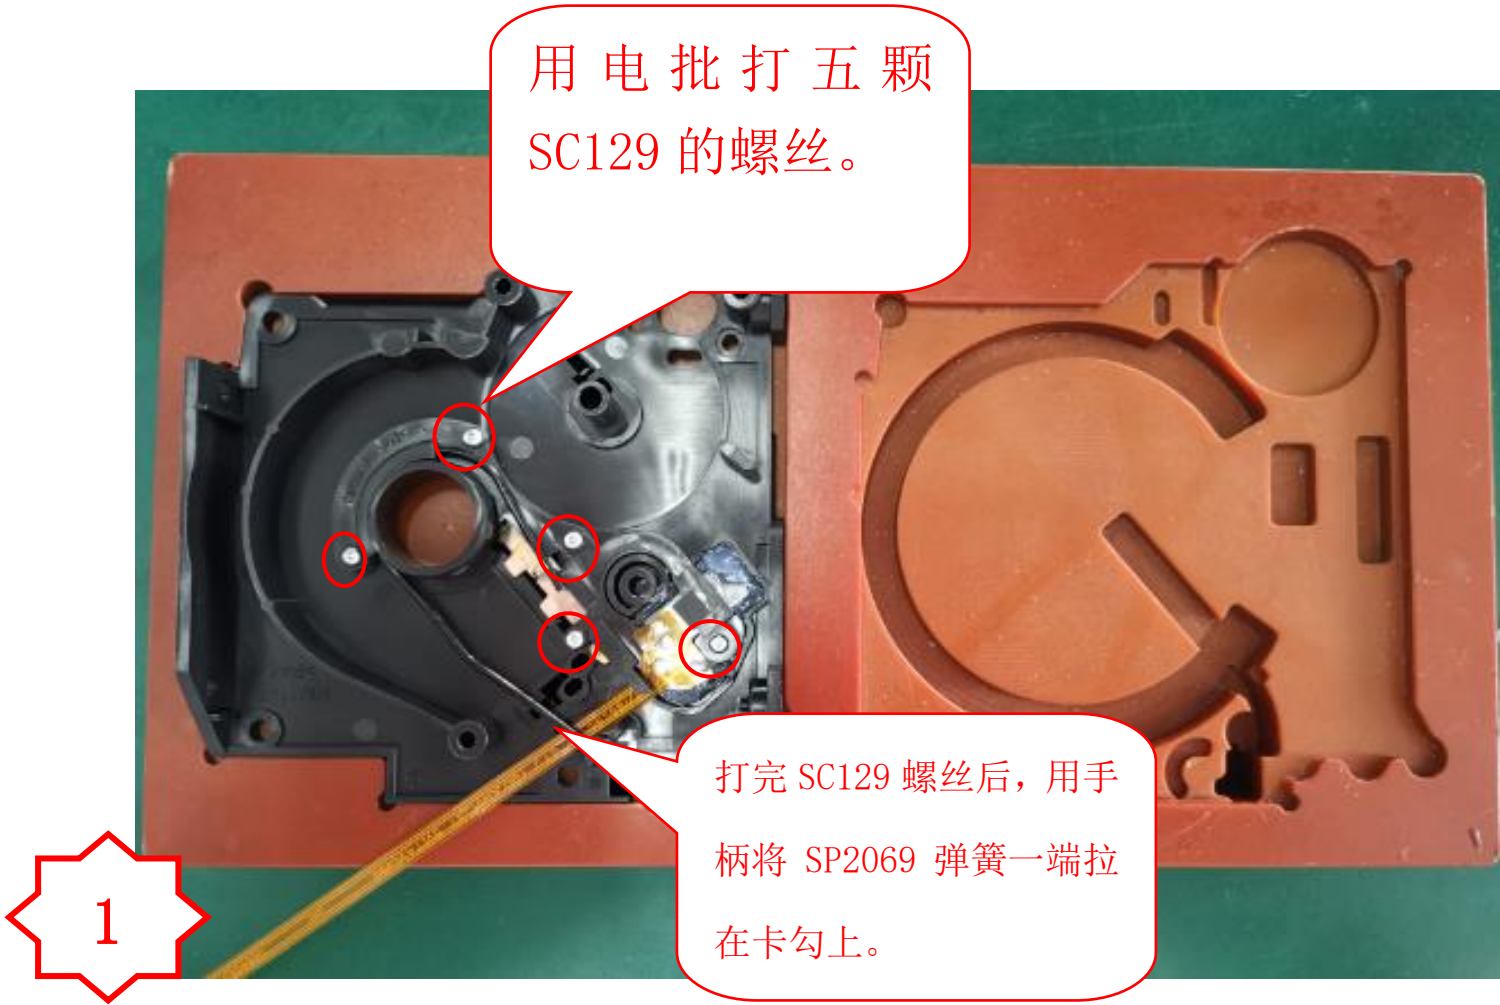

图一，将组件放入治具，打五颗 SC129 到 PA2042-8 中固定,再将 SP2069 的一端卡入 PA2042-9 卡槽内，将 PB2001 从 SP2069 下面穿出

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-10 装配	SUB-ASSY	页码	12/93	版本	1.1	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 如图一，在箭头所指的区域内点上 LT-E-00NS 或 GF08000 胶水不能超过塑胶的表面，槽内的胶水要低于塑胶平面，槽内有 2/3 胶水即可。注意胶水不可溢出到红色弧线区域外，也不可高于红色箭头所示的平面。
- 2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
- 3. 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2042-9	ASSY	1
胶水	LT-E-00NS 或 GF08000	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查胶水是否漏点。
 - 2.没有胶水溢出到其它处。
 - 3.没有胶水超出红色箭头所示的平面。


- 互检：
- 1.确认 SC129 无漏打。

使用工具

胶枪，LT-E-00NS 或 GF08000

产量信息

产量工时：9.51s/pcs 产量要求：378pcs/H

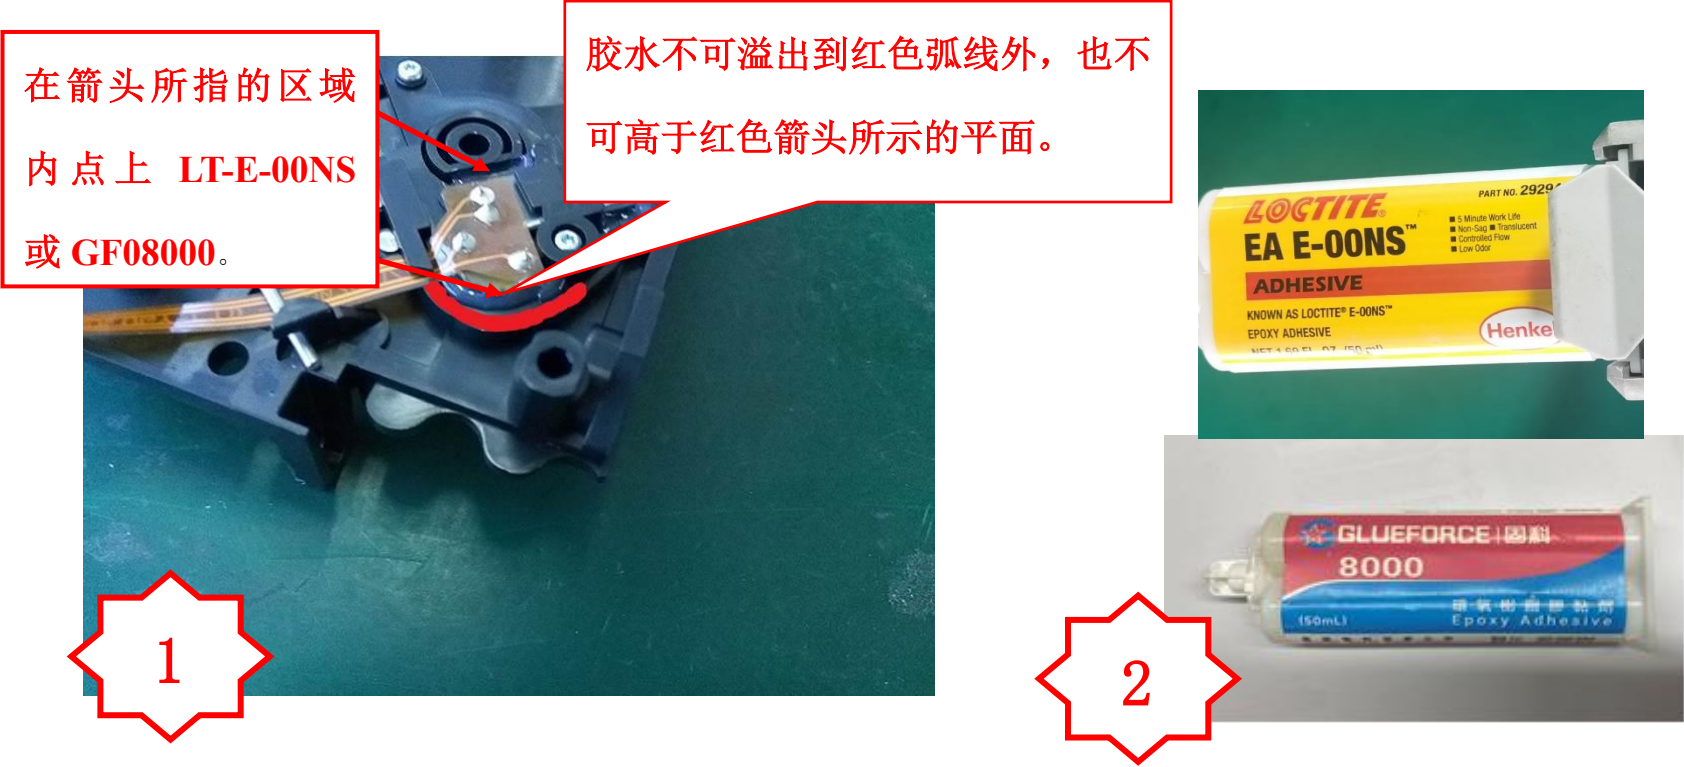

图一，在箭头所指的区域内点上 LT-E-00NS 或 GF08000

图二，LT-E-00NS 或 GF08000

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02042-11 装配	SUB-ASSY	页码	13/93	版本	1.1	13
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1.如图一，在红色圈的区域点上 LT-E-00NS 或 GF08000，使胶水能够填满铁氧体和 PM1148 的间隙并粘接在一起。注意胶水不可溢出到红色圈外。
- 2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
- 3. 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2042-9	ASSY	1
胶水	LT-E-00NS 或 GF08000	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查胶水是否漏点。
 - 2.没有胶水溢出到其它处。
 - 3.没有胶水超出红色箭头所示的平面。

- 互检：
- 1.确认 SC129 无漏打。

使用工具

胶枪，LT-E-00NS 或 GF08000

产量信息

产量工时：8.17s/pcs 产量要求：441pcs/H



图一，在上图的红色圈内的区域点上 LT-E-00NS 或 GF08000



图二，LT-E-00NS 或 GF08000

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00401装配	SUB-ASSY	页码	(14-1)/93	版本	2.0	14-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容


1. 确认物料 PM404 齿轮，在 PM404 齿轮上刷上少量的黄油（Nye Reholube 368F grease），确保每颗齿上都要刷到黄油。（如图三）
注意：每次刷黄油之前，确认黄油 Nye Reholube 368F 的用量是 3x ‘D’

注：料号及规格：

P/N	Description	Q'ty
PM404	Drive Gear 4	1
AX2014	Nye Reholube 368F	0.05g



图一,黄油点胶机

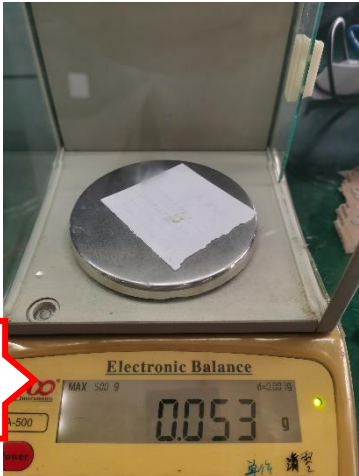

图二、三,每次使用前确认点胶量是 3x ‘D’，约为 0.05g，如图

品质检查

自检：
1.确认 PM404 物料正确，无错料，无混料。
2.检查 PM404 刷油的方向是否正确。
3.确认 PM404 齿上在刷黄油后是否还存在大量的黄油堆积。

使用工具

毛刷，黄油（Nye Reholube 368F），点胶机

将 Nye Reholube 368F 黄油 用量 3x ‘D’用毛刷刷在 PM404 齿上，如图



图三，用毛刷将 3x ‘D’用量的 Nye Reholube 368F 刷在 PM404 齿上，如上图

注意：每颗齿（x12）上都要刷到黄油，刷完黄油后，齿上不能有太多黄油堆积，如右图 OK 样品



图四，确认 PM404 每颗齿上都刷了黄油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00401装配	SUB-ASSY	页码	(14-2)/93	版本	1.0	14-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric



受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将斜齿轮 PM465 对应卡入驱动齿轮 PM404，在轴 MC209 表面上加上适量黄油
穿进斜齿轮及驱动齿轮中, 压合到位。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM404	Drive Gear 4	1
PM465	Bevel Gear 1	1
MC209	Bevel shaft (4x35.5)	1
AX2014	NYE 黄油	1

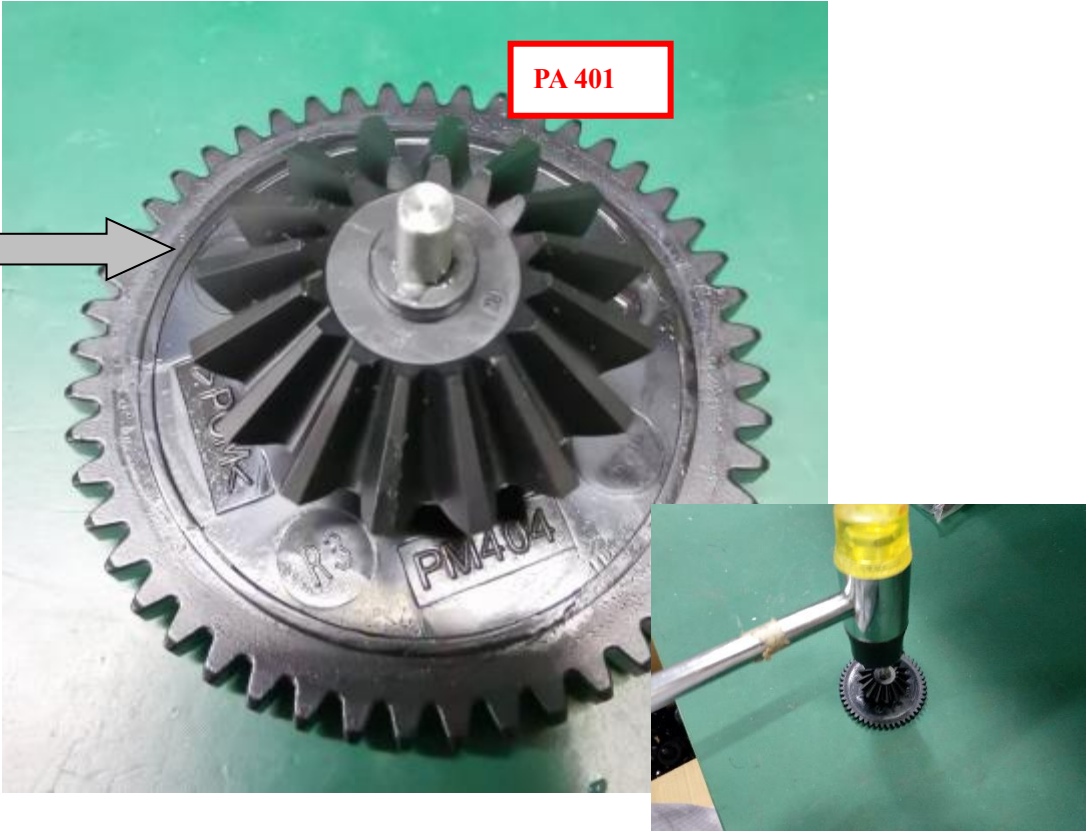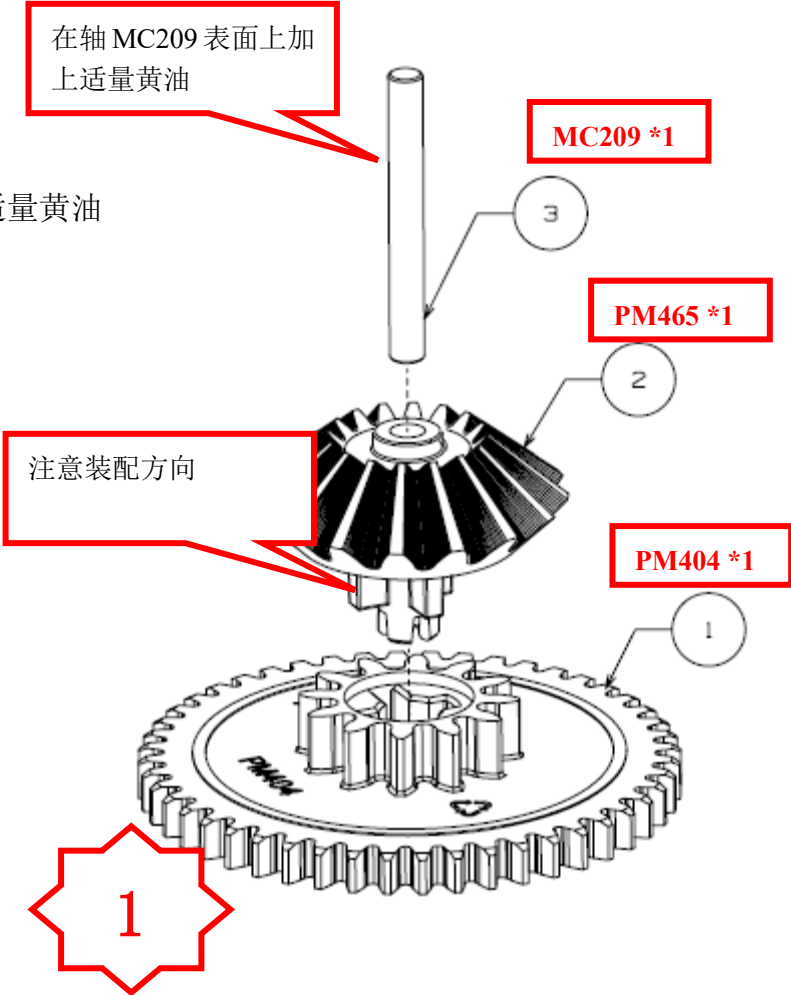

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM465，PM404，MC209 的物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查 PM465 的放置方向是否正确。
 - 3.PM465 须对准 PM404 相应槽位按压到位。
 - 4.检查塑胶件无变形，破损等。

图一，将 PM465 斜齿轮装入 PM404 后用橡胶锤轻轻敲击穿入 MC209

使用工具

橡胶锤，NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：7.97s/pcs 产量要求：451pcs/H

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-1装配	SUB-ASSY	页码	15/93	版本	1.115
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云	
					制定人:	Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合注意 MC292 与马达的总长为 82.30-82.80mm。（如图一/二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
MR104	Hopper Motor	1
MC292	Drive Gear 1	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC292，的物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查 MC292 的齿轮完好，无缺齿，无破损，孔径小等不良。
 - 3.检查马达与 MC292 的总长在 82.30-82.80mm 的范围内，每两个小时记录两个数据。

- 互检：
- 1.压合完成，马达必须可以自由转动。
 - 2.检查 MC292 的齿完好，无缺齿，无多料。

使用工具


自动化机器（气压范围：0.5~0.7Mpa,持续时间 0.7s）,塞尺

产量信息

产量工时：9.73s/pcs 产量要求：370pcs/H



图一,将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合

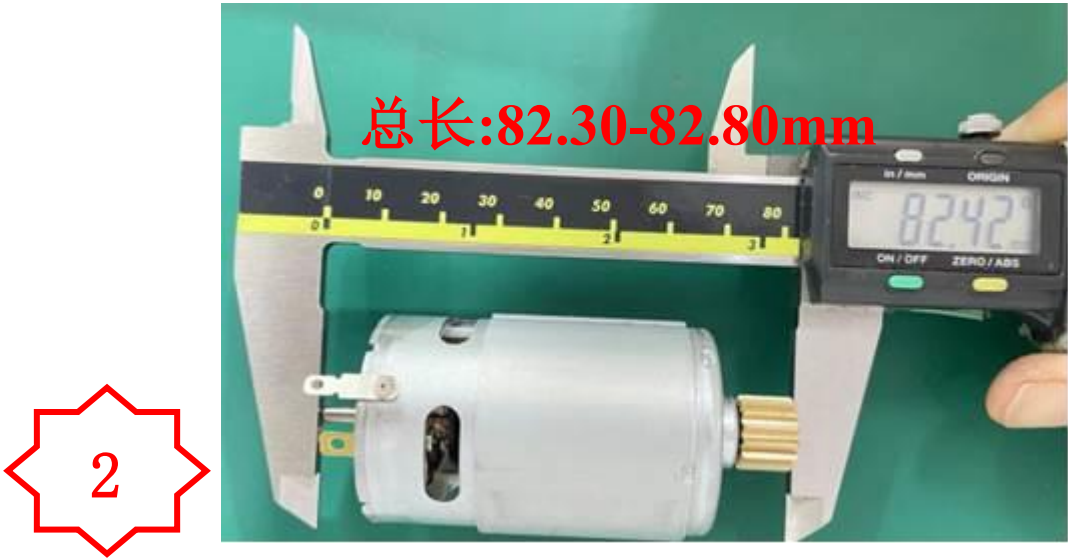

图二，总长 82.30-82.80mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-2装配	SUB-ASSY	页码	16/93	版本	1.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 把马达放到夹具上，注意：装配方向，孔位对齐。（如图一所示）
- 装上 PA2036，注意：装配方向，不能遮住红色点。（如图二所示）
- 盖上夹具，压紧组件，按启动按钮。（如图三，四所示）

注意：使用前需要调机，确保自动焊锡机运转正常。

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2133-1	ASSY	1
PA2036	Board	1

品质检查



自检：

- 检查马达上的焊点有无空焊，虚焊，漏焊，连锡等不良。
- 检查焊接是否牢固。
- 检查 PA2036 装配位置是否正确。
- 检查焊锡是否过多，过多需要剪掉。

互检：

- MR104 是否为正确物料。
- PA2036 是否划伤，缺元件等。


使用工具



自动焊锡机，静电环

产量信息


产量工时：40.58s/pcs 产量要求：90pcs/H

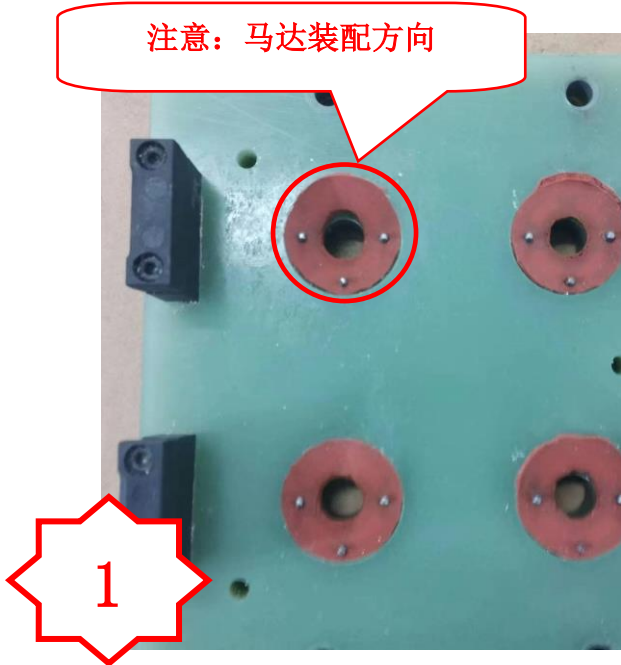

图一，将马达放到夹具上，马达上孔位对准夹具柱




图二，装上 PA2036，圆孔对准红点

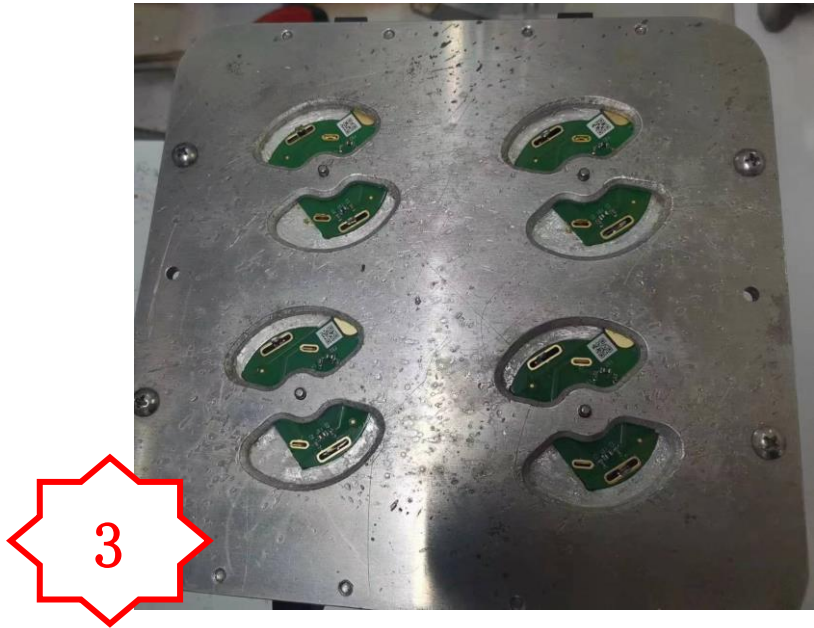

图三，盖上夹具，压紧组件



图四，按绿色启动按钮

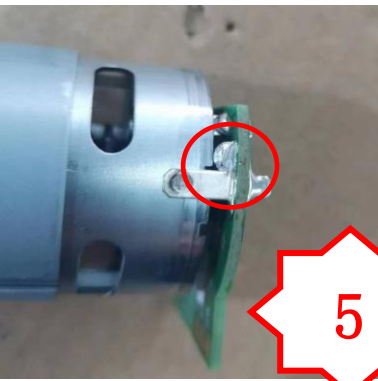

图五，焊锡太多，需要剪掉

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-3	SUB-ASSY	页码	17/93	版本	1.1	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM451 放入马达中, 用治具 FX262 压合, 压好后转动 MC292, 所有相关的转动部件转动顺畅. PM451 需要压合到底. (所图一、二所示).

注: 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2133-2		1
PM451	Motor Encoder Wheel	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 PM451 的物料正确, 无错料, 无混料。
 - 2. PM451 装入马达后, 不可以太松. 即稍用力就可以取下, PM451 与线路板间隙 0.3-1.0MM
 - 3.压合完成, 马达必须可以自由转动 PM451 是否漏压。

- 互检:
- 1.检查马达是否漏加锡。

使用工具



FX262 压合治具, 塞尺

备注: 此工位必须带静电环操作!


产量信息

产量工时: 10.50s/pcs 产量要求: 343pcs/H

PM451



图一, 将 PM451 放入马达轴中, 并用治具压合, 将 PM451 压合到底

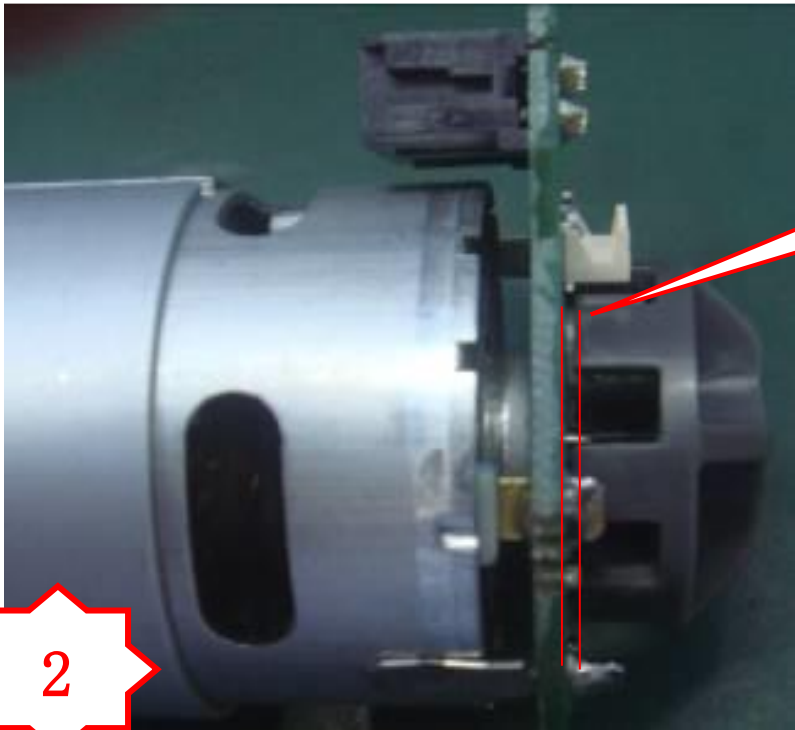

图二, PM451 与线路板间隙 0.3-1.0MM

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-1装配	SUB-ASSY	页码	18/93	版本	1.418
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM400 放入打 SC2117 治具中，在图中四个内圈的孔中打上四颗 SC2117 的螺丝。(如图一所示)
2. 用高度规测量其螺丝到 A 面的高度是否符合要求。(如图二、三所示)
- 物料号与描述如下：

P/N	Description	Q'ty
SC2117	Pin	4
PM400	Disk	1

品质检查



- 自检：
1. 检查 SC2117 的螺丝是否漏打。
2. 每两个小时测量两个组件是否符合要求。
3. PM400 是否缺料变形，漏件等。
4. 确认 PM400 的边缘无披锋等不良。
5. 螺丝 SC2117 应低于平面。公差在 A 面以下 0 到 -0.35mm

使用工具

- 1.PM400 打 SC2117 螺丝治具
- 2.高度规
- 3.电批 CL2000/CL3000
- 4.加湿后的 PM00400 扭力设置为 0.6-0.7kgf.cm，未加湿的 PM00400 扭力设置为 0.7-0.8kgf.cm

产量信息

产量工时：26.43s/pcs 产量要求：136pcs/H



图一，在 PM400 内圈中打四颗 SC2117 螺丝

图二，按上图 A 面进行测量螺丝到平面的高度



图三，用高度规测量 SC2117 到 A 面的高度是平面以下 0 到 -0.35mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-2装配	SUB-ASSY	页码	19/93	版本	1.1	19 APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

- 1. 将 MC282 预装在工具上。(如图一，二所示)。
 - 2. 在将工具上的 MC282 预装在 PM400 上。(如图三所示)
 - 3.预装步骤也可以由弹簧销自动组装机完成。(如图四所示)
- 注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2041-1	PA ASSY	1
2	MC282	Disk Pin (8x2 Spirol)	4

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC282 的物料正确，无错料，混料等不良。

- 互检：
- 1.检查 PM00400 是否变形破损。

使用工具

MC282 装配夹具，弹簧销自动组装机

产量信息


产量工时：25.08s/pcs 产量要求：144pcs/H



图一，用工具将 MC282 按正确的方向预装在工具上



图二，蓝色对准的面即为有弹片的一面

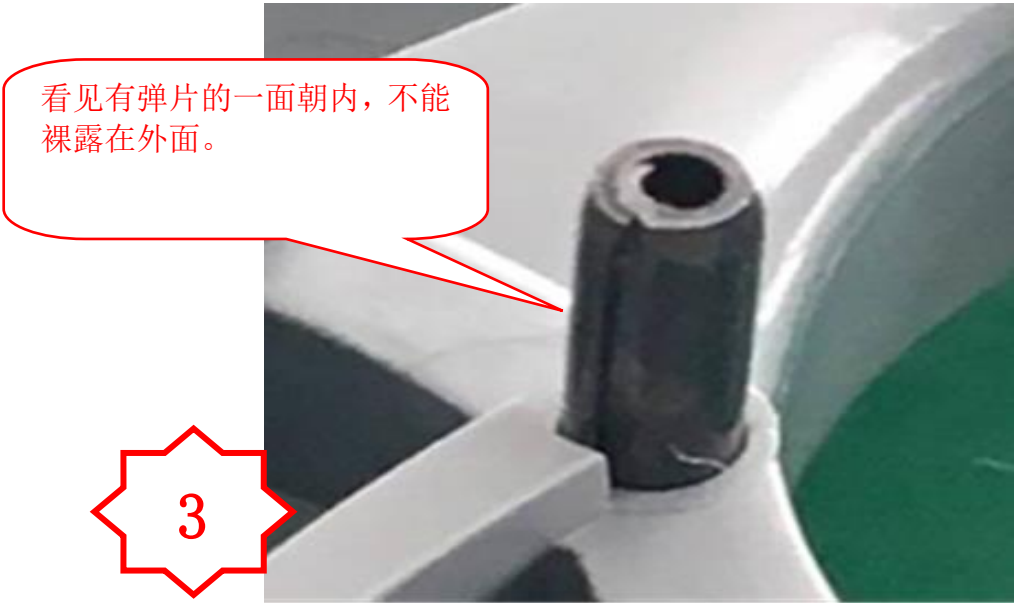

图三，将有弹片的一面朝内装配，如上图所示



图四，MC00282 的预装可由弹簧销自动组装机完成

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-3装配	SUB-ASSY	页码	20/93	版本	1.3	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 将 PM400 放入治具。(如图一所示)
 - 2. 压合后 MC282 与塑胶表面高度尺寸需为平面以下 0 到-0.35mm。
 - 3. MC00282 的压合可由弹簧销自动组装机完成。(如图三所示)
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2041-2	PA ASSY	1

品质检查


- 自检：
- 1.检查 MC282 与塑胶件的高度是否符合要求。
- 互检：
- 1.检查 MC282 是否漏装。

使用工具

弹簧销自动组装机
MC282 压合治具（PM400 外圈压合）
高度规

产量信息

产量工时：21.39s/pcs 产量要求：168pcs/H

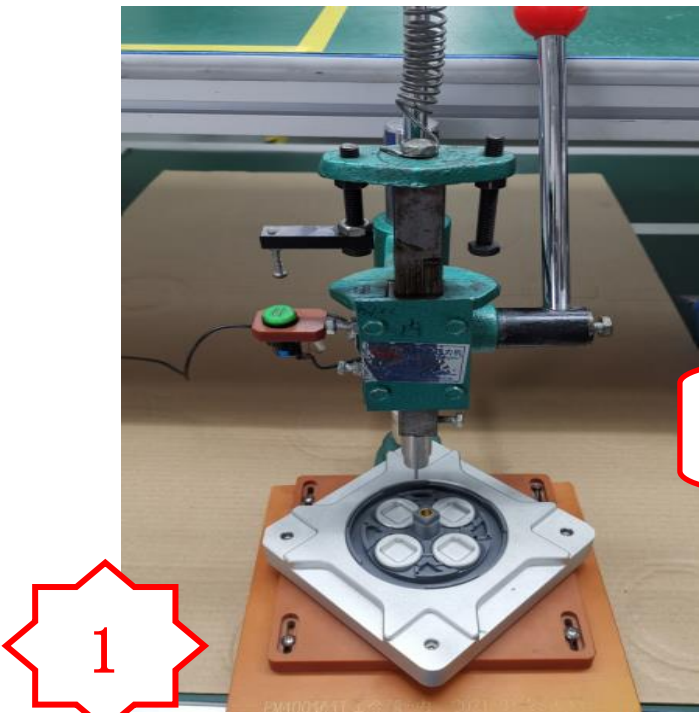

图一，将 PA2041-1 放入治具进行压合 MC282

MC282 不能高于塑胶件平面



图二，压合后 MC282 与塑胶表面高度尺寸需为平面以下 0 到 -0.35mm



图三，MC00282 的压合可由弹簧销自动组装机完成

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-4装配	SUB-ASSY	页码	21/93	版本	1.2	21
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PA2133-3 马达组件装入 PA2042-10 中，在 2 颗 SC116 加上螺纹胶将其锁紧固定。
注意：PA2133-3 上的连接器向外插口朝上(如图二所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC116	Motor Screws (M3x8 torx pan)	2
PA2133-3	Motor Assy	1
PA2042-10	Plate_Sigulators assy	1
AX5517	乐泰 7400	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 SC116 无漏打，打到位。
 - 2.检查连接器的方向正确（连接器向外）
 - 3.检查 SC116 是否加适量的螺纹胶（Loctite 7400）。

- 互检：
- 1.检查 PA2042-10 的 SC129 无漏打。
 - 2.检查 PA2042-10 的物料漏装,错装。
 - 3.检查马达的深色的红点对准 PA2036 的孔。
 - 4.检查马达转动顺畅。

使用工具

FX281 马达装配夹具
电批 扭力：4.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时：16.91s/pcs 产量要求：213pcs/H



图一，乐泰 7400 胶水

图二，将马达如图所示放置，；连接器朝外

图三，将 2 个 SC116 沾上螺纹胶后锁住马达

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-5装配	SUB-ASSY	页码	22/93	版本	1.2	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1.将 PM00402 放到治具 FX257 中。(如图一所示)
- 2.把 MC00303 放到 PM00402 图示位置，拉下治具并压合。(如图一所示)
3. 同时 PM00402 压合 MC00303 也可以使用轴承自动压合机进行操作。(如图二所示)
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC00303	Ballrace 11mm	1
PM00402	Drive Gear	1

品质检查

- 自检：
- 1 确认 PM00402，MC00303 的物料正确，无混料，无错料。
- 2 检查 MC00303 压到位。(注意；MC00303 的上平面需要与 PM00402 平齐)。


使用工具

轴承自动压合机

FX257 压合夹具

产量信息

产量工时：7.27s/pcs 产量要求：495pcs/H

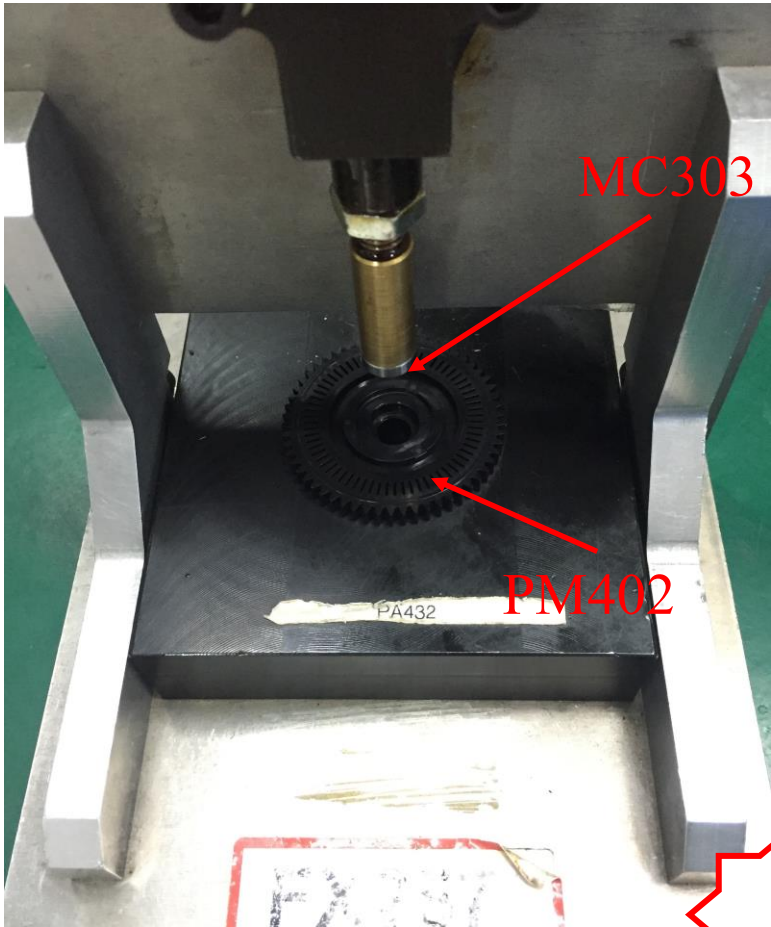

1

图一，将 PM00402 放到 FX257 治具中，并将有字的一面
向上．再把 MC00303 放入压合



2

图二，同时 PM00402 可以使用轴承自动压合机进行压
合 MC00303

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号 23 APPROVED 04 DEC 2025
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-6 (1) 装配	SUB-ASSY	页码	23/93	版本	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

- 1. 将 PA2041-4 两处画红圈处刷上油（如图一所示）
- 2. 将 PB02001 上保护膜撕掉，并检查是否有胶水残留（如图二所示）
- 3. 将 PM408 带骨位圆孔塑胶装到 PA2041-4 中，骨位对凹槽（如图三所示）

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM408	Bearing Bush	1
PA2041-4	assy	1

品质检查

自检：

- 1. 检查组件的物料无遗漏。
- 2. 检查齿轮组转动顺畅，无异常噪音摩擦。
- 3. 检查 PM408 无漏装，遗失。

互检：

- 1. 检查 MC00292 上是否有 LT-7400 残留，需去除。
- 2. 检查 SC116 无漏打。

使用工具

NYE 368F 黄油
毛刷

产量信息

产量工时：15.80s/pcs 产量要求：228pcs/H



1. 目检图中所示的位置（如图一，二所示）
2. 将 PA2041-5 装到刷好油的 PA2041-4 上（如图三所示）
3. 将 PA2041-3 装到 PA2041-6（1）上（注意：TYPE A/H/F 使用 PM400 组件，TYPE E 使用 PM3440 组件，TYPE G 使用 PM03645 组件）（如图四所示）。

备注：此工位请 IPQC 人员严格巡检

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2041-6 (1)	Assy	1
PA2041-5	Assy	
PA2041-3	Assy	1

自检:

1. 检查 PM400/PM3440/PM03645 是否损坏, 是否漏装 MC282, SC2117。
2. 检查齿轮组转动顺畅, 无异常噪音摩擦。
3. 检查 PM00402 组件是否按压到底。

互检:

1. 检查 PM408 无漏装, 遗失。
2. 检查有无刷油。
3. 五颗 SC129 是否打到位, 两颗 SC116 是否有沾 LT-7400 并打到位
4. 软板是否穿过 PM1145 的槽口
5. 检查四个弹簧是否装配到位, 有无漏装


产量信息

产量工时: 15.80s/pcs 产量要求: 228pcs/H




图一，二，目检图中所示的位置

注意：装配时不要让 PM402 的齿轮与马达齿轮发生碰撞

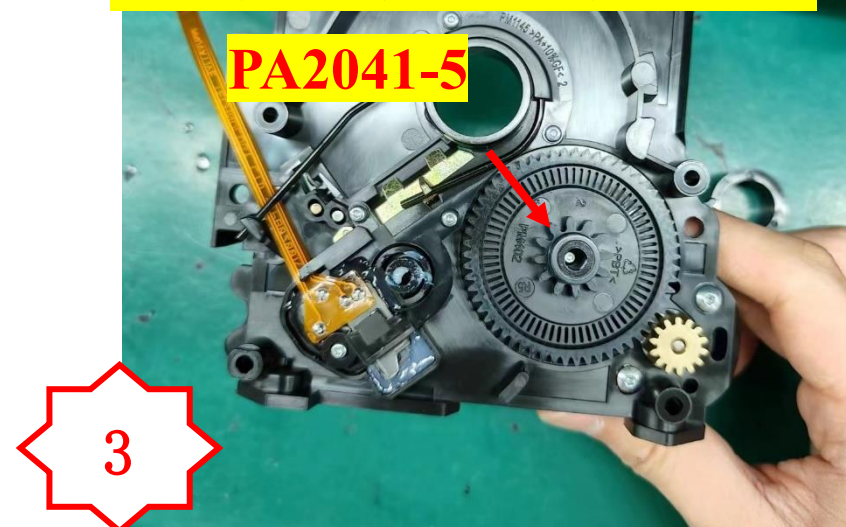

图二,将 PA2041-5 装到刷好油的 PA2041-4 上

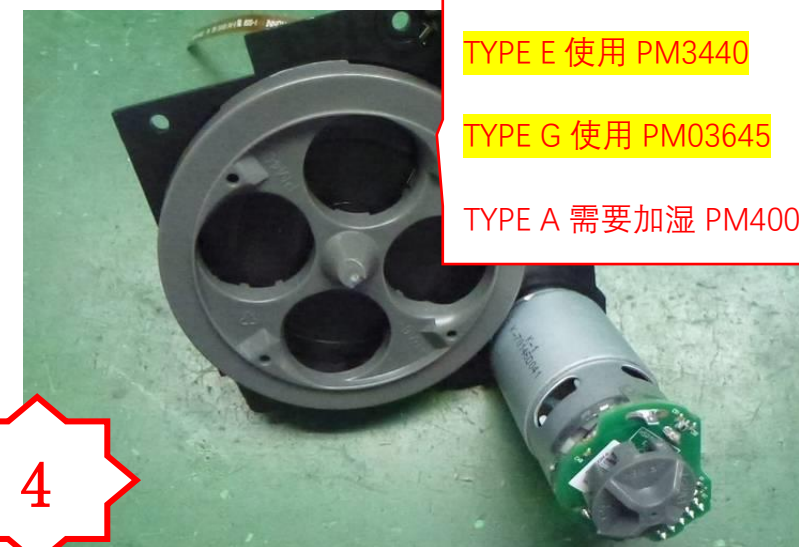

TYPE A/H/F 使用 PM400

TYPE E 使用 PM3440

TYPE G 使用 PM03645

TYPE A 需要加湿 PM400 和 PM1148

图四，将 PM00400 组件装到 PA2041-6（1）上（图片显示的是 A 版本的 Disk 组件，TYPE A/H/F 使用 PM400 组件，TYPE E 使用 PM3440 组件，TYPE G 使用 PM03645 组件）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-6（3）装配	SUB-ASSY	页码	24/93	版本	1.1	24-（2） APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis	确认人：张凤云				制定人：Eric	

作业内容

1. 分别装入 PA401, PM405 (如图一所示)。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM405	Drive Gear 5	1
PA2041-6（2）	Assy	1
PA401	Assy	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查组件的物料无遗漏。
 - 2. 检查齿轮组转动顺畅，无异常噪音摩擦。

- 互检：
- 1. 检查 PA2041-3 无漏装，遗失。
 - 2. 检查有无刷油。

使用工具

产量信息

产量工时：15.80s/pcs 产量要求：228pcs/H



图一，分别将 PM405/PA401 装入相应位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02041-7装配	SUB-ASSY	页码	25/93	版本	1.0	2.5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 将 PA2041-6 打一颗已加螺纹胶（Loctite 243）的 SC135。
 - 2. 用调好扭力的手动螺丝批确认 SC135 是否打到位。（如图二）
 - 3. 将 PA404 装入到组件中。（如图三）
- 注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2041-6	assy	1
2	SC135	Disk Screw	1
3	PA404-3		1
4	AX2023	乐泰 243	1

品质检查



- 自检：
- 1. 确认电批扭力并填写点检表。
 - 2. 检查加 SC135 螺纹胶是直接加在 SC135 上，不可使用毛刷。
 - 3. 检查 SC135 是否打到位（需要用手动螺丝批确认）
 - 4. 检查 SC135 无漏打。
- 互检：
- 1. 检查组件的物料无遗漏。
 - 2. 检查各齿轮组转到顺畅无阻滞感。


使用工具

FX281/手动/电动螺丝批, Loctite 243

扭力： 9.0±0.5Kgf.cm

产量信息

产量工时： 13.08s/pcs 产量要求： 275pcs/H

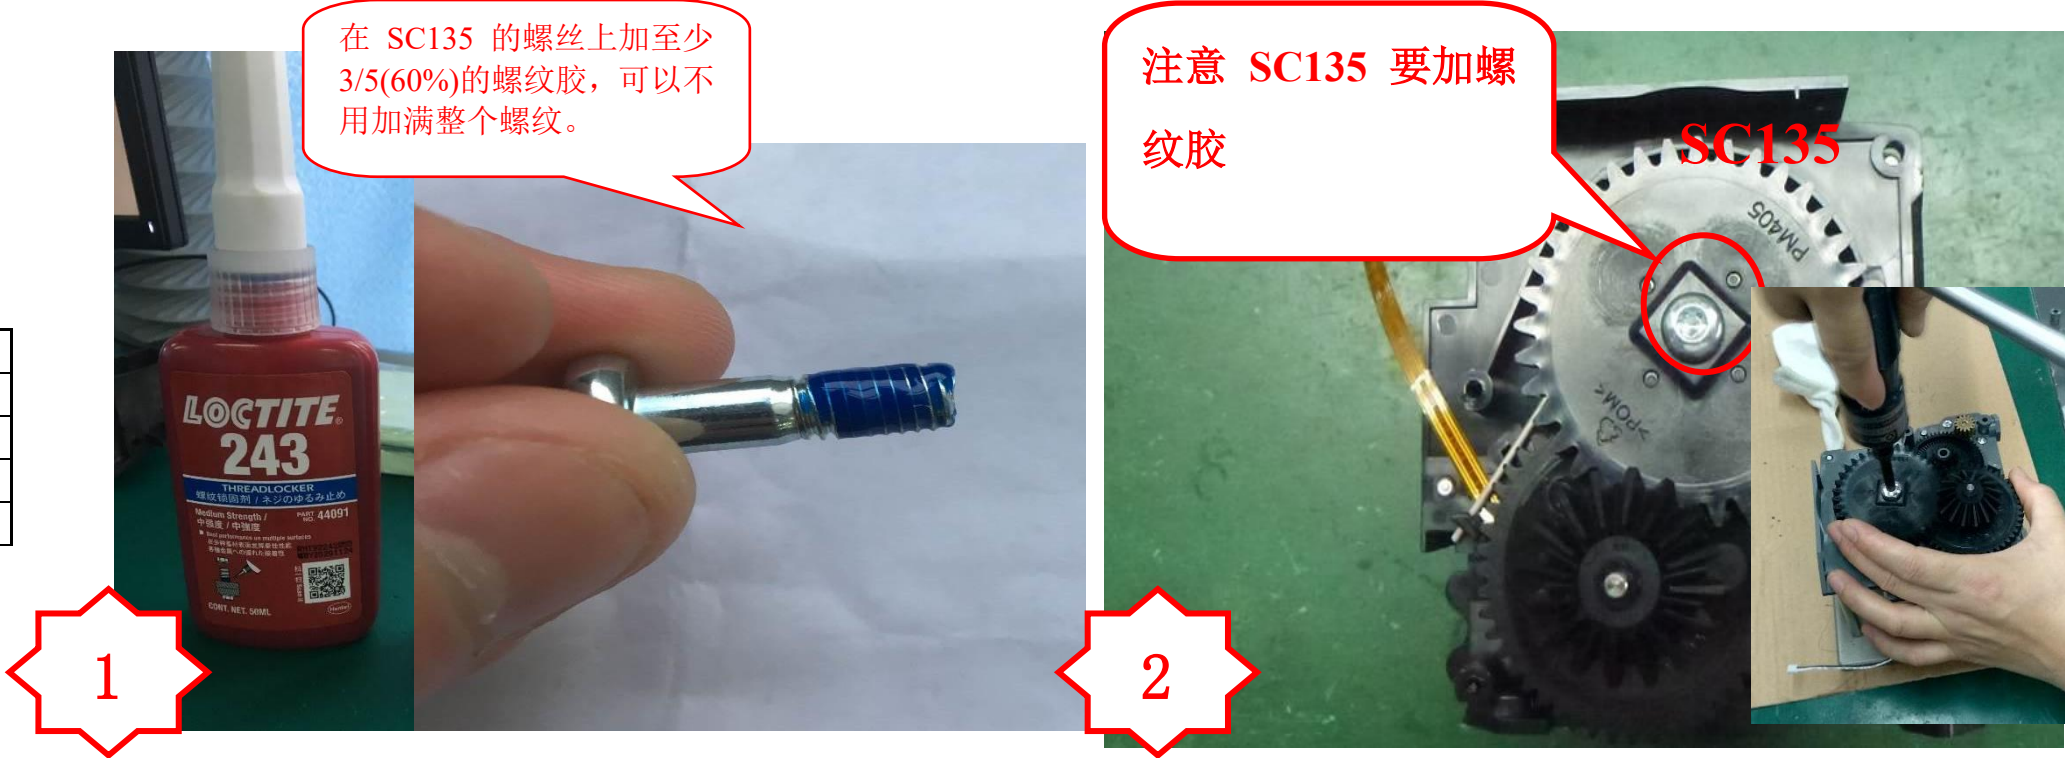

图一，SC135 需要加 Loctite 243 的位置。

图二，将已加胶的 SC135 打入 PA2041-6 中. 然后用手动螺丝批确认 SC135 是否打到位



图三，将 PA404-3 装入到组件中

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H/			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00404-1	SUB-ASSY	页码	26/93	版本	1.0	26
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric	

作业内容

1 将 PM466 放入治具。再将刷好黄油 MC209 的轴放进 PM466 的孔内用治具压紧。
(如图二，三所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC209	Bevel shaft (4x35.5)	1
PM466	Bevel Gear 2 (Compound)	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 MC209 有没有漏压，有没有压到位。
 - 2.检查 PM466 来料齿轮也没有破损。

- 互检：
- 1. 确认 MC209 的轴已刷黄油。

使用工具


FX258 压合治具

产量信息

产量工时：4.95s/pcs 产量要求：727pcs/H



图一，PM466 齿轮

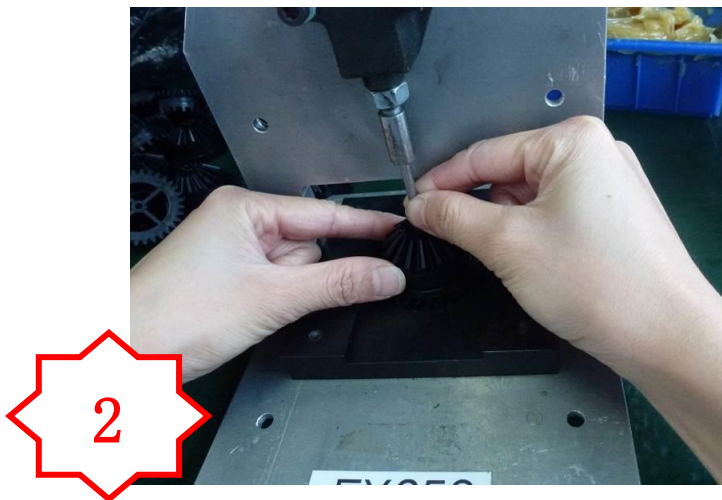

图二，将刷好黄油的 MC209 轴放进 PM466 孔中



图三，用治具压合 MC209 的轴



图四，压好的组件


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00404-2装配	SUB-ASSY	页码	27/93	版本	1.0	27 APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric

作业内容


1. 将黄油涂抹在 PM480 装转轴的两个孔内, 将 MC279 和 PA404-1 装入。(如图一，二所示)
2. 将 PM467 放入 PM480. PM467 有斜角的齿的一面向上。(如图三，四所示)。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC279	Idler Gear Shaft (4x18)	1
PM467	Idler Gear	1
PA404-1	Bevel Gear 2 (Compound)	1
PM480	Lift Gear cover	1
AX2014	NYE 368 F	1

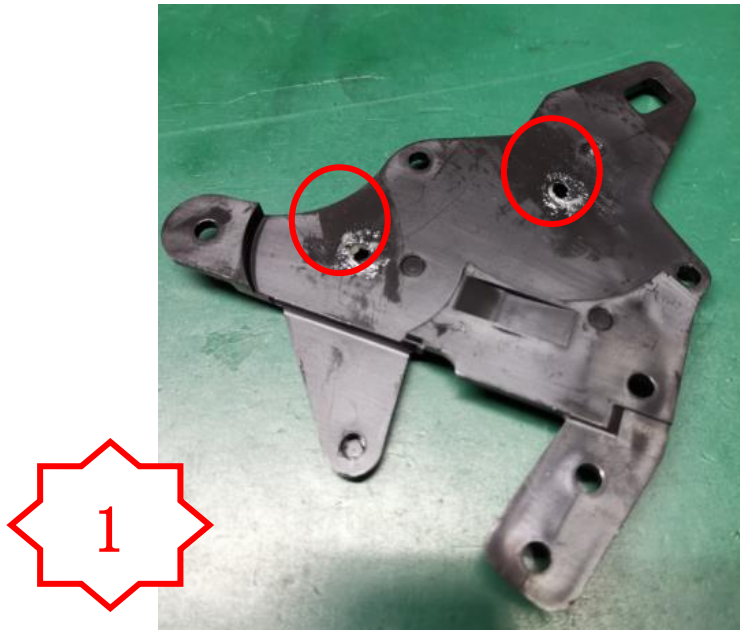

图一， 在 PM480 圈出的两个孔内加适量黄油

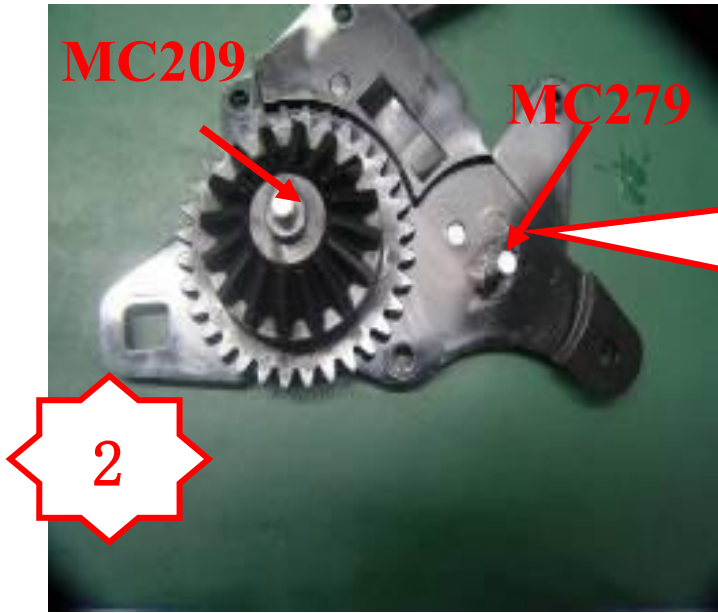

图二、将 MC279/ PA404-1 组件装入

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC279/MC209 的物料正确，无混料，无错料。
- 2.检查 MC279/MC209 的轴两端，PM480 转轴的孔.加适量黄油。
- 3.检查 PM480 有无来料不良。


- 互检：
- 1.检查 MC209 有无漏压

使用工具


NYE 368F 黄油，毛刷

产量信息

产量工时：13.59s/pcs 产量要求：265pcs/H

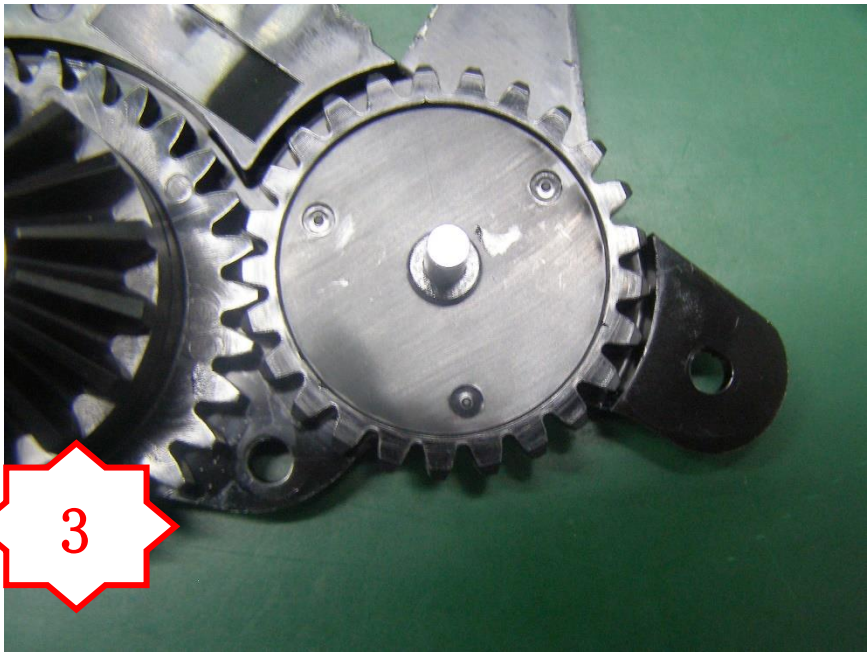

图三，将齿轮 PM467 装入，注意方向

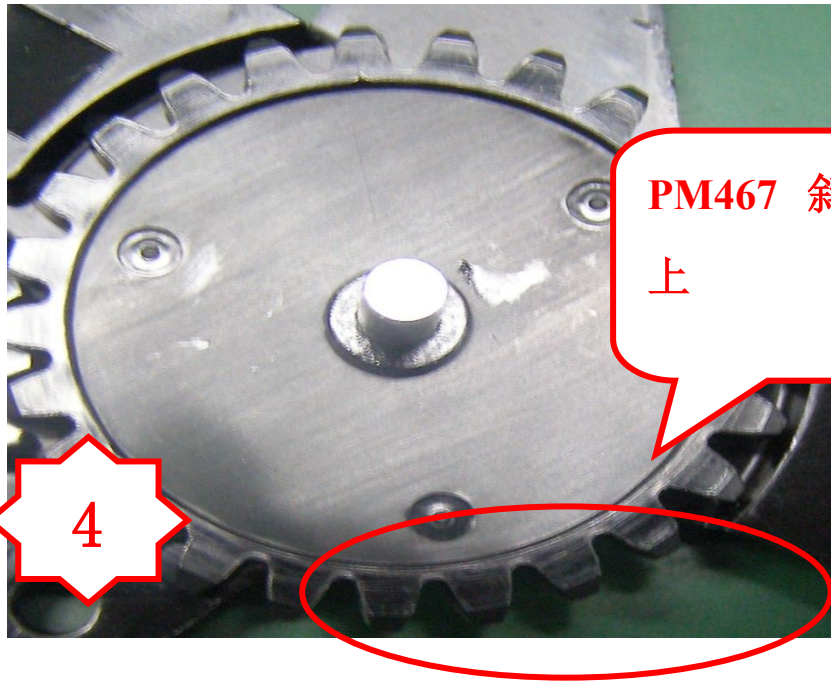

图四， PM467 有倒角的一面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00404-3	SUB-ASSY	页码	28/93	版本	1.1	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 物料识别 PM410 (R3) (如图一所示)
2. 在 PM410 相应位置加适量黄油 (如图二所示)
3. 贴版本标签。(如图三所示)。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM410	Gear Support Cover	1
LB169		1
AX2014	NYE 368F	1



图一，物料识别 PM410(R3)



图二，在 PM410 带圈位置加适量黄油

品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM410 带圈的孔是否加适量的黄油。
- 2.检查 LB169 版本标签是否正确。


- 互检：
1. 检查 PM410 来料有无破损

使用工具

毛刷，NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：7.28s/pcs 产量要求：494pcs/H

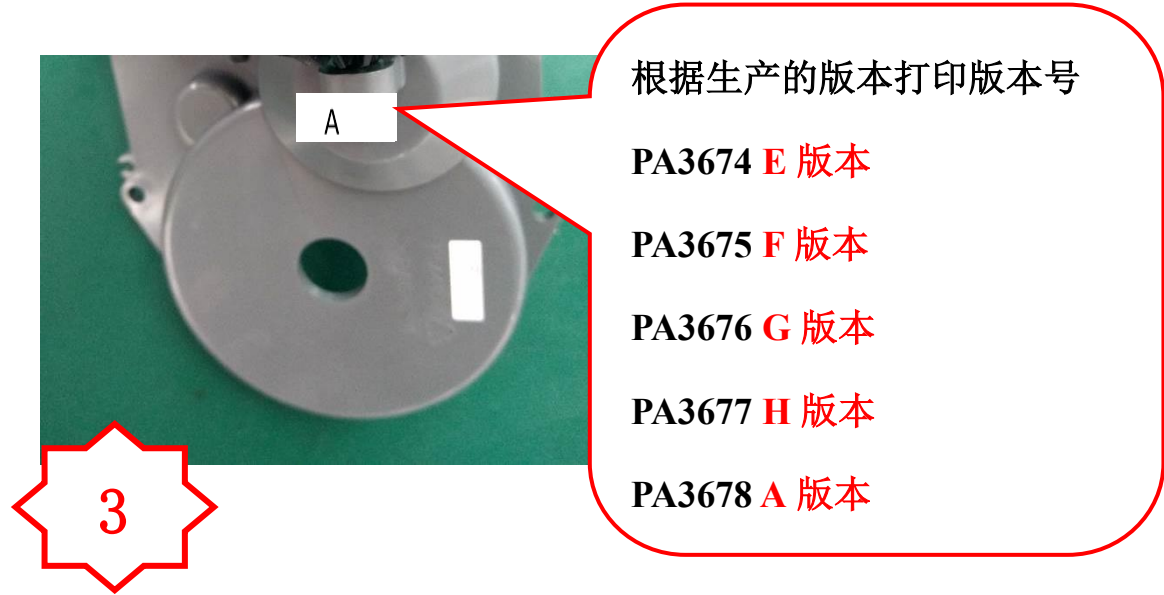

图三，贴一个 LB169 版本标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00404-4	SUB-ASSY	页码	29/93	版本	1.0	29
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PA404-2 与 PA404-3 装配。（如图一所示）
2. 将组件放入固定夹具（FJ031）内并使用 2*SC124 螺丝锁紧。（如图二所示）

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA404-2		1
PA404-3		1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	2



图一，将 PA404-2 与 PA404-3 组件组装

品质检查

- 自检：
- 1.确认 SC124 的扭力并填写点检表。
- 3.检查 SC124 是否漏打，未打到位。

- 互检：
1. 检查版本标签有无漏贴
- 2.检查 PM410 带圈的孔是否加适量的黄油。

使用工具

T20 螺丝批- SC124 扭力：7.5±0.2 Kgf.cm FJ031

产量信息

产量工时：11.67s/pcs 产量要求：308pcs/H



图二，放入治具打两颗 SC124



图三，检查有无版本标签 LB169 版本

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02040装配	SUB-ASSY	页码	30/93	版本	1.030	12
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 在 PA2041 相应的位置打四颗 SC124 的螺丝。(如图一二所示)
注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2041-6	Plate gears assy	1
2	SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4

品质检查

- 自检：
- 1.检查 SC124 是否漏打，打到位，滑牙。
 - 2.检查齿轮组是否转动顺畅。
 - 3.确认 SC124 的扭力并填写点检表。


- 互检：
- 1. 检查 PA403/PA404 的物料有遗漏。
 - 2. 检查 PA404 的 SC124 是否打到位。

使用工具

T20 螺丝批（SC124）
扭力：7.5 ±0.3Kgf.cm

产量信息

产量工时： 13.23s/pcs 产量要求： 272pcs/H

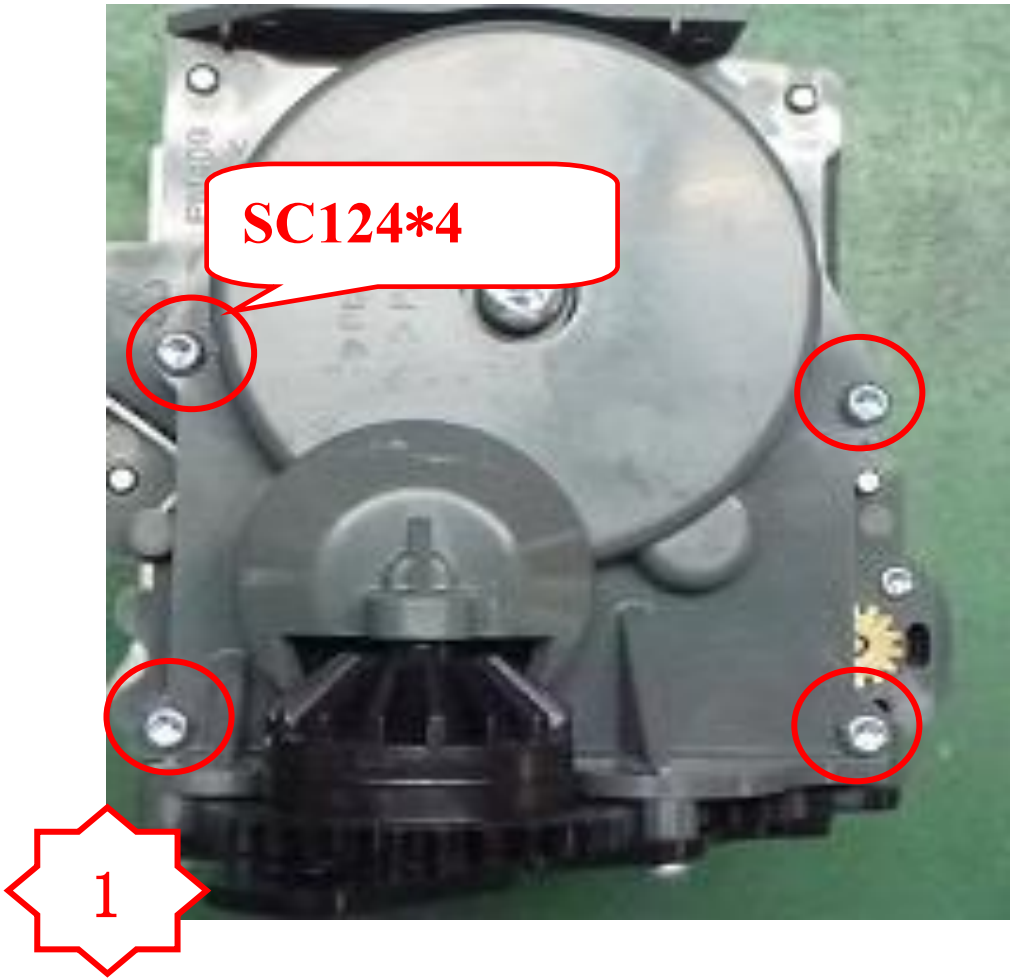

图一, 打四颗 SC124*4 螺丝

 Bellis Technology INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00408-1装配	SUB-ASSY	页码	32/93	版本	1.0	32
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric


受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM472 放置于 PM478 中（对准连接孔），
注意，PM472 有骨位和 PM478 带箭头为同一方向。（如图一所示），
2. 装好后将 MC217 放入后放到夹具 FX264 压合到位。（如图二, 三所示）。

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM472	Tensioner Pulley	1
2	PM478	Tensioner Inner Body	1
3	MC217	Idler Pulley Shaft (4x22.5)	1

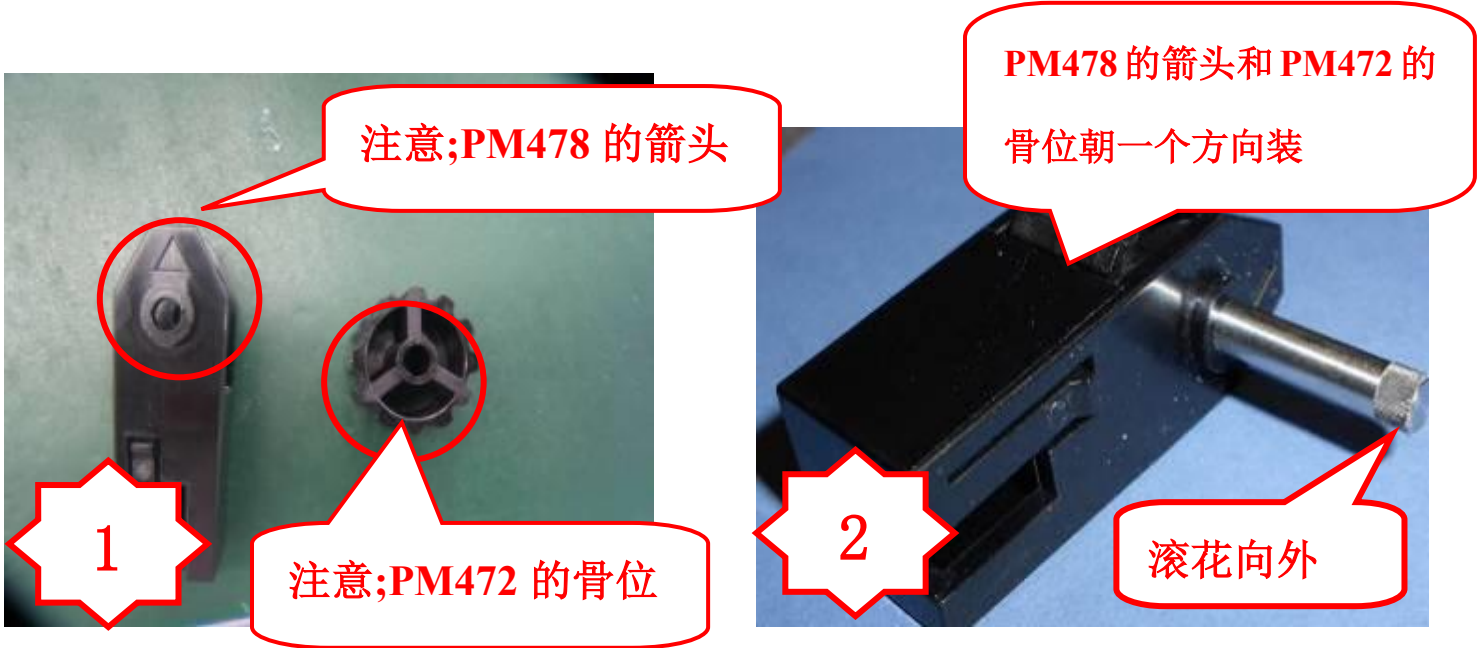

图一，将 PM478 和 PM472 上的标示在同一方向 图二,装配 MC217，注意有滚花的地方朝外

品质检查

- 自检：
- 1,MC217 是否有滚花, 装配方向是否正确.
 - 2,确认 PM472/PM478/MC217 的装配方向正确。
 - 3,压入 MC217 后，确认 PM472 可以转动顺畅。
 - 4,物料版本是否正确。
 - 5 物料是否漏装。

使用工具

FX264

产量信息

产量工时：8.29s/pcs 产量要求：434pcs/H



图三，将孔位对准后，把 MC217 装入,并放到治具 FX264 中压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00408-2装配	SUB-ASSY	页码	33/93	版本	1.033	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云				制定人： Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1.将将弹簧 SP135 按图所示放入 PM477 正确位置。(如图一所示)
- 2.将 PA408-1 对准槽位正确压进 PM477 内. 注意压到位。(如图二所示)

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM477	Tensioner Body	1
2	SP135	Belt Tension Spring	1
3	PA408-1	ASSY	1



图一，将 SP135 放入到 PM477 中

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM472 转动顺畅，无阻滞感。
- 2.确认 SP135 的物料正确，无错料，无混料等不良。
- 3.将 PM477 与 PA408-1 装配好后，按压 PM477 确认去按压顺畅。

- 互检：
- 1.检查 PM472/Pm478 是否对准连接口，MC217 有无漏压。

使用工具

产量信息

产量工时： 6.87s/pcs 产量要求： 524pcs/H



图二，将 PM477/PA408-1 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-1装配	SUB-ASSY	页码	34/93	版本	1.031
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric

作业内容

1. 将 SP205 装到 PM1149。(如图一所示)
(注意装完后要确认 SP205 不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM1149	Lift Chassis	1
SP205		1

品质检查

自检：

- 1、弹簧要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
- 2、SP205 装好后用肉眼看不能一高一低。
- 3、用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。
- 4、SP205 有没有漏装。


使用工具

产量信息

产量工时： 9.13s/pcs 产量要求： 394pcs/H



图一，装配 SP205

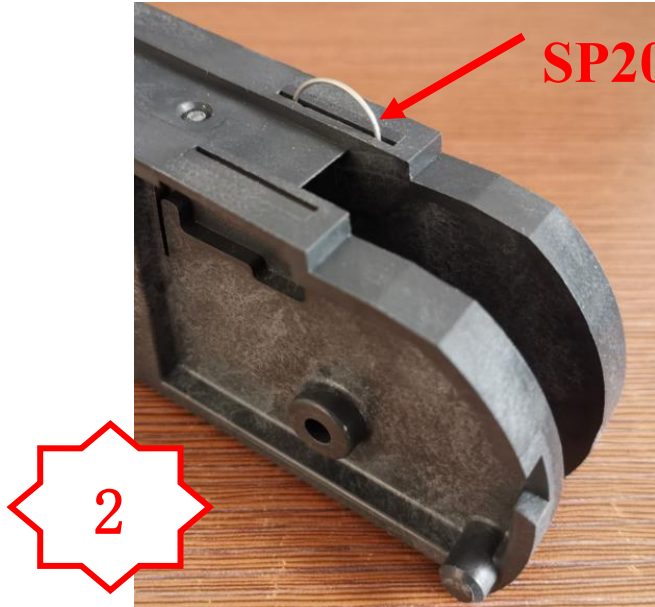

图二，装配完成图



图三，在后面看，SP205 的角是穿过塑件的

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-2装配	SUB-ASSY	页码	35/93	版本	1.035	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric

作业内容

1. 将 SP206 分别装到 PA2048-1。(如图一所示)
(注意装完后要试两个弹簧不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-1	ASSY	1
SP206		1

品质检查

- 自检：
- SP206 要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
 - SP206 装好后用肉眼看不能一高一低。
 - 用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。

- 互检：
- 检查 SP205 有没有漏放，从后面看见 SP205 的脚。

使用工具

产量信息

产量工时：9.64s/pcs 产量要求：373pcs/H



图一，装配 SP206



图二，装配完成图



图三，在后面看，两个弹簧穿过塑件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-3装配	SUB-ASSY	页码	36/93	版本	1.036
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云		制定人： Eric

作业内容

1. 将 PA2048-9 的垫片取下。(如图二)
2. 把 PA2048-9 组件装入 PA2048-2 中。(如图四)
- 注： 料号及规格：
- | | | |
|----------|------|---|
| PA2048-9 | ASSY | 1 |
| PA2048-2 | ASSY | 1 |

品质检查

- 自检：
- 1.确认垫片有没有取下。
- 2.确认组件有没有漏装。
- 互检：
- 1.检查 PA2048-9 的胶无漏点。
- 2.确认 PA2048-9 装入到位。

使用工具

手动压合治具

产量信息

产量工时： 6.11s/pcs 产量要求： 590pcs/H



图一，物料识别 PA2048-9



图二，将 PA2048-9 的垫片取下



图三， PA2048-2 和 PA2048-9 组件



图四,将 PA2048-9 装入 PA2048-2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-4 装配	SUB-ASSY	页码	37/93	版本	1.0 37	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人张凤云			制定人： Eric	

作业内容


1. 将 PM470/PM471 分别装入 PA2048-3 中，
并将两根 MC215 加适量黄油后穿入用
夹具 FX259 将其压入。(如图一，二所示)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM470	Top Pulley	1
PM471	Mid Pulley	1
MC215	Pulley Shaft (4x30)	2
PA2048-3	ASSY	1
AX2014	NYE 368F	1

品质检查

- 自检：
- 1、黄油是否有漏加。
 - 2、装好后各轮子是否转动顺畅。
 - 3、确认 PA2048-3 装入到位。
- 互检：
- 1、检查 SP206/SP205 是否装配到位。
 - 2、确认软板无破损，断裂等不良。
 - 3、确认 2048-10 无漏放

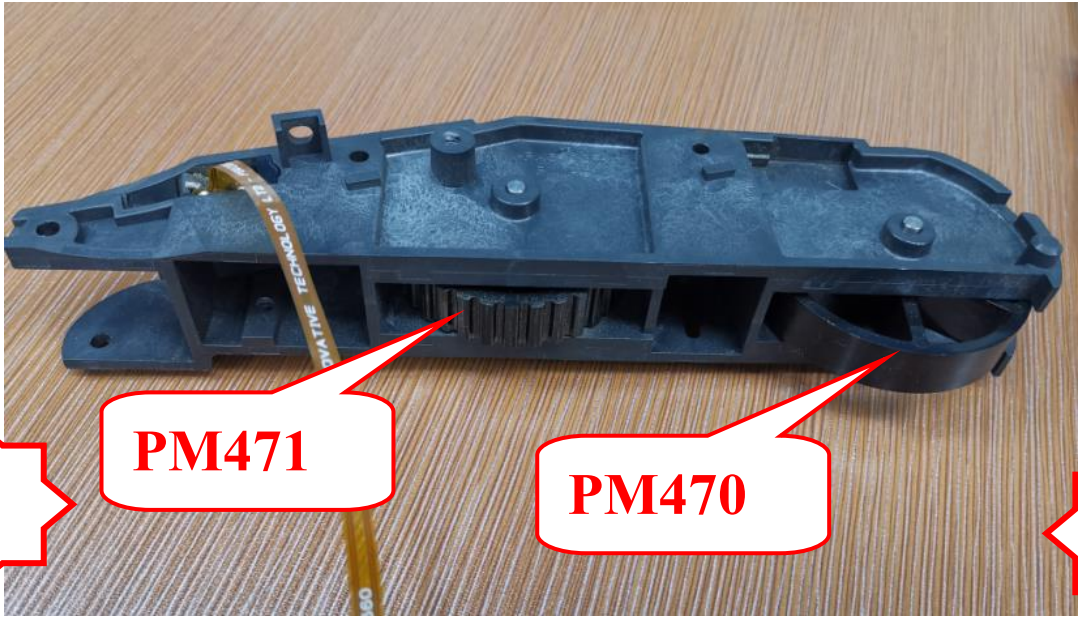

图一，将 PM470/PM471 放到 PA2048-3 中



图二，将 MC215 加适量黄油后装入并用治具 FX259 压紧

使用工具

FX259
NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时： 15.91s/pcs 产量要求： 226pcs/H


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-5 装配	SUB-ASSY	页码	38/93	版本	1.2 38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1.物料识别（如图一）
2.将 MC2345、PM02152、IN2005、IN2004、PM02658 组装（如图二，三，四，五）
注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
IN02004	Coil Tx(粗线圈)	1
IN02005	Coil Tx(粗线圈)	1
MC2345	Diverter	1
PM02152	U 型垫片	1
PM02658	ITL 垫片	1

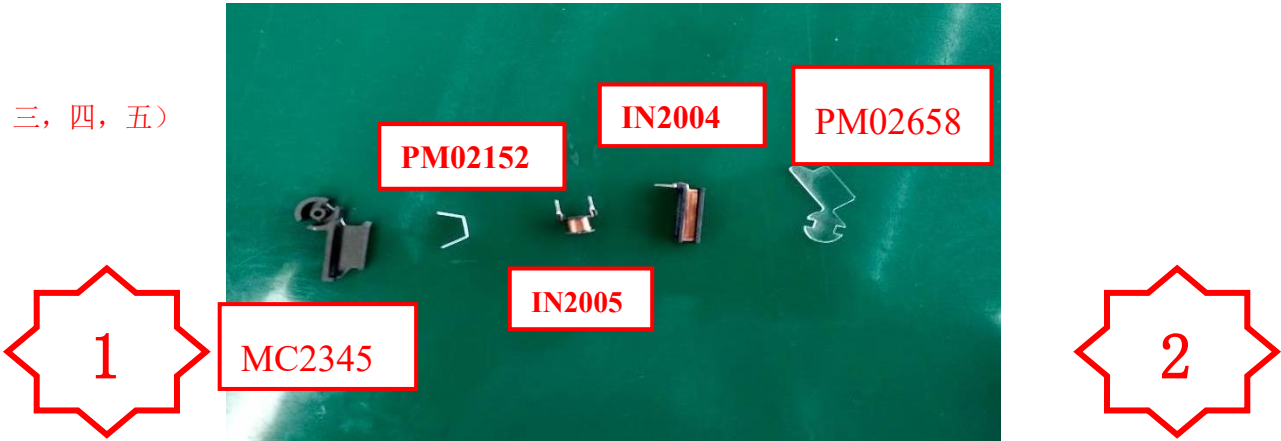

图一，物料识别



图二，线圈的装配， 确认 IN2005、IN2004 的方向正确

品质检查

- 自检：
1.确认所用物料正确，无错料，无混料。
（注意：不能用细线圈）
2.检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。
3.检查是否有装 PM02152 和 PM02658。
4.检查用于 HP4/E/F/G/H 上的铁氧体组件是否使用治具组装。

使用工具

MC02345 铁氧体组件焊接治具



图三,插入 PM02152


图四，将 PM02658 放在 MC2345 上



图五，**注意：**对于使用到 HP4/E/F/G/H 的组件，需要放到治具上进行组装，组装完成后，需轻轻向下按压 IN02005 线圈让它贴平治具；使用于 HP4/A 的铁氧体组件可以不使用治具进行组装

产量信息

产量工时：19.84s/pcs 产量要求：181pcs/H

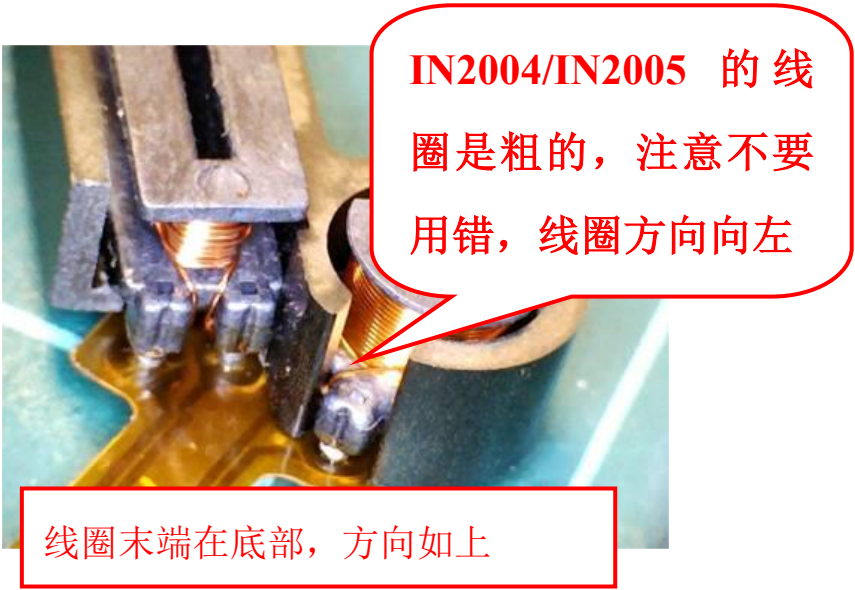

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-6 装配	SUB-ASSY	页码	39/93	版本	1.1	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1.将 PB02002 的软板压到垫片底部的位置后，确认装配无异常。(如图一所示)
- 2 正确焊接 PB02002。(如图二，三所示)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PB2002	Flex PCB TX	1
PA2048-5	ASSY	1

品质检查

自检：

1. 焊接位置正确，不能焊反，连锡。
2. 确认所用物料正确，无错料，无混料。
3. 填写焊接点检表。
- 4.确认使用于 HP4/E/F/G/H 的铁氧体组件是在组件上进行焊接。

互检：

1. 软板 PB2002 无折断破损。
2. 检查线圈 IN2004/IN2005 焊接方向正确。
3. 柔性线路板 PB2002 无折断破损。
4. 磁铁座 MC2345 无错料，破损。
5. 检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。

使用工具


烙铁，340℃±10℃
MC02345 铁氧体组件焊接治具

产量信息


产量工时：20.58s/pcs 产量要求：175pcs/H



图一，将 PA2048-5 组件放在透明板或其它的辅助板上，确认透明垫片和 PB2002 软板已装配，确认 U 形垫片也已安装

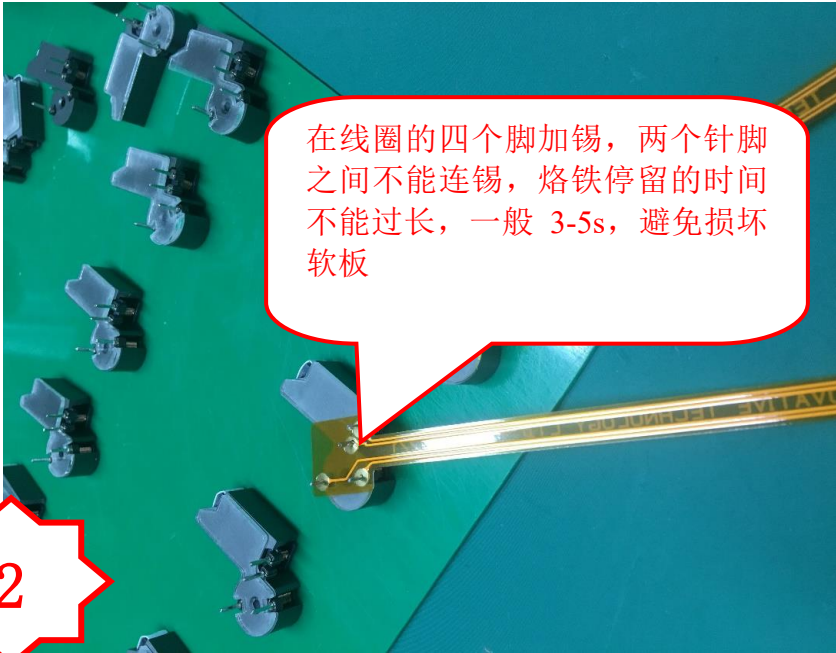

图二，用烙铁直接在软板上进行焊接，焊接时两个角之间不能连锡，不能漏焊，假焊

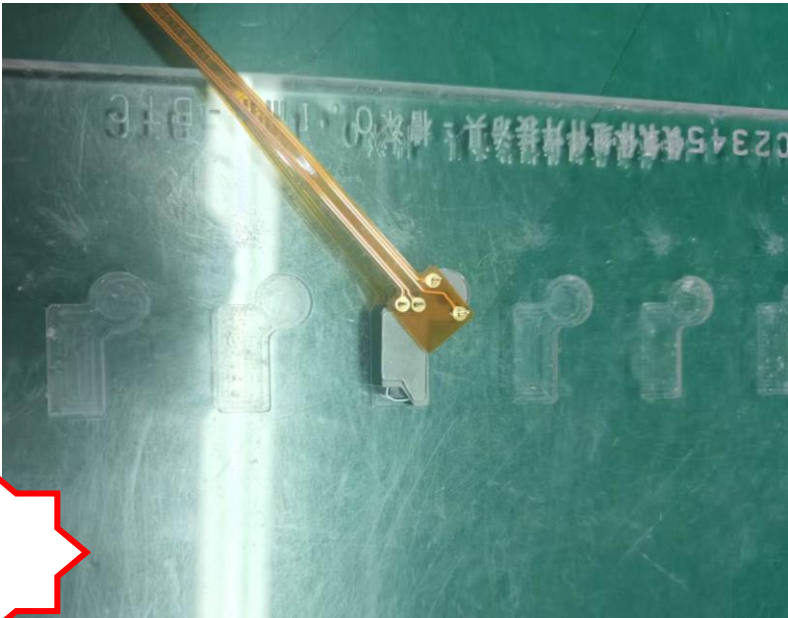

图三，注意：使用于 HP4/E/F/G/H 上的铁氧体组件需要在治具上进行焊接，焊接时两个角之间不能连锡，不能漏焊，假焊；使用于 HP4/A 的铁氧体组件可以不在治具上焊接

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-8 装配	SUB-ASSY	页码	41/93	版本	1.1 41 APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric

作业内容

1. 参考图一，二，三，按图一方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的间隙并粘接在一起。
注意不要漏出，这会导致线圈在铁氧体里没装到位或铁氧体组件装不到位。
2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
- 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。
- 检测要求：以 MC02345 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02004/IN02005 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm。
- 注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-7	Top Pulley	1
胶水	LT-E-00NS 或 GF08000	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查胶水是否充足饱满。
- 2.没有胶水溢出到其它处
3. 以 MC02345 铁氧体的平面为基准，平面与 IN02004/IN02005 的高度差允许在-0.05mm—0.1mm
- 互检：
- 1.检查软板焊接没有连锡。
- 2.软板没有破损。
- 3.软板焊盘没有脱落。
- 4.铁氧体没有破损情况。

使用工具


胶枪，LT-E-00NS 或 GF08000

产量信息


产量工时：14.13s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一，在 PA2048 组件上进行点胶 LT-E-00NS 或 GF08000

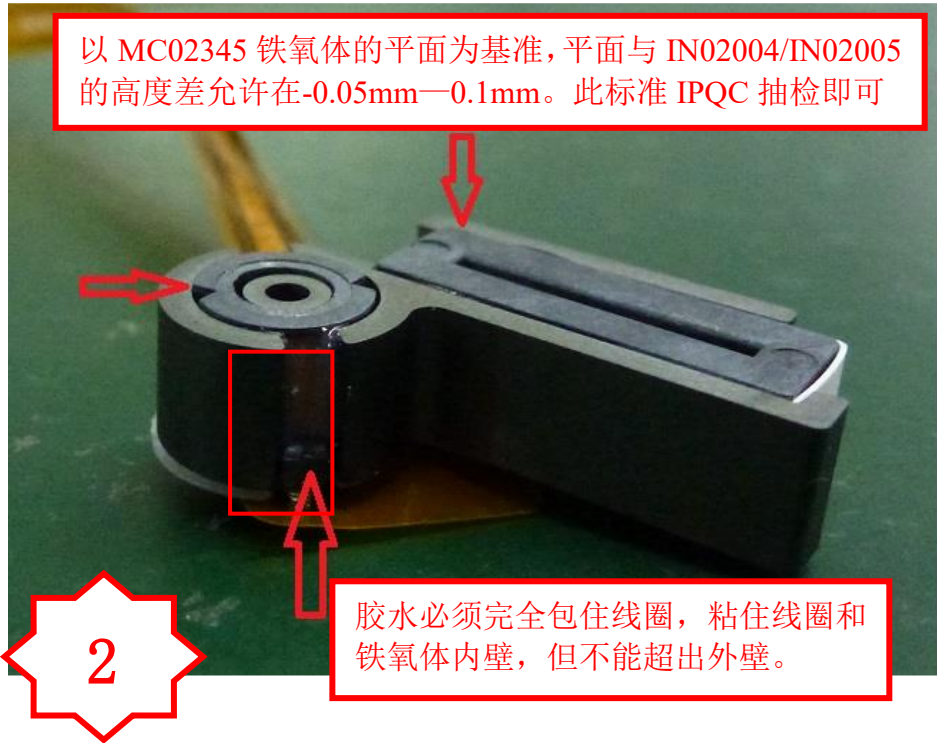

图二，点胶

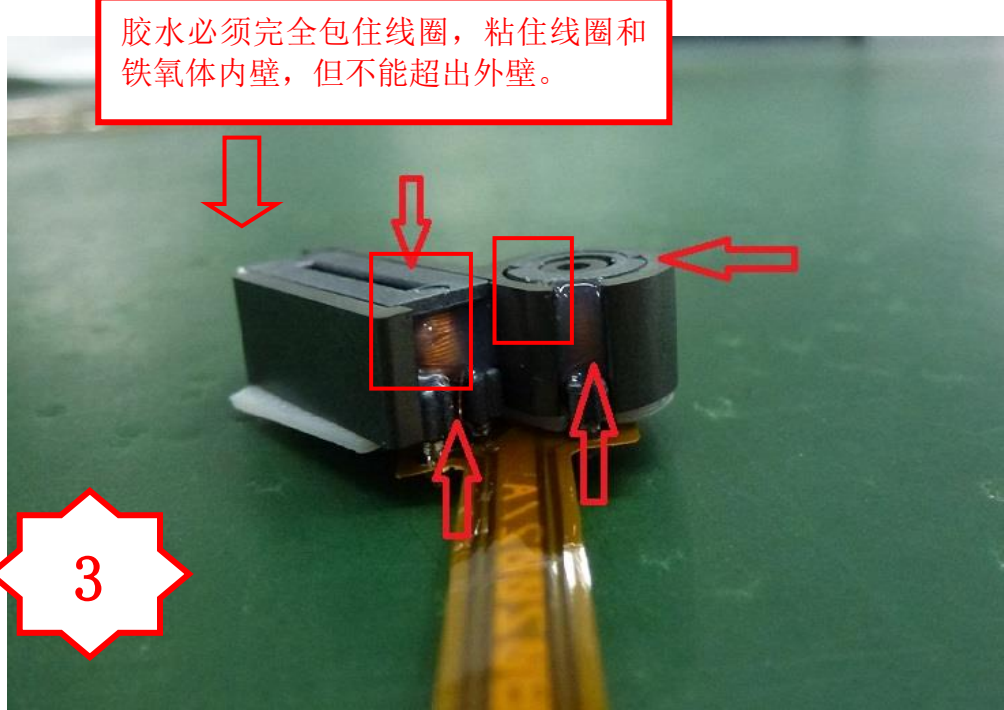

图三，点胶三处

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-9 装配	SUB-ASSY	页码	42/93	版本	1.1	42 APPROVED 24 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric		

作业内容

(注意: 该工位可以使用自动化点胶机也可以手动点胶)

1. 将铁氧体组件 PA2192 装入 PM1150 中, 铁氧体要与 PM1150 表面平齐。将垫片装到组件上。(如图一)
2. 将装配好的组件放在点胶机的载具上。(如图三)
3. 一个装配夹具上只装配 9 个组件, 然后放在自动化点胶机上。进行点胶机上进行程序设定, 一旦程序设定好后无需再次设置, 可直接点胶。
4. 盖上载具板后按下两边的快速夹 (如图四), 按机器的启动键进行组件点胶。(如图五)

料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
PA2192	PA2192 组件	1
PM1150	Lift chassis	1
金属垫片		1
胶水	LT-E-00NS 或 GF08000	1

品质检查

- 自检:
- 1.检查铁氧体装在 PM1150 里面后是否齐平。铁氧体不能高出 PM1150 表面, 或翘起。
 - 2.检查 PM1150 组件放在载具上是否装配到位。
 - 3.在开始批量点胶前需调整程序, 确保点胶正确。

- 互检:
- 1.检查 PA2192 组件是否漏点 LT-E-00NS 或 GF08000。
 - 2.PB2002 焊接后线圈是否高出铁氧体表面。

使用工具

LT-E-00NS 或 GF08000,
自动化点胶机, 针头

产量信息

产量工时: 10.67s/pcs 产量要求: 338pcs/H



图一, 将 PA2192 组件装配在 PM1150 上, 并塞上合适的垫片



图二, 自动化点胶机



图三, 将装配好的组件放在载具上, 一个载具上放 9 个



图四, 盖上载具板, 扣上快速夹



图五, 将装配好的组件放在自动化点胶机上, 按启动键开始点胶

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H/			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-10 装配	SUB-ASSY	页码	43/93	版本	1.0	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

作业内容

1. 将 PM468 卡进 PM469 中（如图二所示）

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM468	Drive Pulley Belt Side	1
2	PM469	Drive Pulley Gear Side	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM468/PM469 的物料正确，无错料，无混料等不良。
 - 2.压合前，确认 PM68/PM469 的对应方向正确（短的凹槽对应短的柱子）
 - 3.检查 PM468/PM469 的塑胶齿轮无损坏，破损等不良。
 - 4.压合完成后，确认 PM468/PM469 之间无间隙。

使用工具

产量信息

产量工时：9.82s/pcs 产量要求：366pcs/H



图一, PM468/PM469 的对应方向（短的凹槽对应短的柱子）



图二，装配好的图片，确认 PM468/PM469 之间无间隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-11装配	SUB-ASSY	页码	44/93	版本	1.044
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric

作业内容

1. 将 PA408-2, PA2048-10 装配到 PA2048-3 图示位置, 并将皮带 FD104 套进上述组件 (如图一所示)。注意皮带齿轮, PA408-2 和皮带的方向。(如图二、三所示)。
2. 将 MC278 加适量黄油后放入 PM469 中, 然后使用治具 FX263 压合(如图四所示)。

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-10	ASSY	1
PA2048-3	ASSY	1
MC278	Drive Pulley Shaft (4x38)	1
PA408-2	Tensioner assy	1
FD104	Coin Drive Belt	1
AX2014	NYE 368F	1



图一、先将 PA408-2 放入 PA2048-3 中, 然后将皮带套入 PA2048-3,

图二、对刻度, 调整皮带方向

再将 PA2048-10 放入套在齿轮上

品质检查


- 自检:
- 1.确定 PA2048-11、PA408-2, 皮带的方向要正确
- 2.MC278 黄油无漏加.
- 互检:
- 1.检查软板无断线等现象

使用工具

FX263, NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：14.77s/pcs 产量要求：244pcs/H

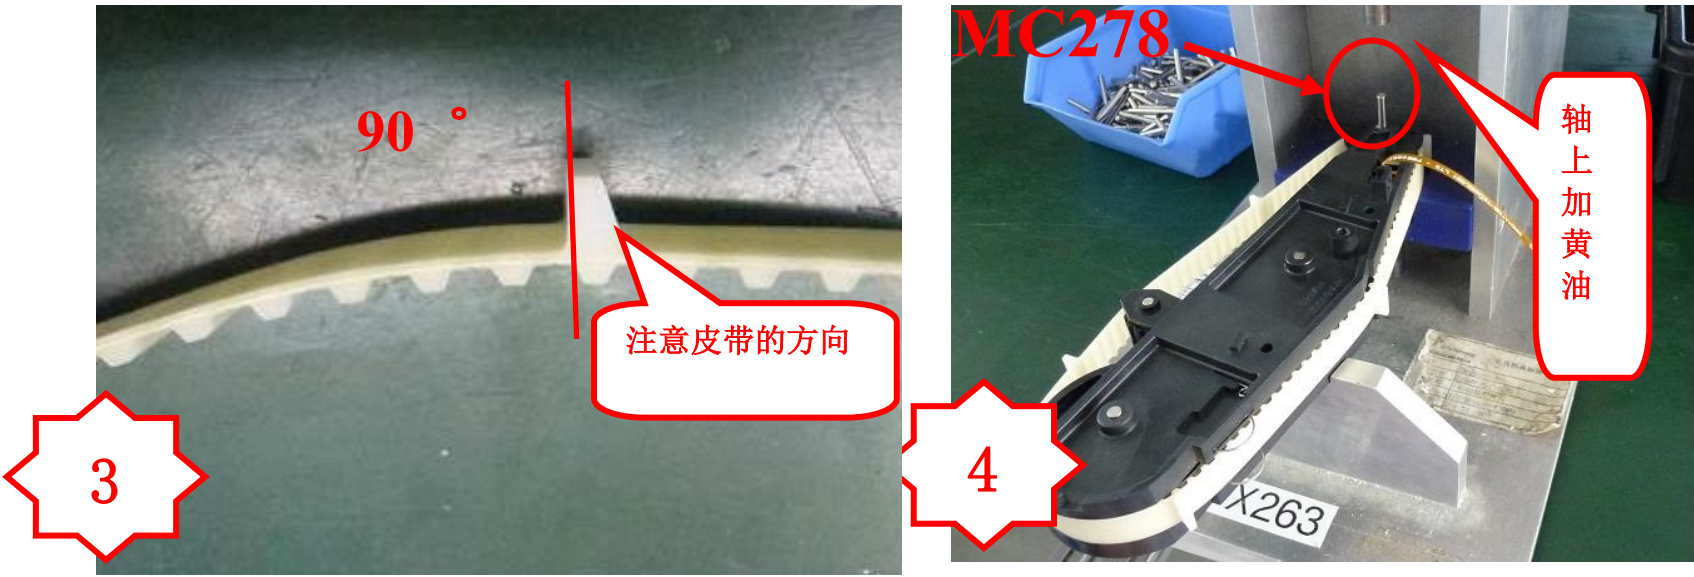

图三.注意皮带方向(直边在左侧)

图四.放入 FX268 压入 MC278

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-12	SUB-ASSY	页码	45/93	版本	1.0	45
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:
			Denis		张凤云			Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PA2048 组件放在皮带自动张力机器上，打一颗 SC113 的螺丝。
(如图一，二、三所示)
2. 对刻度 (如图四所示) 注意图中的间隙符合要求 2.0-3.0mm
(如果间隙尺寸稳定，请每 15 个组件测量一次间隙尺寸)
- 注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-11	ASSY	1
SC113	M3x6 Posi Flange	1

品质检查

- 自检:
- 1.SC113 的位置要正确。
- 2.使用卡尺测量间隙 2.0 – 3.0 mm
- 3.装好皮带调好张力后，转动皮带要顺畅，检查刻度是否对好。
- 互检:
- 1.检查线圈组无断线等现象。
- 2.检查 MC278 有无漏压。

使用工具

电批，扭力 6.5±0.2 Kgf.cm


张力-皮带张力调整机器，卡尺

产量信息

产量工时：16.48s/pcs 产量要求：218pcs/H



图一，二，将 PA2048 组件放入自动调整张力机器上，按下绿色拉紧按钮打一颗 SC113 螺丝

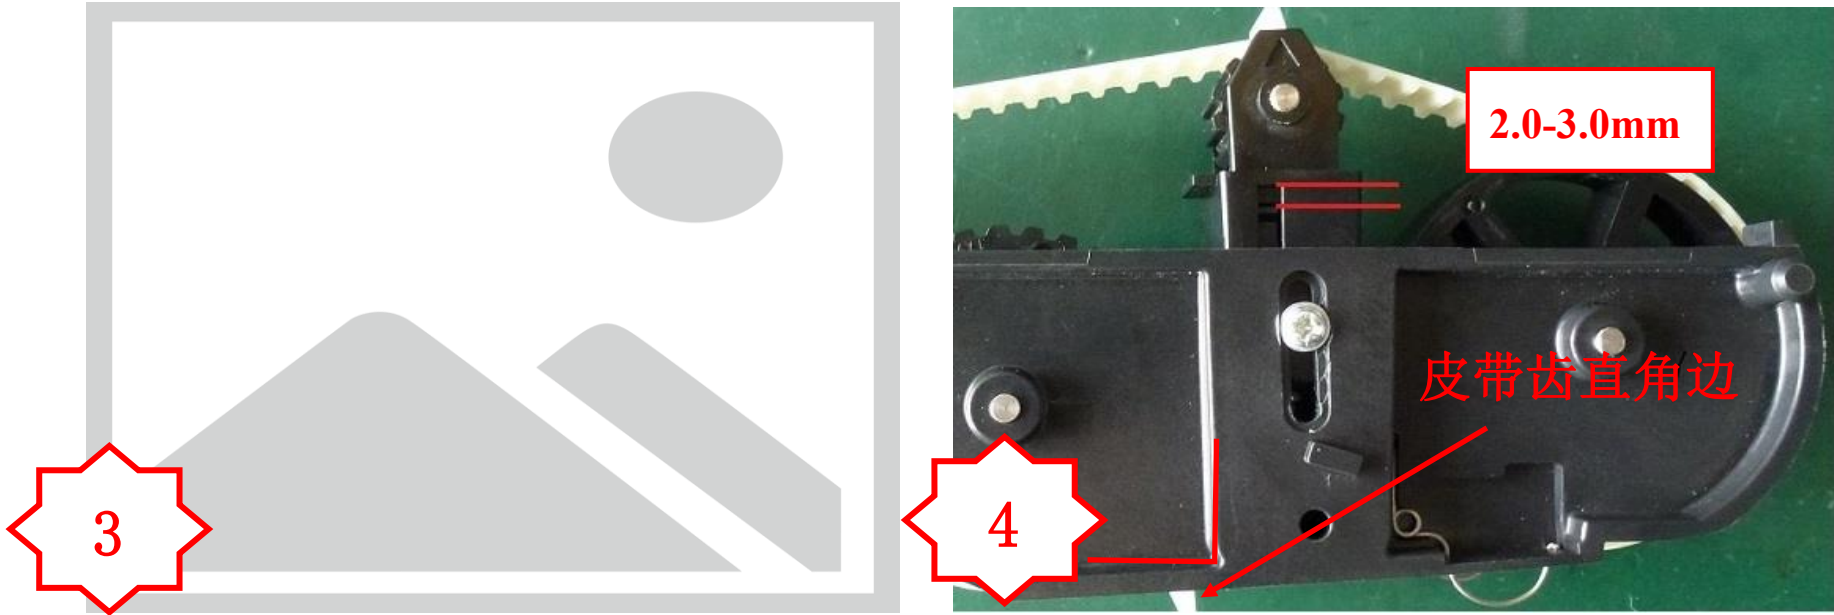

图三，打完螺丝后按红色退回按钮后取下 PA2048 组件

图四，检查完成的组件 PA2048 上图红色标出的距离在 2.0 -3.0mm，且将任何一颗皮带齿直角边对准塑胶件的直角边，如上图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02047装配	SUB-ASSY	页码	46/93	版本	1.0	46
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1 将 PM479/PM475 放入 FX268 治具内，再将 MC208 放入相应的孔内。
(如图二，三所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM479	Top Path	1
2	MC208		1
3	PM475	Top Flap	1

品质检查

自检：
1.MC208 是否压到位。即两边都要有轴露出。
2.检查物料是否用错

使用工具

FX268

产量信息


产量工时：10.95s/pcs 产量要求：329pcs/H



图一,FX 268 治具



图二，将 PM479/PM475 放入治具内

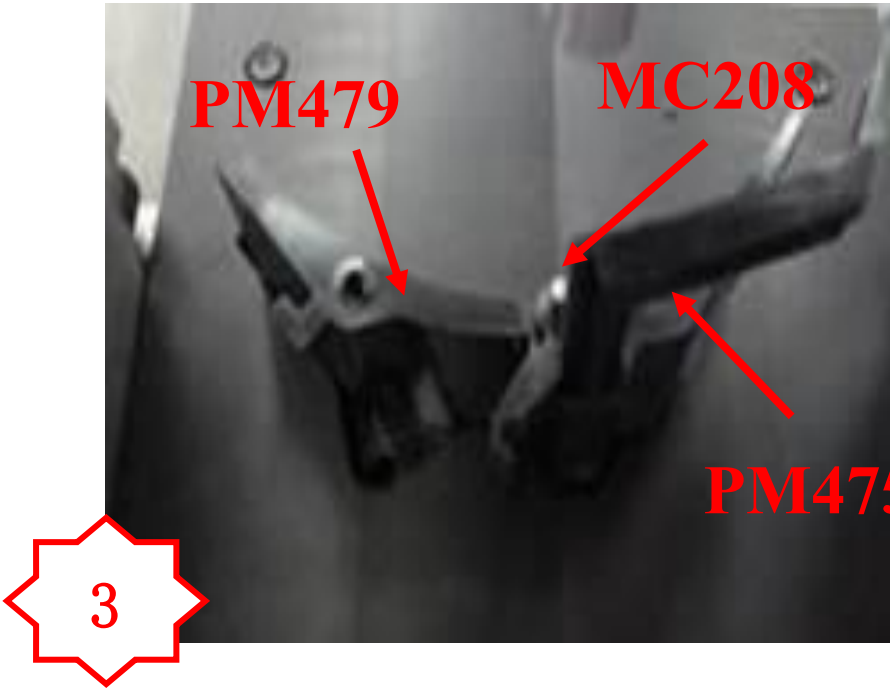

图三，将 MC208 放入相应的孔内并压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-1 装配	SUB-ASSY	页码	47/93	版本	1.0	47
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 1 个较长 MC280 装配到 PM481 的一个卡槽内，且 MC280 的卡扣要与 PM481 平贴(如图二，三所示)

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM481	Lift Path	1
PA3293		1

品质检查


- 自检:
- 1. MC280 是否有变形
 - 2. MC280 是否紧贴 PM481 互检

- 互检:
- 1. 检查 MC280 是否有无严重变形


使用工具

产量信息


产量工时：12.07s/pcs 产量要求：298pcs/H

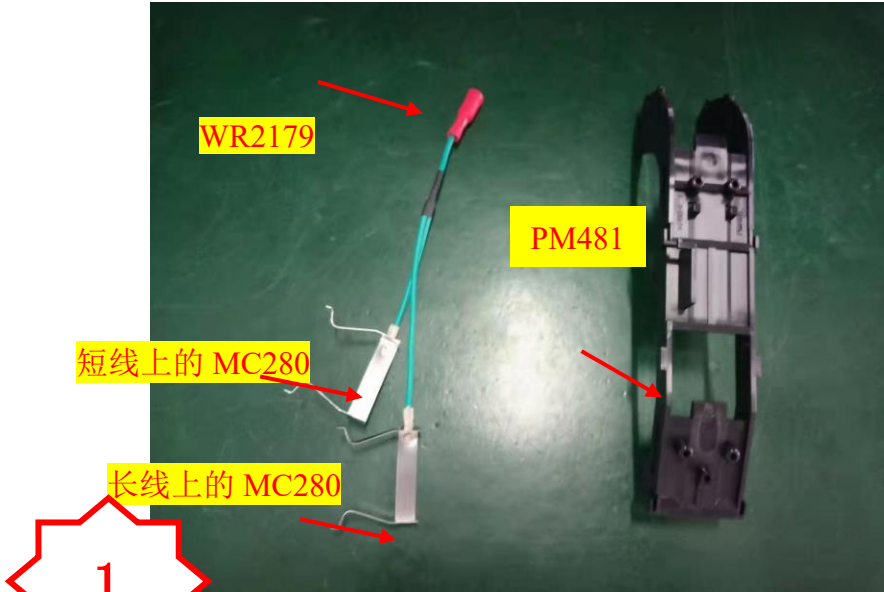


图一，物料识别 PA3293 组件及 PM481

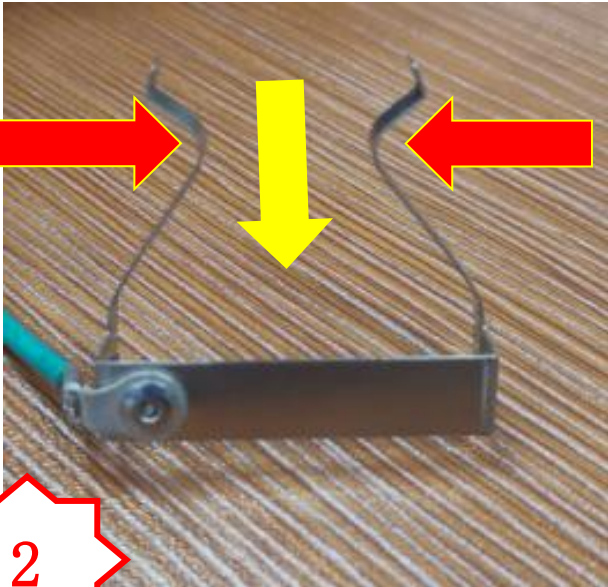

图二,将长线上的 MC280 往下压，捏住 2 个红色箭头指的的位置后往下压，大致做到上图所示即可

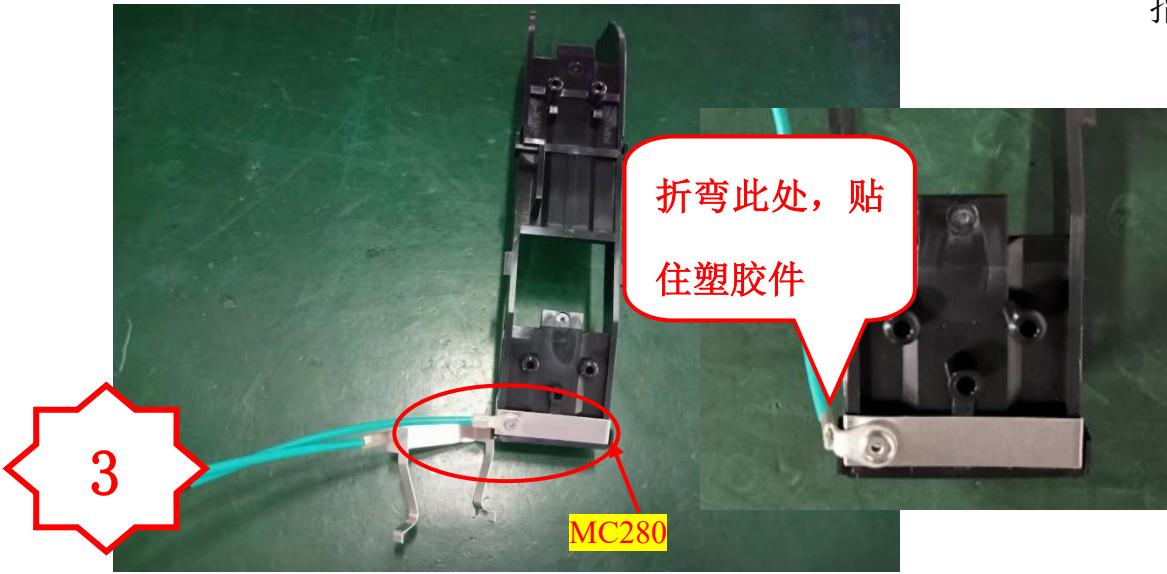

图三，将 1 个较长线 PA3293 一端装入 PM481，并折弯贴住，另检查 MC280 有无紧贴 PM481

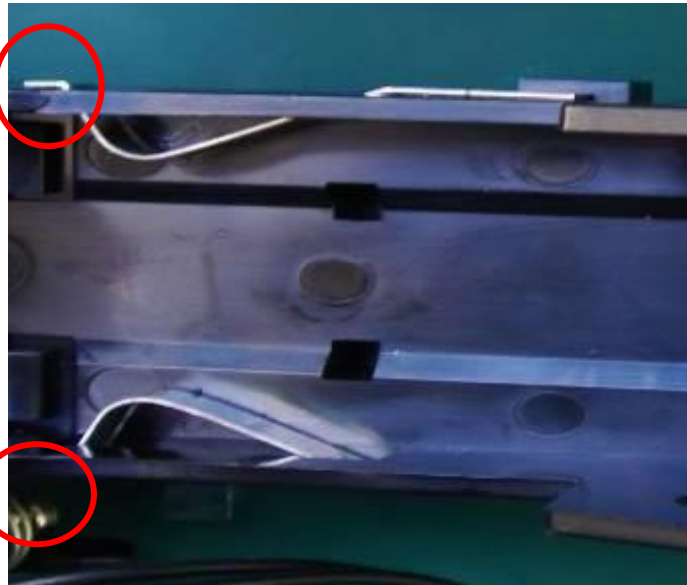

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-2 装配	SUB-ASSY	页码	48/93	版本	1.0	48
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云				制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 1 个较短 MC280 装配到 PM481 的一个卡槽内并折弯贴住，且 MC280 的卡扣要与 PM481 平贴(如图一，二所示)
2. 检查有无装配到位（如图三，四所示）
- 注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2046-1		1


品质检查

- 自检：
- 1、MC280 是否有变形。
- 2、MC280 是否紧贴 PM481 互检。
3. 检查 MC280 是否有变形。


使用工具

产量信息


产量工时：10s/pcs 产量要求：360pcs/H

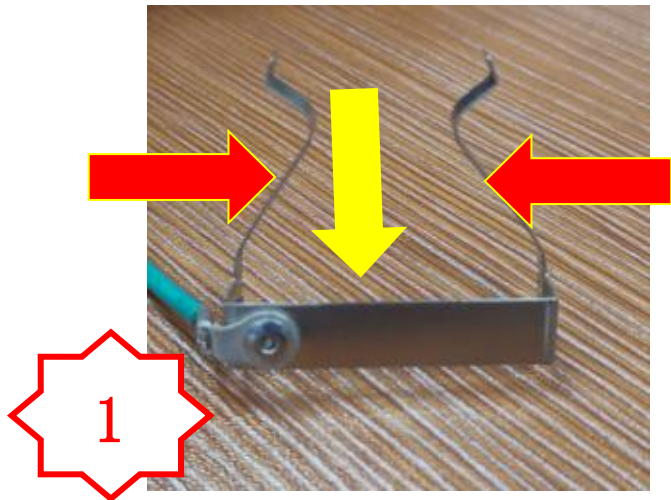


图一，将短线上的 MC280 往下压，捏住 2 个红色箭头指的的位置后往下压，大致做到上图所示即可

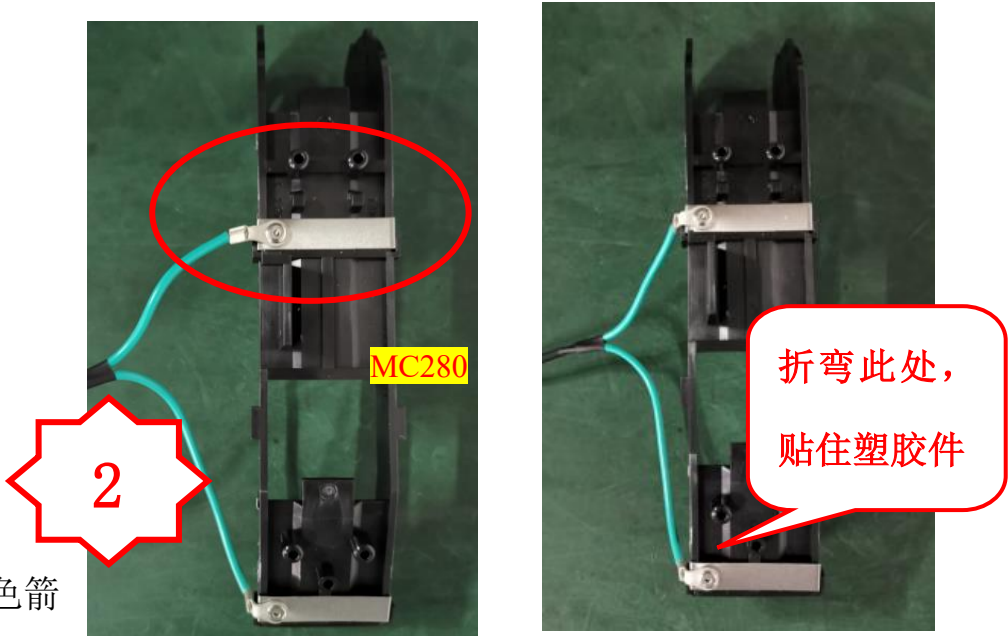

图二，将 1 个较短线 PA3293 一端装入.PM481

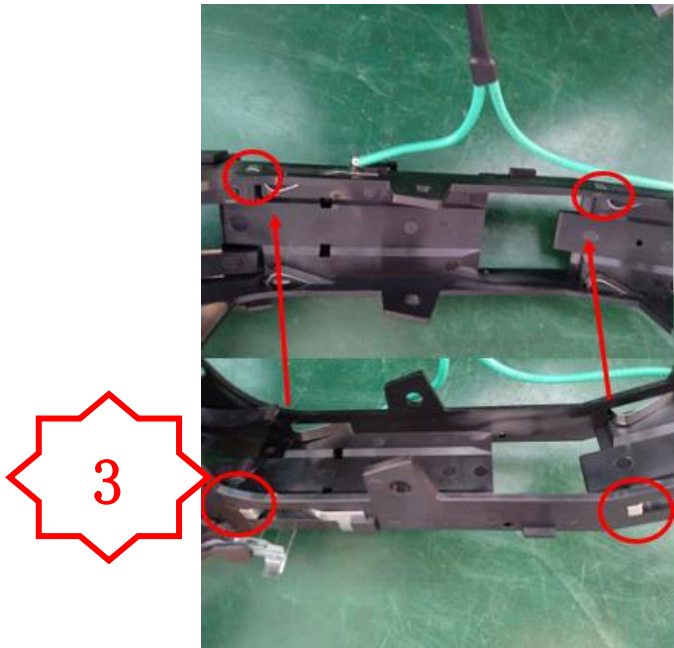

图三，检查 MC280 有无贴紧

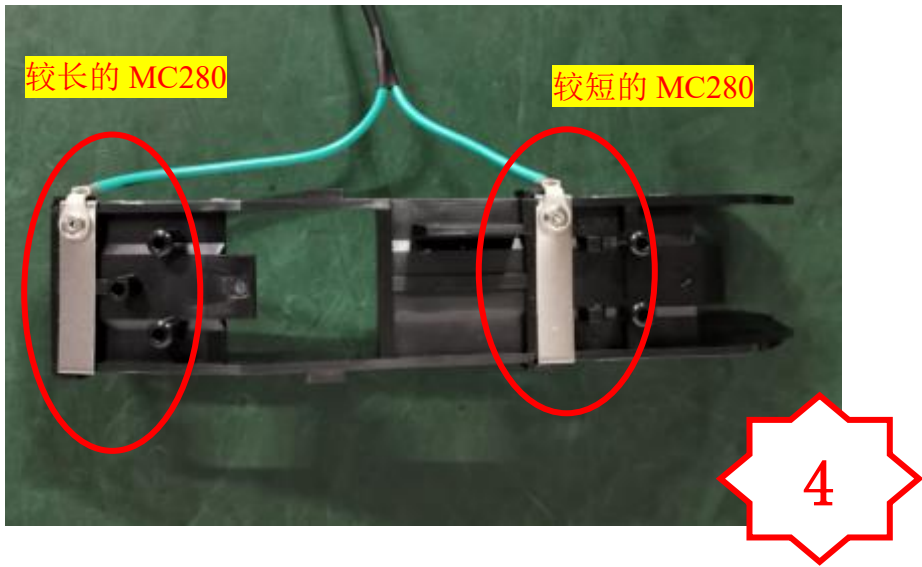

图四，完成示意图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-3 (1) 装配	SUB-ASSY	页码	49/93	版本	1. 1	Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人:

作业内容

1.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476 上。(如图二所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA02046-2	ASSY	1
PM476	Bottom Flap	1
MC208	Flap Pin (2 x 33)	1

品质检查


- 自检：
- 1.检查 PM476 是否装到位。(如图二所示)
 - 2.确认 MC208 的方向正确。(如图二所示)

- 互检：
- 1.PA2046-1 上的 MC280 有没有漏装,有没有卡到位。

使用工具

产量信息

产量工时：13.68s/pcs 产量要求：263pcs/H

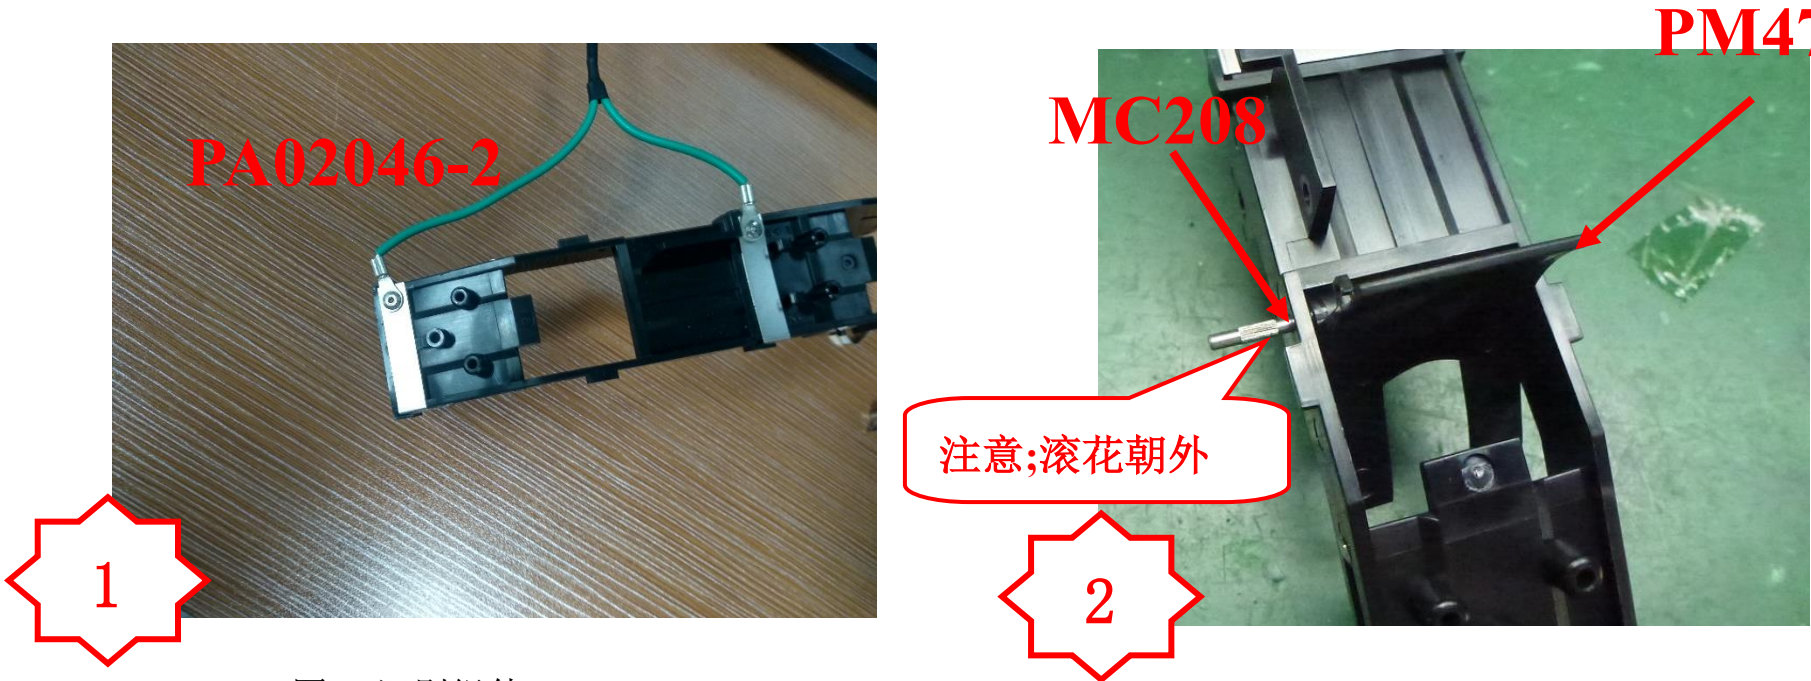

图一.识别组件 PA02046-2

图二.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476

	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-3（2）装配	SUB-ASSY	页码	50/93	版本	1. 1	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 将 PA2047 装到 PA2046-3（1）中。（如图二所示）
- 2. 将 SP176 卡到 PM476 与 PM481 的卡钩上。（如图三所示）

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2046-3(1)	ASSY	1
PA2047	ASSY	1
SP176	Flap Spring	1

品质检查

- 自检：
- 1 检查 SP176 是否弹弹动顺畅,有无漏装。（如图三所示）
 - 2 检查 PA2047 是否装到位。（如图二所示）

- 互检：
- 1.SP176 有没有变形。
 - 2.PA2046-3（1）上的 MC280 有没有漏装,有没有卡到位。

使用工具

产量信息

产量工时：13.68s/pcs 产量要求：263pcs/H



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-4装配	SUB-ASSY	页码	51/93	版本	1.0	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

作业内容

1. 将 PM483 和 PM473 装配好 (如图一所示)

注：料号及规格

item	P/N	Description	Q' ty
1	PM483		1
2	PM473		1


品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM483/PM473 的物料正确。
 - 2.物料是否正确。

使用工具

产量信息

产量工时：6.13s/pcs 产量要求：588pcs/H

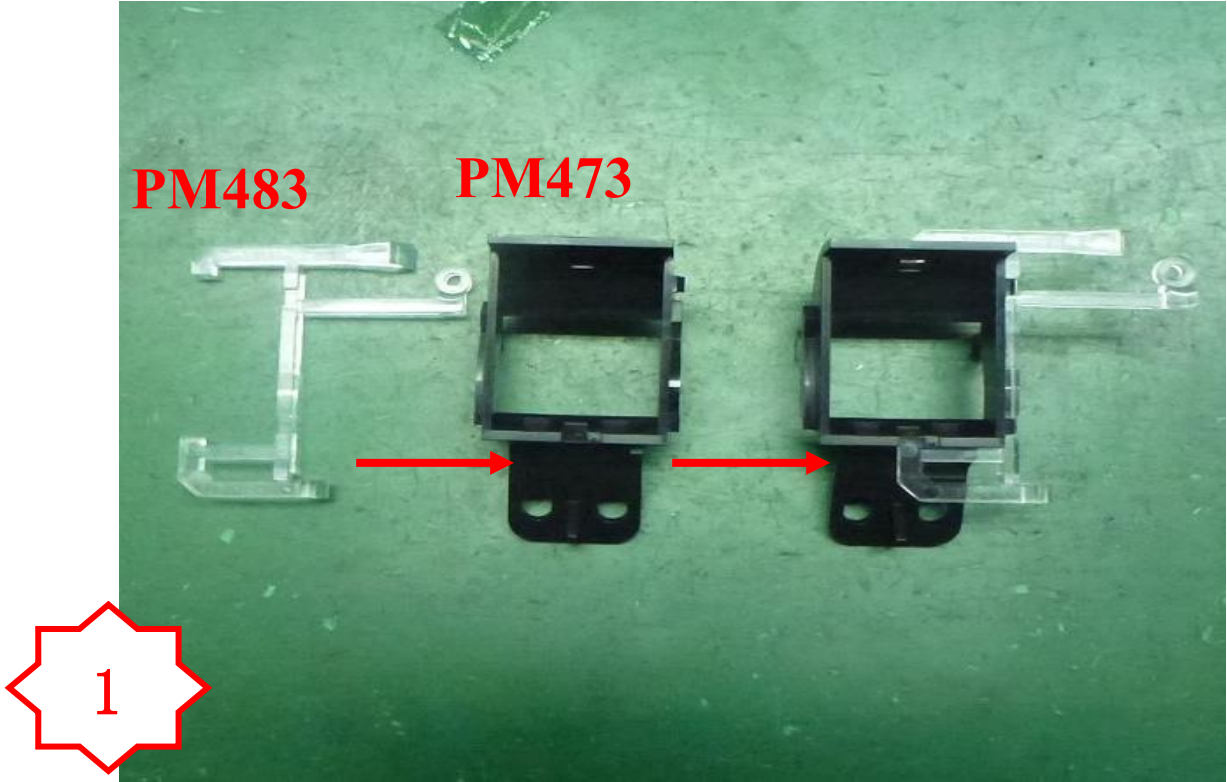

图一，将 PM483 装配到 PM473 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-5装配	SUB-ASSY	页码	52/93	版本	1.0	52
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1.识别 PA02046 治具。(如图一所示)
2. 将 PA2046-3 两端打入 2 颗 SC119。(如图二，三所示)
3. 将 PA2046-4 装到 PA2046-3 上。(如图四所示)
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2046-3	ASSY	1
PA2046-4	ASSY	1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	2

品质检查

- 自检：
- 1 .打完螺丝后 PM475 要能自由活动。(如图二所示)
- 2 . 检查 SC119 是否打到位。(如图三所示)
- 3 . 确认 PA2046-4 与 PA2046-3 装配到位。(如图五所示)
- 互检：
- 1.检插 PM483、PM473 有无漏件。
- 2.SP176 是否漏放。

使用工具

PA02046 治具


T8 螺丝批

扭力：5.0±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时：16.29s/pcs


产量要求：221pcs/H

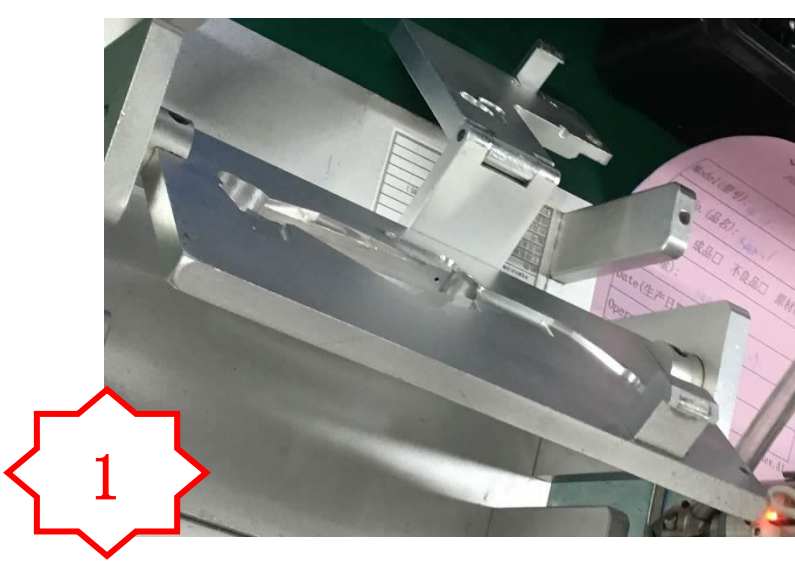


图一，PA2046 治具



图二，使用 PA2046 治具打一侧的一颗 SC119

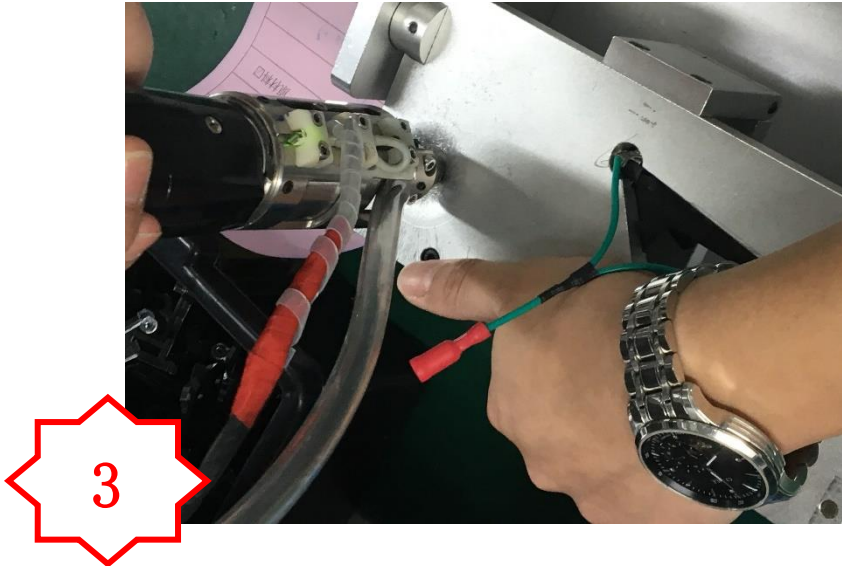

图三，使用 PA2046 治具打另一侧的一颗 SC119

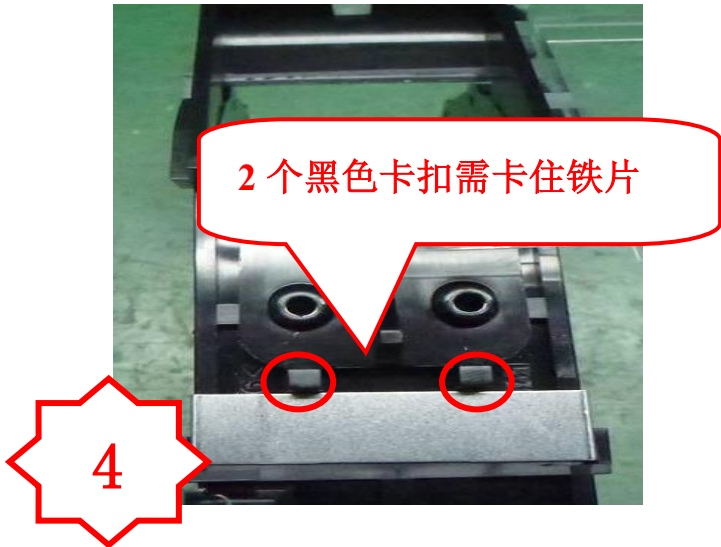

图四，将 PA2046-4 装配在 PA2046-3 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-6 装配	SUB-ASSY	页码	53/93	版本	1.0	53
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1.撕掉白色胶纸（如图一所示）。

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	MR2001	Hopper Solenoid - Pull	1


品质检查

自检：
1.确认 MR2001 物料正确，无错料，混料等不良。

使用工具

产量信息

产量工时：4.05s/pcs 产量要求：900pcs/H

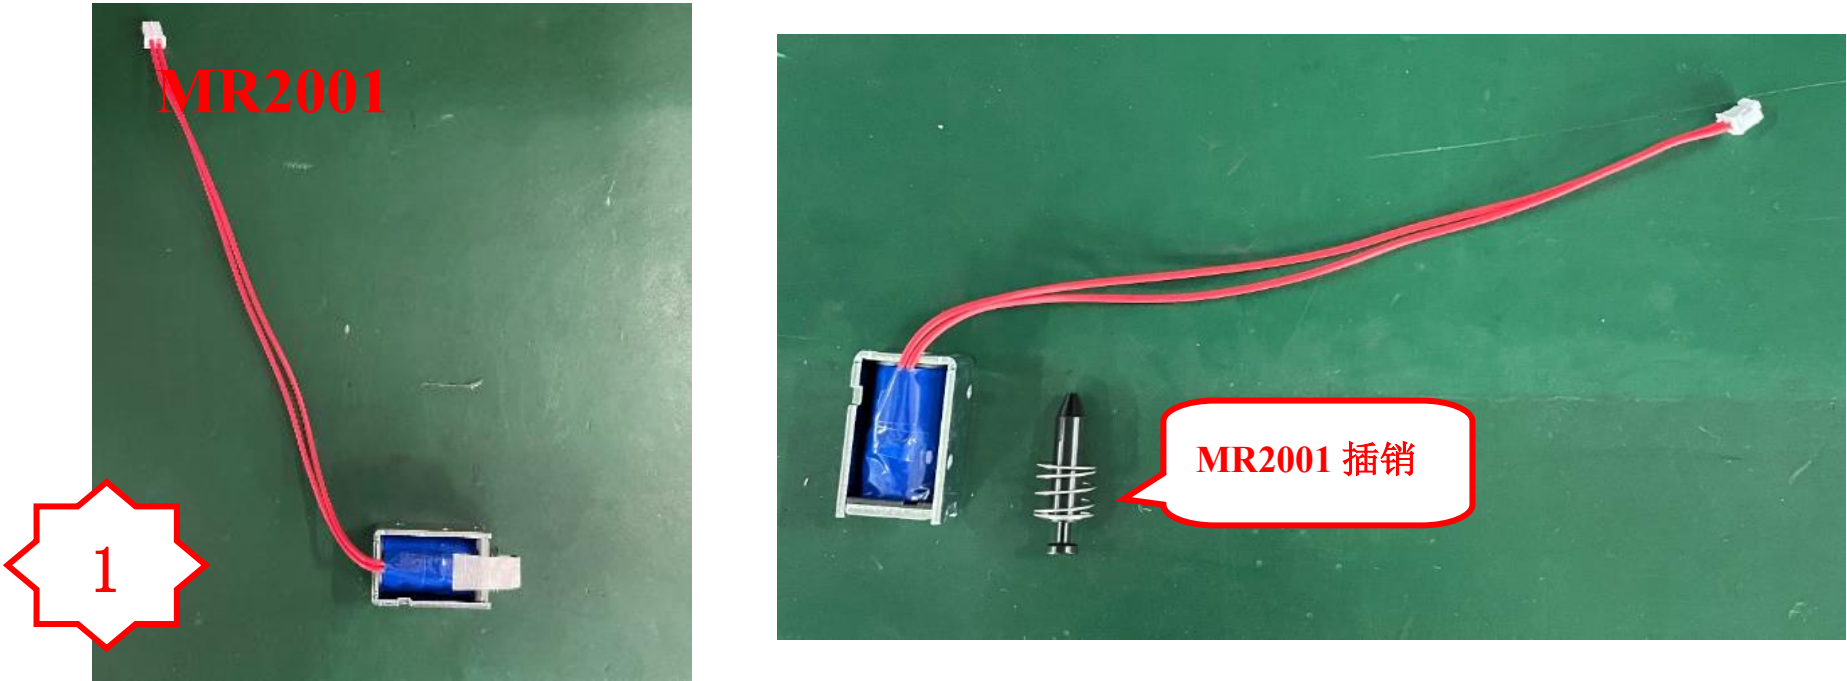

图一，撕掉白色胶纸

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-7 装配	SUB-ASSY	页码	54/93	版本	1.0	54
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1.撕掉白色胶纸（如图一所示）。

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	MR2002	Hopper solenoid - Push	1


品质检查

自检：
1.确认 MR2002 的物料正确，无错料，混料等不良。

使用工具

产量信息

产量工时：4.74s/pcs 产量要求：759pcs/H

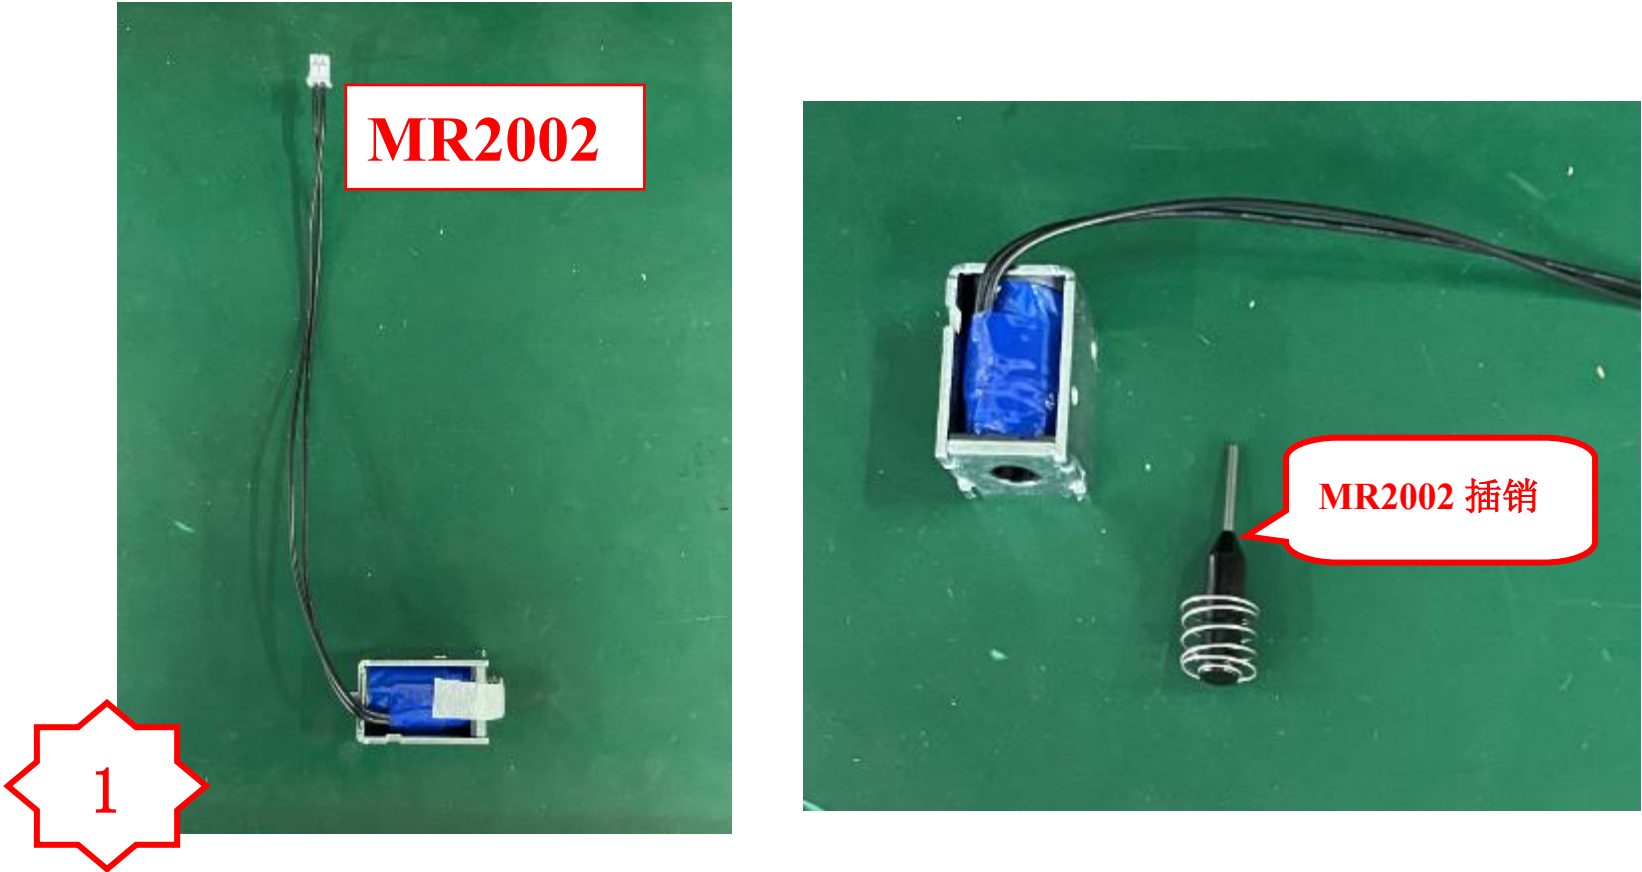

图一，撕掉白色胶纸

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-8 装配	SUB-ASSY	页码	55/93	版本	1.1	55
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容


1. 将 PA2046-6 装到 PM481 侧面位置 (如图二所示)
2. 将装好的组件放入治具打 1 个加了乐泰 7400 的 SC137 (如图三四所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2046-6	Hopper Solenoid - Pull	1
2	PA2046-5	ASSY	1
3	SC137	Solenoid Screw	1
4	AX5517	乐泰 7400	1



图一，乐泰 7400 胶水

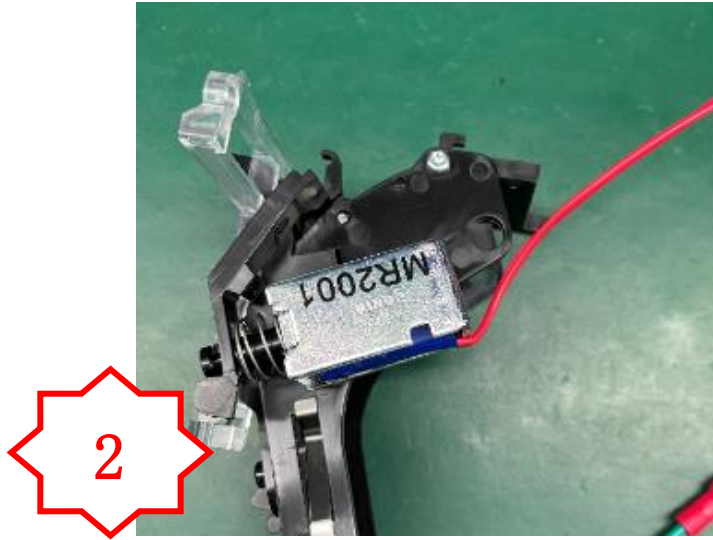

图二，将 PA2046-6 装入 PM481，插销卡在 PM475 的槽内

品质检查



- 自检:
- 1.检查 SC137 有无漏加乐泰 7400。
- 2.检查 MR2001 装好后是否可以自由活动。
- 3.确认 SC137 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检:
- 1,MR2001 是否有漏弹簧,及漏刷黄油等不良。

使用工具

电批 5.0+/-0.2kgf.cm 螺旋管固定螺丝治具，乐泰 7400

产量信息

产量工时：14.06s/pcs 产量要求：256pcs/H

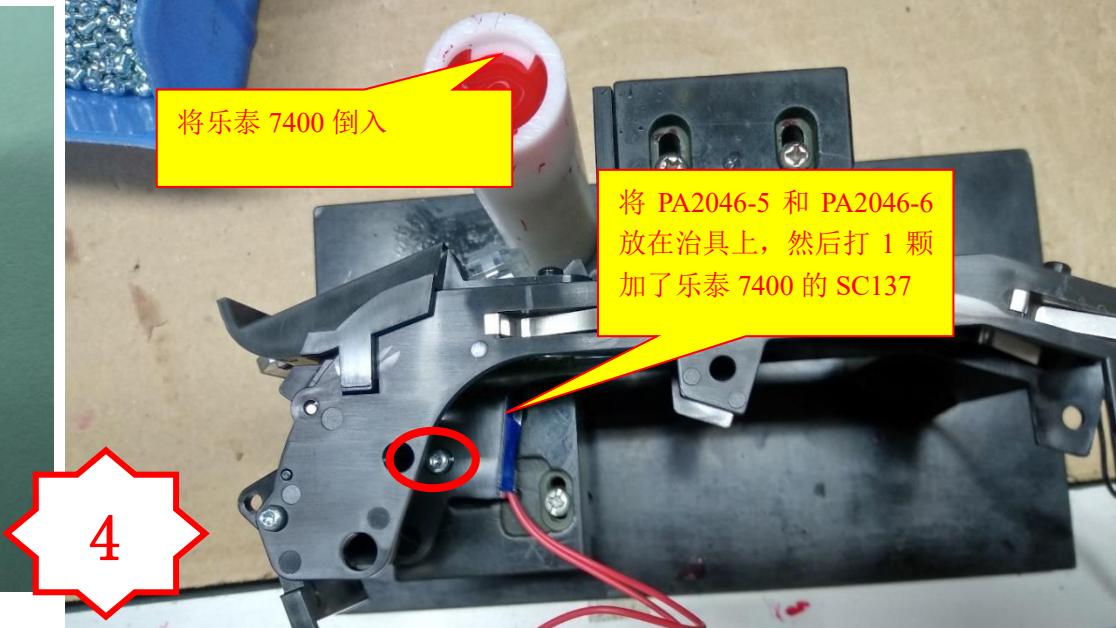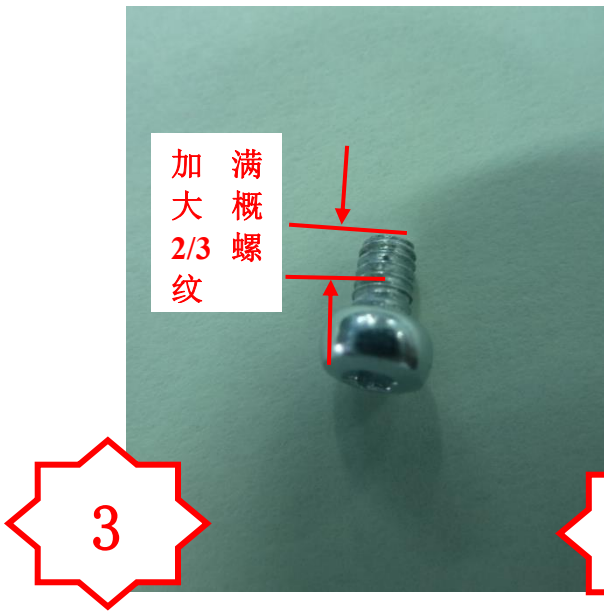

图三四，将 PA2046-5 和 PA2064-6 装在治具上，并打入 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-9 装配	SUB-ASSY	页码	56/93	版本	1.1	56
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 MR2002 和 PA2046-8 放入治具，并打 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137.
(如图二三所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2046-7	Hopper solenoid - Push	1
2	PA2046-8	ASSY	1
3	SC137	Screw	1
4	AX5517	乐泰 7400	1

品质检查


- 自检:
- 1,检查 SC137 有无漏加乐泰 7400.
 - 2, MR2002 装好后是否可以自由活动
 - 3.确认 SC137 无漏打，打沉，未达到为等不良。
- 互检:
- 1,检查 MC280 是否有贴紧 PM481
 - 2,检查 MR2002 是否无漏弹簧,及漏刷黄油等不良。

使用工具

电批 5.0+/-0.2 kgf.cm 螺旋管固定螺丝治具，乐泰 7400

产量信息

产量工时：14.35s/pcs 产量要求：251pcs/H

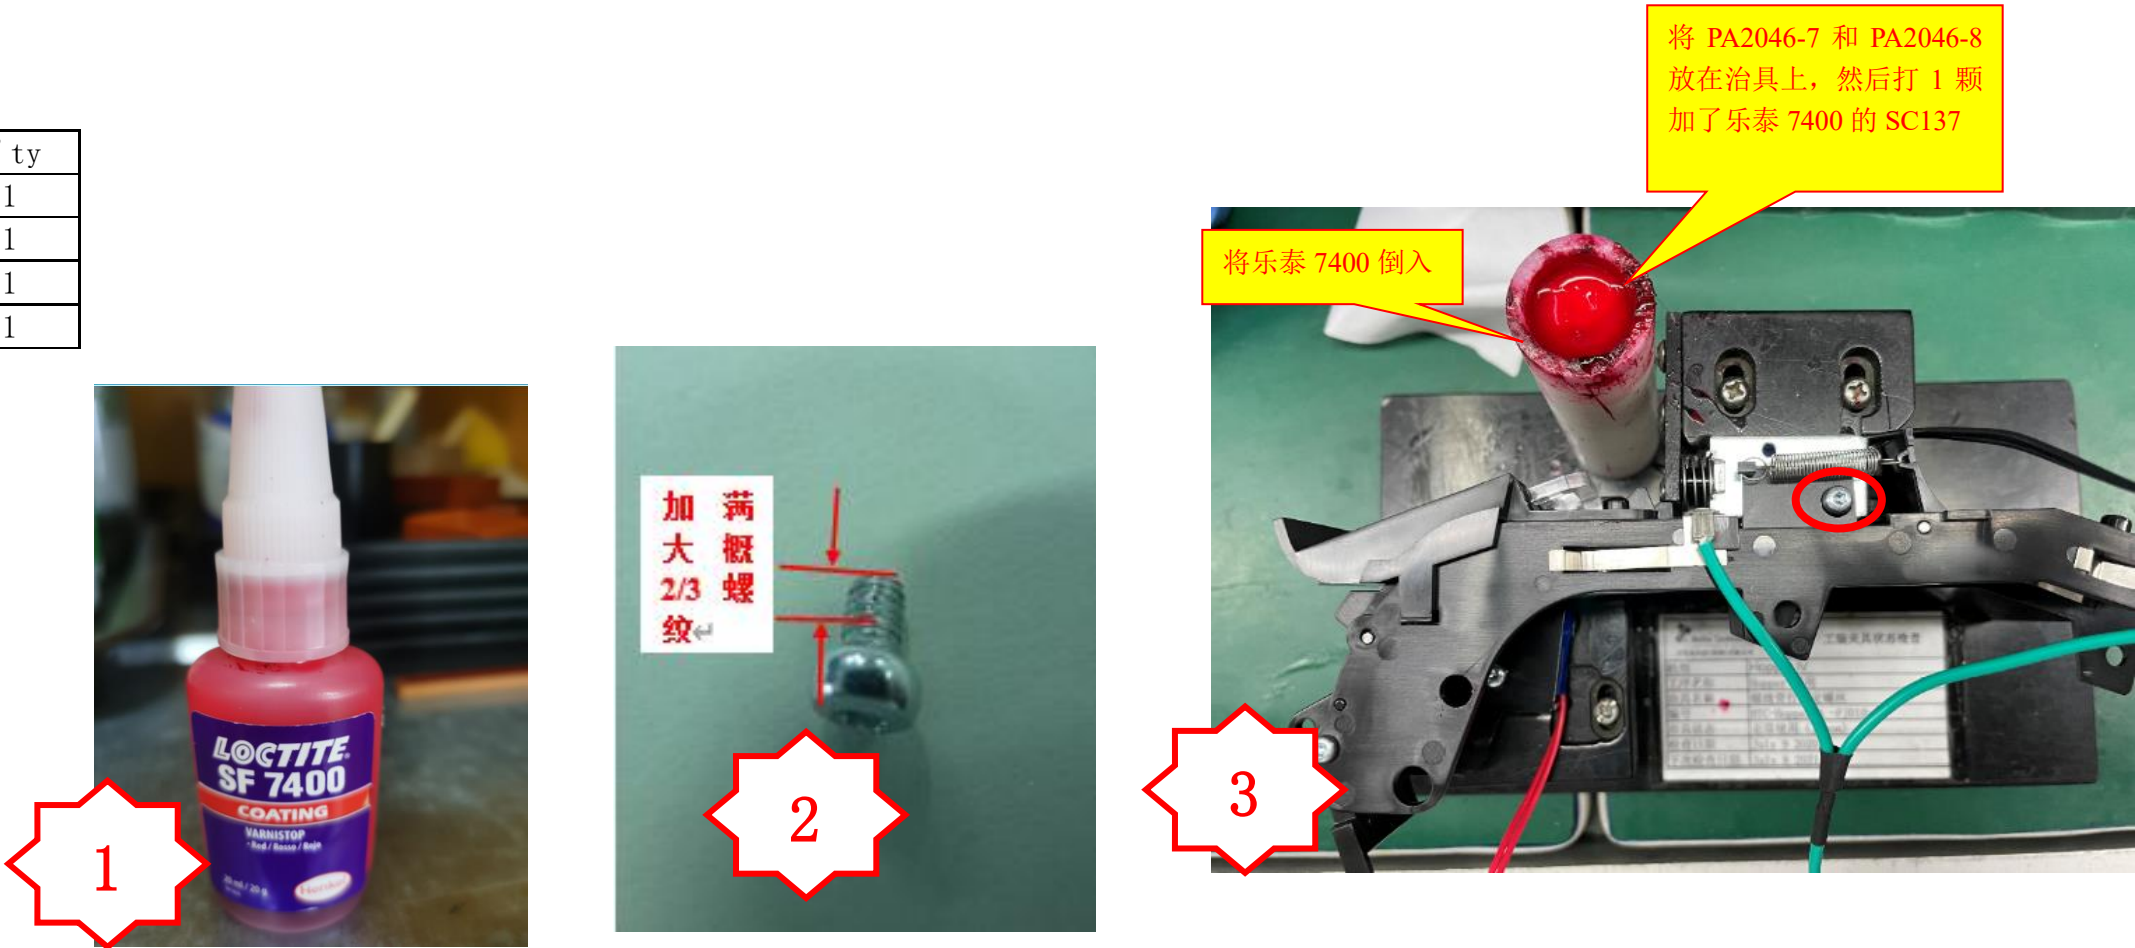

图一，乐泰 7400 胶水

图二三，将 PA2046-7 和 PA2046-8 装在治具上，并打入 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04122 装配	SUB-ASSY	页码	57/93	版本	1.0	57
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1, 将 PM474 和 PM487 装配好。(如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM474	Bottom Pay Chute	1
PM487	TOP Pay Chute2	1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查 PM487, PM474 的物料正确, 无错料混料等不良。
 2. 确认 PM487 与 PM474 的装配到正确的位置。

使用工具

产量信息

产量工时: s/pcs 产量要求: pcs/H



图一, PM487

图二, PM474



图三, 将 PM474 与 PM487 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02045 装配	SUB-ASSY	页码	58/93	版本	1.0	58
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云				制定人: Eric	

作业内容

1, 将装配好的 PA2046-9 与 PA204-12 装配到位 (如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2048-12	Lift Chassis assy	1
PA2046-9	Lift Path assy	1


品质检查

- 自检:
- 1, 检查装配是否到位。
- 互检:
- 1, 检查软板是否有断线, 破损等不良.
- 2, 检查 FD104 的刻度 是否调好.
- 3, 检查卡钩 (PA2046-9) 是否卡到位.
- 4, 检查 MR2001/MR2001 上插销是否漏加黄油.
- 5, 检查 MR2001/MR2002 上的 SC137 是否正确.
- 6, 检查 MR2001/MR2002 的弹簧上是否可以自由弹动
- 7, 检查 MR2001/MR2002 的 SC137 是否有加乐泰胶
- 8, 检查 SP176, PM473 是否正确装配
- 9, 检查 PM475 是否可是自由弹动
- 10 检查 MC280 上面的弹片是否与塑胶件相平

使用工具


产量信息

产量工时：14.43s/pcs 产量要求：249pcs/H

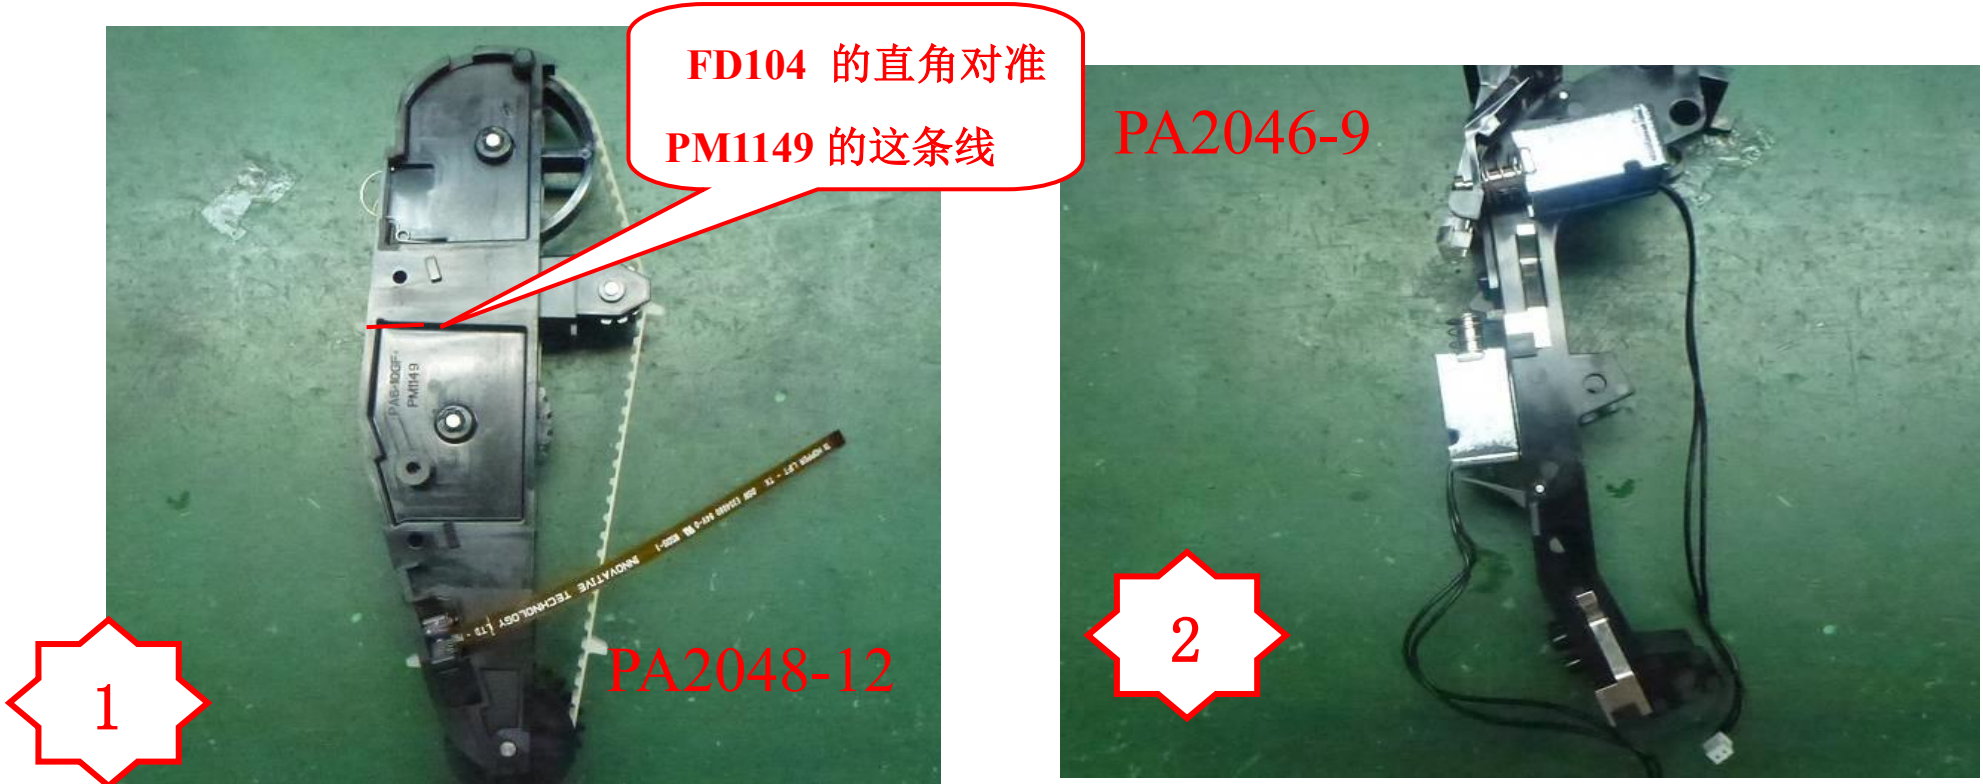

图一，PA2048

图二，PA2046-9

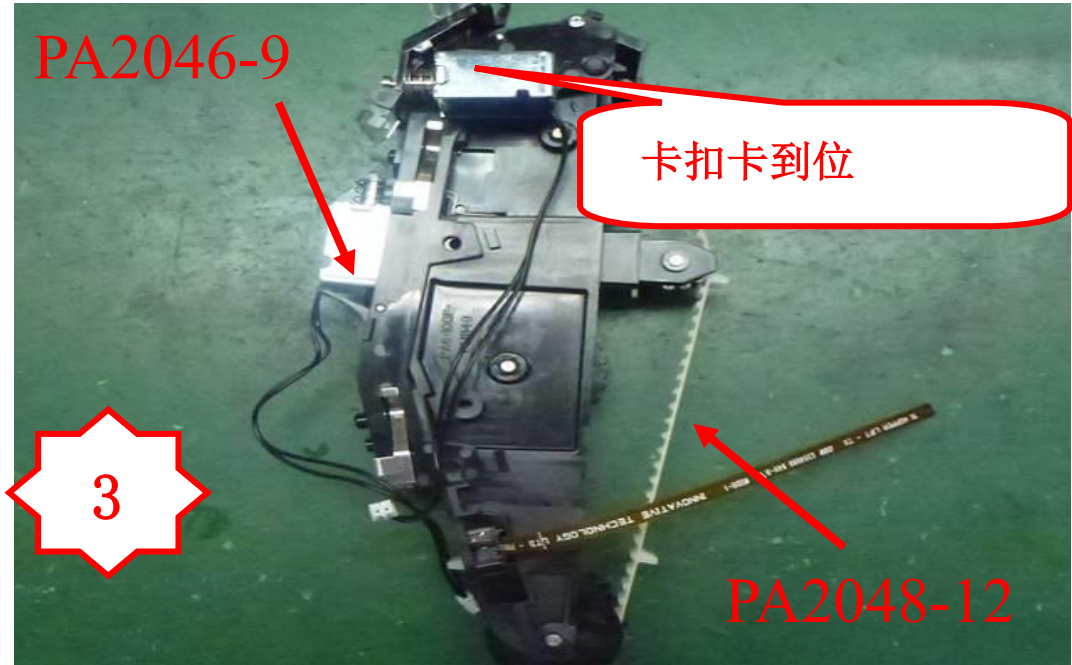

图三,将 PA2046-9 与 PA2048-12 装好

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-1 装配	SUB-ASSY	页码	59/93	版本	1.0	59
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 WR2005 连接头插到基座 PM437 孔内(注意方向), 并把 MC293 装配(如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
WR2005	Main wiring harness	1
MC293	Connector clip mk2	1
PM437		1


品质检查

- 自检:
- 检查 WR2005 的装配方向是否正确;
 - 检查 MC293 是否装配到位, 卡紧;
 - 检查 WR2005 的物料有无破损。

使用工具

产量信息

产量工时：10.11s/pcs 产量要求：356pcs/H

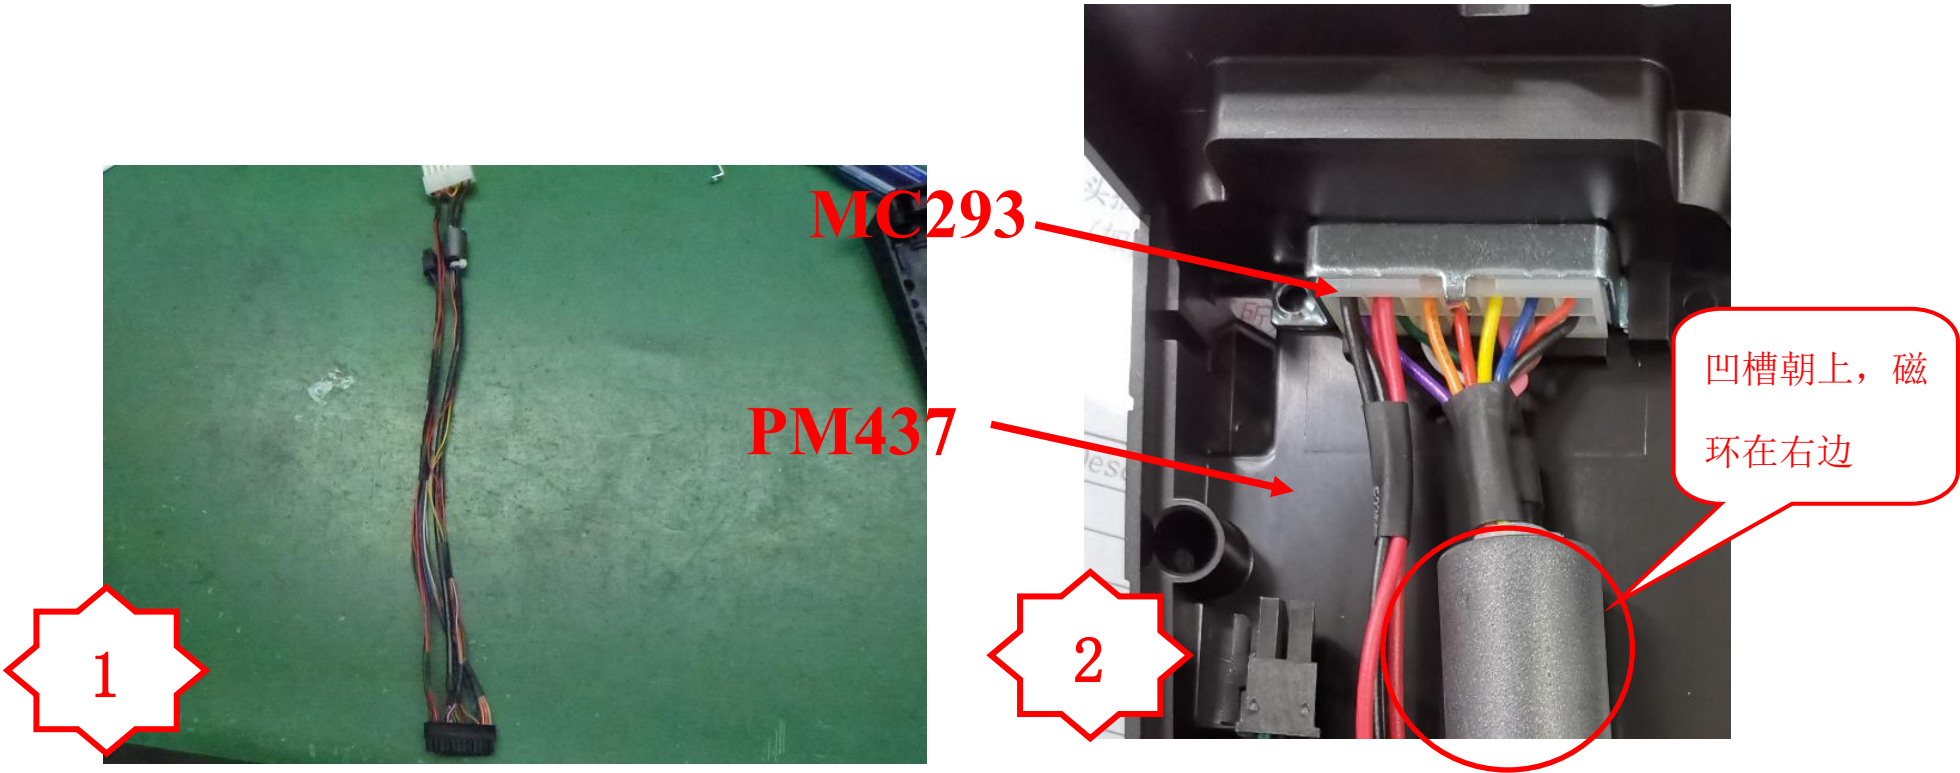

图一, WR2005

图二, 将 WR2005 插入 PM437 装 MC293

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-1 装配	SUB-ASSY	页码	60/93	版本	3.9	60- (1)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 装配 SP108 到 PM438 上 (如图一所示)
2. 将 1 图组件装入 PM437 (如图二所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM438	Handle	1
SP108	NV4 Spring	1
PA2324-1		1

品质检查

- 自检：
1. 确认 SP108 无漏装
2. 装配完成后，PM438 需要弹动顺畅，无阻滞感
- 互检：
1. 检查 WR2005 方向是否正确
2. 检查 MC293 有无漏装


使用工具

产量信息

产量工时： 10.71s/pcs 产量要求： 336pcs/H



图一，装配 SP108 到 PM438 上

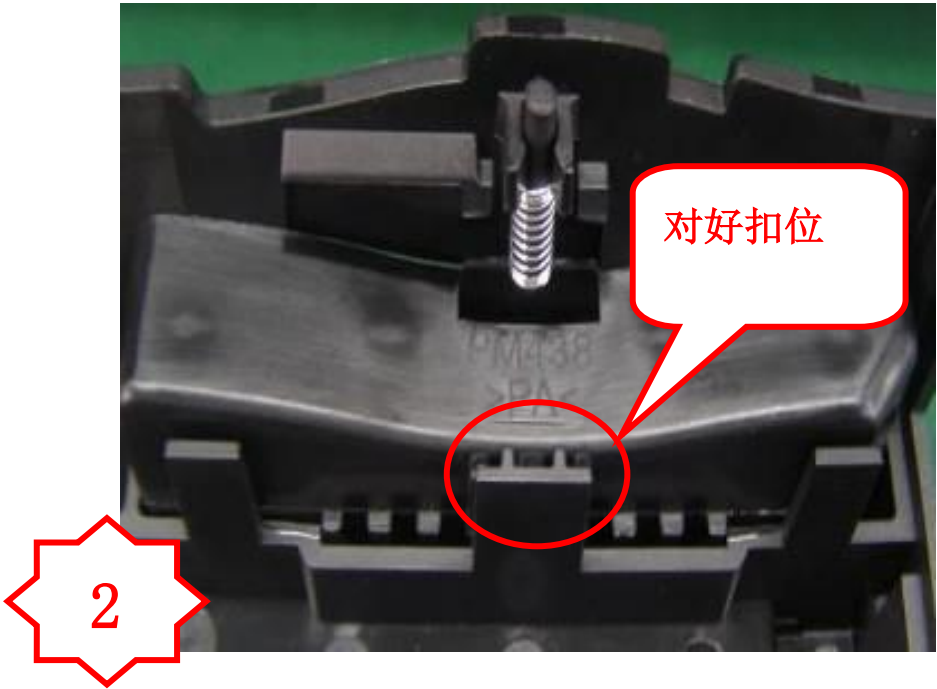

图二，将 PM438 组件装入 PM437

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-1 装配	SUB-ASSY	页码	60/93	版本	3.9	60- (2)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 在 SC113 螺丝下放一颗 SC2070 后打入 MC293 锁紧（如图一所示）。

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
SC113	Main wiring harness	1
SC2070	Connector clip mk2	1
PA2324-1		1

品质检查

- 自检：
1. 确认 SC113，SC2070 有无漏装
- 互检：
1. 检查 WR2005 方向是否正确
2. 检查 MC293 有无漏装
3. 确认 SP108 无漏装
4. 装配完成后，PM438 需要弹动顺畅，无阻滞感

使用工具

电批
扭力： 3.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时： 10.71s/pcs 产量要求： 336pcs/H



图一，在 SC113 螺丝下面放一颗 SC2070 的然后锁紧。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-2 装配	SUB-ASSY	页码	61/93	版本	1.0	61
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 MC328, WS114 和 MC330 放到如示位置, 并打一颗 SC113 (如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2324-1	ASSY	1
SC113	SCREW	1
MC330	SHAFT	1
WS114	WASHER	1
MC328	WASHER	1

品质检查

- 自检：
1. 确认 SC113 无漏打，未打到位等不良

2. 检查 SC113/WS114/MC330/MC328 位置是否放错
- 互检：
1. 检查 WR2005 有没有装反、MC293 有没有漏装

2. PM438 组件有没有装到位、漏装

使用工具

电批

扭力：3.5±0.2 Kg $\cdot$ cm

产量信息

产量工时：22.97s/pcs 产量要求：157pcs/H



图一，将 MC328,WS114 和 MC330 放到如示位置,并打一颗 SC113

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-3 装配	SUB-ASSY	页码	62/93	版本	1.1	62-(1)
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1 将空锁 PM655 放入空锁孔 PM453 内 (如图一所示)。
- 2 将图三组件放进 PA2324-2 内，并用螺丝 SC119 锁紧 (如图三所示)。

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2324-2	Assy	1
PA2324-4	assy	1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	2

品质检查

- 自检:
- 1. 检查螺丝 是否有漏打滑丝
- 互检:
- 1. 检查 PM655 卡扣是否扣到位
 - 2. PM655 是否有刮花
 - 3. PM655 组件必须与 PM437 平齐

使用工具

螺丝批 T8 SC119
扭力: 5.5±0.2 Kgf.cm

产量信息


产量工时: 15.61s/pcs 产量要求: 231pcs/H



图一， PA2324-4



图二,PM655 组件平齐 PM437

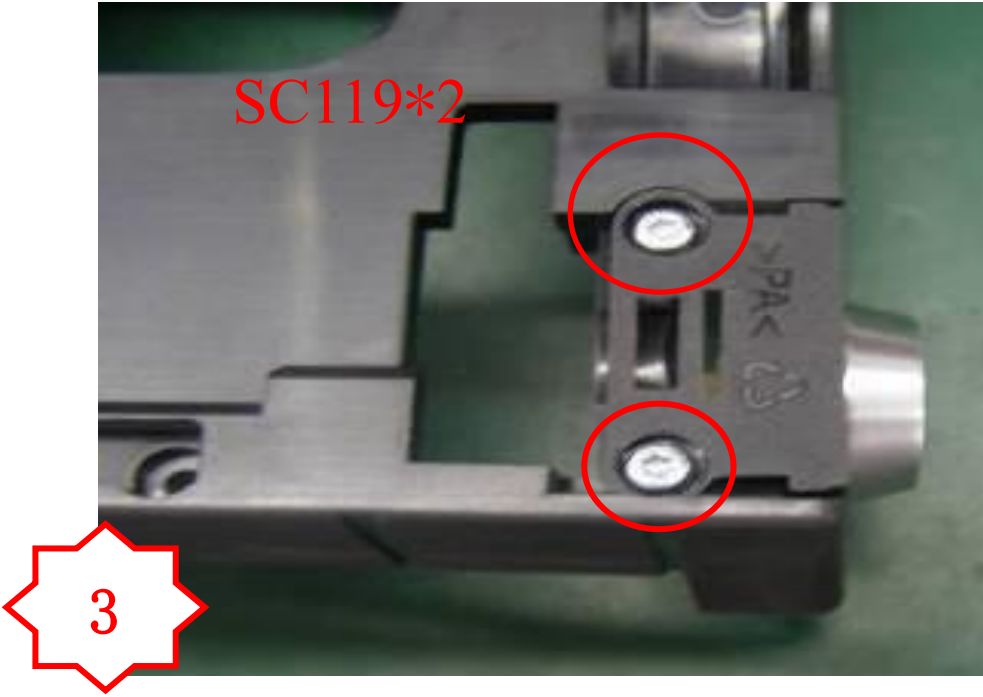

图三， 将 PM655 组件与 PM437 装配，并打 SC119 两颗

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-3 目检	SUB-ASSY	页码	63/93	版本	1.0	63-(2) APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			

作业内容

1. 目检 PA02324-3 组件。(如图一, 二所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA02324-3	Lock Blank	1


品质检查

- 自检:
- 检查 PM438 是否弹动顺畅。
 - 检查 SP108 是否装配到位。
 - 检查 MC328 是否多装，MC330 是否靠近柱子装配。
 - 检查 WR2005 是否装反。
 - 检查 SC2070 是否多装。
 - 检查 PM655 是否平齐 PM437。
 - 检查两颗 SC119 螺丝是否打到位。

使用工具

产量信息

产量工时：3.72s/pcs 产量要求：968pcs/H

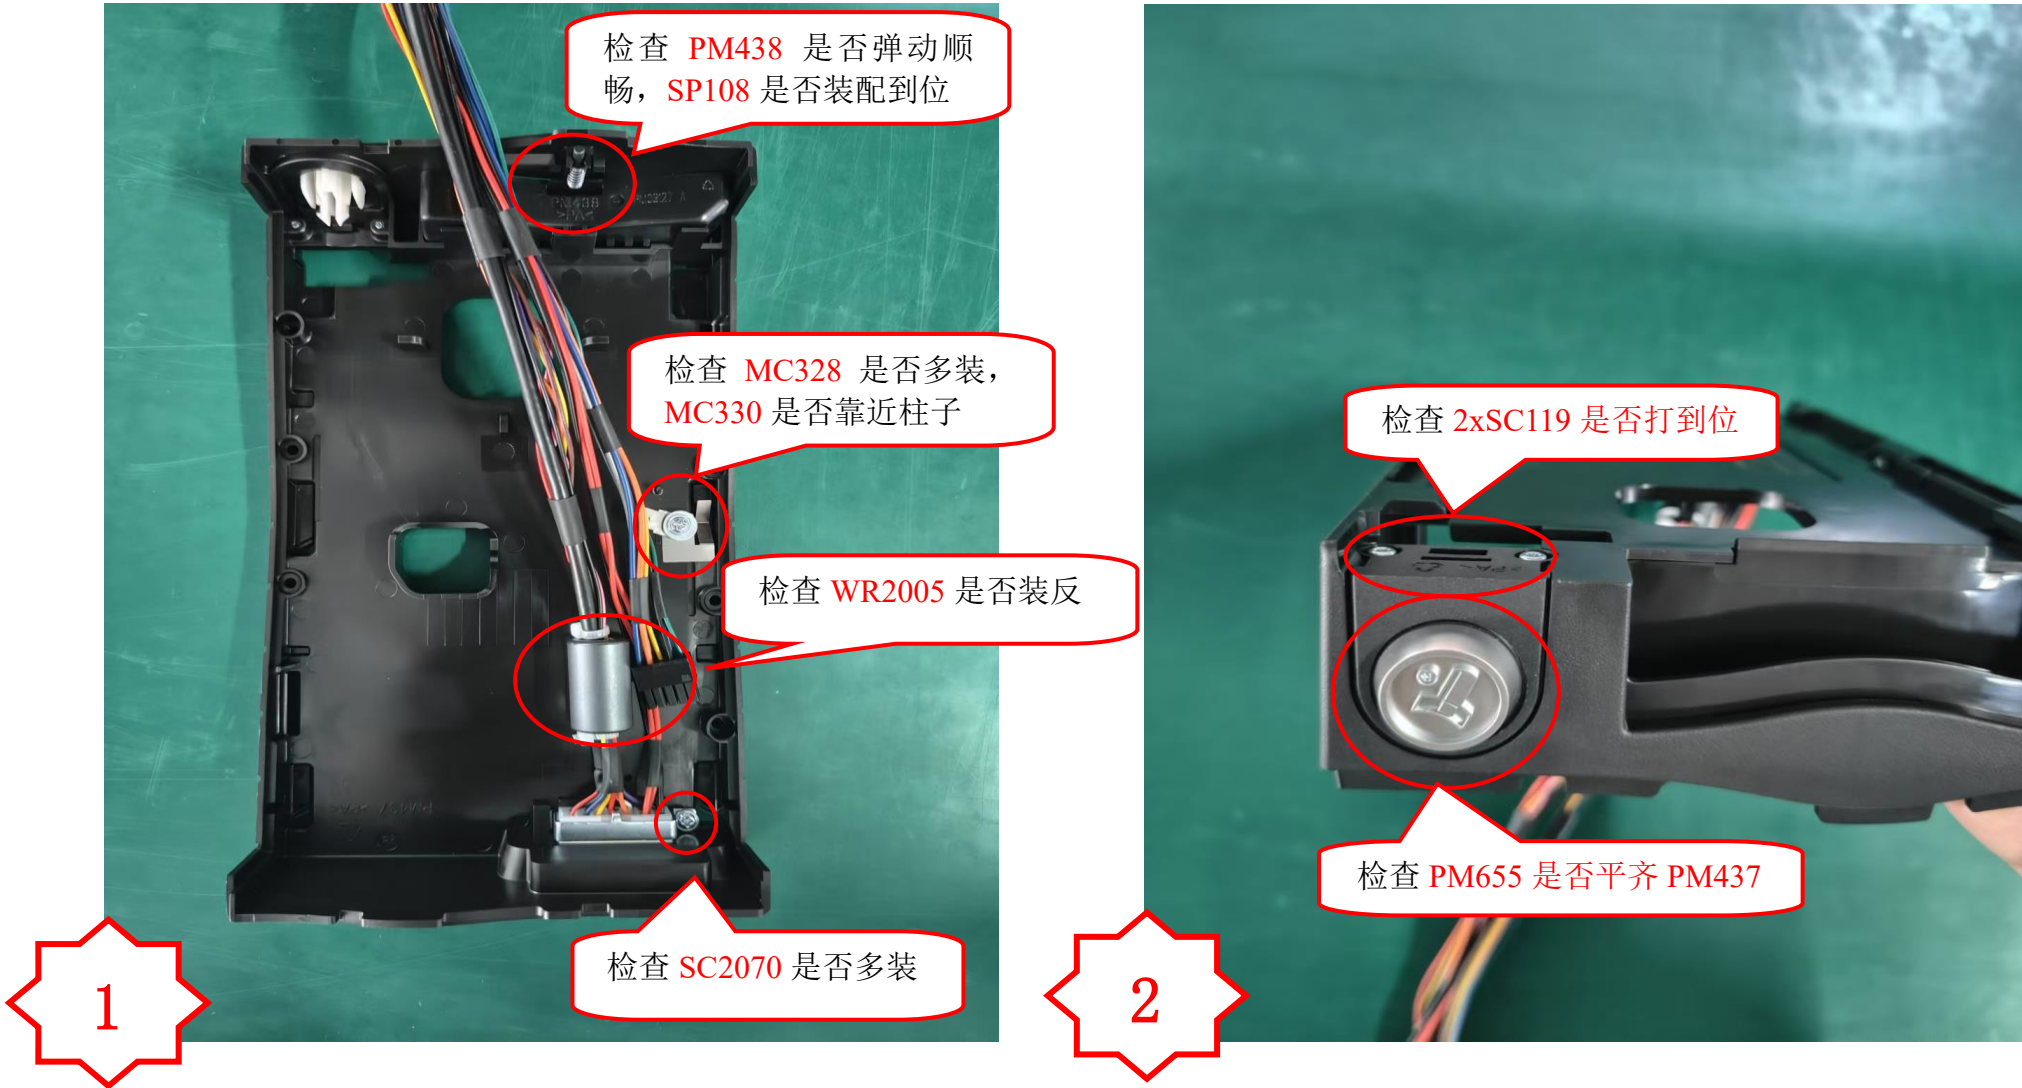

图一，二 目检如图一图二中所说的位置及注意事项

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-4 装配	SUB-ASSY	页码	63/93	版本	1.0	63 APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric	

作业内容

1. 将 PM655 装入 PM453 内。（如图一所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM453	Lock bracket	1
PM655	Lock Blank	1

品质检查

- 自检：
- 1. 确认 PM655，PM453 的物料正确，无混料等不良。
 - 2. 检查 PM655 的表面无刮花，掉漆等不良。
 - 3. 确认 PM655 与 PM453 装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 3.72s/pcs 产量要求： 968pcs/H



图一，将 PM655 与 PM453 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00414 装配	SUB-ASSY	页码	64/93	版本	1.0	64
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric

作业内容

- 1 将 PM430 与 PM432 的相扣位对好。(如图一所示)，
将 PM430 在背面底板 PM432 内，扣紧相应扣位。(如图二所示)
- 2 将图二组件与 PM431 装配，并扣紧相应扣位。(如图四)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM430	Left Side	1
PM431	Right Side	1
PM432	Back Panel	1

品质检查

- 自检：
1. 检查装配各卡扣是否有卡到位。
2. 检查装配后，确认卡扣附件的塑胶件无破损，无断裂等不良。
3. 检查无变形。

使用工具

产量信息

产量工时： 23.82s/pcs 产量要求： 151pcs/H




图一，将 PM432 与 PM430 相扣对好



图二, PM431 分别同 PM430



图三，卡扣必须卡到位

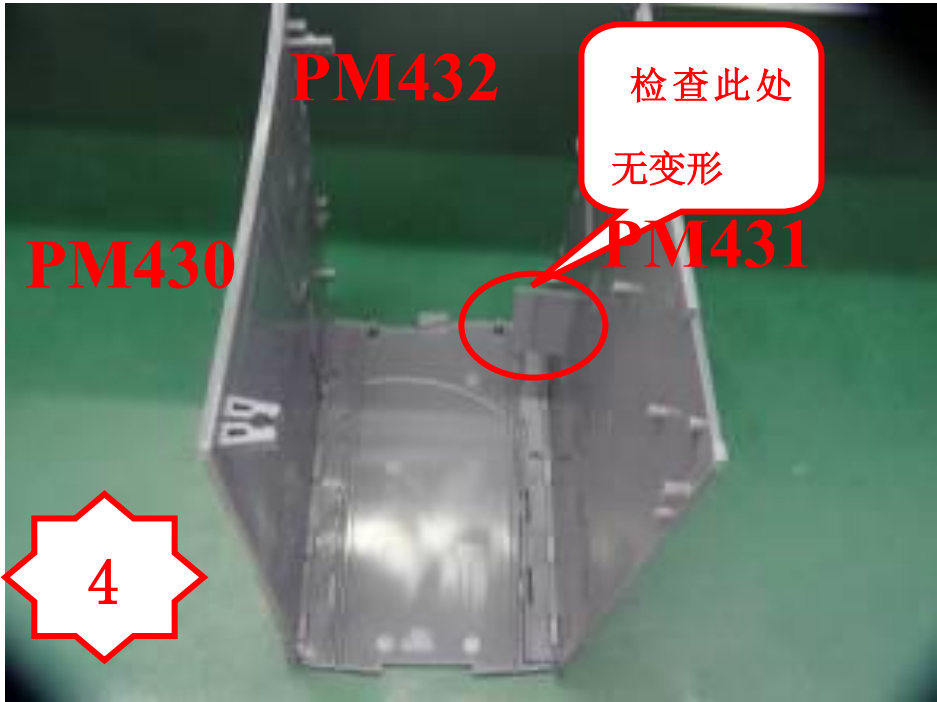

图四.将图二组件与 PM431 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02051装配	SUB-ASSY	页码	65/93	版本	1.0	65 APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric	

作业内容

1. 将 SP127 放入 PM455 的定位柱内。(如图一所示)
2. 将上述安装好的控制组件放进盖子 PM1147 内。(如图二所示)
3. 用螺丝 SC113 锁紧控制组件。(如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1147	Lid	1
PM455	Lid Latch Button	1
SP127	Rear separator spring	1
SC113	PCB FIXING SCREW	1

品质检查

- 自检:
- 1, 检查弹簧是否有漏装。
- 2, 检查 PM455 是否自由弹动。

使用工具

十字螺丝批（SC113）；扭力：5.0±0.2 Kgf. cm

产量信息

产量工时：23.82s/pcs 产量要求：151pcs/H



图一，将 SP127 放到 PM455 的卡钩内



图二，将装好的 PM455 组件与 PM1147 装配



图三,装好后打一颗 SC113

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02050装配	SUB-ASSY	页码	66/93	版本	1.0	Eric66
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

受控文件

作业序号

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1 先检查 PM1146 的装钱口处是否有突起，并将透光片 PM434 卡入在前面板 PM1146 指定位。（如图一所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1146	Front	1
PM434	Side Lens	1

品质检查

自检：
1,检查 PM1146 是否有突起。
2,检查 PM434 是否有装到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 10.25s/pcs 产量要求： 351pcs/H



图一,检查 PM1146 的此处有突起



图二,将 PM434 卡入 PM1146

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02044-2装配	SUB-ASSY	页码	67/93	版本	1.0	67
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1、将 WR2011 的一端端子插入在 PM429 插销上。(如图一所示)

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
WR2011	ESD CABLE ASSEMBLY	1

品质检查


- 自检：
- 1、检查 WR2011 是否插到位。
 - 2、检查 WR2011 的线是否卡到位。
 - 3、检查 WR2011 方向是否插错。
 - 4、确认 WR2011 插紧无松脱。

使用工具

支撑夹具

产量信息

产量工时：9.46s/pcs 产量要求：380pcs/H

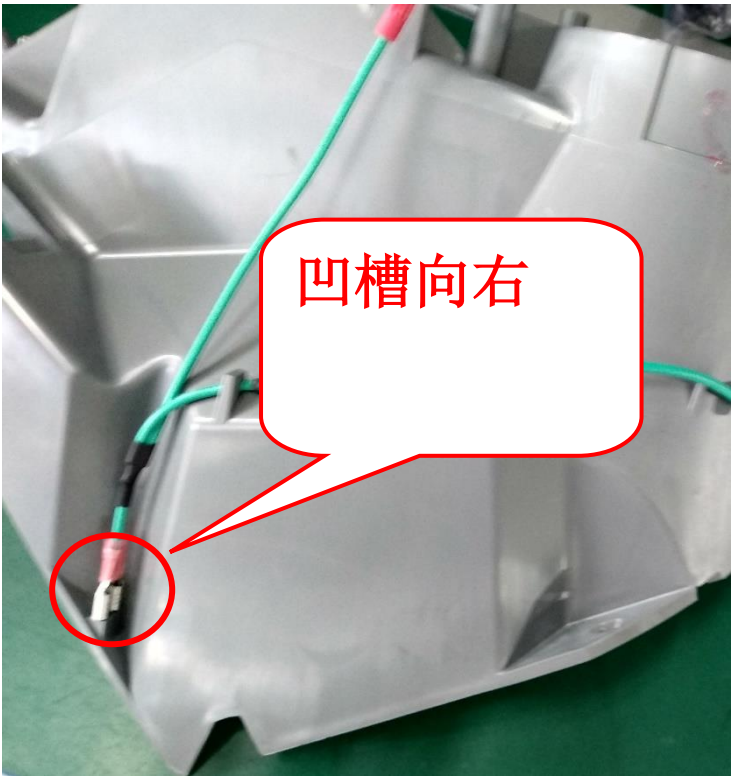

图一，将 WR2011 两端插在 PM429 组件位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02044-1装配	SUB-ASSY	页码	69/93	版本	1.1	APPROVED 04 DEC 2025
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人: Eric

作业内容

- 1. 治具识别，物料识别 PM429（如图一所示）
 - 2. 将 PM1135 导光柱预装到治具对应的位置（如图二所示）
 - 3. 将治具顺时针旋转，装配 PM1135（如图三所示）PM1135 长的一端朝上贴紧 PM429 卡牢。
- 注：

料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
PM01135	Lightpipe	1



品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM429 的物料正确。
 - 2.检查 PM429 无破损，变形，损伤，缺胶。
 - 3.确认 WR2011 插紧无松脱。
 - 4. PM1135 导光柱无漏装，未装配到位等不良。



使用工具

PM429/PM1135 导光柱装配手柄

产量信息

产量工时：6.77s/pcs 产量要求：532pcs/H

图一，治具识别，物料识别 PM429（R8）

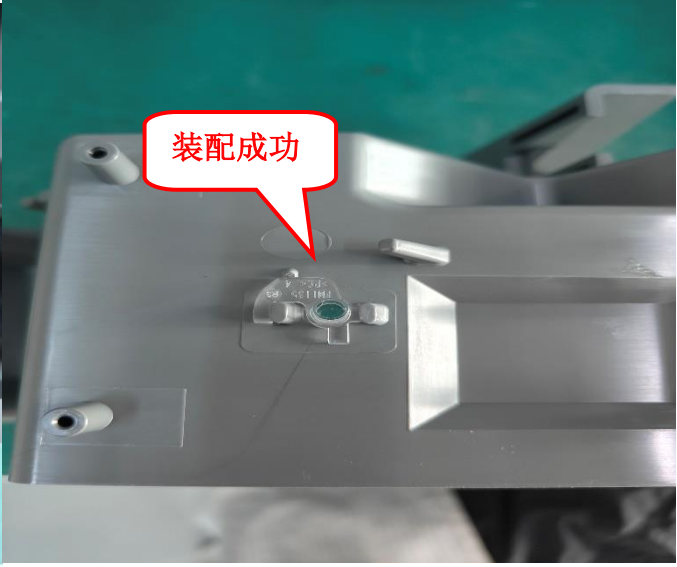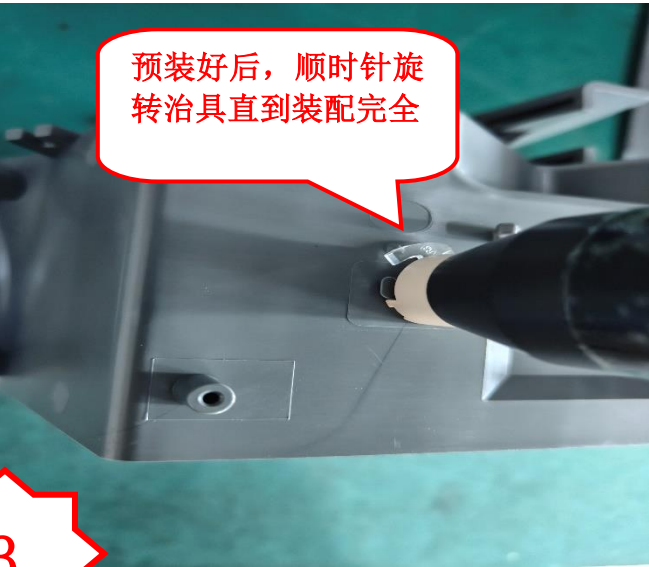

图三，顺时针旋转治具直到 PM1135 装配成功

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02039-1装配	Final-ASSY	页码	70/93	版本	1.1	70
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 将 PA2044-2 放入夹具，将 PA2040 按指定方向装配好，注意方向，马达与 PM429 的侧边凹槽为同一侧。(如图一所示)
- 在图中带圈的地方用 4 颗 SC124 螺丝锁紧。(如图二所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4
PA2040	Plate covers assy	1
PA2044-2	Bowl assy	1

品质检查

- 自检：
- 确认 SC124 有无漏打，有无打到位，滑牙等不良。
- 互检：
- 检查 Timing 刻度线是否调好
 - 检查 PM451 与 PCB 上必需有间隙 0.5-1mm
 - 检查马达焊接方向是否正确

使用工具




T20 螺丝批 SC124，DISK 支撑夹具
电批扭力：8.0-8.8 Kgf. cm

产量信息

产量工时：14.12s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一,注意马达与 PM429 卡槽的方向

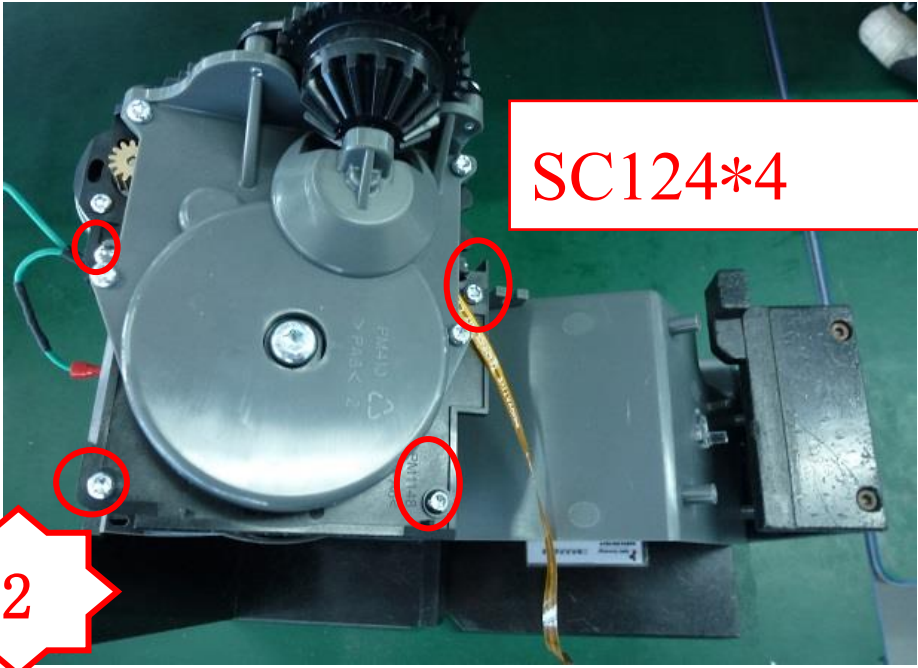

图二，在图中带圈的地方打 4 颗 SC124 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02039-2 装配	Final-ASSY	页码	71/93	版本	1.2	71
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PM464 与上面装好的组件按图示方向装好, 注意, PM464 是在里面, 灰色的塑胶在外面并用 3 颗 SC124 固定 (如图一, 图二所示) 注意, 黑色塑胶在里面
2. 注意检查 PM464 是否装配到位, PM464 与 PM429 之间贴合且没有较大缝隙。(如图三所示)
3. 装完后转动 PM400 看组件是否转动顺畅, 并对好刻度。(如图四所示)

注: 料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
PM464	Main Chassis	1
PA2039-1	ASSY	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	3

品质检查


- 自检:
- 1,SC124 是否有沉头, 没打到位., 漏打等不良
- 2.检查 SC124 附件的塑胶件有无破裂, 断裂等不良。
- 3.检查 PM464 与 PM429 装配是否到位。
- 互检:
- 1.检查 SC124 有没有漏打
- 2.确认 PA2040 的刻度对准

使用工具

电批扭力 : 8.0-8.8 Kgf. cm

产量信息

产量工时: 11.55s/pcs 产量要求: 312pcs/H

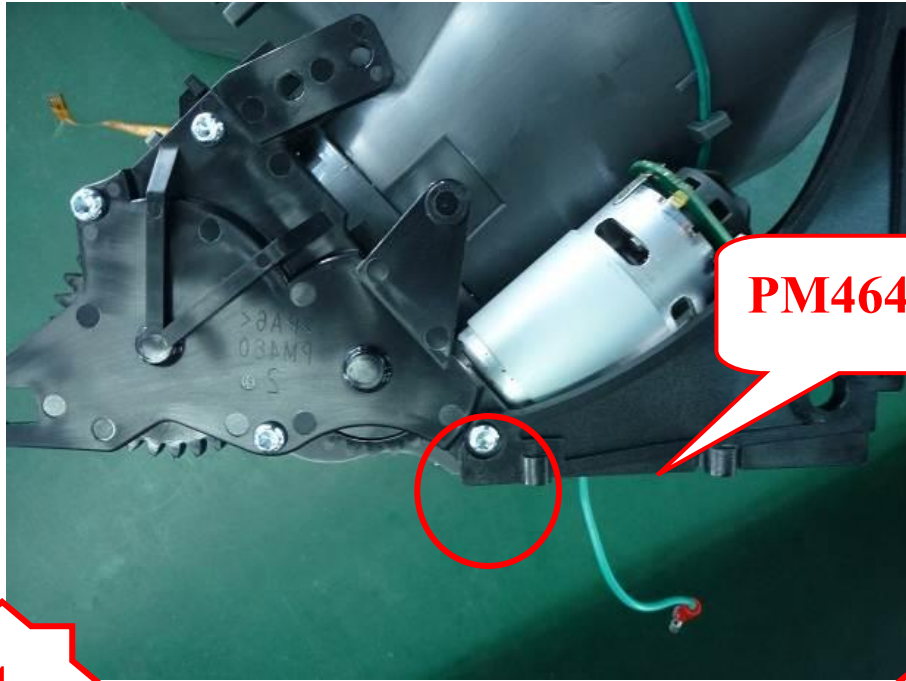


1

图一, 将 PM464 如图装配, 再打 1 颗 SC124



2

图二, 打 2 颗 SC124

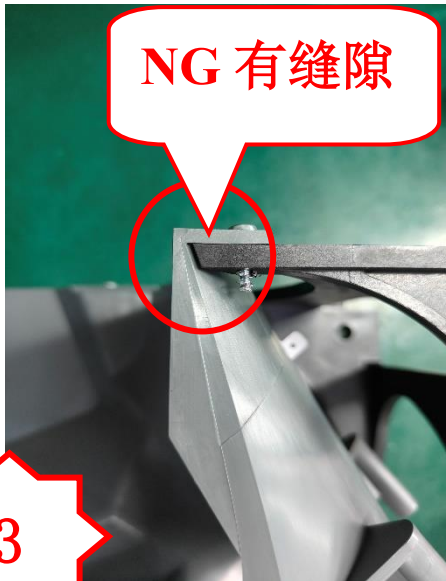


3



4

图三, 注意 PM464 装配到位

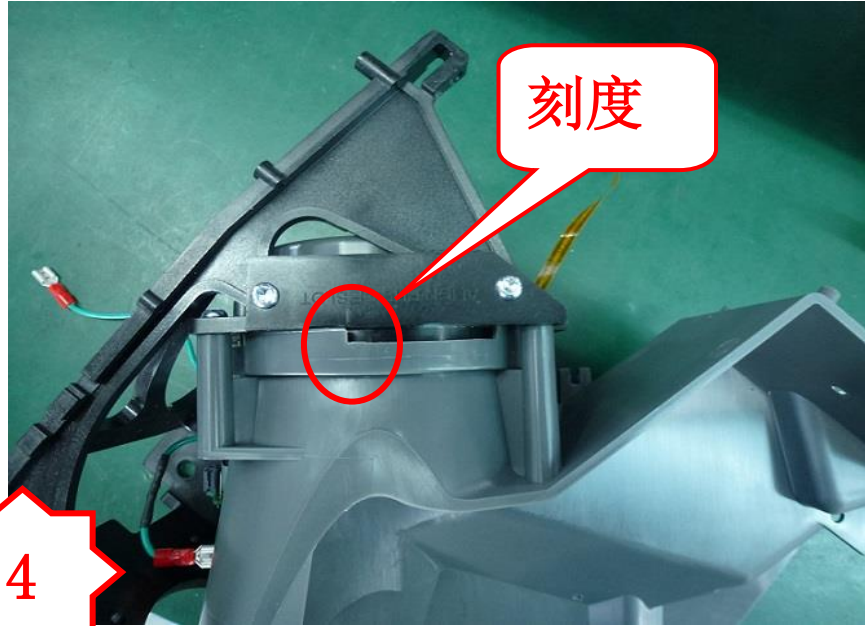

图四, 对好 Disk 组件的刻度

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02038-1 装配	Final-ASSY	页码	72/93	版本	1.0	72
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

1. 确认 PA2045 皮带的位置。如图一所示
2. 将软排线穿过塑胶孔，再将 PA2045 装入 PA2039-2。（如图一，二，三所示）
- 注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2039-2	Chassis assy	1
PA2045	Lift Full assy	1

- 1 皮带张力起始设定：

① 张紧皮带，转动顺畅；

② 皮带上直角对准调位箭头直线边
- 2 圆盘设定刻度起始线
- 圆盘标示缺口-- 圆盘 MARK 刻度

品质检查

- 自检：
1. PM278/PM482 有无漏装
2. 检查图二图三处是否有装到位

- 互检：
1. 检查皮带张力是否有调好(螺丝位置)。
2. 软板，螺旋管的线是否有折断，断裂等不良。
3. 检查 PM429/WR2011 是否装配正确。


使用工具

产量信息

产量工时：12.85s/pcs 产量要求：280pcs/H



图一，软排线穿过塑胶，皮带直角线对准红色指示直线所指的塑胶内壁。

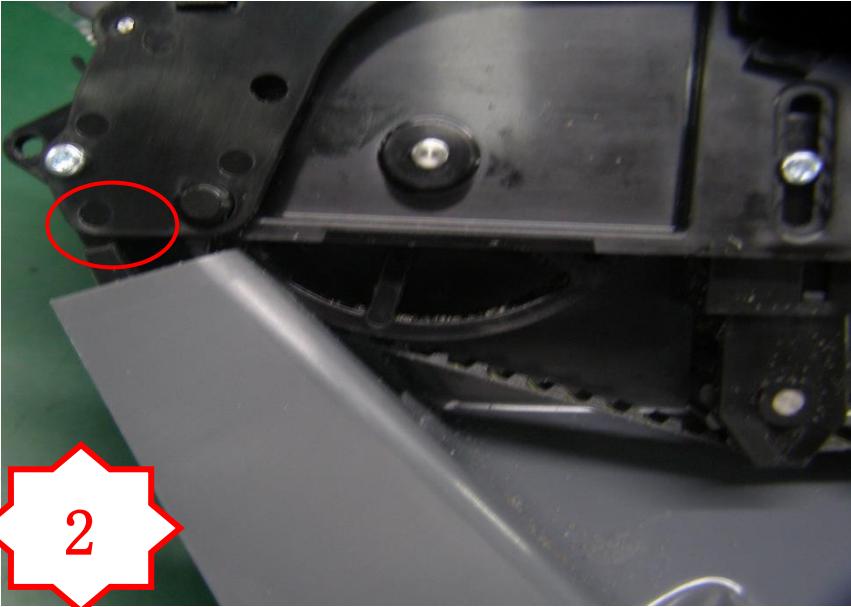

图二，黑色的塑胶一定在里面



图三， 后面的螺丝和孔一定要到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02038-2 装配	Final-ASSY	页码	73/93	版本	1.0	73
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric	

作业内容

1、将 MC278，PM482 插入如图四所示的位置，并且将 LIFT 的轴完全按压入 DISK 的空内。（如图一所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2038-1		1
MC278	DRIVE PULLEY SHAFT (4X38)	1
PM482	LIFT PATH LOCKING PIN	1

品质检查

自检：

1、检查轴 MC278 和塑胶件有没有插到位，要完全的插入空中。


互检：

- 1、检查 TIMING (刻度) 是否有调好。
- 2、LIFT 组件是否装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 11.95s/pcs 产量要求： 301pcs/H

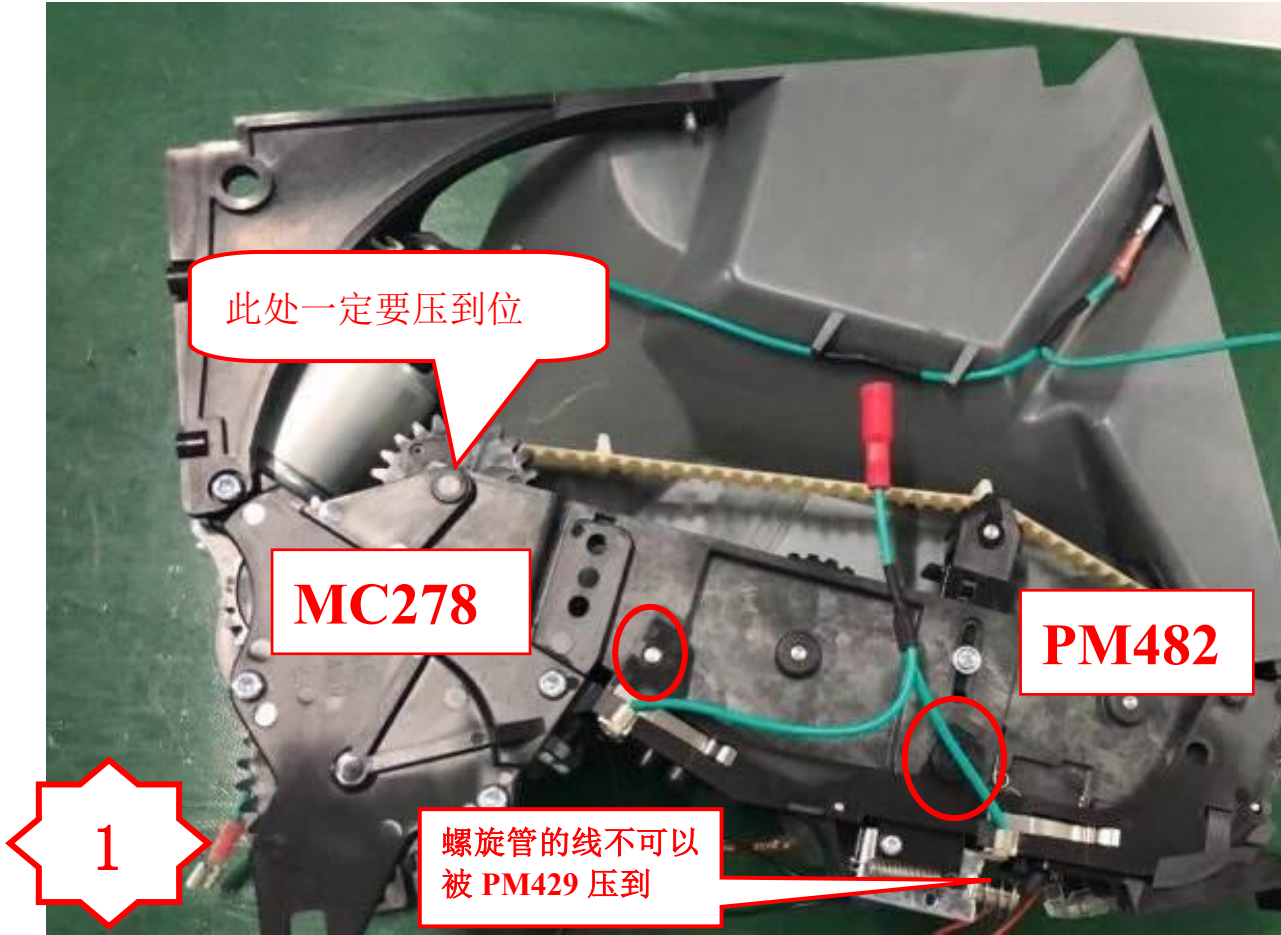

图一,插入 MC278 和 PM482

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-1 装配	Final-ASSY	页码	74/93	版本	1.074	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 WR2179 的线与 MR2011 的线连接在一起。（如图一所示）
2. 将连接好的线用 CL110 绑起来，再将多余的线剪掉（如图二所示）

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
CL110		1
PA2038-2	ASSY	1

品质检查


- 自检：
- 1, 检查 CL110 的线有无绑好，无漏绑，是否将两根线连接在一起
- 互检：
1. 检查 PA2037-3 的 CL110 是否漏绑，是否绑对

使用工具


钳子

产量信息

产量工时：13.30s/pcs 产量要求：271pcs/H

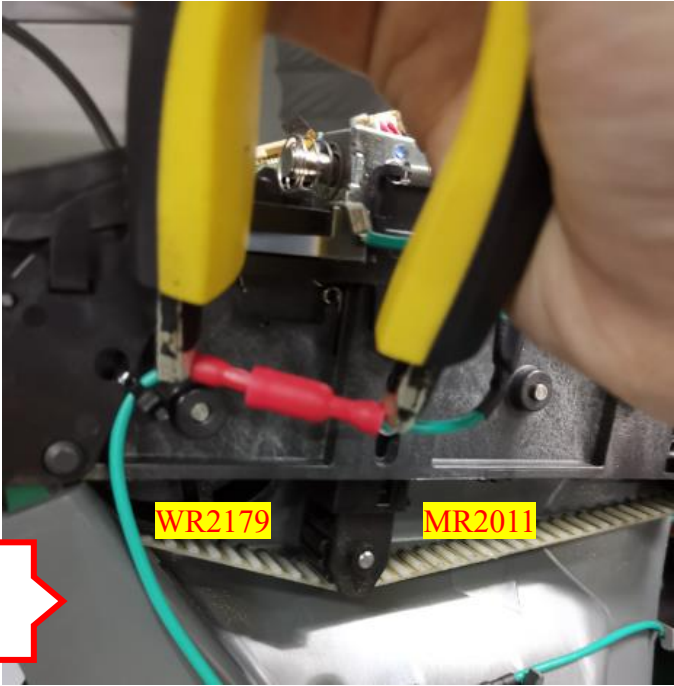

图一、将 WR2179 与 MR2011 用特制钳子连接在一起

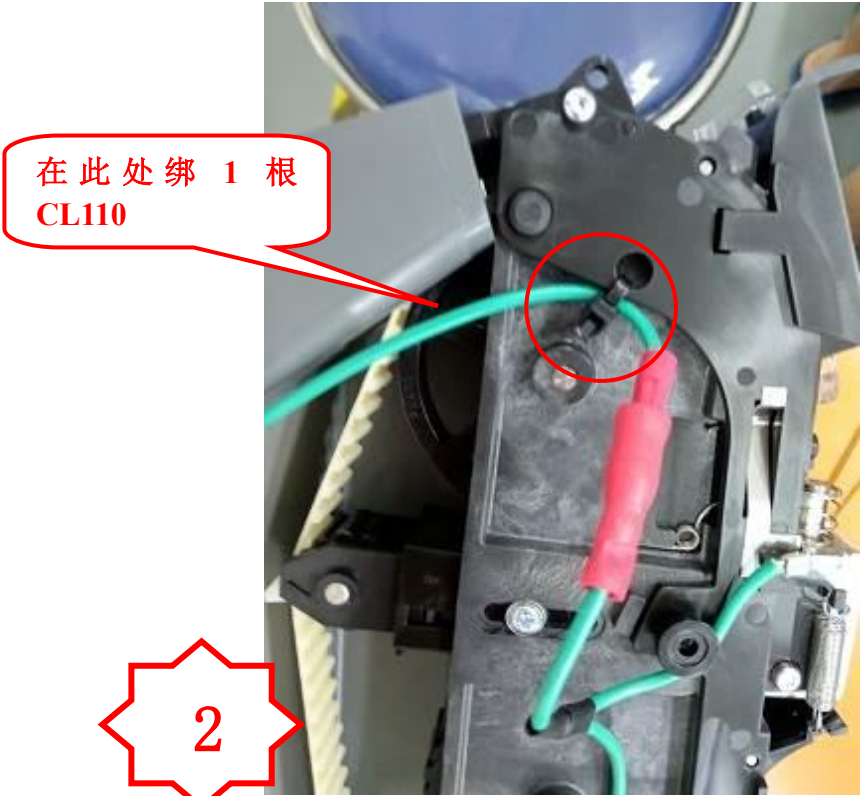

图二、绑一根 CL110 的线，用剪钳将 CL110 多余的线剪掉，至少留两个齿

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-2 装配	Final-ASSY	页码	75/93	版本	1.0	75
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1、将 PA2324 上的 WR2005 的一端子穿入 PM464 如图二所示的位置。
与 PM464 平行，线不能外露。(如图二所示)
2. 将小插头插入马达连接器内 (如图三所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2324	ASSY	1
PA2037-1	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 1, 检查端子线是否与塑胶侧板平行。
- 2, 连接马达的线是否插到位。
- 3, 连接马达的线是否插到位。
- 互检：
1. 件查 WR2011 与 MC280 的线有没有插在一起。

使用工具


产量信息

产量工时：13.54s/pcs 产量要求：266pcs/H



图一,PA2324-2

图二,将 WR2005 一端穿入 PM464 的相应位置

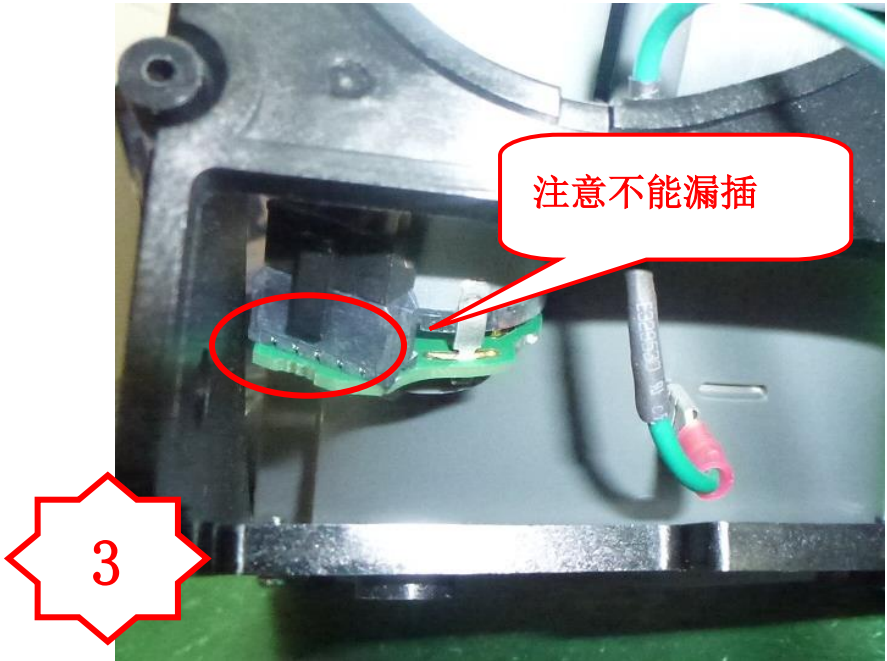

图三，将 WR2005 上的小连接器与马达连接。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-3 装配	Final-ASSY	页码	76/93	版本	1.0	76
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	张凤云	确认人:	制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1、整理 WR2005 的线。(如图一所示)
- 注意：WR2005 的线不能外露，必须卡在 PM464 内。
- 2、在如图二所示的位置绑一根 CL110。(如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
CL110		1
PA2037-2	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 1, 检查 WR2005 的线卡在 PM464 内，检查 CL110 无遗漏。
- 互检：
1. 检查 WR2011 有没有插反，WR2005 有没有漏插，位置是否正确。


使用工具

产量信息

产量工时：13.16s/pcs 产量要求：273pcs/H



图一,整理 WR2005 的线

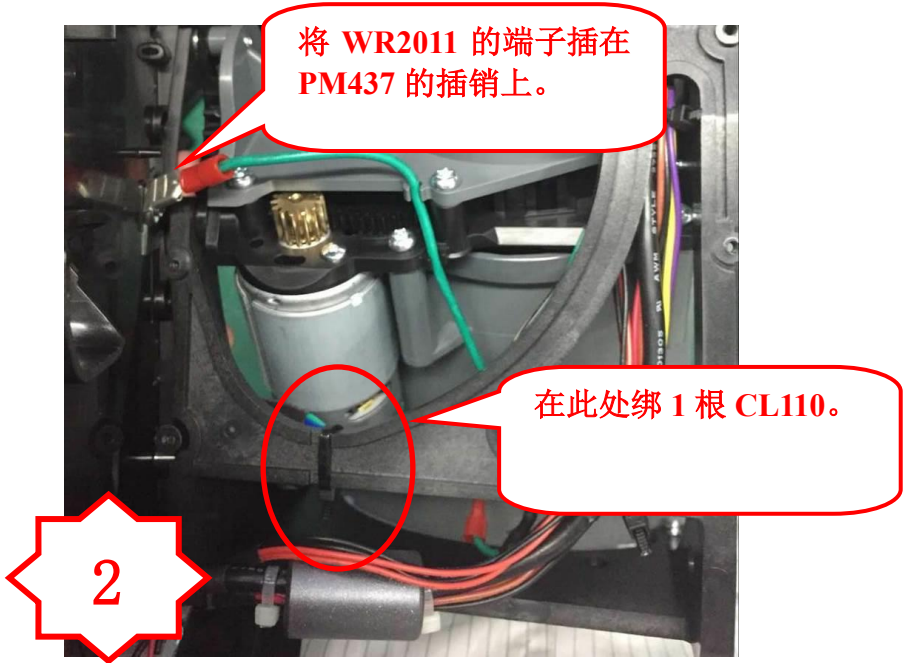

图二，在上图位置绑 1 根 CL110

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-4 装配	Final-ASSY	页码	78/93	版本	1.078
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

- 1.在如图一所示的位置绑一根 CL110。(如图一所示)
- 2.使用剪钳剪掉三根 CL110 多余的部分
(注意:需要预留至少两个齿)。(如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2037-3		1
CL110	Tie	1

品质检查


- 自检:
- 1, 检查各线是否整理好。
- 2, 检查 CL110 是否漏剪
- 互检:
1. 检查 CL110 的线有无绑好，无漏绑，是否将两根线连接在一起

使用工具


剪钳

产量信息

产量工时：13.05s/pcs 产量要求：276pcs/H

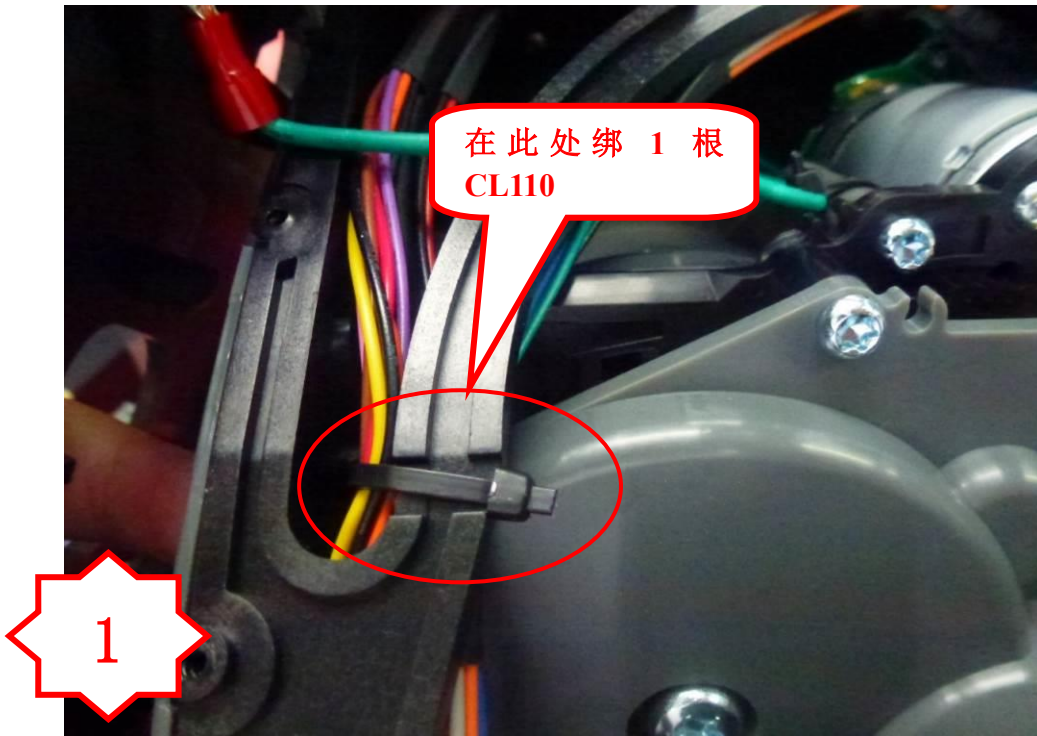

图一，绑一根 CL110

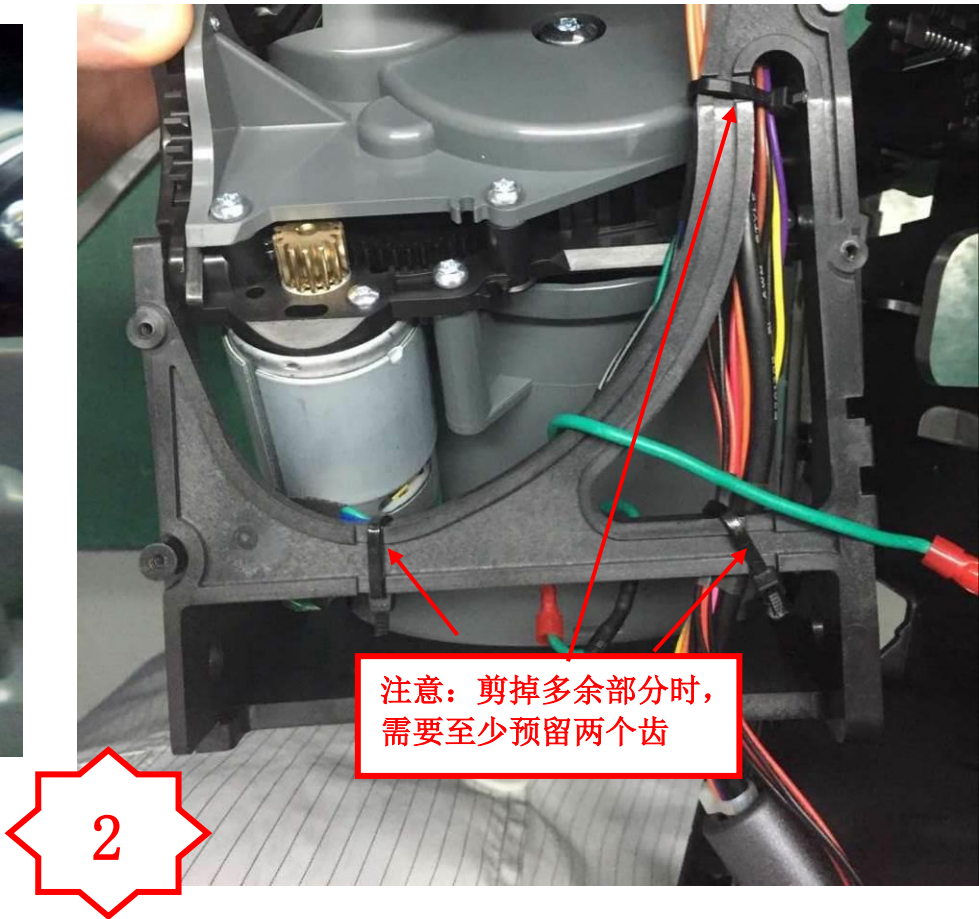

图二，使用剪钳剪掉 CL110 多余的部分

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-5 装配	Final-ASSY	页码	79/93	版本	1.1	79
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 按图示方式将线整理好，并贴上透明胶固定。注意不可将2个软排线叠在一起，需保持大于5mm的间隙。

注：料号及规格如下：

Item	Description	Q' ty
PA2037-4	ASSY	1

品质检查


- 自检：
- 1, 检查各线是否整理好，
 - 2. 软排线是否折断。
 - 3. 检查透明胶是否贴在 PM1135 上
- 互检：
- 1. 确认 PM1135 装到位
 - 2. 确认 SC124 有无漏打, 是否打到位

使用工具

透明胶

产量信息

产量工时：13.87s/pcs 产量要求：259pcs/H

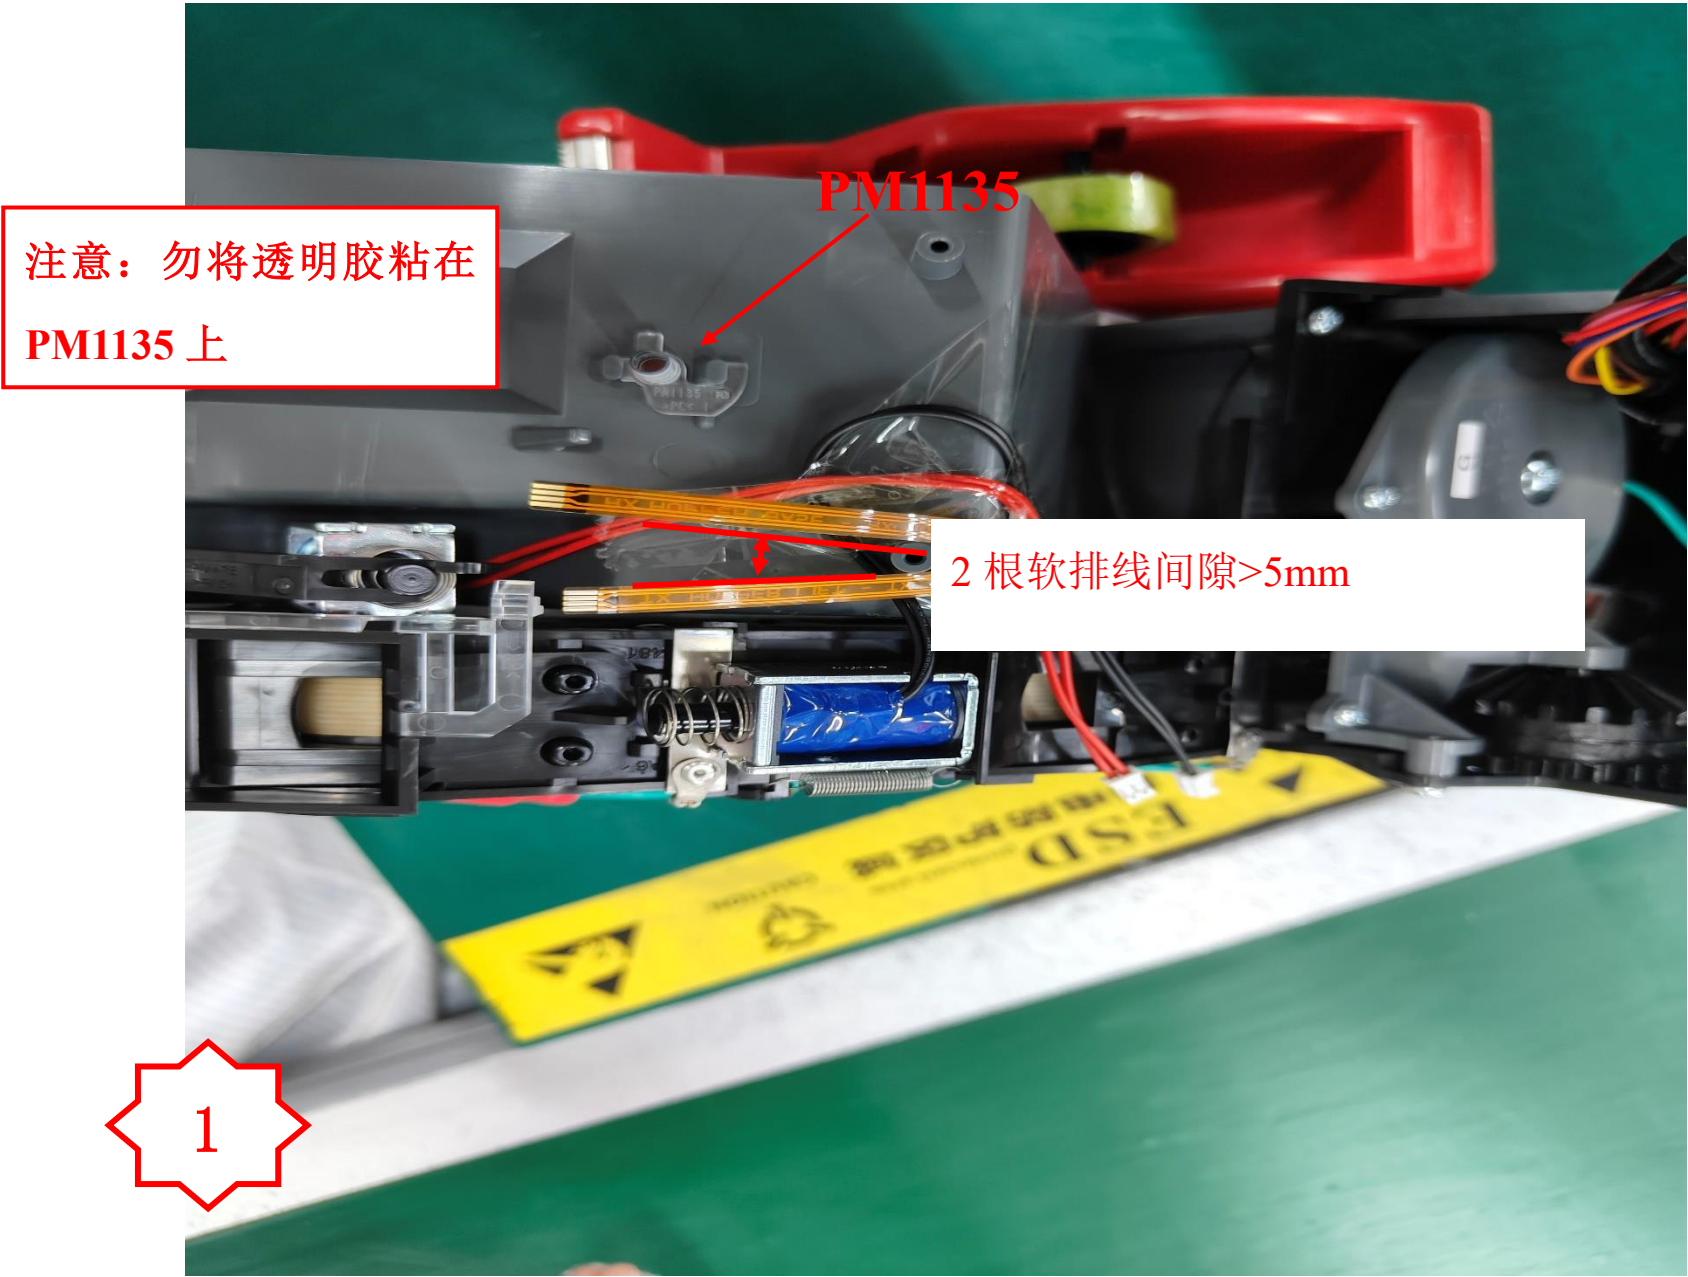

图一，将线材按图示方式整理好，并贴上透明胶布固定。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-6 装配	Final-ASSY	页码	80/93	版本	1.	80
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张风云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 WR2005, MR2001, MR2002 插到 PCBA 对应的连接器。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2037-5		1
PA4117	Main board	1

品质检查

自检：
1. 检查 MR2001, MR2002 线是否正确连接到对应的连接器。

互检：
1、导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯，电子元气件。
2、检查 PCBA 是否有刷胶。
3、PCBA 上是否有掉件。


使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：9.95s/pcs 产量要求：362pcs/H

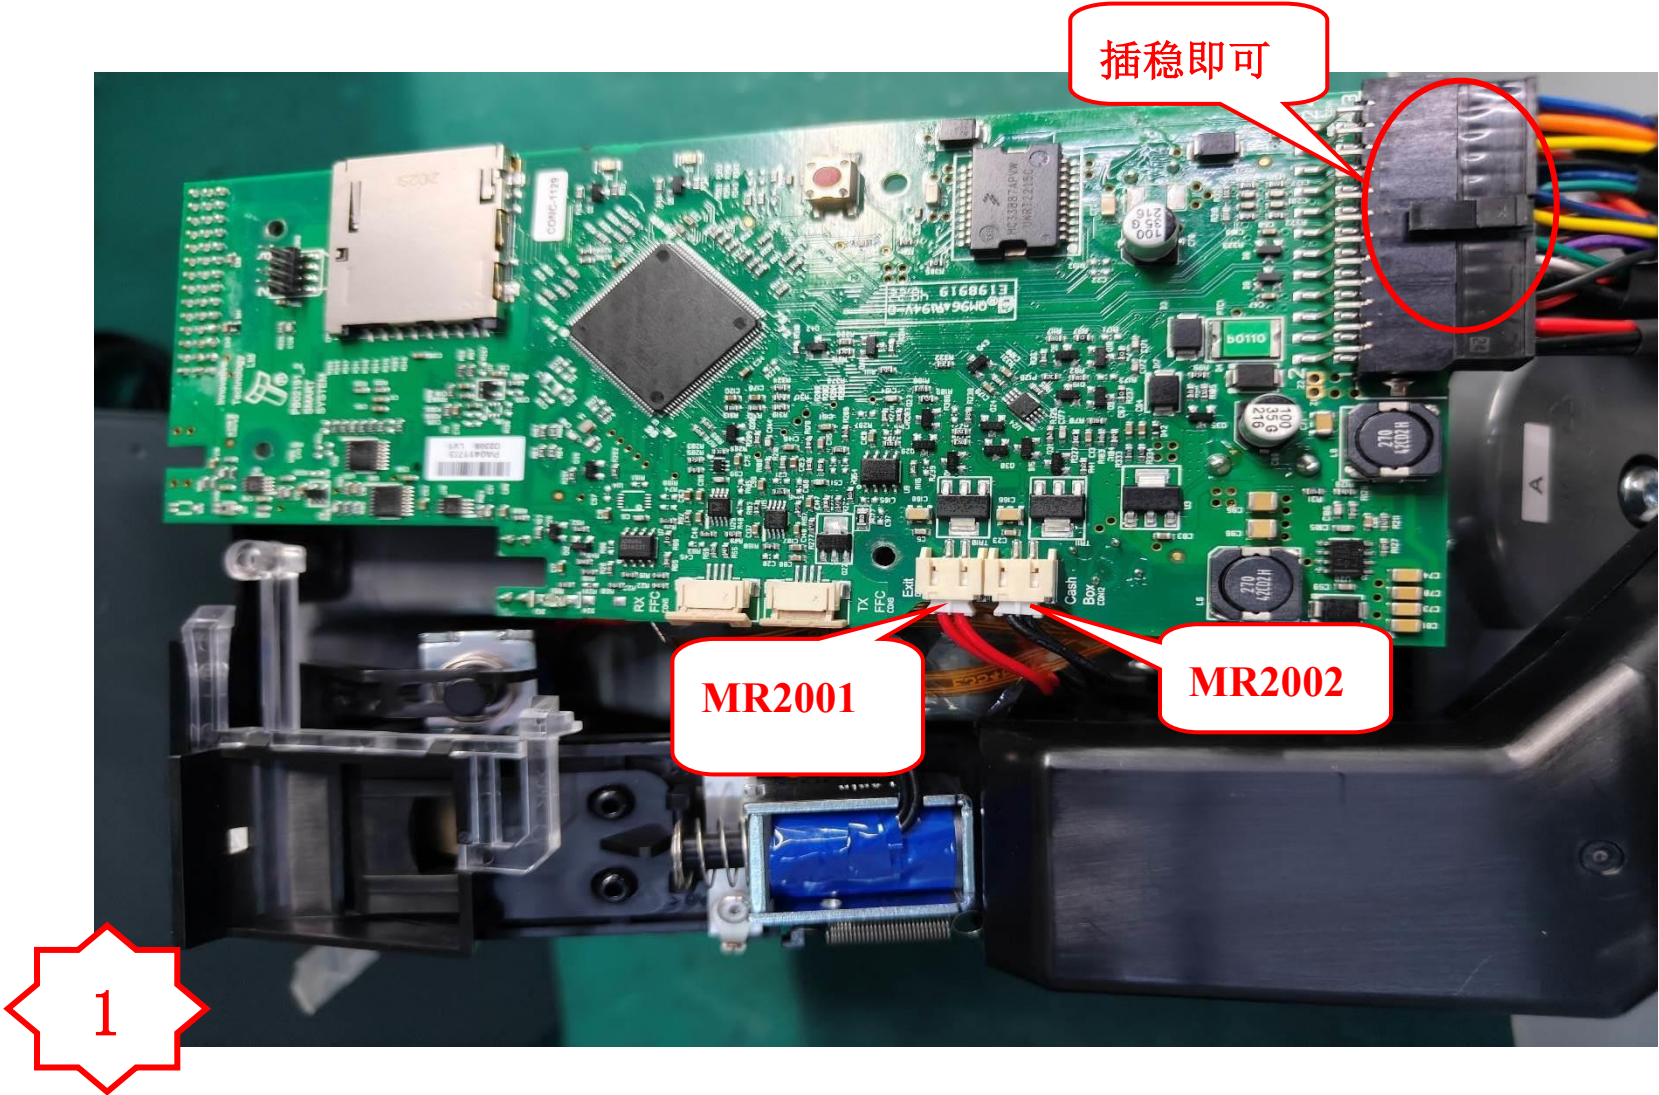

图一，将 WR2005,MR2001,MR2002 插入到 PCBA 对应连接器

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-7 装配	Final-ASSY	页码	81/93	版本	1.	81
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PB2001/PB2002 插到 PCBA 对应的连接器（如图一所示）


注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2037-6		1

品质检查

- 自检：
1. 检查 2 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。
- 互检：
1. 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯，电子元气件。
2. 检查 MR2001, MR2002 线有无插反。
3. PCBA 上是否有掉件。
4. 检查 WR2005 是否有插稳。

使用工具

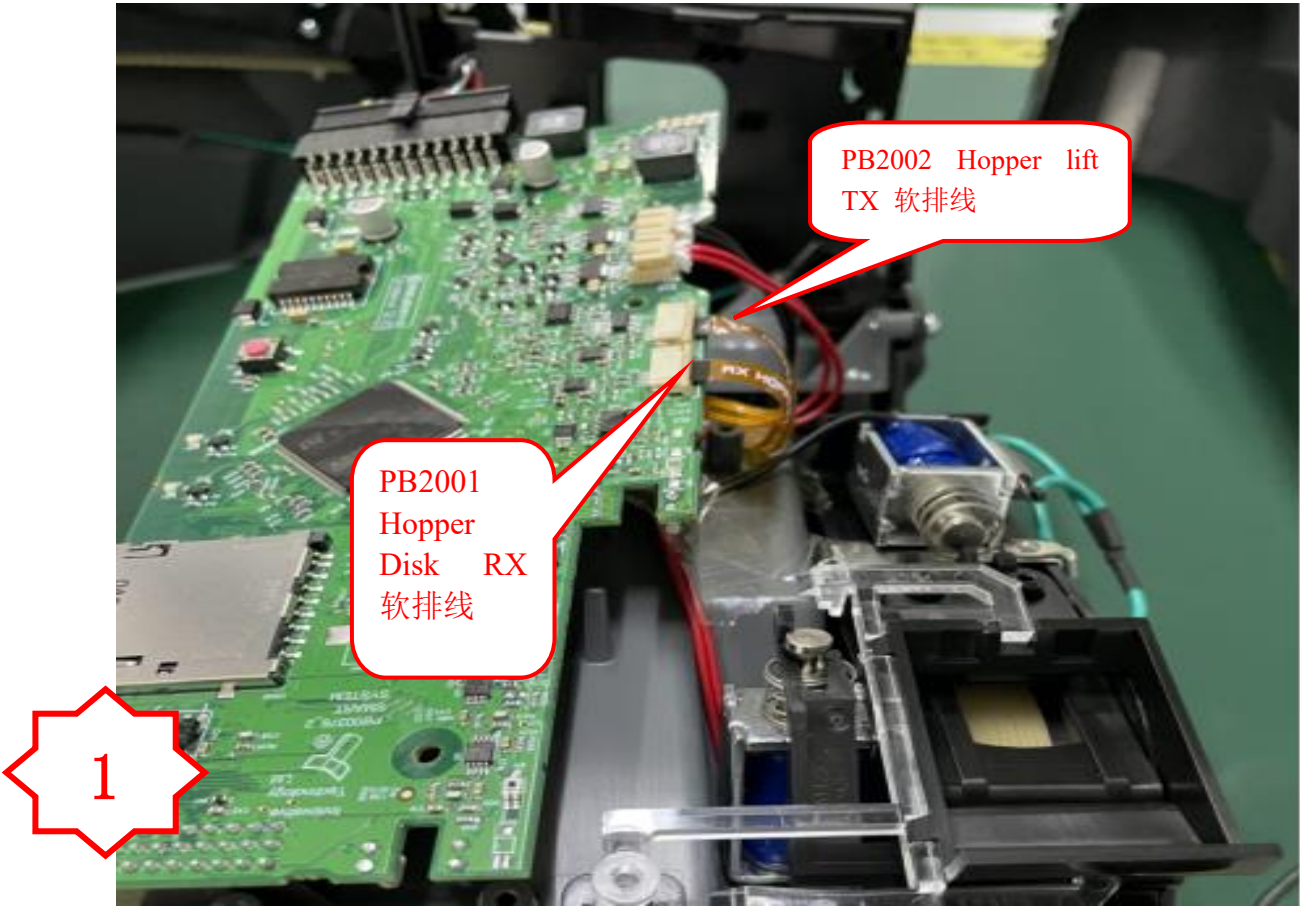

图一，将 PB2001，PB2002 插入到 PCBA 对应连接器

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：14.76s/pcs 产量要求：244pcs/H

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-8 装配	Final-ASSY	页码	82/93	版本	1.2	82
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云			制定人: Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PCBA 对应好螺丝孔后打 SC113*3。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2037-7		1
SC113	M3*6 T8 flange bzp	3
MP02001		1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 SC113 是否打到位。
 - 2. 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED。
 - 3. 检查 MP02001 是否装配到位。
- 互检：
- 1. 确认 MR2001，MR2002 的插销是否可以自由弹动。
 - 2. 检查 4 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。

使用工具




电批 扭力：SC113 5.5±0.2 Kgf.cm

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：12.60s/pcs 产量要求：286pcs/H

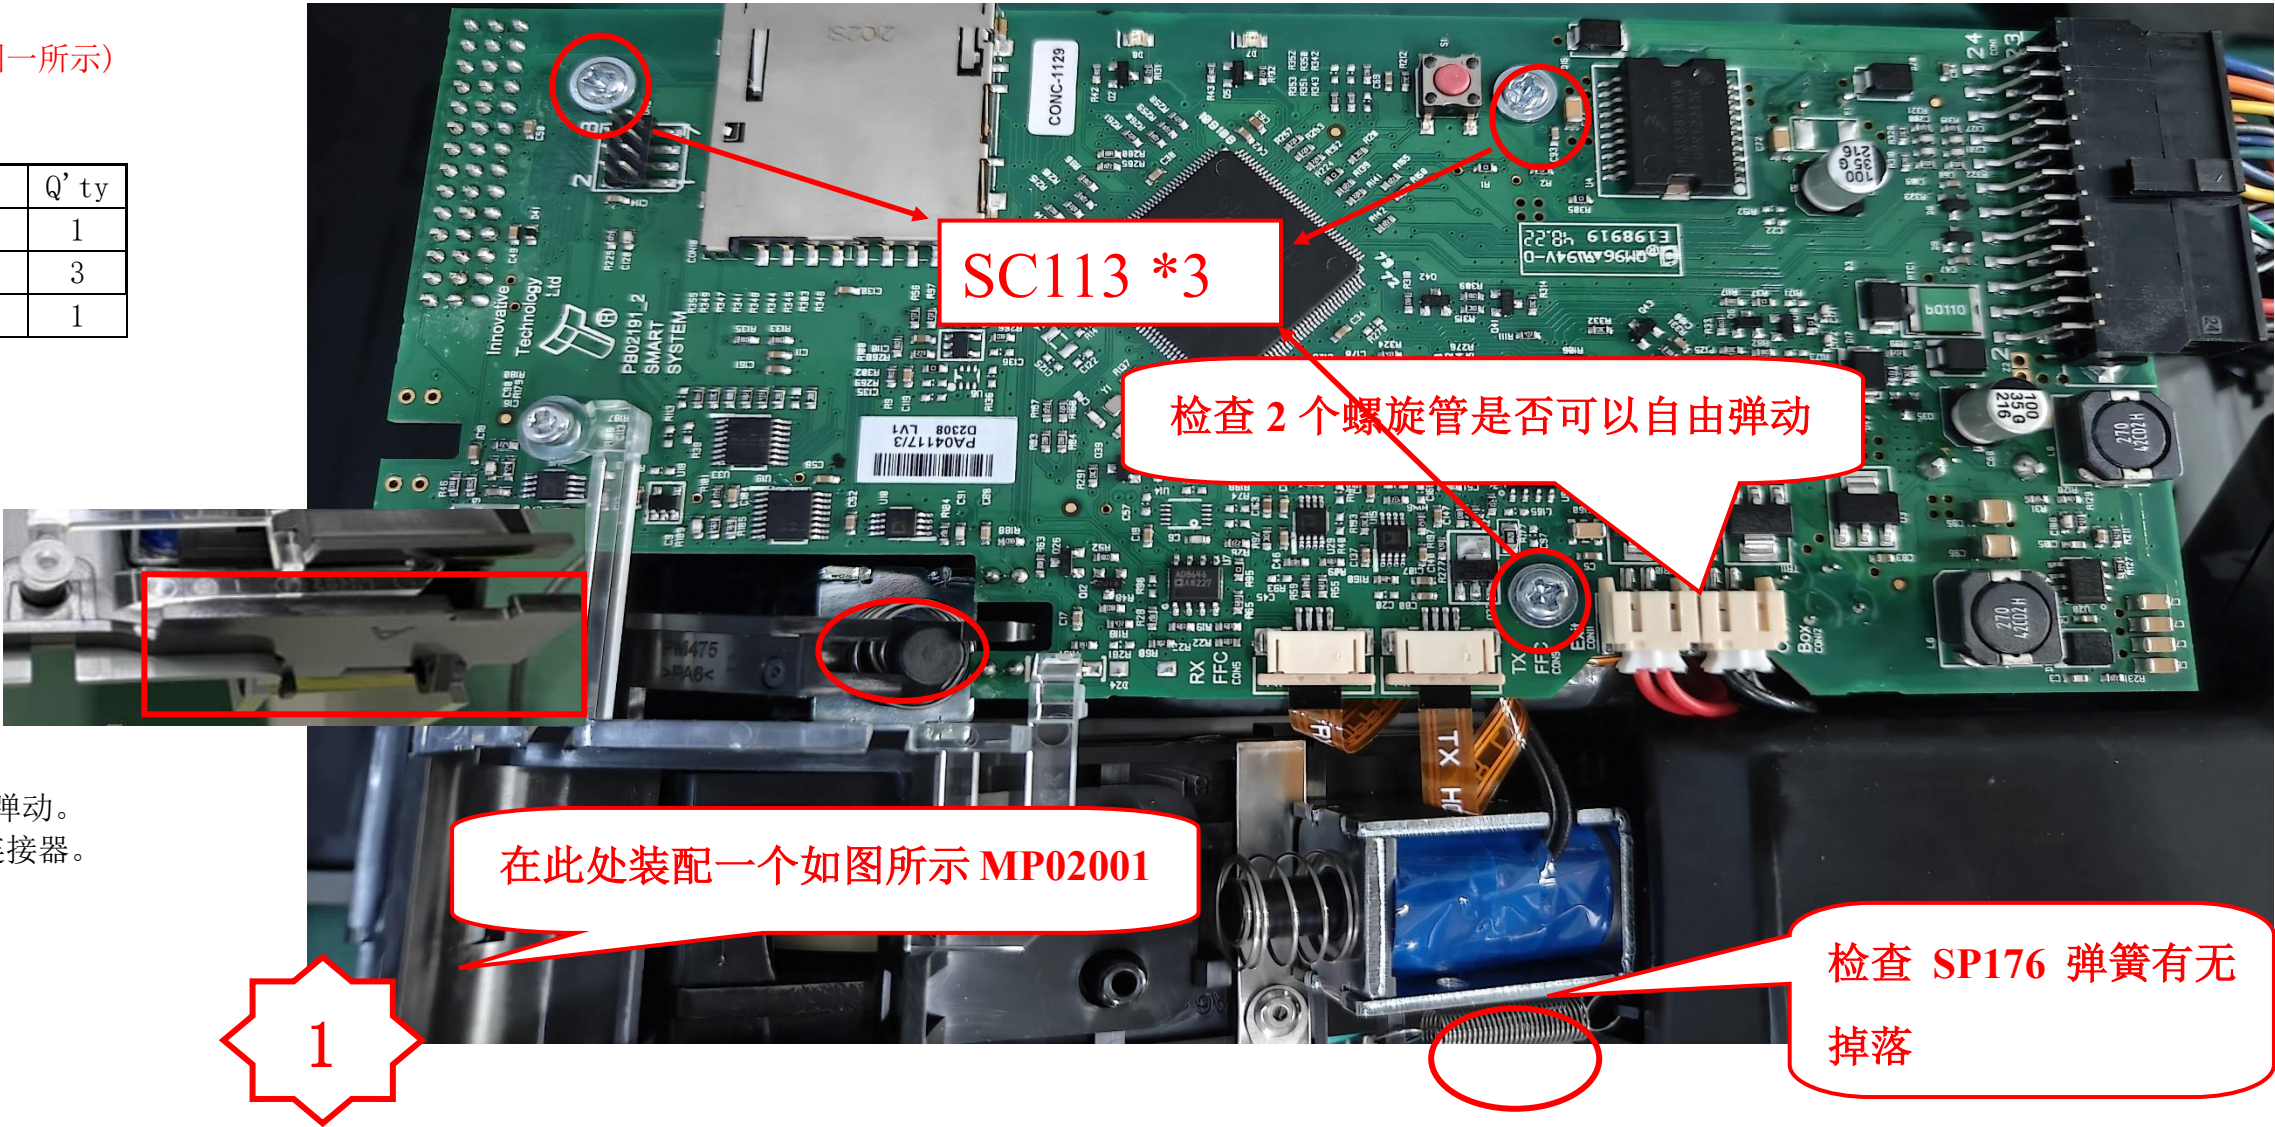

图一，将 PCBA 对准螺丝位打 SC113*3

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02037-9装配	Final-ASSY	页码	83/93	版本	1.1	APPROVED 04 DEC 2025 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人:	

作业内容

- 1. 打 1 颗 SC124。(如图一所示)
- 2. 将 PA2045-1 卡到 PA2037-8 上。(如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA4122	ASSY	1
PA2037-8	ASSY	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 PA2045-1 与 PA2037-8 有没有装到位。
 - 2. 检查 SC124 是否未打到位，漏打，滑丝，打沉等不良。

- 互检：
- 1. 检查刻度是否正确，SC113 有没有漏打。

使用工具



电批 扭力：SC124 7.5±0.3 Kgf.cm

产量信息

产量工时：14.14s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一. 打 1 颗 SC124 螺丝

图二， 将 PA4122 与 PA2037-8 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-1(1) 装配	Final-ASSY	页码	84/93	版本	1.2	84
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 打 2 颗 SC124。(如图一所示)
2. 用 WR02005 的压合治具压合连接器 (如图二所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2037-9	assy	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	2



图一,打 2 颗 SC124 螺丝

品质检查

- 自检:
1. 确认 SC124 无漏打, 打沉, 未打到位等不良。
2. 确认 WR02005 的连接端有完全连接到 PCBA 板上
- 互检:
1. 确认 MC278, PM482 的位置是否正确。
2. 检查 MC278, PM482 是否掉落

使用工具

电批
扭力: SC124 8.0 - 8.8 Kgf.cm
WR2005 压合治具

产量信息

产量工时: 11.45s/pcs 产量要求: 314pcs/H



图二, 使用工具将连接器压合到位, 识别 NG 情况和 OK 情况

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-1 (2) 装配	Final-ASSY	页码	85/93	版本	1.2	85
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 打 3 颗 SC124。（如图一所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2037-9	assy	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	3

品质检查


- 自检：
1. 确认 SC124 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检：
1. 确认 MC278，PM482 的位置是否正确。
2. 检查 MC278，PM482 是否掉落

使用工具

电批
扭力：SC124 8.0 - 8.8 Kgf.cm

产量信息

产量工时： 11.45s/pcs 产量要求： 314pcs/H

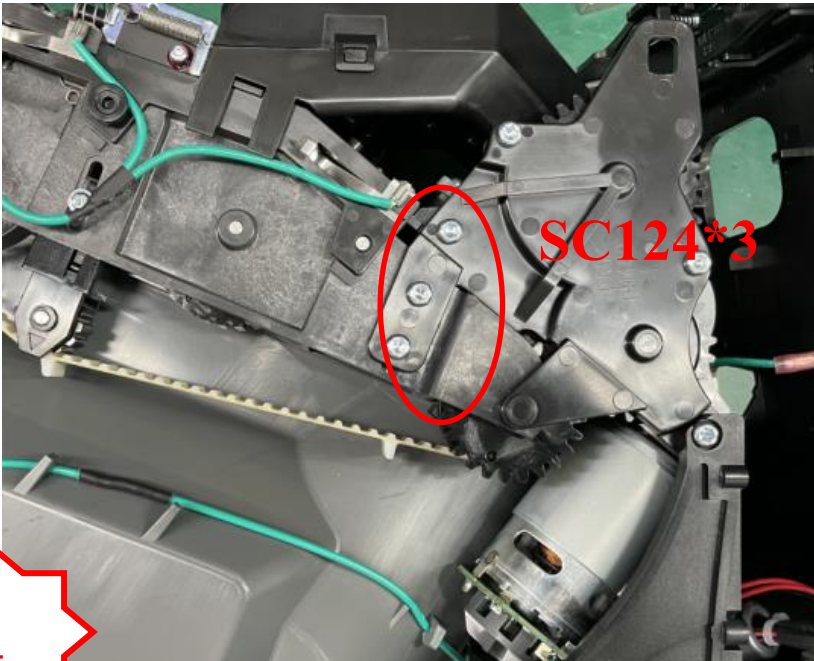

图一,打 3 颗 SC124 螺丝

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-2 装配	Final-ASSY	页码	86/93	版本	1.2	86
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 测量阻值 (如图一所示)
2. 打 1 颗 SC119 (如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
SC119		1
PA3678-1		1

品质检查

- 自检：
1. 检查线圈阻值是否在标准范围
2. 检查 SC119 有无漏打

- 互检：
1. 检查 3 颗 SC113 有无漏打

使用工具



线圈阻值测量工具
电批扭力 7.0 ±0.2kgf.cm


备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：12.43s/pcs 产量要求：290pcs/H



图一 测量线圈的阻值

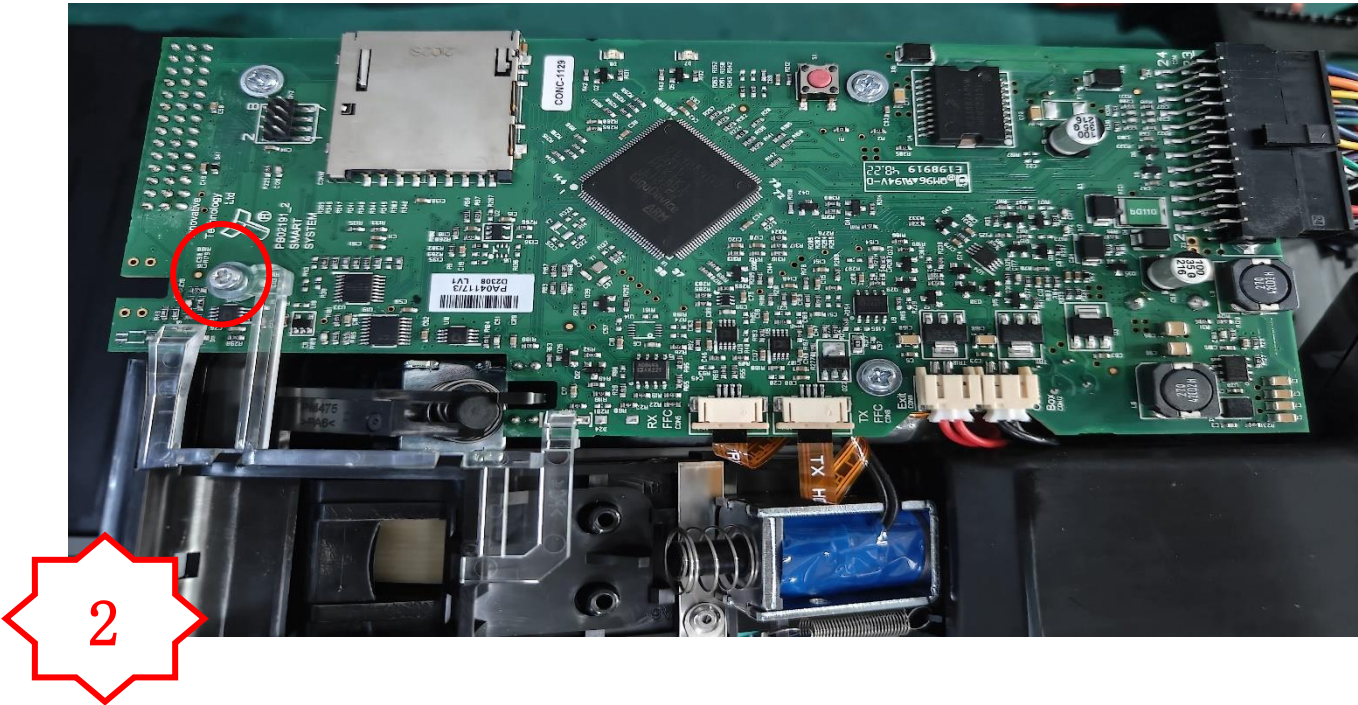

图二， 打 1 颗 SC119 螺丝

 Bellis Technology 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-3目检	Final-ASSY	页码	87/93	版本	1.2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025




检查内容

产量信息

产量工时: 16.47s/pcs 产量要求: 219PCS/H

- 1.确认 PA3678-2 的 SC119,SC124,SC113 的螺丝无漏打, 未打到位, 打沉等不良。
- 2.检查 PM482,MC278, MP2001 无漏装。
3. 确认 PA3678-2 的 TIMING 和 TENION 的刻度是否对准。
- 4.检查 Lift 是否装配到位, PA413 与 MC330 连接处是否向内偏移。
- 5.检查各种线无破损, 断裂, 未插到位, 端子松脱等不良
- 6.检查 WR2005 的连接器是否插到位 (马达连接器, PA2008 连接器等)。
- 7.确认 WR2001, WR2002, PB2001, PB2002 插线的位置是否正确。
- 8.检查 PM475, MR2002 是否可以按压后回弹至初始状态。
- 9.检查 PA4122 无漏装, 未装配到位等不良。
- 10.检查 SC119, SC113 附近的电子元器件无漏件, 破损等不良。
11. 确认 PA4117 的表面刷防伪胶并符合 SOP 的要求。
- 12.确认 PM483 的颜色透明, 无变形, 气泡等不良。

注意: 此工位需佩戴静电环!

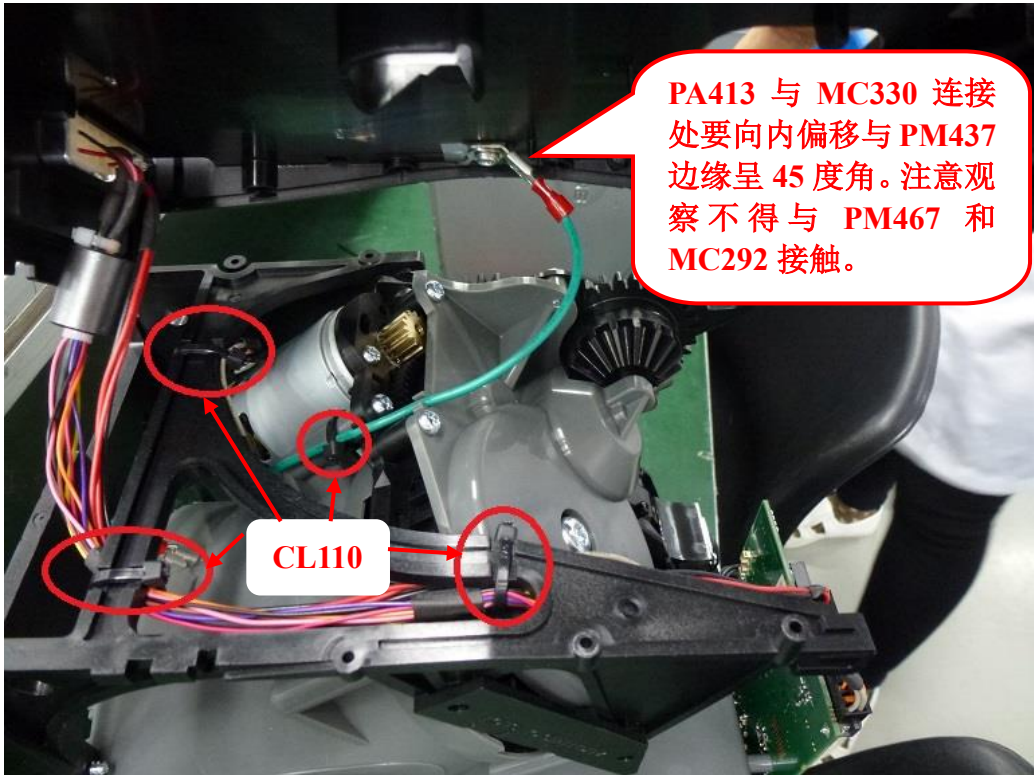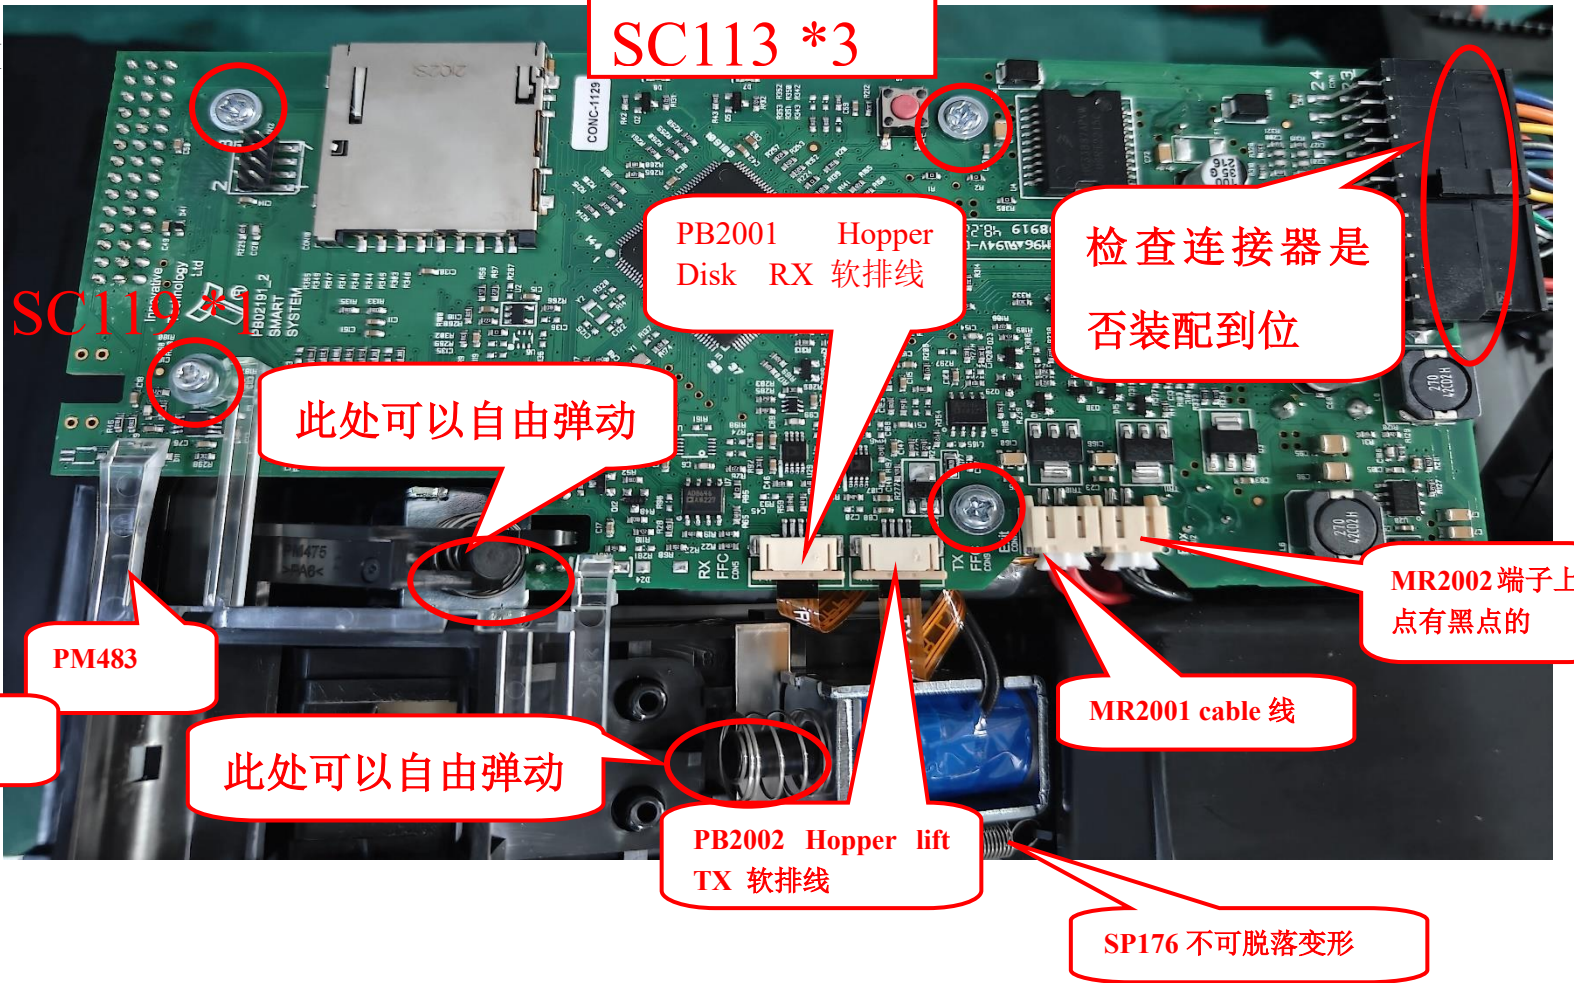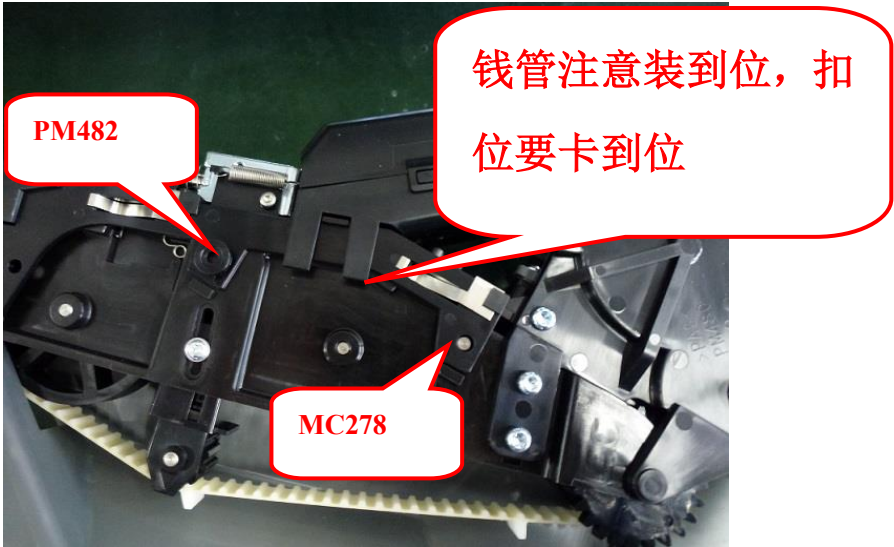

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-4装配	Final-ASSY	页码	88/93	版本	1.0	88
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 HP 半成品机装入 PA414 内，并将卡钩卡到位。(如图二，三，四所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA414	ASSY	1
PA3678-3	ASSY	1

品质检查

自检：

1. 确认 PA414 与 PA3678-2 装配到位（如图二，三，四所示）

互检：

1. 检查 PA414 卡槽附件的塑胶无断裂等不良。
2. 确认 PA414 装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时：23.82s/pcs 产量要求：151pcs/H



图一,PA414 组件



图二,将组件与外壳装配



图三,红色圈卡扣需装配到



图四，红色圈卡扣需装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-5装配	Final-ASSY	页码	89/93	版本	1.1	89
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 盖上 PA2324 组件，确保两个卡扣装配到位。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
LB169	ASSY	1
PA3678-4	ASSY	1

品质检查

自检：

- 1. 确认无漏贴机器条码。(如图二所示)
- 1, 确认 PA2324 组件装配到位。(如图一所示)

互检：

- 1. 检查 PA414 卡槽附件的塑胶无断裂等不良。
- 2. 确认 PA414 装配到位。

使用工具

锤子

产量信息

产量工时：13.14s/pcs 产量要求：274pcs/H



图一,盖上 PA2324 的盖子，注意画红圈的两处卡扣装配到位

图二，在上图指定的位置贴一个条码标签



图三，条码举例

- Bare Hopper IV Type A: SH4A+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type E: SH4E+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type F: SH4F+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type G: SH4G+年份+月份+序数（四位）
- Bare Hopper IV Type H: SH4H+年份+月份+序数（四位）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-6装配	Final-ASSY	页码	90/93	版本	1.0	90
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

- 1. 在 MP2001 的位置处锁紧一颗 SC119 的螺丝。(如图一所示)
- 2.在 PM437 指定的位置上贴一个机器型号版本标签。(如图二所示)

料号及规格:


P/N	Description	Q' ty
PA3678-5	ASSY	1
SC119		1
LB169	Label	1

品质检查

- 自检:
- 1. 注意 SC119 的螺丝是否漏打。(如图一所示)
 - 2. 检查机器型号标签是否漏贴。(如图二所示)
- 互检:
- 1. 检查机器条码标签是否漏贴。



图一，在红色圈指定的位置锁紧一颗 SC119 的螺丝

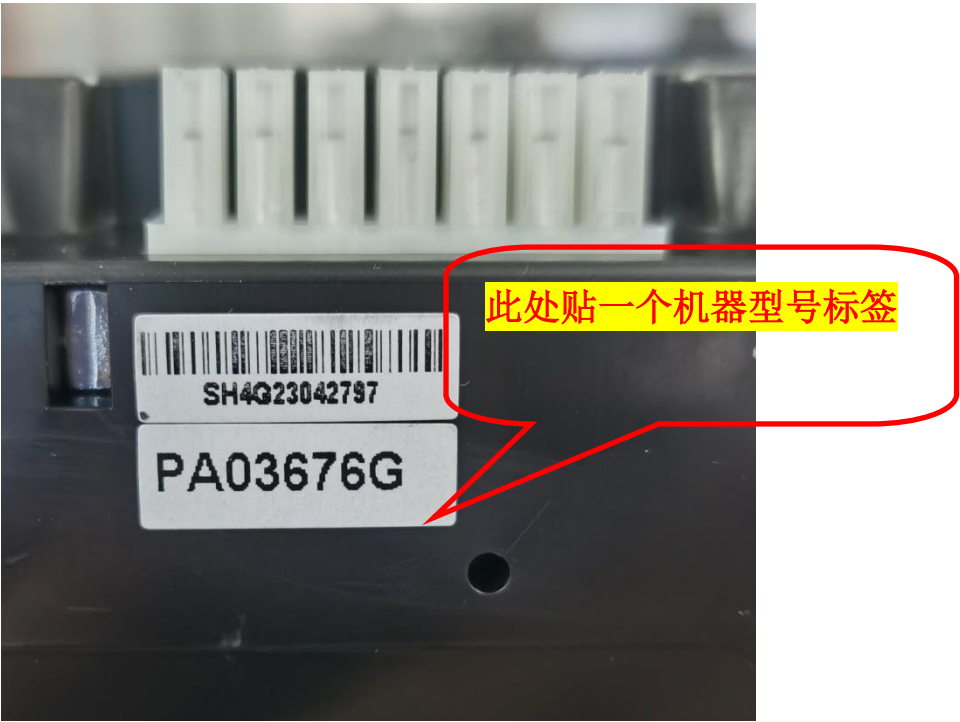

图二，在上图指定的位置处贴一个机器型号标签

使用工具

T20 螺丝批，扭力：6.0 +/- 0.2kgf.cm

产量信息

产量工时：14.36s/pcs 产量要求：251pcs/H

- Bare Hopper IV Type A: PA03678A
- Bare Hopper IV Type E: PA03674E
- Bare Hopper IV Type F: PA03675F
- Bare Hopper IV Type G: PA03676G
- Bare Hopper IV Type H: PA03677H

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-7装配	Final-ASSY	页码	91/93	版本	1.0	91
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 在盖好 PA2324 盖上打 SC119*5 固定。(如图一)

料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
PA3678-6		1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	5

品质检查


- 自检:
1. 检查 SC119 螺丝是否打到位无滑丝。
- 互检:
1. 检查 WR2005/WR2011 的线是否外漏。
2. 标签有没有漏贴。

使用工具

T20 螺丝批
扭力: 6.0 ±0.2 Kgf.cm

产品信息

产量工时: 11.02s/pcs 产量要求: 327pcs/H

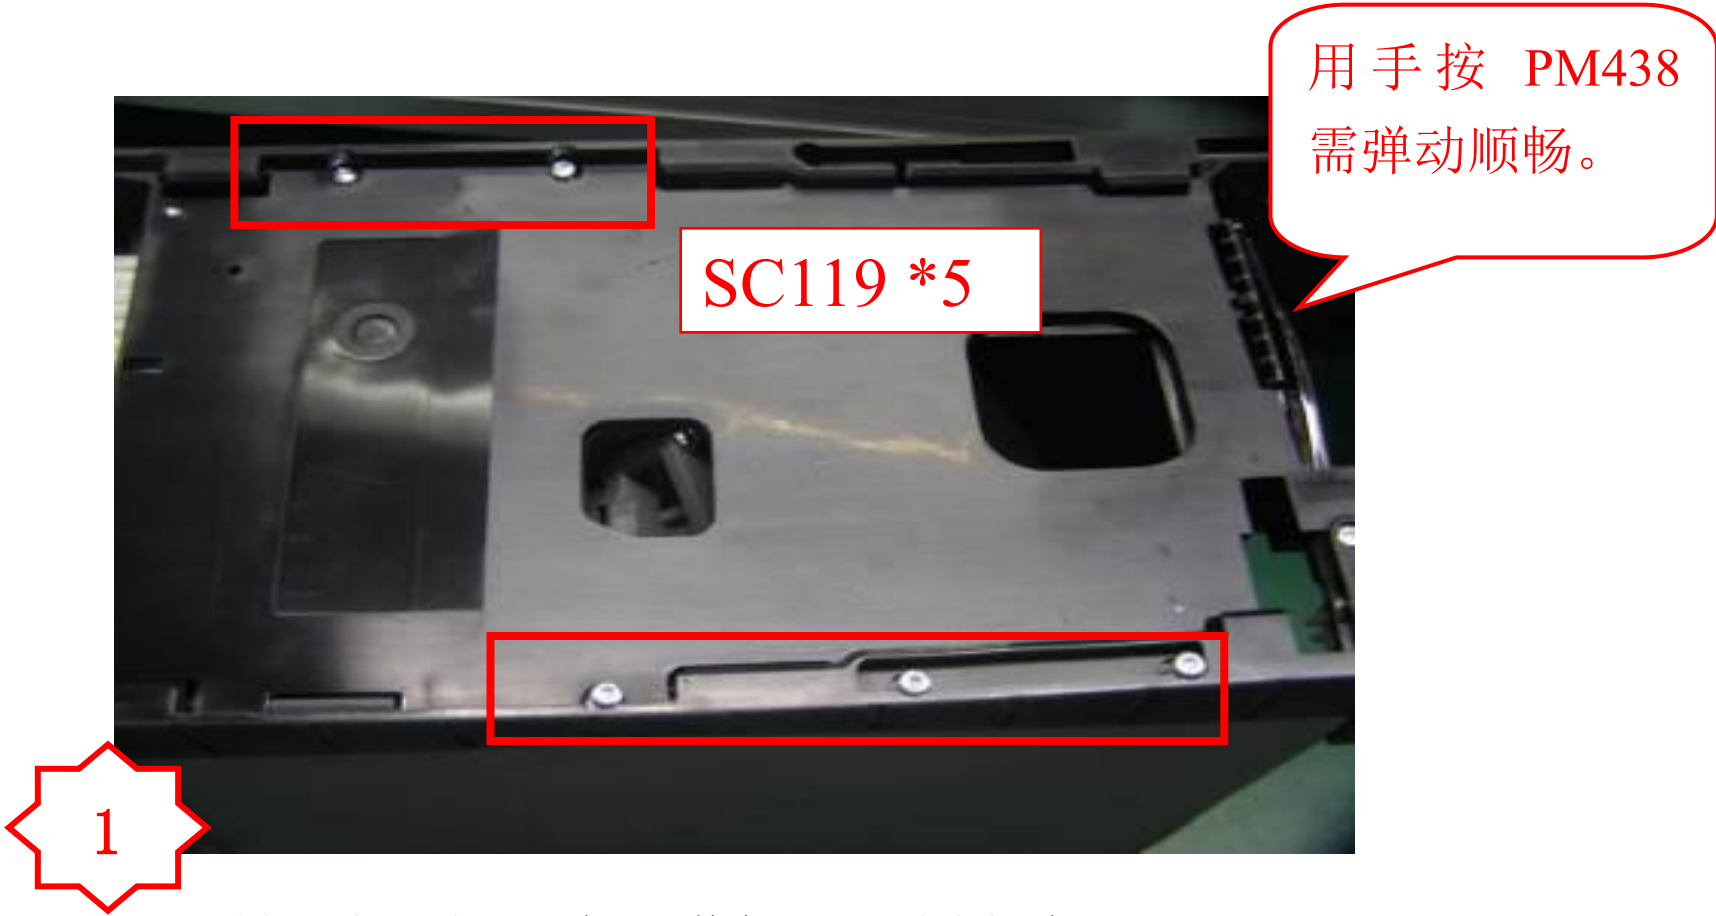

图一，打 5 颗 SC119 螺丝，检查 PM438 需弹动顺畅

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-8装配	Final-ASSY	页码	92/93	版本	1.3	92
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	
		Denis		张凤云			Eric	

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

作业内容

1. 将 PA3678-6 组件放在治具上。(如图二所示)
2. 将 PA2050 组件与 PA3678-6 配合, 然后将左边的推柄向下推动。(如图三所示)
2. 将 PA2050 组件与 PA3678-6 组件配合好后, 然后将右边的推柄向左推动。(如图四所示)

注： 料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
PA2050	Front assy	1
PA3678-7	ASSY	1

品质检查

- 自检:
- 1、检查 PA2050 组件是否装配到位。


- 互检:
- 1、PA2050 组件上无漏装,
- 2、确认 SC119 无漏打。

使用工具

PA2050 装配治具

产量信息


产量工时：17.17s/pcs 产量要求：210pcs/H

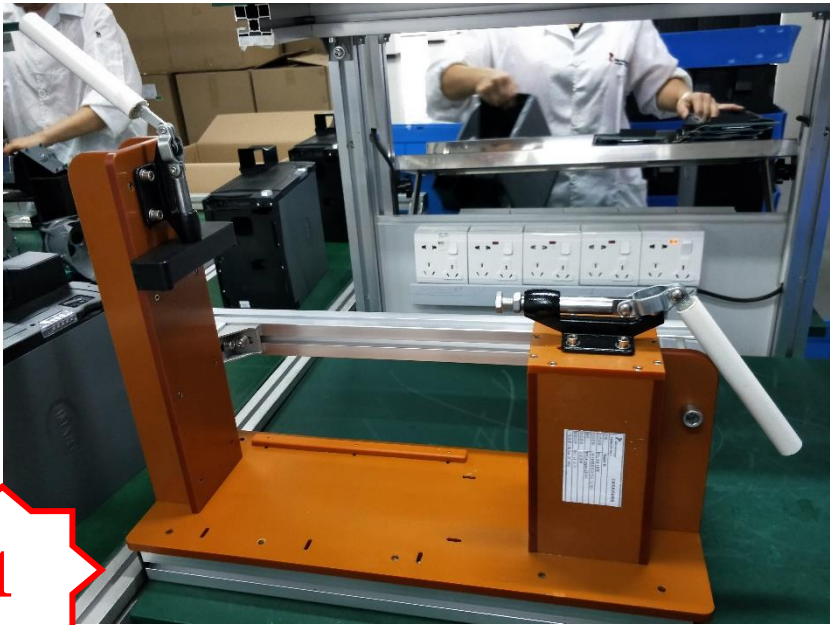

图一，PA2050 组件装配治具



图二，将 PA3678-6 组件放在治具上

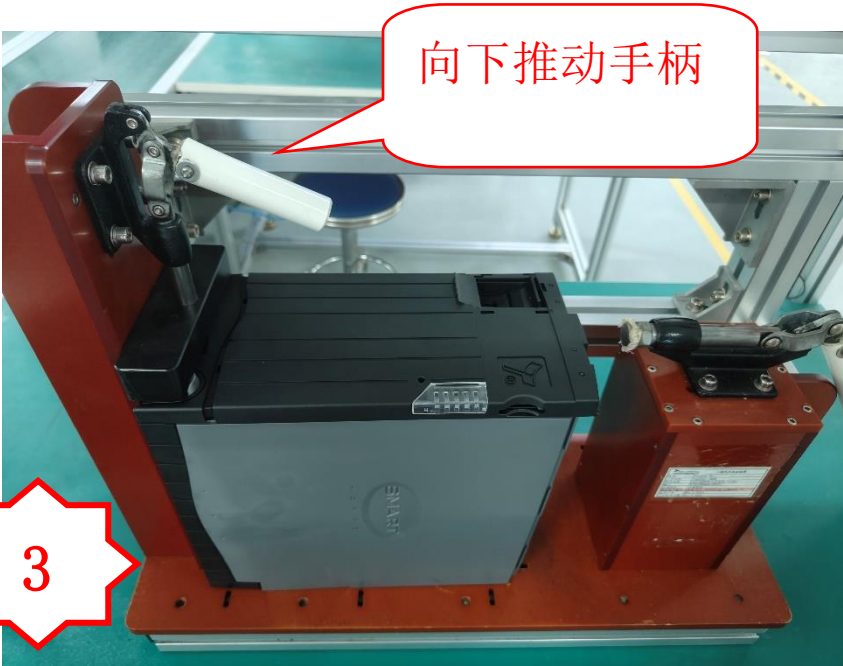

图三，将 PA2050 与 PA3678-6 配合在一起，将左边的推柄向下按压



图四，将右边的推柄向左推动，确保 PM1146 与 PM437 的卡扣卡到位


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03678-9目检	Final-ASSY	页码	93/93	版本	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:			制定人:
			Denis	张凤云			Eric

受控文件

APPROVED 04 DEC 2025

品质检查

- 1.检查五颗 SC119 的螺丝是否漏打。(如图一所示)
- 2.是否漏贴条码标签和型号标签。(如图二所示)
- 3.检查 PA2050 组件是否组装到位，表面有无刮花。(如图三所示)
- 4.检查 Lift 的软板有无卡住。(如图四所示)

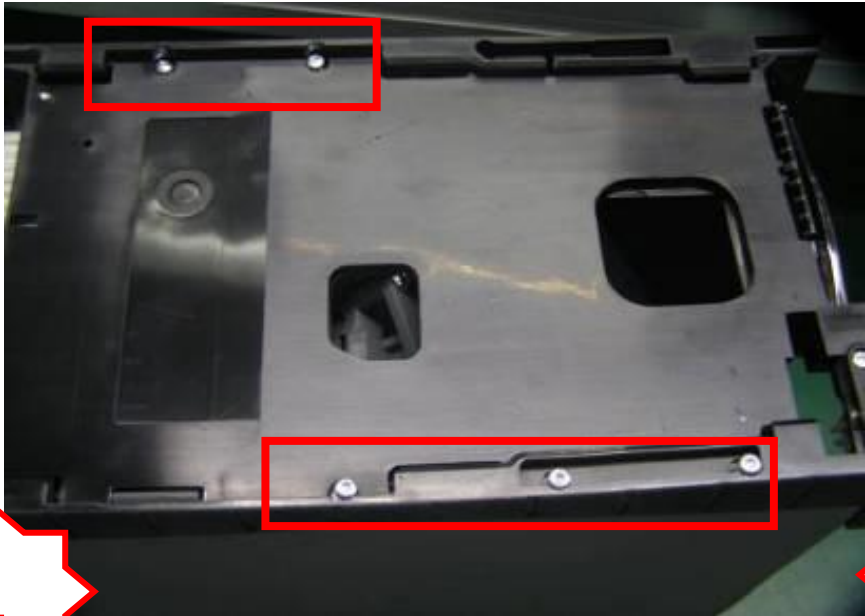

图一，检查五颗 SC119 的螺丝有没有漏打



图二，检查机器上条码标签和型号标签有无漏贴，写错

Type A: SH4A+日期+序列号	PA03678A
Type E: SH4E+日期+序列号	PA03674 E
Type F: SH4F+日期+序列号	PA03675 F
Type G: SH4G+日期+序列号	PA03676 G
Type H: SH4H+日期+序列号	PA03677 H



图三，检查 PA2050 组件是否装配到位，表面有无刮花



图四，检查 lift 的软板有无卡住

产量信息

产量工时：15.54s/pcs 产量要求：232pcs/H