



Bare Hopper IV Type E 组装工程作业指导书

APPROVED 22 JAN 2026

[illegible]

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA05454-1	SUB-ASSY	页码	1/88	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: Eric

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1.物料识别 PM04759, MC00207, MC03073(如图一所示)
- 2.将 MC00207 和 MC03073 预装进 PM04759 中(注意 MC03073 凸点朝下放入)(如图二所示)
- 3.使用治具将 MC00207 和 MC03073 压合到 PM04759 孔内 (如图三所示)
- 4.检查 MC00207 和 MC03073 压合到位, 塑胶部件无损伤破裂。(如图四所示)
- 注: 料号及规格

P/N	Description	Q'ty
PM04759	Base Mounting Block	1
MC03073		1
MC00207	Impact Pin	1

品质检查



- 自检:
1. 检查 PM04759 来料外观无变形破裂。
2. 确认 MC00207/MC03073 物料正确, 无错料, 无混料。
3. 检查 MC00207 和 MC03073 的放置孔位正确。


- 互检
1. MC00207/MC03073 压合后, 检查塑胶件上不能有批锋,凹陷等不良
2. MC00207/MC03073 与塑胶件之间不能有间隙, 但头也不能沉进塑胶里面.

使用工具

MC00207/MC03073 压合治具

产量信息


产量工时: 20.70s/pcs 产量要求: 174pcs/H

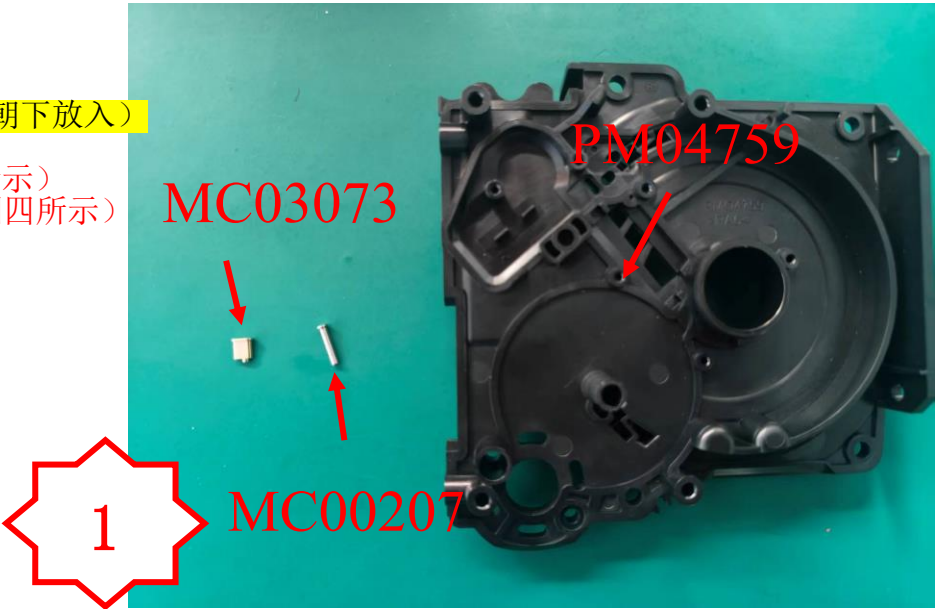


图一, 物料识别 PM04759, MC00207, MC03073



图二, 将 MC00207 和 MC03073 预装在 PM04759 上

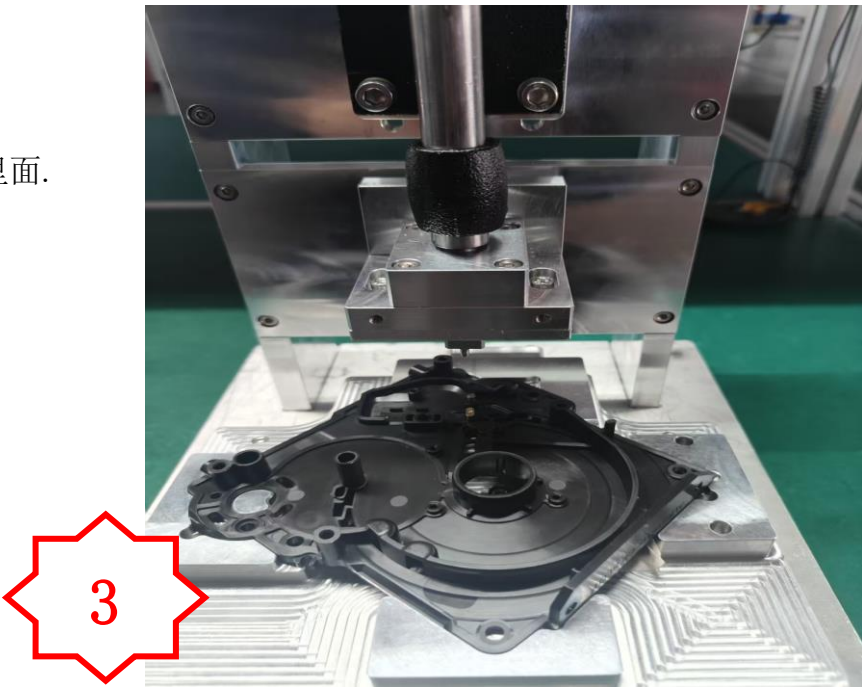

图三, 使用治具将 MC00207 和 MC03073 压进 PM04759

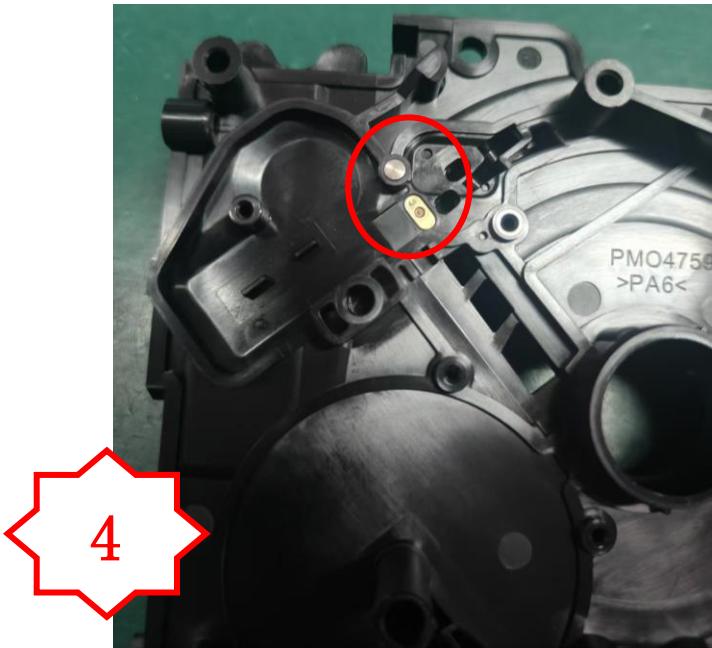

图四,检查压好的 MC00207 和 MC03073 是否到位
(不能突出平面)

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E -001	PA05454-2	SUB-ASSY	页码	2/88	版本	1.0	2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric		APPROVED 22 JAN 2026	

作业内容

- 1.物料识别 MC00198，MC00197。（如图一所示）
- 2.将 MC00197，MC00198 放入 PM04759 中配对。（如图二所示）
- 3.配对要求：放入 MC00198，MC00197 后，检查两者之间的间隙均匀，再将 PM04759 翻转，MC00197，MC00198 可以自由脱落。（如图二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q'ty
MC00197	Inner Singulator	1
MC00198	Outer Singulator	1
PA05454-9		1

品质检查



- 自检：
- 1.确认 MC00197/MC00198 无混料,错料。
- 2.MC00197/MC00198 的两端支撑脚无断裂。
- 3.在装弹簧前，将 PM04759 翻转，MC00197/MC00198 应该自由掉落。

- 互检：
- 1.检查 MC00207/MC03073 无漏压等不良


使用工具

产量信息

产量工时：21.03s/pcs 产量要求：163pcs/H



图一，物料识别 MC00198，MC00197

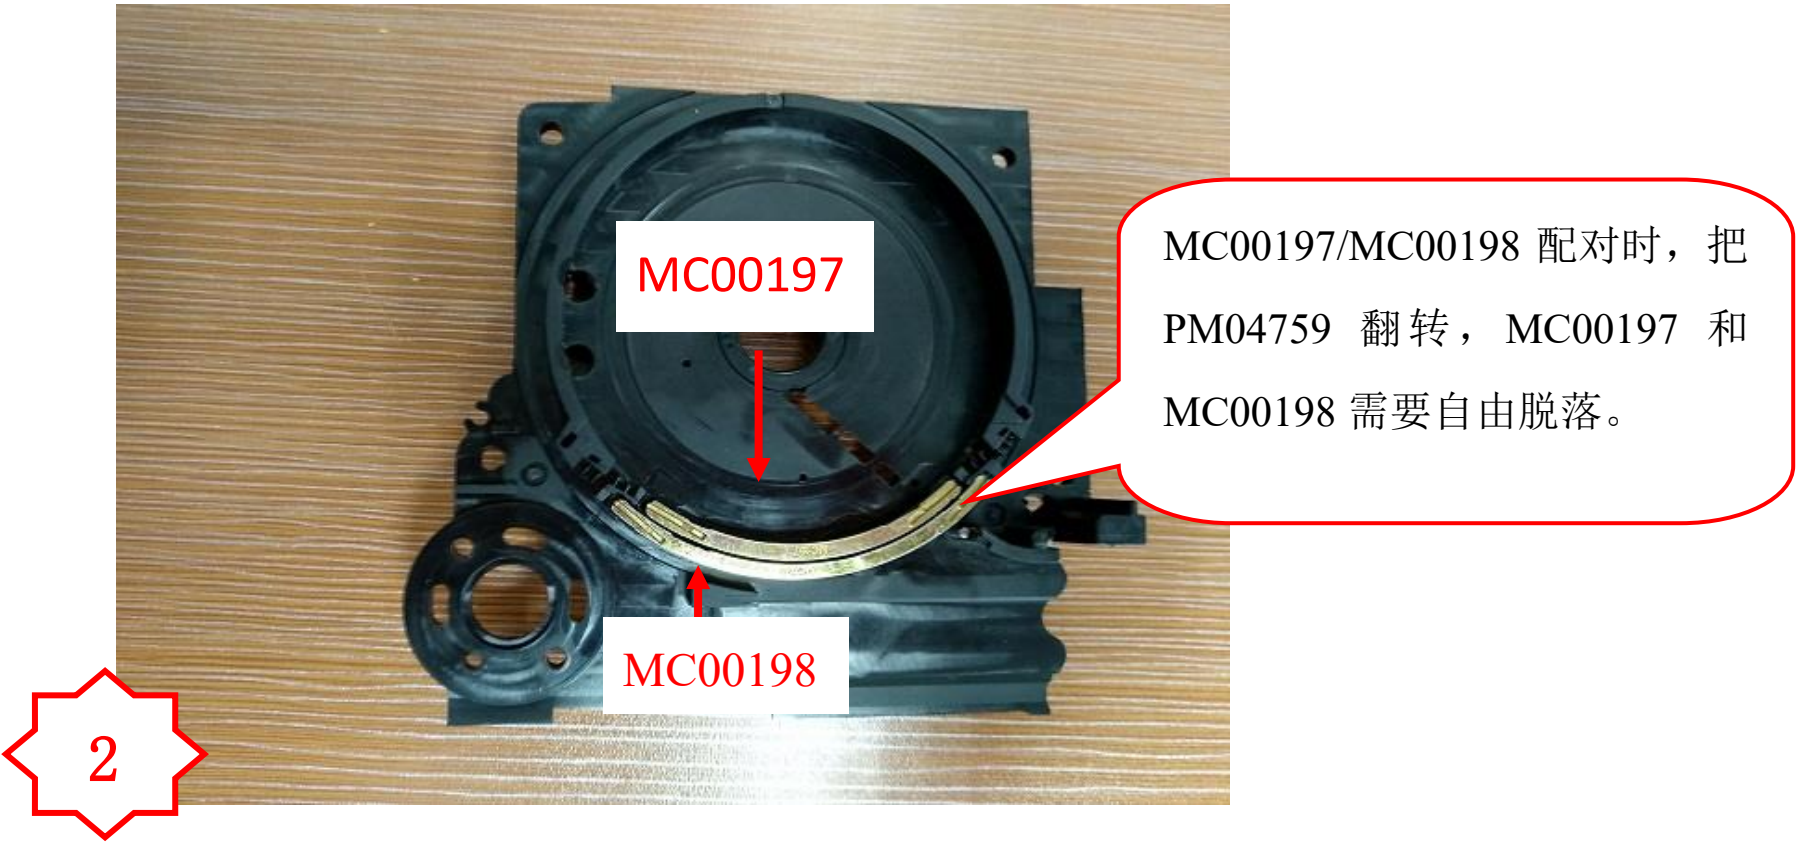

图二，将 MC00197/MC00198 装入 PA05454-9


 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA05454-3	SUB-ASSY	页码	3/88	版本	1.0	3
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Eric

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026


作业内容

- 1. 将治具连接上电源，将电源调整为 1.5V。（如图一所示）
- 2. 将 MC00197/MC00198 从治具中间轨道划过刷黄油。（如图二所示）
- 3. 检查 MC00197/MC00198 支撑脚柱是否刷上黄油。（如图三所示）
- 4. 将刷好黄油的 MC00197/MC00198 装配上 PA05454-2。（如图四所示）
- 5. 料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
MC00197		1
MC00198		1
AX02014	NYE 368F	1
PA05454-2		1

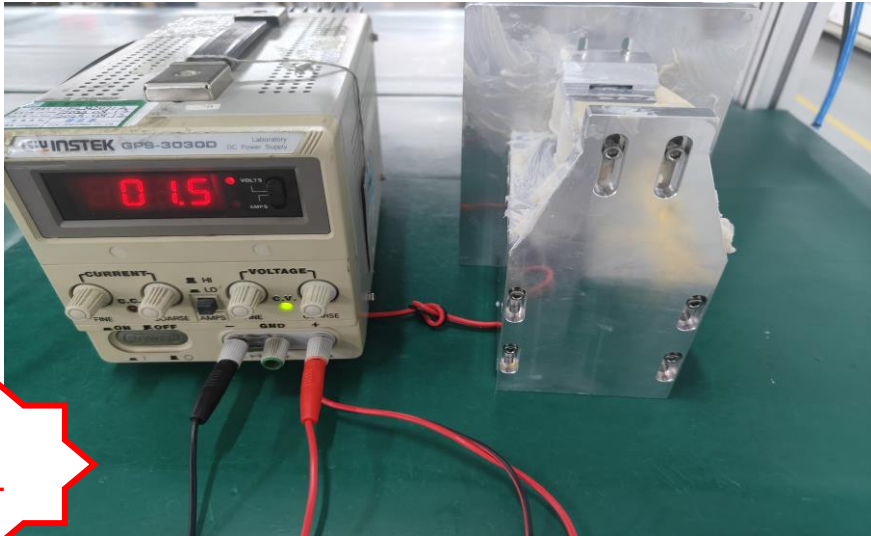

图一，治具识别，将治具连接上 1.5V 的电源

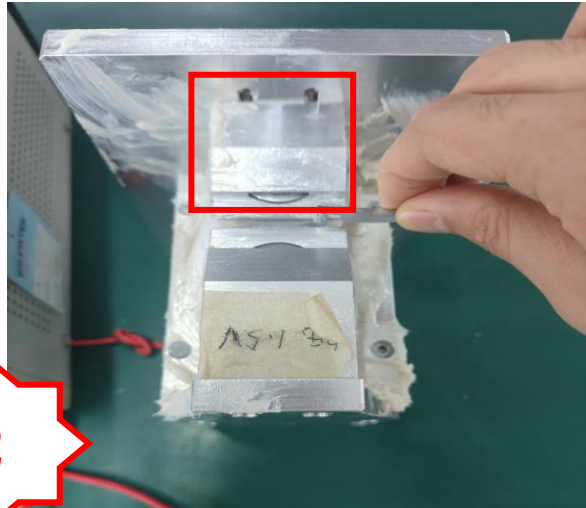


图二，将 MC00197 和 MC00198 两端支撑脚从治具中间轨道划过，轨道平面（红框部分）不能有黄油堆积

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC00197/MC00198 无混料,错料。
 - 2.MC00197/MC00198 的两端支撑脚无断裂。
 - 3.确认 MC00197/MC00198 是否刷上黄油。

MC00197 和 MC00198 两个脚都需要刷上黄油。

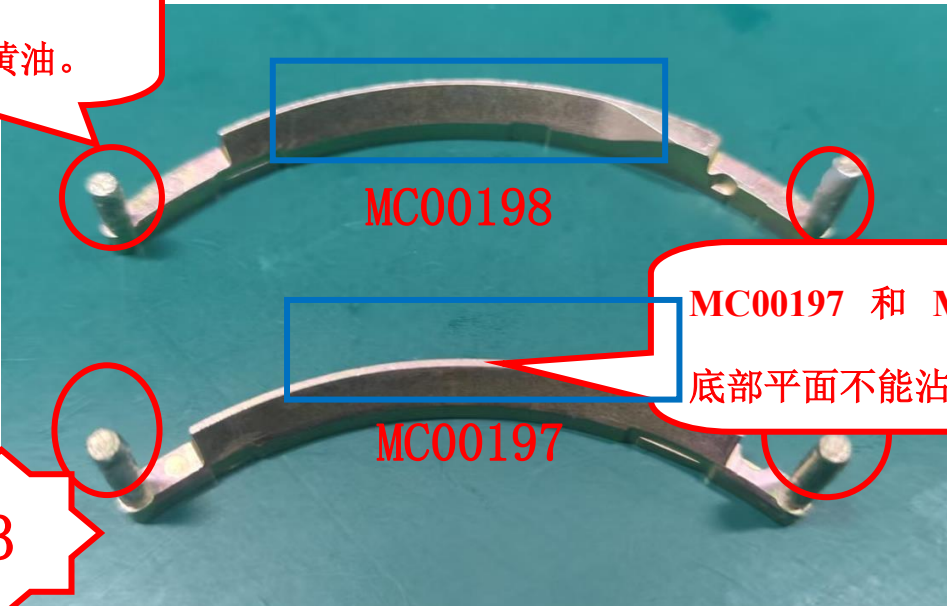

MC00197 和 MC00198 底部平面不能沾上黄油。

图三，检查 MC00197/MC00198 四个支撑脚（红圈部分）是否都有刷到黄油，若没有刷到黄油请重新过治具，或者给治具添加黄油并且底部（蓝框部分）不能沾到黄油。



MC00197 和 MC00198 刷好黄油后再装配在 PA05454-2 组件上

图四，将刷完油的 MC00197/MC00198 装入 PA05454-2

使用工具

NYE 368F 黄油，刷油治具，毛刷，电源，电源线

产量信息

产量工时：13.04s/pcs 产量要求：276pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA05454-4	SUB-ASSY	页码	4/88	版本	1.0	4
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis		确认人:	张凤云		制定人: Eric

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1.物料识别 SP00130 和 SP00210(如图一所示)
- 2.将 SP00210 和 SP00130 分别卡入 MC00197 和 MC00198 靠近马达一侧的凹槽中(如图二所示),

注：料号及规格

P/N	Description	Q'ty
SP00130	Singulator Spring LH	1
SP00210	Singulator Spring LH	1
PA05454-3		1

品质检查




- 自检:
- 1.确认 SP00210/SP00130 无变形，混料,错料;
- 2.放置 SP00210/SP00130 的塑胶件孔位无变形/缺胶。

- 互检:
- 1.检查 MC00197 和 MC00198 两端支撑脚是否刷油;
- 2.检查 MC00197 和 MC00198 配对是否标准。


使用工具

产量信息

产量工时：11.11s/pcs 产量要求：324pcs/H

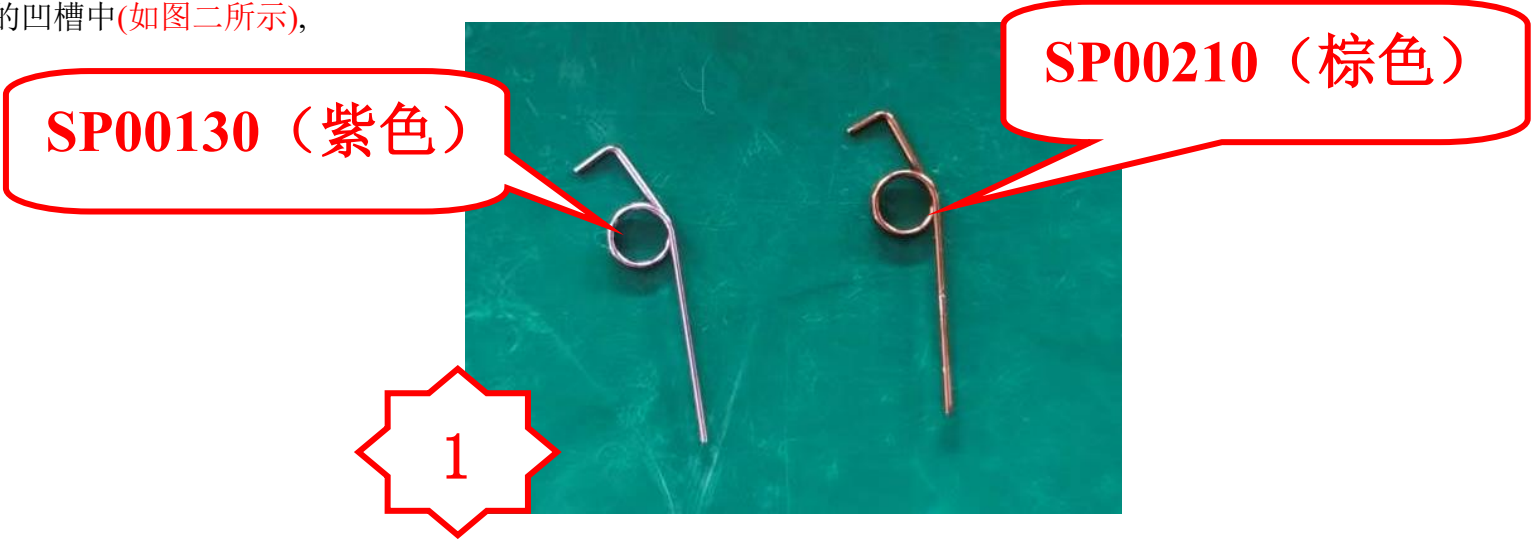

图一,物料识别 SP00130 和 SP00210

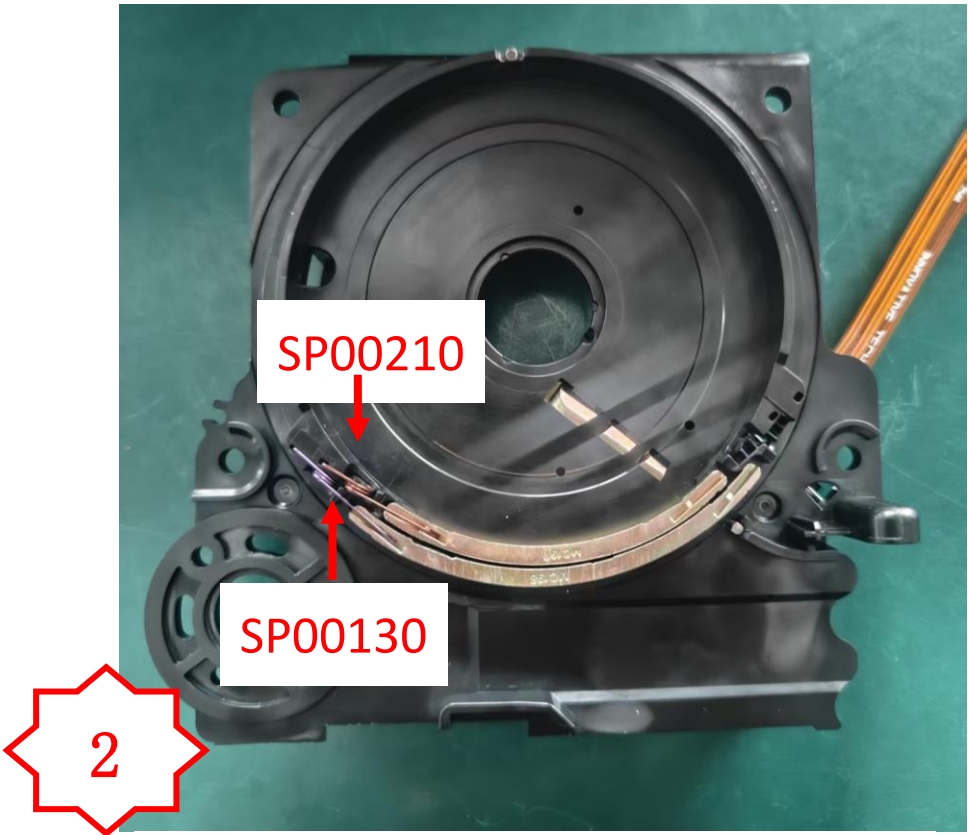

图二, 将 SP00130 和 SP00210 卡入 PM04759

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA05454-5	SUB-ASSY	页码	5/88	版本	1.0	5
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis	确认人：张凤云		制定人：Eric		APPROVED 22 JAN 2026	

作业内容

- 1.物料识别 SP00211（如图一所示）
- 2.将两个 SP00211 卡入 PA05454-4 的右边凹槽位置，注意方向,(如图二所示),

注：料号及规格

P/N	Description	Q'ty
SP00211	Singulator Spring RH	2
PA05454-4		1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 SP00211 无变形，混料,错料。
- 2.放置 SP00211 的塑胶件孔位无变形/缺胶。
- 3.确认 SP00211 装配到位
- 互检：
- 1.检查 SP00210/SP00130 的装配到位并位置正确。

使用工具

产量信息

产量工时：23.12s/pcs 产量要求：156pcs/H



图一，物料识别 SP00211



图二，将两个 SP00211 卡入 PA05454-4

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02334-4装配	SUB-ASSY	页码	6/88	版本	1.0	6
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人:		APPROVED 22 JAN 2026 ERIC

作业内容

- 1、将 IN2006，IN2007 有红点的朝左放入 MC364 内（如图二所示）
- 2、将垫片放在 MC364 上。（如图三所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Qty
IN2006	Coil Rx（细线圈）	1
IN2007	Coil Rx（细线圈）	1
MC364	Ferrite	1
wash	ITL 垫片	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认所用物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。
 - 3.磁铁座 MC364 无错料，破损。
- 互检：
- 1.检查 IN2007 有无标记，有无混料。

使用工具

产量信息


产量工时：16.65s/pcs 产量要求：216pcs/H



图一，物料的识别



图二，线圈的正确装配，有红点的朝左

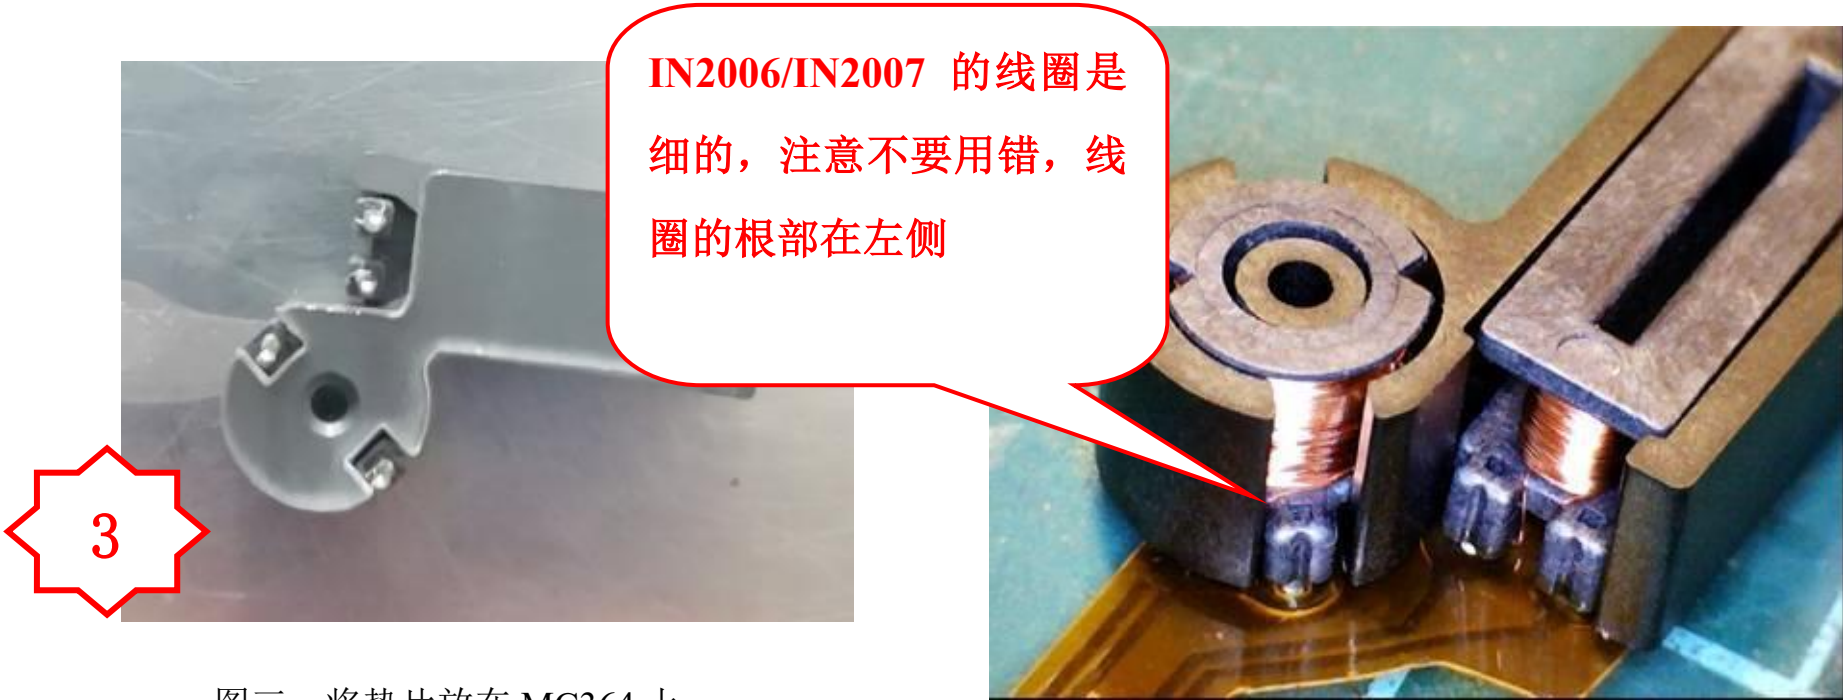

图三，将垫片放在 MC364 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02334-5装配	SUB-ASSY	页码	7/88	版本	1.0	7
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云		制定人：Eric		

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 检查 PA2334-4 的垫片有无漏装，然后将 PB2001 装配在组件上。（如图一所示）
2. 将 PB2001 和线圈焊接在一起。（如图二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2334-4	ASSY	1
PB2001	Flex PCB	1

品质检查


- 自检：
- 1.检查 PB2001 无折断破损，无焊盘脱落等不良。
- 2.焊接位置正确，不能焊反，连锡。
- 3.填写焊接点检表。
- 互检：
- 1.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。
- 2..磁铁座 MC364 无错料，破损。
- 3.检查线圈 IN2006/IN2007 装配方向正确。
- 4.确认垫片无遗漏。

使用工具

电烙铁 340℃±10℃

产量信息

产量工时：23.54s/pcs 产量要求：153pcs/H

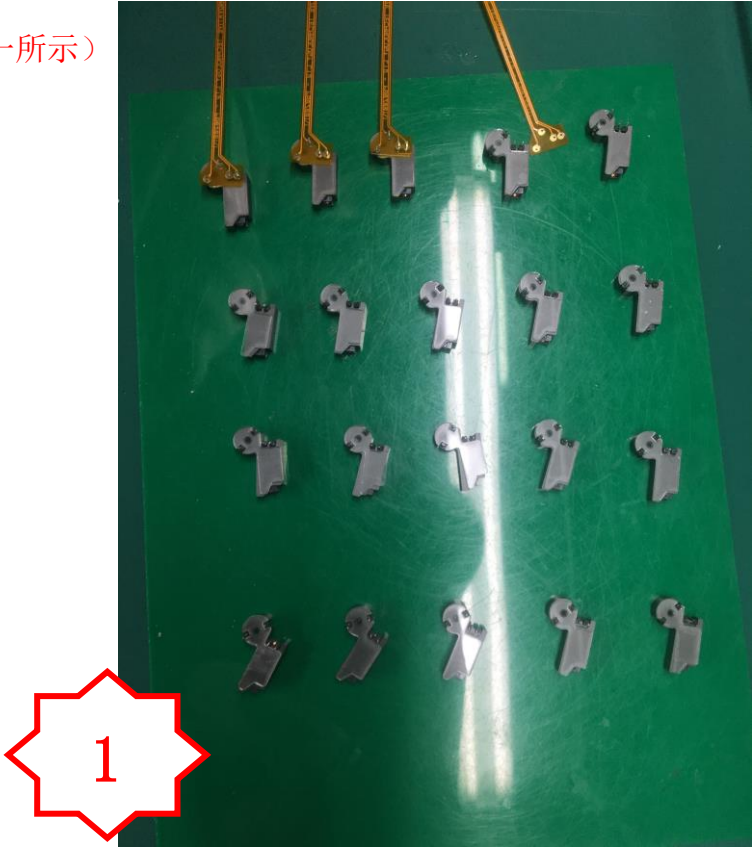

图一，将 PB2001 软板装配在线圈上



图二，直接在软板上进行焊接，两个角互相之间不能连锡，PB2001 方向不能装反

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02334-6装配	SUB-ASSY	页码	8/88	版本	1.0	8
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 用剪钳沿焊点剪除 4 个长的线圈引脚，保持装配无影响。（如图一所示）；
2. 将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪（如图二所示）
- 注：料号及规格

P/N	Description	Q'ty
PA2334-5	ASSY	1

品质检查


- 自检：
- 1.确认针脚无漏剪等不良。
- 互检：
- 1.确认柔性线路板无损伤，破损的不良。
- 2.确认垫片无漏装。
- 3.确认 MC364 无断裂等不良。

使用工具


剪钳，PA2042-6 检验治具

产量信息

产量工时：8.81s/pcs 产量要求：8.94pcs/H

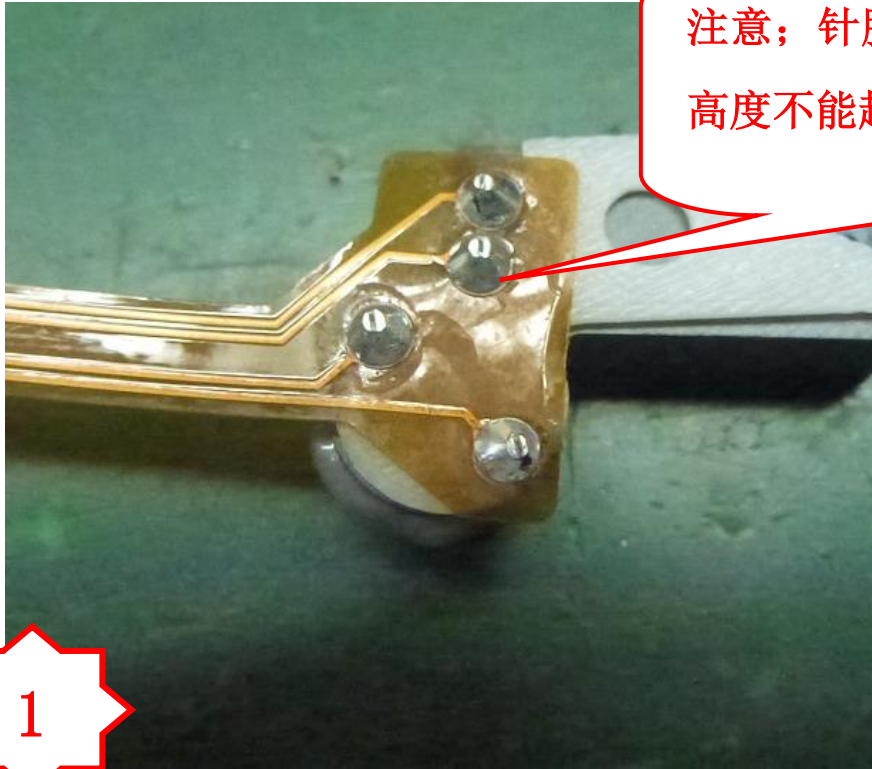

注意；针脚剪平不要剪到软板。
高度不能超过 1.5mm

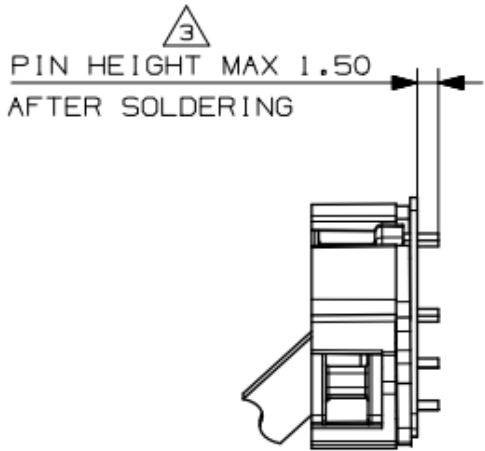

图一，将线圈凸出来的多余脚剪掉



图二，将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02334-7 装配	SUB-ASSY	页码	9/88	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 参考图一，按图一方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的间隙并粘接在一起。
注意胶水不可溢出，沾到外壁或其它地方须擦除。
特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

2. 放置好点好胶水的组件，让他变干后再组装。

P/N	Description	Q' ty
PA2334-6		1
AX2002	E-00NS	1

品质检查

- 自检：
- 1，检查胶水是否充足饱满。
 - 2，没有胶水溢出到其它处
 - 3，线圈高度与铁氧体平齐不能高于它。
- 互检：
- 1。检查软板焊接没有连锡。
 - 2. 软板没有破损。
 - 3. 软板焊盘没有脱落。
 - 4. 铁氧体没有破损情况。
 - 5. 检查线圈的装配方向是否正确。线圈有没有用错。

使用工具

胶枪，E-00NS

产量信息

产量工时：17.65s/pcs 产量：204pcs/H




图一，在 PA2191 组件点上 E-00NS 的胶水



图二，胶水必须完全包住线圈，在箭头 4 个位置点上胶水



图三，顶部不能有大量的胶水，胶水不能超出，超出铁氧体的外壁

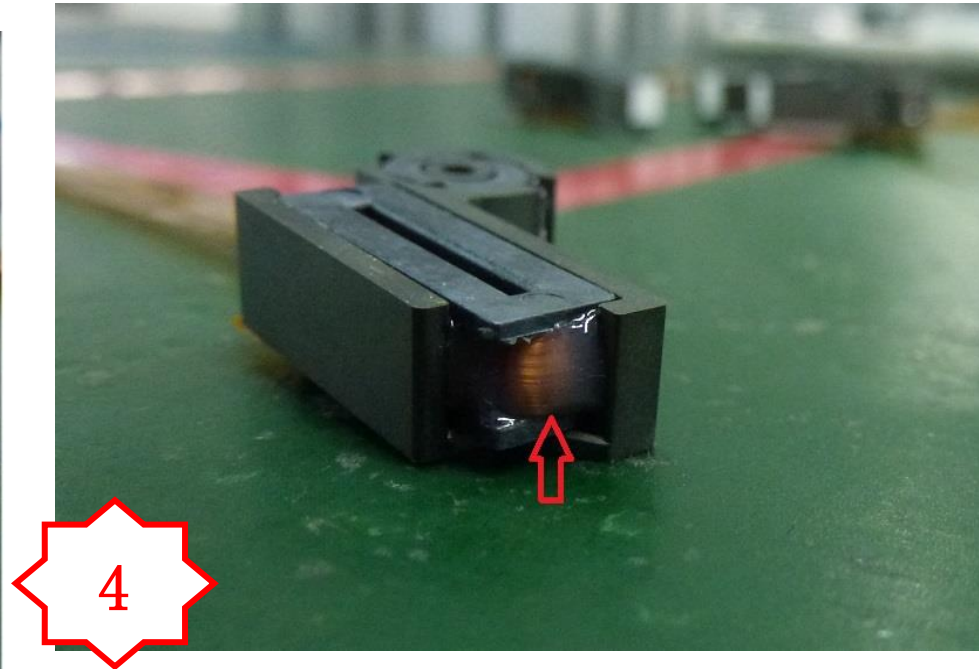

图四，胶水要完全包住线圈

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA05454-7	SUB-ASSY	页码	11/88	版本	1.0	11
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 组件物料识别 SP00129, PA03344, PA05454-1 和 PA05454-6。(如图一所示)
- 将 PA03344 装入 PA05454-1。(如图二所示)
- 将 PA05454-6 与 SP00129 一起装入 PA05454-1。短边要卡在 PA03344 的挂钩处，长边要扣进 PM04759 的卡勾处。
(注意：将 PB02001 和 PB02285 柔性线路板末端从 SP00129 下面穿出。)(如图三所示)

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA03344	Diverter	1
PA05454-1	ASSY	1
PA05454-6		1
SP00129	Diverter Spring	1

品质检查


- 自检：
- 检查 PA03344，SP00129 无混料，错料
 - 检查 PA05454-1 组件无损坏。
 - 检查 PA05425-6 组件无损坏
 - 柔性线路板引线在弹簧下面。
 - SP00129 需要卡到位
- 互检：
- 线圈 PA02191 和 PA05425 组件装配正确。
 - 焊点已剪脚，装配无影响。
 - 柔性线路板 PB2001，PB02285 无折断破损。

使用工具

FX207

产量信息

产量工时：24.15s/pcs 产量要求：149pcs/H

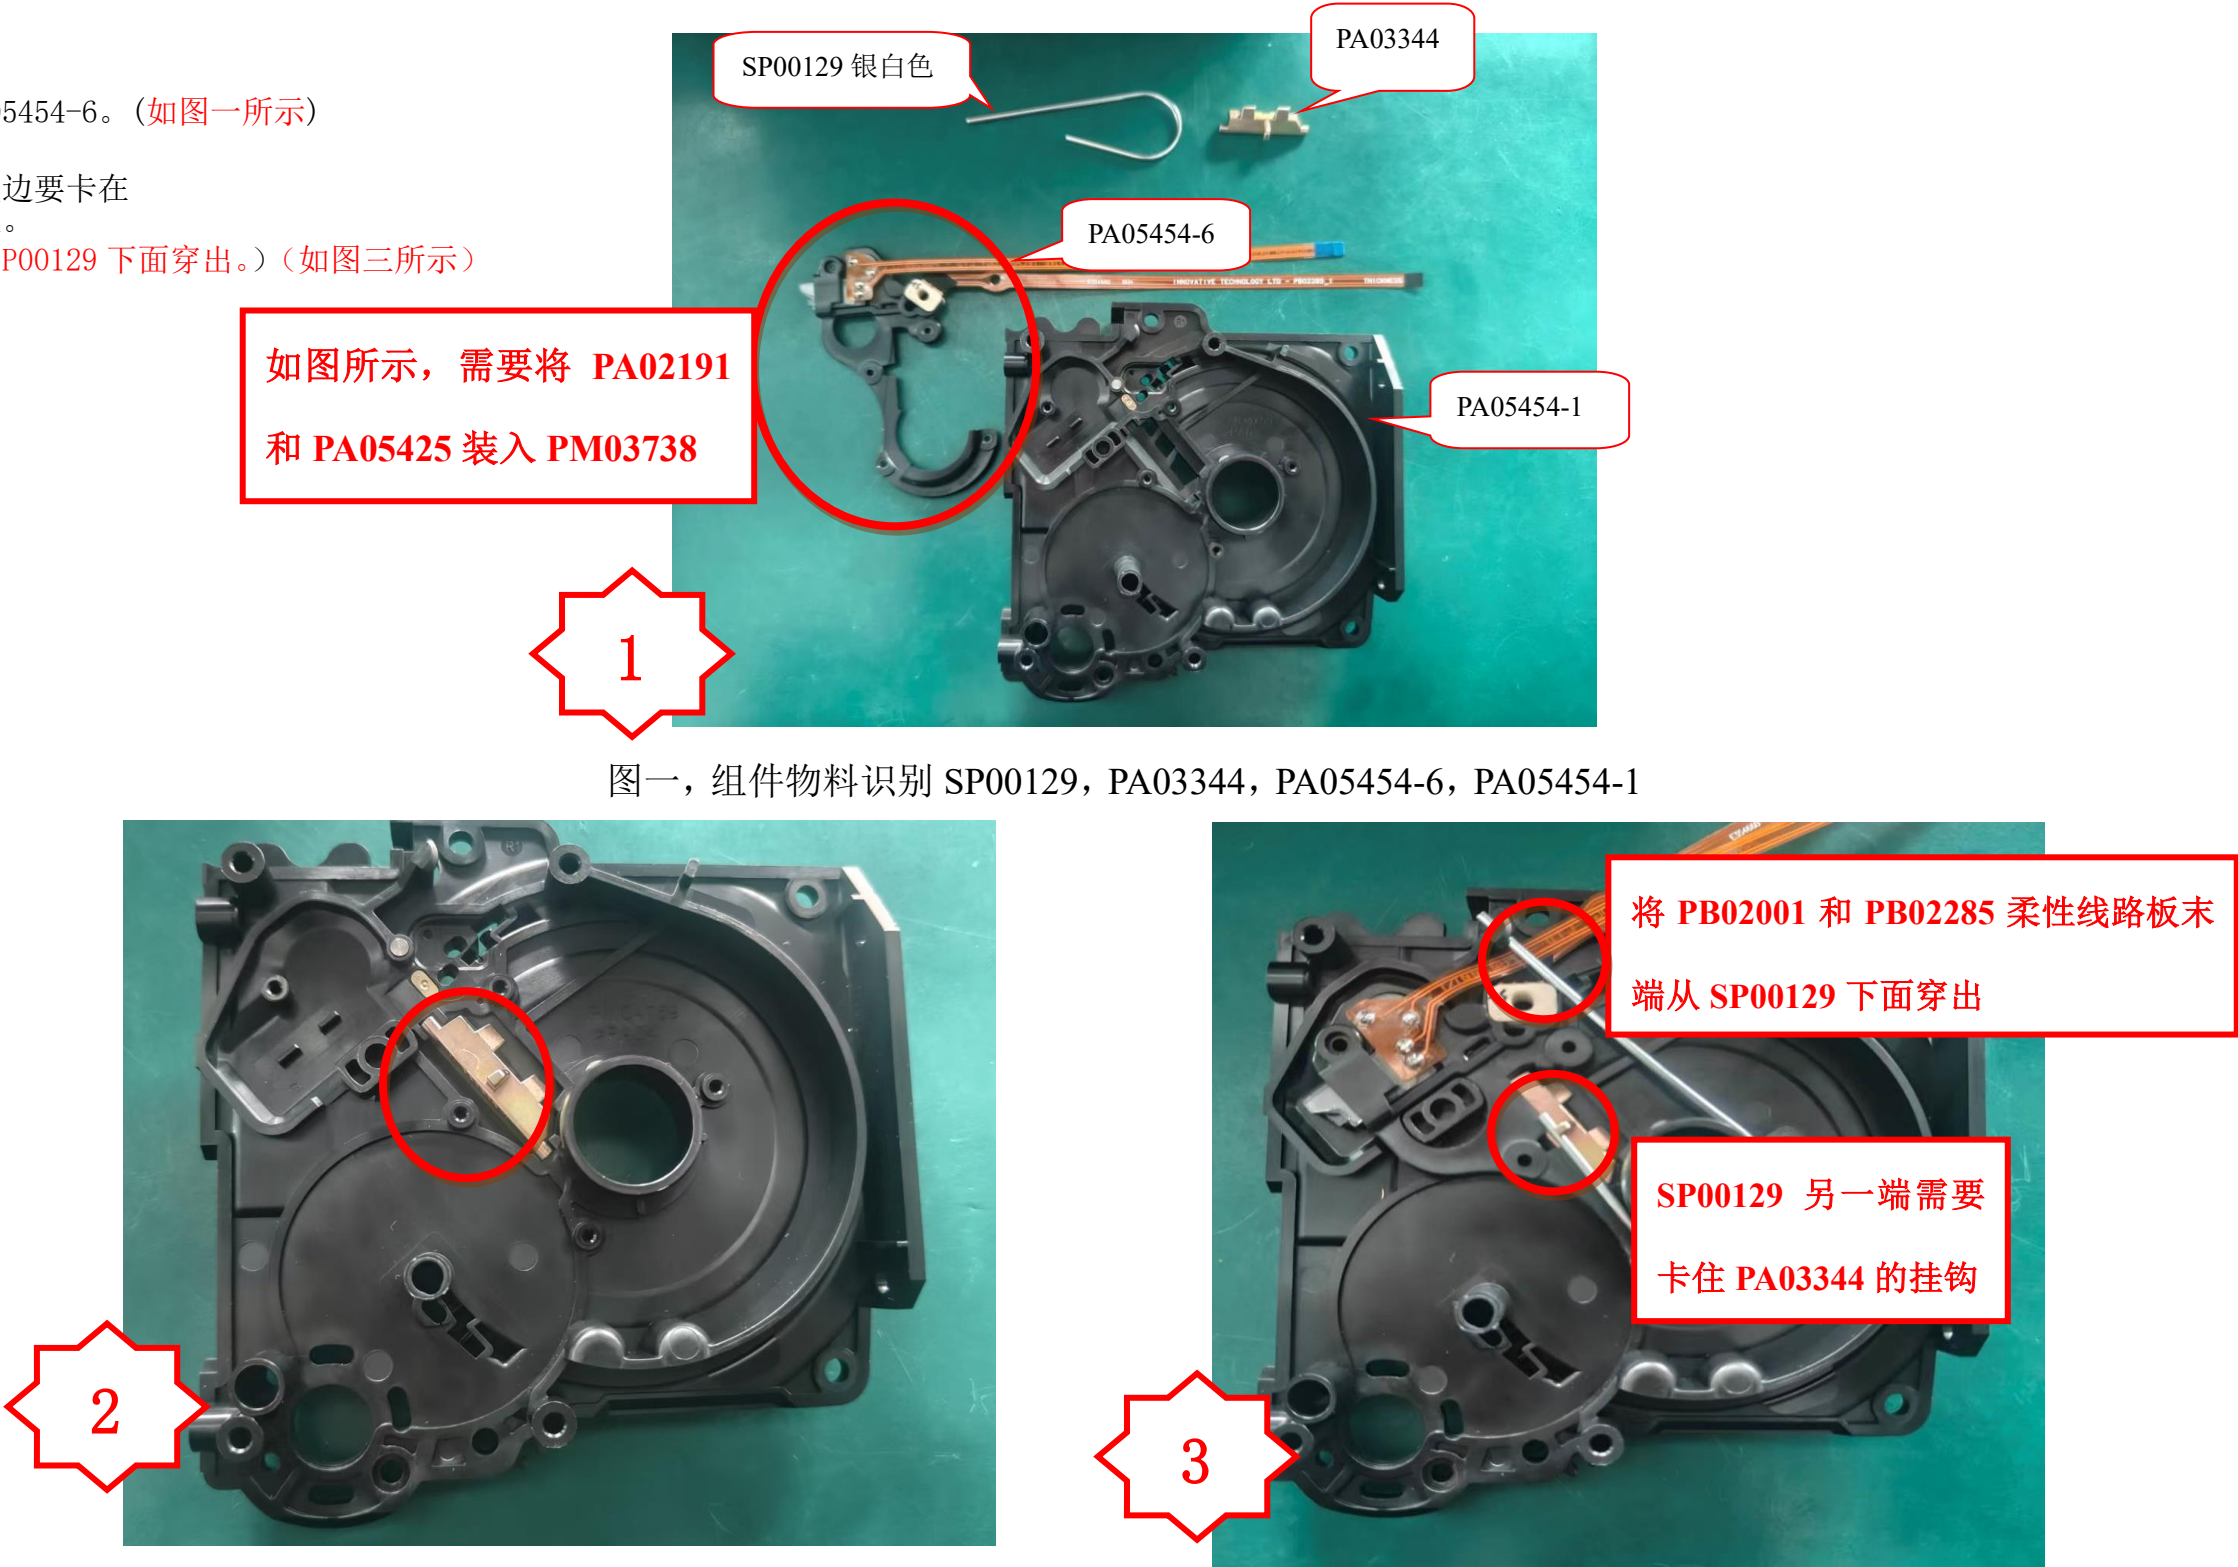

图二，将 PA03344 装入 PA05454-1 中

图三，将 PA05454-6 按照如图所示装入，并将 SP00129 卡入 PM03738 中，SP00129 另一端需要将两根软板压在下面

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA05454-9	SUB-ASSY	页码	13/88	版本	1.0	13
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1.在红色区域内点上 E-00NS 胶水或者 GF08000，使胶水能够填满铁氧体和 PM04759 的间隙并粘接在一起。注意胶水不可高出塑胶平面。（如图一所示）
2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
3. 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶以避免胶未混合均匀。

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA05454-8	ASSY	1
胶水	E-00NS 或者 GF08000	1

品质检查

- 自检：
- 1，检查胶水是否漏点。
- 2，没有胶水溢出到其它处。
3. 没有胶水超出塑胶件平面。


- 互检：
- 1.确认 SC00129 无漏打。

使用工具


胶枪，E-00NS 胶水或 GF08000

产量信息

产量工时：8.17s/pcs 产量要求：441pcs/H

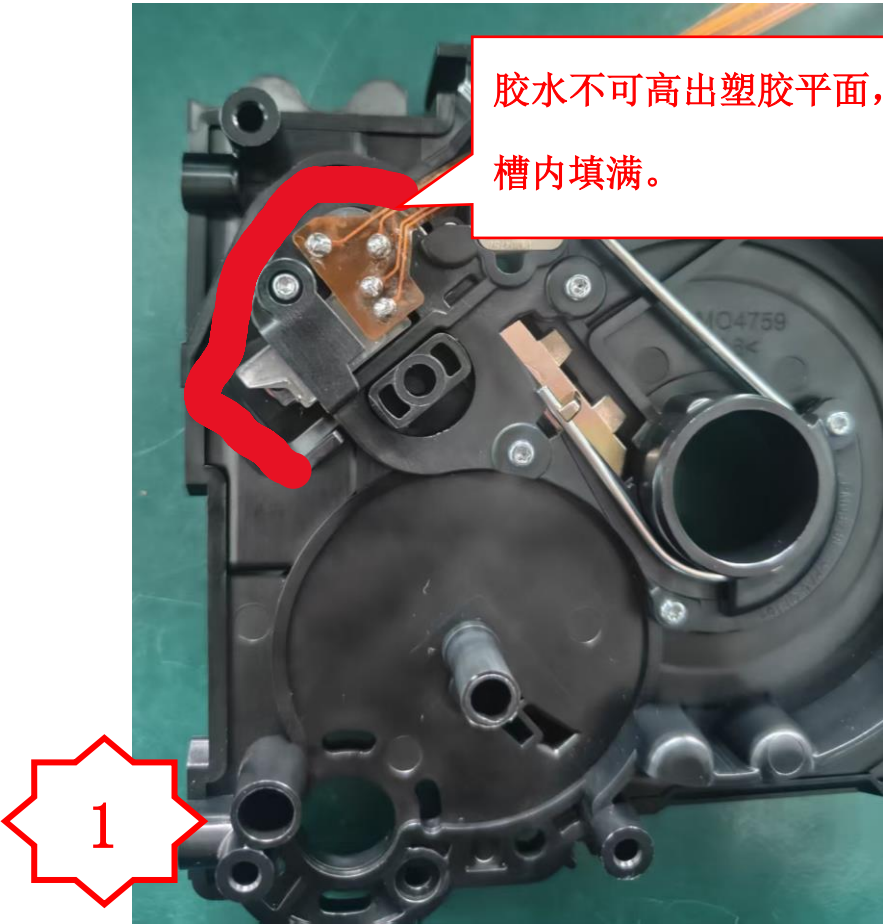

图一，在如图所示的红色的区域点上 E-00NS 或者 GF08000 胶水，注意胶水不可高出塑胶件平面

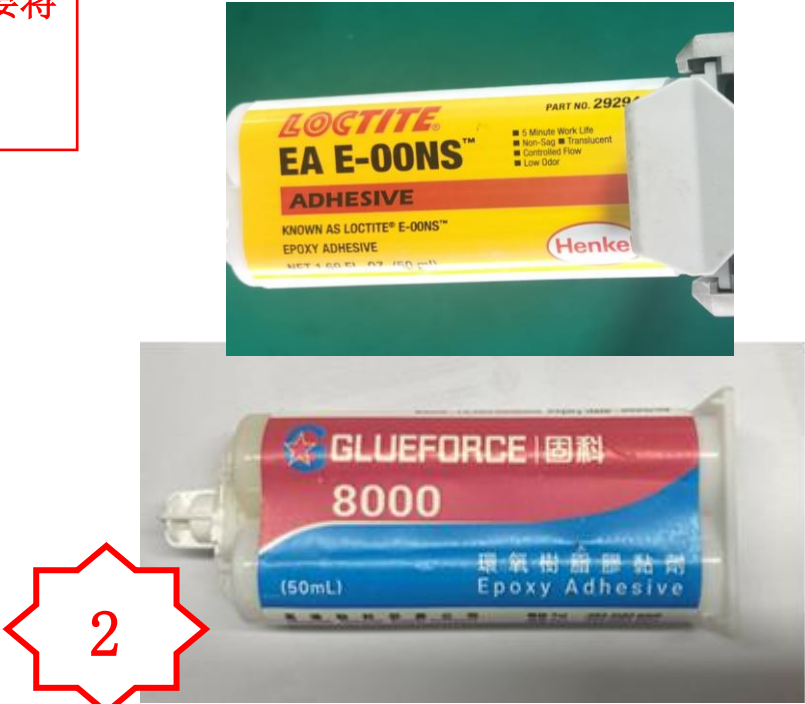

图二，E-00NS 或者 GF08000 胶水

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA401装配	SUB-ASSY	页码	14/88	版本	1.0	14
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			确认修改: Denis	修改人:	确认人:	制定人: Eric		

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将斜齿轮 PM465 对应卡入驱动齿轮 PM404;
2. 将组件放入 FX257 压合治具中, 在轴 MC209 表面上加上适量红油, 再将其穿进斜齿轮及驱动齿轮中, 压合到位。

注: 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM404	Drive Gear 4	1
PM465	Bevel Gear 1	1
MC209	Bevel shaft (4x35.5)	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 PM465, PM404, MC209 的物料正确, 无错料, 无混料。
- 2.检查 PM465 的放置方向是否正确。
- 互检:
- 1.PM465 须对准 PM404 相应槽位按压到位。
- 2.检查塑胶件无变形, 破损等。

使用工具

MC209 压轴治具— FX257 参考

产量信息

产量工时: 11.50s/pcs 产量要求: 313pcs/H

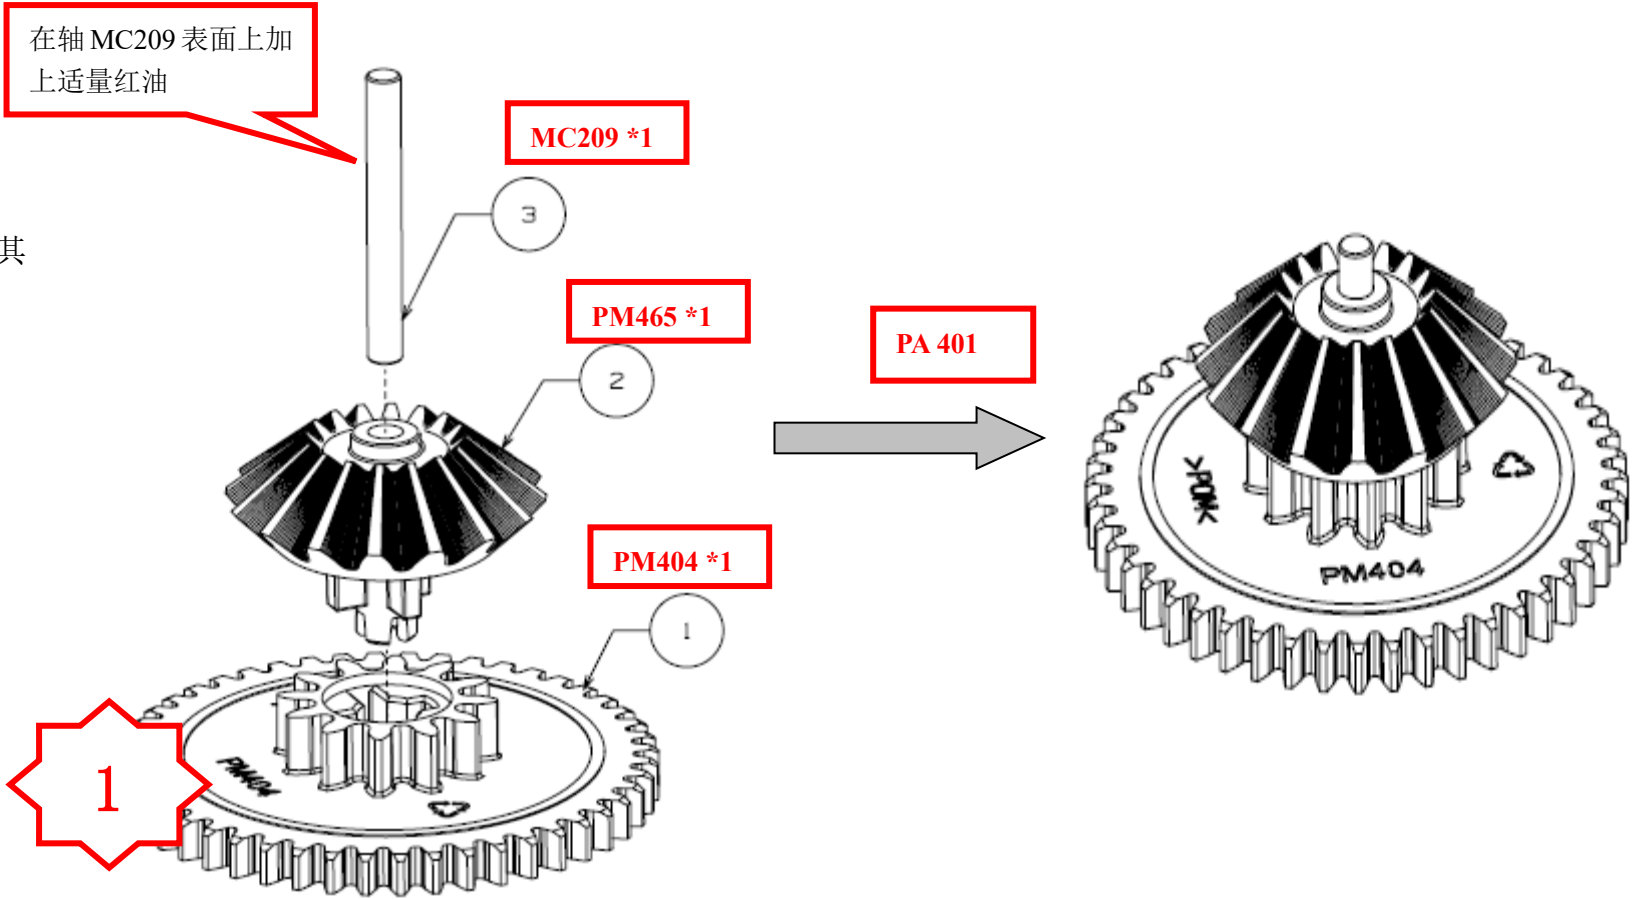


图 一, 将 PM465 装入 PM404

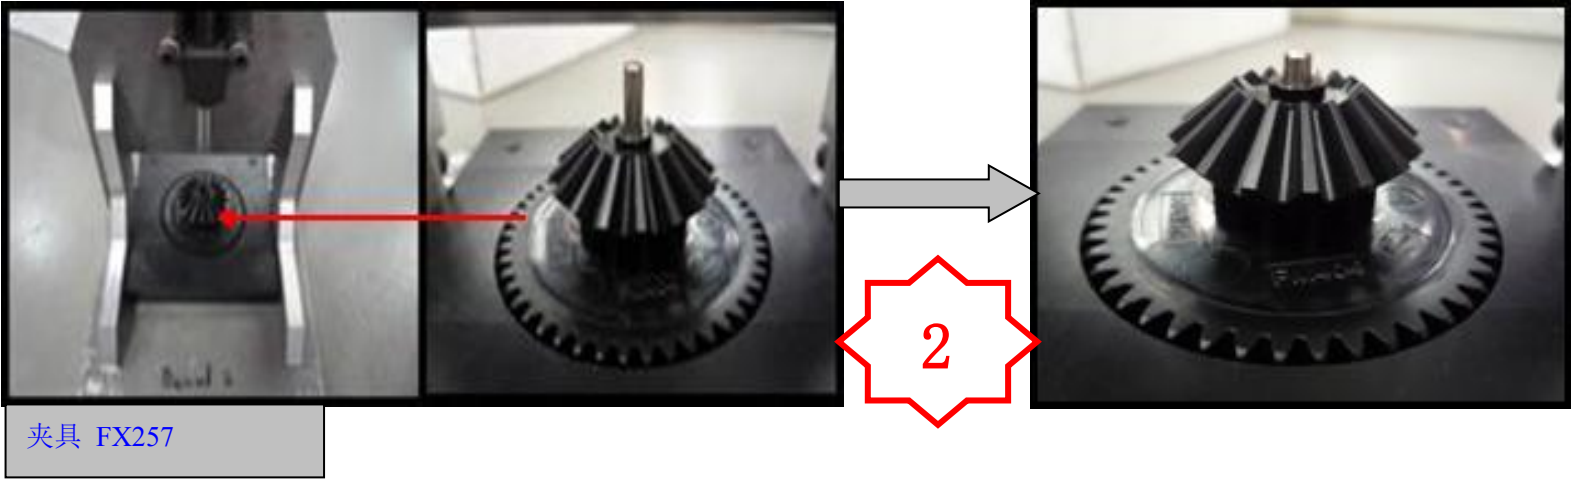


图 二, 将 MC209 穿放并用治具 FX257 压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-1装配	SUB-ASSY	页码	15/88	版本	1.0	15
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

1. 将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合注意 MC292 与马达的间隙为 0.25-0.75mm。（如图一/二所示）

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
MR104	Hopper Motor	1
MC292	Drive Gear 1	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC292，的物料正确，无错料，无混料。
 - 2.检查 MC292 的齿轮完好，无缺齿，无破损，孔径小等不良。
 - 3.检查马达与 MC292 的间隙在 0.25-0.75mm 的范围内，每两个小时记录两个数据。

- 互检：
- 1.压合完成，马达必须可以自由转动。
 - 2.检查 MC292 的齿完好，无缺齿，无多料。

使用工具


自动化机器（气压范围：0.5~0.7Mpa,持续时间 0.7s）,塞尺

产量信息

产量工时：9.73s/pcs 产量要求：370pcs/H



图一,将 MC292 与 MR104 放入机器，启动压合

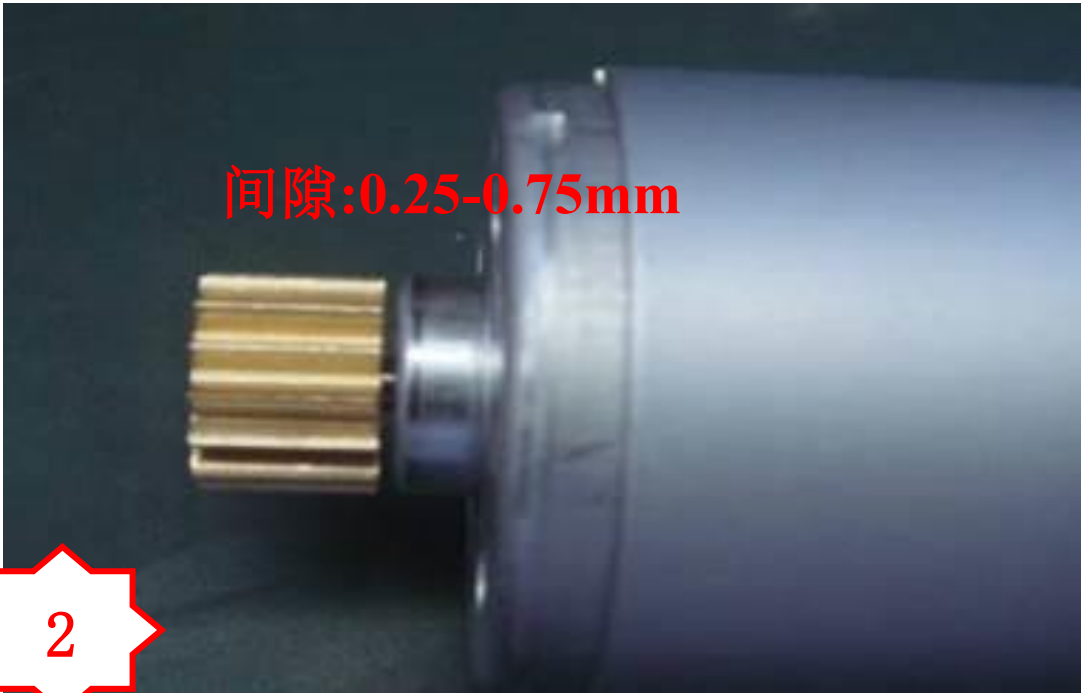

图二，间距 0.25-0.75mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-2装配	SUB-ASSY	页码	16/88	版本	1.0	16
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric		

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 把马达放到夹具上，注意：装配方向，孔位对齐。（如图一所示）
2. 装上 PA2036，注意：装配方向，不能遮住红色点。（如图二所示）
3. 盖上夹具，压紧组件，按启动按钮。（如图三，四所示）

注意：使用前需要调机，确保自动焊锡机运转正常。

注：物料及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2133-1	ASSY	1
PA2036	Board	1

品质检查



自检：

- 1.检查马达上的焊点有无空焊，虚焊，漏焊，连锡等不良。
- 2.检查焊接是否牢固。
- 3.检查 PA2036 装配位置是否正确。
- 4，检查焊锡是否过多，过多需要剪掉。

互检：

- 1.MR104 是否为正确物料。
- 2.PA2036 是否划伤，缺元件等。

使用工具



自动焊锡机，静电环

产量信息

产量工时：40.58s/pcs 产量要求：90pcs/H



图一，将马达放到夹具上，马达上孔位对准夹具柱

图二，装上 PA2036，圆孔对准红点



图三，盖上夹具，压紧组件

图四，按绿色启动按钮

图五，焊锡太多，需要剪掉

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02133-3	SUB-ASSY	页码	17/88	版本	1.0	17
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			

作业内容

1. 将 PM451 放入马达中, 用治具 FX262 压合, 压好后转动 MC292, 所有相关的转动部件转动顺畅. PM451 需要压合到底. (所图一、二所示).

注: 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2133-2		1
PM451	Motor Encoder Wheel	1

品质检查

- 自检:
- 1.确认 PM451 的物料正确, 无错料, 无混料。
 - 2. PM451 装入马达后, 不可以太松. 即稍用力就可以取下, PM451 与线路板间隙 0.5-1.0MM
 - 3.压合完成, 马达必须可以自由转动 PM451 是否漏压。

- 互检:
- 1.检查马达是否漏加锡。

使用工具



FX262 压合治具, 塞尺

备注: 此工位必须带静电环操作!

产量信息

产量工时: 10.50s/pcs 产量要求: 343pcs/H


PM451



图一, 将 PM451 放入马达轴中, 并用治具压合, 将 PM451 压合到底

间隙:0.5-1mm

2

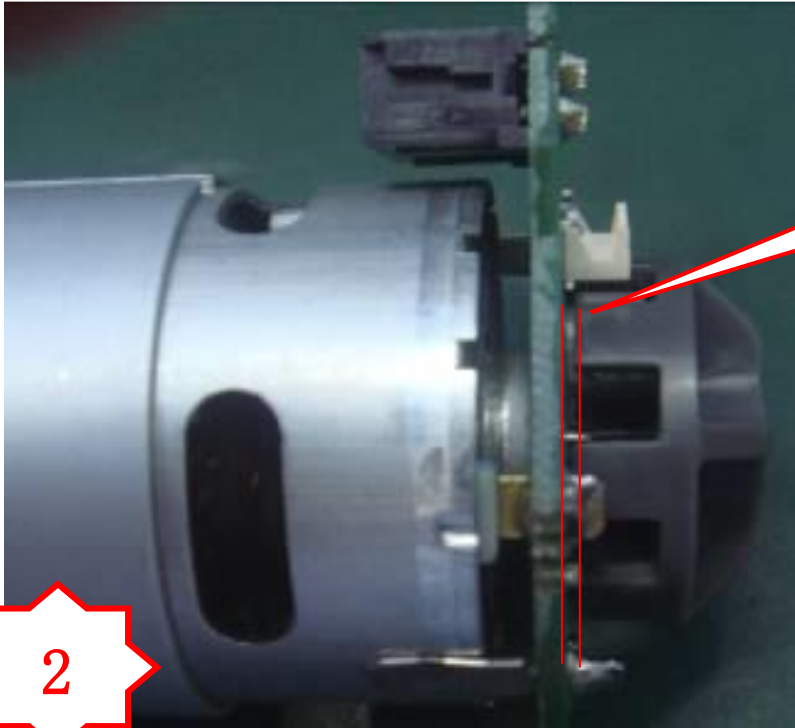

图二, PM451 与线路板间隙 0.5-1.0MM

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04230-1装配	SUB-ASSY	页码	18/88	版本	1.0	18-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1.物料识别 PM3440（如图一所示）
 - 2. 将 MC282 预装在工具上。（如图二所示）。
 - 3. 识别 MC282 的安装方向。（如图三所示）
 - 4.装配 PM3440 内圈四个 MC282。（如图四所示）
- 注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM3440	Disk	1
2	MC282	Disk Pin (8x2 Spirol)	4

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC282 的物料正确，无错料，混料等不良。
 - 2.确认 PM3440 的物料正确，无错料，混料等不良。

- 互检：
- 1.检查 MC282 是否装配到位。

使用工具

MC282 装配夹具

产量信息


产量工时：25.08s/pcs 产量要求：144pcs/H




图一，物料识别 PM3440（黑色）



图二，用工具将 MC282 按正确的方向预装在工具上

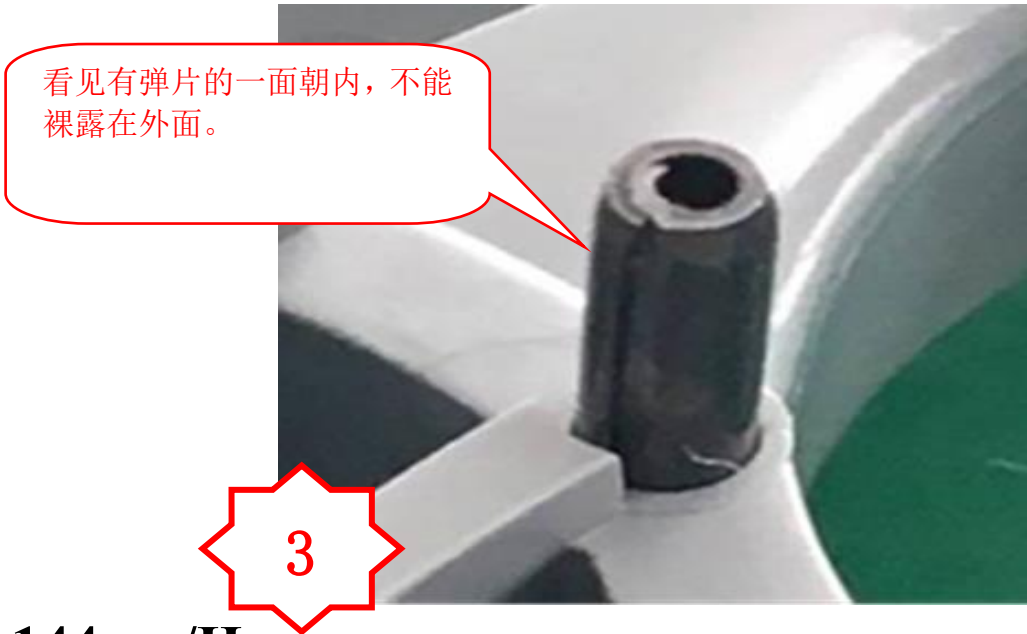

图三，将有弹片的一面朝内装配，如上图所示

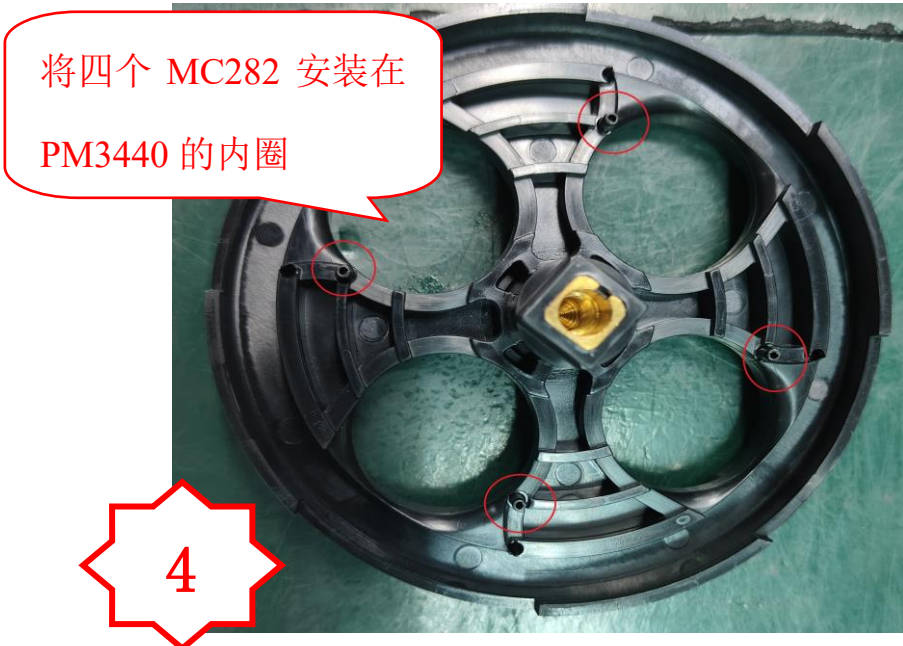

图四，装配四个 MC282

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04230-1装配	SUB-ASSY	页码	18/88	版本	1.0	18-2
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1.物料识别 PM3440（如图一所示）
 - 2. 将 MC282 预装在工具上。（如图二所示）。
 - 3. 识别 MC282 的安装方向。（如图三所示）
 - 4.装配 PM3440 外圈四个 MC282。（如图四所示）
- 注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM3440	Disk	1
2	MC282	Disk Pin (8x2 Spirol)	4

品质检查

- 自检：
- 1.确认 MC282 的物料正确，无错料，混料等不良。
 - 2.确认 PM3440 的物料正确，无错料，混料等不良。
- 互检：
- 1.检查 MC282 是否装配到位。

使用工具

MC282 装配夹具

产量信息


产量工时：25.08s/pcs 产量要求：144pcs/H



图一，物料识别 PM3440（黑色）



图二，用工具将 MC282 按正确的方向预装在工具上

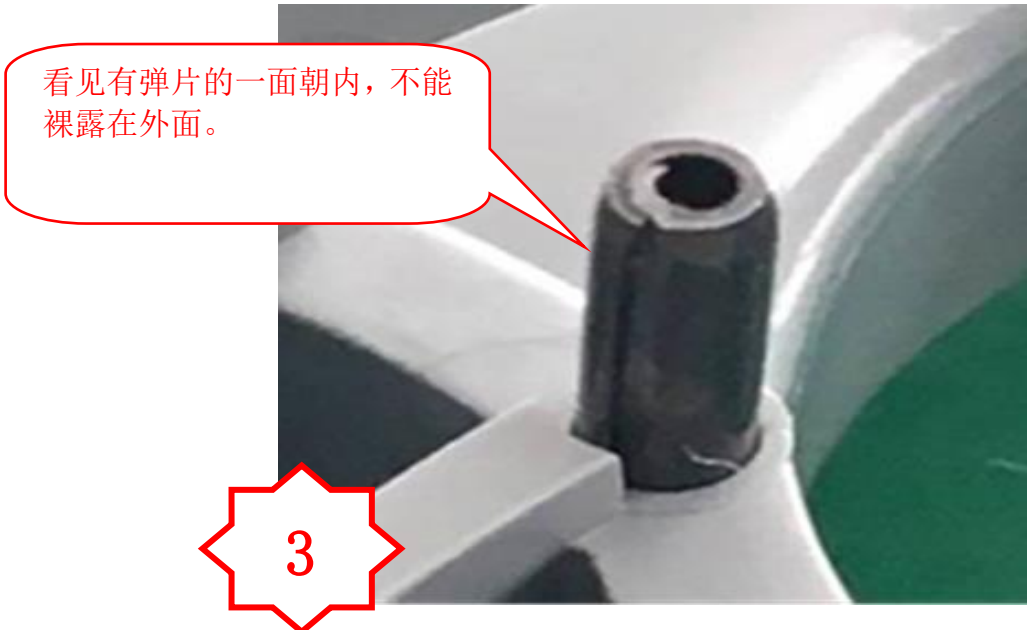

图三，将有弹片的一面朝内装配，如上图所示



图四，装配四个 MC282

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA04230-2 装配	SUB-ASSY	页码	19/88	版本	1.0	19
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric		

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 PM3440 放入治具。(如图一所示)
2. 压合后 MC282 与塑胶表面高度尺寸需为平面以下 0 到-0.35mm。
注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA04230-1	PA ASSY	1

品质检查

- 自检：
1.检查 MC282 与塑胶件的高度是否符合要求。


互检：
1.检查 MC282 是否漏装。

使用工具

MC282 压合治具，高度规

产量信息

产量工时：21.39s/pcs 产量要求：168pcs/H

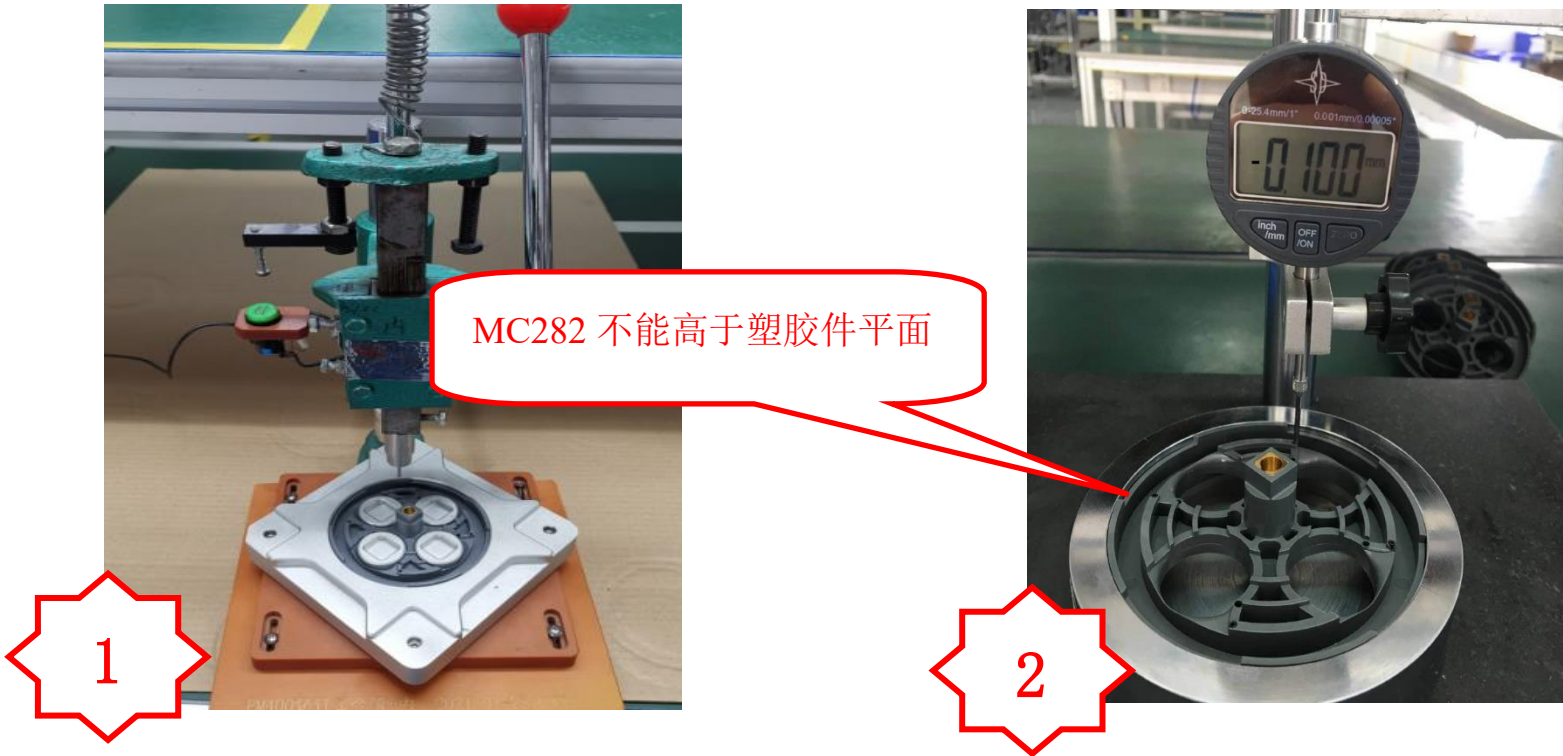

图一，将 PA4230-1 放入治具进行压合 MC282

图二，压合后 MC282 与塑胶表面高度尺寸需为平面以下 0 到 -0.35mm

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA05452-1	SUB-ASSY	页码	20/88	版本	1.0	20
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云		制定人:	Eric

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 乐泰 7400 胶水识别 (如图一所示)
2. 将 PA02133-3 马达组件放入治具 (如图二所示)
3. 将 PA05454-5 组件也放入治具并将 SC00116 加乐泰螺纹胶 (Loctite 7400) 后将其与马达组件锁紧固定。(如图三所示)
- 注: 料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
SC00116	Motor Screws (M3x8 torx pan)	2
PA02133-3	Motor Assy	1
PA05454-5	Plate_Sigulators assy	1

品质检查


- 自检:
- 1 检查马达转动顺畅。
- 2.检查 PA05454-5 的 SC00129 是否漏打。
- 3.检查 PA05454-5 的物料是否漏装,错装。
- 4.检查马达的深色的红点对准 PA02036 的孔。
- 5.检查 SC00116 是否加适量的螺纹胶 (Loctite 7400)。
- 6.在打 SC00116 的过程中, 不能接触到 MC00292。
- 互检:
- 1.检查 SC00116 无漏打, 打到位。
- 2.检查连接器的方向正确 (连接器向外)。

1



图一, 乐泰 7400 胶水

2

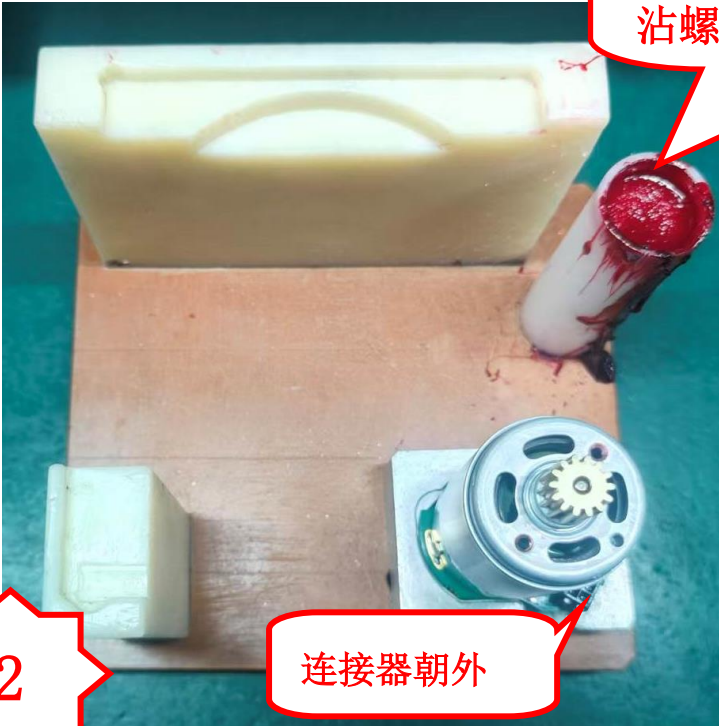

图二, 将马达如图所示放置, 连接器朝外

3



图三, 将 2 个 SC00116 沾上螺纹胶后锁住马达

使用工具

FX281 马达装配夹具
SC00116 马达螺丝 扭力: 4.5±0.2 Kgf.cm(45 N.cm)

产量信息

产量工时: 18.21s/pcs 产量要求: 198pcs/H

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP HopperIV E-001	PA05452-2	SUB-ASSY	页码	22/88	版本	1.0	22
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		APPROVED 22 JAN 2026	

作业内容

- 1. 将 PA05452-1 两处画红圈处刷上油（如图一所示）
- 2. 将 PB02001 上保护膜撕掉，并检查是否有胶水残留（如图二所示）
- 3. 将 PM00408 带骨位圆孔塑胶装到 PA05452-1 中，骨位对凹槽（如图三所示）

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM00408	Bearing Bush	1
PA05452-1	Assy	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查组件的物料无遗漏。
 - 2. 检查齿轮组转动顺畅，无异常噪音摩擦。
 - 3. 检查 PM00408 无漏装，遗失。
 - 4. 检查软板有无破损


- 互检：
- 1. 检查 MC00292 上是否有 LT-7400 残留，需去除。
 - 2. 检查 SC00116 无漏打。

使用工具

NYE 368F 黄油
毛刷

产量信息

产量工时：15.80s/pcs 产量要求：228pcs/H

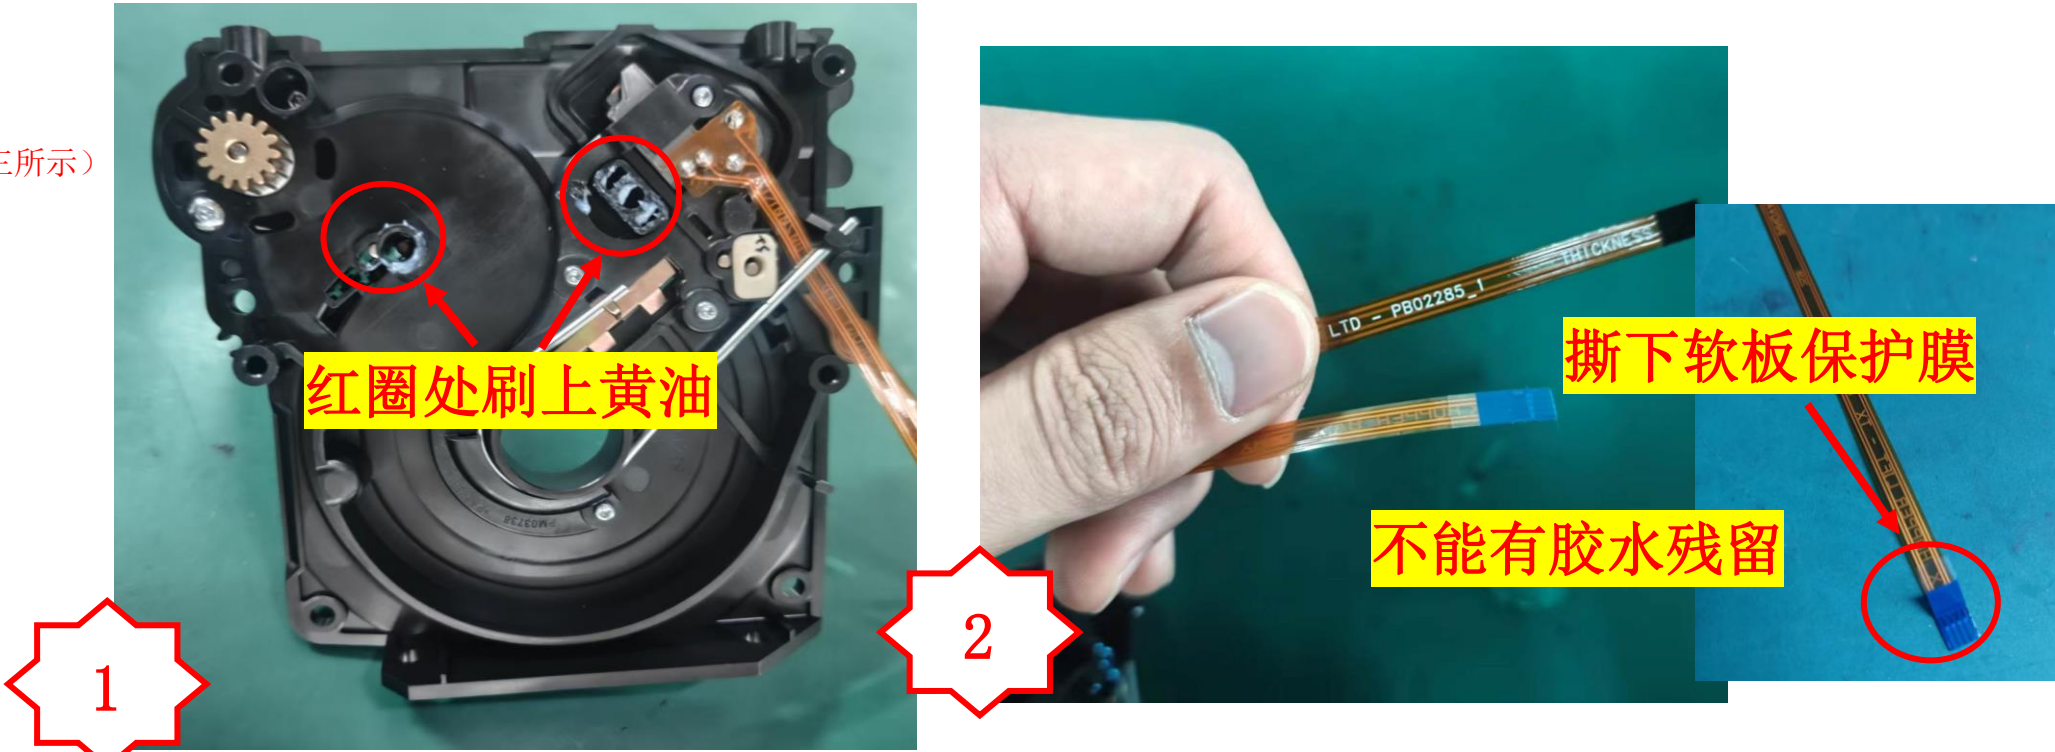

图一,将两处画红圈处刷上油

图二，撕下 PB02001 软板保护膜并目检 Disk 组件软板是否有胶水残留，若有胶水残留请更换软板 PB02001



图三,将 PM00408 装入如图所示位置，注意 PM00408 的骨位对准槽位

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA05452-2目检装配	SUB-ASSY	页码	22-1/88	版本	1.0	22-1 张凤云 EUC APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:			制定人:	

作业内容

1. 目检图中所示的位置（如图一，二所示）
2. 将 PA2041-5 装到刷好油的 PA05452-2 上（如图三所示）
3. 将 PA04230 装到 PA05452-2 上（如图四所示）。

备注：此工位请 IPQC 人员严格巡检

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA05452-2	Assy	1
PM00402+MC00303	Assy	1
PA04230	Assy	1

品质检查

自检：

1. 检查 PA04230 组件是否损坏，是否漏装 MC00282。
2. 检查齿轮组转动顺畅，无异常噪音摩擦。
3. 检查 PM00402 组件是否按压到底。


互检：

1. 检查 PM00408 无漏装，遗失。
2. 检查有无刷油。
3. 五颗 SC00129 是否打到位，两颗 SC00116 是否有沾 LT-7400 并打到位
4. 软板是否在 SP00129 下方
5. 检查四个弹簧是否装配到位，有无漏装

使用工具

产量信息

产量工时：15.80s/pcs 产量要求：228pcs/H

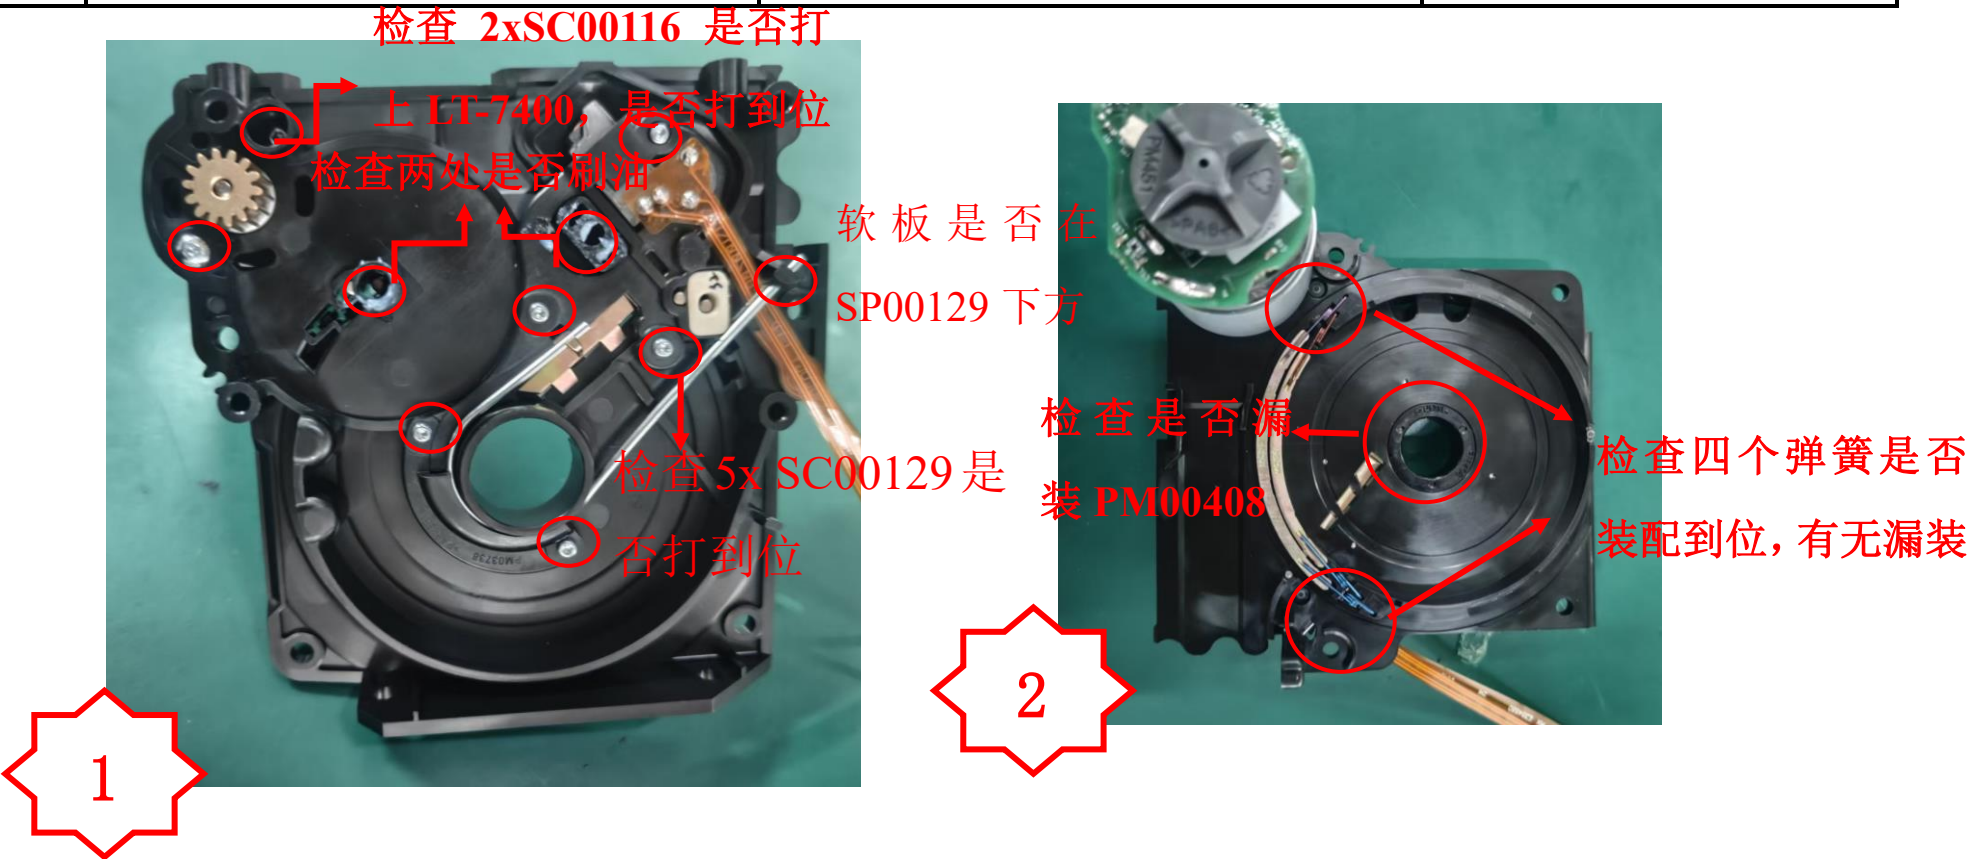

图一，二，目检图中所示的位置



图三,将 PM00402+MC00303 装到刷好油的
PA05452-2 上

图四，将 PA04230 组件装到 PA05452-2 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号 受控文件 APPROVED 23 JAN 2026 EUC
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA05452-3装配 Denis	SUB-ASSY	页码	23/88 张风云	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:

作业内容

1. 将 PA00401 组件装入 PA05452-2 中 (如图一所示)。
2. 将 PM00405 也装入 PA05452-2 中 (如图二所示)
- 注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM00405	Drive Gear 5	1
PA05452-2	Assy	1
PA00401	Assy	1

品质检查


- 自检：
1. 检查组件的物料无遗漏。
2. 检查齿轮组转动顺畅，无异常噪音摩擦。

- 互检：
1. 检查 PM00402 组件无漏装，遗失。
2. 检查有无漏刷油。

使用工具

产量信息

产量工时：15.80s/pcs 产量要求：228pcs/H

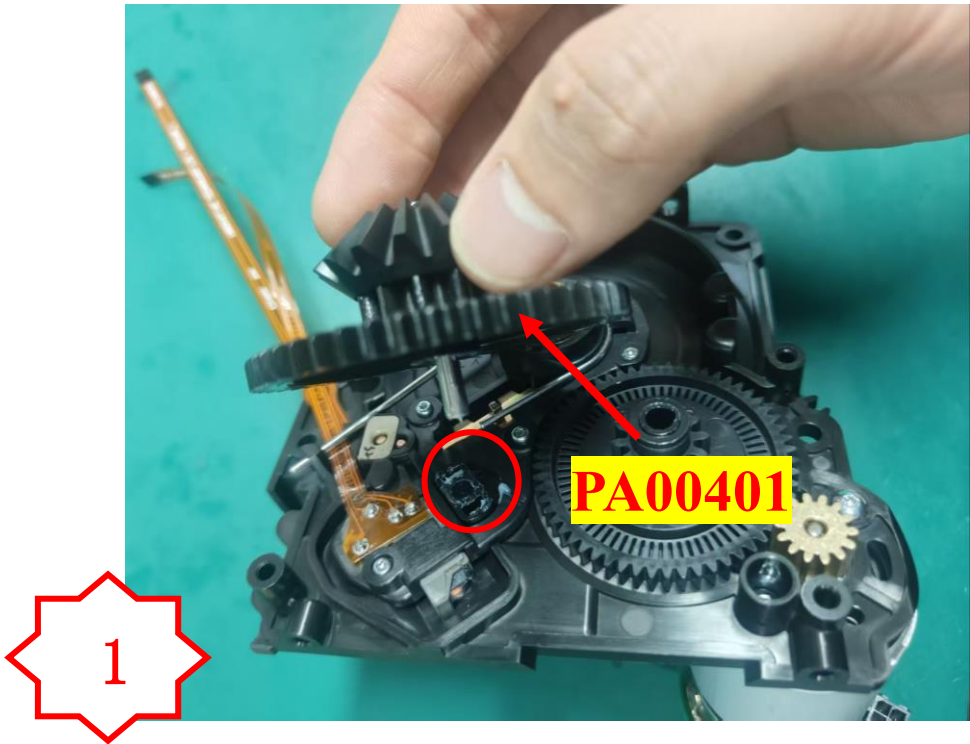

图一，将 PA00401 的轴插入图中红圈所示孔中



图二，将 PM00405 按照图示进行装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP HopperIV E-001	PA05452-4	SUB-ASSY	页码	23-1/88	版本	1.0	23-1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人:	Eric	APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1. 将 SC00135 涂上乐泰胶，至少 60%螺纹都要涂上的螺纹胶（如图一所示）
- 2. 将 PA05452-3 打一颗已加螺纹胶（Loctite 243）的 SC00135. （如图二所示）
- 3. 将 PA00404 组件盖上 PA05452-3 上. （如图三所示）

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA05452-3	Assy	1
PA00404		1
SC00135	Disk Screw	1

品质检查

自检：

- 1. 确认电批扭力并填写点检表。
- 2. 检查 SC00135 螺丝是否加了螺纹胶 Loctite 243.
- 3. 检查 SC00135 是否打到位

互检：

- 1. 检查组件的物料无遗漏。
- 2. 检查各齿轮组转到顺畅无阻滞感。


使用工具

Loctite 243
扭力： 9.0±0.5 Kgf.cm

产量信息


产量工时： 17.92s/pcs 产量要求： 201pcs/H

在 SC135 的螺丝上加至少 3/5(60%)的螺纹胶，可以不用加满整个螺纹。

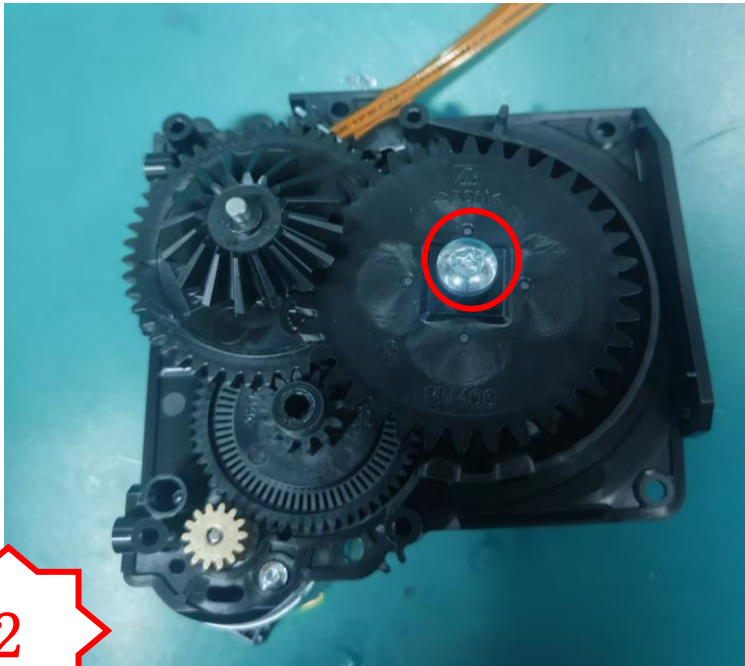

图一，SC00135 需要加 Loctite 243 的位置。

图二，SC00135 需要锁进如图所示红圈位置

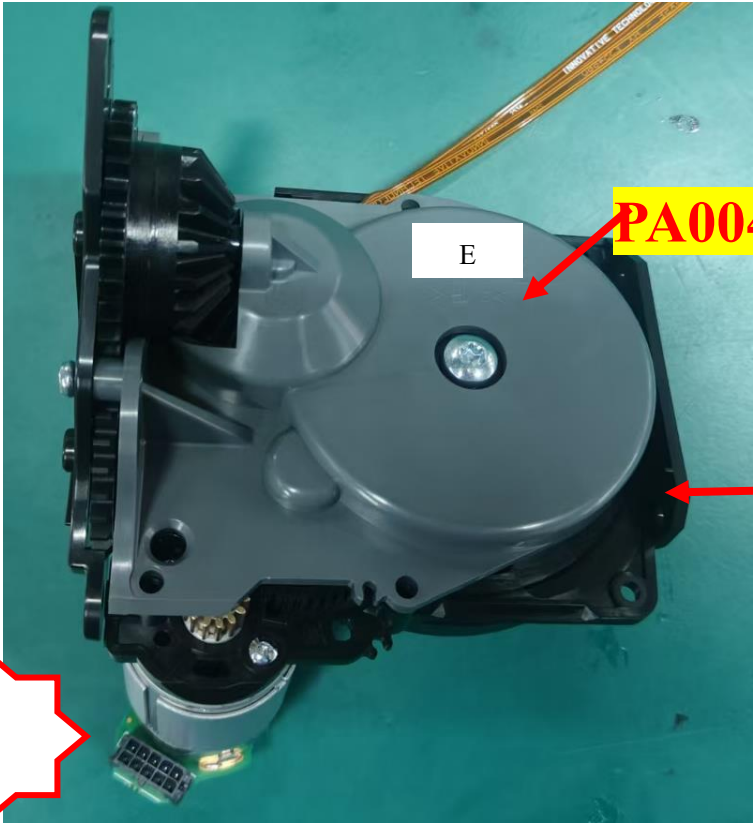

图三，将 PA00404 组件盖上 PA05452-3 上

作业内容

1 将 PM466 放入治具。再将加黄油 MC209 放进 PM466 的孔内用治具压紧 (如图二，三所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
MC209	Bevel shaft (4x35.5)	1
PM466	Bevel Gear 2 (Compound)	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 MC209 有没有漏压，有没有压到位
 - 2.检查 MC209 有没有加红油
- 互检
- 1.检查 PM466 来料齿轮也没有破损

使用工具


FX258
黄油

产量信息


产量工时：9.2s/pcs 产量要求：391pcs/H



图一，PM466

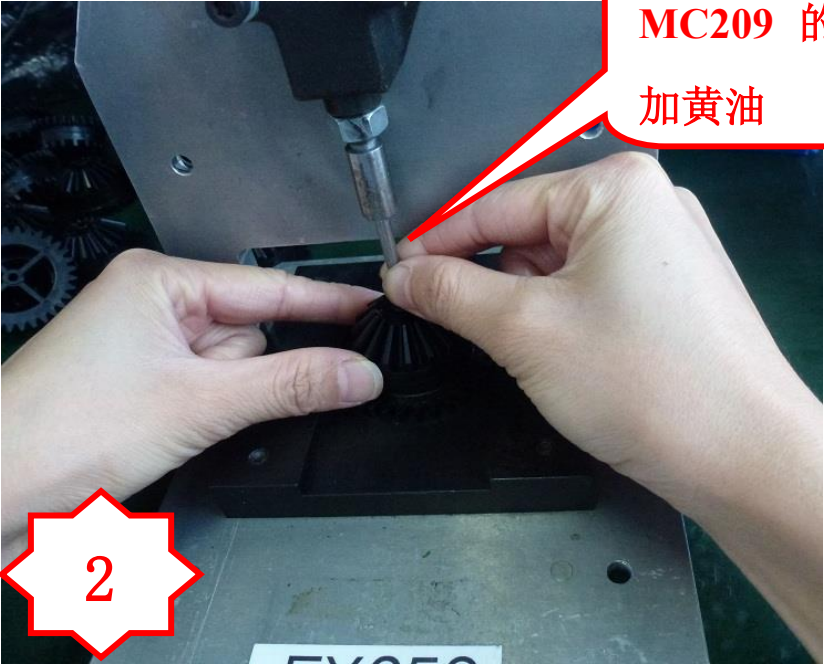

图二，放入 MC209

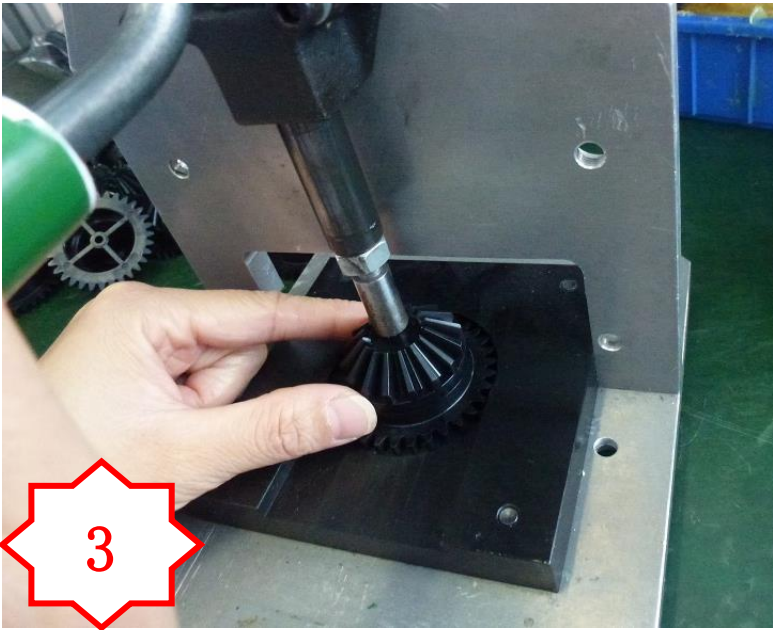

图三，用治具压合 MC209 的轴



图四，PA2041-7

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA404-2装配	SUB-ASSY	页码	25/88	版本	1.0	25
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云	制定人: Eric			APPROVED 22 JAN 2026

作业内容


1. 将黄油涂 PM480 在装转轴的两个孔后, 将 MC279 和 PA404-1 装入(如图一, 二所示)
2. 将 PM467 放入 PM480, PM467 有斜角的齿的一面向上(如图三, 四所示)

注: 料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
MC279	Idler Gear Shaft (4x18)	1
PM467	Idler Gear	1
PA404-1	Bevel Gear 2 (Compound)	1
PM480	Lift Gear cover	1



图一, 在 PM480 圈出的两个孔加适量红油

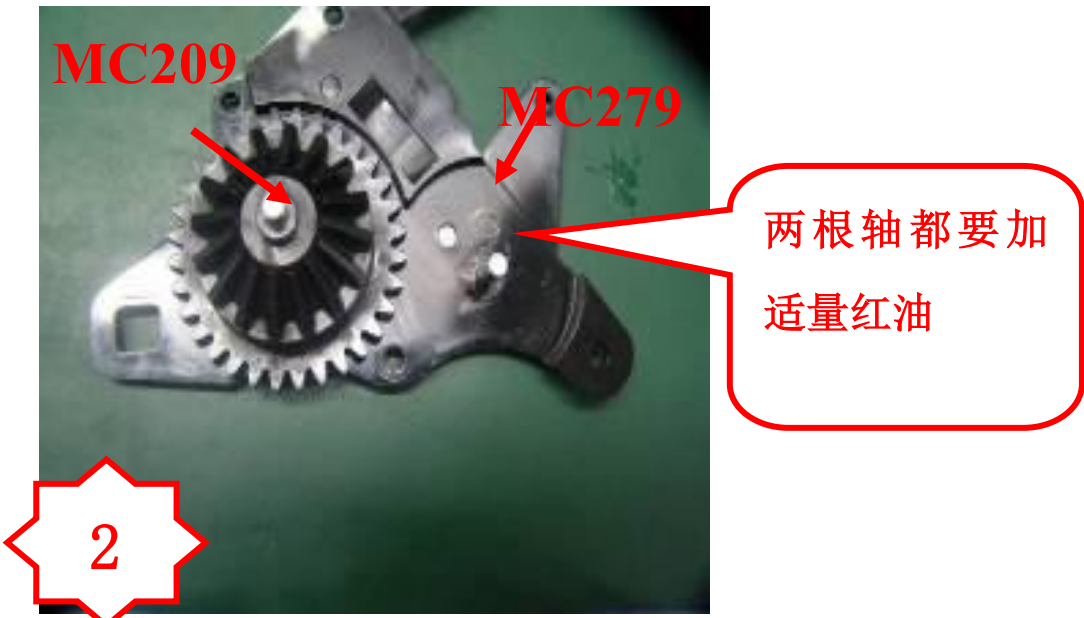

图二, 将 MC279/ PA404-1 组件装入

品质检查


- 自检:
- 1.确认 MC279/MC209 的物料正确, 无混料, 无错料。
- 2.检查 MC279/MC209 的轴两端, PM480 转轴的孔.加适量红油。
- 互检
- 1.检查 PM467 的装配方向是否正确 (有倒角的/无物料号的一面向上,)。

使用工具

红油



图三, 将齿轮 PM467 装入, 注意方向

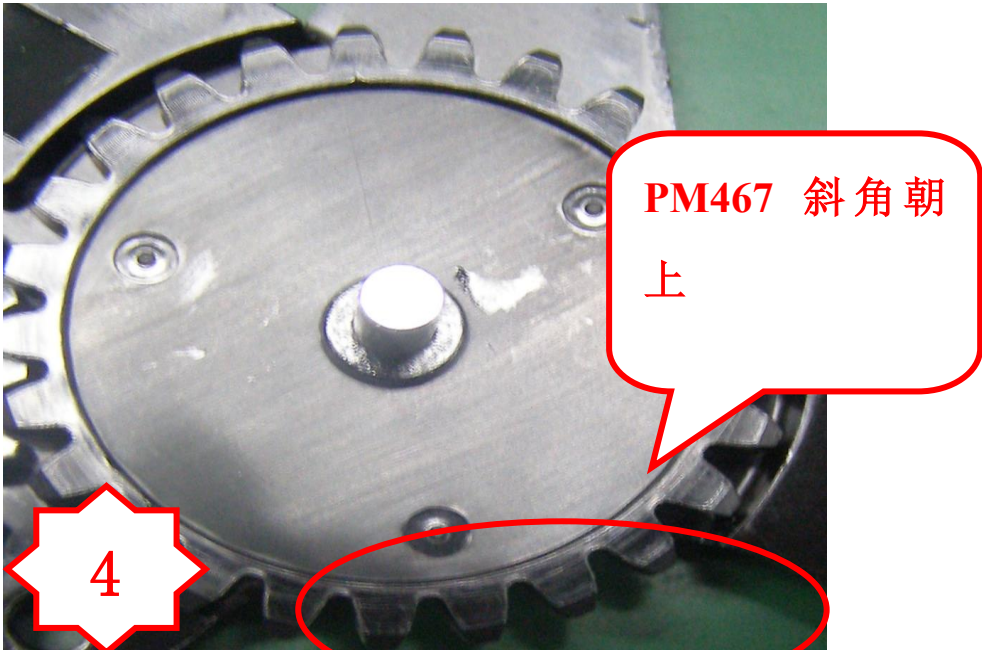

图四, PM467 有倒角的一面

产量信息

产量工时: 21.85s/pcs 产量要求: 165pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA00404-3	SUB-ASSY	页码	26/88	版本	1.1	26 受控文件 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

- 1. 物料识别 PM410 (R3) (如图一所示)
- 2. 在 PM410 相应位置加适量黄油 (如图二所示)
- 3. 贴版本标签。(如图三所示)。

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM410	Gear Support Cover	1
LB169		1
AX2014	NYE 368F	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查 PM410 带圈的孔是否加适量的黄油。
 - 2.检查 LB169 版本标签是否正确。

- 互检：
- 1. 检查 PM410 来料有无破损

使用工具

毛刷，NYE 368F 黄油

产量信息


产量工时：7.28s/pcs 产量要求：494pcs/H



图一，物料识别 PM410(R3)



图二，在 PM410 带圈位置加适量黄油

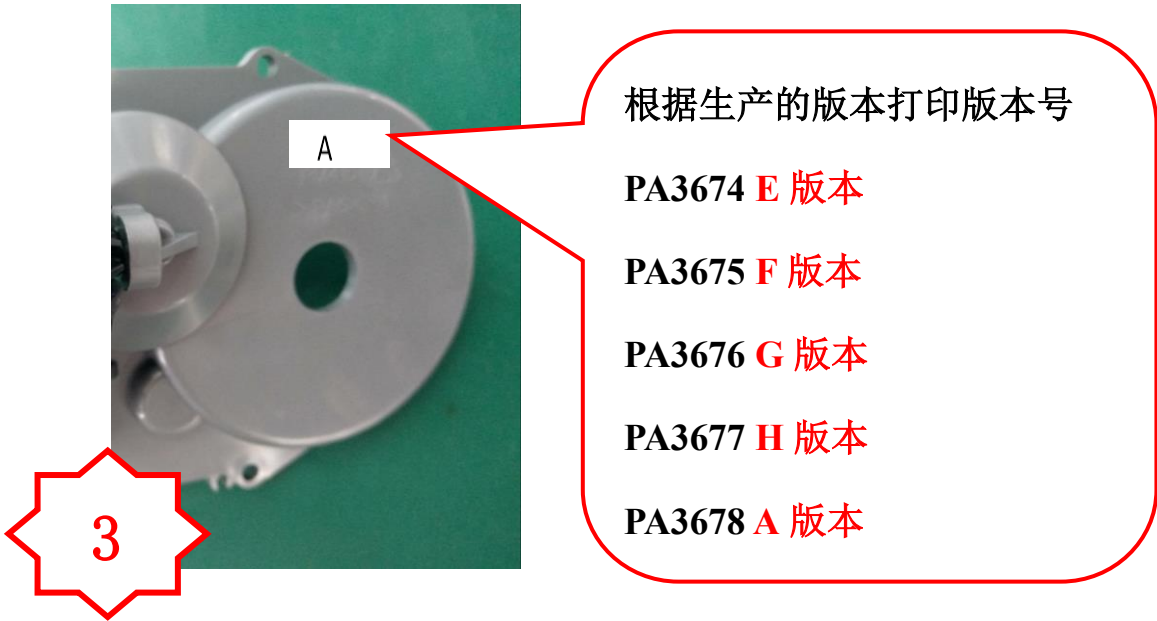

图三，贴一个 LB169 版本标签

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA00404-4	SUB-ASSY	页码	27/90	版本	1.0	27 受控文件 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

- 1. 将 PA404-2 与 PA404-3 装配. (如图一所示)
- 2. 将组件放入固定夹具 (FJ031) 内并使用 2*SC124 螺丝锁紧. (如图二所示)

注: 料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
PA404-2		1
PA404-3		1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	2



图一, 将 PA404-2 与 PA404-3 组件组装

品质检查

- 自检:
- 1.确认 SC124 的扭力并填写点检表。
 - 3.检查 SC124 是否漏打, 未打到位。
- 互检:
- 1. 检查版本标签有无漏贴
 - 2.检查 PM410 带圈的孔是否加适量的黄油。

使用工具


T20 螺丝批- SC124 扭力: 7.5±0.2 Kgf.cm FJ031

产量信息

产量工时: 11.67s/pcs 产量要求: 308pcs/H



图二, 放入治具打两颗 SC124

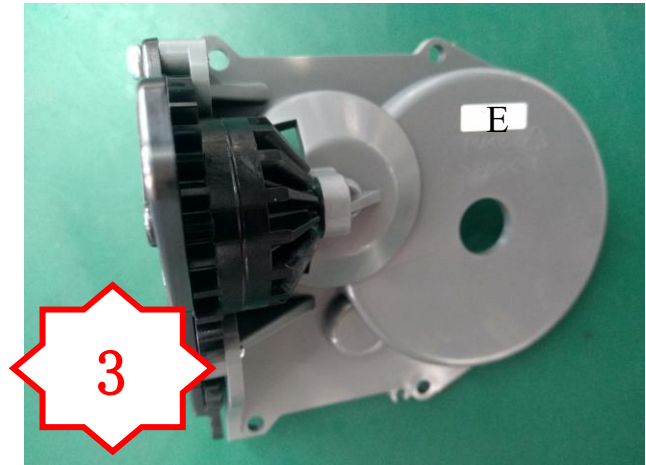

图三, 检查有无版本标签 LB169 版本

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	Bare HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA2332装配	SUB-ASSY	页码	28/88	版本	1.0	28
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将齿轮盖组件 PA404-3 与基座齿轮 PA2333-4 组装配完好。(如图三所示)
2. 用四颗 SC124 螺丝锁紧，检查无误。(如图四所示)
3. 检查是否贴版本标签 (如图五所示)。
- 注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2333-4	Plate gears assy	1
2	SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4
3	PA404-4	Gear covers assy	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 SC124 的扭力并填写点检表。
- 2.检查 PA403/PA404 的物料有遗漏。
- 3.检查 PA404 的 SC124 是否打到位。
- 互检：
- 1.检查 SC124 是否漏打，打到位，滑牙。
- 2.检查齿轮组是否转动顺畅。

使用工具

T20 螺丝批 (SC124)

扭力：8.0-8.8Kgf.cm

产量信息

产量工时：31.46s/pcs 产量要求：114pcs/H



图一, 将 PA2333-4 装入 FX281




图二, PA404-3



图三, 将 PA2333-4/PA404-4 装在治具上



图四, 打 SC124*4

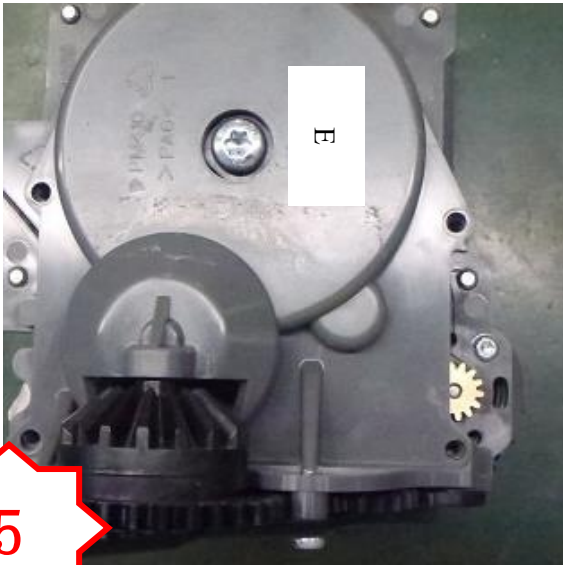

图五, 检查贴版本标签

 Bellis Technology INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00408-1装配	SUB-ASSY	页码	29/88	版本	1.0	30
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	


受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 PM472 放置于 PM478 中（对准连接孔），
注意，PM472 有骨位和 PM478 带箭头为同一方向。（如图一所示），
2. 装好后将 MC217 放入后放到夹具 FX264 压合到位。（如图二, 三所示）。

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM472	Tensioner Pulley	1
2	PM478	Tensioner Inner Body	1
3	MC217	Idler Pulley Shaft (4x22.5)	1

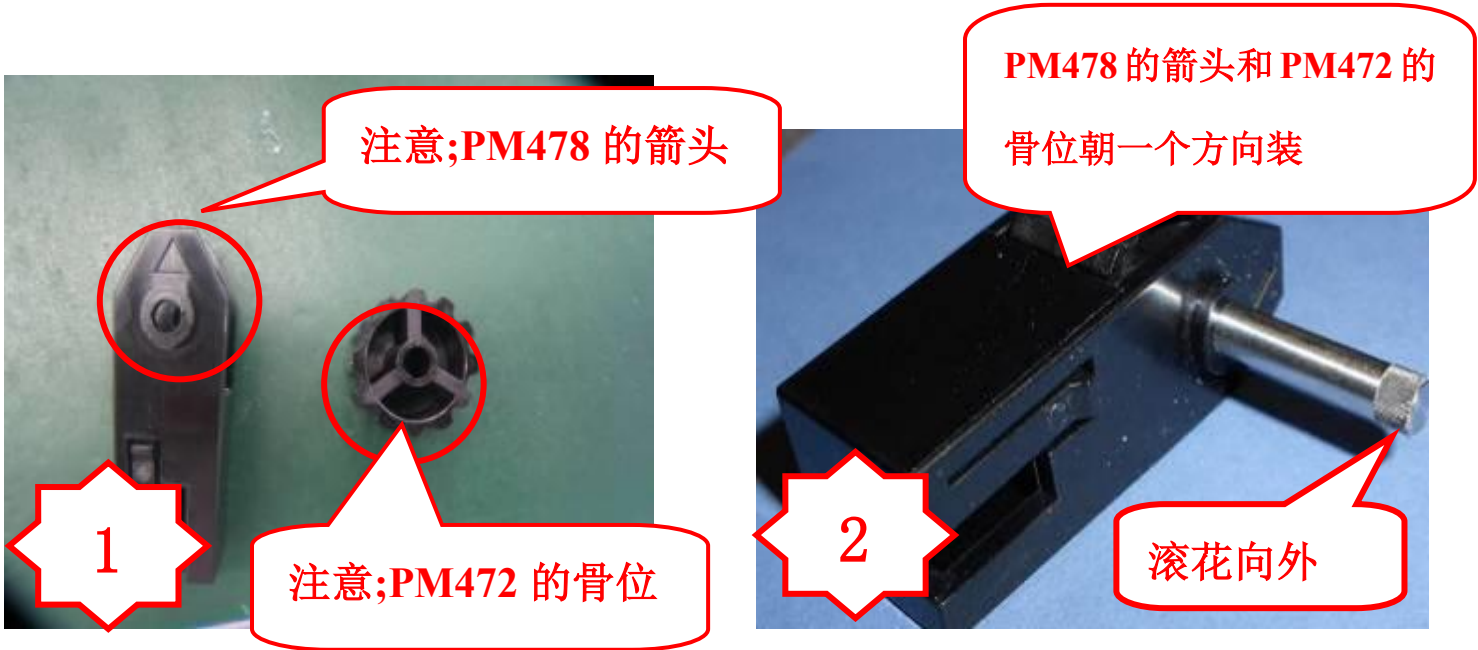

图一，将 PM478 和 PM472 上的标示在同一方向 图二,装配 MC217，注意有滚花的地方朝外

品质检查

- 自检：
- 1,MC217 是否有滚花，装配方向是否正确.
 - 2,确认 PM472/PM478/MC217 的装配方向正确。
 - 3,压入 MC217 后，确认 PM472 可以转动顺畅。
 - 4,物料版本是否正确。
 - 5 物料是否漏装。

使用工具

FX264

产量信息

产量工时：8.29s/pcs 产量要求：434pcs/H



图三，将孔位对准后，把 MC217 装入,并放到治具 FX264 中压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00408-2装配 Denis	SUB-ASSY	页码	30/88 张凤云	版本	1.0	31 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

- 1.将将弹簧 SP135 按图所示放入 PM477 正确位置。(如图一所示)
- 2.将 PA408-1 对准槽位正确压进 PM477 内. 注意压到位。(如图二所示)

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM477	Tensioner Body	1
2	SP135	Belt Tension Spring	1
3	PA408-1	ASSY	1



图一，将 SP135 放入到 PM477 中

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM472 转动顺畅，无阻滞感。
- 2.确认 SP135 的物料正确，无错料，无混料等不良。
- 3.将 PM477 与 PA408-1 装配好后，按压 PM477 确认去按压顺畅。

- 互检：
- 1.检查 PM472/Pm478 是否对准连接口，MC217 有无漏压。

使用工具

产量信息

产量工时：6.87s/pcs 产量要求：524pcs/H



图二，将 PM477/PA408-1 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-1装配 Denis	SUB-ASSY	页码	31/88 张凤云	版本	1.0 Eric	32 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

1. 将 SP205 装到 PM1149。(如图一所示)
(注意装完后要确认 SP205 不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM1149	Lift Chassis	1
SP205		1

品质检查

自检：

- 1、弹簧要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
- 2、SP205 装好后用肉眼看不能一高一低。
- 3、用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。
- 4、SP205 有没有漏装。


使用工具

产量信息

产量工时：9.13s/pcs 产量要求：394pcs/H



图一，装配 SP205

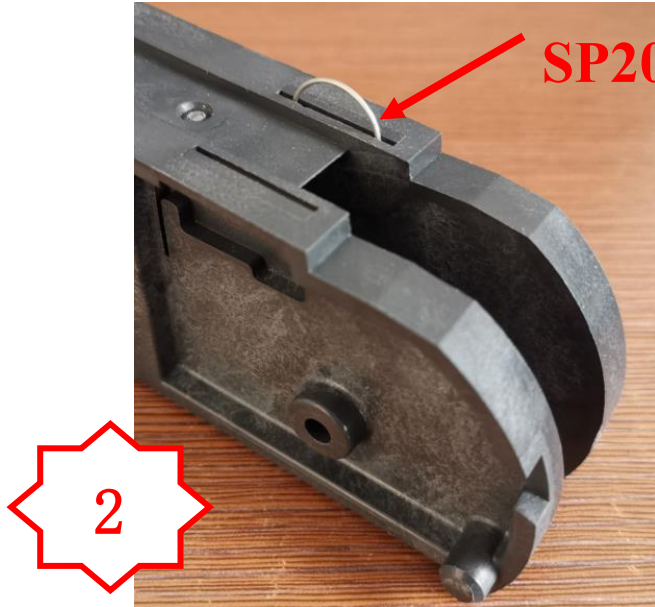

图二，装配完成图



图三，在后面看，SP205 的角是穿过塑件的

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-2装配 Denis	SUB-ASSY	页码	32/88 张凤云	版本	1.0 EUC	33 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

1. 将 SP206 分别装到 PA2048-1。(如图一所示)
(注意装完后要试两个弹簧不能有弹不起来或弹不顺畅的现象)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-1	ASSY	1
SP206		1

品质检查

- 自检：
- .SP206 要装到位（即从后面看要能看到弹簧）。
 - .SP206 装好后用肉眼看不能一高一低。
 - .用手拨动弹簧，必须无卡住，弹不回来的感觉。

- 互检：
- 检查 SP205 有没有漏放，从后面看见 SP205 的脚。


使用工具

产量信息

产量工时：9.64s/pcs 产量要求：373pcs/H



图一，装配 SP206

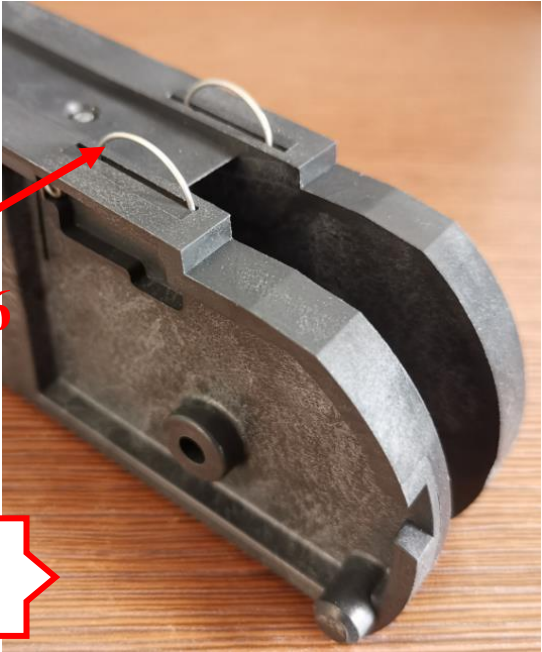

图二，装配完成图



图三，在后面看，两个弹簧穿过塑件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-3装配 Denis	SUB-ASSY	页码	33/88 张凤云	版本	1.0 EUC	34 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:

作业内容

1. 将 PA2048-9 的垫片取下。(如图二)
2. 把 PA2048-9 组件装入 PA2048-2 中。(如图四)
- 注： 料号及规格：
- | | | |
|----------|------|---|
| PA2048-9 | ASSY | 1 |
| PA2048-2 | ASSY | 1 |

品质检查

- 自检：
- 1.确认垫片有没有取下。
- 2.确认组件有没有漏装。
- 互检：
- 1.检查 PA2048-9 的胶无漏点。
- 2.确认 PA2048-9 装入到位。

使用工具

手动压合治具

产量信息

产量工时：6.11s/pcs 产量要求：590pcs/H



图一，物料识别 PA2048-9



图二，将 PA2048-9 的垫片取下



图三， PA2048-2 和 PA2048-9 组件



图四,将 PA2048-9 装入 PA2048-2

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-4 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	34/88 张凤云	版本	1.0 EUC	35 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

1. 将 PM470/PM471 分别装入 PA2048-3 中，
并将两根 MC215 加适量黄油后穿入用
夹具 FX259 将其压入。(如图一，二所示)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM470	Top Pulley	1
PM471	Mid Pulley	1
MC215	Pulley Shaft (4x30)	2
PA2048-3	ASSY	1
AX2014	NYE 368F	1

品质检查


- 自检：
- 1、黄油是否有漏加。
 - 2、装好后各轮子是否转动顺畅。
 - 3、确认 PA2048-3 装入到位。
- 互检：
- 1、检查 SP206/SP205 是否装配到位。
 - 2、确认软板无破损，断裂等不良。
 - 3、确认 2048-10 无漏放

使用工具

FX259
NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：15.91s/pcs 产量要求：226pcs/H

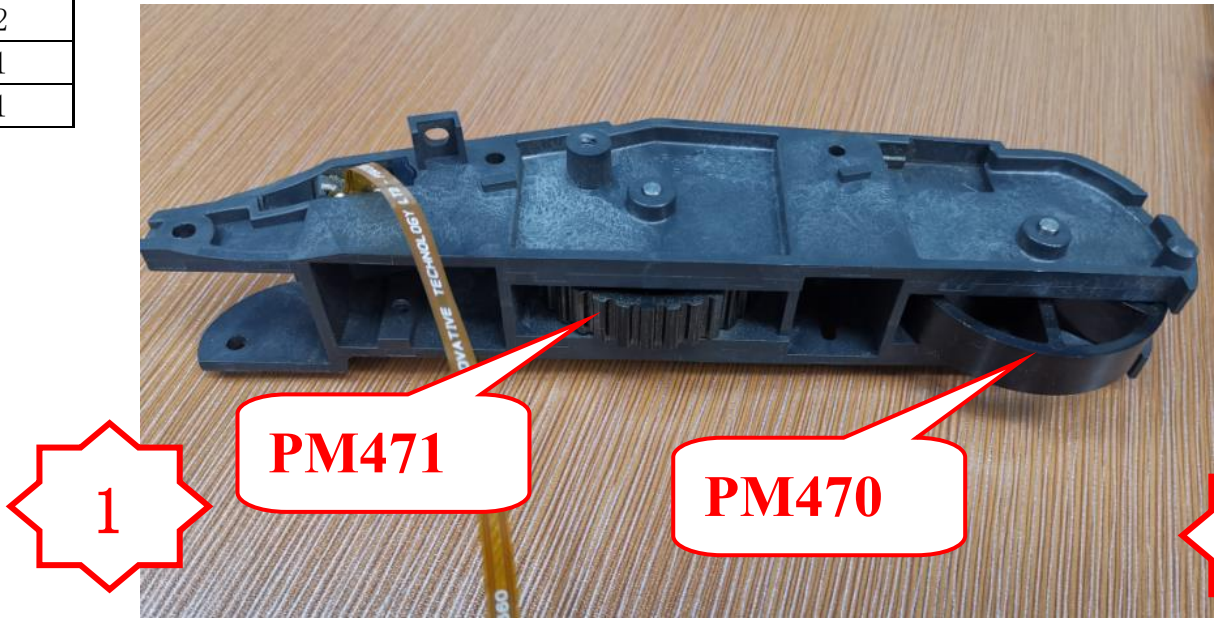

图一，将 PM470/PM471 放到 PA2048-3 中



图二，将 MC215 加适量黄油后装入并用治具 FX259 压紧

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-5 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	35/88 张凤云	版本	1.0	36 APPROVED 22 JAN 2026 Fuo
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:

作业内容

1. 将 MC2345、U 型垫片、IN2005、IN2004、WASH 组装（如图二，三，四）

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
IN02004	Coil Tx(粗线圈)	1
IN02005	Coil Tx(粗线圈)	1
MC2345	Diverter	1
U 型垫片		1
wash	ITL 垫片	1


品质检查

- 自检：
- 1.确认所用物料正确，无错料，无混料。
（注意：不能用细线圈）（如图三）
 - 2.检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。

使用工具

产量信息

产量工时：19.84s/pcs 产量要求：181pcs/H

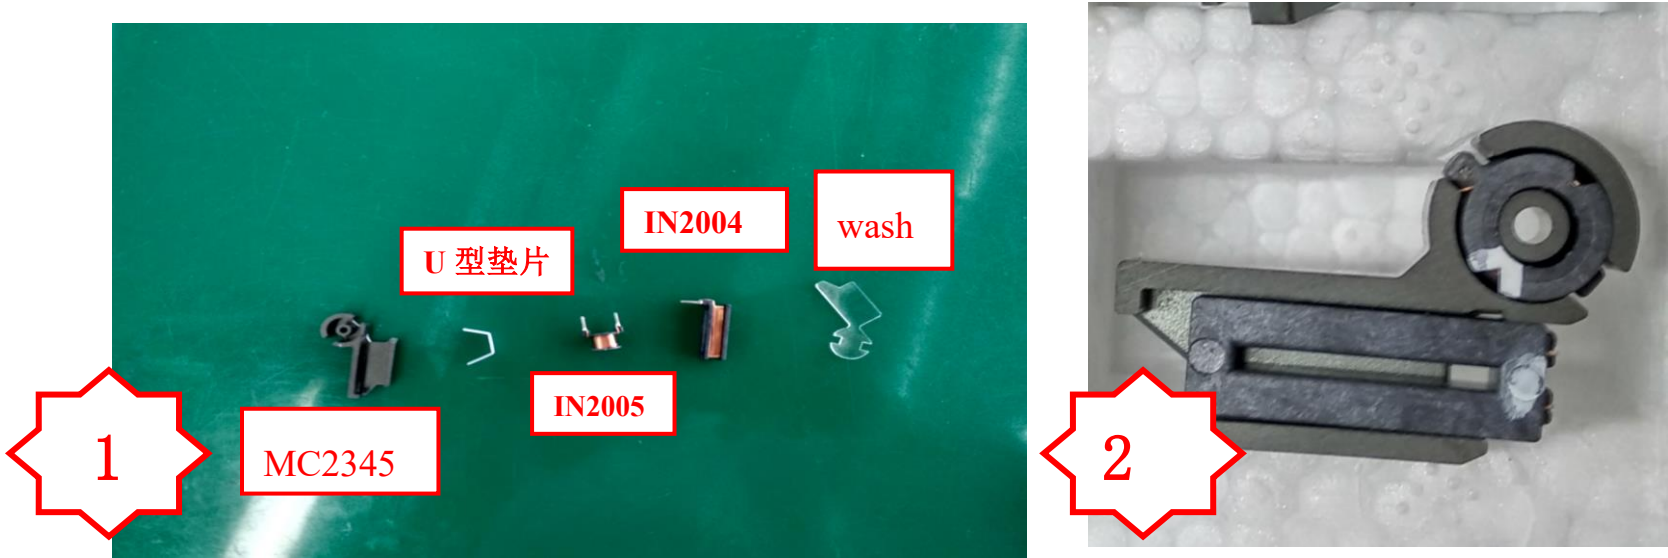

图一，物料识别



图二，线圈的装配， 确认 IN2005、IN2004 的方向正确



图三，插入 U 型垫片，将透明垫片放在 MC2345 上

线圈末端在底部，方向如上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-6 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	36/88 张凤云	版本	1.0	37 APPROVED 22 JAN 2026 Fuo
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

1 将 PB2002 的软板压到垫片底部的位置后，确认 PB2002 软板上显示 Lift - TX，正确焊接。(如图一所示)
注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PB2002	Flex PCB TX	1
PA2048-5	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 焊接位置正确，不能焊反，连锡。
 - 确认所用物料正确，无错料，无混料。
 - 填写焊接点检表。
- 互检：
- 软板 PB2002 无折断破损。
 - 检查线圈 IN2004/IN2005 焊接方向正确。
 - 柔性线路板 PB2002 无折断破损。
 - 磁铁座 MC2345 无错料，破损。
 - 检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。

使用工具

烙铁，340℃±10℃


产量信息

产量工时：20.58s/pcs 产量要求：175pcs/H



1

图一，将 PA2048-5 组件放在透明板或其它的辅助板上，确认透明垫片和 PB2002 软板已装配，确认 U 形垫片也已安装

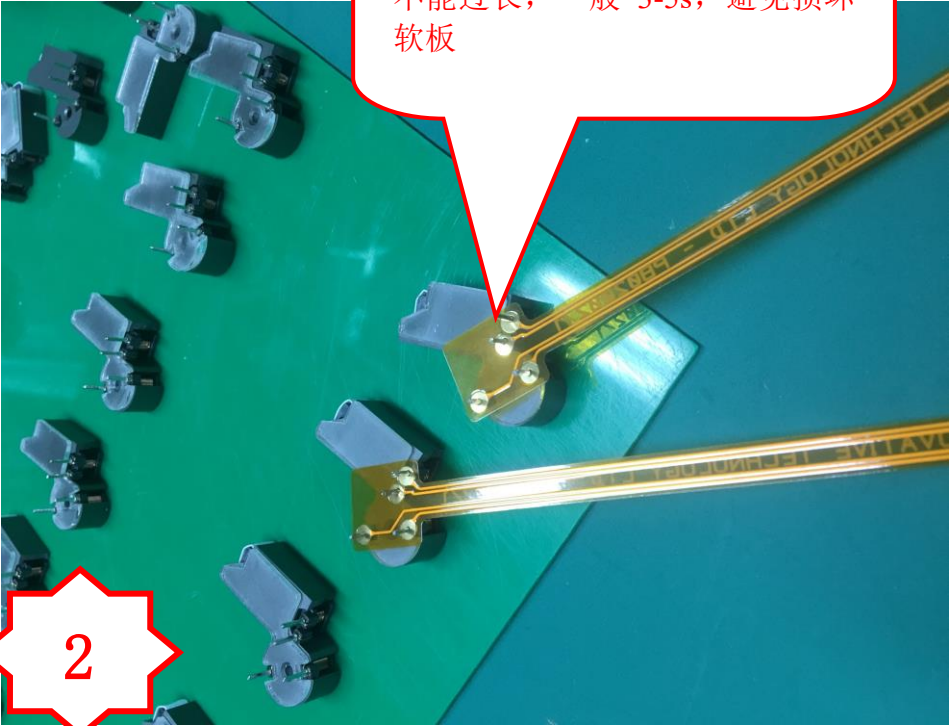

2

图二，用烙铁直接在软板上进行焊接，焊接时两个角之间不能连锡，不能漏焊，假焊

在线圈的四个脚加锡，两个针脚之间不能连锡，烙铁停留的时间不能过长，一般 3-5s，避免损坏软板

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-7 装配	SUB-ASSY	页码	37/88	版本	1.0	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云		制定人: Eric	APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1.使用剪钳沿焊点剪除 4 个长的线圈引脚，保持装配无影响。（如图一所示）
2. 将剪好角的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过（如图二所示）

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-6	ASSY	1

品质检查


- 自检：
- 1.焊点需剪脚，检查不影响装配。
- 互检：
- 1.检查线圈 IN2004/IN2005 装配方向正确。
- 2.确认组件的物料不需要放置混淆
- 3.柔性线路板 PB2002 无折断，破损等不良。

使用工具

剪钳，PA2048-7 检验治具

产量信息

产量工时：8.94s/pcs 产量要求：403pcs/H

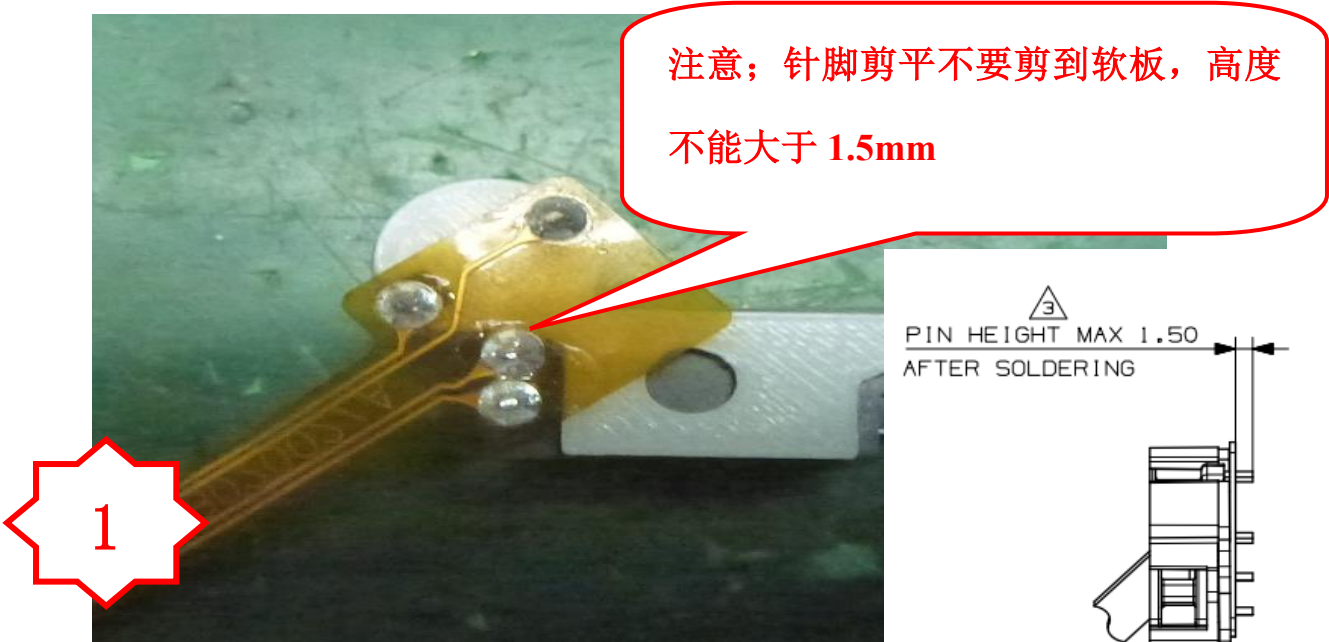

图二，将剪好的组件穿入治具，检查是否能顺畅通过，如不能继续修剪

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-8 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	38/88 张凤云	版本	1.0 ETIC	39 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

1. 参考图一和图二位置，按图一方式将胶水注入到线圈的铜线上。
注意应该注入足够的胶水使胶水能够充满线圈铜线和铁氧体内壁的
间隙并粘接在一起。
注意不要漏出，这会导致线圈在铁氧体里没装到位或铁氧体组件装不到位。
2. 放置好点好胶水的组件，让它变干后再组装。
- 特别提醒：在更换针头和新的胶时，需要废弃 2~3ml 的胶
以避免胶未混合均匀。

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-7	Top Pulley	1
AX2002	E-00NS	1

品质检查

- 自检：
- 1.检查胶水是否充足饱满。
2.没有胶水溢出到其它处

- 互检：
1. 检查软板焊接没有连锡。
2.软板没有破损。
3.软板焊盘没有脱落。
4.铁氧体没有破损情况。

使用工具


胶枪，E-00NS

产量信息


产量工时：14.13s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一，在 PA2048 组件上进行点胶

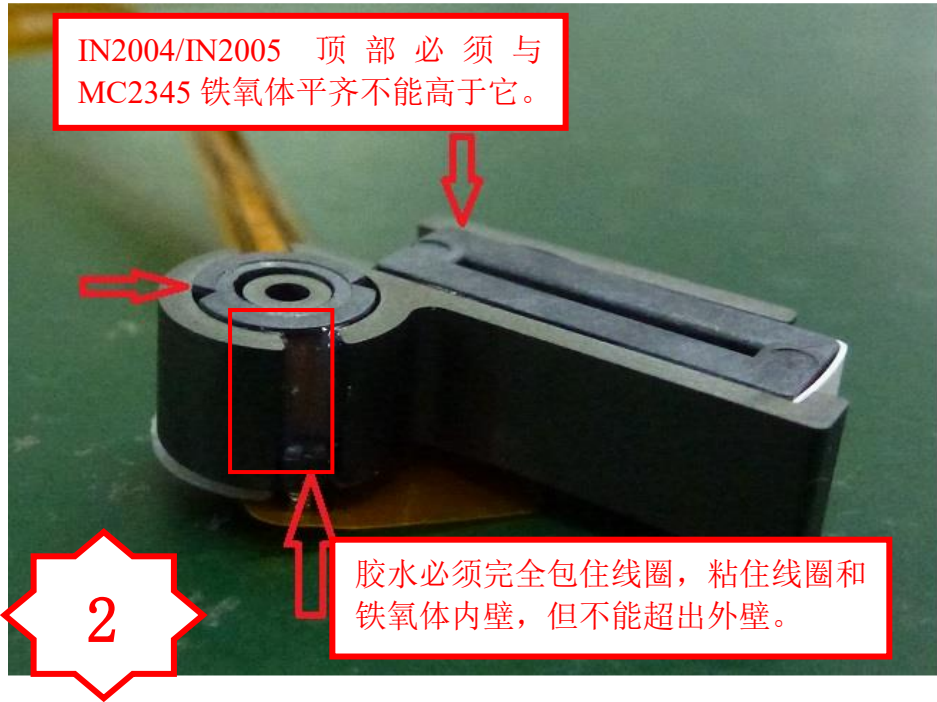

图二，点胶

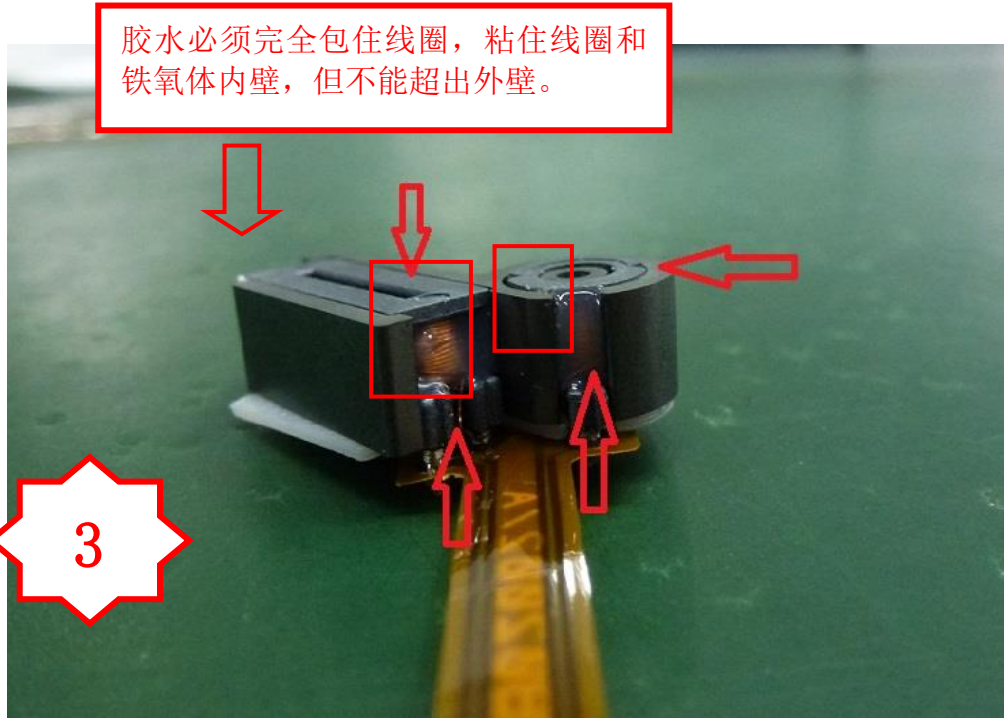

图三，点胶三处

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-9 装配	SUB-ASSY	页码	39/88	版本	1.0	40
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: ETIC	

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将铁氧体组件 PA2192 装入 PM1150 中，铁氧体要与 PM1150 表面平齐。将垫片装到组件上。（如图一）
2. 将装配好的组件放在点胶机的载具上。（如图三）
3. 一个装配夹具上只装配 9 个组件，然后放在自动化点胶机上。进行点胶机上进行程序设定，一旦程序设定好后无需再次设置，可直接点胶。
4. 盖上载具板后按下两边的快速夹（如图四），按机器的启动键进行组件点胶。（如图五）

料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2192	PA2192 组件	1
PM1150	Lift chassis	1
金属垫片		1
AX2002	E-00NS 胶水	1

品质检查

自检：

- 1.检查铁氧体装在 PM1150 里面后是否齐平。铁氧体不能高出 PM1150 表面，或翘起。
- 2.检查 PM1150 组件放在载具上是否装配到位。
- 3.在开始批量点胶前需调整程序，确保点胶正确。

互检：


- 1.检查 PA2192 组件是否漏点 E-00NS 胶水。
- 2.PB2002 焊接后线圈是否高出铁氧体表面。

使用工具

胶水 E-00NS，自动化点胶机，针头

产量信息

产量工时：10.67s/pcs 产量要求：338pcs/H

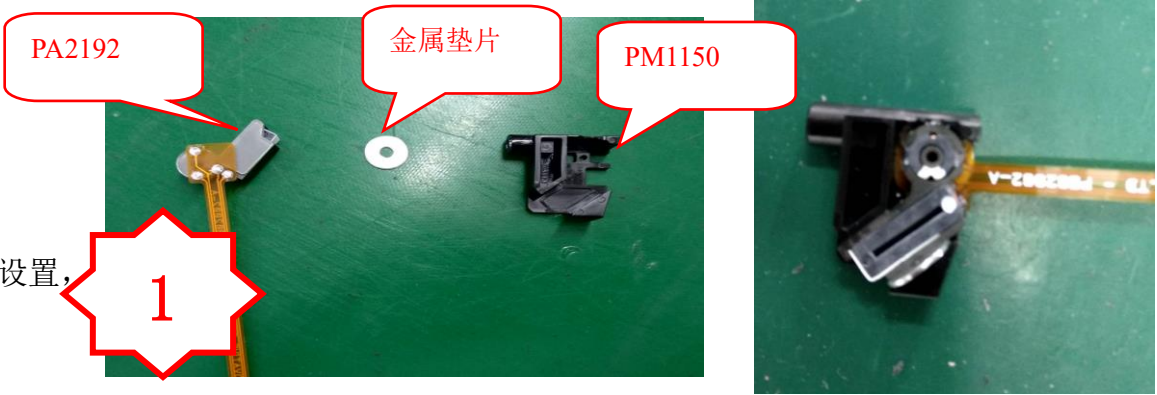


图一，将 PA2192 组件装配在 PM1150 上，并塞上合适的垫片



图二，自动化点胶机



图三，将装配好的组件放在载具上，一个载具上放 9 个

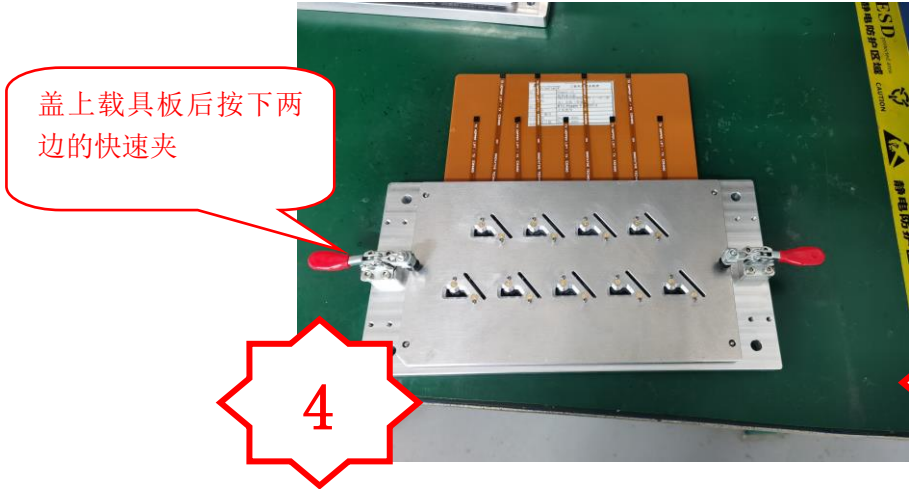

图四，盖上载具板，扣上快速夹



图五，将装配好的组件放在自动化点胶机上，按启动键开始点胶

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H/			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-10 装配	SUB-ASSY	页码	40/88	版本	1.0	41
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

作业内容

1. 将 PM468 卡进 PM469 中（如图二所示）

注： 料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM468	Drive Pulley Belt Side	1
2	PM469	Drive Pulley Gear Side	1

品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM468/PM469 的物料正确，无错料，无混料等不良。
 - 2.压合前，确认 PM68/PM469 的对应方向正确（短的凹槽对应短的柱子）
 - 3.检查 PM468/PM469 的塑胶齿轮无损坏，破损等不良。
 - 4.压合完成后，确认 PM468/PM469 之间无间隙。

使用工具

产量信息

产量工时：9.82s/pcs 产量要求：366pcs/H



图一, PM468/PM469 的对应方向（短的凹槽对应短的柱子）



图二，装配好的图片，确认 PM468/PM469 之间无间隙

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-11装配	SUB-ASSY	页码	41/88	版本	1.0	42
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric		

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 PA408-2, PA2048-10 装配到 PA2048-3 图示位置, 并将皮带 FD104 套进上述组件 (如图一所示)。注意皮带齿轮, PA408-2 和皮带的方向。(如图二、三所示)。
2. 将 MC278 加适量黄油后放入 PM469 中, 然后使用治具 FX263 压合(如图四所示)。

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-10	ASSY	1
PA2048-3	ASSY	1
MC278	Drive Pulley Shaft (4x38)	1
PA408-2	Tensioner assy	1
FD104	Coin Drive Belt	1
AX2014	NYE 368F	1



图一、先将 PA408-2 放入 PA2048-3 中, 然后将皮带套入 PA2048-3,

图二、对刻度, 调整皮带方向

再将 PA2048-10 放入套在齿轮上

品质检查


- 自检:
- 1.确定 PA2048-11、PA408-2, 皮带的方向要正确
- 2.MC278 黄油无漏加.
- 互检:
- 1.检查软板无断线等现象

使用工具

FX263, NYE 368F 黄油

产量信息

产量工时：14.77s/pcs 产量要求：244pcs/H

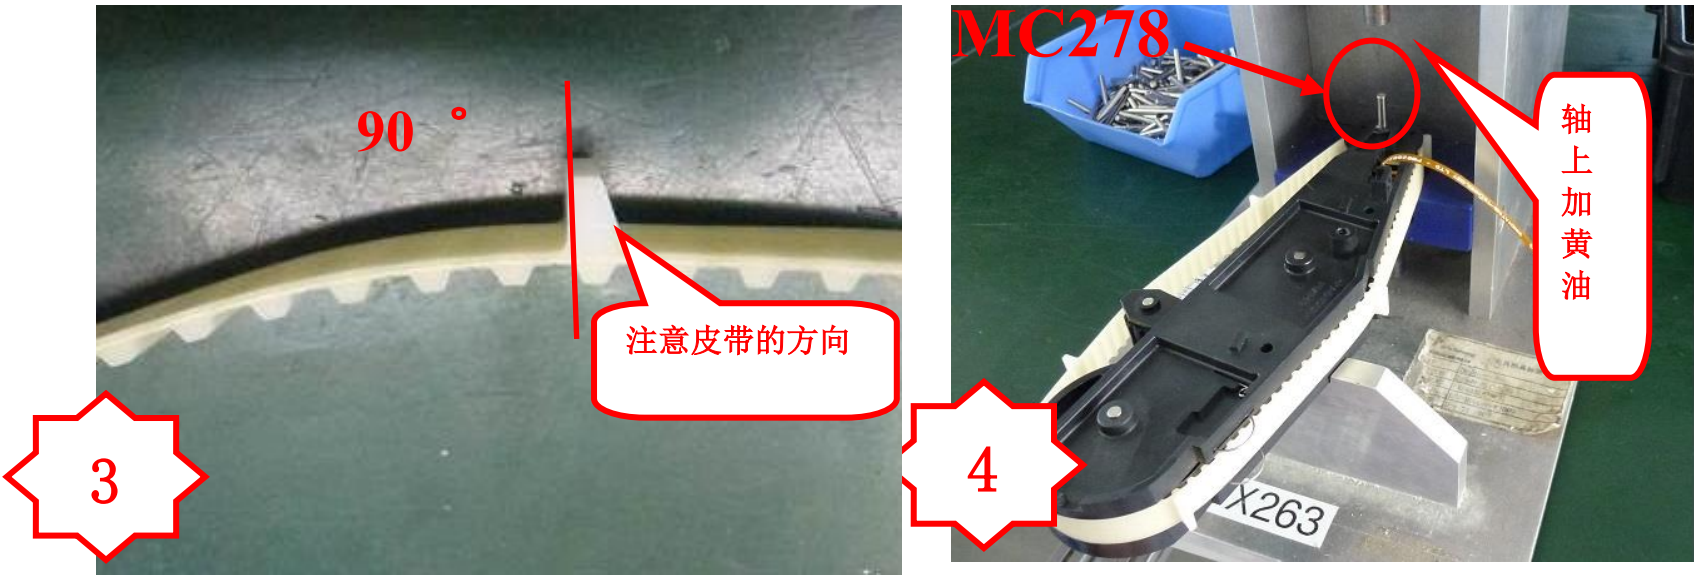

图三.注意皮带方向(直边在左侧)

图四.放入 FX268 压入 MC278

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02048-12	SUB-ASSY	页码	42/88	版本	1.0	43
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Eric

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 PA2048 组件放在皮带自动张力机器上，打一颗 SC113 的螺丝。
(如图一，二、三所示)
2. 对刻度 (如图四所示) 注意图中的间隙符合要求 2.0-3.0mm
(注意：如果间隙尺寸稳定，请每 15 个组件测量检查一次间隙尺寸)
- 注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2048-11	ASSY	1
SC113	M3x6 Posi Flange	1

品质检查

- 自检：
- 1.SC113 的位置要正确。
- 2.使用卡尺测量间隙 2.0 – 3.0 mm
- 3.装好皮带调好张力后，转动皮带要顺畅，检查刻度是否对好。
- 互检：
- 1.检查线圈组无断线等现象。
- 2.检查 MC278 有无漏压。

使用工具

电批，扭力 6.5±0.2 Kgf.cm

张力-皮带张力调整机器，卡尺

产量信息

产量工时： 16.48s/pcs

产量要求： 218pcs/H



图一，二，将 PA2048 组件放入自动调整张力机器上，按下绿色拉紧按钮打一颗 SC113 螺丝



图三，打完螺丝后按红色退回按钮后取下 PA2048 组件

图四，检查完成的组件 PA2048 上图红色标出的距离在 2.0 -3.0mm，且将任何一颗皮带齿直角边对准塑胶件的直角边，如上图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02047装配	SUB-ASSY	页码	43/88	版本	1.0	44
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1 将 PM479/PM475 放入 FX268 治具内，再将 MC208 放入相应的孔内。
(如图二，三所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PM479	Top Path	1
2	MC208		1
3	PM475	Top Flap	1

品质检查

- 自检:
- 1.MC208 是否压到位。即两边都要有轴露出。
 - 2.检查物料是否用错

使用工具

FX268

产量信息


产量工时：10.95s/pcs 产量要求：329pcs/H



图一,FX 268 治具



图二，将 PM479/PM475 放入治具内

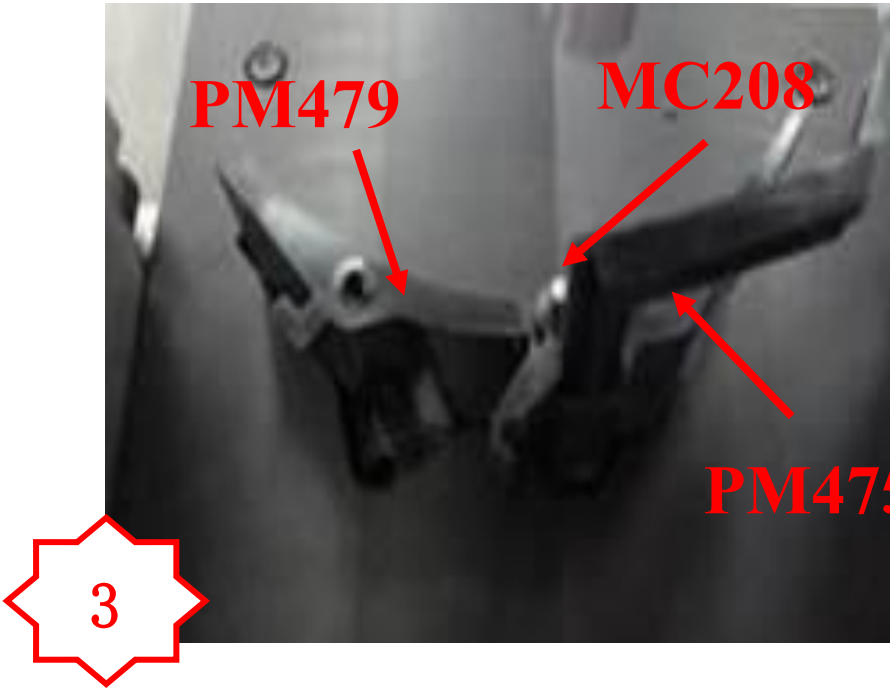

图三，将 MC208 放入相应的孔内并压合

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-1 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	44/88 张凤云	版本	1.0	45 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:

作业内容

1. 将 1 个较长 MC280 装配到 PM481 的一个卡槽内，且 MC280 的卡扣要与 PM481 平贴(如图二，三所示)

注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM481	Lift Path	1
PA3293		1

品质检查


- 自检:
- 1, MC280 是否有变形
 - 2. MC280 是否紧贴 PM481 互检

- 互检:
- 1. 检查 MC280 是否有无严重变形


使用工具

产量信息


产量工时：12.07s/pcs 产量要求：298pcs/H

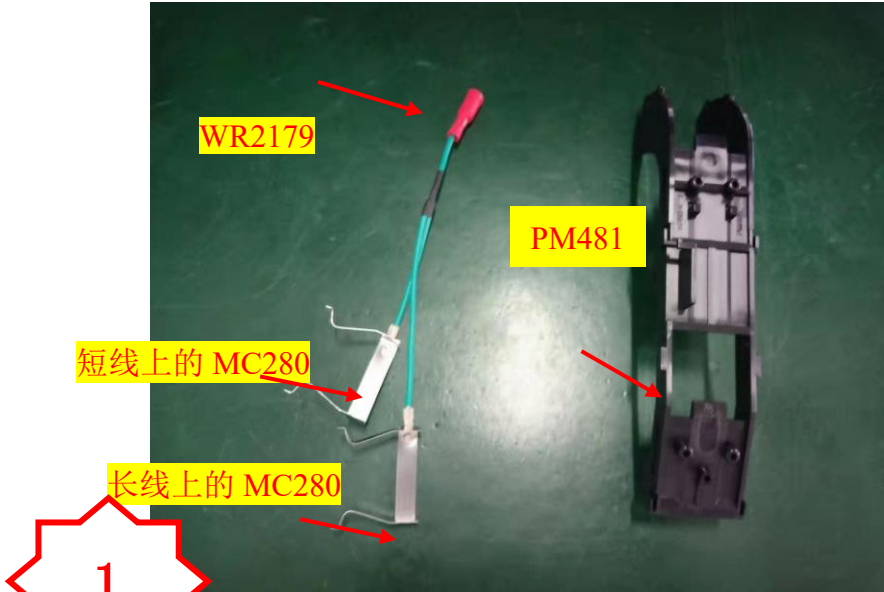


图一，物料识别 PA3293 组件及 PM481

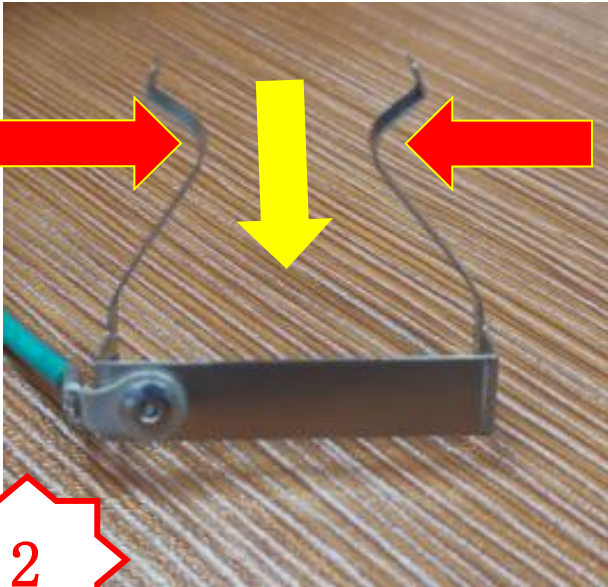

图二,将长线上的 MC280 往下压，捏住 2 个红色箭头指的的位置后往下压，大致做到上图所示即可

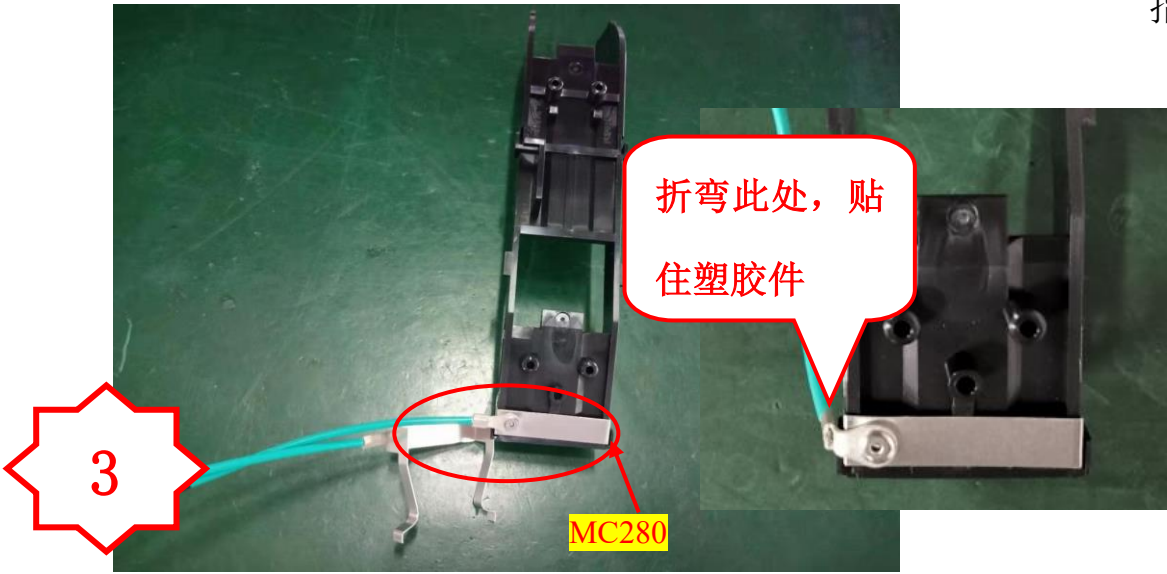

图三，将 1 个较长线 PA3293 一端装入 PM481，并折弯贴住，另检查 MC280 有无紧贴 PM481

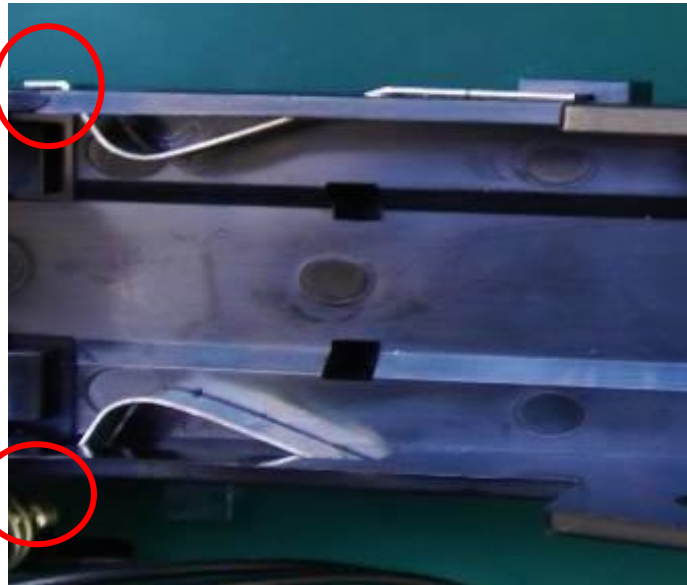

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-2 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	45/88 张凤云	版本	1.0	46 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:			制定人:	

作业内容

1. 将 1 个较短 MC280 装配到 PM481 的一个卡槽内并折弯贴住，且 MC280 的卡扣要与 PM481 平贴(如图一，二所示)
2. 检查有无装配到位（如图三，四所示）
- 注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2046-1		1


品质检查

- 自检:
- 1、MC280 是否有变形。
- 2、MC280 是否紧贴 PM481 互检。
3. 检查 MC280 是否有变形。


使用工具

产量信息


产量工时：10s/pcs 产量要求：360pcs/H

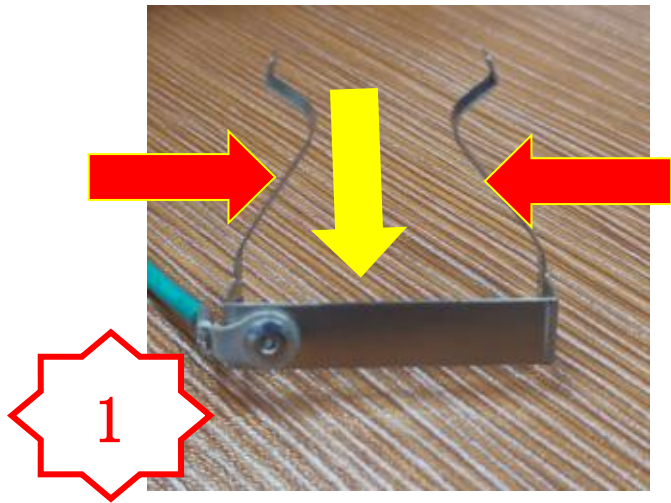


图一，将短线上的 MC280 往下压，捏住 2 个红色箭头指的的位置后往下压，大致做到上图所示即可

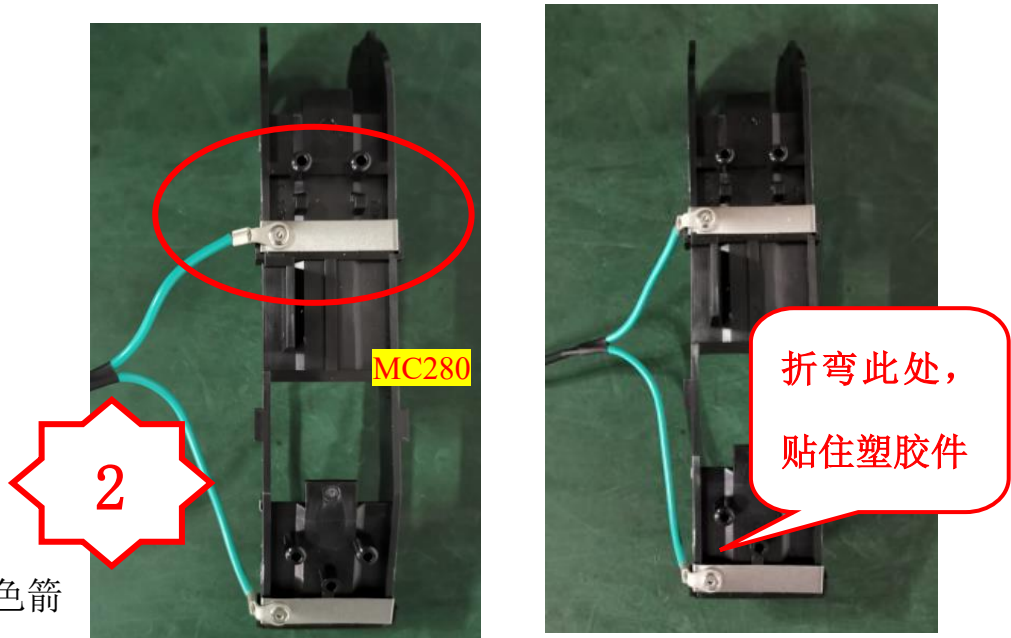

图二，将 1 个较短线 PA3293 一端装入.PM481

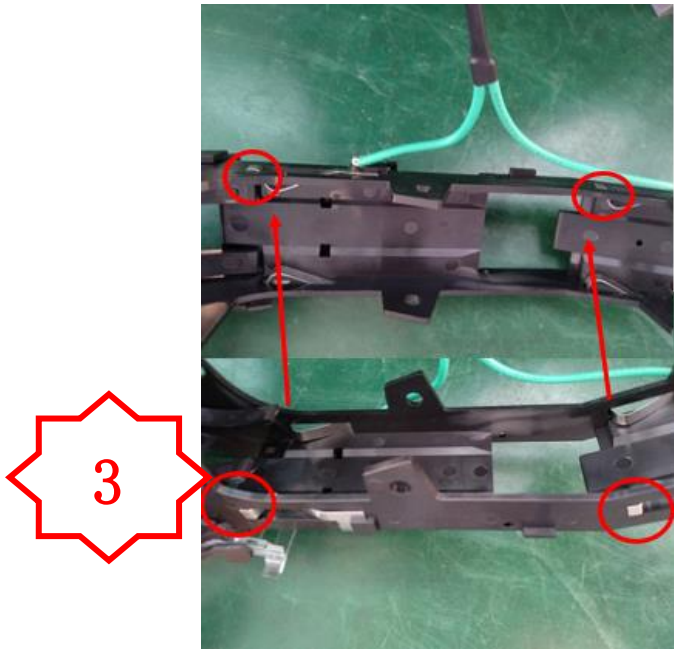

图三，检查 MC280 有无贴紧

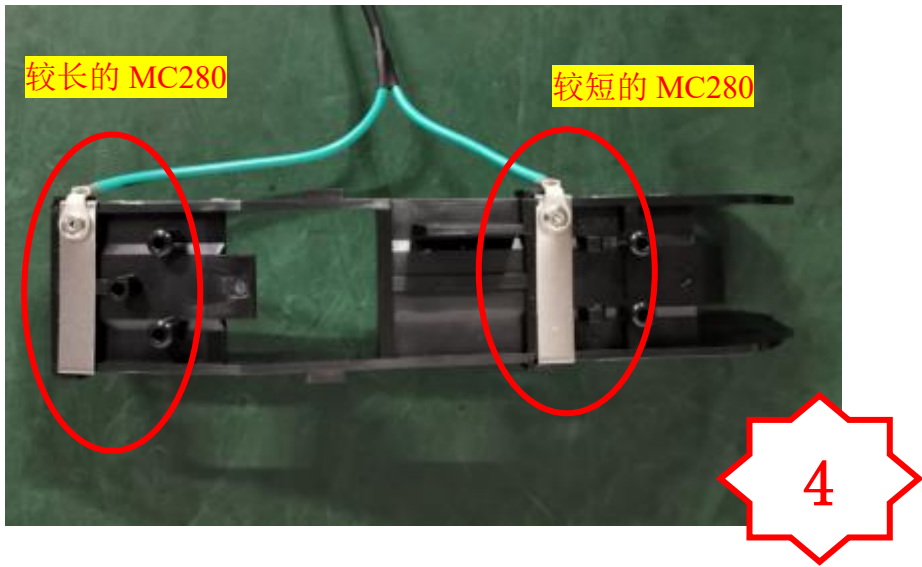

图四，完成示意图

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-3 装配	SUB-ASSY	页码	46/88	版本	1.0	47 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:

作业内容


- 1.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476 上。(如图二所示)
- 2. 将 PA2047 装到 PA2046-2 中。(如图四所示)
- 3. 将 SP176 卡到 PM476 与 PM481 的卡钩上。(如图五所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q'ty
PA2046-2	ASSY	1
PM476	Bottom Flap	1
MC208	Flap Pin (2 x 33)	1
PA2047	ASSY	1
SP176	Flap Spring	1



图一.PA2046-2

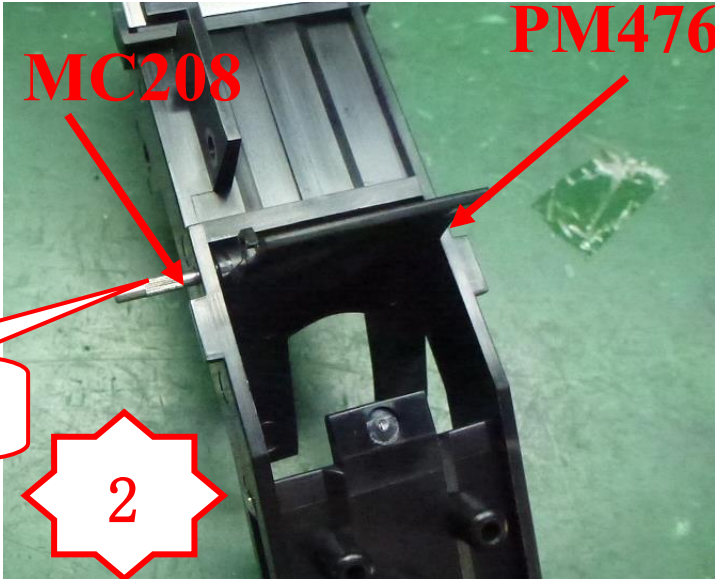

图二.将 MC208 穿过 PM481 插进 PM476

品质检查


- 自检：
- 1 检查 SP176 是否弹弹动顺畅,有无漏装。
 - 2 检查 PA410，PM476 是否装到位。(如图二，四所示)
 - 3.确认 MC208 的方向正确。(如图二所示)
- 互检：
- 1.SP176 有没有变形。
 - 2.PA2046-1 上的 MC280 有没有漏装,有没有卡到位。



图三.PA2047



图四.将 PA2047 装入 PA2046-2 上

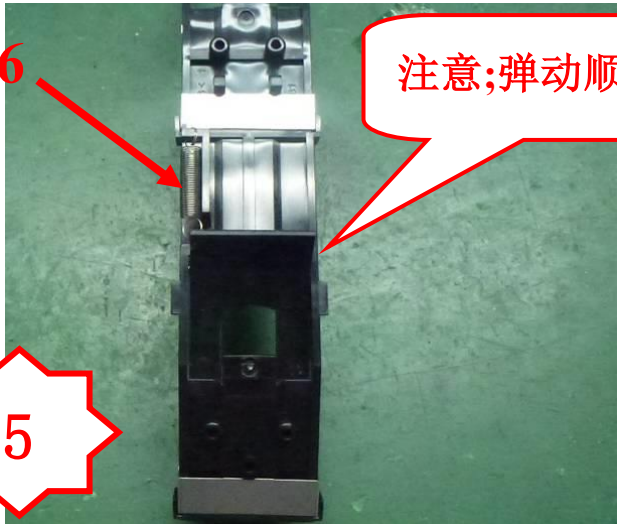

图五.装 SP176

使用工具

产量信息

产量工时：13.68s/pcs 产量要求：263pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-4装配	SUB-ASSY	页码	47/88	版本	1.0	
批准人:		确认人:		制定人:				

作业内容

1. 将 PM483 和 PM473 装配好 (如图一所示)

注：料号及规格

item	P/N	Description	Q' ty
1	PM483		1
2	PM473		1


品质检查

- 自检：
- 1.确认 PM483/PM473 的物料正确。
 - 2.物料是否正确。

使用工具

产量信息

产量工时：6.13s/pcs 产量要求：588pcs/H

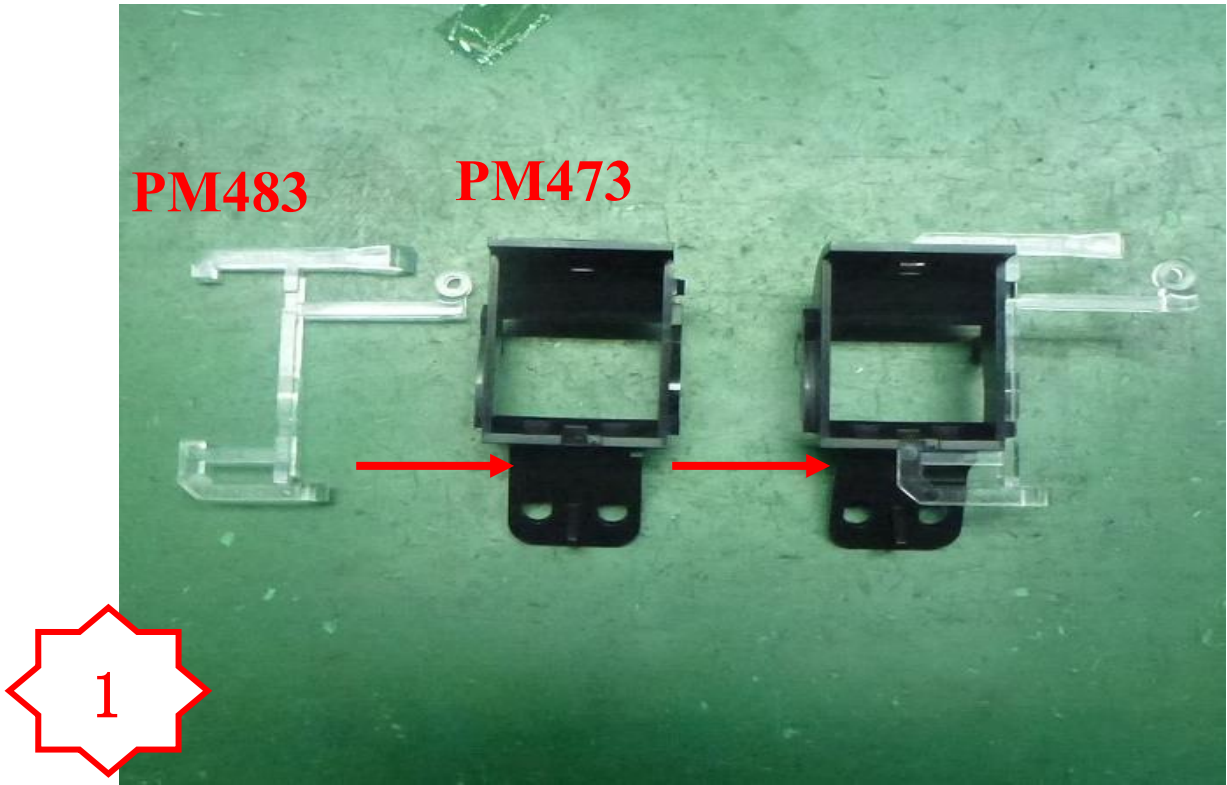

图一，将 PM483 装配到 PM473 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-5装配	SUB-ASSY	页码	48/88	版本	1.0	49
批准人: Denis			确认人: 张凤云			制定人: Eric		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字								

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1.将 PA2046-3 两端打入 2 颗 SC119。(如图三、四所示)
2. 将 PA2046-4 装到 PA2046-3 上。(如图五所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PA2046-3	ASSY	1
PA2046-4	ASSY	1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	2

品质检查


- 自检：
- 1 .打完螺丝后 PM475 要能自由活动。(如图二所示)
- 2 . 检查 SC119 是否打到位。(如图三所示)
- 3 . 确认 PA2046-4 与 PA2046-3 装配到位。(如图五所示)
- 互检：
- 1.检插 PM483、PM473 有无漏件。
- 2.SP176 是否漏放。

使用工具

T8 螺丝批
扭力：5.0±0.2 Kgf.cm

产量信息


产量工时：16.29s/pcs 产量要求：221pcs/H

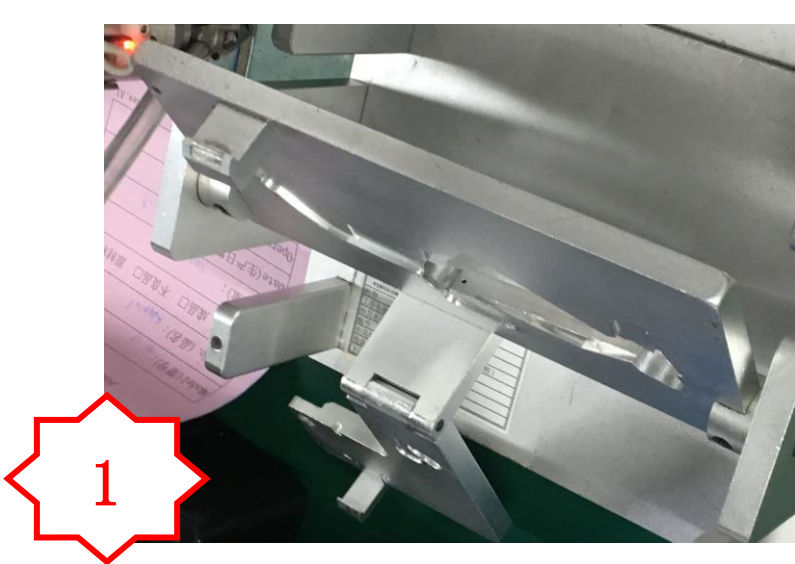



图一，PA2046 夹具



图二，自动锁螺丝机

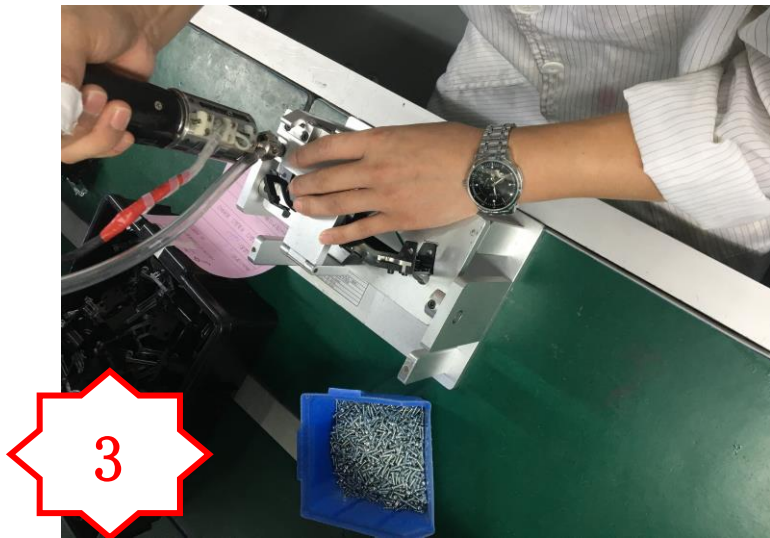

图三、四，用自动锁螺丝机打两颗 SC119 的螺丝

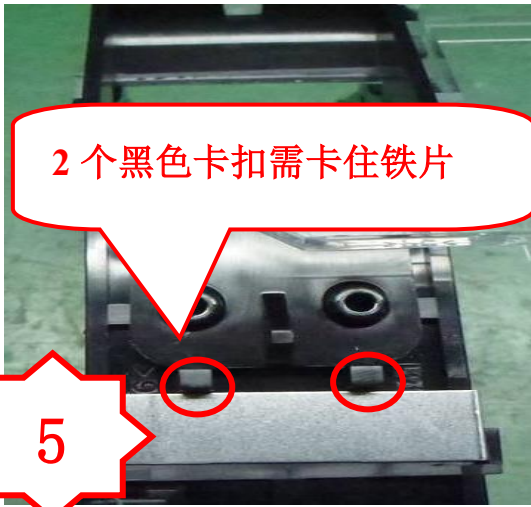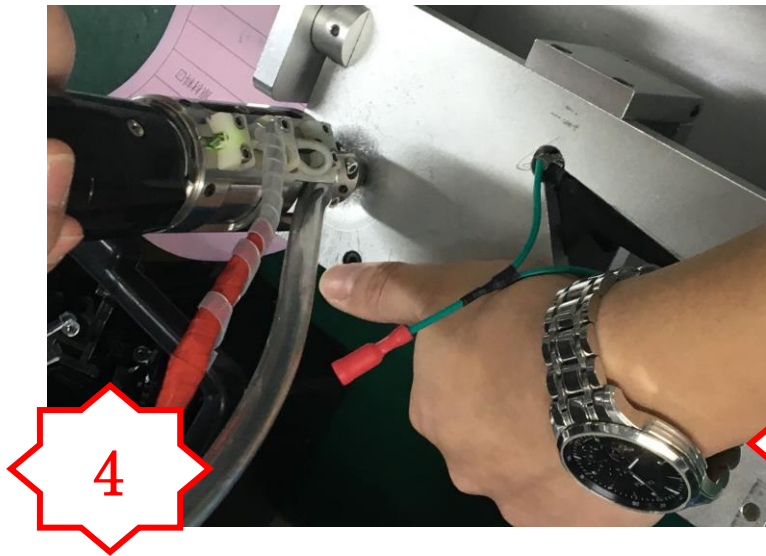

图五，将 PA2046-4 装配在 PA2046-3 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-6 装配	SUB-ASSY	页码	49/88	版本	1.0	50
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1.撕掉白色胶纸（如图一所示）。

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	MR2001	Hopper Solenoid - Pull	1


品质检查

自检：
1.确认 MR2001 物料正确，无错料，混料等不良。

使用工具

产量信息

产量工时：4.05s/pcs 产量要求：900pcs/H

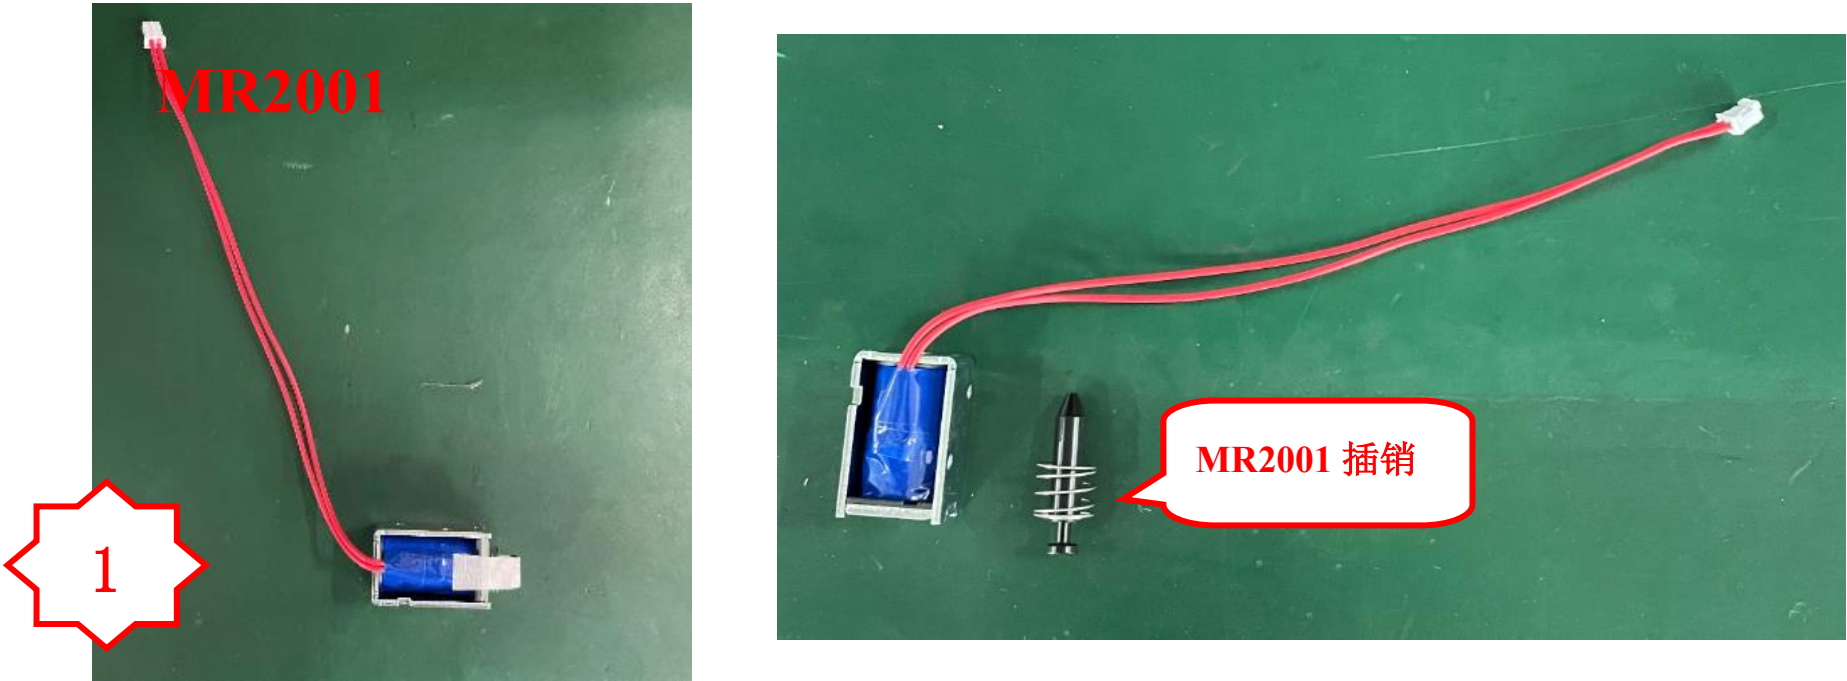

图一，撕掉白色胶纸

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-7 装配	SUB-ASSY	页码	50/88	版本	1.0	51
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1.撕掉白色胶纸（如图一所示）。

注：料号及规格：

Item	P/N	Description	Q' ty
1	MR2002	Hopper solenoid - Push	1

品质检查

自检：
1.确认 MR2002 的物料正确，无错料，混料等不良。

使用工具

产量信息

产量工时：4.74s/pcs 产量要求：759pcs/H



图一，撕掉白色胶纸

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-8 装配	SUB-ASSY	页码	51/88	版本	1.0	52
批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: ENC		APPROVED 22 JAN 2026		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字								

作业内容

- 1. 将 PA2046-6 装到 PM481 侧面位置 (如图二所示)
- 2. 将装好的组件放入治具打 1 个加了乐泰 7400 的 SC137 (如图三四所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2046-6	Hopper Solenoid - Pull	1
2	PA2046-5	ASSY	1
3	SC137	Solenoid Screw	1
4	AX5517	乐泰 7400	1

品质检查


- 自检:
- 1.检查 SC137 有无漏加乐泰 7400。
 - 2.检查 MR2001 装好后是否可以自由活动。
 - 3.确认 SC137 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检:
- 1.MR2001 是否有漏弹簧,及漏刷黄油等不良。

使用工具


电批 4.5+/-0.2kgf.cm 螺旋管固定螺丝治具，乐泰 7400

产量信息

产量工时：14.06s/pcs 产量要求：256pcs/H

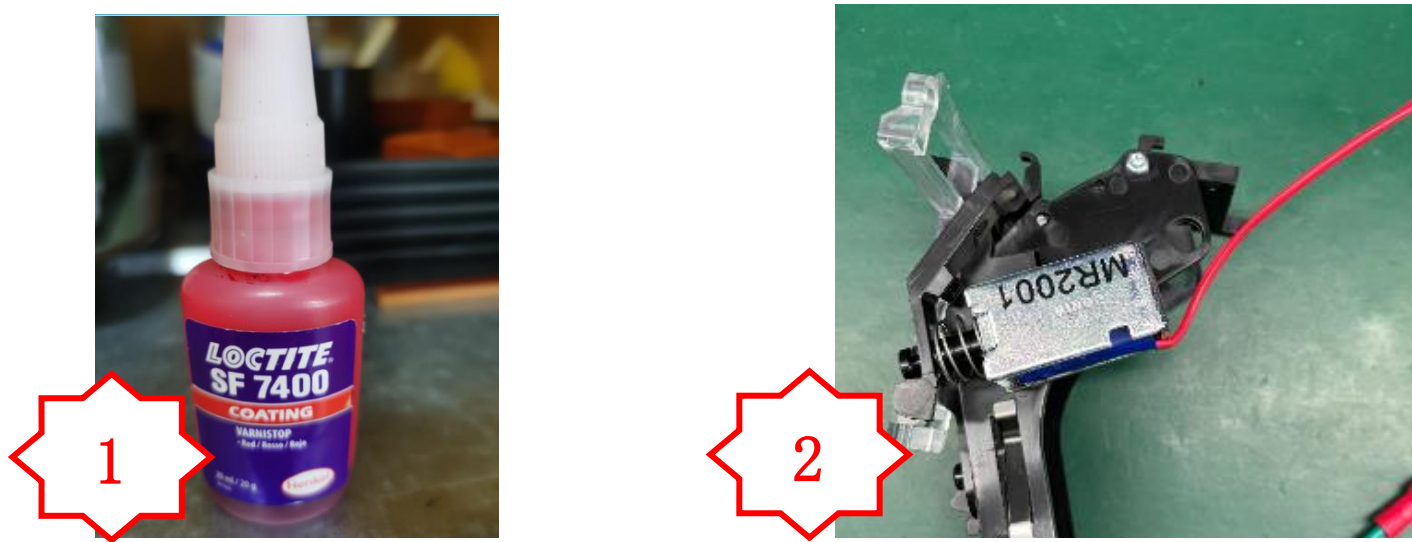

图一，乐泰 7400 胶水 图二，将 PA2046-6 装入 PM481，插销卡在 PM475 的槽内

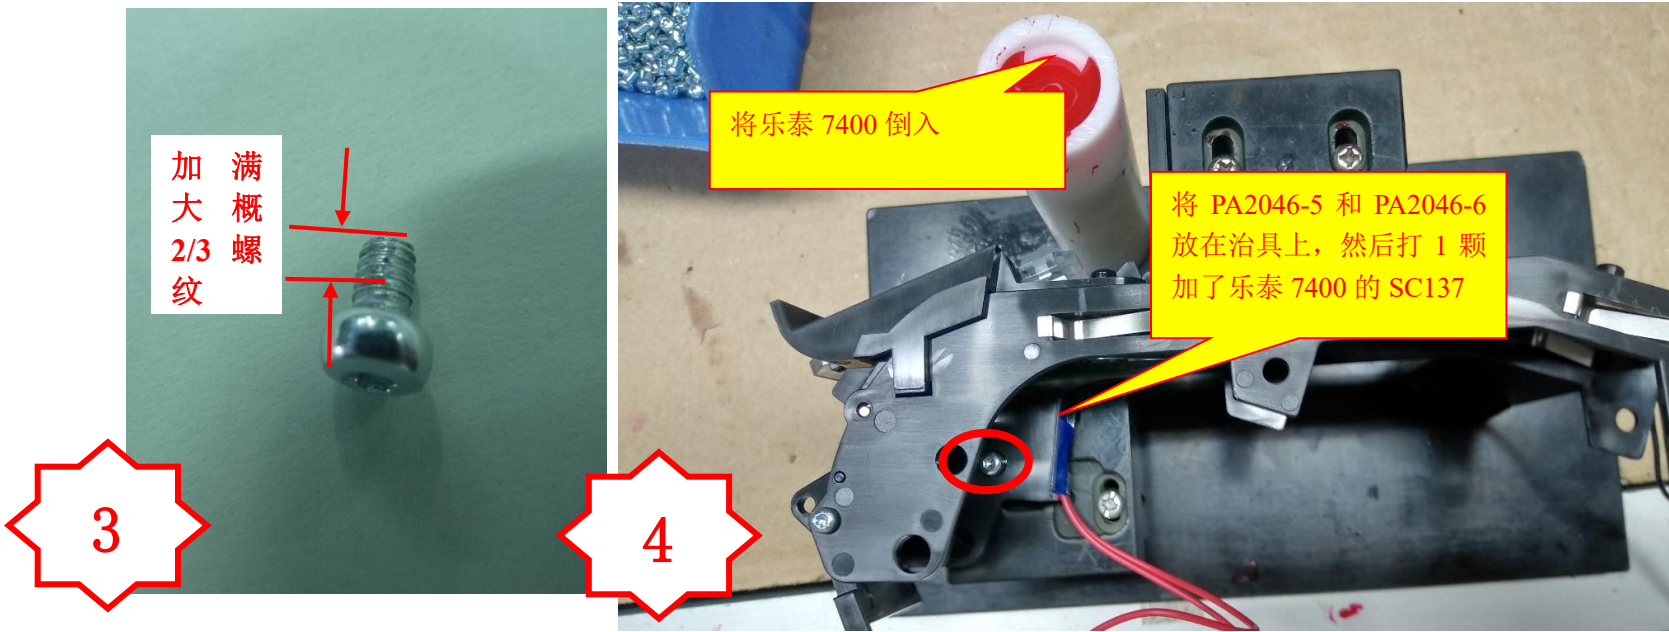

图三四，将 PA2046-5 和 PA2064-6 装在治具上，并打入 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02046-9 装配	SUB-ASSY	页码	52/88	版本	1.0	53
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: ETIC	

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 MR2002 和 PA2046-8 放入治具，并打 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137.
(如图二三所示)

注：料号及规格

Item	P/N	Description	Q' ty
1	PA2046-7	Hopper solenoid - Push	1
2	PA2046-8	ASSY	1
3	SC137	Screw	1
4	AX5517	乐泰 7400	1

品质检查


- 自检:
- 1,检查 SC137 有无漏加乐泰 7400.
 - 2, MR2002 装好后是否可以自由活动
 - 3.确认 SC137 无漏打，打沉，未达到为等不良。
- 互检:
- 1,检查 MC280 是否有贴紧 PM481
 - 2,检查 MR2002 是否无漏弹簧,及漏刷黄油等不良。

使用工具

电批 4.5+/-0.2 kgf.cm 螺旋管固定螺丝治具，乐泰 7400

产量信息

产量工时：14.35s/pcs 产量要求：251pcs/H

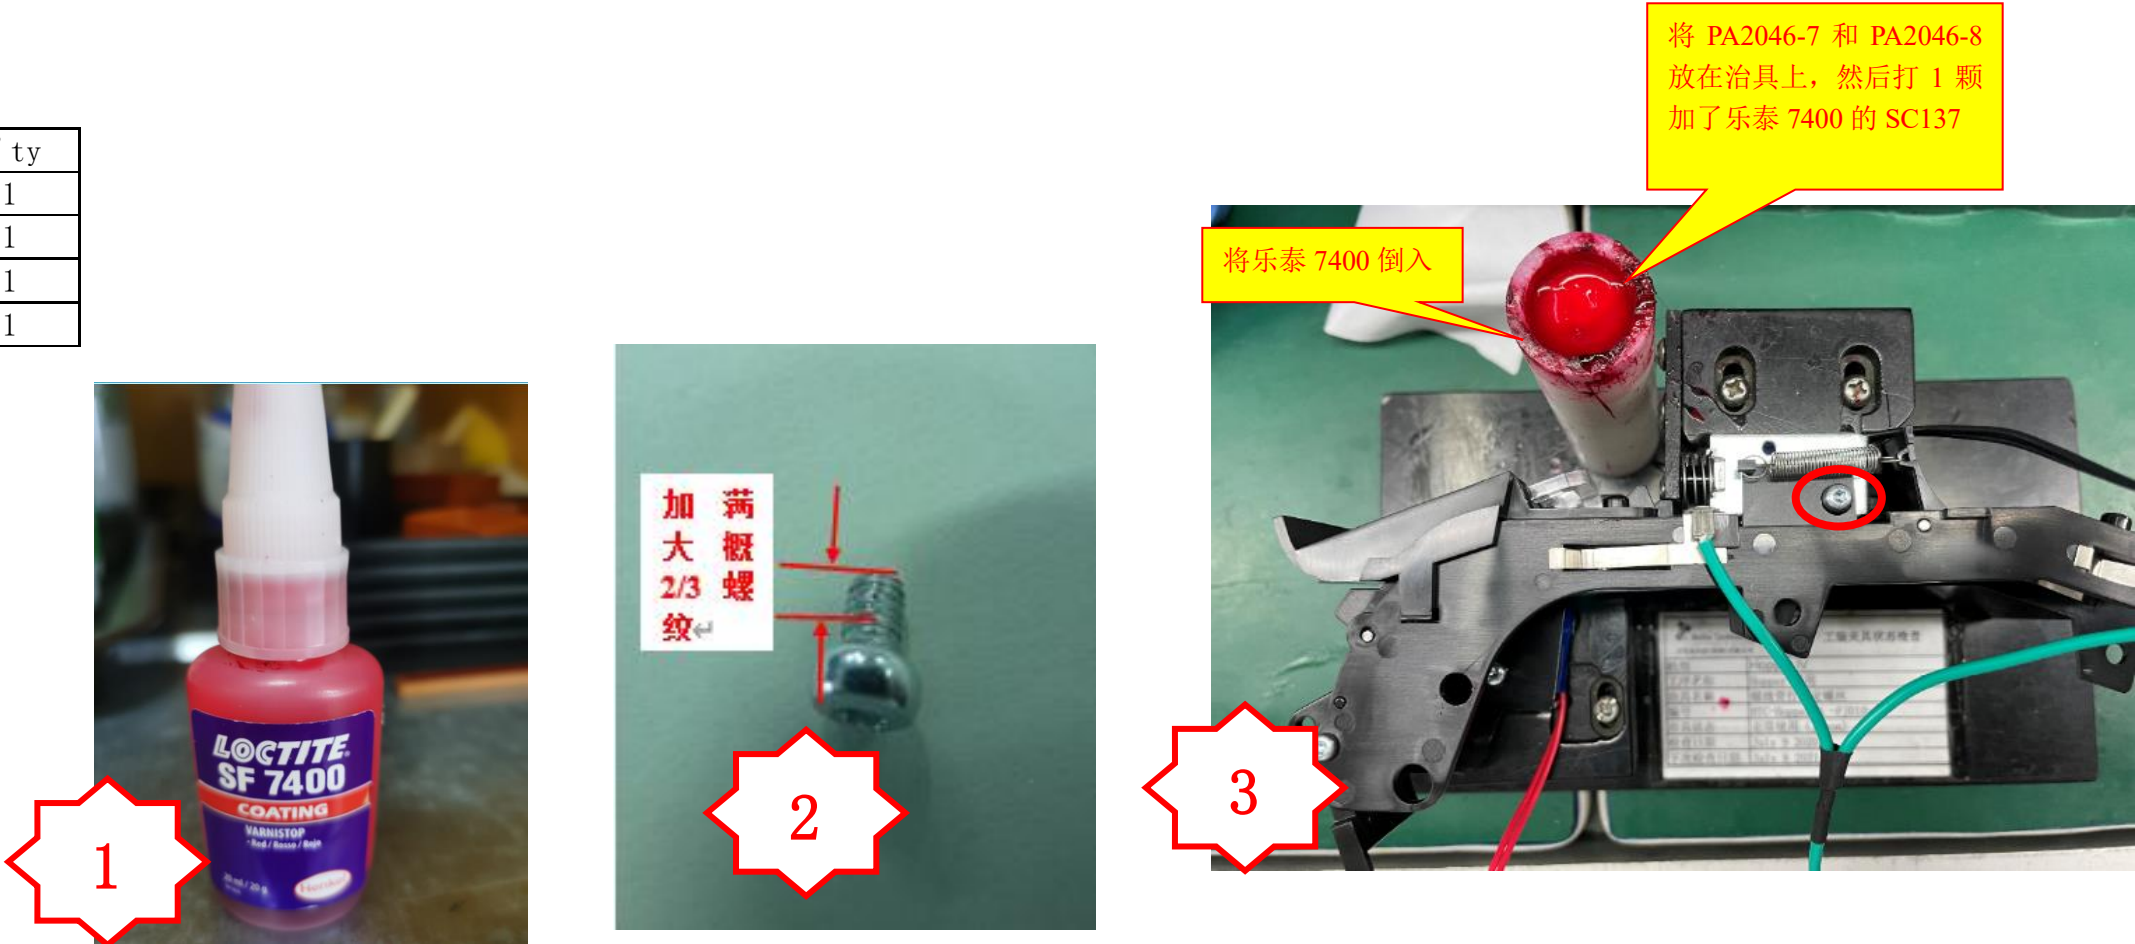

图一，乐泰 7400 胶水

图二三，将 PA2046-7 和 PA2046-8 装在治具上，并打入 1 颗加了乐泰 7400 的 SC137

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02045-1 装配 Denis	SUB-ASSY	页码	53/88 张凤云	版本	1.0	54 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人：		确认人：			制定人：

作业内容

1，将 PM474 和 PM487 装配好。(如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM474	Bottom Pay Chute	1
PM487	TOP Pay Chute2	1

品质检查

- 自检：
- 1, 检查 PM487，PM474 的物料正确，无错料混料等不良。
2. 确认 PM487 与 PM474 的装配到正确的位置。

使用工具

产量信息

产量工时： s/pcs 产量要求： pcs/H



图一, PM487

图二, PM474



图三, 将 PM474 与 PM487 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02045-2 装配	SUB-ASSY	页码	54/88	版本	1.0	55
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

1, 将装配好的 PA2046-9 与 PA204-12 装配到位 (如图三所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2048-12	Lift Chassis assy	1
PA2046-9	Lift Path assy	1


品质检查

- 自检:
- 1, 检查装配是否到位。
- 互检:
- 1, 检查软板是否有断线, 破损等不良.
 - 2, 检查 FD104 的刻度 是否调好.
 - 3, 检查卡钩 (PA2046-9) 是否卡到位.
 - 4, 检查 MR2001/MR2001 上插销是否漏加黄油.
 - 5, 检查 MR2001/MR2002 上的 SC137 是否正确.
 - 6, 检查 MR2001/MR2002 的弹簧上是否可以自由弹动
 - 7, 检查 MR2001/MR2002 的 SC137 是否有加乐泰胶
 - 8, 检查 SP176, PM473 是否正确装配
 - 9, 检查 PM475 是否可是自由弹动
 - 10 检查 MC280 上面的弹片是否与塑胶件相平

使用工具


产量信息

产量工时：14.43s/pcs 产量要求：249pcs/H

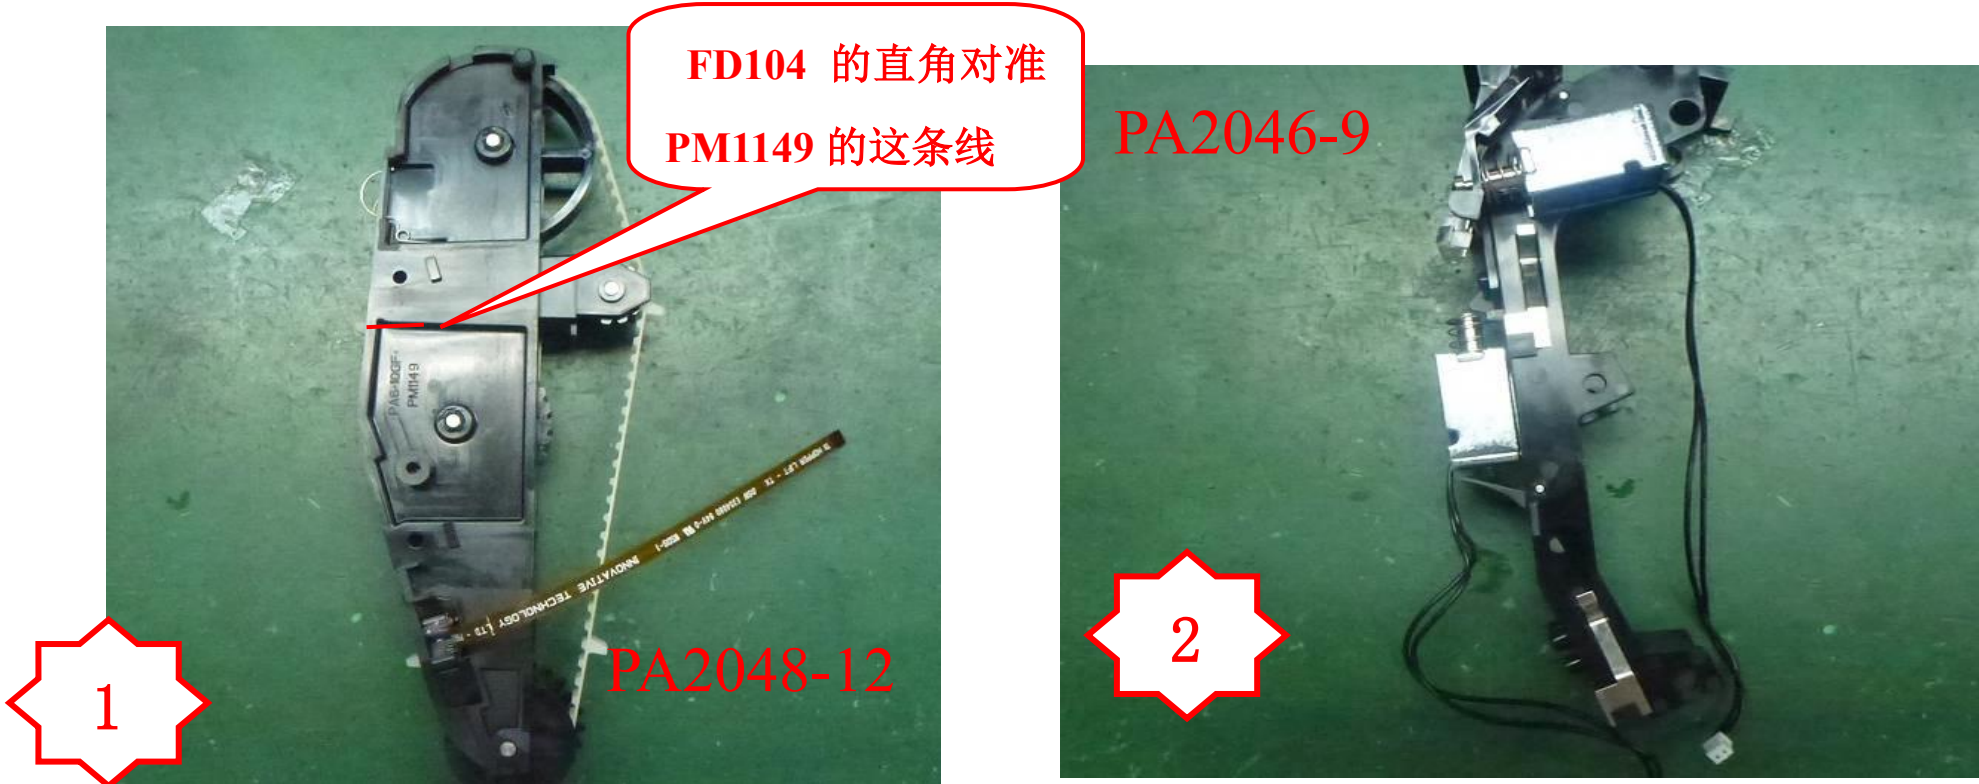

图一，PA2048

图二，PA2046-9

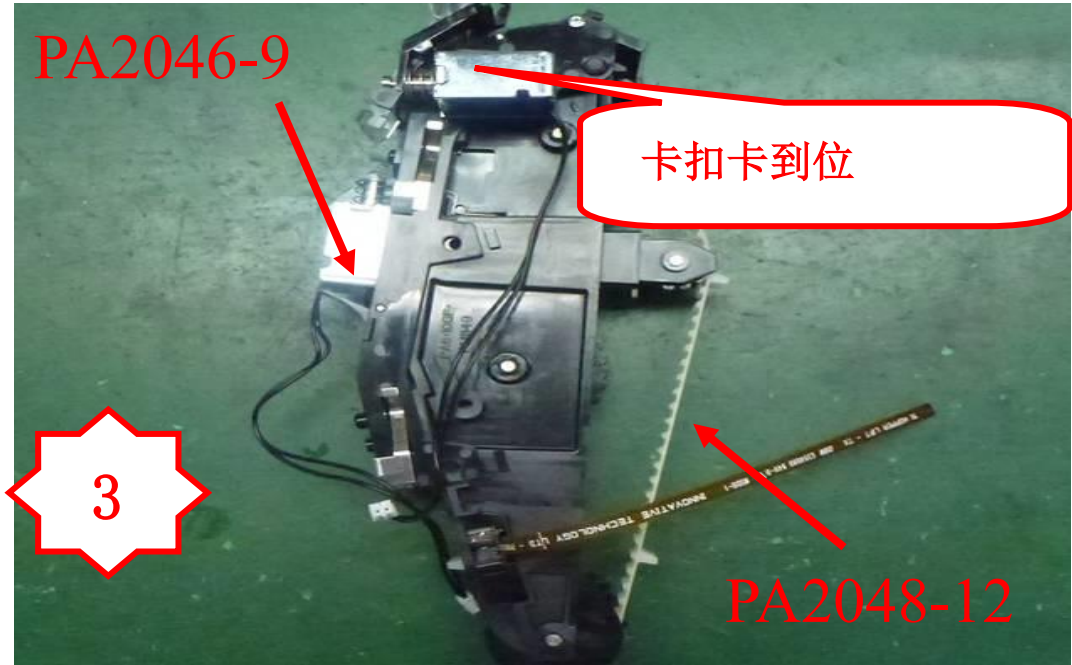

图三,将 PA2046-9 与 PA2048-12 装好

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/I			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-1 装配	SUB-ASSY	页码	55/88	版本	1.0	56
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric

受控文件


APPROVED 22 JAN 2026

作业内容


1. 将 WR2005 连接头插到基座 PM437 孔内(注意方向), 并把 MC293 装配(如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
WR2005	Main wiring harness	1
MC293	Connector clip mk2	1
PM437		1

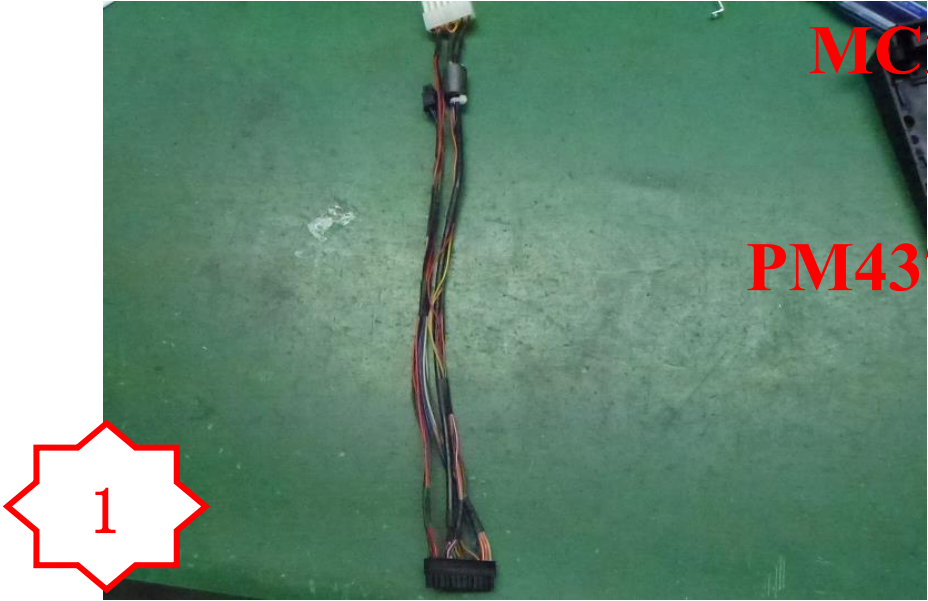

图一, WR2005

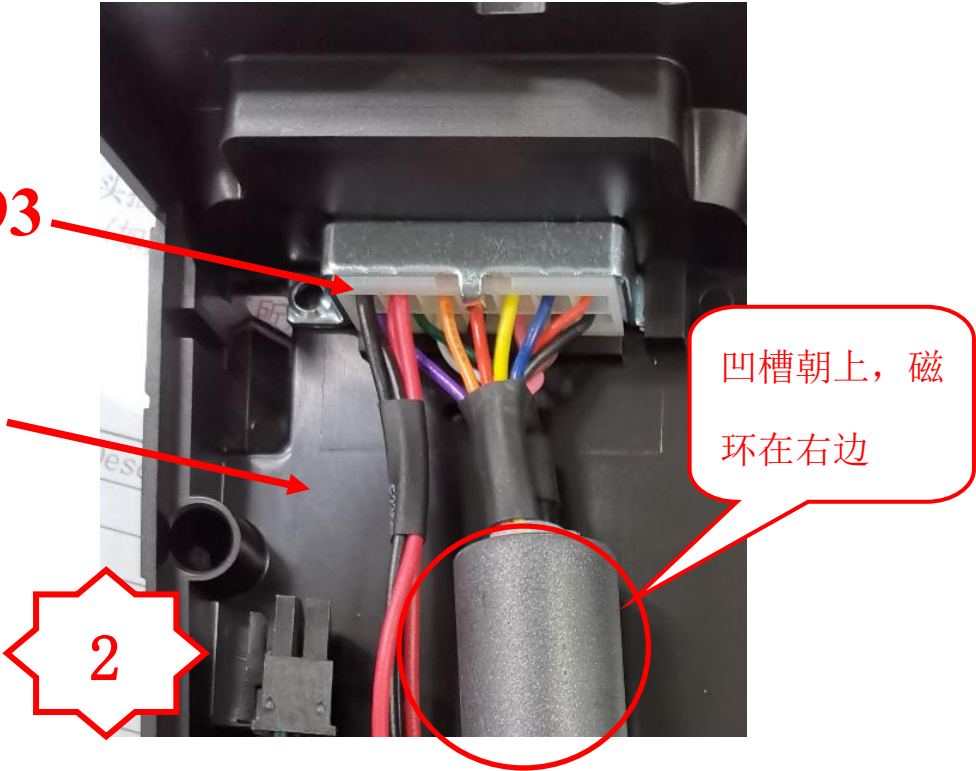

图二, 将 WR2005 插入 PM437 装 MC293

品质检查

- 自检:
- 1. 检查 WR2005 的装配方向是否正确;
 - 2. 检查 MC293 是否装配到位, 卡紧;
 - 3. 检查 WR2005 的物料有无破损。

使用工具

产量信息

产量工时: 10.11s/pcs 产量要求: 356pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/B/C/D/E/F/G/H/I			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-1 装配	SUB-ASSY	页码	56/88	版本	3.9	57
		Deris		张凤云		APPROVED 22 JAN 2026		
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

作业内容


1. 装配 SP108 到 PM438 上 (如图一所示)
2. 将 1 图组件装入 PM437 (如图二所示)
3. 在 SC113 螺丝下放一颗 SC2070 后打入 MC293 锁紧 (如图三所示)。

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM438	Handle	1
SP108	NV4 Spring	1
SC113	Main wiring harness	1
SC2070	Connector clip mk2	1
PA2324-1		1



图一，装配 SP108 到 PM438 上

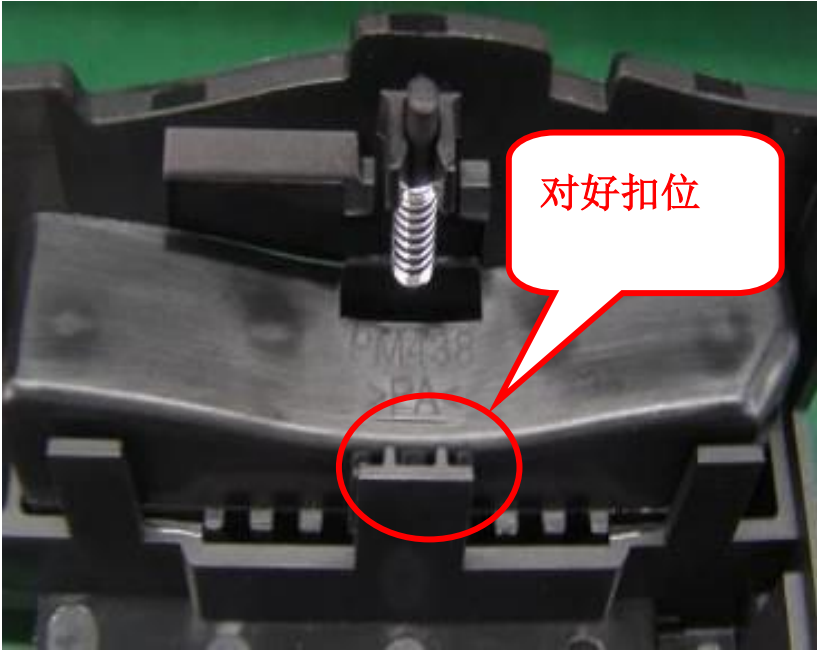

图二，将 PM438 组件装入 PM437

品质检查


- 自检:
1. 确认 SP108 无漏装
2. 确认 SC113, SC2070 有无漏装
3. 装配完成后, PM438 需要弹动顺畅, 无阻滞感
- 互检:
1. 检查 WR2005 方向是否正确
2. 检查 MC293 有无漏装

使用工具

电批
扭力: 3.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时: 10.71s/pcs 产量要求: 336pcs/H

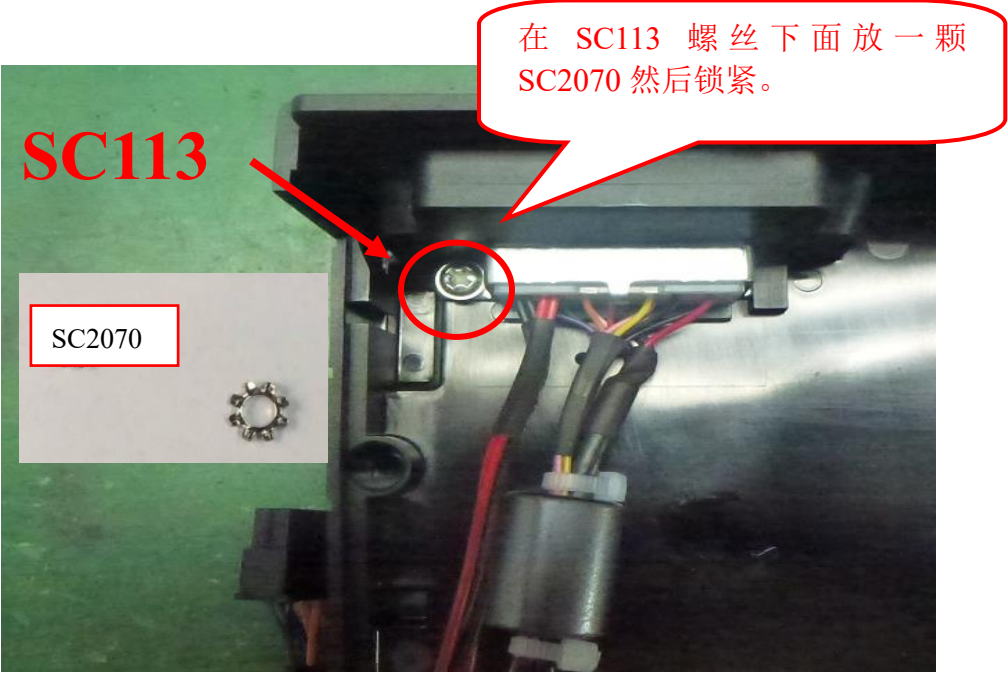

图三，在 SC113 螺丝下面放一颗 SC2070 的然后锁紧。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-2 装配	SUB-ASSY	页码	57/88	版本	1.0	58
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 MC328, WS114 和 MC330 放到如示位置, 并打一颗 SC113 (如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2324-1	ASSY	1
SC113	SCREW	1
MC330	SHAFT	1
WS114	WASHER	1
MC328	WASHER	1

品质检查


- 自检:
- 1. 确认 SC113 无漏打, 未打到位等不良
 - 2. 检查 SC113/WS114/MC330/MC328 位置是否放错
- 互检:
- 1. 检查 WR2005 有没有装反、MC293 有没有漏装
 - 2. PM438 组件有没有装到位、漏装

使用工具

电批
扭力: 3.5±0.2 Kgf.cm

产量信息

产量工时: 22.97s/pcs 产量要求: 157pcs/H

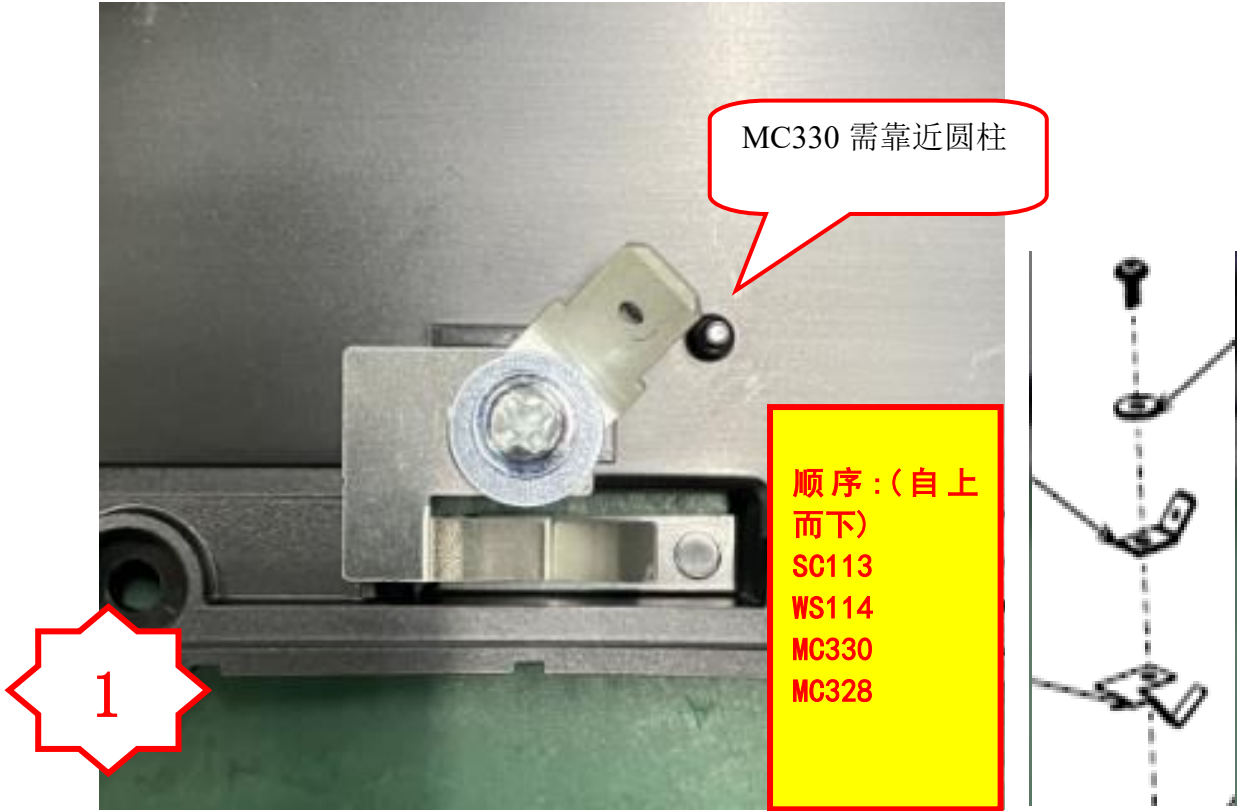

图一，将 MC328,WS114 和 MC330 放到如示位置,并打一颗 SC113

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02324-4 装配	SUB-ASSY	页码	59/88	版本	1.0	60
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

作业内容

1. 将 PM655 装入 PM453 内。(如图一所示)

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM453	Lock bracket	1
PM655	Lock Blank	1

品质检查

- 自检：
1. 确认 PM655，PM453 的物料正确，无混料等不良。
 2. 检查 PM655 的表面无刮花，掉漆等不良。
 3. 确认 PM655 与 PM453 装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 3.72s/pcs 产量要求： 968pcs/H



图一，将 PM655 与 PM453 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA00414 装配	SUB-ASSY	页码	60/88	版本	1.0	61
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张风云			制定人：Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1 将 PM430 与 PM432 的相扣位对好。(如图一所示),
将 PM430 在背面底板 PM432 内, 扣紧相应扣位。(如图二所示)
- 2 将图二组件与 PM431 装配, 并扣紧相应扣位。(如图四)

注： 料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
PM430	Left Side	1
PM431	Right Side	1
PM432	Back Panel	1

品质检查

- 自检：
1. 检查装配各卡扣是否有卡到位。
2. 检查装配后, 确认卡扣附件的塑胶件无破损, 无断裂等不良。
3. 检查无变形。

使用工具

产量信息

产量工时：23.82s/pcs 产量要求：151pcs/H




图一, 将 PM432 与 PM430 相扣对好



图二, PM431 分别同 PM430



图三, 卡扣必须卡到位

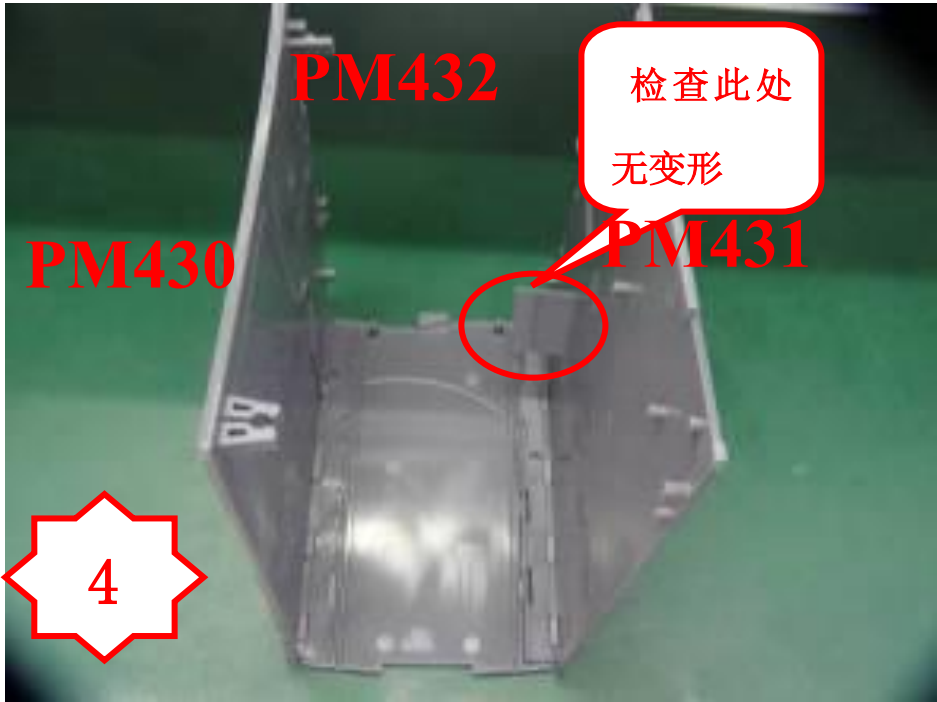

图四.将图二组件与 PM431 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			受控文件 作业序号 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02050装配	Denis SUB-ASSY	页码	张凤云 62/88	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

作业内容

1 先检查 PM1146 的装钱口处是否有突起，并将透光片 PM434 卡入在前面板 PM1146 指定位。（如图一所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PM1146	Front	1
PM434	Side Lens	1

品质检查

自检：
1,检查 PM1146 是否有突起。
2,检查 PM434 是否有装到位。

使用工具

产量信息

产量工时： 10.25s/pcs 产量要求： 351pcs/H



图一,检查 PM1146 的此处有突起



图二,将 PM434 卡入 PM1146

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02044-2装配	SUB-ASSY	页码	63/88	版本	1.0	受控文件 64 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：	

作业内容

1、将 WR2011 的一端端子插入在 PM429 插销上。(如图一所示)

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
WR2011	ESD CABLE ASSEMBLY	1

品质检查


- 自检：
- 1、检查 WR2011 是否插到位。
 - 2、检查 WR2011 的线是否卡到位。
 - 3、检查 WR2011 方向是否插错。
 - 4、确认 WR2011 插紧无松脱。

使用工具

支撑夹具

产量信息

产量工时：9.46s/pcs 产量要求：380pcs/H

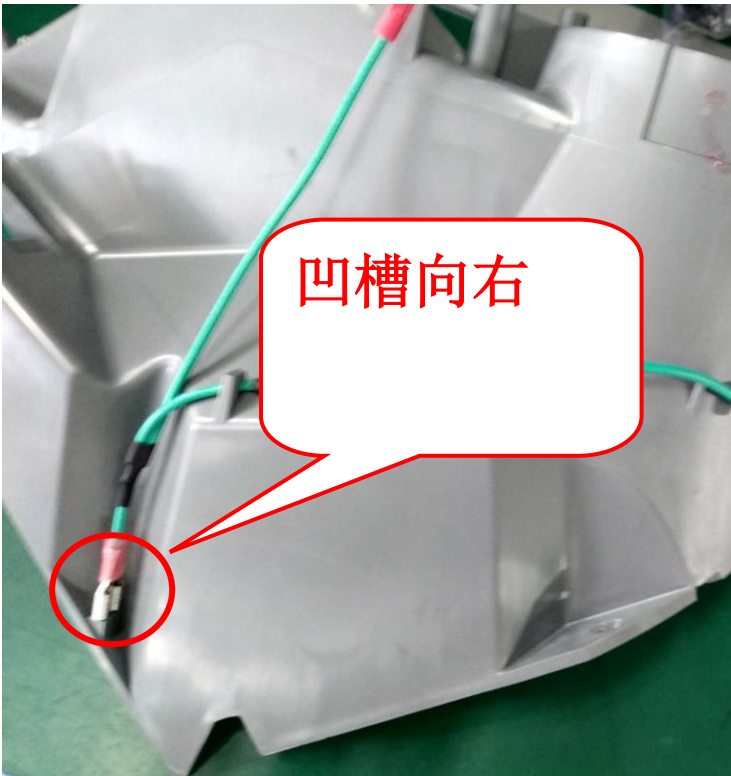

图一，将 WR2011 两端插在 PM429 组件位置

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV A/E/F/G/H			作业序号 受控文件 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
	WI SOP Bare HopperIV E-001	PA02044-1装配 Denis	SUB-ASSY	页码	65/68	版本	1.1	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:

作业内容

- 1. 治具识别，物料识别 PM429（如图一所示）
 - 2. 将 PM1135 导光柱预装到治具对应的位置（如图二所示）
 - 3. 将治具顺时针旋转，装配 PM1135（如图三所示）PM1135 长的一端朝上贴紧 PM429 卡牢。
- 注：

料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PM429	Bowl	1
PM01135	Lightpipe	1



图一，治具识别，物料识别 PM429（R8）

品质检查


- 自检：
- 1.检查 PM429 的物料正确。
 - 2.检查 PM429 无破损，变形，损伤，缺胶。
 - 3.确认 WR2011 插紧无松脱。
 - 4. PM1135 导光柱无漏装，未装配到位等不良。

使用工具

PM429/PM1135 导光柱装配手柄

产量信息

产量工时：6.77s/pcs 产量要求：532pcs/H

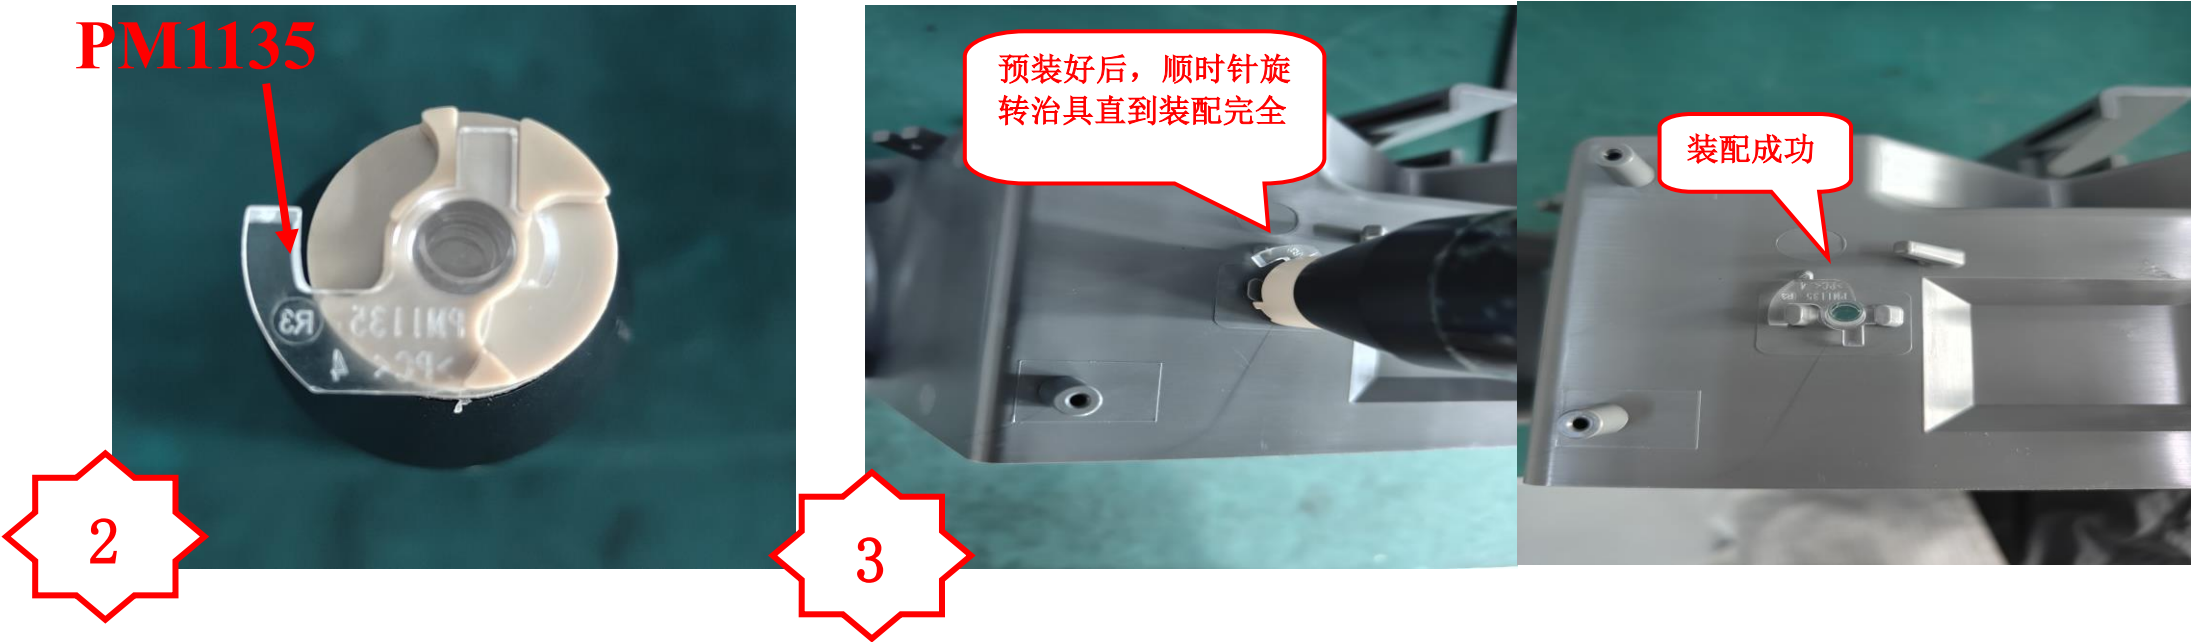

图二，将 PM1135 预装到治具上

图三，顺时针旋转治具直到 PM1135 装配成功

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02331-1装配	Final-ASSY	页码	66/88	版本	1. 1	67 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

作业内容

- 1. 将 PA2044-2 放入夹具，将 PA2040 按指定方向装配好，注意方向，马达与 PM429 的侧边凹槽为同一侧。(如图一所示)
- 2. 在图中带圈的地方用 4 颗 SC124 螺丝锁紧。(如图二所示)

注：料号及规格：

P/N	Description	Q' ty
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	4
PA2332	Plate covers assy	1
PA2044-2	Bowl assy	1

品质检查

- 自检：
- 1. 确认 SC124 无漏打，无为打到位到，滑牙等不良。
- 互检：
- 1. 检查 Timing 刻度线是否调好
 - 2. 检查 PM451 与 PCB 上必需有间隙 0.5-1mm
 - 3. 检查马达焊接方向是否正确

使用工具




T20 螺丝批 SC124，DISK 支撑夹具
电批扭力：8.0-8.8 Kgf. cm

产量信息

产量工时：14.12s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一,注意马达与 PM429 卡槽的方向

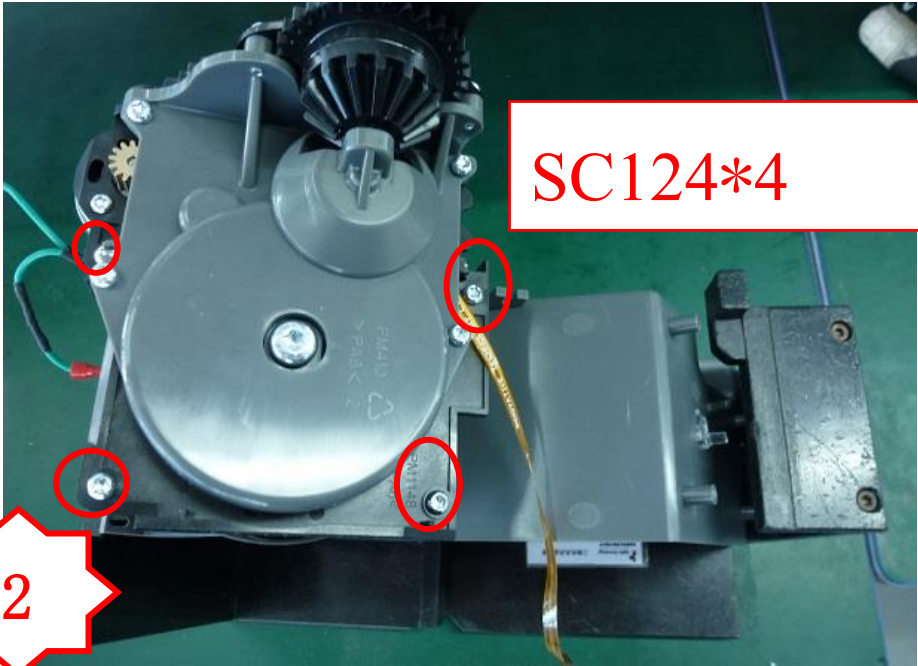

图二，在图中带圈的地方打 4 颗 SC124 螺丝

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02331-2 装配	Final-ASSY	页码	69/90	版本	1.2	58 受控文件 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人:	张凤云	制定人:	ERIC	

作业内容

1. 将 PM464 与上面装好的组件按图示方向装好, 注意, PM464 是在里面, 灰色的塑胶在外面并用 3 颗 SC124 固定 (如图一, 图二所示) 注意, 黑色塑胶在里面
2. 注意检查 PM464 是否装配到位, PM464 与 PM429 之间贴合且没有较大缝隙。(如图三所示)
3. 装完后转动 PM400 看组件是否转动顺畅, 并对好刻度。(如图四所示)

注: 料号及规格如下:

P/N	Description	Q' ty
PM464	Main Chassis	1
PA2331-1	ASSY	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	3

品质检查


- 自检:
- 1,SC124 是否有沉头, 没打到位., 漏打等不良
- 2.检查 SC124 附件的塑胶件有无破裂, 断裂等不良。
- 3.检查 PM464 与 PM429 装配是否到位。
- 互检:
- 1.检查 SC124 有没有漏打
- 2.确认 PA2040 的刻度对准

使用工具

电批扭力 : 8.0-8.8 Kgf. cm

产量信息

产量工时: 11.55s/pcs 产量要求: 312pcs/H

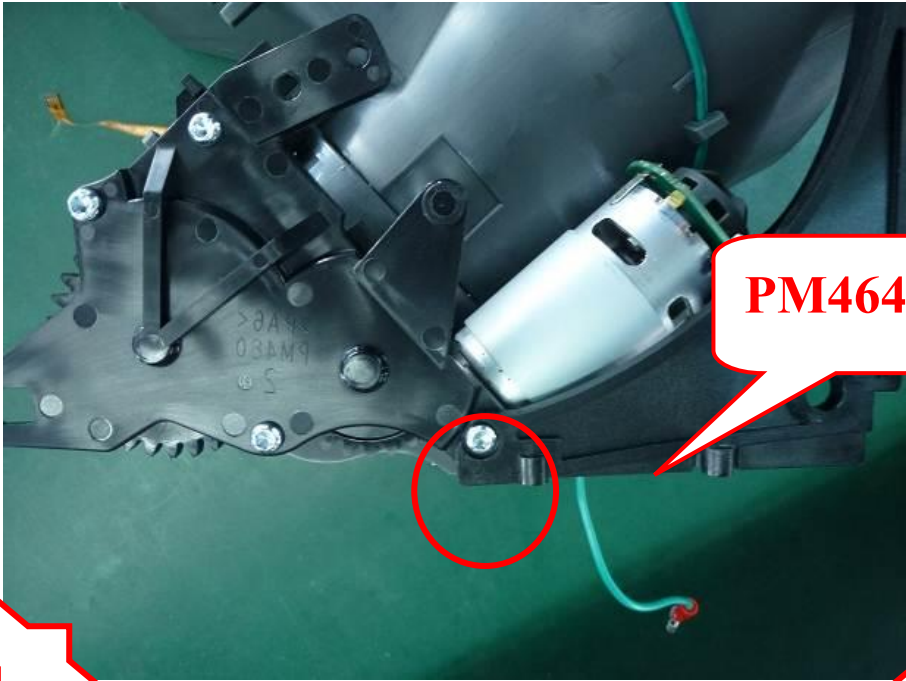

1

图一, 将 PM464 如图装配, 再打 1 颗 SC124



2


图二, 打 2 颗 SC124



3



图三, 注意 PM464 装配到位

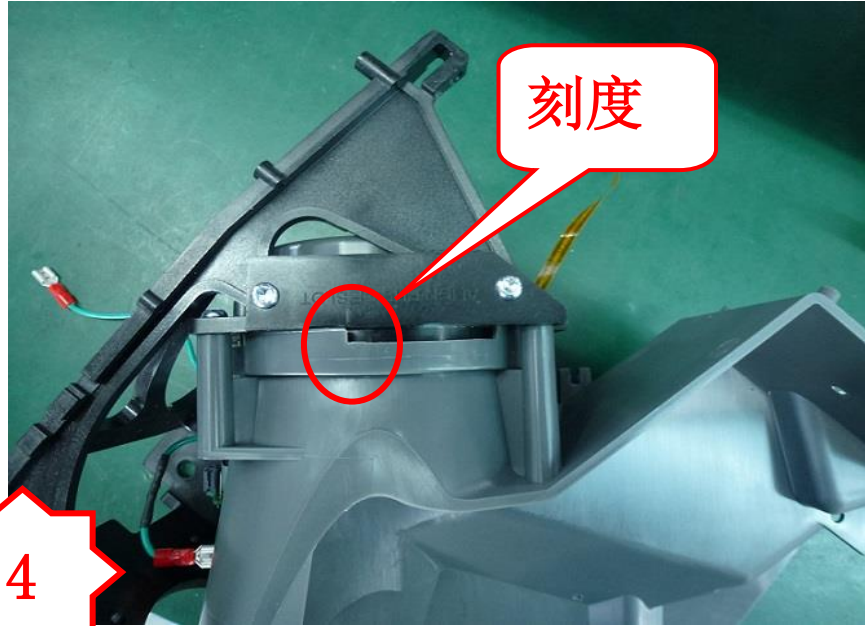

4

图四, 对好 Disk 组件的刻度

图二, 打 2 颗 SC124

图三, 将刻度对好

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02330-1 装配 Denis	Final-ASSY	页码	68/88 张凤云	版本	1.0	69 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

作业内容


1. 确认 PA2045 皮带的位置。如图一所示
2. 将软排线穿过塑胶孔，再将 PA2045 装入 PA2331-2。（如图一，二，三所示）
- 注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2039-2	Chassis assy	1
PA2045	Lift Full assy	1


- 1 皮带张力起始设定：

① 张紧皮带，转动顺畅；

② 皮带上直角对准调位箭头直线边
- 2 圆盘设定刻度起始线
- 圆盘标示缺口-- 圆盘 MARK 刻度

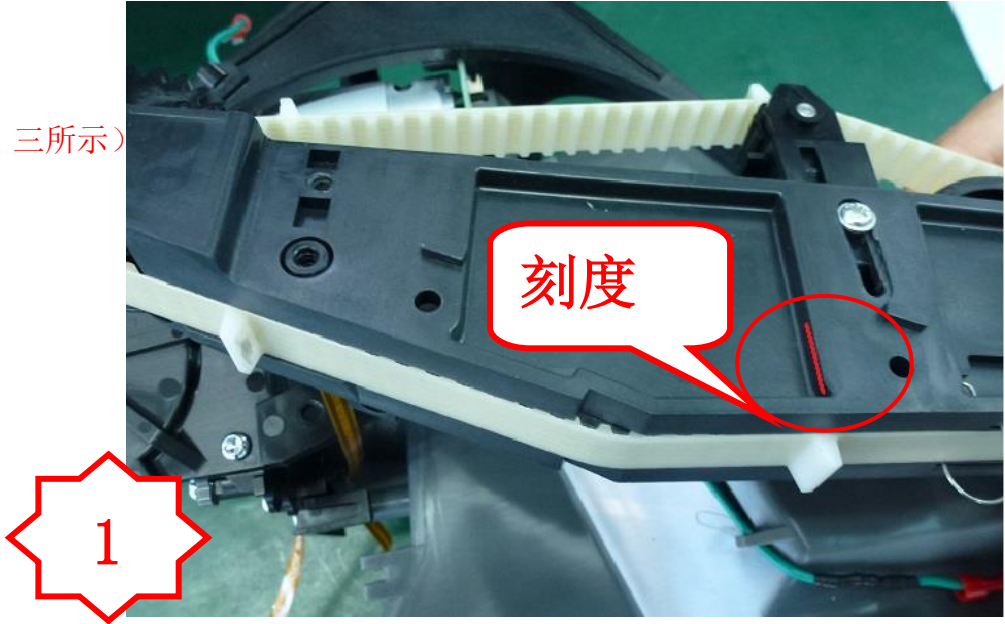

图一，软排线穿过塑胶，皮带直角线对准红色指示直线所指的塑胶内壁。

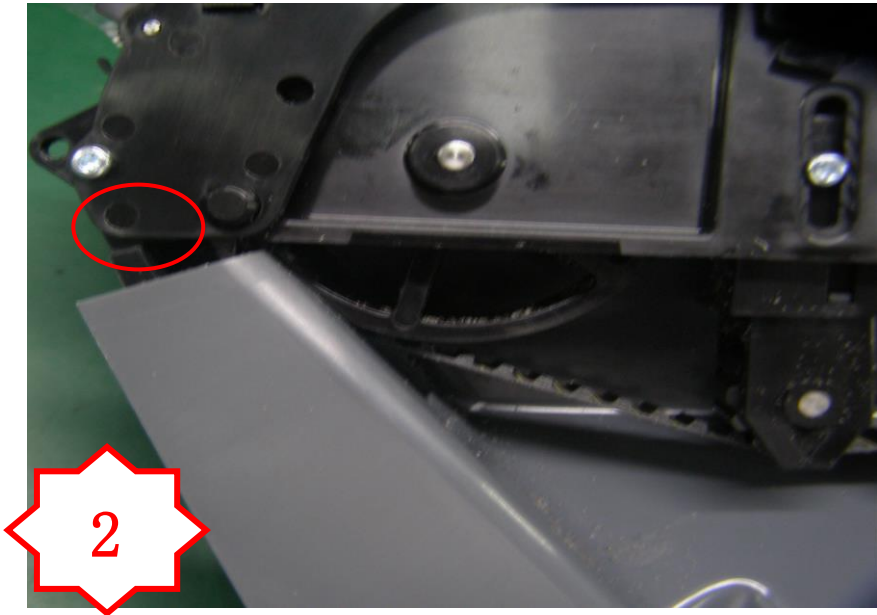

图二，黑色的塑胶一定在里面

品质检查

- 自检：
1. PM278/PM482 有无漏装
2. 检查图二图三处是否有装到位

- 互检：
1. 检查皮带张力是否有调好(螺丝位置)。
2. 软板，螺旋管的线是否有折断，断裂等不良。
3. 检查 PM429/WR2011 是否装配正确。

使用工具

产量信息

产量工时：12.85s/pcs 产量要求：280pcs/H



图三， 后面的螺丝和孔一定要到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02330-2 装配 Denis	Final-ASSY	页码	69/88 张凤云	版本	1.0	70
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人:		确认人:			制定人:	

作业内容

1、将 MC278，PM482 插入如图四所示的位置，并且将 LIFT 的轴完全按压入 DISK 的空内。（如图一所示）
注：料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2330-1		1
MC278	DRIVE PULLEY SHAFT (4X38)	1
PM482	LIFT PATH LOCKING PIN	1

品质检查

自检：

1、检查轴 MC278 和塑胶件有没有插到位，要完全的插入空中。


互检：

- 1、检查 TIMING (刻度) 是否有调好。
2、LIFT 组件是否装配到位。

使用工具

产量信息

产量工时：11.95s/pcs 产量要求：301pcs/H

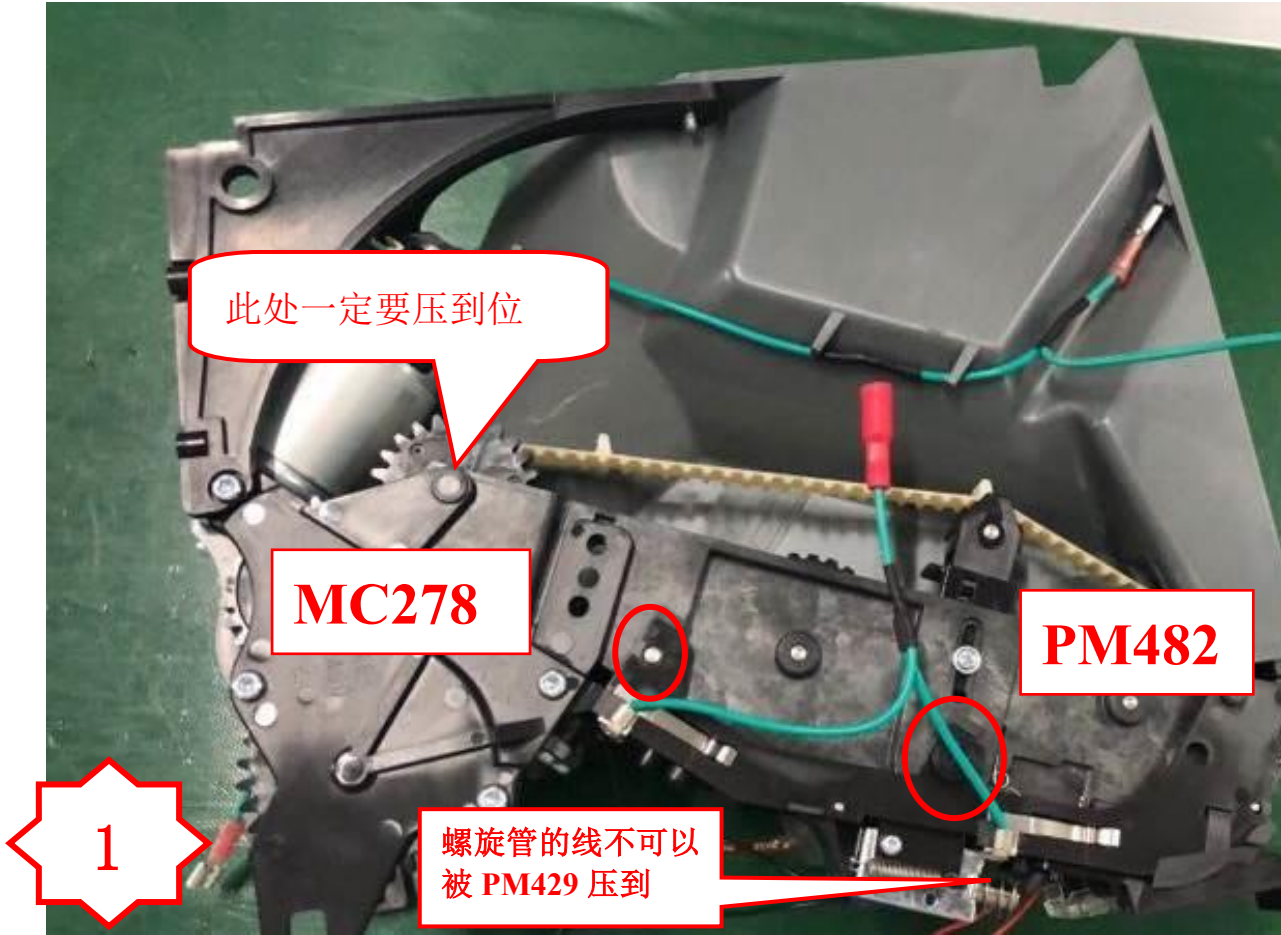

图一,插入 MC278 和 PM482

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-4 装配	Final-ASSY	页码	70/88	版本	1.0	71
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 WR2179 的线与 MR2011 的线连接在一起。(如图一所示)
2. 将连接好的线用 CL110 绑起来，再将多余的线剪掉 (如图二所示)

注：料号及规格如下

P/N	Description	Q' ty
CL110		1
PA2329-3	ASSY	1

品质检查


- 自检:
- 1, 检查 CL110 的线有无绑好，无漏绑，是否将两根线连接在一起
- 互检:
1. 检查 PA2037-3 的 CL110 是否漏绑，是否绑对

使用工具


钳子

产量信息

产量工时：13.30s/pcs 产量要求：271pcs/H

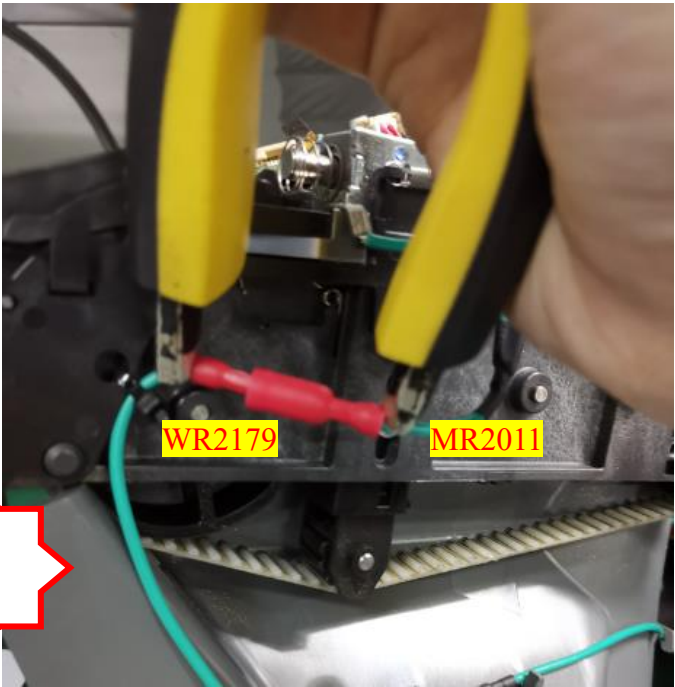

图一、将 WR2179 与 MR2011 用特制钳子连接在一起

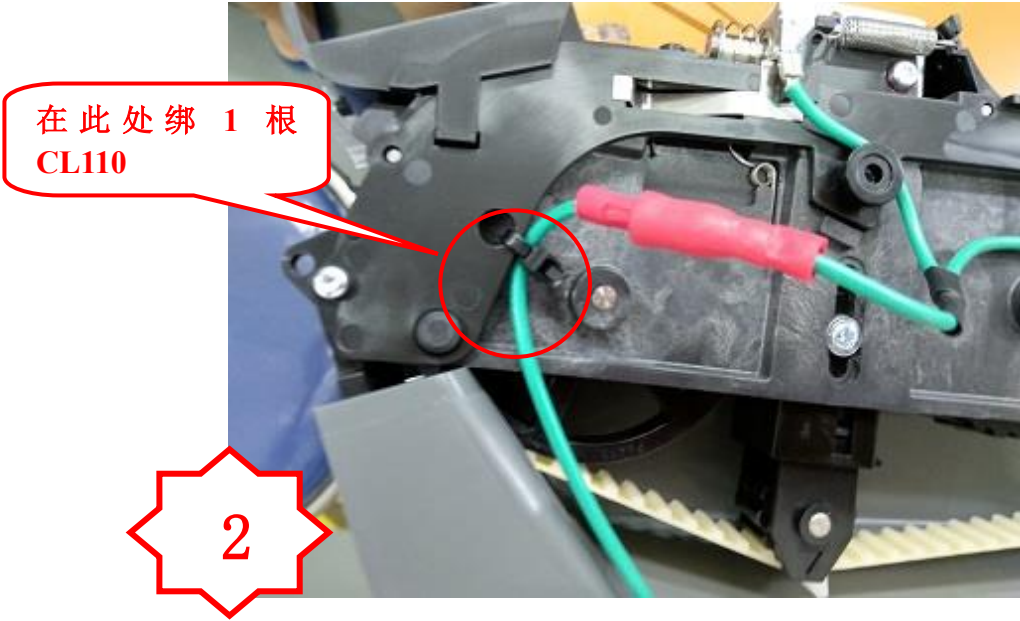

图二、绑一根 CL110 的线，用剪钳将 CL110 多余的线剪掉，至少留两个齿

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-2 装配	Final-ASSY	页码	71/88	版本	1.0	72
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1、将 PA2324 上的 WR2005 的一端子穿入 PM464 如图二所示的位置。
与 PM464 平行，线不能外露。(如图二所示)
2. 将小插头插入马达连接器内 (如图三所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2324	ASSY	1
PA2329-1	ASSY	1


品质检查

- 自检：
- 1, 检查端子线是否与塑胶侧板平行。
- 2, 连接马达的线是否插到位。
- 3, 连接马达的线是否插到位。
- 互检：
1. 件查 WR2011 与 MC280 的线有没有插在一起。


使用工具

产量信息


产量工时：13.54s/pcs 产量要求：266pcs/H

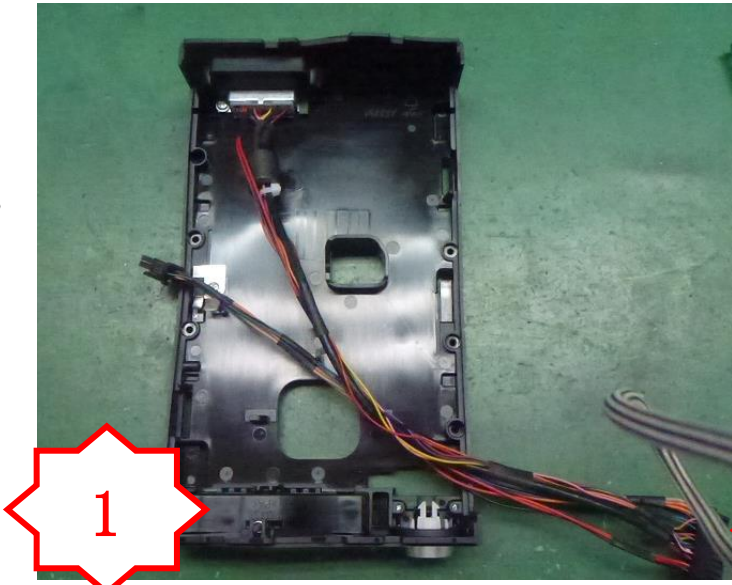

图一,PA2324-2

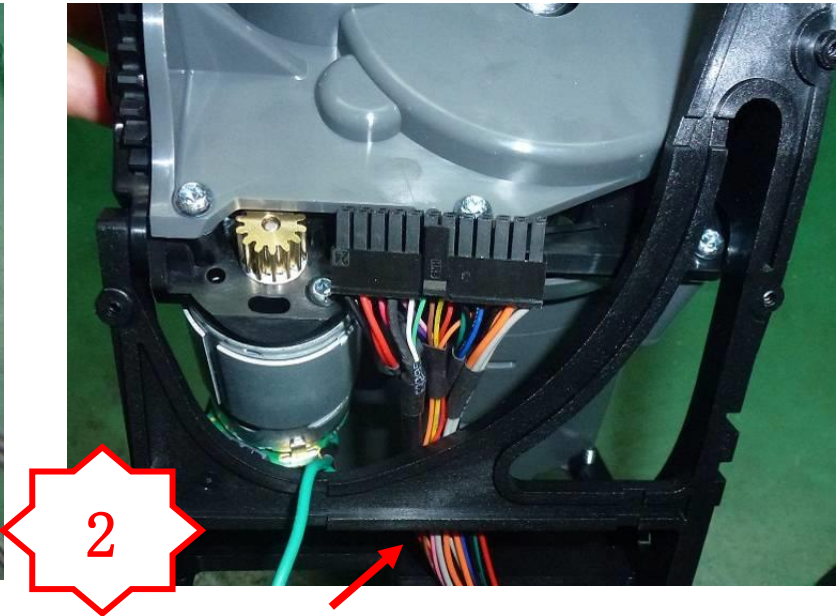

图二,将 WR2005 一端穿入 PM464 的相应位置

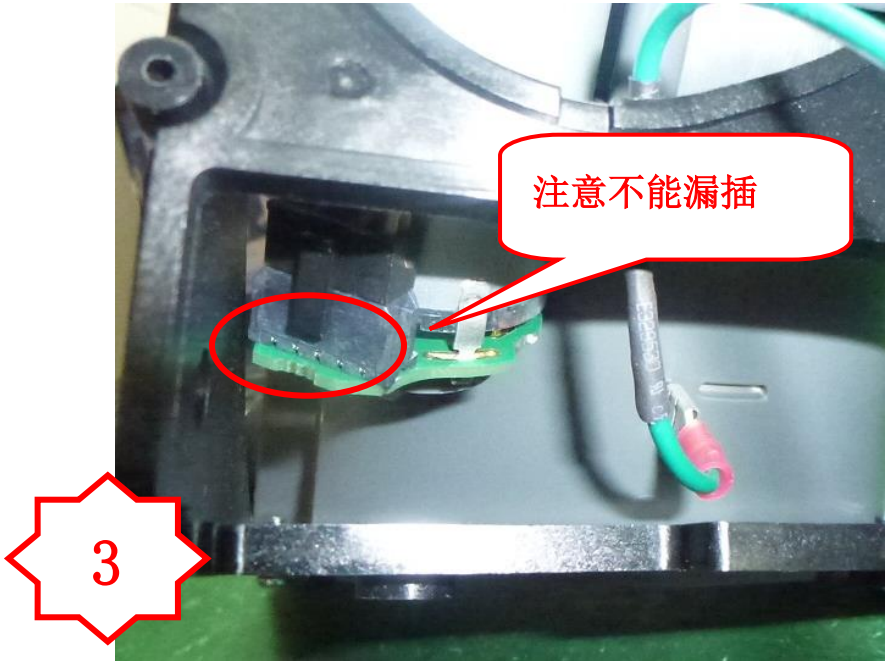

图三，将 WR2005 上的小连接器与马达连接。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-3 装配	Final-ASSY	页码	72/88	版本	1.0	73
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Dennis			张凤云 确认人：		制定人：ENC	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

- 1、整理 WR2005 的线。（如图一所示）
注意：WR205 的线不能外露，必须卡在 PM464 内。
- 2、在如图二所示的位置绑一根 CL110。（如图二所示）

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
CL110		2
PA2329-2	ASSY	1

品质检查

- 自检：
1, 检查 WR2005 的线卡在 PM464 内，检查 CL110 无遗漏。
- 互检：
1. 检查 WR2011 有没有插反，WR2005 有没有漏插，位置是否正确。


使用工具

产量信息

产量工时：13.16s/pcs 产量要求：273pcs/H



图一,整理 WR2005 的线

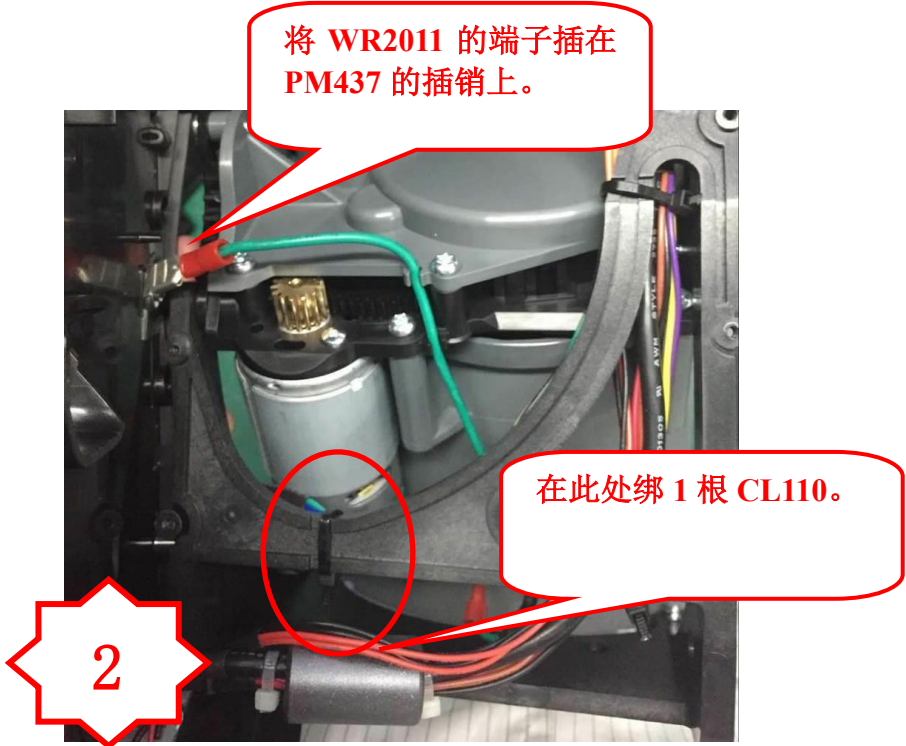

图二，在上图位置绑 1 根 CL110

 INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-3 装配	Final-ASSY	页码	73/88	版本	1.0	74
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Dennis			张凤云		制定人：ENC	
				确认人：		APPROVED 22 JAN 2026		

作业内容

1、在如图一所示的位置绑一根 CL110。（如图一所示）

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
CL110		2
PA2329-2	ASSY	1

品质检查


自检：
1, CL110 扎带是否漏绑。

互检：
1. 检查组件 PA3678-2 扎带 CL110 是否漏绑。

使用工具

产量信息

产量工时：13.16s/pcs 产量要求：273pcs/H

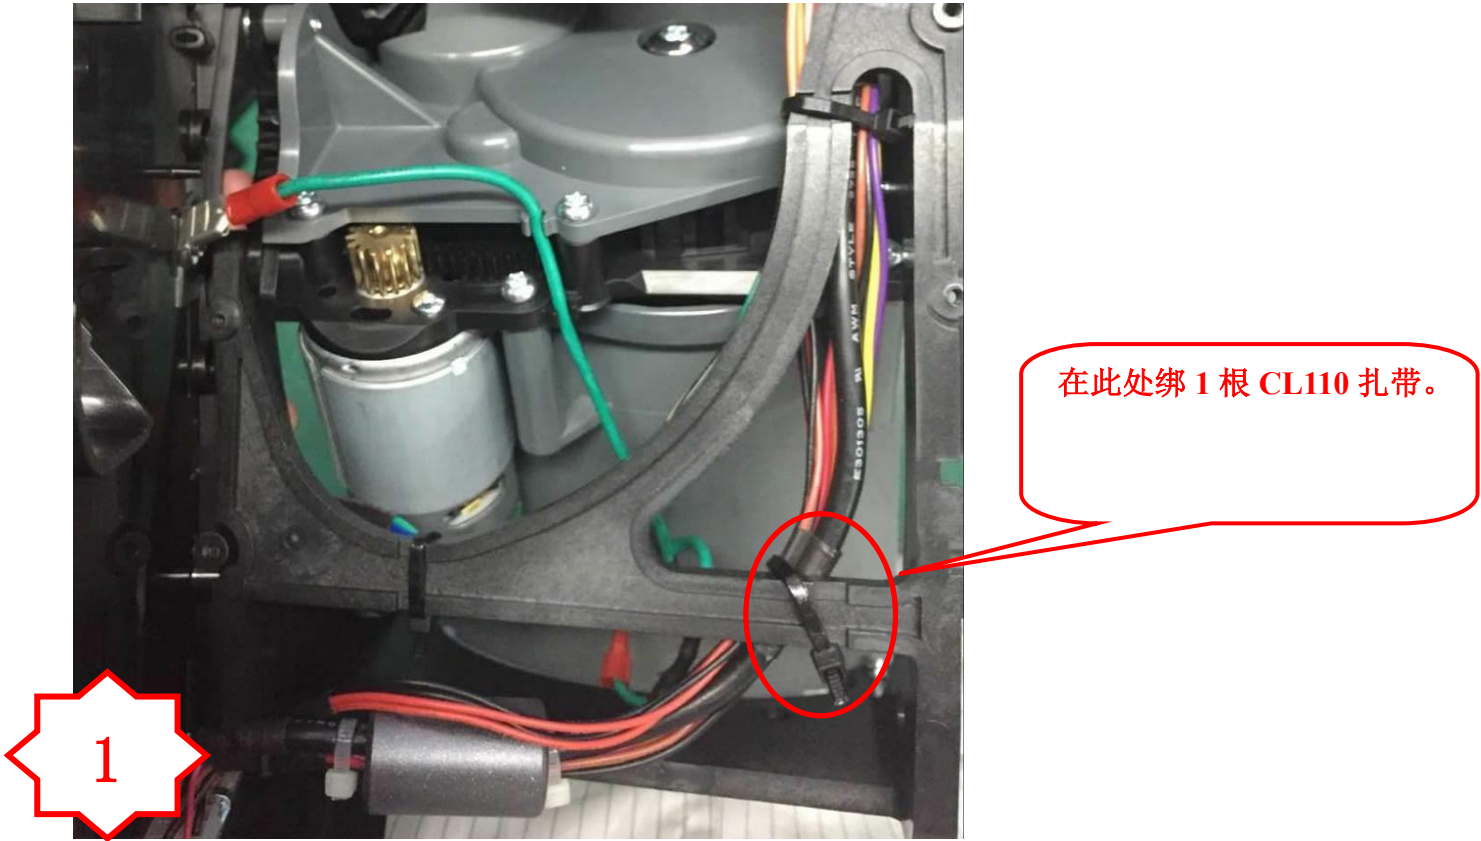

图一，在上图位置绑 1 根 CL110 扎带

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-1 装配	Final-ASSY	页码	75/88	版本	1.0	76
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人：Denis		确认人：张凤云			制定人：Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 按图示方式将线整理好，并贴上透明胶固定。注意不可将2个软排线叠在一起，需保持大于5mm的间隙。

注：料号及规格如下：

Item	Description	Q' ty
PA2330-2	ASSY	1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查各线是否整理好，
 - 2. 软排线是否折断。
 - 3. 检查透明胶是否贴在 PM1135 上
- 互检：
- 1. 确认 PM1135 装到位
 - 2. 确认 SC124 有无漏打，是否打到位


使用工具

透明胶

产量信息

产量工时：13.87s/pcs 产量要求：259pcs/H

注意：勿将透明胶粘在 PM1135 上

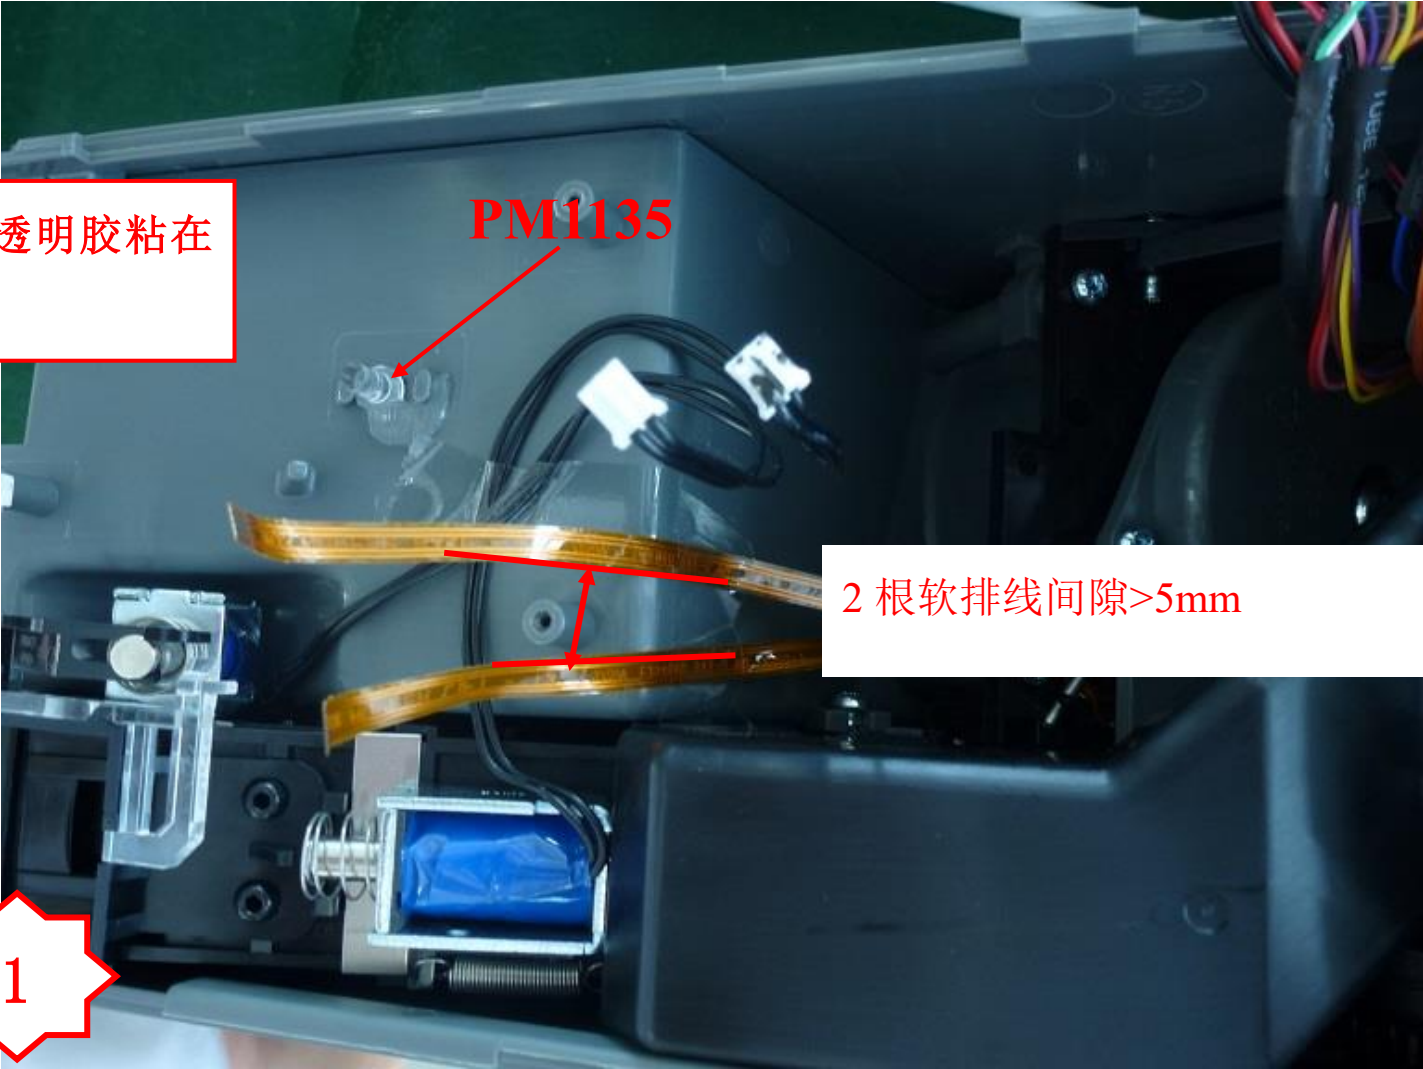

图一，将线材按图示方式整理好，并贴上透明胶布固定。

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-6 装配 Denis	Final-ASSY	页码	76/88 张风云	版本	1.0	77 EUCI APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人:

作业内容

1. 将 WR2005, MR2001, MR2002 插到 PCBA 对应的连接器。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA2329-5		1
PA4117	Main board	1

品质检查

自检：
1. 检查 MR2001, MR2002 线是否正确连接到对应的连接器。

互检：
1、导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯，电子元气件。
2、检查 PCBA 是否有刷胶。
3、PCBA 上是否有掉件。


使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：9.95s/pcs 产量要求：362pcs/H

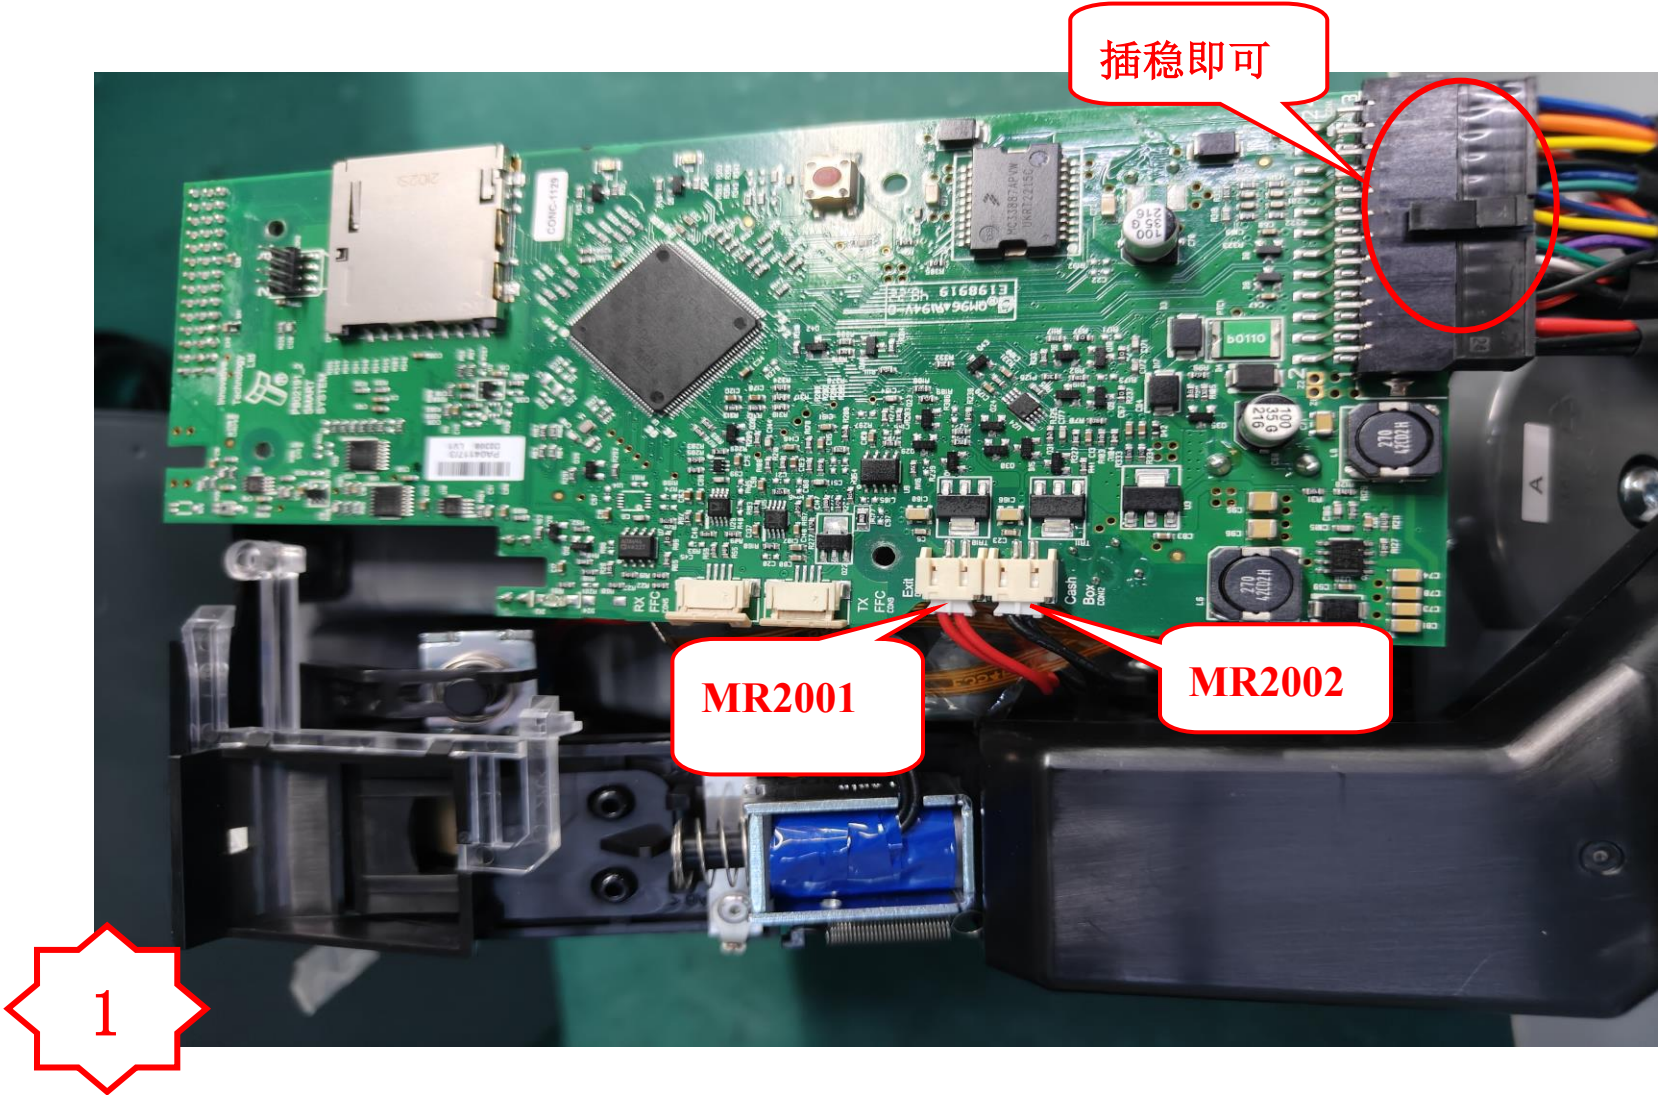

图一，将 WR2005,MR2001,MR2002 插入到 PCBA 对应连接器

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-7 装配	Final-ASSY	页码	77/88	版本	1.0	78
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 PB2001/PB2002 插到 PCBA 对应的连接器, 再装配一个 MP2001 (如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
MP2001		1
PA2329-6		1

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 MR2001 是否有卡到。
 - 2. 检查 2 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。
 - 3. 检查 WR2005 是否有插到位。

- 互检：
- 1. 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED 灯，电子元气件。
 - 2. 检查 MR2001, MR2002 线有无插反。
 - 3. PCBA 上是否有掉件。


使用工具



备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：14.76s/pcs 产量要求：244pcs/H

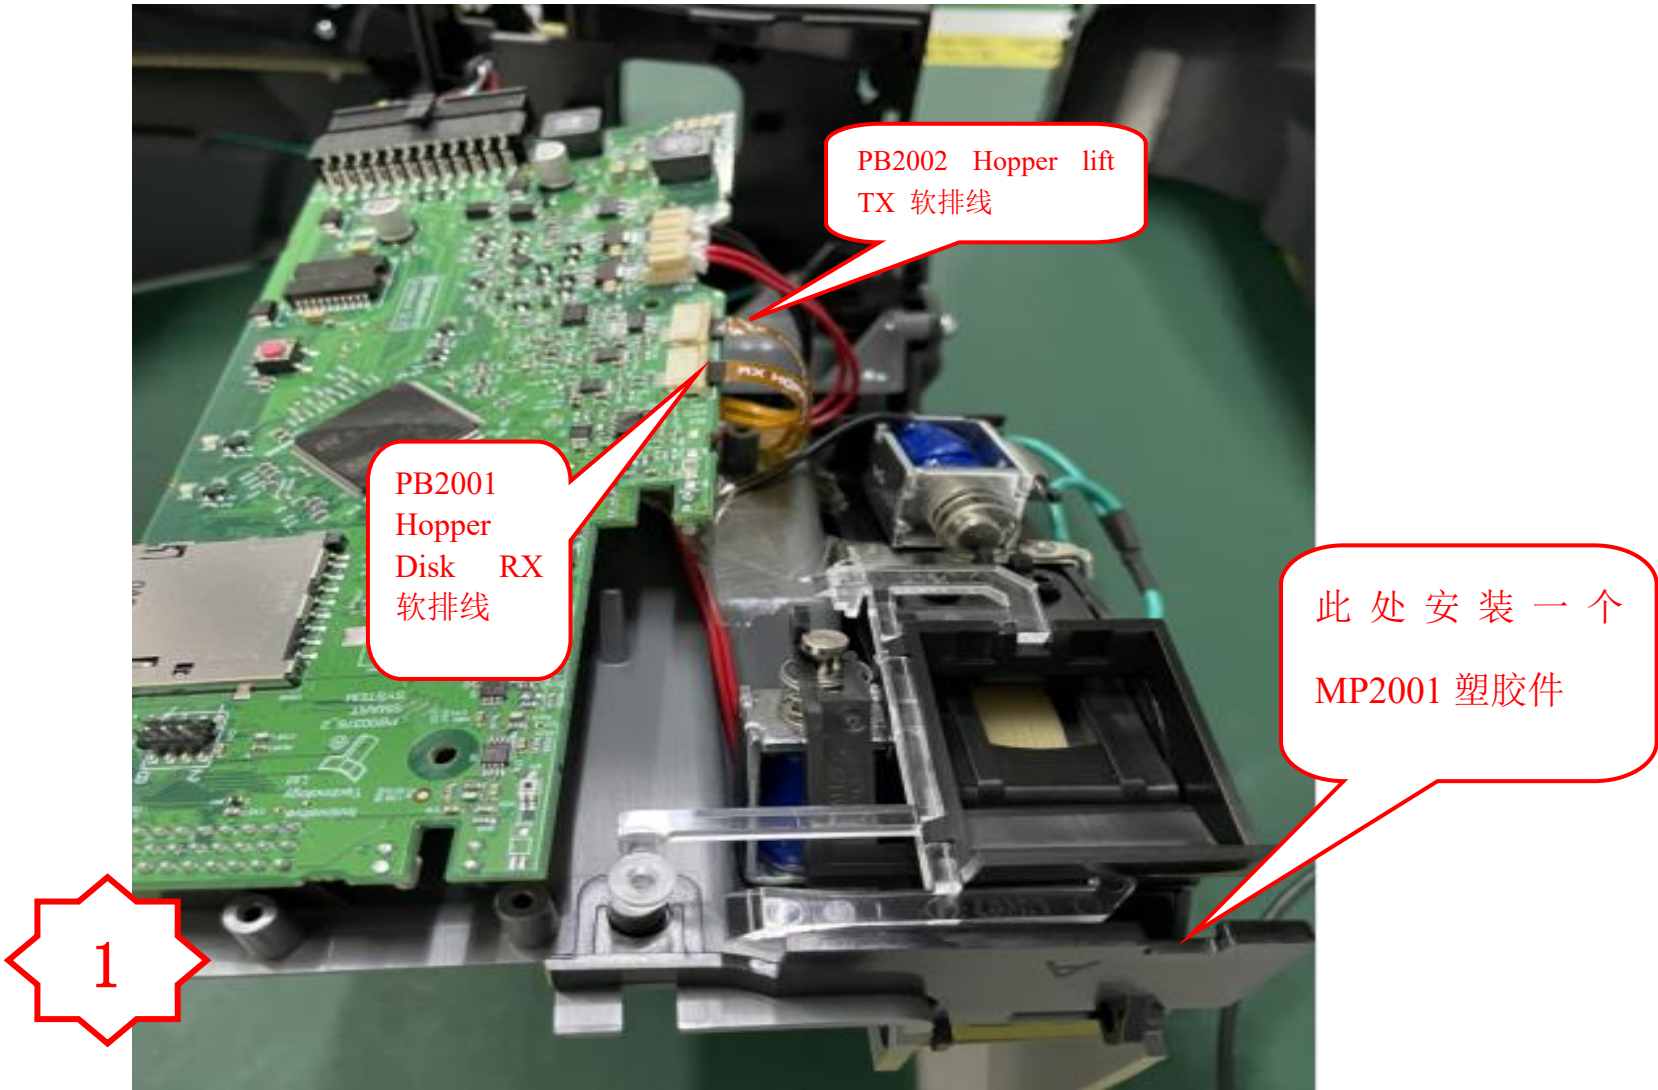

图一，将 PB2001，PB2002 插入到 PCBA 对应连接器，再装配一个 MP2001 (其他的版本都需装配)

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-8 装配	Final-ASSY	页码	78/88	版本	1.0	79
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张风云		制定人: Eric			

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 PCBA 对应好螺丝孔后打 SC113*3。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q'ty
PA2329-7		1
SC113	M3*6 T8 flange bzp	3

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 SC113 是否打到位。
 - 2. 导光柱是否撞坏 PCBA 上的 LED。
- 互检：
- 1. 确认 MR2001，MR2002 的插销是否可以自由弹动。
 - 2. 检查 4 条 Cable 线是否正确连接到对应的连接器。

使用工具




电批 扭力：SC113 5.5±0.2 Kgf. cm

备注：此工位必须带静电环操作！

产量信息

产量工时：12.60s/pcs 产量要求：286pcs/H

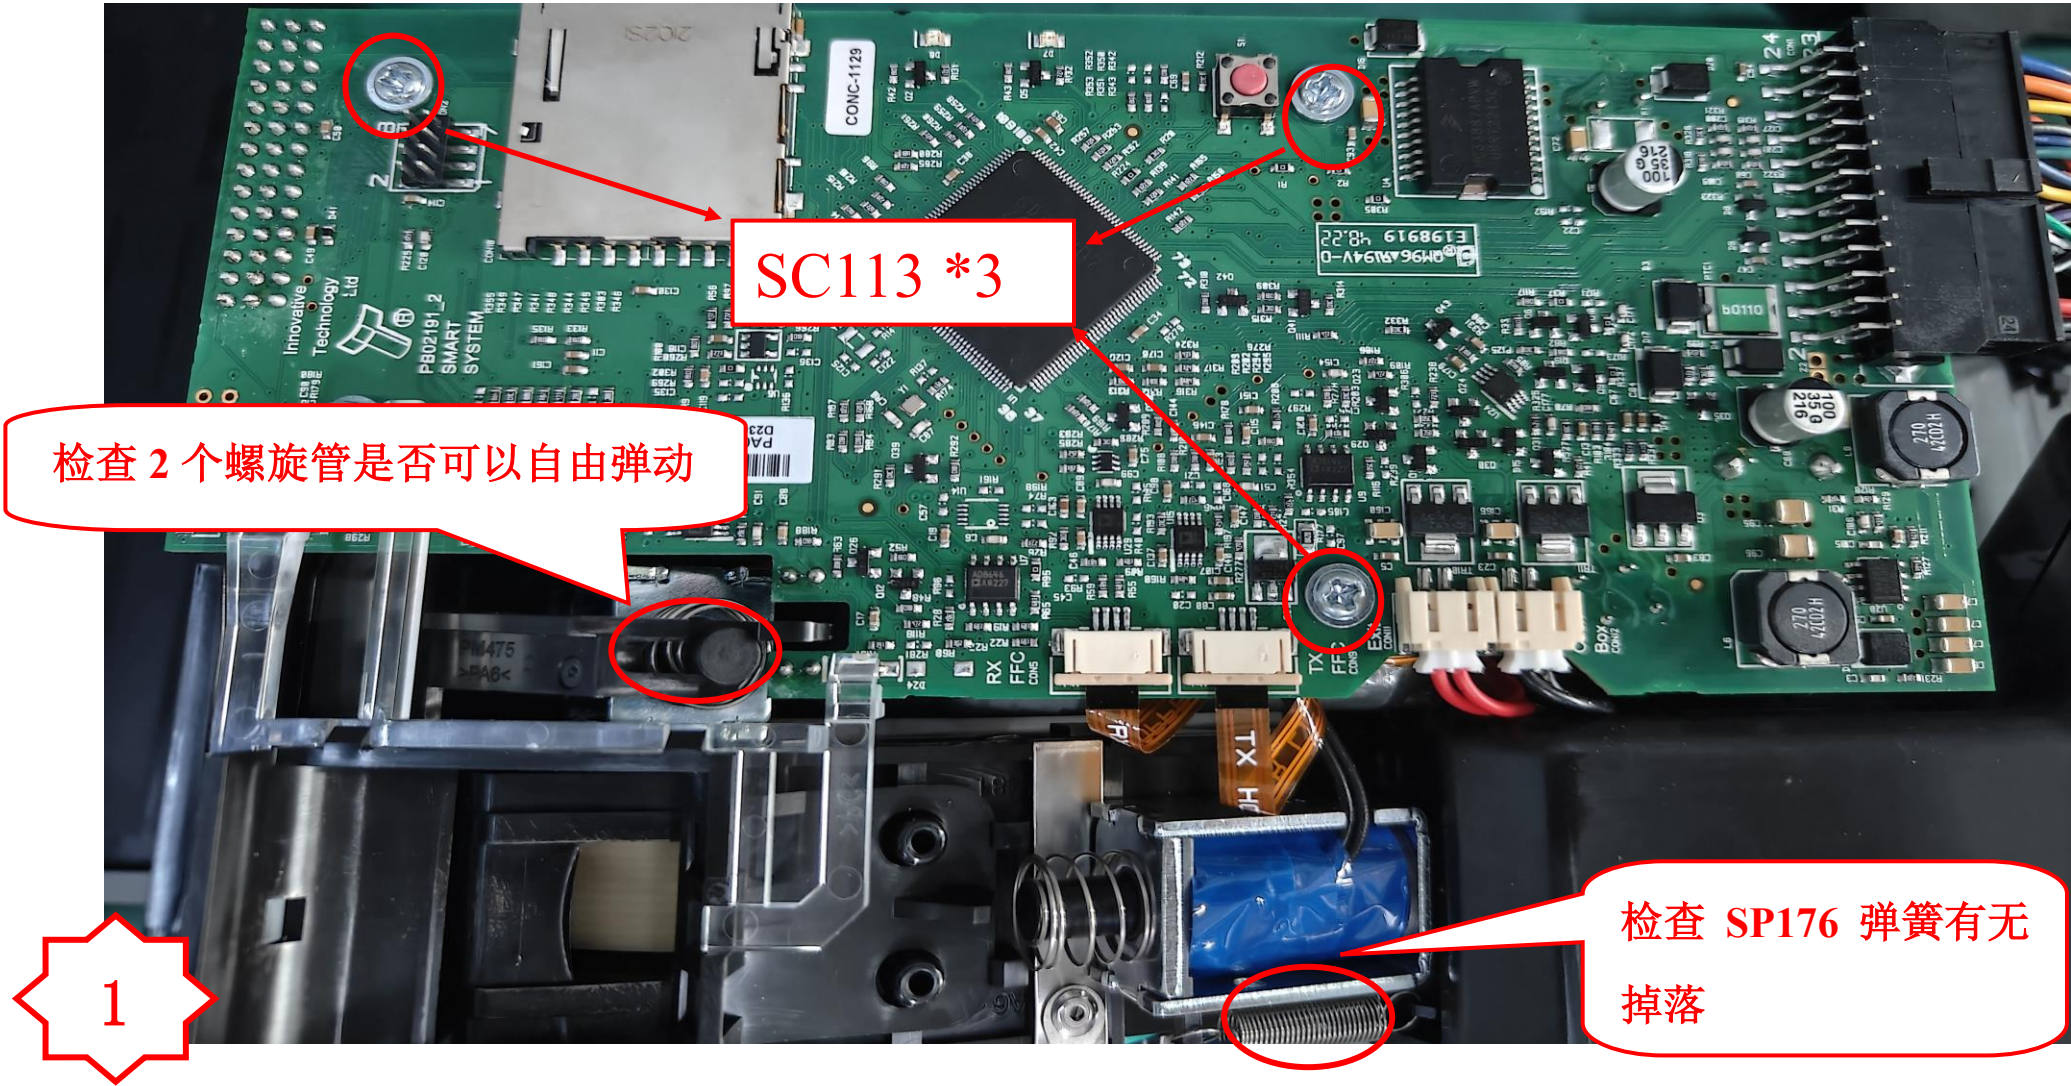

图一，将 PCBA 对准螺丝位打 SC113*3

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA02329-9装配	Final-ASSY	页码	79/88	版本	1.0	80
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 打 1 颗 SC124。(如图一所示)
2. 将 PA2045-1 卡到 PA2037-8 上。(如图二所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA4122	ASSY	1
PA2329-8	ASSY	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PA2045-1 与 PA2037-8 有没有装到位。
2. 检查 SC124 是否未打到位，漏打，滑丝，打沉等不良。

- 互检：
1. 检查刻度是否正确，SC113 有没有漏打。

使用工具



电批 扭力：SC124 7.5±0.3 Kgf. cm

产量信息

产量工时：14.14s/pcs 产量要求：255pcs/H



图一. 打 1 颗 SC124 螺丝

图二， 将 PA4122 与 PA2037-8 装配

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	Prototype	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-1 装配 Dens	Final-ASSY	页码	80/88 张凤云	版本	1.0	81 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人::		确认人:			制定人:

作业内容

1. 打 5 颗 SC124。（如图一，二所示）

注： 料号及规格

P/N	Description	Q' ty
PA2329-9	assy	1
SC124	dia 4 x 12 plastite torx pan hd	5

品质检查

- 自检：
1. 确认 SC124 无漏打，打沉，未打到位等不良。
- 互检：
1. 确认 MC278，PM482 的位置是否正确。
2. 检查 MC278，PM482 是否掉落


使用工具

电批

扭力：SC124 7.5 - 8.0 Kgf.cm

产量信息

产量工时：11.45s/pcs 产量要求：314pcs/H

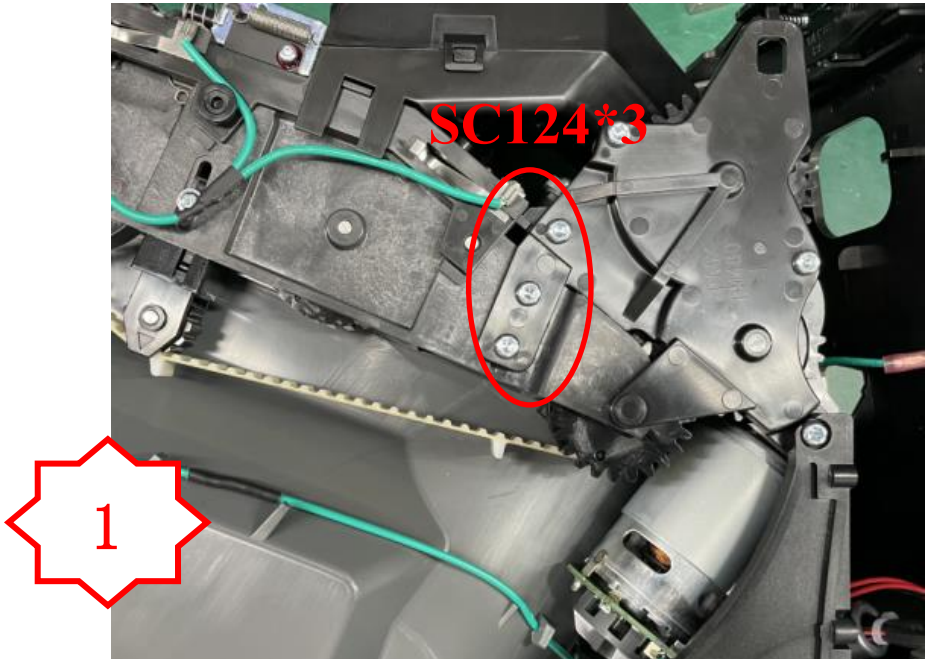

图一,打 3 颗 SC124 螺丝



图二,打 2 颗 SC124 螺丝

Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E		作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-3目检 Denis	Final-ASSY	页码	82/88 张凤云	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:		制定人:	

受控文件

83

APPROVED 22 JAN 2026

Eric




检查内容

产量信息

产量工时: 16.47s/pcs 产量要求: 219PCS/H

- 1.确认 PA3674-2 的 SC119,SC124,SC113 的螺丝无漏打, 未打到位, 打沉等不良。
- 2.检查 PM482,MC278, MP2001 无漏装。
3. 确认 PA3674-2 的 TIMING 和 TENION 的刻度是否对准。
- 4.检查 Lift 是否装配到位, PA413 与 MC330 连接处是否向内偏移。
- 5.检查各种线无破损, 断裂, 未插到位, 端子松脱等不良
- 6.检查 WR2005 的连接器是否插到位 (马达连接器, PA2008 连接器等)。
- 7.确认 WR2001, WR2002, PB2001, PB2002 插线的位置是否正确。
- 8.检查 PM475, MR2002 是否可以按压后回弹至初始状态。
- 9.检查 PA4122 无漏装, 未装配到位等不良。
- 10.检查 SC119, SC113 附近的电子元器件无漏件, 破损等不良。
11. 确认 PA4117 的表面刷防伪胶并符合 SOP 的要求。
- 12.确认 PM483 的颜色透明, 无变形, 气泡等不良。

注意: 此工位需佩戴静电环!

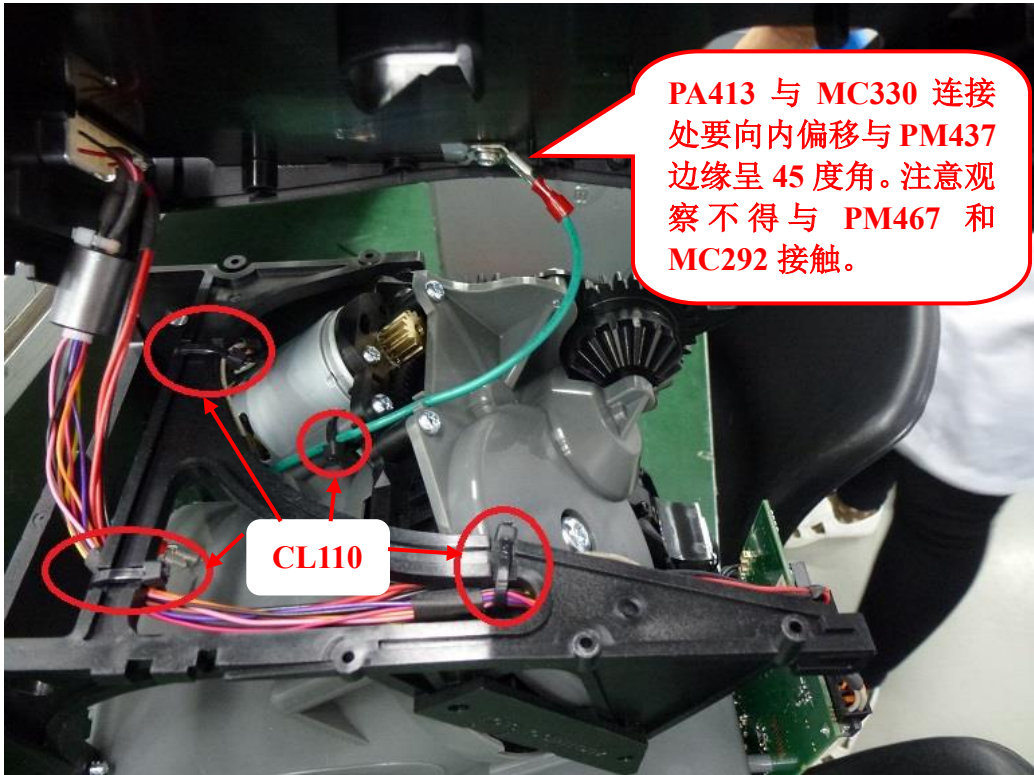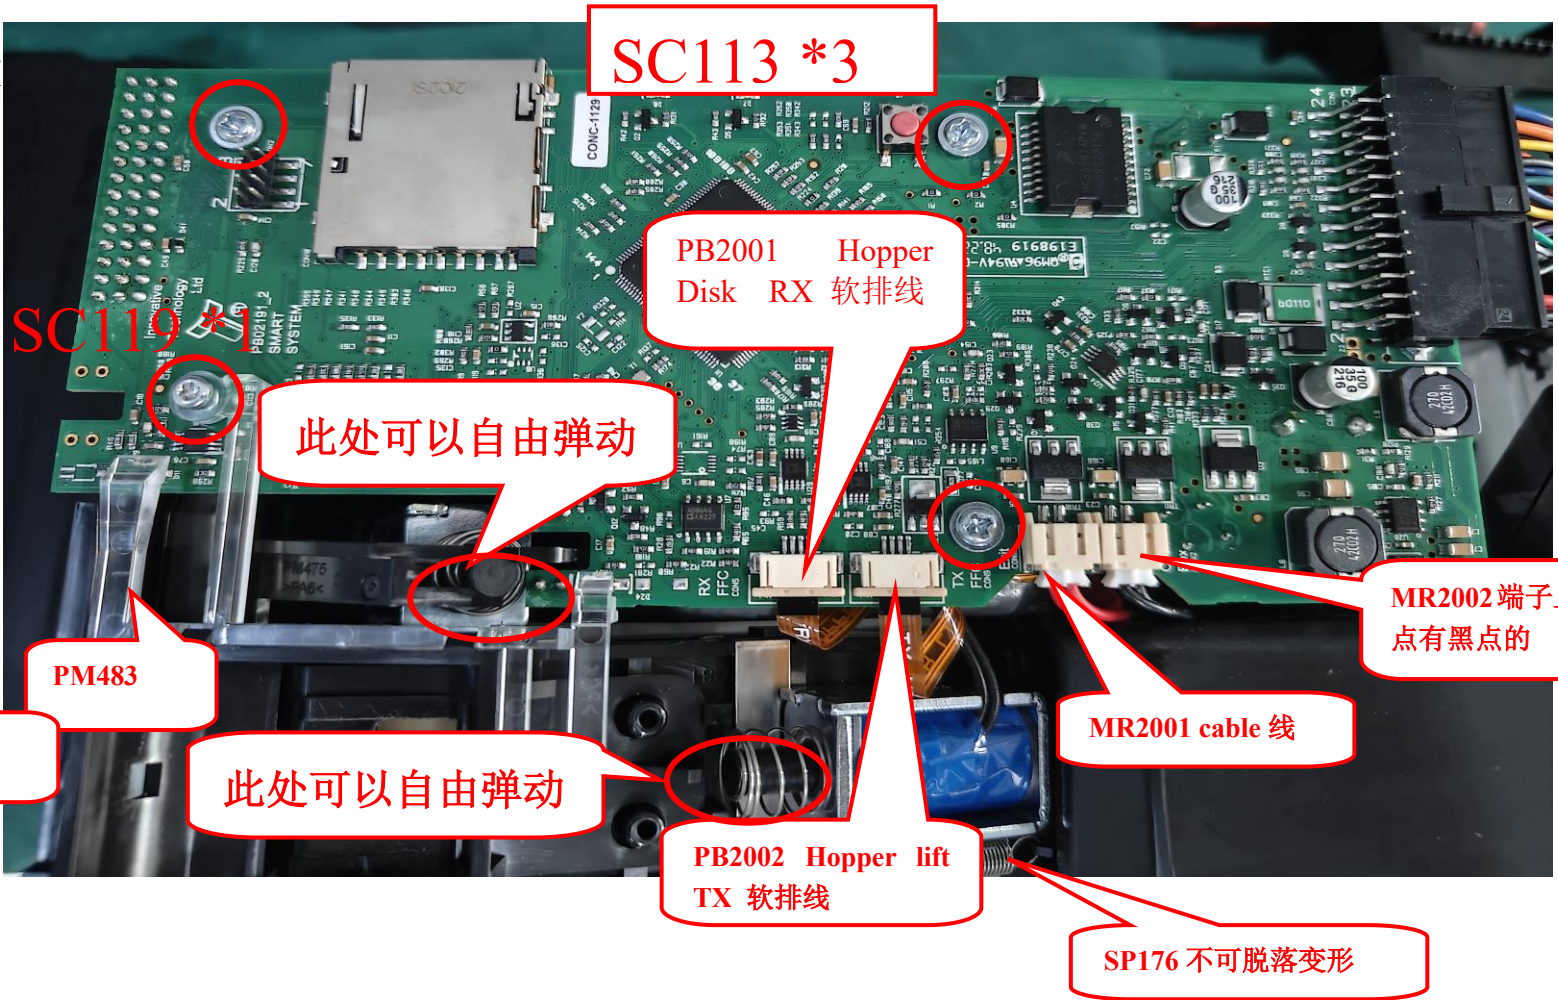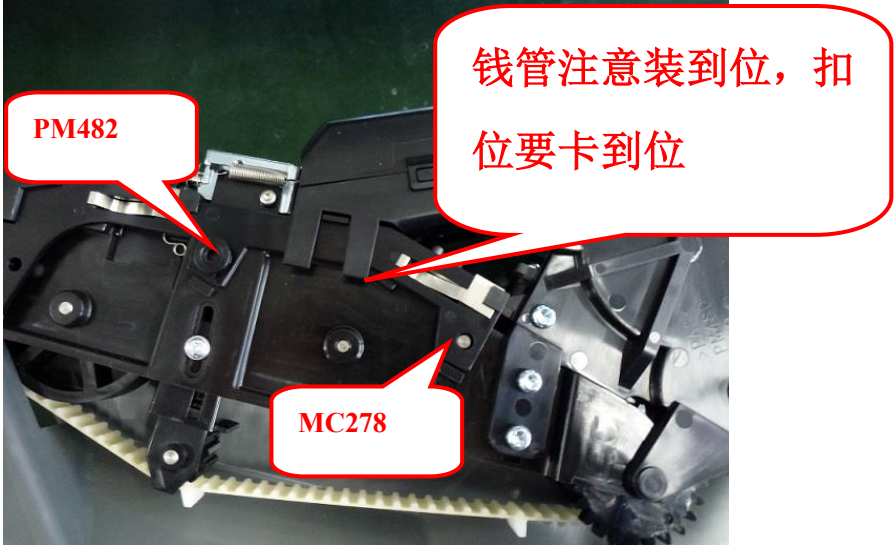

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-4装配	Final-ASSY	页码	83/88	版本	1.0	84
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件

APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 将 HP 半成品机装入 PA414 内，并将卡钩卡到位。(如图二，三，四所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA414	ASSY	1
PA3674-3	ASSY	1

品质检查

自检：

1. 确认 PA414 与 PA3678-12 装配到位（如图二，三，四所示）

互检：

1. 检查 PA414 卡槽附件的塑胶无断裂等不良。
2. 确认 PA414 装配到位。

使用工具

产量信息


产量工时：23.82s/pcs 产量要求：151pcs/H



图一,PA414 组件



图二,将组件与外壳装配

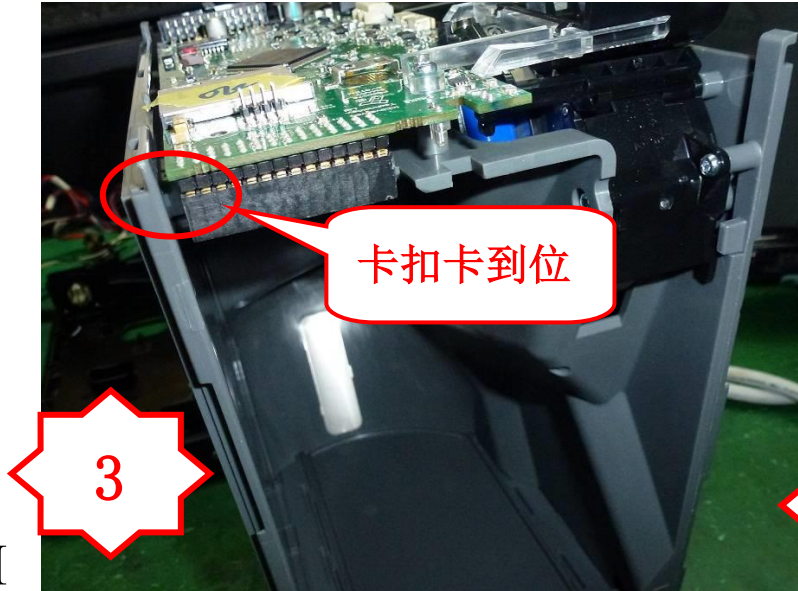

图三,红色圈卡扣需装配到



图四，红色圈卡扣需装配到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-5装配 Denis	Final-ASSY	页码	84/88 张风云	版本	1.1	85 APPROVED 22 JAN 2026 Eric
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人:			制定人: <i>Eric</i>

作业内容

1. 盖上 PA2324 组件，确保两个卡扣装配到位。(如图一所示)

注：料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
LB169	ASSY	1
PA3674-4	ASSY	1

品质检查

自检：

1. 确认无漏贴机器条码。(如图二所示)
1, 确认 PA2324 组件装配到位。(如图一所示)

互检：

1. 检查 PA414 卡槽附件的塑胶无断裂等不良。
2. 确认 PA414 装配到位。

使用工具

锤子


产量信息

产量工时：13.14s/pcs 产量要求：274pcs/H



图一,盖上 PA2324 的盖子，注意画红圈的两处卡扣
装配到位

图二，在上图指定的位置贴一个条码标签

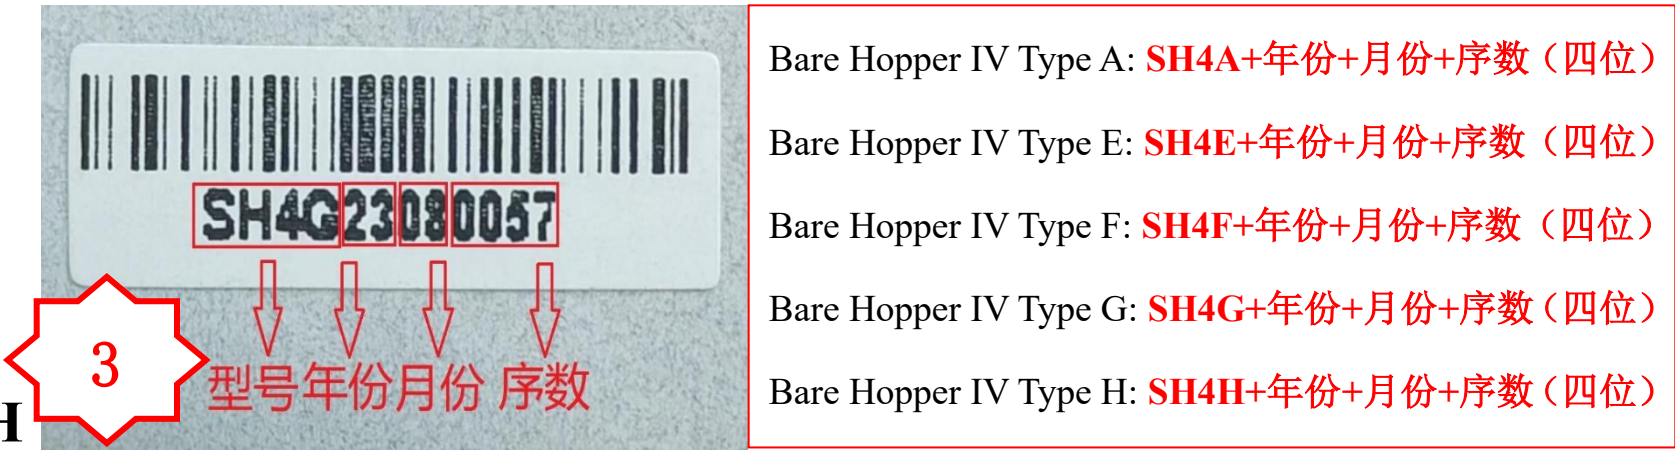

图三，条码举例

- Bare Hopper IV Type A: **SH4A**+年份+月份+序数（四位）
Bare Hopper IV Type E: **SH4E**+年份+月份+序数（四位）
Bare Hopper IV Type F: **SH4F**+年份+月份+序数（四位）
Bare Hopper IV Type G: **SH4G**+年份+月份+序数（四位）
Bare Hopper IV Type H: **SH4H**+年份+月份+序数（四位）

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-6装配	Final-ASSY	页码	85/88	版本	1.0	86 APPROVED 22 JAN 2026
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Eric	

作业内容

- 1. 在 MP2001 的位置处锁紧一颗 SC119 的螺丝。(如图一所示)
- 2.在 PM437 指定的位置上贴一个机器型号版本标签。(如图二所示)

料号及规格:

P/N	Description	Q' ty
PA3674-5	ASSY	1
SC119		1
LB169	Label	1

品质检查

- 自检:
- 1. 注意 SC119 的螺丝是否漏打。(如图一所示)
 - 2. 检查机器型号标签是否漏贴。(如图二所示)
- 互检:
- 1. 检查机器条码标签是否漏贴。

使用工具

T20 螺丝批, 扭力: 3.5 +/- 0.2kgf.cm

产量信息

产量工时: 14.36s/pcs 产量要求: 251pcs/H



图一, 在红色圈指定的位置锁紧一颗 SC119 的螺丝



图二, 在上图指定的位置处贴一个机器型号标签

- Bare Hopper IV Type A: PA03678A
- Bare Hopper IV Type E: PA03674E
- Bare Hopper IV Type F: PA03675F
- Bare Hopper IV Type G: PA03676G
- Bare Hopper IV Type H: PA03677H

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-7装配	Final-ASSY	页码	86/88	版本	1.0	87
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Eric	

受控文件
APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 在盖好 PA2324 盖上打 SC119*5 固定。（如图一）

料号及规格如下：

P/N	Description	Q' ty
PA3674-6		1
SC119	M3 x 10 Torx Head Plastite BZP	5

品质检查


- 自检：
1. 检查 SC119 螺丝是否打到位无滑丝。
- 互检：
1. 检查 WR2005/WR2011 的线是否外漏。
2. 标签有没有漏贴。

使用工具

T20 螺丝批
扭力： 6 . 0 ±0.2 Kgf.cm

产品信息

产量工时： 11.02s/pcs 产量要求： 327pcs/H

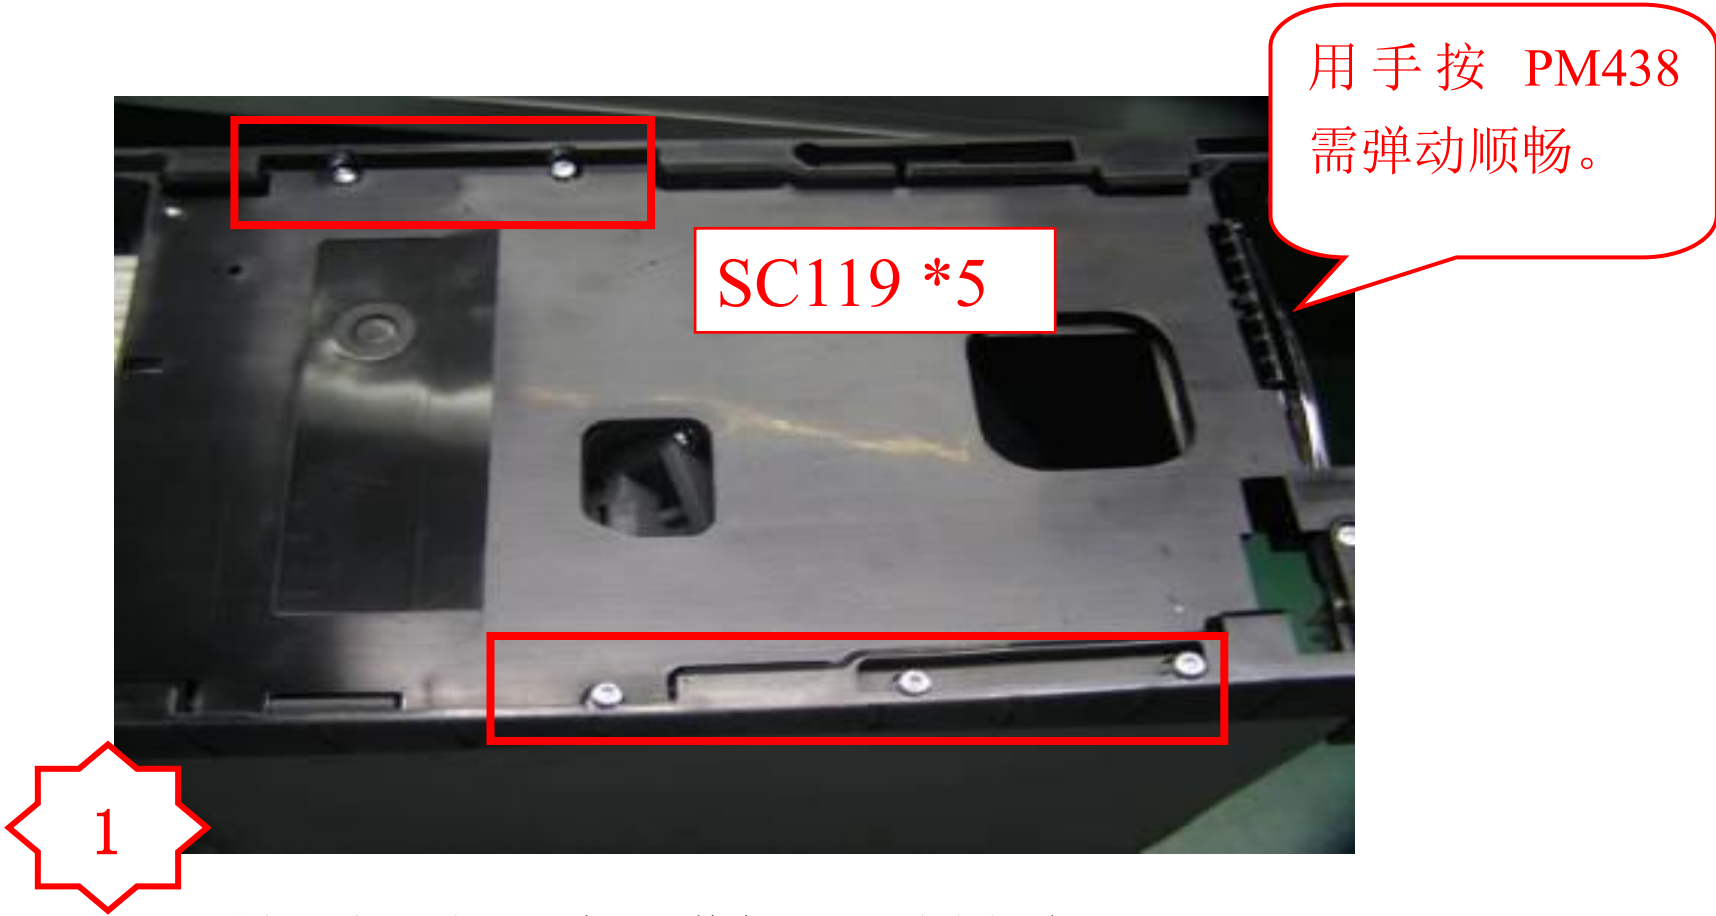

图一，打 5 颗 SC119 螺丝，检查 PM438 需弹动顺畅


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-8装配	Final-ASSY	页码	87/88	版本	1.0	38
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric			APPROVED 22 JAN 2026

作业内容

1. 使用工具将连接器压合到位，再将 PA3678-6 组件放在治具上（如图二所示）
2. 将 PA2050 组件放在治具上，然后将左边的推柄向下推动。（如图三所示）
3. 将 PA2050 组件与 PA3678-6 组件配合好后，然后将右边的推柄向左推动。（如图四所示）

注： 料号及规格：


P/N	Description	Q' ty
PA2050	Front assy	1
PA3674-7	ASSY	1

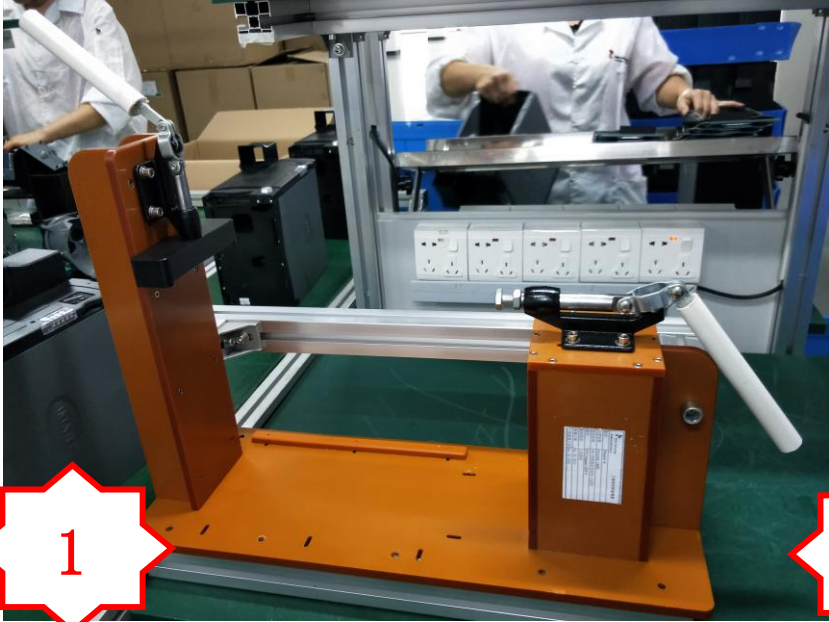

图一，PA2050 组件装配治具



图二，使用工具将连接器压合到位再将 PA3678-6 组件放在治具上

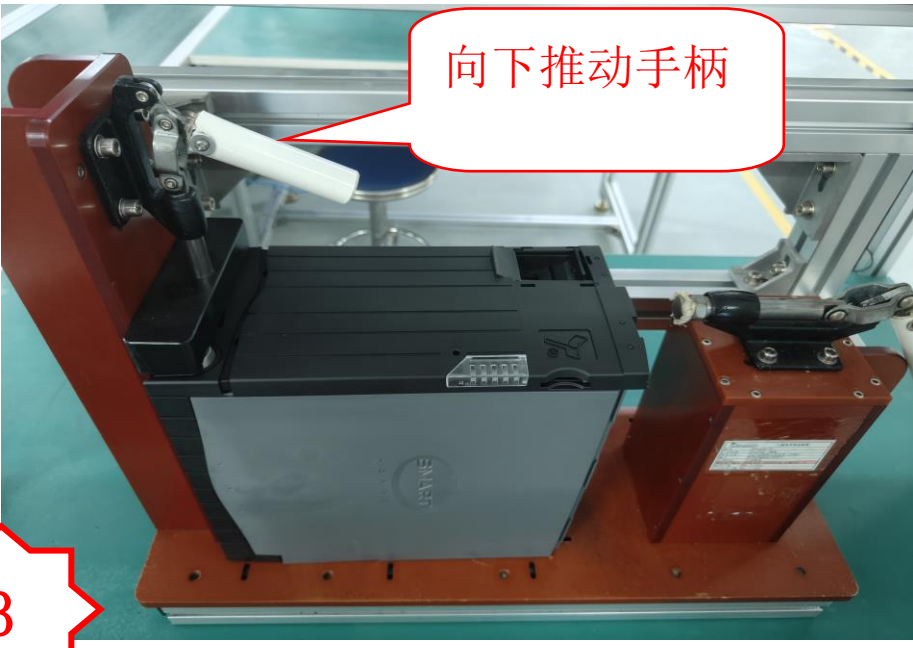

图三，将 PA2050 与 PA3678-6 配合在一起，将左边的推柄向下按压



图四，将右边的推柄向左推动，确保 PM1146 与 PM437 的卡扣卡到位

品质检查

- 自检：
- 1、检查 PA2050 组件是否装配到位。
- 2、检查 WR2005 线有无压合到位

- 互检：
- 1、PA2050 组件上无漏装，
- 2、确认 SC119 无漏打。

使用工具

WR2005 压合治具
PA2050 装配治具

产量信息

产量工时：17.17s/pcs 产量要求：210pcs/H

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程 段	机种	BARE HOPPER IV E			作业序号
	WI SOP Bare HopperIV-001	PA03674-9目检	Final-ASSY	页码	88/88	版本	1.0	39
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis	确认人: 张凤云		制定人: Eric		APPROVED 22 JAN 2026	

受控文件

品质检查

- 1.检查五颗 SC119 的螺丝是否漏打。(如图一所示)
- 2.是否漏贴条码标签和型号标签。(如图二所示)
- 3.检查 PA2050 组件是否组装到位，表面有无刮花。(如图三所示)
- 4.检查 Lift 的软板有无卡住。(如图四所示)



1

图一，检查五颗 SC119 的螺丝有没有漏打



2

图二，检查机器上条码标签和型号标签有无漏贴，写错

Type A: SH4A+日期+序列号
PA03678A

Type E: SH4E+日期+序列号
PA03674 E

Type F: SH4F+日期+序列号
PA03675 F

Type G: SH4G+日期+序列号
PA03676 G

Type H: SH4H+日期+序列号
PA03677 H



3

图三，检查 PA2050 组件是否装配到位，表面有无刮花



4

图四，检查 lift 的软板有无卡住

产量信息

产量工时：15.54s/pcs 产量要求：232pcs/H