

## BlueVision NG

### Durchführung Softwareänderungen bei EIM 2-02 und EIM 2-03

DE

|                                              |                                           |                                                      |                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Campaign            |                                           | <input type="checkbox"/> Modification                | <input checked="" type="checkbox"/> Service Information letter |
| Gültig ab: 2017-04-05                        |                                           | <input type="checkbox"/> Handlung erforderlich       | <input checked="" type="checkbox"/> nur Information            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Weltweit | oder <input type="checkbox"/> Nordamerika | <input type="checkbox"/> Osteuropa / CIS             | <input type="checkbox"/> China                                 |
|                                              | <input type="checkbox"/> Lateinamerika    | <input type="checkbox"/> Mittelmeer                  | <input type="checkbox"/> Nordost Asien                         |
|                                              |                                           | <input type="checkbox"/> Nord- / Zentraleuropa       | <input type="checkbox"/> Südost Asien                          |
|                                              |                                           | <input type="checkbox"/> Türkei, Naher Osten, Afrika | <input type="checkbox"/> Australien / Pazifik                  |
| <input type="checkbox"/> Vertrieb            | <input type="checkbox"/> Ersatzteile      | <input checked="" type="checkbox"/> Service          | <input type="checkbox"/> spezieller Verteiler                  |
|                                              | <input type="checkbox"/> Gewährleistung   | <input type="checkbox"/> OEM-Information             | <input type="checkbox"/> Betreiberinformation                  |

### Mitteilungsgrund

Wird beim EIM 2-02 oder 2-03 ein Upgrade einer FSW der Softwaregruppe 1 auf eine FSW der Softwaregruppe 2 mittels DiaSys Kundendienstmodus „Gerät aktualisieren... (Modernisierung)“ durchgeführt, kann das EIM in einen undefinierten Zustand gehen und muss ausgetauscht werden.



### Betroffene Materialnummern:

| Materialnummer     | Benennung |
|--------------------|-----------|
| B00E50201528/S0002 | EIM 2-02  |
| B00E50206009       | EIM 2-03  |


### Durchführung

Jegliche Softwareänderung bei den betroffenen EIMs ist unbedingt mit DiaSys Kundendienstmodus „Hardwaretausch“ durchzuführen!


- Offline-Verbindung zum EIM herstellen

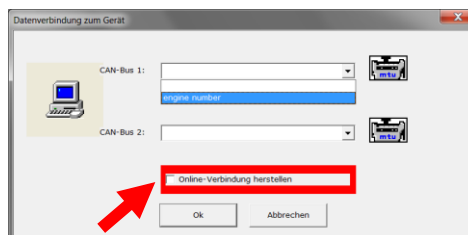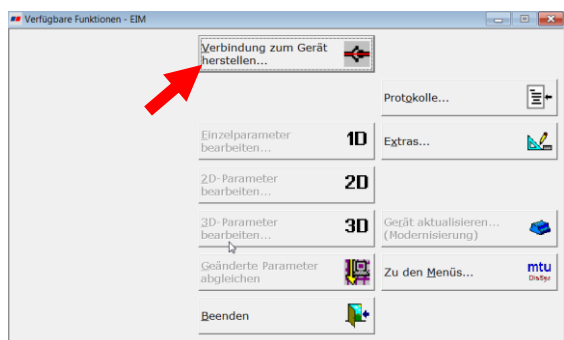


- „Extras...“ anklicken

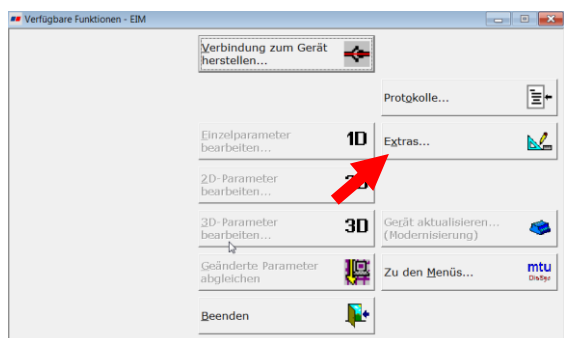

- „Hardwaretausch“ anklicken

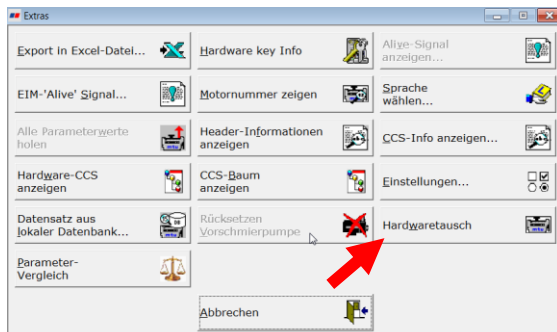

- „Gerät löschen und neu laden...“ anklicken

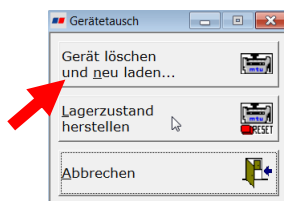

- Fertig.



Durchführung der notwendigen Arbeiten nur durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorkehrungen.

## BlueVision NG

### Software updates for EIM 2-02 and EIM 2-03

EN

|                                                  |                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Campaign                | <input type="checkbox"/> Modification    | <input checked="" type="checkbox"/> Service Information letter |
| Valid from: 2017-04-05                           | <input type="checkbox"/> Action required | <input checked="" type="checkbox"/> Information only           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Worldwide or | <input type="checkbox"/> North America   | <input type="checkbox"/> Eastern Europe / CIS                  |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Latin America   | <input type="checkbox"/> Mediterranean                         |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> Northern / Central Europe             |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> Turkey, Middle East, Africa           |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> China                                 |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> North-East Asia                       |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> South-East Asia                       |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> Australia / Pacific                   |
| <input type="checkbox"/> Sales                   | <input type="checkbox"/> Spare parts     | <input checked="" type="checkbox"/> Service                    |
|                                                  | <input type="checkbox"/> Warranty        | <input type="checkbox"/> OEM information                       |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> Special distributor                   |
|                                                  |                                          | <input type="checkbox"/> Owner information                     |

### Reason for information

When performing a function software update with an EIM 2-02 or EIM 2-03 from a group 1 FSW to a group 2 FSW using the DiaSys service mode „Update device... (modernization)“, the EIM can change to an undefined state and needs to be replaced.


### Material numbers affected:

| Material number    | Designation |
|--------------------|-------------|
| B00E50201528/S0002 | EIM 2-02    |
| B00E50206009       | EIM 2-03    |


### Implementation

Any software changes on the affected EIMs must be carried out in the DiaSys service mode “Hardware replacement”!

- Establish an off-line connection to the EIM

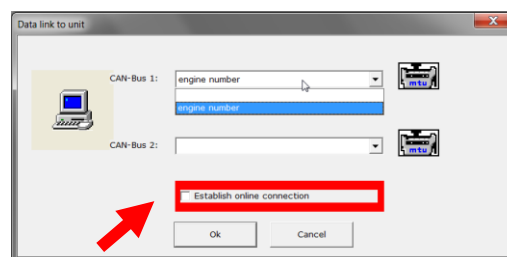


- Click on “Extras...”

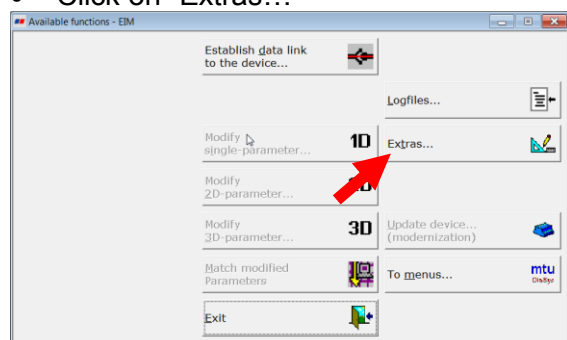


## BlueVision NG

### Error during the software update with EIM 2-02 and EIM 2-03

- Click on "Hardware replacement"

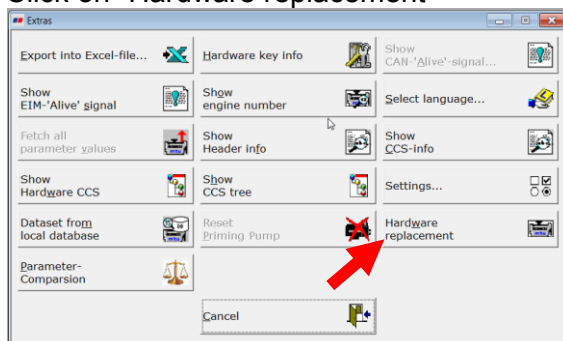

- Click on "Delete device and transmit anew..."

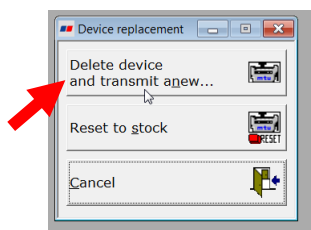

- Done.



All the necessary work involved shall only be performed by authorized expert personnel taking appropriate safety precautions.