



BlueVision NG

Durchführung Softwareänderungen bei EIM 2-02 und EIM 2-03

DE

☐ Campaign		☐ Modification	☒ Service Information letter
Gültig ab: 2017-04-05		☐ Handlung erforderlich	☒ nur Information
☒ Weltweit	oder ☐ Nordamerika	☐ Osteuropa / CIS	☐ China
	☐ Lateinamerika	☐ Mittelmeer	☐ Nordost Asien
		☐ Nord- / Zentraleuropa	☐ Südost Asien
		☐ Türkei, Naher Osten, Afrika	☐ Australien / Pazifik
☐ Vertrieb	☐ Ersatzteile	☒ Service	☐ spezieller Verteiler
	☐ Gewährleistung	☐ OEM-Information	☐ Betreiberinformation

Mitteilungsgrund

Wird beim EIM 2-02 oder 2-03 ein Upgrade einer FSW der Softwaregruppe 1 auf eine FSW der Softwaregruppe 2 mittels DiaSys Kundendienstmodus „Gerät aktualisieren... (Modernisierung)“ durchgeführt, kann das EIM in einen undefinierten Zustand gehen und muss ausgetauscht werden.



Betroffene Materialnummern:

Materialnummer	Benennung
B00E50201528/S0002	EIM 2-02
B00E50206009	EIM 2-03


Durchführung

Jegliche Softwareänderung bei den betroffenen EIMs ist unbedingt mit DiaSys Kundendienstmodus „Hardwaretausch“ durchzuführen!

- Offline-Verbindung zum EIM herstellen

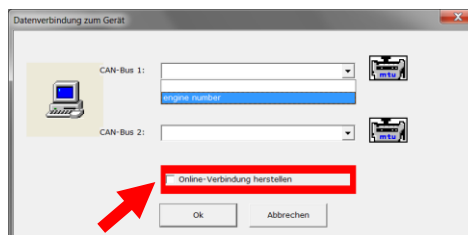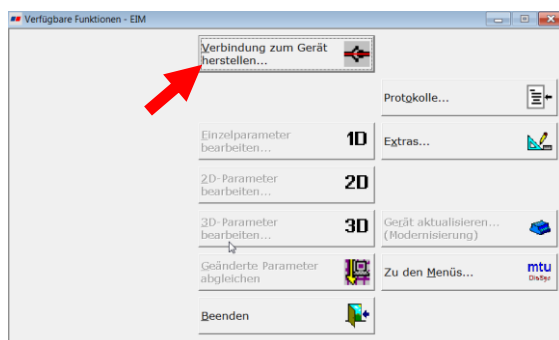


- „Extras...“ anklicken

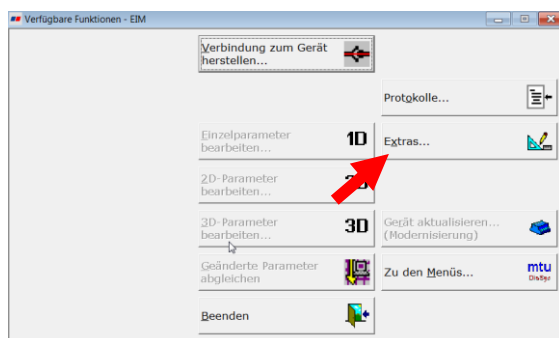


F. Rohrer

- „Hardwaretausch“ anklicken

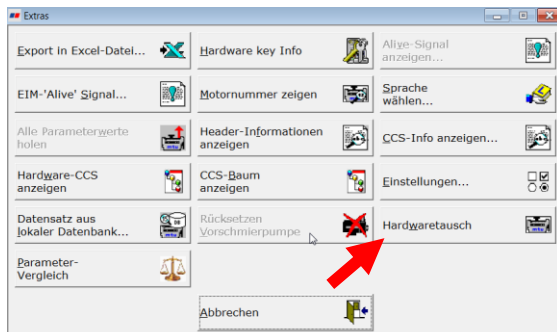

- „Gerät löschen und neu laden...“ anklicken

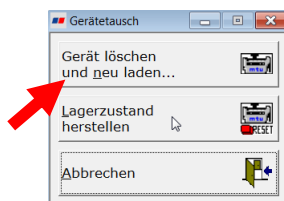

- Fertig.



Durchführung der notwendigen Arbeiten nur durch autorisiertes Fachpersonal unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorkehrungen.