

BlueVision NG Anwendung Marine

Austausch der SPU im LOP13-02 und LOP14-03

DE


☐ Campaign	☒ Modification	☐ Service Information letter
Gültig ab: 2017-10-06	☒ Handlung erforderlich	☐ nur Information
☒ Weltweit oder ☐ Nordamerika	☐ Osteuropa / CIS	☐ China
☐ Lateinamerika	☐ Mittelmeer	☐ Nordost Asien
	☐ Nord- / Zentraleuropa	☐ Südost Asien
	☐ Türkei, Naher Osten, Afrika	☐ Australien / Pazifik
☐ Vertrieb	☒ Ersatzteile	☐ spezieller Verteiler
	☒ Gewährleistung	☒ Betreiberinformation
	☒ Service	
	☒ OEM-Information	

Verwendung nur innerhalb der Serviceorganisation !

Mitteilungsgrund

Störungen im Feld und darauf folgende Untersuchungen haben ergeben, dass die Prozessorsteckkarte (Fa. Phytex) innerhalb der Geräte LOP13-02 und LOP14-03 fehlerhaft ist. Dieser Fehler kann dazu führen, dass bei der Inbetriebnahme die Anlagensoftware nicht heruntergeladen werden kann. Nicht bekannt sind Fehler im Betrieb, die auf diese Ursache zurückgeführt werden könnten.

Da allerdings Störungen im Betrieb nicht auszuschließen sind, wurde beschlossen die betroffene Komponente (SPU) innerhalb des LOPs zu ersetzen. Um dabei dem Kunden eine möglichst hohe Verfügbarkeit seiner Anlage sicherzustellen, wird im Zuge eines Einsatzes die betroffene SPU ausgebaut und eine Austauschkomponente (Exchange component) eingebaut.

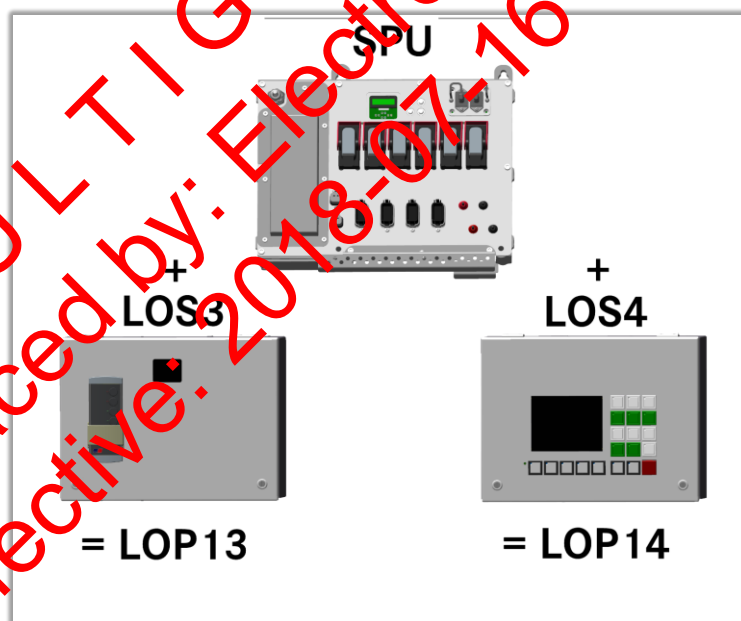

Bei der Austauschkomponente kann es sich um eine SPU handeln, die bereits eine Betriebszeit aufweist (Produktionsdatum nach Mitte 2016). Eine solche Austauschkomponente ist auf dem Typenschild mit einer entsprechenden Markierung (grüner Punkt)  versehen. Bei einer SPU Komponente mit dieser Markierung auf dem Typenschild, wurde der im Mitteilungsgrund beschriebene Fehler behoben und anschließend mittels vollumfänglichem Funktionstest validiert. Die Gewährleistung von MTU Friedrichshafen entspricht der Gewährleistung für ein Neugerät.

BlueVision NG Anwendung Marine

Austausch der SPU im LOP13-02 und LOP14-03


DE

Dessen ungeachtet muss der Kunde dem Austausch durch eine SPU Komponente mit Betriebszeit (grüner Punkt)  zustimmen. Wird dem Austausch nicht zugestimmt, dann erfolgt die Reparatur/Nachbesserung der auszutauschenden SPU Komponente in Friedrichshafen. In diesem Fall ist zusätzlich das angehängte Formular (Bestätigung Reparaturauftrag) auszufüllen und der Rücksendung beizulegen. Mit dem Abschluss der Reparatur/Nachbesserung wird die SPU Komponente an die angegebene Adresse zurückgeliefert.

Hinweis: Beim Austausch durch die zurückgelieferte, reparierte Komponente sind die im Kapitel 2 beschriebenen Schritte erneut durchzuführen.

Betroffen sind folgende LOP Material-Nr. :

LOP 13	B00E50207030
LOP 13	B00E50207031
LOP 13	B00E50207220
LOP 14	B00E50207065/S0001
LOP 14	B00E50207065/S0002
LOP 14	B00E50207065/S0003
LOP 14	B00E50207068/S0001
LOP 14	B00E50207068/S0002
LOP 14	B00E50207221/S0001
LOP 14	B00E50207221/S0002
LOP 14	B00E50207221/S0003
LOP 14	B00E50207221/S0004
LOP 14	B00E50207221/S0005
LOP 14	B00E50207221/S0006
LOP 14	B00E50207221/S0007
LOP 14	B00E50207221/S0008
LOP 14	B00E50208059/S0001

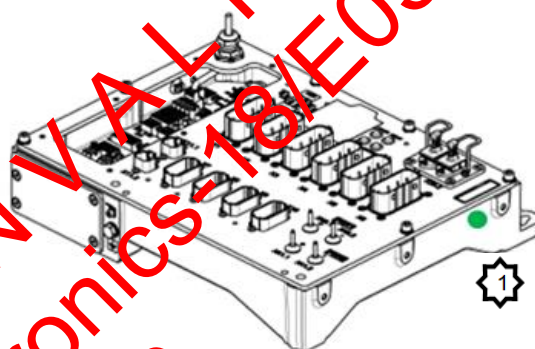

Zeitplan



Die in der Referenzliste aufgeführten Motoren schnellstmöglich umrüsten.
(Erstattung der Reisekosten: ja)

Gültigkeit der Maßnahme: bis 12.2018.

Teilebedarf

Pos.	Menge pro Motor	Materialnr.	Benennung
1	1	M00E50208399	Ersatzteilsatz

Werkzeug



Werkzeuge für De- und Montage sowie für ggf. erforderliche Komponentenaufbereitungen gemäß Werkzeugkatalog.



BlueVision NG Anwendung Marine

Austausch der SPU im LOP13-02 und LOP14-03

DE

Hilfsmittel



Siehe das jeweils gültige Werkstatthandbuch

Weitere Spezialhilfsmittel zur Umsetzung der Maßnahme:

- Drehmomentschlüssel 0,5-5Nm
- 4 x Kabelbinder 150mm/ max. 4mm breit

Literatur



Jeweils gültige Betriebsanleitung/Ersatzteilkatalog/Werkstatthandbuch und Werkzeugkatalog.

- BlueVision New Generation Basic/Advanced Dokus:

E532792: Installations- und Erstinbetriebnahmeanleitung

E532396: Systemdokumentation Basic

E532397: Systemdokumentation Advanced

Zu finden unter:

Business Portal / Applications & Products / Marine & Offshore / Automation / BlueVision New Generation / Publication Lists

Vorgehensweise:

Wichtig: Die Umrüstung darf nur von geschulter Fachperson durchgeführt werden, welches mit der Inbetriebnahmeprozedur BlueVision New Generation vertraut ist!

Es gilt zwei unterschiedliche Szenarien zu betrachten:

- Durchzuführende Schritte bei Umrüstung vor INB (Kap. 1.)
- Durchzuführende Schritte bei Umrüstung nach INB (Kap. 2.)

1. Durchzuführende Schritte bei Umrüstung vor INB:

1.1 SPU Hardwaretausch durchführen.


Der Hardwaretausch ist in der BlueVision New Generation Systemdokumentation beschrieben.

(E532396 bzw. E532397 / 4 Werkstatthandbuch / 4.3 Instandsetzungsmaßnahmen)


Hinweis: Die neue SPU wird ohne Stecker, Kabeldurchführungsplatte, Werftschacht-abdeckung und Installationsmaterial geliefert.

Folgendes Material ist von der zu tauschenden SPU zu entfernen und an der neuen SPU anzubringen:

- Kabeldurchführungsplatte (1)
- Erdungsschraube und Schirm-Anschlussfahne (2)
- Werftschacht-Stecker (3)
- Alle Stecker (verkabelte Stecker und Blindstecker) (4)
- Werftschachtabdeckung (5)

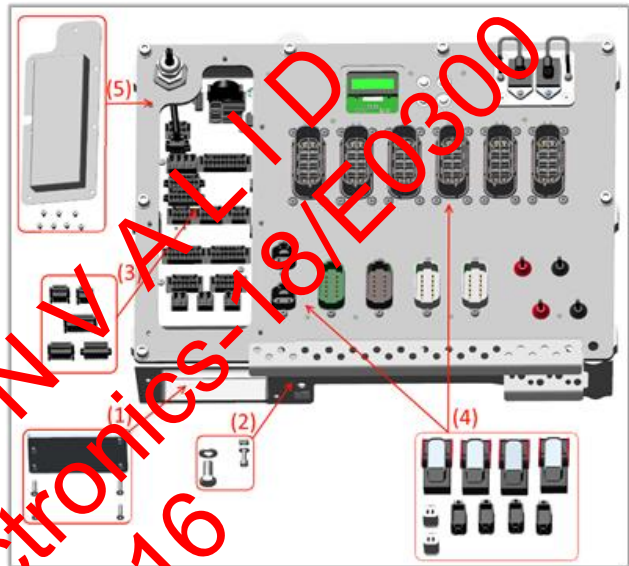

Nach dem Hardwaretausch ist das Kabel zum LOS mittels vier Kabelbinder an den Haltevorrichtungen zu fixieren.

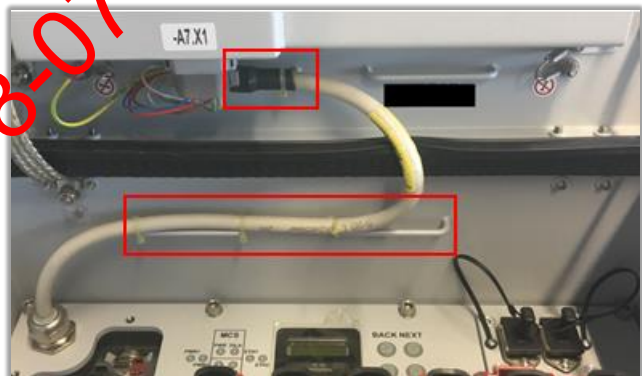

1.2 Neues Typenschild am LOP anbringen.

Die Lieferung der neuen SPU Geräte beinhaltet einen Satz Typenschilder mit neuer LOP Materialnummer.

Das richtige Typenschild bzw. die richtige LOP Materialnummer ist abhängig vom verwendeten LOS Typ.

Vorgehensweise:

1.2.1 Die LOP Materialnummer auf dem vorhandenen Typenschild mittels scharfem Gegenstand (z.B. Messer) unkenntlich machen.

1.2.2 Mit einem geeigneten Kaltreiniger die Klebestelle, an der das neue Typenschild am LOP angebracht wird, reinigen. Das Reinigungsmittel auf der vorgesehenen Klebestelle muss vor Aufbringen des neuen Labels vollständig verdunstet sein.

1.2.3 Das richtige Typenschild wird über folgende Tabelle ermittelt:


LOP Materialnr. alt	LOP Materialnr. neu
B00E50207031	B00E50208421
B00E50207220	B00E50208401
B00E50207030	B00E50208494
B00E50207065/S0001	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0002	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0003	B00E50208439/S0001
B00E50207068/S0001	B00E50208429/S0001
B00E50207068/S0002	B00E50208429/S0001
B00E50207221/S0001	B00E50208400/S0001
B00E50207221/S0002	B00E50208400/S0002
B00E50207221/S0003	B00E50208400/S0003
B00E50207221/S0004	B00E50208400/S0004
B00E50207221/S0005	B00E50208400/S0006
B00E50207221/S0006	B00E50208400/S0007
B00E50207221/S0007	B00E50208400/S0008
B00E50207221/S0008	B00E50208400/S0009
B00E50208009/S0001	B00E50208400/S0002

Beispiel: Die Materialnummer des gelieferten LOP Gerätes lautet

B00E50207221/S0001.

Wurde die SPU getauscht, dann ist das neue Typenschild mit der LOP Materialnummer B00E50208400/S0001 am Gerät anzubringen.

- 1.2.4 Neues Typenschild abziehen und in richtiger Lage auf die vorbehandelte Oberfläche aufbringen.

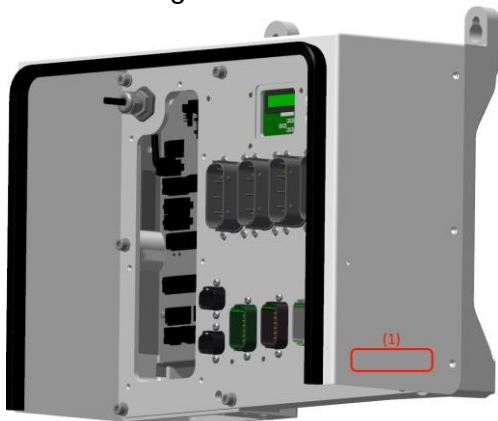

Typenschild am LOP (1)

- 1.2.5 Das Typenschild fest aufdrücken und glätten.

Wichtig: nicht verwendete Typenschilder müssen vernichtet werden!

- 1.3 Formular „LOP change report“ ausfüllen und zurückmelden (siehe Anlage).

Der „LOP change report“ kann dieser Service Information (siehe Anlage) oder dem Lieferumfang M-Kit entnommen werden.

Wichtig: Das Formular ist vollständig auszufüllen.

Eine Kopie des Formulars „LOP change report“ muss

- a. der Rücklieferung beigelegt werden
- b. an die E-Mail Adresse fieldsupport@mtu-online.com übermittelt werden
- c. dem eingereichten Claim angehängt werden

Wichtig: Mögliche Beschädigungen der ausgebauten SPU sind in diesem Formular zu vermerken! Sollen diese Beschädigungen repariert werden, ist der übliche Reparaturprozess einzuhalten (mit Vermerk KIF_076).

2. Durchzuführende Schritte bei Umrüstung nach INB:

- 2.1 Datenrückführung (am nicht ausgebauten Gerät) durchführen.

Das Erstellen und Zurückmelden einer Datenrückführung ist in der BlueVision New Generation Installations- und Erstinbetriebnahmeanleitung (E532792 / 3 Erstinbetriebnahme / 3.4 Datenrückführung durchführen) oder in der Serviceinfo Electronics17/E0286 beschrieben.


- 2.2 LOP Versorgung abschalten und die SD-Karte entfernen.

Wichtig: Die SD-Karte ist sicher aufzubewahren!


2.3 SPU Hardwaretausch durchführen.

Der Hardwaretausch ist in der BlueVision New Generation Systemdokumentation beschrieben. (E532396 bzw. E532397 / 4 Werkstatthandbuch / 4.3 Instandsetzungsmaßnahmen)

Hinweis: Die Kabelbefestigungsleiste (1) von der neuen SPU ist an der zu tauschenden SPU anzubringen.

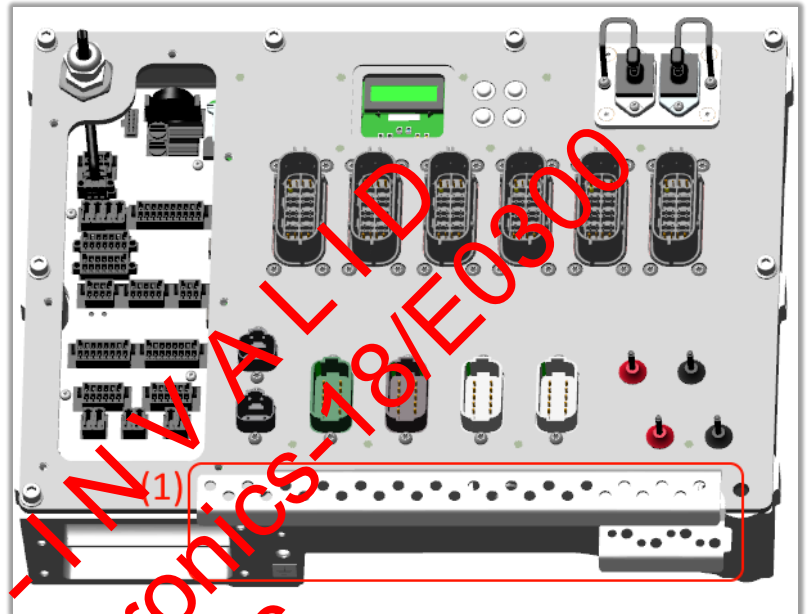

Anschließend ist das Kabel zum LOS mittels Kabelbinder an den Haltevorrichtungen zu fixieren.

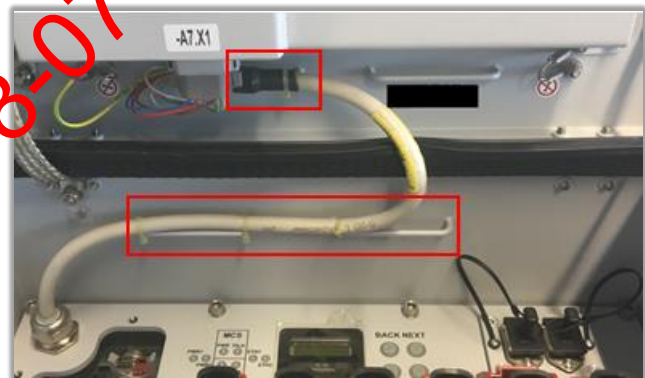

2.4 Einstellungen und SD-Karte vom Alt-Gerät übernehmen.

Einstellungen neuer SPU vornehmen.


- Dip-Switches und Hex-Drehkodierschalter (1)
- Werftschacht-Stecker (3)

SD-Karte in neue SPU einsetzen.

- SD-Karten Slot (2)

Versorgungsspannung der neuen SPU einschalten und Download abwarten (ca. 2 min).

Wichtig: Tritt trotz getauschter SPU die Fehlermeldung „FSW dwnld Error!“ auf, dann muss die SD-Karte neu erstellt werden. Tritt trotz getauschter SPU und neu erstellter SD-Karte die Fehlermeldung auf, ist der MTU Support zu kontaktieren.

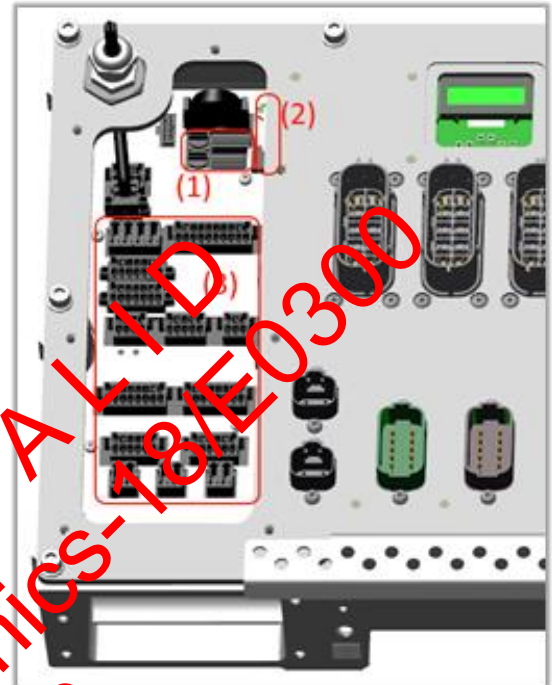

2.5 Funktionstests der Anlage durchführen.

- Motorstart, Motorstopp und Notstopp
- Kuppelvorgaben und Kuppelrückmeldungen prüfen (auch bei Fremd-RCS!)
- Anlagenspezifische Funktionen (z.B. „EngineRunning“-Signal zur Lüftersteuerung im Maschinenraum)

2.6 Datenrückführung durchführen

Die neu erstellte Datenrückführung und die Datei aus Schritt 2.1 muss via FTP Server zu rückgemeldet werden.

Das Erstellen und Zurückmelden einer Datenrückführung ist in der BlueVision New Generation Installations- und Erstinbetriebnahmeanleitung (E532792 / 3 Erstinbetriebnahme / 3.4 Datenrückführung durchführen) oder in der Service Information Electronics17/E0286 beschrieben.

2.7 Neues Typenschild am LOP anbringen

Die Lieferung der neuen SPU Geräte beinhaltet einen Satz Typenschilder mit neuer LOP Materialnummer.

Das richtige Typenschild bzw. die richtige LOP Materialnummer ist abhängig vom verwendeten LOS Typ.

Vorgehensweise:

2.7.1 Die LOP Materialnummer auf dem vorhandenen Typenschild mittels scharfem Werkzeug (z.B. Messer) unkenntlich machen.

2.7.2 Mit einem geeigneten Kaltreiniger die Klebestelle, an der das neue Typenschild am LOP angebracht wird, reinigen. Das Reinigungsmittel auf der vorgesehenen Klebestelle muss vor Aufbringen des neuen Labels vollständig verdunstet sein.

2.7.3 Das richtige Typenschild wird über folgende Tabelle ermittelt:

LOP Materialnr. alt	LOP Materialnr. neu
B00E50207031	B00E50208421
B00E50207220	B00E50208401
B00E50207030	B00E50208494
B00E50207065/S0001	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0002	B00E50208439/S0001
B00E50207065/S0003	B00E50208439/S0001
B00E50207068/S0001	B00E50208429/S0001
B00E50207068/S0002	B00E50208429/S0001
B00E50207221/S0001	B00E50208400/S0001
B00E50207221/S0002	B00E50208400/S0002
B00E50207221/S0003	B00E50208400/S0003
B00E50207221/S0004	B00E50208400/S0004
B00E50207221/S0005	B00E50208400/S0006
B00E50207221/S0006	B00E50208400/S0007
B00E50207221/S0007	B00E50208400/S0008
B00E50207221/S0008	B00E50208400/S0009
B00E50208059/S0001	B00E50208400/S0002

Beispiel: Die Materialnummer des gelieferten LOP Gerätes lautet

B00E50207221/S0001

Wurde die SPU getauscht, dann ist das neue Typenschild mit der LOP Materialnummer B00E50208400/S0001 am Gerät anzubringen.

2.7.4 Neues Typenschild abziehen und in richtiger Lage auf die vorbehandelte Oberfläche aufbringen.



Typenschild am LOP (1)



2.7.5 Das Typenschild fest aufdrücken und glätten.

Wichtig: nicht verwendete Typenschilder müssen vernichtet werden!

2.8 Formular „LOP change report“ ausfüllen und zurückmelden.

Der „LOP change report“ kann dieser SIE oder dem Lieferumfang M-Kit entnommen werden.

Wichtig: Das Formular ist vollständig auszufüllen.

Eine Kopie des Formulars „LOP change report“ muss

- der Rücklieferung beigelegt werden
- an die E-Mail Adresse fieldsupport@mtu-online.com übermittelt werden
- dem eingereichten Claim angehängt werden

Wichtig: Mögliche Beschädigungen der ausgebauten SPU sind in diesem Formular zu vermerken! Sollen diese Beschädigungen repariert werden, ist der übliche Reparaturprozess einzuhalten (mit Vermerk KIF_076).

Zeitbedarf



Der Zeitaufwand ist abhängig vom Montageaufwand und beträgt pro Motor:

- 1) ca. 1 Std., zur Umrüstung vor Inbetriebnahme.
- 2) ca. 2 Std., zur Umrüstung nach Inbetriebnahme.

Kostenerstattung

Durch Einreichen eines Antrages im TOGA-Garantiesystem können die angefallenen Kosten bei MTU geltend gemacht werden.

Antragstyp:	04 = Korrekturmaßnahme
Schad. Verurs. Teil:	B00E50207219 PROZESSEINHEIT / PROCESS UNIT
Maßnahme:	Electronics-17/E0290
Arbeitszeit-Code:	X00069878 (1 Std.)
	X00069880 (2 Std.)
Aktions-Code:	01= vor Inbetriebnahme
	02= nach Inbetriebnahme

Erstattung der Reisekosten ☒ JA / ☐ NEIN