

TP

Affichage des paramètres

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Objectif :

Etre capable d'afficher des paramètres sur une presse à injecter

Compétences visées :

Identifier sur le site : les différents composants; les équipements, les outillages, les outils; les dispositifs de sécurité.

Collecter les informations écrites, orales ou informatisées liées au fonctionnement de l'aire et/ou du poste de fabrication.

Rendre compte du travail effectué.

Participer à la vie de l'équipe de production.

Procéder aux vérifications afin d'assurer la sécurité des personnes et des moyens de production pour respecter l'environnement.

Afficher les réglages des machines, des périphériques, des équipements.

Assurer l'arrêt méthodique de la fabrication en appliquant les procédures, les modes opératoires et les consignes.

On donne :

- Les presses et les outillages
- La fiche de réglage de la machine
- Le mode opératoire

Nom :

Prénom :

Classe :

On demande :


Compétence	Travail et critères d'évaluation	Barème		Note
C 31	Mettre la presse en service et faire valider par le professeur (TP 1)	La mise en route est correcte 2pts Les sécurités sont correctement testées 3 pts (-1 pt par élément mal testé ou oublié lors du test des sécurités)	5 pts	
C 4, C 8	Afficher les paramètres contenus dans la partie « APPLICATION » de la procédure et faire contrôler:	2 pts par paramètre correctement affiché le contrôle par le professeur est demandé 2 pts le contrôle par le professeur n'est pas demandé -3pts	30 pts	
C 18	Consigner les valeurs dans la fiche tableau de bord du régleur page 6 et 7 Tracer les graphes des mouvements d'ouverture et de fermeture	Toutes les valeurs sont consignées - 0 ,5 pts par élément manquant - 1 pts par graphe manquant	8 pts	
	Arrêter la presse et faire valider par le professeur (TP 1)	L'arrêt est correct 2 pts	2 pts	
C 17	Remettre le poste de travail en état	Le poste de travail est en état - correcte 10 pts - partiellement correcte -1 pt par erreur ou oubli	10 pts	
	Participation à la vie de l'équipe de production		5 pts	
C 06	Respect des consignes		5 pts	
C 18	Soins de la rédaction du document		5 pts	
Total			70 pts	

Procédure d'affichage des paramètres de la presse Boy 25 et Boy 50																					
N°	Opérations																				
1	Mettre en service la presse (TP 1)																				
2	Ouvrir les énergies : eau, électricité (TP 1)																				
3	Vérifier le bon fonctionnement de la machine : arrêts d'urgence, des carters, des témoins lumineux (TP 1)																				
Exercice 1 : sélectionner une page																					
4	Sélectionner la page fermeture sur le volet rabattable et valider La page fermeture s'affiche.																				
Exercice 2 : sélectionner une zone de saisie																					
5	Utiliser les 4 flèches du volet rabattable, ↓ pour descendre, ↑ pour monter, → pour aller à droite, ← pour aller à gauche pour sélectionner la zone de saisie. Choisir la zone (110) : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ouvert</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>à partir de position mm</td> <td>110</td> <td>100</td> <td>30</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vitesse %</td> <td>30</td> <td>50</td> <td>30</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Lim.press.de déplac. bar</td> <td>—</td> <td>160</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>		ouvert	1	2	3	à partir de position mm	110	100	30	0	Vitesse %	30	50	30	20	Lim.press.de déplac. bar	—	160	—	—
	ouvert	1	2	3																	
à partir de position mm	110	100	30	0																	
Vitesse %	30	50	30	20																	
Lim.press.de déplac. bar	—	160	—	—																	
Exercice 3 : Rentrer une consigne																					
6	Entrer la valeur 150 et valider la consigne avec la touche du clavier rabattable. La consigne est prise en compte.																				



Procédure d'affichage des paramètres de la presse Boy 25 et Boy 50


N°	Opérations						
1	Mettre en service la presse (TP 1)						
2	Ouvrir les énergies : eau, électricité (TP 1)						
3	Vérifier le bon fonctionnement de la machine : arrêts d'urgence, des carters, des témoins lumineux (TP 1)						
Exercice 1 : sélectionner une page							
4	Sélectionner la page ouverture sur le volet rabattable et valider La page ouverture s'affiche. 						
Exercice 2 : sélectionner une zone de saisie							
5	Utiliser les 4 flèches du volet rabattable, ↓ pour descendre, ↑ pour monter, → pour aller à droite, ← pour aller à gauche pour sélectionner la zone de saisie. Choisir la zone (cons °C, Buse) : <table border="1" style="margin-right: 10px;"> <tr> <td>à partir de position</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Vitesse</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Limit.press.ouverture</td> <td>bar</td> </tr> </table> ouvert 2 1 0 110 0 20 0 25 50 20 100 	à partir de position	mm	Vitesse	%	Limit.press.ouverture	bar
à partir de position	mm						
Vitesse	%						
Limit.press.ouverture	bar						
Exercice 3 : Rentrer une consigne							
6	Entrer la valeur 130 et valider la consigne avec la touche du clavier rabattable. La consigne est prise en compte. 						

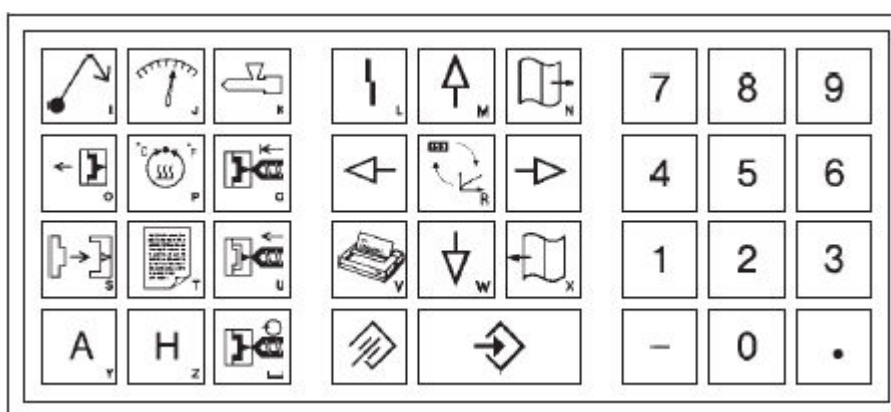


Volet rabattable

Application presse Boy 25 et Boy 50

N°	Opérations	
1	Mettre les vitesses de déplacement fermeture à 20 %	
2	Mettre la limite de pression de déplacement à 50 bar.	
3	Mettre la pression de sécurité à 30 bar.	
4	Mettre la durée de sécurité à 0,4 s	
5	Mettre essai de répétition à 1.	
6	Mettre la position de départ pression verrouillage à 248 mm	
7	Mettre la pression de verrouillage 50 bar	
8	Mettre la durée d'établissement de force verrouillage 1s.	
9	Mettre pause à 0.5 s.	
10	Mettre le temps de cycle à 30 s.	
11	Mettre les vitesses de déplacement d'ouverture à 20 %	
12	Mettre la limite de pression d'ouverture à 50 bar.	
13	Mettre la durée de refroidissement à 8 s.	
14	Vérifier la pause.	

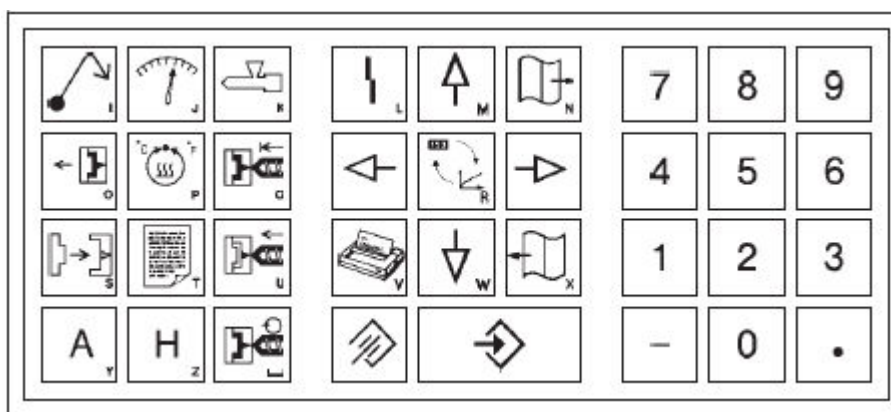

Volet rabattable

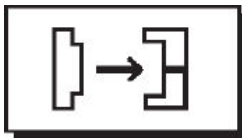

1100 Unité de fermeture Fermeture

06.11.20	cycle Cons	999999	JD	Box	hl	0 bar												
17 :19 :20	cycle Réel	7	cycle Moyen 23.3		hl	38° C												
1100 Unité de fermeture Fermeture																		
..... /mm Position actuelle du moule / distance plateaux																		
A partir de position		mm	ouvert	1	2	3												
Vitesse		%																
Limite pression de déplacement		bar	-----		-----													
34 bar		Pression de sécurité			bar													
0.1 sec		Durée de sécurité			sec													
0		Essais de répétition																
Position de départ pression verrouillage					mm													
Pression de verrouillage					bar													
Durée d'établissement de force verrouillage					sec													
			<table border="1"> <tr> <td>Pause</td> <td>sec</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Temps cycle</td> <td>sec</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Haute pression</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valeur réel</td> <td>bar</td> <td>0</td> </tr> </table>				Pause	sec		Temps cycle	sec		Haute pression			Valeur réel	bar	0
Pause	sec																	
Temps cycle	sec																	
Haute pression																		
Valeur réel	bar	0																



1200 Unité de fermeture Ouverture


06.11.20	cycle Cons	999999	JD	Box	hl	0 bar
17 :19 :20	cycle Réel	7	cycle Moyen 23.3		hl	38° C

1200 Unité de fermeture Ouverture

..... mm Position actuelle du moule

	ouvert	2	1	0
A partir de position	mm			0
Vitesse	%			
Limite pression ouverture	bar	-----		-----

15.0 sec	Durée de refroidissement	 sec
0.4 sec	Pause	 sec

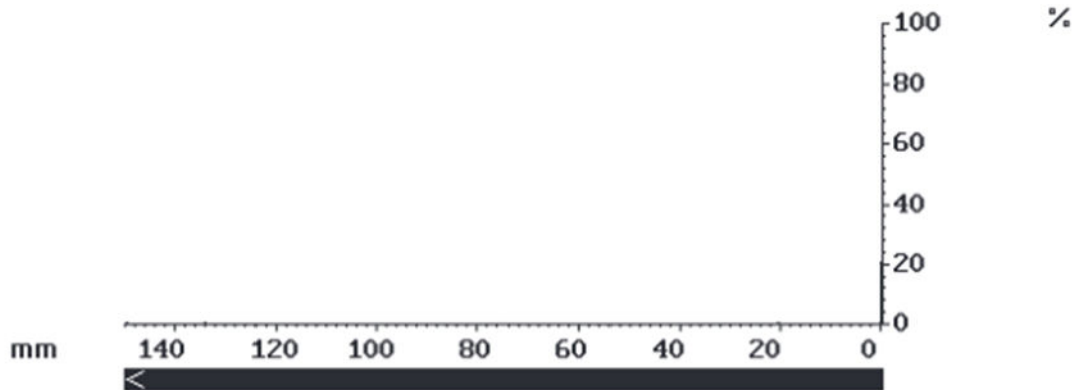

Nom :

Prénom :

Classe :