

จุดที่ 61 : ประชาอุทิศ 90 (ถนนประชาอุทิศ) (พิกัด : 13.611288, 100.510659)

เขต : พุ่งครุ, สน.พุ่งครุ






ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (53)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตพุ่งครุ, สน.พุ่งครุ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) บริเวณซอยประชาอุทิศ 90 มีลักษณะเป็นสามแยก ถนนขนาด 4 ช่อง มีสัญญาณไฟควบคุมช่องทางเดินรถ ในช่วงเวลาเร่งด่วน ตำรวจจราจรจะเปิดสัญญาณไฟจัดแบ่งช่องจราจร (เปิดเลนพิเศษ) ทำให้รถที่เลี้ยวเข้ามาในซอยไม่ทันสังเกต ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน
 - 2) เนื่องจากไฟแดงแยกประชาอุทิศ 90 มุ่งหน้าสมุทรปราการ เปิดให้เลนซ้ายผ่านตลอด 1 ช่องจราจร ผู้ใช้รถขับด้วยความเร็ว รถที่เลี้ยวขวาออกจากซอยประชาอุทิศ 90 พุ่งตัดกระแส ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน
 - 3) ผิวถนนไม่เสมอกัน มีลักษณะเป็นเนินกลางแยก ผิวถนนมีความลื่น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 - 4) สีทางม้าลาย สีเส้นจราจร และเครื่องหมายบนพื้นทาง ชัดจาง
 - 5) ผิวถนน บริเวณภายในซอยประชาอุทิศ 90 ชำรุด
 - 6) สีขอบทางหลุดลอก
 - 7) รถที่ออกจากทางออกกลุ่มอาคารพาณิชย์ บริเวณใกล้แยกประชาอุทิศ 90 มักเลี้ยวขวาตัดกระแสรถที่เลี้ยวเข้าซอยซึ่งเลี้ยวมาด้วยความเร็ว

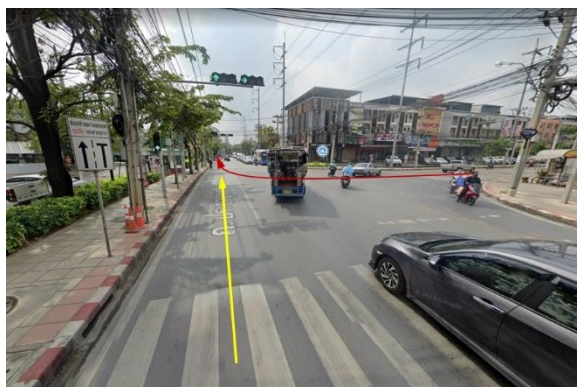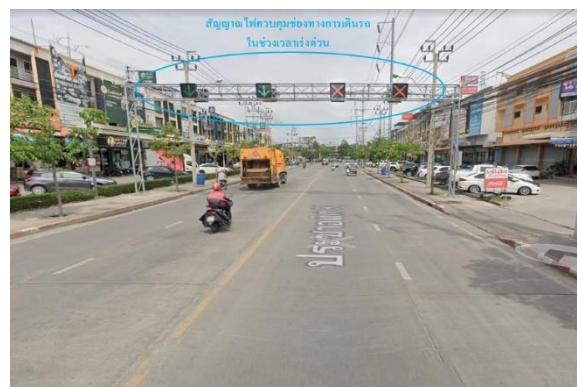

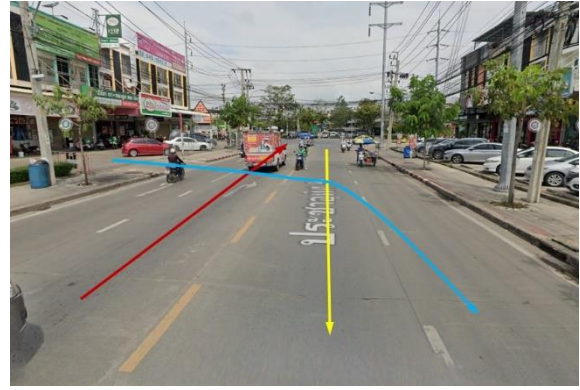

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) เพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์เวลาเปิด-ปิดสัญญาณไฟจราจรแบ่งช่องจราจร (เปิดเลนพิเศษ) หรือใช้กรวยจราจร ช่วยจัดระเบียบการเบี่ยงช่องจราจร ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย
 - 2) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและลดความเร็ว บริเวณก่อนถึงทางแยก
 - 3) ปรับปรุงผิวถนนที่ชำรุด บริเวณถนนภายในซอยประจักษ์ 90 และบริเวณกลางแยก
 - 4) ปรับปรุงสีเส้นจราจร ทางม้าลาย และเครื่องหมายบนพื้นทาง ที่ซีดจาง
 - 5) ทาสีขอบทางใหม่ให้มองเห็นได้ชัด
 - 6) ติดตั้งหลักล้มลุก บริเวณหน้าทางออกกลุ่มอาคารพาณิชย์ บริเวณใกล้แยกประจักษ์ 90 เพื่อไม่ให้รถที่ออกมา เลี้ยวขวาตัดกระแสรถที่เลี้ยวซ้ายซอย ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน

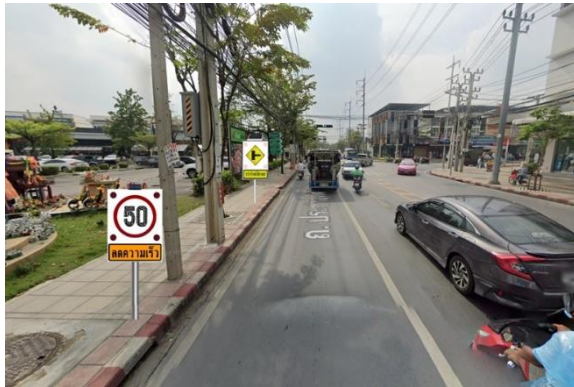

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายลดความเร็ว



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



หลักล้มลุก



กรวยจราจร

จุดที่ 62 : ถนนเพชรเกษม 73/2 - เพชรเกษม 77 (พิกัด : [13.706937, 100.361531](https://www.google.com/maps/place/13.706937,100.361531))

เขต : หนองแขม , สน.หนองค้างพลู และ สน.หนองแขม



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (54)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเขตหนองแขม, สน.หนองค้างพลู, สน.หนองแขม, สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) สภาพผิวจราจรถนนเพชรเกษม ขรุขระ ไม่เรียบ ชำรุดเสียหาย
2) จักรยานยนต์ขับรถในช่องทางขวา ซึ่งเป็นช่องทางที่รถใช้ความเร็วสูง
3) การขับซี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง



แนวทางการแก้ไข : 1) ปรับปรุงพื้นผิวจราจรให้มีสภาพสมบูรณ์
2) ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร
3) พิจารณาดัดตั้งเส้นชะลอความเร็วพร้อมกับป้ายเตือนลดความเร็ว

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




เส้นชะลอความเร็ว



ป้ายลดความเร็ว

จุดที่ 63 : ถนนเอกชัย ตัดถนนก้านันแมน (แยกวัดสิงห์) (พิกัด : [13.685003, 100.445458](#))

เขต : จอมทอง, สน.บางขุนเทียน

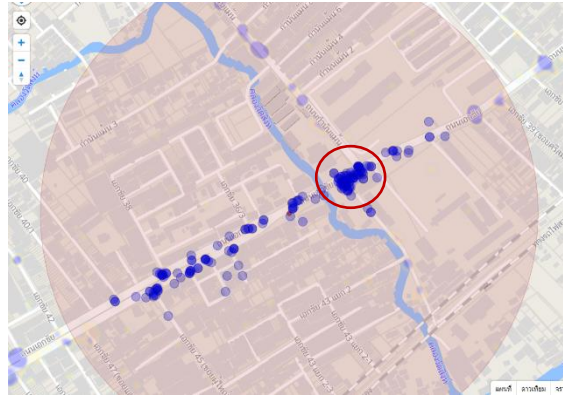


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (55)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน.บางขุนเทียน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) แยกวัดสิงห์ มีลักษณะเป็นทางแยกเอียงกัน มีสัญญาณไฟจราจรแต่ไม่ได้เปิดใช้งานตลอดเวลา ทำให้ผู้ใช้รถต้องหาจังหวะในการเลี้ยว หรือตรงไป เกิดเป็นจุดขัดแย้ง
 - 2) ผู้ใช้รถบนถนนเอกชัย (มุ่งหน้าสมุทรสาคร) ถูกเสาไฟฟ้าบดบังการมองเห็นด้านซ้ายทำให้ไม่เห็นรถที่ออกจากซอยเอกชัย 43
 - 3) รถที่ออกจากซอยเอกชัย 43 (โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์) ฝ่าฝืนป้ายห้ามเลี้ยวขวา ทำการเลี้ยวขวาออกจากซอย ทำให้เกิดการตัดกระแสรถทิศทางหลัก และถูกบดบังการมองเห็นด้านขวา
 - 4) รถที่ออกจากที่ทำการไปรษณีย์ ฝ่าฝืนป้ายห้ามเลี้ยวขวา ทำการเลี้ยวขวากลับจากประตู ทำให้เกิดการตัดกระแสรถทิศทางหลัก

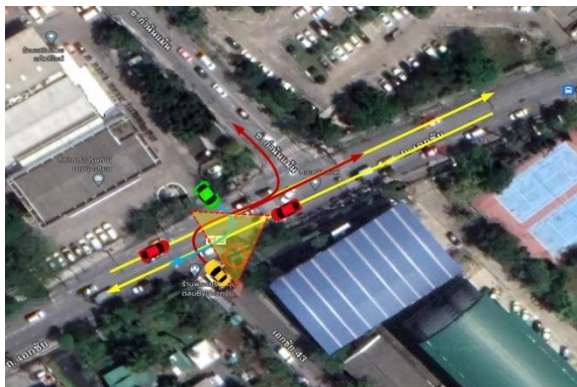

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) พิจารณาเปิดใช้ไฟสัญญาณจราจร ในช่วงไม่มีเจ้าหน้าที่จัดการจราจร เพื่อจัดระเบียบการจราจร และลดจุดขัดแย้ง
 - 2) ปรับปรุง ติดตั้งป้ายเตือนทางแยก/ป้ายระวังอุบัติเหตุ บนถนนเอกชัย และถนนก้านันแมน
 - 3) ปรับปรุง ติดตั้งป้ายห้ามเลี้ยวขวา บริเวณหน้าปากซอยเอกชัย 43 (หน้าทางออกที่ทำการไปรษณีย์)



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




ป้ายเตือนทางแยก

ป้ายระวังอุบัติเหตุ

ป้ายห้ามเลี้ยวขวา

จุดที่ 64 : ถนนประชาอุทิศ 33 และประชาอุทิศ 37 (พิกัด : 13.656951, 100.499418)

เขต : ราชบุรีบูรณะ, สน.ราชบุรีบูรณะ

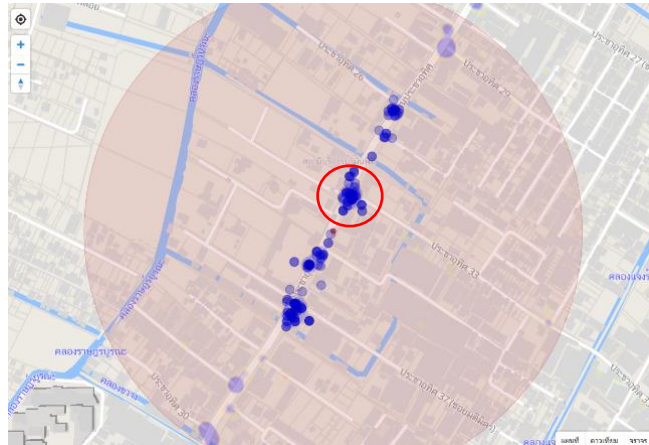


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (56)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักราชบุรีบูรณะ, สน.ราชบุรีบูรณะ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนประชาอุทิศ เป็นถนนขนาด 4 ช่อง เกาะกลางเป็นเกาะสี่สมมุติ สองข้างทางเป็นย่านธุรกิจ และที่พักอาศัยหนาแน่น มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเส้นทาง
- 2) บริเวณซอยประชาอุทิศ 33 มีลักษณะเป็นสามแยก มีการจัดช่วงเวลาการจราจรริมทาง ซอยดังกล่าวสามารถใช้เป็นทางลัดออกไปสู่ซอยสุขสวัสดิ์ 64 และซอยประชาอุทิศ 61 ได้ ทำให้มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเวลา และรถที่ออกจากซอย พุ่งตัดกระแสจราจรของรถทิศทางหลัก

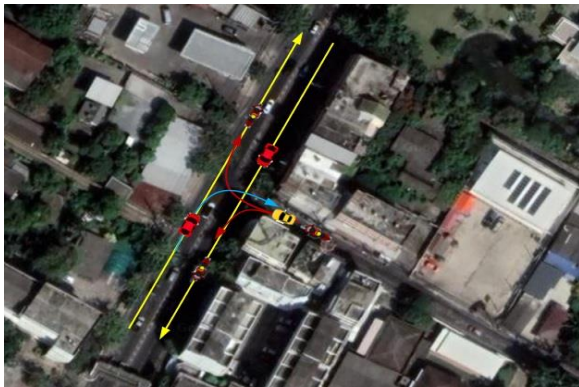

แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณเกาะสี่สมมุติ บนถนนประชาอุทิศ เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน และช่วยเตือนผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว

- 2) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย
- 3) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย
- 4) ทาสีขอบทางให้มองเห็นได้ชัด บริเวณปากซอย, ปรับปรุงสีเส้นจราจรที่ชัดเจน
- 5) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอย
- 6) ปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยประชาอุทิศ 33
- 7) ติดตั้งเส้นหยุดรถ, เครื่องหมายบนพื้นทาง และเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) บริเวณภายในซอยประชาอุทิศ 33 ก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก
- 8) กวดขันและควบคุมการจราจรริมถนน (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา



หมุดสะท้อนแสง



เทปจากราสะท้อนแสง



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 65 : ถนนบรมราชชนนี บริเวณหน้าร้านบุญถาวร และบรมราชชนนี 70/1

(พิกัด : [13.786945, 100.371777](#))

เขต : เขตทวีวัฒนา , สน.ธรรมศาลา



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (6)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเขตทวีวัฒนา, สน.ธรรมศาลา, สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ทัศนวิสัยเป็น 2 ช่องจราจร รถที่ออกจากหมู่บ้านแล้วชิดขวาเพื่อขึ้นทางยกระดับ เกิดการตัด
กระแสรถกับรถทางตรง
2) ปัญหารถใช้ความเร็วสูง ทั้งในช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนาน




แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานกับตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร

2) พิจารณาจัดทำเส้นทึบบริเวณหน้าหมู่บ้าน

3) พิจารณาติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road stud) หรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง เพื่อแสดงแนวขอบเขต
ช่องจราจร

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

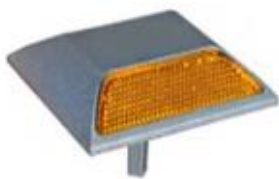

หมุดสะท้อนแสง




เทปจราจรสะท้อนแสง

จุดที่ 66 : ถนนพระราม 2 ตัดถนนสุขสวัสดิ์ (พิกัด : [13.684563, 100.488400](#))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : จอมทอง , สน.บางมด, สน.บุคคโล, และ สน.ราษฎร์บูรณะ

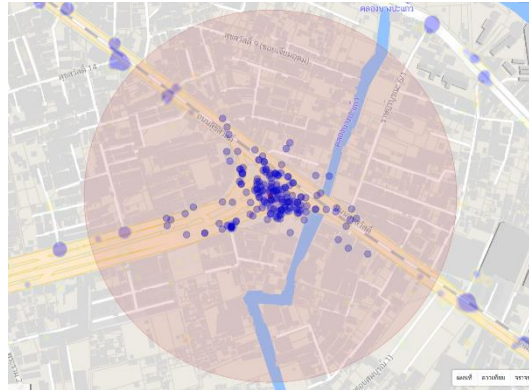


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (57)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน.บางมด, สน.บุคคโล, สน.ราษฎร์บูรณะ, แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ผู้ขับขี่สับสนในช่องทางจราจร เนื่องจากกายภาพถนนสุขสวัสดิ์ วิ่งมาจากสมุทรปราการเข้าสู่ถนนพระราม 2 จำนวน 2 ช่องจราจรทำให้รถที่มาทางตรงเกิดการสับสนและเบี่ยงขวาเพื่อเข้าสู่ทางตรงเกิดการตัดกระแสระจราจร
- 2) กายภาพของทางแยก เนื่องจากเป็นทางแยกที่มีขนาดใหญ่ มีการตัดของช่องจราจรจำนวนมากหลายช่องทาง ทำให้ผู้ขับขี่ใช้เวลาในการผ่านทางแยกเป็นเวลานาน อาจไม่สัมพันธ์กับรอบของสัญญาณไฟ

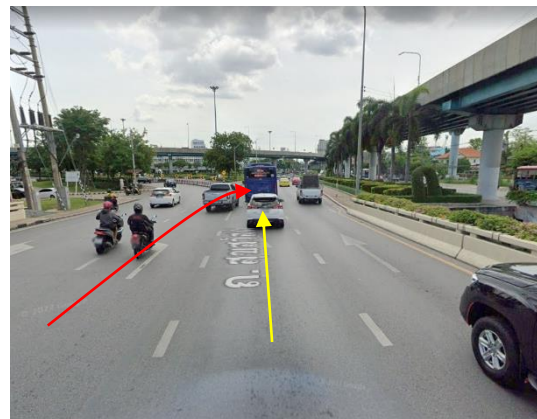

แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาติดตั้งหลักล้มลุกในบริเวณที่มีการแบ่งช่องจราจรเลี้ยวซ้ายกับทางตรง

2) พิจารณาปรับรอบของสัญญาณไฟให้เหมาะสมเพื่อให้รถสามารถขับผ่านแยกได้อย่างปลอดภัย


อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก

จุดที่ 67 : แยกซอยบางกระดี่ 35 แยก 1 (พิกัด : 13.613882, 100.405685)

เขต : บางขุนเทียน , สน.แสมดำ

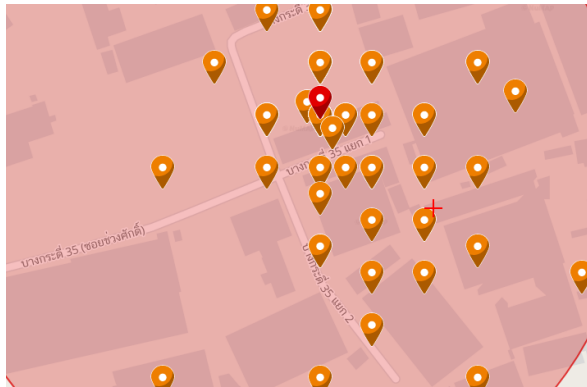

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (58)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางขุนเทียน, สน.แสมดำ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) แยกซอยบางกระดี่ 35 แยก 1 มีจำนวน 2 ช่องจราจร บริเวณนี้มีที่พักรถยนต์หนาแน่น บ่อตกุ้ง และมีโกดังสินค้าทำให้มีรถผ่านแยกดังกล่าวจำนวนมาก
2) ตอนกลางคืนบริเวณดังกล่าวมืด แสงสว่างไม่เพียงพอ
3) รถส่งสินค้าขับด้วยความเร็ว




แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทางแยก เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน

2) ติดตั้งไฟกะพริบเตือนทางแยก

3) ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางแยก

4) จัดทำคันชะลอความเร็วเพื่อชะลอความเร็วรถที่สัญจรในซอย

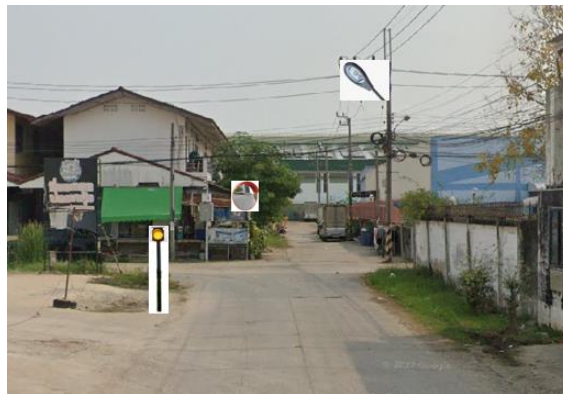

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ไฟกะพริบเตือนทางแยก



กระจกโค้ง



ไฟฟ้าส่องสว่าง

จุดที่ 68 : สี่แยกรัชโยธิน (ถ.รัชดาภิเษก - ถ.พหลโยธิน) (พิกัด : 13.827062, 100.568100)

เขต : จตุจักร, สน.พหลโยธิน



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม.(<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC(7)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.พหลโยธิน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : บริเวณสี่แยกรัชโยธินมีรถที่มาจากซอยพหลโยธิน28 เชื่อมต่อบริเวณสี่แยกรัชโยธินพอดี เมื่อรถจากสี่แยกรัชโยธินเคลื่อนตัวตามสัญญาณไฟจราจร ถนนที่มาจากซอยพหลโยธิน28 ได้สัญญาณมาเพื่อใช้ช่องจราจรทิศทางตรง(มุ่งหน้าถนนพหลโยธิน) หรือช่องจราจรทิศเลี้ยวขวา(มุ่งหน้าถนนรัชดาภิเษก) จึงทำให้เกิดการตัดกระแสรถที่วิ่งเลี้ยวซ้ายมาจากสี่แยกรัชดาภิเษก จึงเกิดการชนขึ้น



ซอยพหลโยธิน28 ที่มาเชื่อมบริเวณสี่แยกรัชโยธิน



การตัดกระแสรถจราจรรถเลี้ยวซ้ายจากแยกรัชโยธิน ตัดกระแสรถที่มาจากถนนซอยพหลโยธิน28

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อควบคุมรถที่มาจากซอยพหลโยธิน28 ไม่ให้ตัดกระแสจราจรบริเวณสี่แยกพหลโยธิน




2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบอกทิศทางบริเวณแยกรัชโยธินให้ชัดเจน



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ :



สัญญาณไฟจราจร

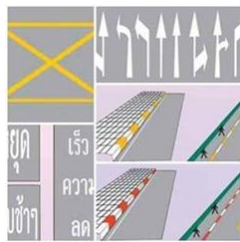


เส้นสีจราจร

จุดที่ 69 : ถนนราชพฤกษ์ ตัดถนนกัลปพฤกษ์ (พิกัด : [13.712767, 100.459998](#))

เขต : จอมทอง , สน.บางขุนเทียน

ถนนกรมทางหลวงชนบท

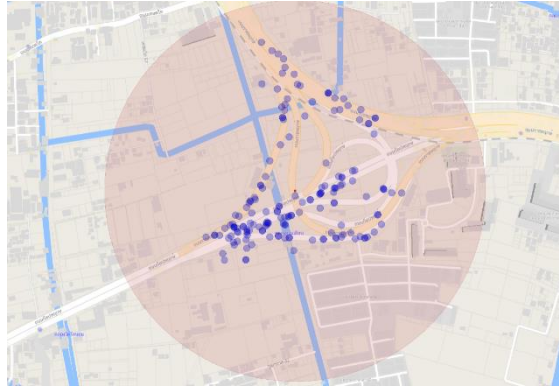

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (60)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวงชนบท, สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน.บางขุนเทียน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนราชพฤกษ์ ตัดถนนกัลปพฤกษ์เป็นจุดตัดของถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น มีทางร่วมหลายจุด มีการใช้ความเร็วสูงในการขับขี่
2) ผู้ขับขี่มีการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง การขับรถบริเวณเกาะสี่สมมุติ การขับรถบริเวณไหล่ทาง มีการเบียดแทรกของยานพาหนะบริเวณทางร่วม



การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรพื้นทาง



การเบียดแทรก บริเวณทางร่วม

- แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว เพื่อควบคุมความเร็วรถที่สัญจรบริเวณนี้
- 2) ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยลดแรงปะทะ (Crash Cushion) บริเวณหัวเกาะทางแยก
- 3) พิจารณาปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้มีความชัดเจน



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



อุปกรณ์เสริมลดแรงปะทะ (Crash Cushion)



ป้ายจำกัดความเร็ว

จุดที่ 70 : ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (หน้าสวนหลวง ร.9) (พิกัด : [13.688149, 100.657982](https://www.google.com/maps/place/13.688149,100.657982))

เขต : ประเวศ , สน.ประเวศ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (61)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง





สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ป้ายจราจรยังมีความชัดเจนไม่เพียงพอ

2) สีสันบริเวณไหล่ทางเดินเท้า เสื่อมสภาพ/ชำรุด

3) ไม่มีเส้นจราจรบอกทิศทางรถที่ชัดเจน

4) รั้วเหล็กมองเห็นไม่ชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน

5) หมุดสะท้อนแสง เสื่อมสภาพ/ชำรุด

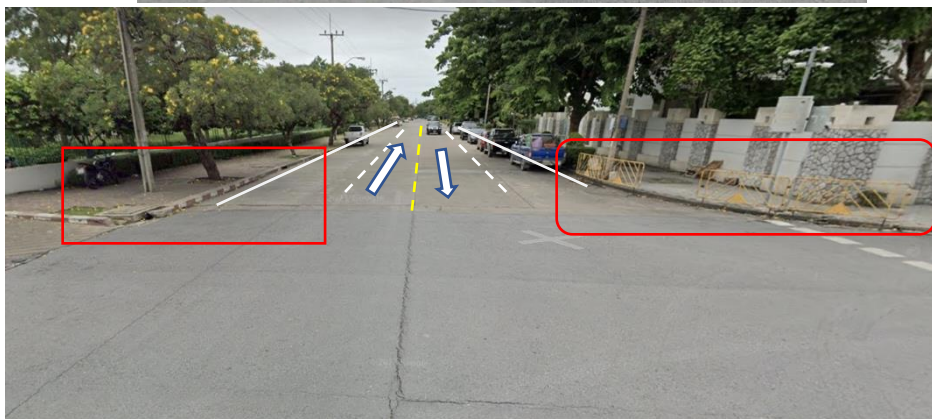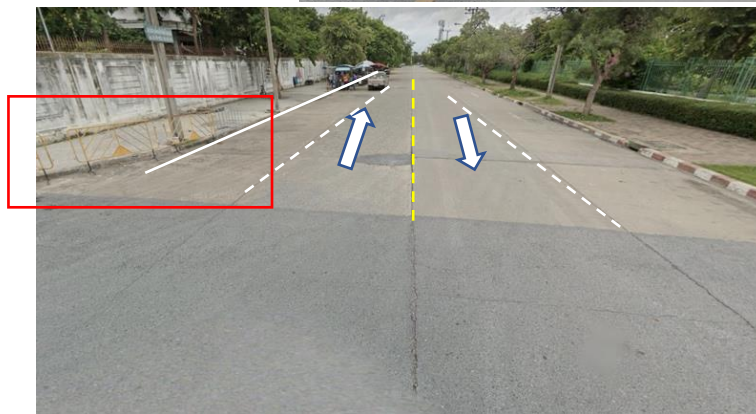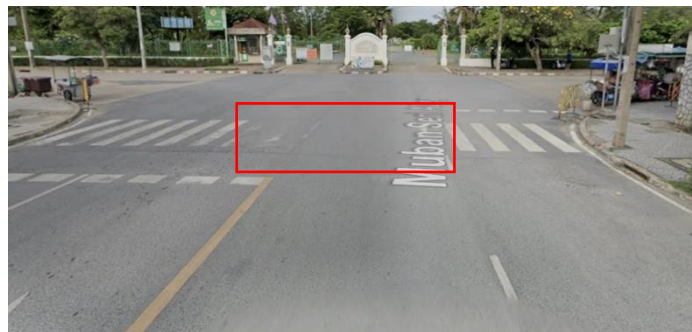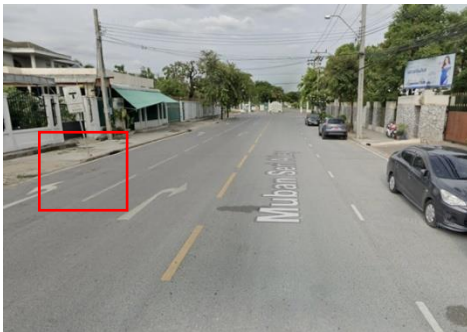

แนวทางการแก้ไข : 1) แก้ไขและปรับปรุงป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจน

2) ปรับปรุงสีบริเวณไหล่ทางเดินเท้า

3) ทำเส้นบอกทิศทาง และเส้นแบ่งช่องจราจร

4) ปรับเปลี่ยนราวเหล็กให้มองเห็นชัดเจนขึ้นในช่วงเวลากลางคืน หรือ เปลี่ยนไปเป็นการติดตั้ง Guard rail

5) ติดตั้งและปรับเปลี่ยนหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง ที่มีความเสียหาย


อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ราวเหล็ก



เทปสะท้อนแสง
(reflective sheeting)

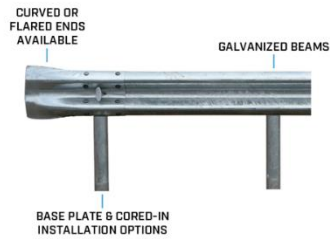

Guard Rail



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 71 : ถนนบางบอน 3 ตัดถนนเอกชัย (พิกัด : [13.650316, 100.386696](#))

ถนนกรมทางหลวงชนบท

เขต : บางบอน , สน.บางบอน



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (62)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : แขวงทางหลวงธนบุรี, สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.บางบอน, สำนักงานเขตบางบอน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) บริเวณแยกมีการจราจรที่หนาแน่น และในช่วงกลางคืนผู้ขับขี่มักจะใช้ความเร็วเกินกำหนด
2) ปัญหาไฟส่องสว่างถนนไม่เพียงพอ ทำให้ทัศนวิสัยการขับขี่ตอนกลางคืนไม่ดี
3) จักรยานยนต์หยุดรอสัญญาณไฟบริเวณแยก อาจเกิดการเฉี่ยวชนได้



แนวทางการแก้ไข : 1) จัดทำพื้นที่หยุดรอสัญญาณไฟสำหรับจักรยานยนต์ (Bike Box)
2) ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณถนนเอกชัยเพิ่มเติม
3) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร การขับรถเร็วเกินกำหนด

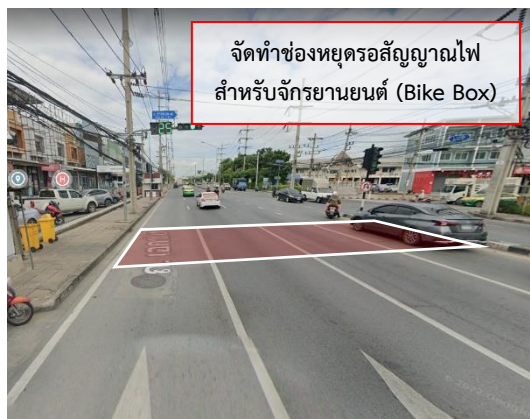

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




ไฟส่องสว่าง



ช่องจอดรถจักรยานยนต์ไฟ
สำหรับจักรยานยนต์ (Bike Box)

จุดที่ 72 : แยกห้วยขวาง (ถ.รัชดาภิเษก - ถ.ประชากรราษฎร์บำเพ็ญ) (พิกัด : [13.778432, 100.573503](https://www.google.com/maps/place/13.778432,100.573503))
เขต : ดินแดง , สน.ห้วยขวาง และ สน.สุทธิสาร

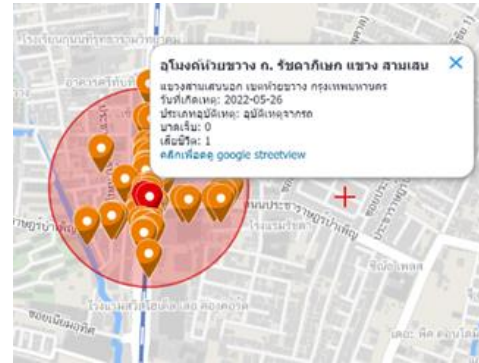

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)
แหล่งข้อมูล : iTIC (8)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.ห้วยขวาง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : การปล่อยสัญญาณไฟจราจรให้รถทางตรงในทิศ ตรงและเลี้ยวขวาในทิศมุ่งเหนือ (เส้นสีแดง) พร้อมกับ
ทางตรงและเลี้ยวขวาในทิศมุ่งใต้ (เส้นสีเหลือง) ทำให้เกิดจุดตัดทิศทางการจราจรในการเดินทางเฟส
เดียวกัน




แนวทางการแก้ไข : ประสานตำรวจจราจรเพื่อปรับเฟสสัญญาณไฟจราจรให้สอดคล้องกับทิศทางการเดินทางที่เหมาะสม

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 73 : แยกจอมทอง ถนนจอมทองตัดถนนวุฒากาศ (พิกัด : 13.699079, 100.467266)

เขต : จอมทอง , สน.บางขุนเทียน

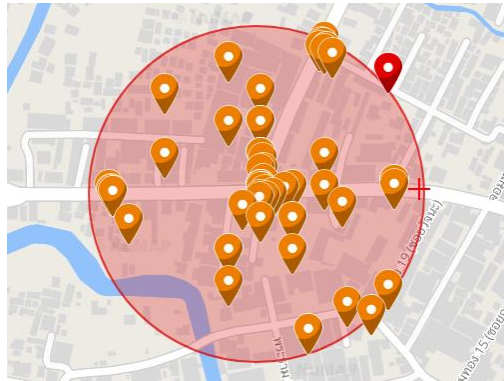

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (63)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน.บางขุนเทียน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) แยกจอมทอง ถนนจอมทองตัดถนนวุฒากาศ มีลักษณะเป็นสามแยก มีช่องจราจรฝั่งละ 4 ช่องจราจร การจัดการเดินรถแบบสวนทางกัน มีรถสัญจรจำนวนมากตลอดทั้งวัน
- 2) มีรถจักรยานยนต์จอดล้ำเส้นเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยทางแยก ทำให้รถที่เลี้ยวเข้าถนนวุฒากาศ และรถที่ออกจากถนนวุฒากาศไปถนนจอมทอง ชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดรออยู่ได้
- 3) เส้นจราจรเริ่มเลือนลาง



- แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณเส้นแบ่งทิศทางจราจร เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน
- 2) กวดขันวินัยจราจรไม่ให้มีการจอดรถจักรยานยนต์ล้ำเส้นเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยทางแยก
- 3) ตีเส้นจราจรที่ลบเลือน



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หมุดสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง

จุดที่ 74 : พระราม 3 ซอย 64 - ใกล้โรงเรียนนนทรีวิทยา (พิกัด : [13.700891, 100.545696](https://www.google.com/maps/place/13.700891,100.545696))

เขต : ยานนาวา , สน.ทุ่งมหาเมฆ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (65)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.ทุ่งมหาเมฆ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการจอดรถขวางเส้นทางจราจร ในเวลา 5.00 – 22.00 น.

2) จุดกลับรถสังเกตได้ยาก

3) มีรถวิ่งข้าม Lane จราจร

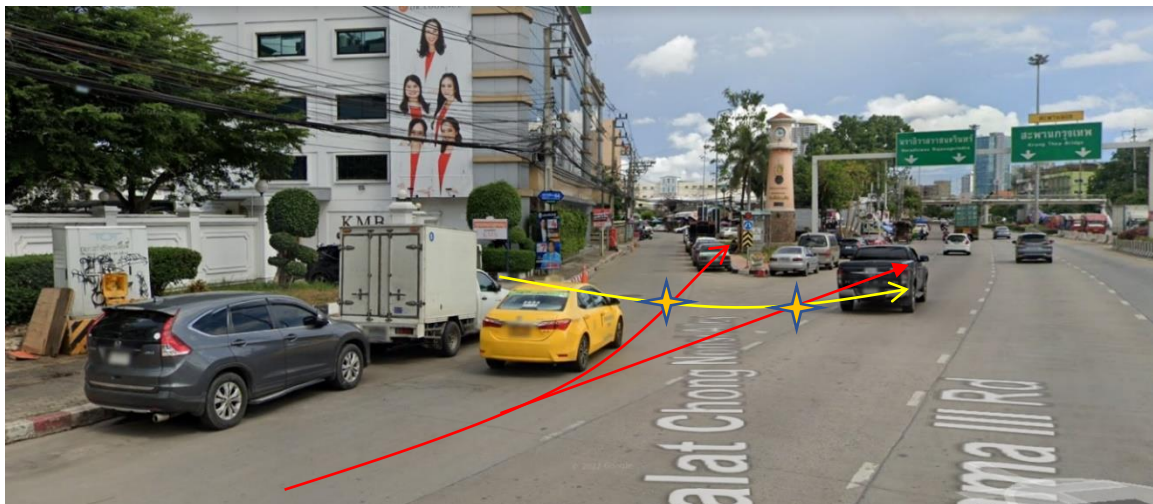

บริเวณพระราม 3 ซอย 64



จุดกลับรถได้สะพานข้ามถนนนางลิ้นจี่



ถนนพระราม 3 ใกล้โรงเรียนนนทรีวิทยา


แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.ที่เกี่ยวข้องกวดขันเรื่องการจอดรถขวางเส้นทางจราจร เนื่องจากมีป้ายห้ามจอด เวลา 5.00-22.00 น. ติดตั้งไว้แล้ว

2) ติดตั้งป้ายบอกจุดกลับรถ

3) ติดตั้งหลักล้มลูกเพื่อป้องกันรถวิ่งข้าม Lane จราจร

4) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) หรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting) ที่มีความเสียหาย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

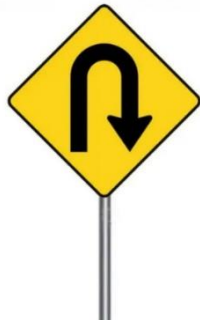

ป้ายบอกจุดกลับรถ



หลักล้มลุก



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 75 : ถนนเอกชัยตัดถนนกาญจนาภิเษก ถึงซอยเอกชัย 88 (พิกัด : [13.663212, 100.406070](#))

เขต : บางบอน , สน.บางขุนเทียน

ถนนกรมทางหลวงชนบท




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (66)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, แขวงทางหลวงธนบุรี, สำนักงานเขตบางบอน, สน.บางขุนเทียน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ลักษณะกายภาพเป็นทางลาดลงสะพาน มีทางคู่ขนานเป็นลักษณะทางร่วมเกิดเป็นคอขวดอาจทำให้เกิดการเฉี่ยวชนได้
2) การเลี้ยวตัดเส้นทึบของรถที่ลงสะพานเข้าซอยเอกชัย 88 และรถที่มาจากทางคู่ขนานเลี้ยวตัดเข้าช่องจราจรทางขวา
3) ปัญหาการจอดรถริมทางบริเวณใกล้เคียงลาดสะพาน ทำให้รถที่มาจากทางคู่ขนานหรือออกจากซอยเอกชัย 88 ต้องเบี่ยงขวา เพื่อตรงไป

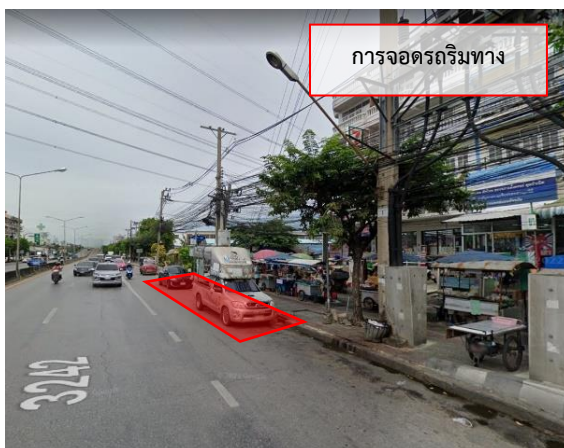


แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันวินัยจราจร การเลี้ยวตัดเส้นทึบ การตรวจจับความเร็ว
2) ทาสีขาวแฉ่งบริเวณขอบทาง เพื่อไม่ให้รถจอดรถริมทาง
3) ติดป้ายเตือนลดความเร็ว เพื่อย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วขณะลงสะพาน

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนลดความเร็ว

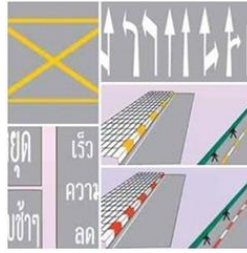

เครื่องหมายจราจรพื้นทาง

จุดที่ 76 : แยกถนนนวมินทร์-รามอินทรา ตัดถนนนวมินทร์ (พิกัด : [13.819220, 100.654220](https://www.google.com/maps/place/13.819220,100.654220))

เขต : บึงกุ่ม , สน.โคกคราม



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (67)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.โคกคราม, สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) การไม่เคารพกฎจราจร เนื่องจากแยกดังกล่าวหากมาจากด้านถนนกาญจนาภิเษกเพื่อจะเลี้ยวขวาไปยังถนนนวมินทร์ฝั่งมุ่งรามอินทรา จะต้องเลี้ยวซ้ายหรือข้ามสะพานเพื่อไปกลับรถ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงเลือกใช้การขับซี่ย้อนศร/ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร




แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.โคกคราม กวดขันวินัยจราจร

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 77 : ถนนประชาอุทิศ บริเวณประชาอุทิศ ซอย 79 (พิกัด : [13.634158, 100.502804](https://www.google.com/maps/place/13.634158,100.502804))

เขต : พุ่งครุ , สน.พุ่งครุ

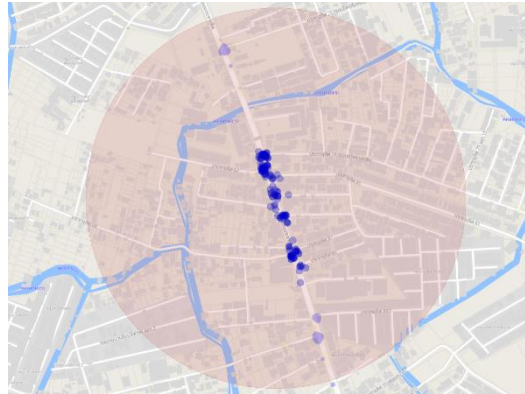


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)



แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (68)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตพุ่งครุ, สน.พุ่งครุ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนประชาอุทิศ เป็นถนนขนาด 4 ช่อง เกาะกลางเป็นเกาะสี่สมมุติ สองข้างทางเป็นย่านธุรกิจและที่พักอาศัยหนาแน่น มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเส้นทาง
- 2) บริเวณซอยประชาอุทิศ 79 มีลักษณะเป็นสามแยก มีการจัดช่วงเวลาการจราจรริมทาง ซอยดังกล่าวสามารถใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ถนนสุขสวัสดิ์ได้ ทำให้มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเวลา และรถที่ออกจากซอย พุ่งตัดกระแสจราจรของรถทิศทางหลัก

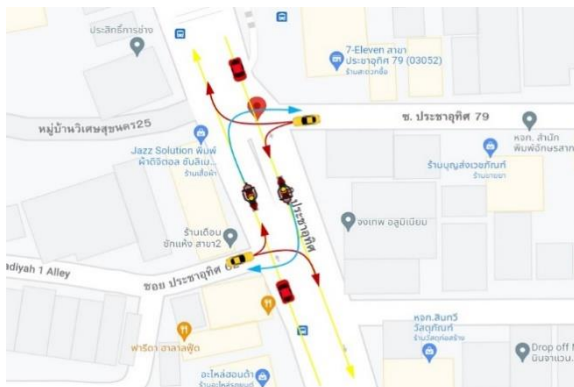

- แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณเกาะสี่สมมุติ บนถนนประชาอุทิศ เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน
- 2) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงที่รถที่เลี้ยวออกจากซอย
- 3) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย
- 4) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง/ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บังแสง บริเวณทางแยกหน้าปากซอย ให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มการมองเห็น
- 5) ทาสีขอบทางให้มองเห็นได้ชัด บริเวณปากซอย, ปรับปรุงสีเส้นจราจรที่ชัดเจน
- 6) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอยต่างๆ
- 7) ปรับปรุงผิวจราจรภายในซอยประชาอุทิศ 79
- 8) ติดตั้งสัญญาณจราจร, เครื่องหมายบนพื้นทาง, เส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) และติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง บริเวณภายในซอยประชาอุทิศ 79 ก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก
- 9) กวดขันและควบคุมการจราจรริมถนน (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย

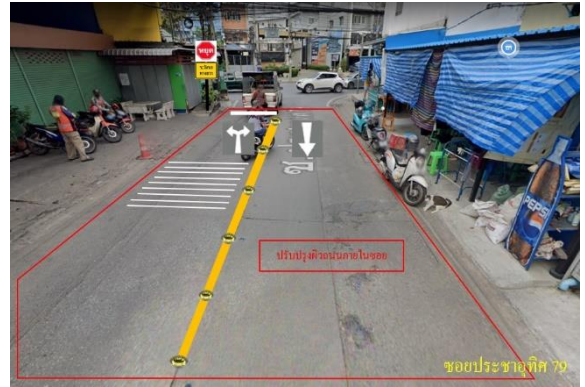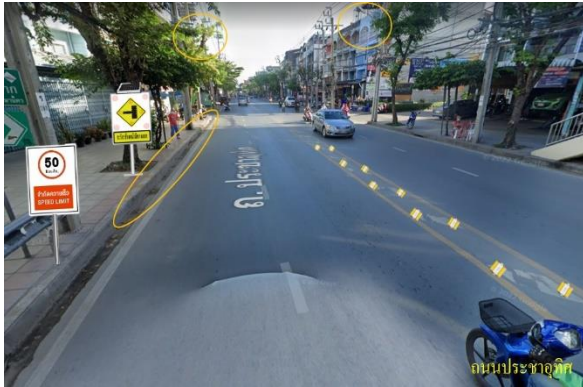

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา



หมุดสะท้อนแสง



หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 78 : ซอยท่านหญิงพวงรัตน์ประไพ (สุขุมวิท 26) (พิกัด : [13.724966,100.571317](https://www.thairsc.com/13.724966,100.571317))

เขต : คลองเตย , สน.ทองหล่อ





ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (69)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) เนื่องจากซอยบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับทางโค้ง ทำให้ผู้ที่เลี้ยวเข้าและออกจากซอยประสบกับอุบัติเหตุจากรถที่มุ่งมาจากทางโค้ง
2) เนื่องจากโค้งบริเวณดังกล่าวมีมุมและระยะมองเห็นไม่เพียงพอ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

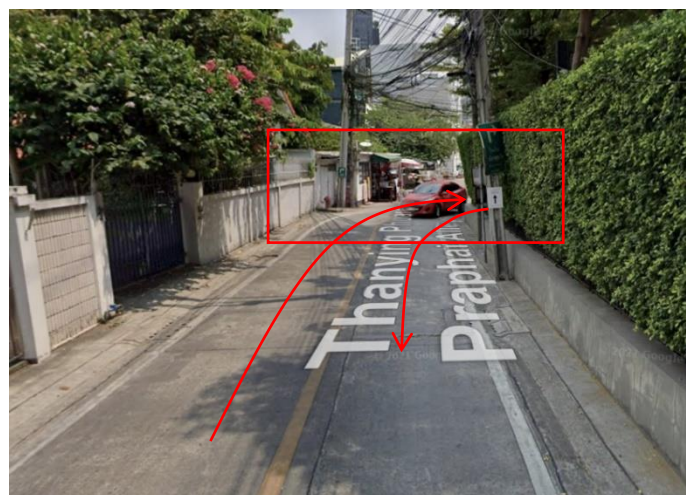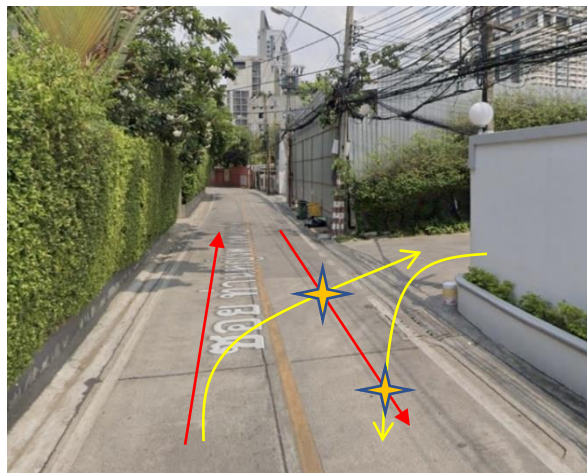

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายระวังรถทางขวา - ซ้าย เพื่อให้รถที่ออกจากซอย หรือทางตรงรับรู้
2) ติดตั้งกระจกเพื่อให้รถที่เข้า-ออกซอย และทางโค้ง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับรู้ในจุดที่มองเห็นไม่ได้
3) ติดตั้งป้ายลดความเร็ว/จำกัดความเร็ว
4) ติดตั้งและปรับเปลี่ยนหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting) ที่มีความเสียหาย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายระวังรถทางขวา - ซ้าย



ป้ายลดความเร็ว



กระจกโค้ง




เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 79 : ถนนก้านันแมน (ก้านันแมน ซอย 2 - ก้านันแมน ซอย 24) (พิกัด : [13.687364, 100.443814](https://www.thairsc.com))
เขต : จอมทอง, สน.บางขุนเทียน

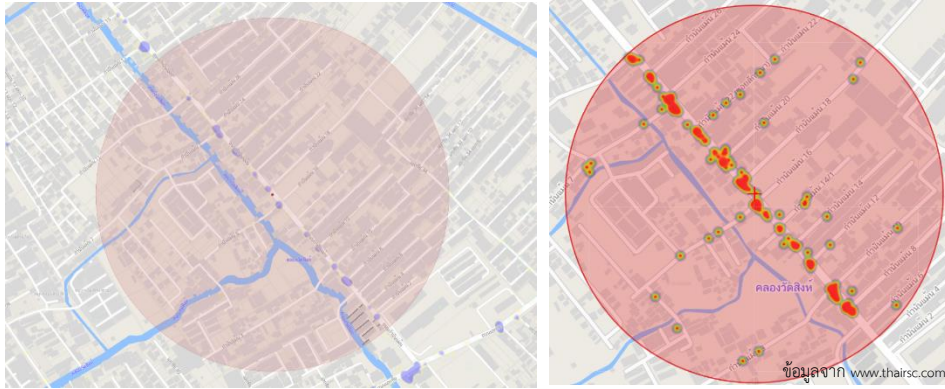


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (70)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน.บางขุนเทียน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนก้านันแมน เป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร มีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น ทำให้มีการจราจรหนาแน่น
2) ผู้ใช้รถ ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับการใช้งานถนน และมีรถเข้า-ออกซอยตลอดเส้นทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกัน บริเวณหน้าปากซอย
3) ระยะมองเห็นถูกบดบัง เนื่องจากซอยต่างๆ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นซอยแคบ รถที่เลี้ยวออกจากซอย พุ่งตัดกระแสจราจรทิศทางหลัก

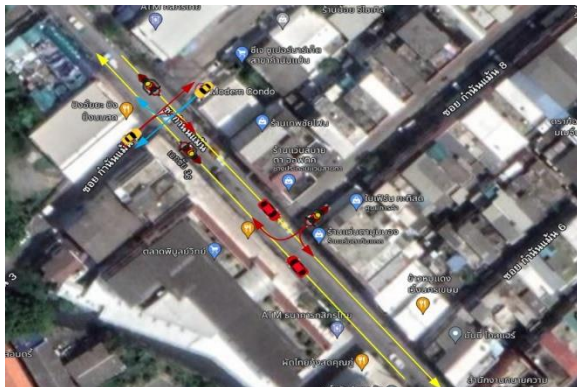

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้าย “หยุด” และ “ระวังรถทางขวา” บริเวณปากซอยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก
2) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยก บริเวณซอยก้านันแมน 3 (จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย)



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนทางแยก



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา

จุดที่ 80 : ถนนบางบอน 3 (บางบอน 3 ซอย 3 - บางบอน 3 ซอย 5) (พิกัด : [13.667747, 100.384962](https://www.thairsc.com/13.667747,100.384962))

เขต : บางบอน, สน.บางบอน






ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (71)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางบอน, สน.บางบอน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ถนนบางบอน 3 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีลักษณะเป็นทางตรงยาว เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนเอกชัย รถสัญจรบนถนนใช้ความเร็วสูง และถนนบางบอน 3 ซอย 5 เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปสู่ถนนบางบอน 4 ได้ ทำให้มีรถสัญจรเข้า-ออก ตลอดเวลา
 - 2) ปากทางถนนบางบอน 3 ซอย 5 ถูกบดบังการมองเห็นจากกำแพงบริเวณปากซอย ทำให้รถที่มุ่งหน้าถนนเอกชัยด้วยความเร็ว มองไม่เห็นรถที่กำลังออกจากซอย ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนท้าย
 - 3) รถที่เลี้ยวขวาออกจากซอย 5 พุ่งตัดกระแสการจราจรทิศทางหลัก ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย
 - 4) รถที่เลี้ยวซ้ายออกจากซอย 5 ต้องตีวงเลี้ยวกว้างถึงช่องจราจรด้านใน จึงมีการตัดกระแสการจราจรทิศทางหลัก ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนท้าย



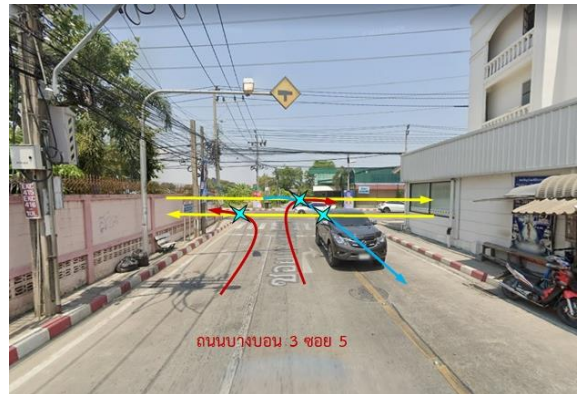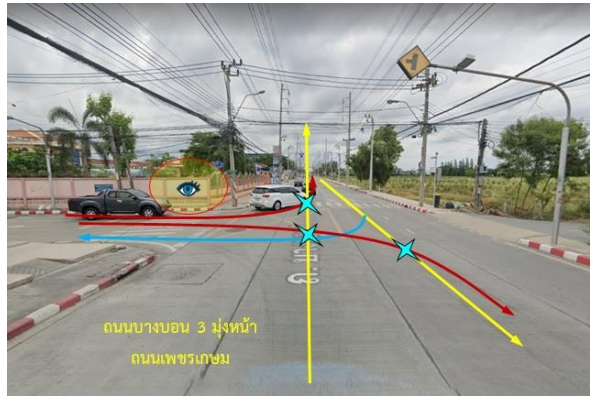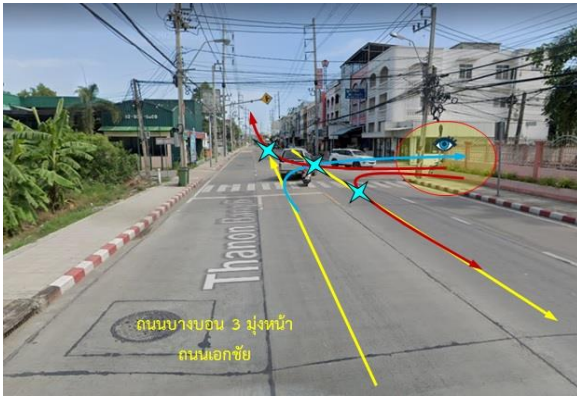

- แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อให้ผู้ใช้รถชะลอความเร็วก่อนถึงทางแยก และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ความเร็วในเขตเมือง
- 2) พิจารณาติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกถนนบางบอน 3 ซอย 5 เพื่อควบคุมจังหวะการจราจร บริเวณทางแยก



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



สัญญาณไฟจราจร