


จุดที่ 81 : ถนนสะเกงาม ตัดถนนพระรามที่2 (พิกัด : [13.644037, 100.413331](#))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : บางขุนเทียน, สน.ท่าข้าม และ สน.แสมดำ

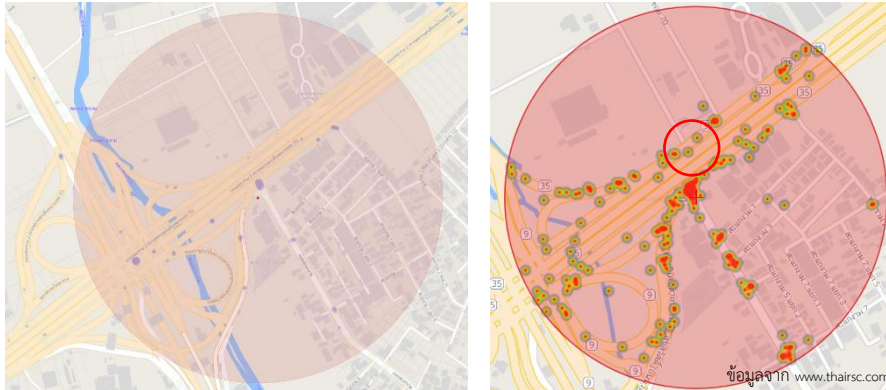


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (72)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, กรมทางหลวง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ทางคู่ขนานถนนพระรามที่2 ตัดกับถนนสะเกงาม เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีลักษณะเป็นทางตรงและเป็นโค้งเข้าถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก มีรถสัญจรตลอดเวลา ผู้ใช้รถทิศทางหลักมักขับขี่ด้วยความเร็วสูง
 - 2) รถที่ออกจากถนนสะเกงามตัดเข้าทางคู่ขนานถนนพระรามที่2 ทำให้รถจากทิศทางหลัก(บนถนนพระรามที่2) ที่ขับขี่มาด้วยความเร็วสูง เกิดเบรกกะทันหัน ทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันลักษณะชนท้าย
 - 3) รถที่ออกจากถนนสะเกงามตัดเข้าทางคู่ขนานถนนพระรามที่2 ตัดกระแสจราจรเพื่อเข้า 2 ช่องขวาสุด(ถนนพระรามที่2 มุ่งหน้าสมุทรสาคร) ทำให้รถจากทิศทางหลักที่ขับขี่มาด้วยความเร็ว เกิดเบรกกะทันหันทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย

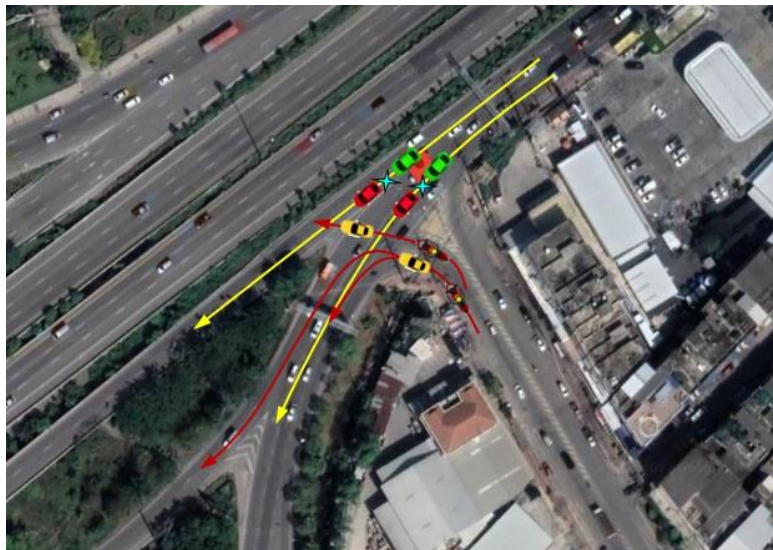

- แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานกรมทางหลวง พิจารณาติดตั้งป้ายเตือนทางร่วม บริเวณก่อนถึงทางร่วมระหว่างถนนสะเกงามและทางคู่ขนานถนนพระรามที่2 เพื่อให้ผู้ใช้รถบนทางคู่ขนานถนนพระรามที่2 ลดความเร็วและขับที่รถด้วยความระมัดระวัง
- 2) ประสานกรมทางหลวง พิจารณาติดตั้งป้ายให้ทางและปรับปรุงทางข้ามม้าลาย บริเวณก่อนถึงทางร่วมระหว่างถนนสะเกงามและทางคู่ขนานถนนพระรามที่2 เพื่อให้ผู้ใช้รถจากถนนสะเกงามเกิดความระมัดระวังและลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน
- 3) ประสานกรมทางหลวง พิจารณาติดตั้งหลักล้มลูกบริเวณหัวเกาะถนน เพื่อป้องกันผู้ใช้รถจากถนนสะเกงาม ตัดกระแสจราจรทิศทางหลัก ลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนลักษณะชนด้านข้างและชนท้าย



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนทางร่วม




ป้ายให้ทาง



หลักล้มลูก

จุดที่ 82 : ถนนสารประดิษฐ์ 57 (พิกัด : [13.680531, 100.530399](#))

เขต : ยานนาวา , สน.บางโพธิ์




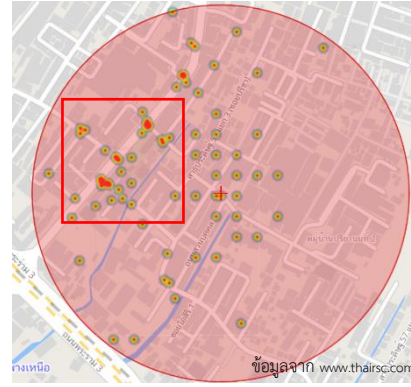


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (73)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สน.ท้องที่

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการจอดรถขวางเส้นทางจราจร เนื่องจากมีการจอดรถบริเวณทางโค้งไฟแดง ทำให้ช่องจราจรเหลือใช้งานเพียง 1 ช่อง
- 2) มีการจอดรถขวางเส้นทางจราจร เนื่องจากมีการจอดรถบริเวณทางโค้งไฟแดงและเป็นเส้นทึบ ทำให้รถที่ใช้นถนนต้องฝ่าฝืนวิ่งตัด Lane ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- 3) มีรถทางขวา - ซ้าย ไม่ระมัดระวัง
- 4) มีรถวิ่งข้าม Lane จราจร มีการจอดรถบริเวณเส้นทึบ
- 5) ความสว่างของแสงไฟใต้สะพานไม่เพียงพอ

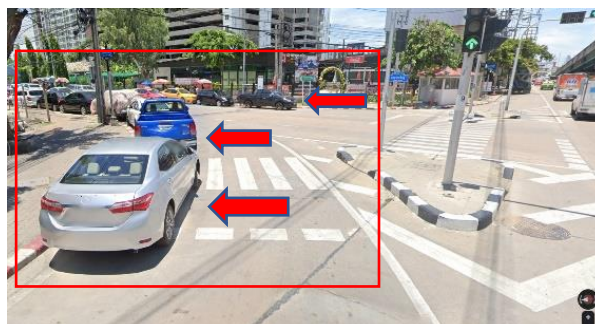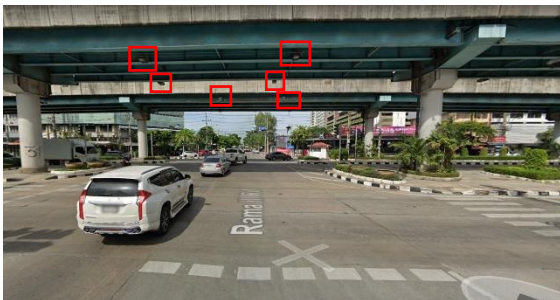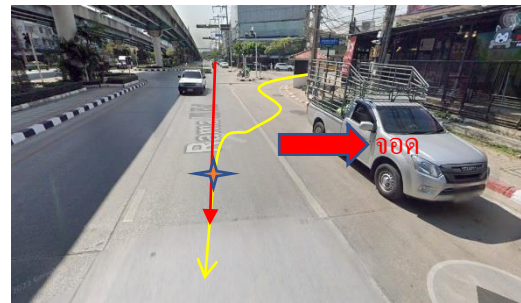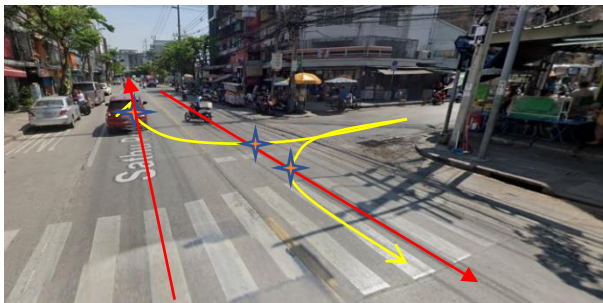

- แนวทางการแก้ไข :**
- 1) ประสาน สน.ที่เกี่ยวข้องกวดขันเรื่องการจอดรถขวางเส้นทางจราจร เนื่องจากการจอดรถบริเวณทางโค้งไฟแดง ทำให้ช่องจราจรเหลือใช้งานเพียง 1 ช่อง
 - 2) ประสาน สน.ที่เกี่ยวข้องกวดขันเรื่องการจอดรถขวางเส้นทางจราจร เนื่องจากการจอดรถบริเวณทางโค้งไฟแดงและเป็นเส้นทึบทำให้รถที่ใช้ถนนต้องฝ่าฝืนวิ่งตัด Lane ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
 - 3) ติดตั้งป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย
 - 4) ติดตั้งหลักล้มลูกเพื่อป้องกันรถวิ่งข้าม Lane จราจร และเป็นการบังคับไม่ให้มีการจอดรถบริเวณเส้นทึบ
 - 5) ตรวจสอบ/ปรับปรุงความสว่างของแสงไฟได้สะพาน เนื่องจากมีเส้นทางเดินรถอยู่บริเวณกลางใต้สะพาน
 - 6) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) หรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting)

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลูก



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



ป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 83 : แยกถนนเพชรเกษม ตัดถนนเพชรเกษม 69 (พิกัด : [13.707870, 100.373832](https://www.google.com/maps/place/13.707870,100.373832))

เขต : หนองแขม, สน.หลักสอง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (74)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตหนองแขม, สน.เพชรเกษม

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) แยกถนนเพชรเกษม เป็นถนนขนาด 8 ช่องจราจร ตัดกับถนนเพชรเกษม 69 มีลักษณะเป็นสามแยก (T- Intersection) มีรถสัญจรบนถนนเพชรเกษมเป็นจำนวนมาก และเข้า-ออกถนนเพชรเกษม 69 ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปสู่ถนนเอกชัยได้ มีการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจร
 - 2) ทางเข้าถนนเพชรเกษม 69 มีลักษณะเป็นคอขวด (ช่องขาเข้ามีเพียง 2 ช่องจราจร) ทำให้รถที่เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวา จากถนนเพชรเกษม (สามารถเลี้ยวได้ 2 ช่องจราจร) มีการเบียดแทรกเข้าช่องจราจร (Merging) ทำให้เกิดการชะลอตัวของรถ และอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน
 - 3) ไม่มีเส้นทางทาง สำหรับเลี้ยวขวาจากถนนเพชรเกษม (มุ่งหน้าบางแค) เข้าถนนเพชรเกษม 69 สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้รถ ทำให้มีปัญหาการชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า
 - 4) รถจักรยานยนต์ ฝ่าฝืนวินัยจราจร ฝ่าสัญญาณไฟจราจร เพื่อเลี้ยวขวา



- แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้าย เลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย บริเวณก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม 69 เพื่อให้รถชะลอความเร็ว ก่อนเลี้ยวซ้าย และลดการเบียดแทรกเข้าช่องจราจร บริเวณปากทางเข้าถนนเพชรเกษม 69 ซึ่งเป็นจุดคอขวด
- 2) ตีเส้นนำทาง สำหรับเลี้ยวขวาจากถนนเพชรเกษม (มุ่งหน้าบางแค) เข้าถนนเพชรเกษม 69 เพื่อช่วยลดความสับสนให้กับผู้ใช้รถ และช่วยให้ผู้ใช้รถเลี้ยวเข้าถูกต้องจราจร ลดปัญหาการเปลี่ยนช่องจราจรในระยะกระชั้นชิด และการเบียดแทรกเข้าช่องจราจร
- 3) กวดขันวินัยจราจร การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัย

จุดที่ 84 : แยกหลักสี่ (ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.แจ้งวัฒนะ) (พิกัด : [13.884323, 100.581543](https://www.google.com/maps/place/13.884323,100.581543))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : เขตหลักสี่ , สน.ทุ่งสองห้อง





ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC (10)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง, สน.ทุ่งสองห้อง, การรถไฟฯขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (พื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า)

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : พื้นที่ดังกล่าว โดย ถ.แจ้งวัฒนะ (ทล.304) และ ถ.วิภาวดีฯ (ทล.31) อยู่ในความรับผิดชอบของ
แขวงทางหลวงกรุงเทพ และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยการรถไฟฯขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม)

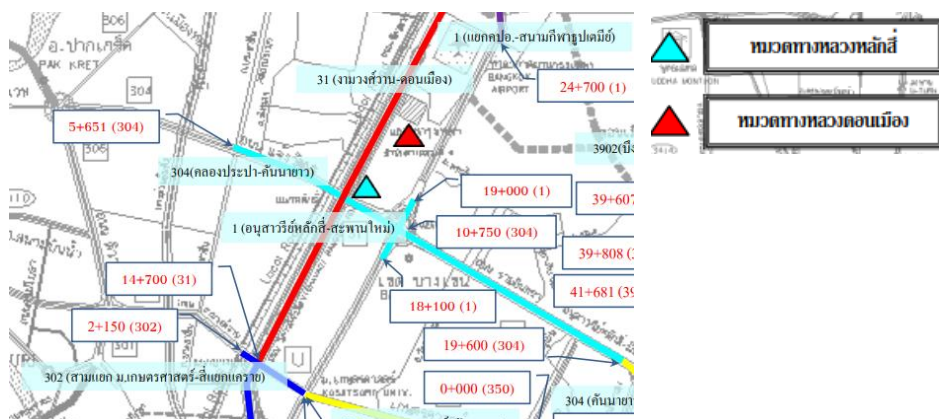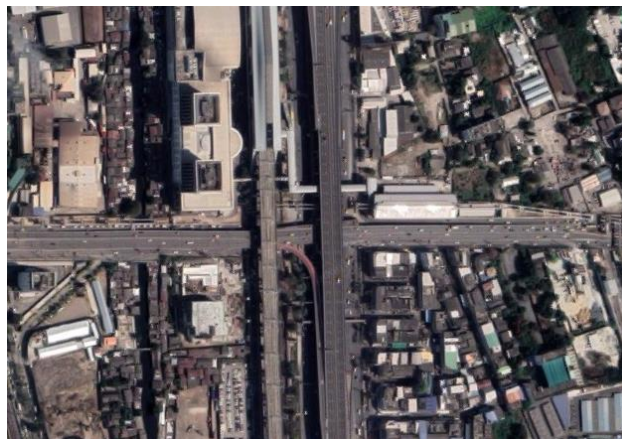

จุดที่ 85 : แยกเกษตร (ถ.วิภาวดีรังสิต - ถ.งามวงศ์วาน) (พิกัด : [13.847738, 100.561083](#))

เขต : จตุจักร, สน. ทูมสองห้อง

ถนนกรมทางหลวง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC(11)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) สภาพทางแยกของสะพาน มีลักษณะเป็น Gore Area
 - 2) คราบกปรกต่างๆ ที่เคลือบผิวจราจร เมื่อถนนเปียกจะทำให้แรงเสียดทานระหว่างผิวยางกับผิวจราจรลดลง
 - 3) การใช้ความเร็ว และความประมาทของผู้ขับขี่
 - 4) สัญญาณ สีทาขอบทาง ลบเลือน




- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ปรับปรุงเส้นจราจรให้ชัดเจน
 - 2) ติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทก บริเวณ Gore Area
 - 3) จัดทำเกาะสี่สมมุติ ติดตั้งหลักล้มลุก บริเวณ Gore Area
 - 4) กวดขันวินัยจราจร เช่น การตรวจจับความเร็ว
 - 5) ฉีดน้ำทำความสะอาดถนนอยู่เสมอ

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก

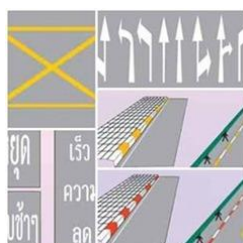

สีจราจร สีทาขอบทาง




อุปกรณ์กันกระแทก
เช่น crash cushion



ป้ายไฟกระพริบเตือนหัวเกาะ

จุดที่ 86 : ถนนคูบอน ปากซอยคูบอน 28 (พิกัด : 13.852299,100.670257)


เขต : คั่นนายาว , สน.คั่นนายาว

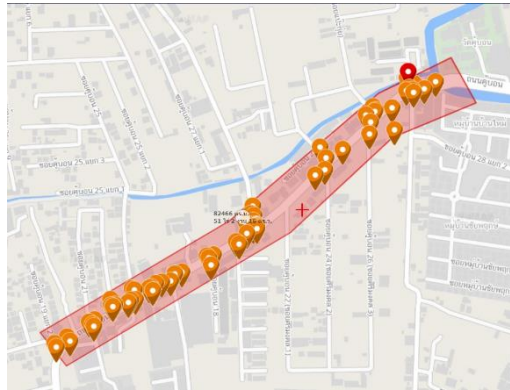

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานโยธา, สน.คั่นนายาว

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ลักษณะทางกายภาพบริเวณจุดที่มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากปากซอยคูบอน 28 อยู่บริเวณเชิงลาดสะพานข้ามคลองคูบอน ซึ่งสะพานดังกล่าวมีลักษณะเป็นทางโค้ง และมีความลาดชันมาก ส่งผลให้รถที่ออกจากซอยดังกล่าวมองไม่เห็นรถที่ลงจากสะพาน เนื่องจากมีระยะมองเห็นไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกันรถที่ลงจากสะพานก็มองไม่เห็นรถที่เตรียมจะออกจากซอยคูบอน 28 เนื่องจากบริเวณปากซอยดังกล่าวมีการปลูกต้นไม้ ติดป้ายโฆษณา และผ้าใบกันแดดของร้านค้า ทำให้บังทัศนวิสัย และผู้ขับขี่มาจากถนนคูบอนมักจะฝ่าฝืนกฎจราจร เลี้ยวขาดกระแสรถบริเวณเชิงลาดสะพานเพื่อเข้าซอยคูบอน 28 และผู้ขับขี่ที่ออกจากซอยดังกล่าวมักจะลักลอบเลี้ยวขาดกระแสรถเพื่อข้ามสะพานด้วยความลาดชันของสะพานส่งผลให้มีระยะมองเห็นไม่เพียงพอ รถที่ลงจากสะพานจึงไม่ทันระวังรถที่ตัดกระแสรถเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน
- 2) บริเวณทางแยกปากซอยคูบอน 27 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์จอดนอกพื้นที่รอหยุดรถสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์บริเวณทางแยกขณะรอไฟสัญญาณและรอกออกจากทางแยก

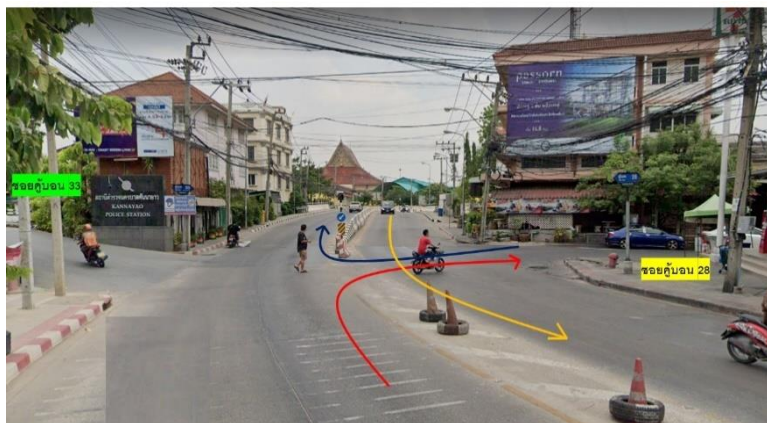

ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนกฎจราจรเลี้ยวขาดกระแสรถบริเวณเชิงลาดสะพานเพื่อเข้าซอยคูบอน 28



ผู้ขับขี่จักรยานยนต์จอดนอกพื้นที่รอหยุดรถสำหรับจักรยานและจักรยานยนต์บริเวณทางแยก
ขณะรอไฟสัญญาณและรอกตัวจากทางแยก

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ติดตั้งแบรีเอโอเป็นแนวกันรถไม่ให้ตัดกระแส บริเวณเกาะสี่สมมติเชิงลาดสะพาน
 - 2) จัดทำเส้นชะลอความเร็วทางลงสะพานข้ามคลองคูบอน
 - 3) ติดตั้งป้ายลดความเร็วและป้ายเตือนทางแยก บริเวณทางลงสะพานข้ามคลองคูบอนก่อนถึงแยก
ซอยคูบอน 28
 - 4) ติดตั้งหลักล้มลุกพลาสติกสะท้อนแสง บริเวณทางแยกปากซอยคูบอน 27
 - 5) ขอความร่วมมือสถานีตำรวจท้องที่ (สน.คันนายาว) กวดขันวินัยจราจรบริเวณทางแยกปากซอยคูบอน 27



ติดตั้งป้ายลดความเร็วและป้ายเตือนทางแยก และจัดทำเส้นชะลอความเร็ว



ติดตั้งแบรเอร์เป็นแนวกันรถไม่ให้ตัดกระแส



ติดตั้งหลักล้มลูกพลาสติกสะท้อนแสงบริเวณทางแยกปากซอยคูบอน 27

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนทางแยก



ป้ายลดความเร็ว




แบรเอร์



หลักล้มลูกพลาสติกสะท้อนแสง

จุดที่ 87 : แยกพระโขนง (ถนนสุขุมวิท ตัดถนนพระรามที่ 4) (พิกัด : [13.714271, 100.592606](https://www.google.com/maps/place/13.714271,100.592606))

เขต : คลองเตย , สน.คลองตัน

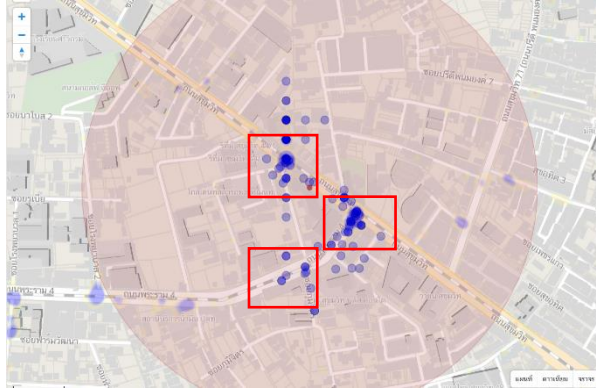


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (76)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.คลองตัน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการจอดรถบริเวณทางม้าลายและเกาะกลางสี่

- 2) รถทางขวา - ซ้าย ตัดกระแสรถ
- 3) รถวิ่งด้วยความเร็วเกินกำหนด
- 4) มีคนเดินข้ามถนนจากซอยอยู่บ่อยครั้ง
- 5) มีการจอดรถบริเวณเกาะกลางสี่

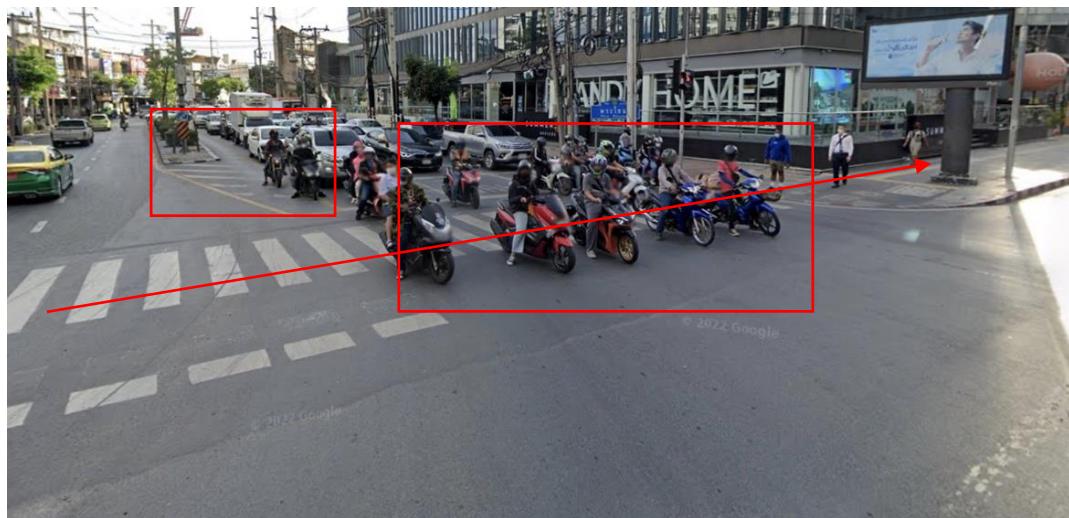

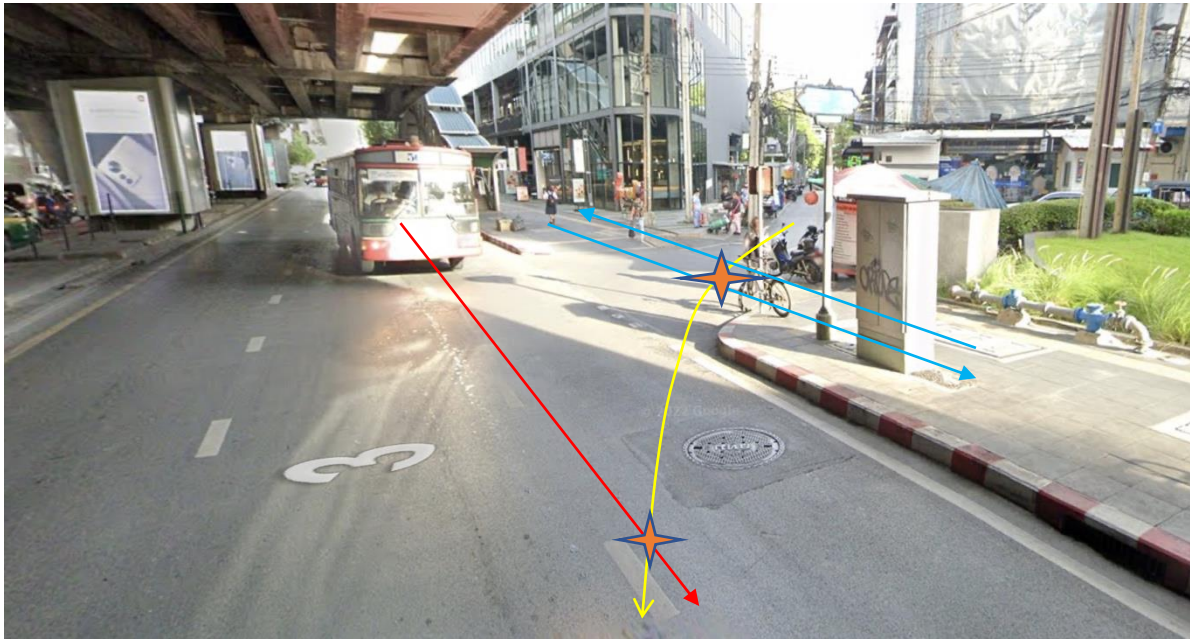

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ประสาน สน.ที่เกี่ยวข้องกดดันเรื่องการจราจรบริเวณทางม้าลายและเกาะกลางสี่
 - 2) ติดตั้งป้ายระวังรถทางขวา - ซ้าย
 - 3) ติดตั้งป้ายลดความเร็ว
 - 4) ทำทางม้าลายสำหรับเดินข้าม และยังทำให้รถในซอยชะลอความเร็วเมื่อเห็นก่อนออกจากซอย
 - 5) ติดตั้งหลักล้มลูกเพื่อป้องกันการจราจรบริเวณเกาะกลางสี่
 - 6) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) หรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting)

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



ป้ายระวังรถทางขวา - ซ้าย



ป้ายลดความเร็ว




ทางม้าลายสำหรับเดินข้าม



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 88 : ถนนสร่งประภา ตัดสร่งประภาซอย5 (พิกัด : 13.925429, 100.592307)

เขต : ดอนเมือง , สน.ดอนเมือง

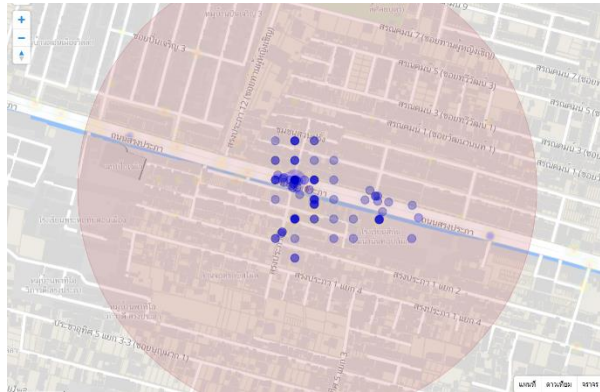


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (77)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานโยธา, สำนักงานเขตดอนเมือง, สน.ดอนเมือง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : จุดกลับรถบนถนนสร่งประภาตรงกับทางเชื่อมทั้ง 2 ฝั่ง คือ ซอยสร่งประภา 5 และซอยสร่งประภา 10 ทำให้บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นสี่แยกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรคอยควบคุม โดยปกติจุดกลับรถเป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากความประมาทของผู้ขับขี่ ที่มักจะไม่หยุดรถรอในจุดที่กำหนดและเลี้ยวรถไปกีดขวางช่องจราจรทางตรง หรือประเมินระยะทางกับความเร็วของการออกรถกับรถที่วิ่งตรงผิดพลาด จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นได้ ประกอบกับรถจักรยานยนต์จำนวนมากที่ใช้จุดกลับรถดังกล่าว มักจะมีพฤติกรรมลักลอบตัดกระแสรถทางตรงเพื่อเข้า-ออกซอยสร่งประภา 5 และซอยสร่งประภา 10 เป็นประจำ จึงเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนที่จุดกลับรถดังกล่าวบ่อยครั้ง

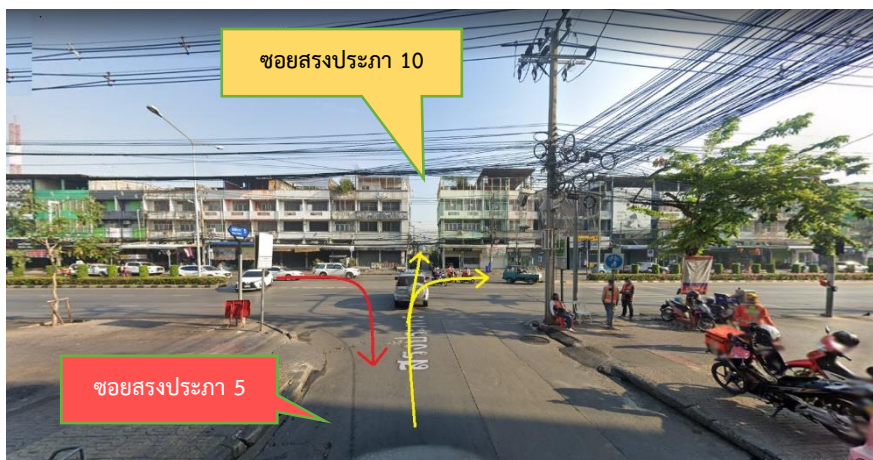

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งแบรีเออร์บริเวณจุดกลับรถเพื่อกันมิให้ผู้ขับขี่ลักลอบใช้จุดกลับรถดังกล่าวตัดกระแสดจราจรทางตรงเพื่อเข้า-ออกซอยสงประกา 5 และซอยสงประกา 10

2) ติดตั้งป้ายห้ามเลี้ยวขวาที่ปากซอยสงประกา 5 และซอยสงประกา 10

3) กวดขันวินัยจราจร เช่น การตรวจจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรขับย้อนศร จอดบริเวณพื้นที่ห้ามจอด (สน.ดอนเมือง)



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




แบรีเออร์พลาสติก



ป้ายห้ามเลี้ยวขวา

จุดที่ 89 : ถนนเพชรเกษมตัดถนนมาเจริญ (ซอยเพชรเกษม81) (พิกัด : [13.705433, 100.343261](https://www.thairsc.com/13.705433,100.343261))

เขต : หนองแขม, สน.หนองแขม


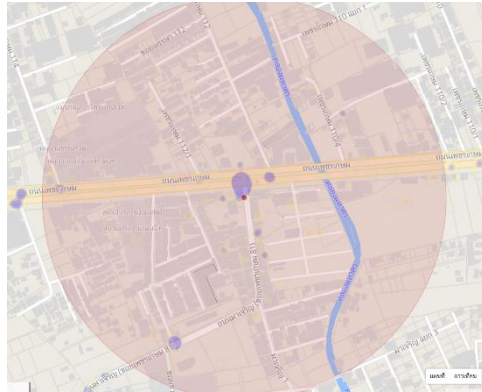


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (78)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตหนองแขม, สน.หนองแขม

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนเพชรเกษม เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร ตัดกับมาเจริญ (ซอยเพชรเกษม81) มีลักษณะเป็นสามแยก (T- Intersection) มีรถสัญจรบนถนนเพชรเกษมเป็นจำนวนมาก และเข้า-ออกถนนมาเจริญตลอดเวลา เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมไปสู่ถนนเอกชัยได้ มีการควบคุมการจราจรบริเวณทางแยกด้วยสัญญาณไฟจราจร
- 2) รถที่ออกจากถนนมาเจริญ ฝ่าฝืนวินัยจราจร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเพชรเกษม ตัดกระแสรถจากทิศทางหลัก (บนถนนเพชรเกษม) ที่ขับเข้ามาด้วยความเร็ว ทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน ลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย
- 3) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง และทางม้าลายซีดจาง สร้างความสับสนให้กับผู้ใช้รถ

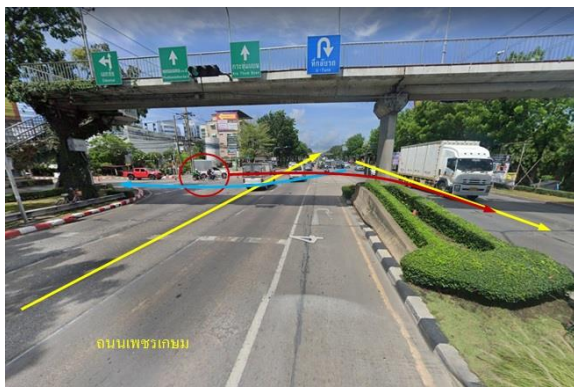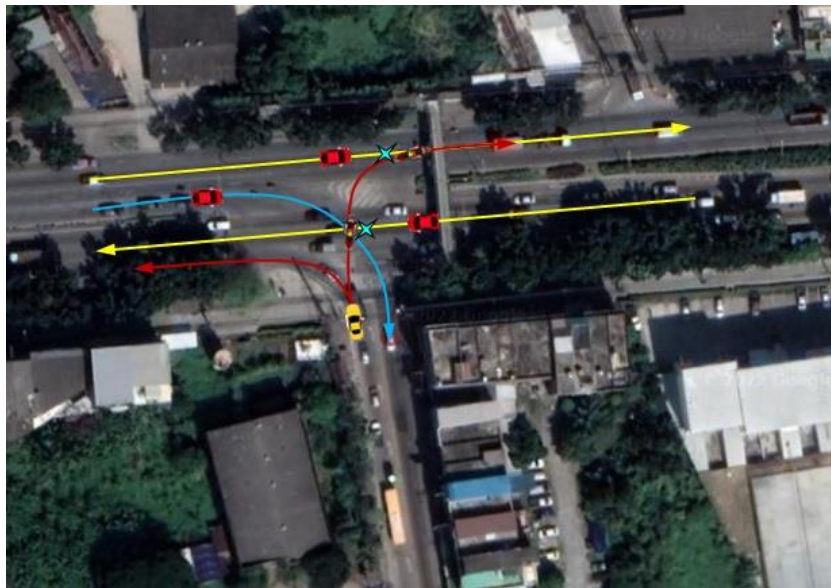

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายห้ามเลี้ยวขวา บริเวณปากทางถนนมาเจริญ (ซอยเพชรเกษม81)

2) สนับสนุนกรวยจราจร มอบให้ สน.ท้องที่ เพื่อใช้ในการจัดการจราจร บริเวณปากซอยเพชรเกษม81

3) ปรับปรุงทางข้ามม้าลาย และเครื่องหมายบนพื้นทางให้ชัดเจน เพื่อช่วยลดความสับสน และช่วยในการตัดสินใจของผู้ขับขี่ ลดปัญหาการชะลอความเร็วบริเวณใกล้เคียง หรือการเปลี่ยนช่องจราจรในระยะกระชั้นชิด

4) กวดขันวินัยจราจร การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ และการฝ่าฝืนป้ายห้ามเลี้ยวขวา



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




ป้ายห้ามเลี้ยวขวา



กรวยจราจร

จุดที่ 90 : แยกบางพลัด และอุโมงค์บางพลัด (พิกัด : [13.784485, 100.494357](https://www.thairsc.com))

เขต : บางพลัด , สน.บางพลัด, สน.บวรมงคล

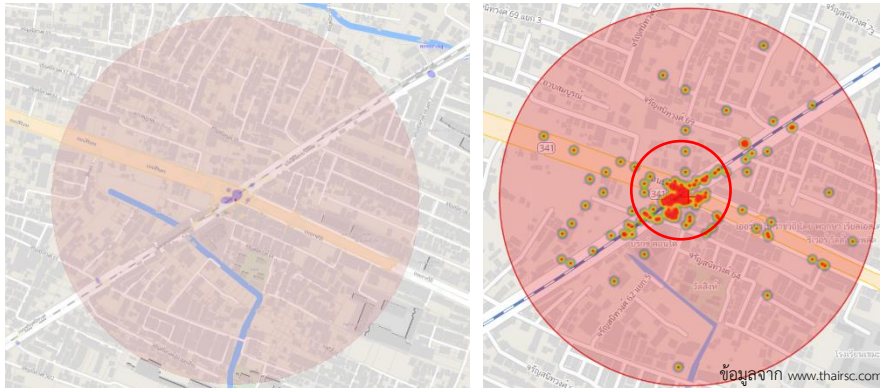


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (80)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางพลัด, สน.บางพลัด, สน.บวรมงคล

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ผู้ใช้รถมีการกลับรถบริเวณปากทางขึ้น-ลงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด ทำให้มีการตัดกระแสรถทิศทางหลัก และเสี่ยงอันตรายต่อผู้ใช้รถสัญจรภายในอุโมงค์ เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนด้านข้างและชนท้าย
 - 2) ผู้ใช้รถเบี่ยง เปลี่ยนช่องจราจรในระยะกระชั้นชิด บริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด ทำให้มีการตัดกระแสรถทิศทางหลัก เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนท้าย
 - 3) การใช้ความเร็วสูงของผู้ใช้รถภายในอุโมงค์ มีการเบียดแซง และเบี่ยงหลบ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันภายในอุโมงค์

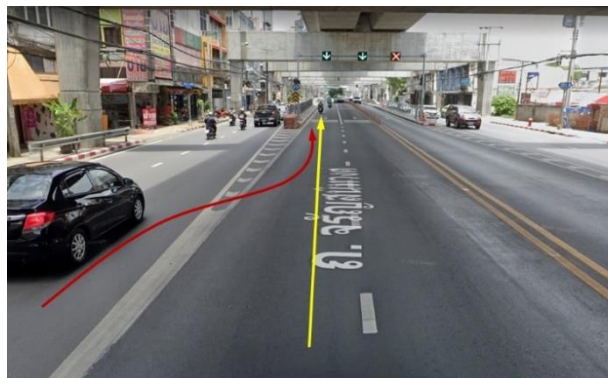

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ติดตั้งหลักล้มลุก บริเวณทางลงอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนช่องจราจรในระยะกระชั้นชิด และการกลับรถบริเวณปากทางขึ้น-ลงอุโมงค์
 - 2) พิจารณาติดตั้ง Lane Divider หรือหลักล้มลุก แบ่งช่องการจราจร ภายในอุโมงค์ทางลอดแยกบางพลัด และป้องกันการเบียดแซงกัน และเปลี่ยนช่องจราจรภายในอุโมงค์
 - 3) ติดตั้งป้ายควบคุมความเร็ว บริเวณก่อนทางเข้าอุโมงค์ เพื่อให้ผู้ใช้รถชะลอความเร็วและเตรียมปรับสายตาก่อนเข้าอุโมงค์ ป้องกันสภาวะตาพร่ามัวชั่วขณะ และเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ความเร็วในเขตเมือง





อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



Lane Divider



ป้ายจำกัดความเร็ว

จุดที่ 91 : ถนนกาญจนาภิเษก บริเวณแม็คโครบางบอน (พิกัด : [13.670765, 100.406243](https://www.google.com/maps/place/13.670765,100.406243))

เขต : บางบอน , สน.บางขุนเทียน และ สน.บางบอน

ถนนกรมทางหลวง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (81)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง, สน.บางบอน, สน.บางขุนเทียน, สำนักงานเขตบางบอน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) การจราจรติดขัด รถเสียจอดริมทางโดยไม่มีอุปกรณ์เตือนหรือสัญญาณเตือน
 - 2) สภาพถนนทรุดโทรม 2 ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
 - 3) ปัญหาจักรยานยนต์ไม่ขับขึ้นช่องทางซ้ายสุด การแทรกแซงระหว่างรถบรรทุก



- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันวินัยจราจร
 - 2) กำหนดบริเวณที่สามารถจอดริมทางได้อย่างปลอดภัย
 - 3) ประสานงานกรมทางหลวง ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างไม่กระทบกับการสัญจร

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 92 : ถนนประชาอุทิศ ตัดถนนศรีโน (พิกัด : [13.622456, 100.510329](https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/))

เขต : พุ่งครุ , สน. พุ่งครุ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (82)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.พุ่งครุ, เขตพุ่งครุ, สำนักงานการจราจรและขนส่ง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ปัญหาการจราจรหนาแน่นฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การจอดล้ำเส้นแนวหยุดบริเวณแยก
2) บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 99 มีเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางไม่เหมาะสมทำให้รถที่ออกจากซอย
เลี้ยวขวาตัดกระแสจราจรทางตรง
3) รอบสัญญาณไฟจราจรไม่สอดคล้องกับปริมาณการจราจร ทำให้รถต้องเบี่ยงซ้ายเพื่อตรงผ่านแยก



- แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร
2) ปรับปรุงป้ายจราจร, เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้มีความเหมาะสมและชัดเจน
3) ปรับปรุงเฟสสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมกับปริมาณการจราจร

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

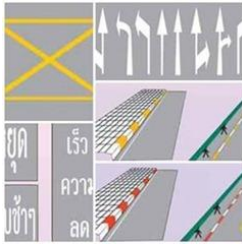

เครื่องหมายจราจรพื้นทาง




ป้ายจราจร

จุดที่ 93 : ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 - 44)

(พิกัด : [13.700287,100.484042](https://www.google.com/maps/place/13.700287,100.484042))

เขต : ธนบุรี , สน.บุคคโล

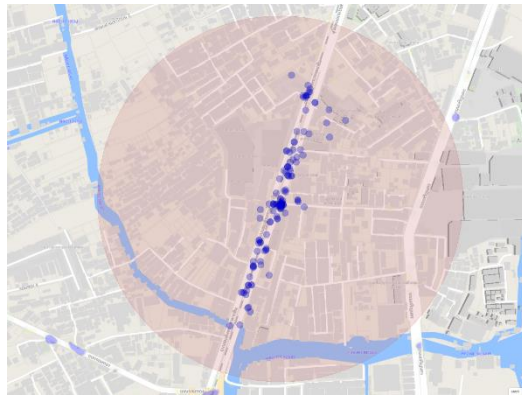

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (83)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเขตธนบุรี, สน.บุคคโล, สำนักงานการจราจรและขนส่ง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) บริเวณจุดกลับรถปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42 ขาดเส้นเกาะสี่มุมที่เป็นแนวในการกลับรถ
 - 2) บริเวณปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 42/1 มีร้านค้าตั้งขายของริมทางเท้าทำให้บดบังการมองเห็นของรถที่ออกจากซอย
 - 3) บริเวณทางลงอุโมงค์ลอดถนนพระราม 3 ช่วงต่างระดับ ขาดอุปกรณ์เตือนในระยะไกล ทำให้ผู้ใช้รถชนเกาะเชิงลาด
 - 4) บริเวณสะพานข้ามคลองบางสะแกมีลักษณะเป็นทางขึ้นเนินสะพาน เมื่อข้ามสะพานแล้วจะถึงบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 44 หากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูงมีโอกาสนเฉี่ยวชนกับรถที่ออกจากซอยได้



แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งหลักล้มลุกและซ่อมอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก(Crash Cushion) ทางลงอุโมงค์
2) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร การจอดรถริมทาง การใช้ความเร็วเกินกำหนด การหยุดรถรอสัญญาณไฟบริเวณแยก
3) ประสานสำนักงานเขตจัดระเบียบการค้าขายบริเวณทางเท้า หรือติดตั้งกระจกโค้งเพื่อช่วยเพิ่มระยะการมองเห็นบริเวณปากซอย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก




อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก



กระจกโค้ง

จุดที่ 94 : ถนนเอกชัย บริเวณเอกชัย 10 ถึงเอกชัย 16 (พิกัด : [13.698626, 100.460023](#))

เขต : จอมทอง, สน.บางขุนเทียน

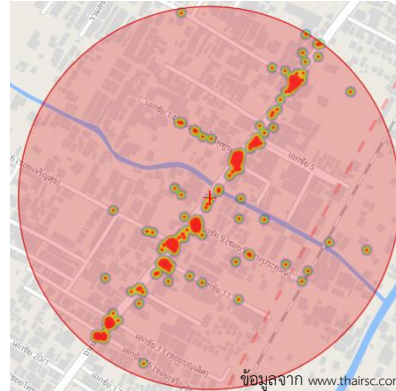


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)



แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (84)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน. บางขุนเทียน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนเอกชัย เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร สองข้างทางเป็นย่านร้านค้าและที่อยู่อาศัย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้มีรถเข้า-ออกตามซอยตลอดเวลา มีการจัดช่วงเวลาการจราจรริมทาง
2) รถที่ออกจากซอยพุ่งตัดกระแสจราจรของรถทิศทางหลักที่ขับเข้ามาด้วยความเร็ว ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย

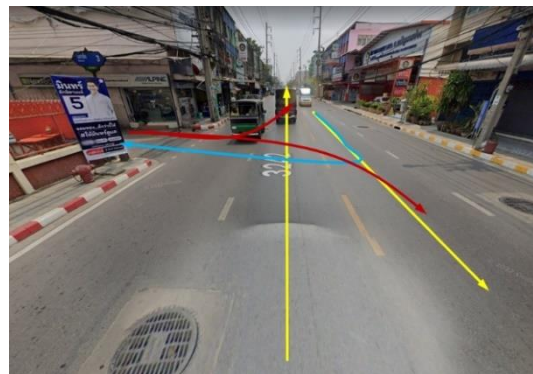

แนวทางการแก้ไข : 1) เพิ่มป้ายควบคุมความเร็วหรือเครื่องหมายจำกัดความเร็วบนพื้นทาง ให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย
2) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก
3) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังก่อนเลี้ยวออกจากซอย และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง
4) กวดขันและควบคุมการจราจรริมถนน (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย
5) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางแยกหน้าปากซอย ให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน

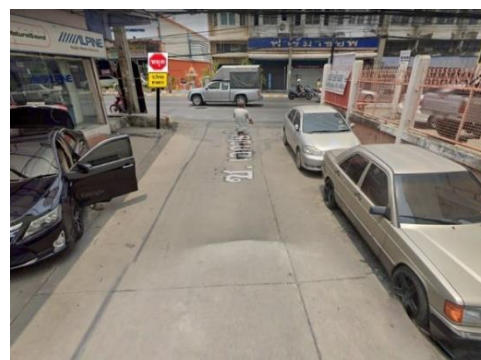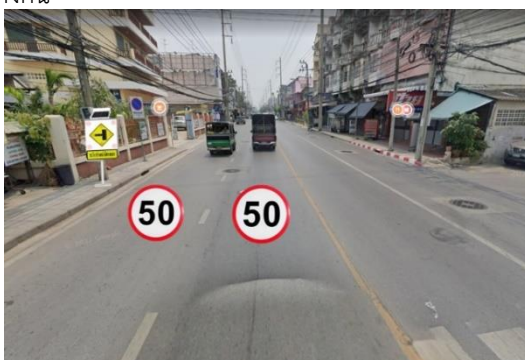

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



เครื่องหมายจำกัดความเร็ว



ป้ายเตือนทางแยก



ป้ายหยุด




ป้ายระวังรถทางขวา

จุดที่ 95 : ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าตากสิน 11- 21)

(พิกัด : [13.714725,100.489195](https://www.google.com/maps/place/13.714725,100.489195))

เขต : ธนบุรี , สน.บุคคโล

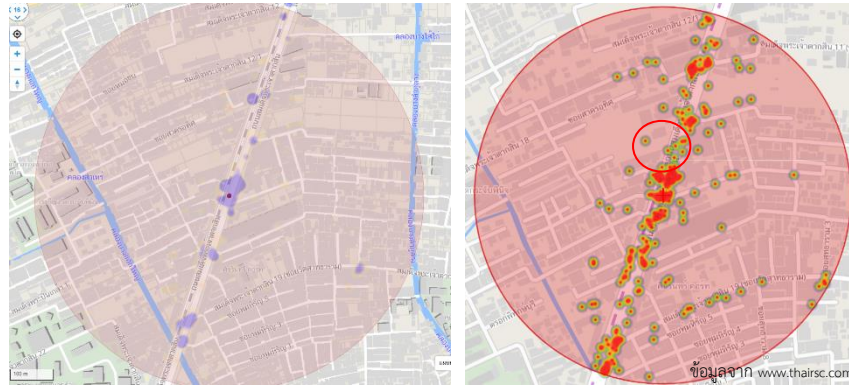


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (85)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขต, สน.ลำโพง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน เป็นถนนขนาด 8 ช่องจราจร สองข้างทางเป็นย่านธุรกิจ ร้านค้า และชุมชนที่อยู่อาศัย ทำให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเวลา และมีการจอดรถริมข้างทาง เกิดการเบียดเบียนทางการจราจร จึงมักมีอุบัติเหตุลักษณะรถเฉี่ยวชนท้าย
 - 2) บริเวณหน้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 และที่ทำการไปรษณีย์สำเหร่ เป็นจุดกลับรถ มักมีรถที่ออกจากซอยเพื่อข้ามฝั่งไปอีกช่องทาง เนื่องจากไม่ยอมไปกลับรถที่จุดกลับรถต่อไปซึ่งห่างออกไปประมาณ 900 เมตร (บริเวณอุโมงค์แยมไฮสวอรี่) และรถที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 พุ่งตัดกระแสรถของรถทิศทางหลัก ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันลักษณะชนด้านข้างและชนท้าย
 - 3) ถนนมีขนาดกว้างทำให้ผู้ใช้รถขับซัดด้วยความเร็ว มีการติดป้ายควบคุมความเร็วของรถแต่ละประเภทไว้ บริเวณปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 แต่ถูกบดบังทำให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นไม่ชัดเจน

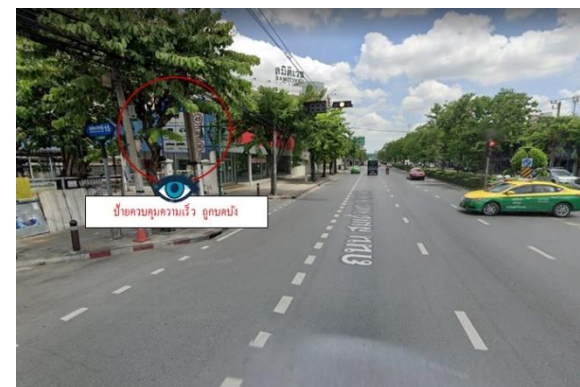



- แนวทางการแก้ไข : 1) กวดขันและควบคุมการจอดรถริมถนนกีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย
- 2) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถที่ศทางหลัก
- 3) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 หรือเคลื่อนย้ายป้ายควบคุมความเร็วให้ผู้ใช้งานมองเห็นป้ายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้รถตระหนักระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนน
- 4) ทดลองจัดระเบียบการจราจรบริเวณซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 15 ด้วยสัญญาณไฟจราจรเขียว-แดง และเส้นจราจรให้สอดคล้องกับกายภาพ การเลี้ยวเข้าซอย

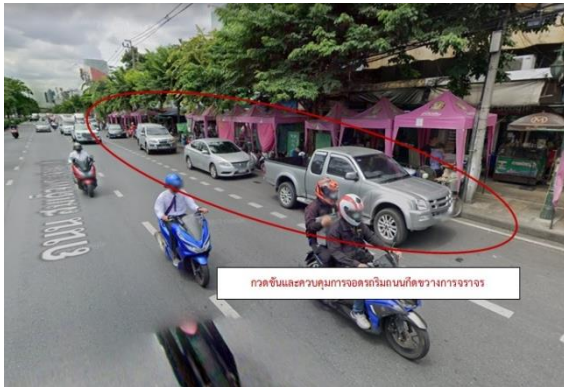


อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนทางแยก

จุดที่ 96 : ถนนพรานนก ตัดถนนอิสราภาพ (พิกัด : 13.7555638, 100.477975)

เขต : บางกอกน้อย , สน.บางกอกน้อย

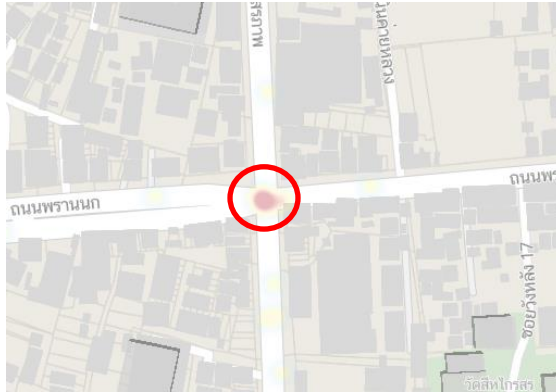

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (86)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจรรยาบรรณและขนส่ง, สำนักงานเขตบางกอกน้อย, สน.บางกอกน้อย

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) แยกพรวนรถตัดถนนอิสรภาพ จากถนนพรวนรถเข้าแยก มีจำนวน 4 ช่องจราจร มุ่งหน้าถนนวังหลัง 2 ช่องจราจร มีลักษณะแยกเอียงกัน ฟังขาออกมีจำนวน 2 ช่องจราจร ไป 3 ช่องจราจร แบ่งเกาะกลางด้วยเกาะกลางปลูกต้นไม้ ถนนอิสรภาพ มีจำนวน 4 ช่องจราจร เกาะกลางเป็นเกาะสี่สมมุติ สีแสดนี้ เป็นย่านธุรกิจ ร้านค้า ตลาด และที่พักอาศัยหนาแน่น มีรถผ่านแยกดังกล่าวหนาแน่นตลอดทั้งวัน

2) มีรถจักรยานยนต์จอดล้ำเส้นทางข้าม ทำให้ประชาชนข้ามได้ยาก และมีการขับฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร



- แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาดัดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณหัวเกาะฝั่งตรงข้ามถนนอสรภาพ และติดตั้งหมุดสะท้อน แสงบริเวณเส้นแบ่งทิศทางการจราจร ฝั่งถนนวังหลัง เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลา กลางคืน
- 2) กวดขันและควบคุมการจอดรถริมถนน (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถ เฉี่ยวชนท้าย



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




ลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง

จุดที่ 97 : ซอยมีสุวรรณ 3 แยก 10 (ซอยจุฬาพรประสิทธิ์/ ถนนปรีดิพนมยงค์ 36)
(พิกัด : [13.715370, 100.600297](#))

เขต : วัฒนา , สน.คลองตัน

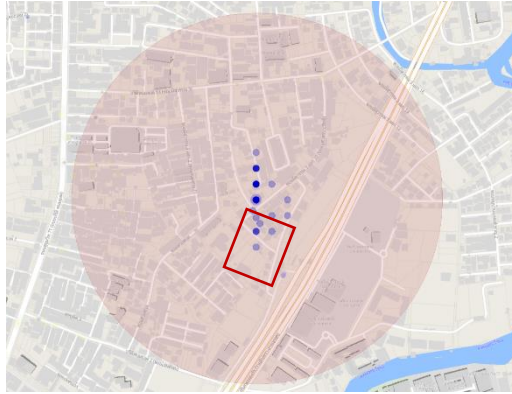



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (87)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) รถทางขวา - ซ้าย ไม่ระวังกัน
2) มีรถวิ่งตัดกระแสวน
3) มีการการจราจรกินพื้นที่ Lane

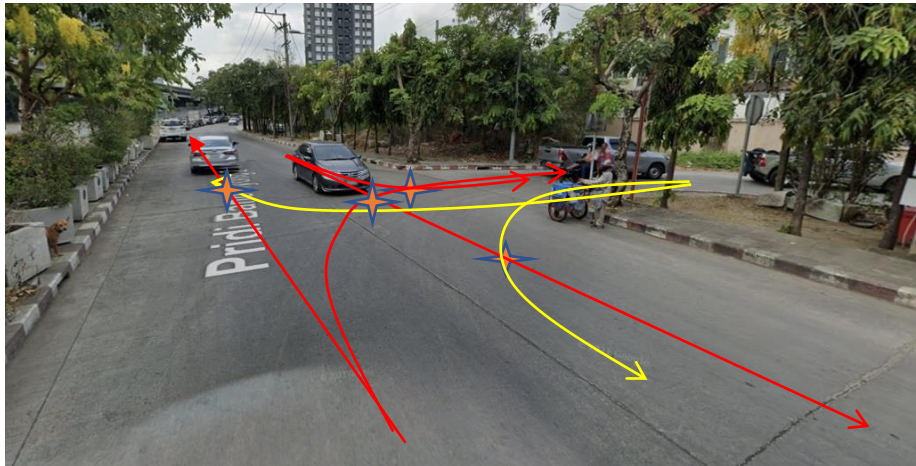

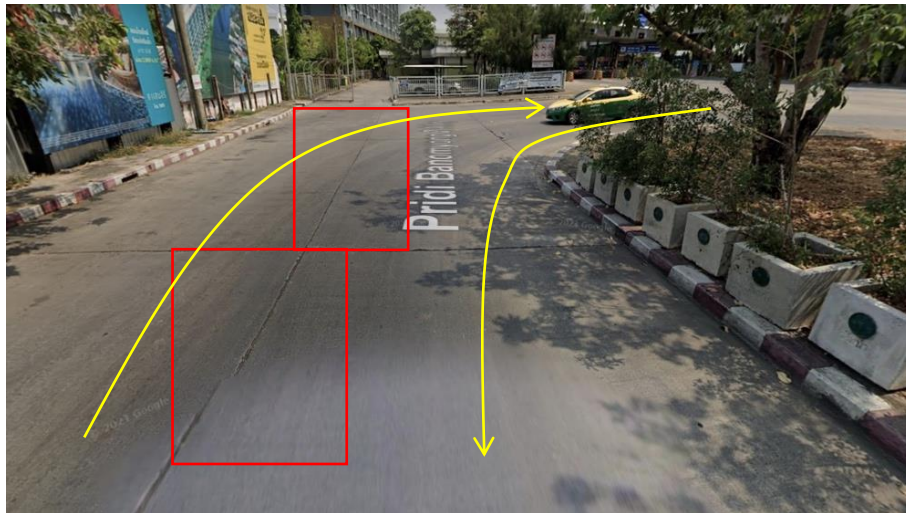

- แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย / ป้ายระวางทางแยก
- 2) ทำเส้นแบ่งช่อง และทิศทางการจราจร
- 3) ติดตั้งหลักล้มลุกเพื่อป้องกันการการจราจรกินพื้นที่ Lane และแสดงให้เห็นถึงทิศทางการจราจร
- 4) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) หรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting)

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



เส้นแบ่งช่อง และทิศทางการจราจร



ป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)




ป้ายระวางทางแยก



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 98 : ประชาอุทิศ (ตั้งแต่ประชาอุทิศ39 - ประชาอุทิศ 47) (พิกัด : [13.651404, 100.496836](https://www.google.com/maps/place/13.651404,100.496836))

เขต : พุenteครุ , สน.ราษฎร์บูรณะ

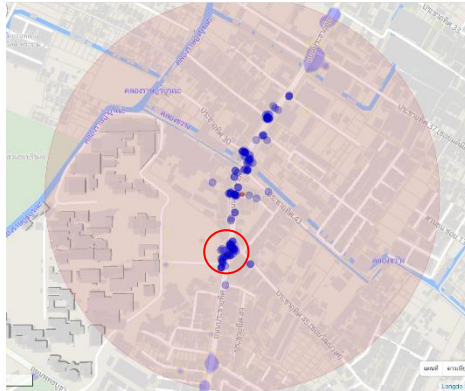

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)



แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (88)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตพุenteครุ, สน.ราษฎร์บูรณะ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนประชาอุทิศ เป็นถนนขนาด 4 ช่อง เกะกลางเป็นเกาะสี่สมมุติ สองข้างทางเป็นย่านธุรกิจ

สถานศึกษา และที่พักอาศัยหนาแน่น มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเส้นทาง

2) บริเวณซอยประชาอุทิศ 45 มีลักษณะเป็นสามแยก มีการจัดช่วงเวลาการจราจรริมทาง ซอยดังกล่าว อยู่ใกล้กับสถานศึกษา (มจร.) และสามารถใช้เป็นทางเชื่อมเข้าสู่ซอยประชาอุทิศ 55 ทำให้มีรถ เข้า-ออกซอยตลอดเวลา และรถที่ออกจากซอย พุ่งตัดกระแสจราจรของรถทิศทางหลัก

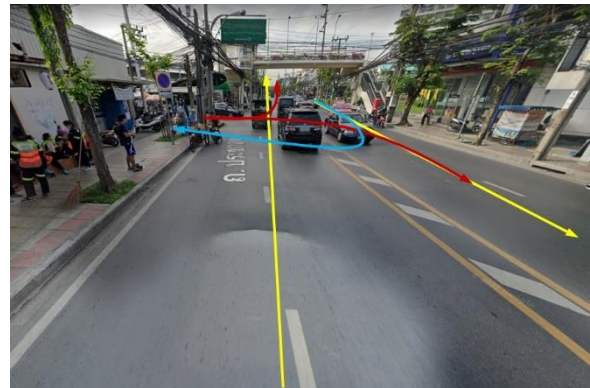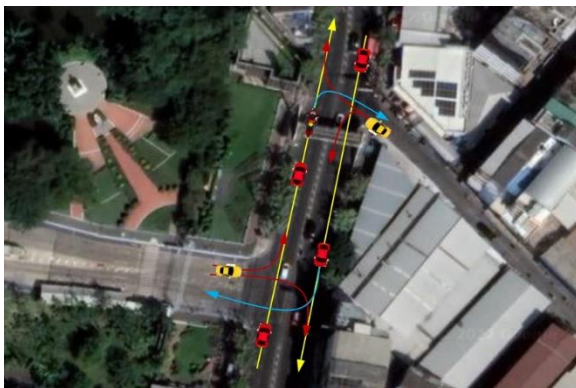

แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณเกาะสี่สมมุติ บนถนนประชาอุทิศ เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน

2) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย

3) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย

4) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง/ติดตั้งกิ่งไม้ที่บังแสง บริเวณทางแยกหน้าปากซอย ให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มการมองเห็น


5) ทาสีขอบทางให้มองเห็นได้ชัด บริเวณปากซอย, ปรับปรุงสีเส้นจราจรที่ซีดจาง

6) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอยต่างๆ

7) ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณปากซอยประชาอุทิศ 45

8) ติดเส้นหยุดรถ, เครื่องหมายบนพื้นทาง, เส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) บริเวณภายในซอยประชาอุทิศ 45 ก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก

9) กวดขันและควบคุมการจอดรถริมถนน (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย

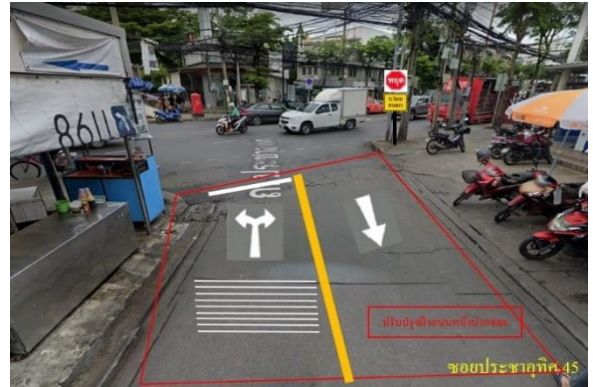

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา



หมุดสะท้อนแสง



เทปจางสะท้อนแสง



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 99 : ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ตัดถนนกาญจนาภิเษก (พิกัด : [13.753301,100.700490](https://www.thairsc.com))

เขต : สะพานสูง , สน.ประเวศ

ถนนกรมทางหลวง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (89)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) บริเวณจุดเปลี่ยนช่องจราจรจาก frontage เข้า main road มีการตัดกระแสของรถเข้าออกได้ ไม่มีการติดตั้งหลักล้มลุก จึงเสี่ยงต่อการเกิดการตัดกระแสของรถที่จะเข้าออกได้ รวมถึงไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ถังกันชน บริเวณหัวเกาะคอนกรีต เป็นต้น



2) เครื่องหมายจราจรเกาะสี่ เลื่อนราง หลุดลอก อาจทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน โดยเฉพาะในเวลากลางคืน



แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งเสาล้มลุกเพื่อป้องกันการตัดกระแส รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยถังกันชนบริเวณหัวเกาะต่าง ๆ

2) จัดทำเครื่องหมายจราจรเกาะสี่ บริเวณหัวเกาะต่าง ๆ ให้ชัดเจน

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ภาพตัวอย่างอุปกรณ์หลักล้มลุก



ภาพตัวอย่างการติดตั้งบริเวณเกาะสี่

ติดตั้งบริเวณหัวเกาะเชิงลาด จุดที่มีการฝ่าฝืนลักลอบกลับรถ หรือเปลี่ยนช่องจราจรในแนวนอน เพื่อกำหนดเขตห้ามเปลี่ยนช่องจราจรบริเวณเชิงลาด และเตือนไม่ให้ผู้ขับขี่เปลี่ยนช่องจราจรอย่างกะทันหันหรือลักลอบกลับรถในจุดห้ามกลับรถ



ภาพตัวอย่างอุปกรณ์ถักกันชน





ภาพตัวอย่างการติดตั้ง

ติดตั้งบริเวณหัวเกาะเชิงลาดหรือหัวเกาะกลางถนนจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และมีพื้นที่หัวเกาะไม่กว้างมาก เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบริเวณหัวเกาะและทางร่วม โดยดูจุดรับแรงปะทะที่เกิดจากการชน พร้อมติดแถบสะท้อนแสงเพื่อให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

จุดที่ 100 : ถนนเอกชัย บริเวณเอกชัย 23 ถึงเอกชัย 35 (พิกัด : [13.691938, 100.454679](https://www.thairsc.com/13.691938,100.454679))

เขต : จอมทอง, สน. บางขุนเทียน

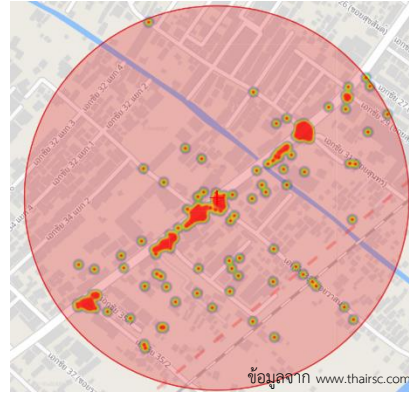
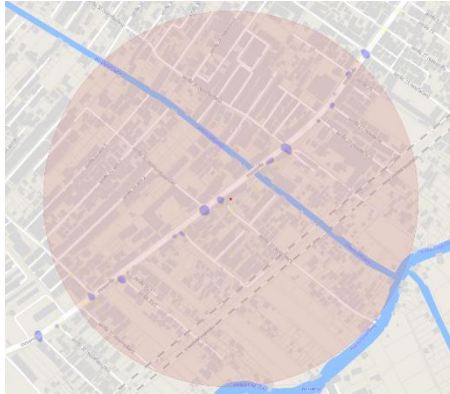


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (90)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน. บางขุนเทียน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนเอกชัย เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร สองข้างทางเป็นย่านร้านค้าและที่อยู่อาศัย มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้มีรถเข้า-ออกตามซอยตลอดเวลา มีการจัดช่วงเวลาการจราจรทาง
2) รถที่ออกจากซอยพุ่งตัดกระแสจราจรของรถทิศทางหลักที่ขับเข้ามาด้วยความเร็ว ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกันลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย

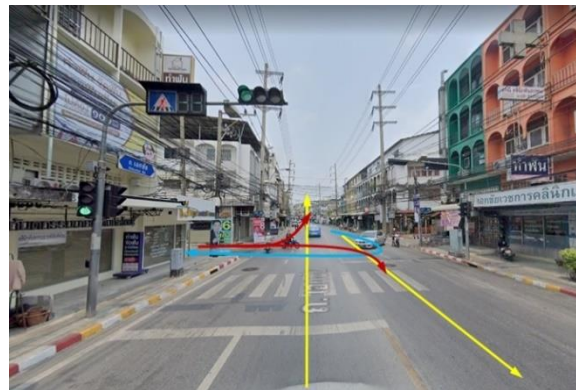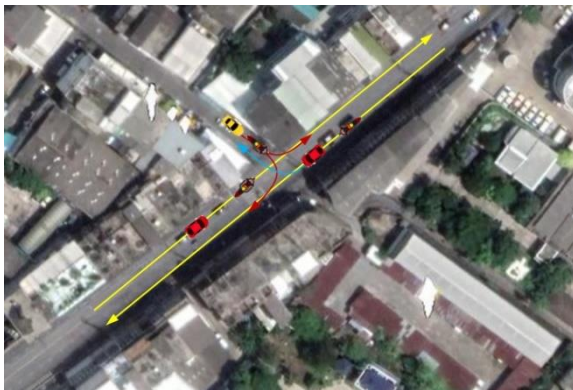

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) เพิ่มเครื่องหมายจำกัดความเร็วบนพื้นทาง (50 กม.) ให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย
 - 2) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก
 - 3) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังก่อนเลี้ยวออกจากซอย และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง
 - 4) กวดขันและควบคุมการจราจร (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย
 - 5) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางแยกหน้าปากซอย ให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน
 - 6) ปรับปรุงสีทางข้ามม้าลายที่ตัดจาก บริเวณปากซอยเอกชัย 23

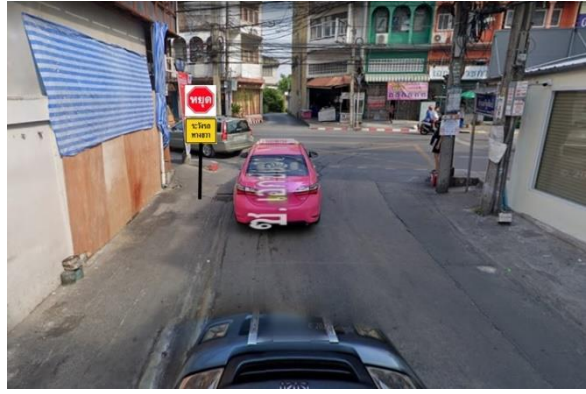

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



เครื่องหมายจำกัดความเร็ว



ป้ายเตือนทางแยก



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา