

จุดที่ 1 : แยกพัฒนาการ (ถ.พัฒนาการ - ศรีนครินทร์) (พิกัด : [13.735236, 100.641140](#))

เขต : สวนหลวง , สน.คลองตัน และ สน.ประเวศ




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (4,47)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานโยธา, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) อุบัติเหตุจากการวิ่งตัด Lane จราจร
2) ความสว่างบริเวณใต้สะพาน มีปริมาณที่น้อย
3) อุปกรณ์ความปลอดภัย เป็นรูปแบบชั่วคราว

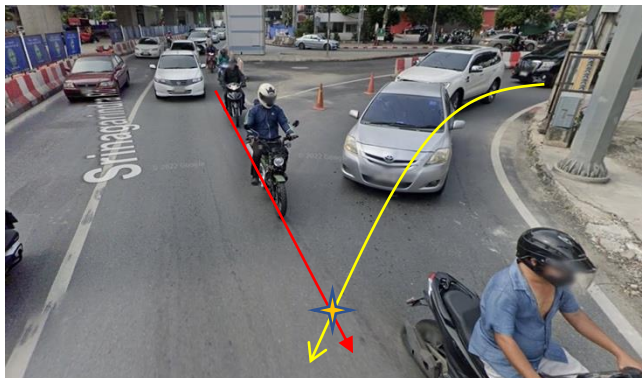

- แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งกรวย หรือ Plastic barrier ชั่วคราวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการวิ่งตัด Lane จราจร
2) ตรวจสอบความสว่างบริเวณใต้สะพาน เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
เส้นจราจร/ป้าย อาจเกิดการชำรุดจากการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นความสว่างในช่วงกลางคืนจึงจำเป็นต้องมีเพียงพอต่อการจราจร
3) เนื่องจากอยู่ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม การติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยจึงอยู่ในรูปแบบชั่วคราว

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




แบรริเออร์



กรวยจราจร

จุดที่ 2 : ถนนประชาธิปไตย (ใกล้วงเวียนใหญ่) (พิกัด : [13.726948, 100.493022](https://www.google.com/maps/place/13.726948,100.493022))

เขต : ธนบุรี , สน.บุปผาราม

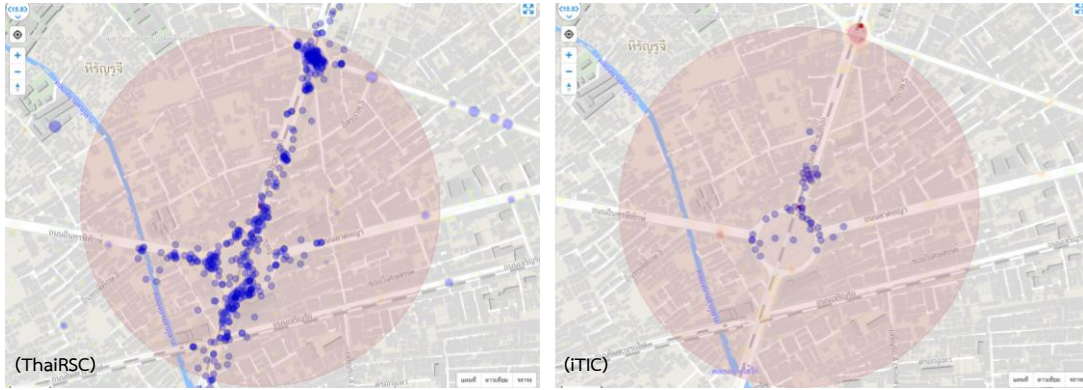

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (5,58)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สน.บางยี่เรือ, สำนักงานเขตคลองสาน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) แสงสว่างจากป้ายโฆษณาที่มีการรบกวนทัศนวิสัยการขับขี่ของผู้ขับขี่
 - 2) การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทาง เช่น การจอดในที่ห้ามจอด
 - 3) การใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับสภาพข้างทางในเขตเมืองและเขตชุมชน
 - 4) ระยะความกว้างของช่องจราจรจากวงเวียนเข้าสู่ถนนประชาธิปไตยแคบลง เสี่ยงให้เกิดการเฉี่ยวชน



- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจรกับผู้ฝ่าฝืน
 - 2) ปรับปรุงความสว่างของป้ายโฆษณา เพื่อลดการรบกวนผู้ขับขี่
 - 3) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว
 - 4) ปรับสัญญาณไฟจราจรแบบโครนข่ายทางแยกต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดสะสม

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

จุดที่ 3 : แยกวงค์สว่าง (ถนนวงค์สว่าง ตัดถนนกรุงเทพ-นนทบุรี) (พิกัด : [13.828467, 100.528340](#))

เขต : บางซื่อ , สน.ประชาชื่น





ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (8,1)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

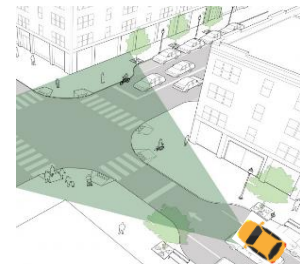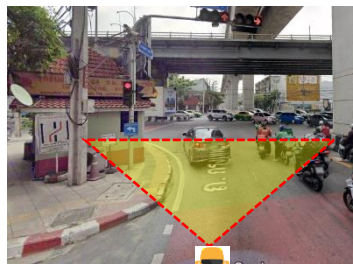

บริเวณทางแยก พบว่า Intersection sight distance, ISD ถูกบดบังจากเสาไฟฟ้า ป้อมจราจร ป้ายโฆษณา ทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายมองไม่เห็นคนข้ามถนนบนทางข้ามที่อยู่บริเวณแยก ถึงแม้ว่าตามทางแยกจะติดป้าย “หยุดให้ทางก่อนผ่าน” และ “เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่มีขนาดเล็กผู้ขับขี่อาจไม่ทันสังเกตเห็นได้


แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายเตือน “เลี้ยวซ้ายระวังทางข้าม” เพิ่มเติม โดยให้มีขนาดที่ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนก่อนเลี้ยวซ้าย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 4 : แยกบางหว้า (ถนนเพชรเกษม ตัดถนนราชพฤกษ์) (พิกัด : [13.720691, 100.457700](#))

เขต : ภาษีเจริญ , สน.ภาษีเจริญ

ถนนกรมทางหลวงชนบท

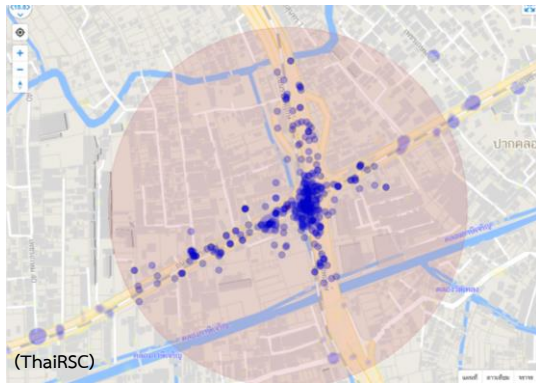


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (9,13)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, กรมทางหลวงชนบท

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) เกิดจากรถที่วิ่งมาทางถนนราชพฤกษ์และรถที่มาจากคอนโดมิเนียมข้างเคียง เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเพชรเกษม 2 ช่องจราจร เกิดการตัดกันของกระแสจราจรกับถนนเพชรเกษมขาออก
- 2) มีการปิดกั้นช่องจราจรฝั่งถนนเพชรเกษมขาออกจาก 3 ช่องเหลือ 2 ช่อง ทำให้รถที่วิ่งมาทางตรงต้องเบี่ยงขวาเพื่อเข้าสู่ช่องจราจร อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนได้
- 3) รถจักรยานยนต์เข้ามาขอเลี้ยวขวาไปถนนราชพฤกษ์ตรงแยก เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

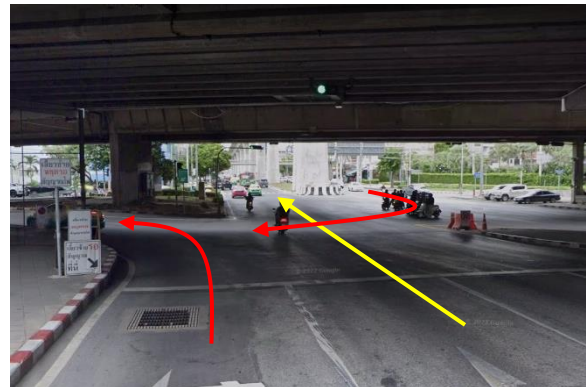

- แนวทางการแก้ไข : 1) ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจนในเบื้องต้น และตีเส้นแบ่งช่องจราจรระเบียบจราจร
- 2) ลดช่องจราจรเลี้ยวซ้ายจากถนนราชพฤกษ์เข้าสู่ถนนเพชรเกษมเหลือ 1 ช่องจราจรเพื่อป้องกันปัญหาการตัดกันของกระแสจราจร
- 3) ส่งหนังสือประสานงานไปยังกรมทางหลวงชนบท (พื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท)
- 4) เพิ่มเติมไฟส่องสว่างภายในบริเวณแยก

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




เครื่องหมายจราจร

จุดที่ 5 : แยกมไหสวรรค์ (ถนนพระรามที่ 3 ตัดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน)

(พิกัด : [13.704663, 100.485541](#))

เขต : ธนบุรี , สน.บุคคโล

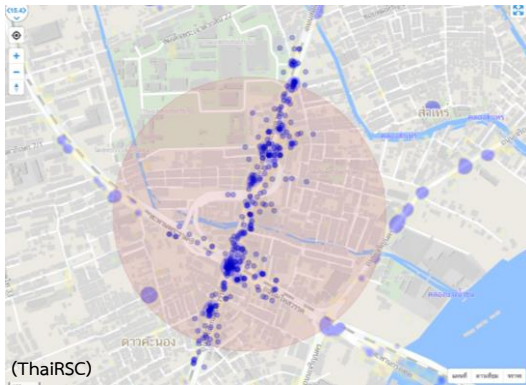

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (14,23)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง โดยรถจักรยานยนต์มักจะเข้าไปจอดหลบแดดบริเวณทางแยก ทำให้รถที่วิ่งมาจากฝั่งตรงข้ามมีโอกาสเฉี่ยวชนได้
2) บริเวณทางแยกมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ลดลง



แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งจอจราจรจักรยานยนต์ฝั่งถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

2) ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในพื้นที่ทางแยก

3) ติดเส้นแนวช่องเดินรถผ่านทางแยก เพื่อให้ผู้ขับขี่ไม่สับสนระหว่างช่องเดินรถ



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




เส้นแนวช่องเดินรถผ่านทางแยก



ช่องจอดรถจักรยานยนต์

จุดที่ 6 : ถนนเจริญนคร บริเวณซอย 39 - 47 (พิกัด : 13.711271, 100.49950)

เขต : คลองสาน , สน.สำเหร่

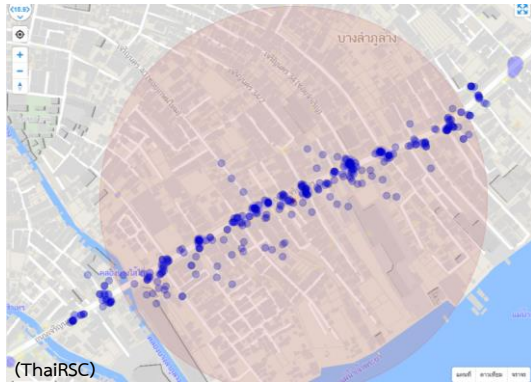

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (15,93)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.สำเหร่


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่ามีรถจอดติดขอบทางบริเวณจุดห้ามจอด (เส้นขาว-แดง) ทำให้บดบังทัศนวิสัยและการมองเห็นของรถทางหลักไม่เห็นรถออกเลี้ยวออกจากซอย รวมทั้งรถที่ออกจากซอย เลี้ยวตัดกระแสรถจากทางตรง



แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.ท้องที่ บังคับใช้กฎหมาย กวดขันการจอดรถติดขอบทางในจุดห้ามจอด

2) ปรับปรุงเส้นจราจร และเกาะสี่มุมติ บนพื้นทาง

3) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ใหม่ หรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง ตามแนวเกาะสี่มุมติ ถ.เจริญนคร

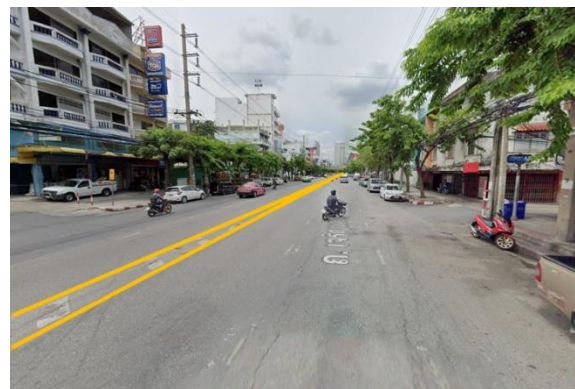

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ





หมุดสะท้อนแสง (Road Stud)



เทปจราจรสะท้อนแสง

จุดที่ 7 : สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (พิกัด : [13.71798, 100.517003](#))

เขต : คลองสาน , สน.สมเด็จพระยา และ สน.สำเหร่

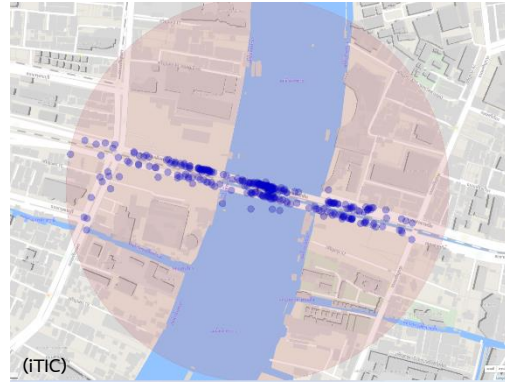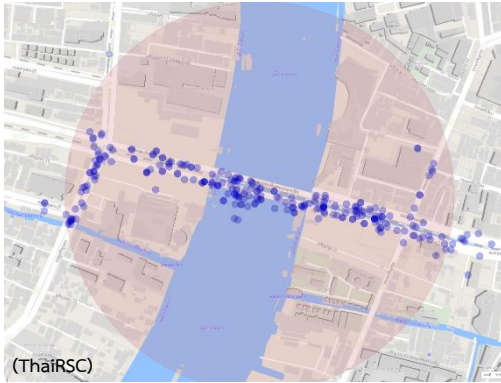

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (26,4)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่าไหล่ทางแคบ ทำให้รถจักรยานยนต์ออกมาวิ่งร่วมกับรถยนต์ และเบี่ยงตัดช่องจราจรไป-มา
2) คาดว่ารถยนต์เบียดเบี่ยงตัดเข้าช่องจราจรกระชั้นกัน จนเกิดการเฉี่ยวชนกัน
3) สภาพภาพของถนนมีลักษณะเป็นทางตรงยาว อาจทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด
4) บริเวณพื้นที่ข้างทางมีป้ายโฆษณาและอาคารริมน้ำเป็นจุดดึงดูดสายตาผู้ขับขี่ อาจทำให้ขาดสมาธิในการขับรถ



แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งเส้นชะลอความเร็ว (RUMBLE STRIPS) บริเวณเชิงลาดสะพาน

2) ติดตั้งหลักล้มลุกเพื่อจัดการจราจร ป้องกันรถฝ่าฝืนเครื่องหมายเกาะสี่มุม



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



เส้นชะลอความเร็ว (RUMBLE STRIPS)




หลักล้มลุก

จุดที่ 8 : ถนนราชพฤกษ์ ใกล้สถานี BTS วุฒากาศ (พิกัด : [13.713122, 100.468906](#))

เขต : ธนบุรี , สน.ตลาดพลู และ สน.บางขุนเทียน

ถนนกรมทางหลวงชนบท

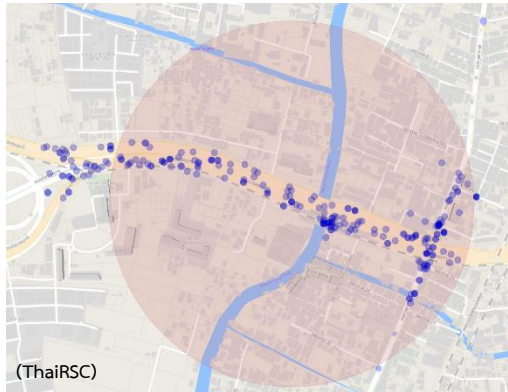

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (27,26)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวงชนบท

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) สภาพของถนนราชพฤกษ์ ใกล้สถานี BTS วุฒากาศ มีลักษณะเป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจร ไป-กลับ ทำให้ผู้ขับขี่อาจใช้ความเร็วเกินกำหนด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเจอรถที่มาจากทางร่วม
2) รถจักรยานยนต์เข้ามาวิ่งในช่องทางขวา ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานงานไปยังกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ

2) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

3) ติดตั้งป้ายเตือนระวังรถทางร่วม

4) ติดตั้งป้ายแนะนำจักรยานยนต์ชิดซ้าย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว



ป้ายเตือนทางร่วม




ป้ายแนะนำจักรยานยนต์ชิดซ้าย

จุดที่ 9 : แยกท่าพระ (ถนนรัชดาภิเษก ตัดถนนจรัญสนิทวงศ์ ตัดถนนเพชรเกษม)

(พิกัด : 13.729236, 100.474459)

เขต : บางกอกใหญ่ , สน.ท่าพระ

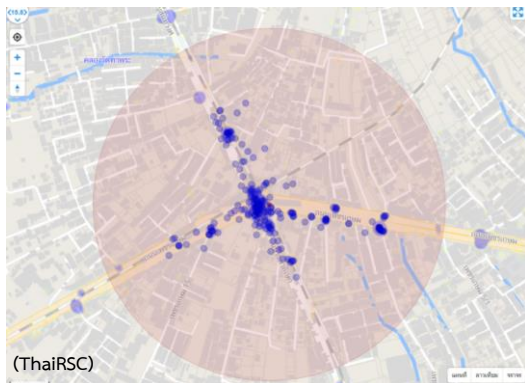

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (31,60)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.ท่าพระ


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) จักรยานยนต์มีการฝ่าฝืนจราจร (จอดทับเส้นทางม้าลาย, จอดล้ำเข้ามาในบริเวณแยก)

2) รถที่ลงอุโมงค์มีการใช้ความเร็วที่เกิดกำหนดและถนนลื่นเมื่อฝนตก

3) แสงสว่างบริเวณแยกไม่เพียงพอ อาจเป็นสาเหตุให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง

4) ผู้ขับขี่มีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

5) ไม่มีป้ายเตือนทางข้ามบริเวณทางม้าลายที่ตรงกับช่องจราจรซ้ายสุด อาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ทันระวัง

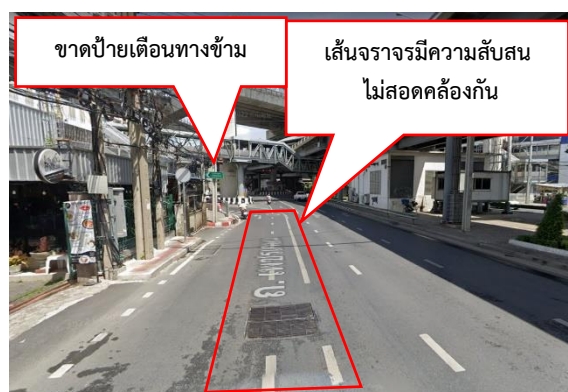

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันวินัยจราจร

2) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็วในบริเวณอุโมงค์

3) ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในอุโมงค์ เช่น หมุดสะท้อนแสงหรือติดตั้งเทพจราจร, การฉาบสีกันลื่นพื้นผิวทาง

4) ปรับปรุงแสงสว่างภายในบริเวณแยกและภายในอุโมงค์

5) ติดตั้งป้ายเตือนทางข้าม

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว



ฉาบสีกันลื่นผิวทาง



ป้ายเตือนทางข้าม



หมุดสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง

จุดที่ 10 : แยกถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ตัดถนนราชพฤกษ์ (พิกัด : [13.720611, 100.491220](#))

เขต : ธนบุรี , สน.สำเหร่



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (34,29)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.ท้องที่

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) สภาพของแยกเป็นแยกที่มีขนาดใหญ่ มีการใช้ความเร็วในการเล่นผ่านแยก

2) จักรยานยนต์ลักลอบกลับรถในช่องทางม้าลาย

3) ปัญหารถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

4) ปัญหาจอดริมทาง ทำให้รถที่มาจากแยกต้องเบี่ยงขวาเพื่อหลบรถที่จอด



แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อกวาดล้างวินยจราจร และควบคุมไม่ให้รถจอดริมถนน

2) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัยและความเหมาะสมกับยานพาหนะ

3) ตีเส้นทางม้าลายสีแดง เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นทางข้ามได้ชัดเจนขึ้น

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



จัดทำทางข้ามด้วยสีโพลีเอสเตอร์สีแดง



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

จุดที่ 11 : แยกประชาธรรม (รามคำแหง 39) ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (พิกัด : 13.767050, 100.601985)
เขต : วังทองหลาง , สน.วังทองหลาง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (49,55)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.วังทองหลาง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) แยกดังกล่าวมีการจัดการจราจรโดยห้ามรถที่มาจากถนนประชาอุทิศ เลี้ยวขวามุ่งไปแยกพระราม 9 และในฝั่งตรงข้ามบางช่วงเวลา (มีการจัดการจราจรโดยใช้กรวยจราจร) ห้ามรถที่มาจากซอยรามคำแหง 39 เลี้ยวขวาหรือตรงไป ถ.ประชาอุทิศ (มีการจัดการจราจรโดยใช้แบบรีเออร์คอนกรีต) 2) อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนการจัดการจราจรดังกล่าว โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มักฝ่าฝืน เลี้ยวขวาจาก ถ.ประชาอุทิศ , ซ.รามคำแหง 39 เลี้ยวขวาตัดกระแสนจราจรกับรถที่มาจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมซึ่งเป็นทิศทางหลัก จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ



การจัดการจราจรห้ามเลี้ยวขวาริเวณแยกประชาธรรม

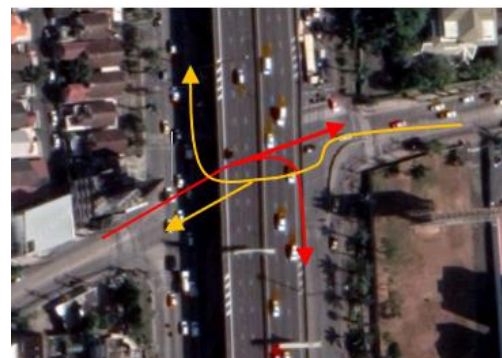

รูปแบบการฝ่าฝืน




การฝ่าฝืนทิศทางจราจร

แนวทางการแก้ไข : ประสานตำรวจจราจรเพื่อควบคุมวินัยจราจร

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 12 : ถนนรัชดาภิเษก (บริเวณรัชดาภิเษก 32 หน้าศาลอาญา) (พิกัด : [13.815975, 100.575383](https://www.google.com/maps/place/13.815975,100.575383))

เขต : จตุจักร , สน.พหลโยธิน

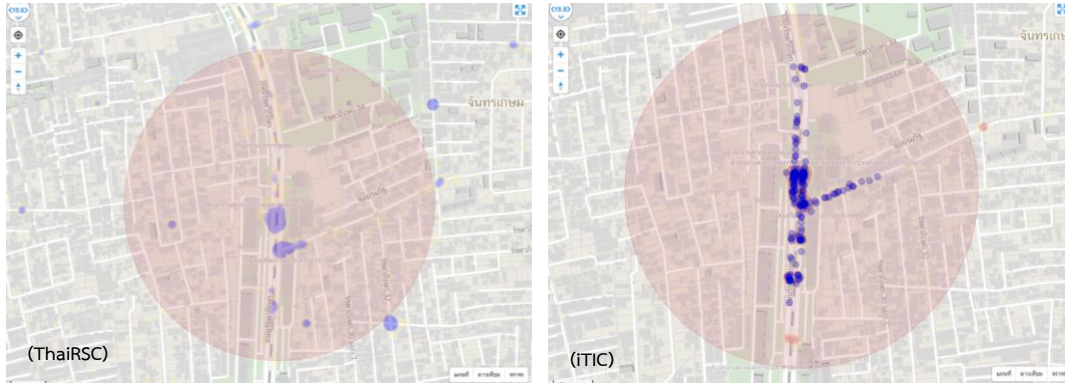

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (51,5)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานโยธา

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

ทางโค้งรัชดา มีลักษณะเป็นโค้ง หากผู้ขับขี่ใช้ความเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุหลุดออกนอกทางโค้งได้ จึงต้องมีการจัดทำเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้ชัดเจน และ พิจารณาถึงสาธารณูปโภค เช่น เสาไฟฟ้าที่อยู่ติดกับขอบทางเท้า ทำให้การทำงานของราวป้องกันอันตราย (Guard Rail) ไม่มีระยะโค้งตัวที่เพียงพอเมื่อถูกชน ทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันอันตรายลดลง

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน กปน. รื้อย้ายเสาไฟฟ้า/นำเสาไฟฟ้าลงดิน

2) จัดทำเครื่องหมายจราจรและติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยแล้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่

วันที่เริ่มดำเนินการ : ปี 2564

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



Guard Roller



Chevron Sign



Guard Rail



Red Anti-Skid Material

จุดที่ 13 : ถนนประเสริฐมนูกิจ ตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม (พิกัด : [13.825735, 100.628045](#))

เขต : ตลาดพร้าว , สน.โชคชัย และ สน.โคกคราม

ถนนการทางพิเศษ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (59,18)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตตลาดพร้าว, กรมทางหลวง ,สน.ท้องที่

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : ถนนประเสริฐมนูกิจและถนนประดิษฐ์มนูธรรมเป็นถนนสายหลักมีปริมาณจราจรหนาแน่น และรถใช้ความเร็วสูง ปัจจุบันมีการวางแบรีเออร์คอนกรีตกันเพื่อห้ามรถที่มาจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมตัดกระแสจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ โดยให้ใช้สะพานข้ามทางแยกดังกล่าวแทน ประกอบกับทางเข้า-ออก ตลาดหัวมุมซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณแยกดังกล่าว จึงส่งผลให้เกิดการตัดกระแสจราจรจากรถที่เข้า-ออก ตลาด และรถที่ใช้สะพานข้ามแยกขับด้วยความเร็วสูง จึงมักเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนบนสะพานข้ามแยกดังกล่าว



ตลาดหัวมุม ถนนประเสริฐมนูกิจ



สะพานข้ามแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม

แนวทางการแก้ไข : 1) ปรับปรุงเส้นจราจรและจัดทำเส้นชะลอความเร็ว (rumble strips) บริเวณก่อนถึงทางแยก และทางขึ้น - ลง สะพานข้ามทางแยก

2) ติดป้ายจำกัดความเร็ว เพื่อให้รถใช้ความเร็วที่เหมาะสม

3) ประสานกรมทางหลวงติดตั้งหลักกั้นลูกพลาสติกสะท้อนแสง หรือแบรีเออร์คอนกรีตเพิ่มเติม เพื่อกันรถ ที่มาจากถนนประดิษฐ์มนูธรรมตัดกระแสจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ

4) ประสานตลาดหัวมุมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก ตลาด

5) การกวดขันวินัยจราจร เช่น การตรวจจับความเร็ว การจับปรับรถที่จอดบริเวณพื้นที่ห้ามจอด (สน.โชคชัย)



ตลาดหัวมุม ถนนประเสริฐมนูกิจ



สะพานข้ามแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรม

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




หลักล้มลูกพลาสติกสะท้อนแสง



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 14 : แยกโศกมนตรี (ถนนสุขุมวิท ตัดถนนโศกมนตรี) (พิกัด : 13.736391, 100.561290)

เขต : คลองเตย , สน.ลุมพินี และ สน.คลองเตย

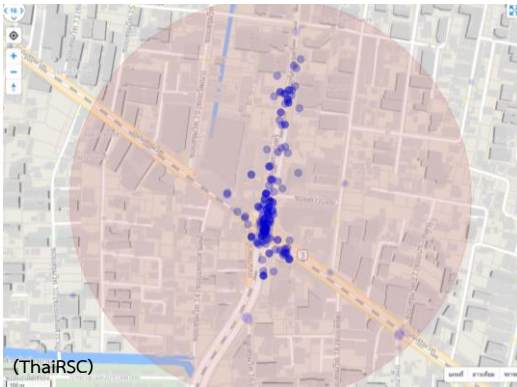

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)






แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (64,73)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) รถทางขวา-ซ้าย มีการวิ่งตัดกัน

2) มีการกลับรถที่ตัดกระแสดจราจร

3) รถวิ่งข้าม Lane

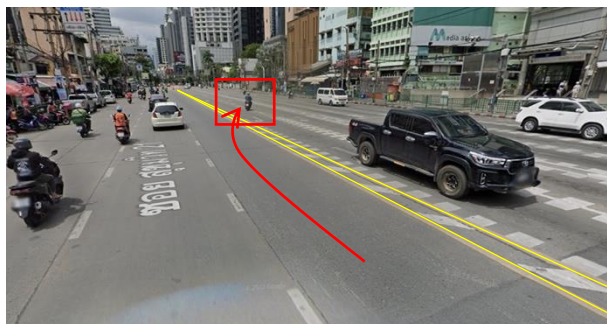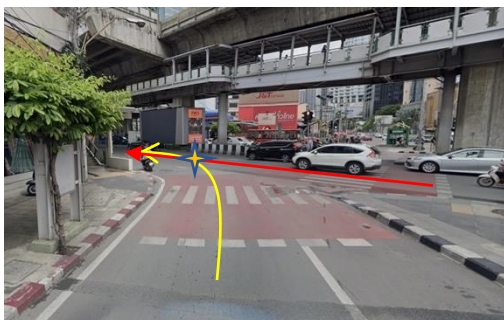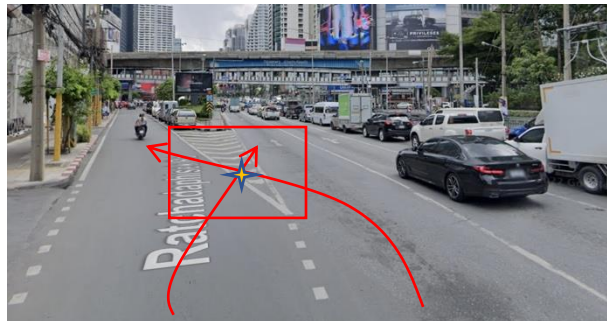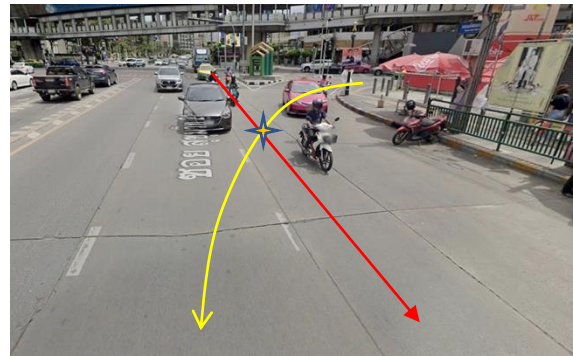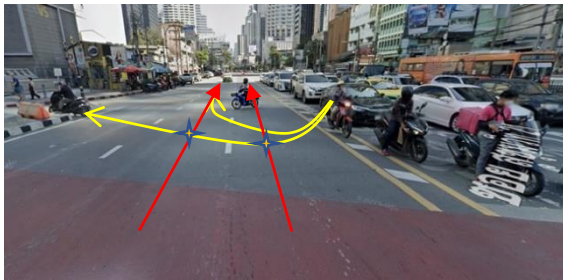

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย

2) ติดตั้งหลักล้มลูกพร้อม Lane Block เพื่อป้องกันการกลับรถ

3) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting) และ หลักล้มลูก เพื่อป้องกันการรถวิ่งข้าม Lane

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



หมุดสะท้อนแสง



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



ป้ายระวังรถทางขวา - ซ้าย

จุดที่ 15 : ถนนประเสริฐมนูกิจ ตัดถนนลาดปลาเค้า (พิกัด : [13.841782, 100.595018](#))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : ลาดพร้าว , สน.โชคชัย




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (79,35)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง สน.โชคชัย

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : ถนนประเสริฐมนูกิจและถนนลาดปลาเค้า เป็นถนนสายหลักมีปริมาณจราจรหนาแน่น และรถใช้ความเร็วสูง ปัจจุบันกรมทางหลวงได้จัดการจราจรบริเวณทางแยกใหม่ จากเดิมที่มีลักษณะเป็นสี่แยกมีสัญญาณไฟจราจรควบคุมการจราจรเปลี่ยนเป็นสามแยก โดยการนำแบบรีเออร์คอนกรีตมาวางปิดถนนลาดปลาเค้า ด้านทิศเหนือ เพื่อกันรถไม่ให้รถที่มาจากถนนลาดปลาเค้าตัดกระแสจราจรบนถนนประเสริฐมนูกิจ ดังนั้นรถที่มาจากถนนลาดปลาเค้า หากต้องการมุ่งหน้าสู่ถนนลาดปลาเค้าต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อกลับรถบนถนนประเสริฐมนูกิจก่อน จึงจะสามารถเลี้ยวเข้าสู่ถนนลาดปลาเค้าได้ และปิดจุดกลับรถบนถนนประเสริฐมนูกิจที่ห่างจากแยกดังกล่าวระยะประมาณ 70.00 เมตร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากการตัดกระแสจราจร โดยให้ใช้จุดกลับรถบริเวณใกล้เคียงประเสริฐมนูกิจ 15 แทน แต่มักจะมีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกเป็นประจำโดยเฉพาะเวลากลางคืน จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนเป็นประจำ

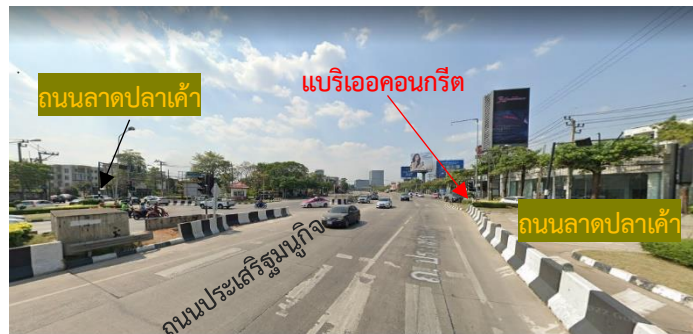

ทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดถนนลาดปลาเค้า




การจัดการจราจรใหม่บริเวณทางแยกถนนประเสริฐมนูกิจตัดถนนลาดปลาเค้า

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานสน.ท้องที่ กวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มักจะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และการขับชื้อย้อนศร 2) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 16 : ถนนราชพฤกษ์ (ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน8) ใกล้สถานีรถไฟฟ้าโพธิ์นิมิตร
(พิกัด : [13.719225, 100.486815](#))

ถนนกรมทางหลวงชนบท

เขต : ธนบุรี , สน.บางยี่เรือ

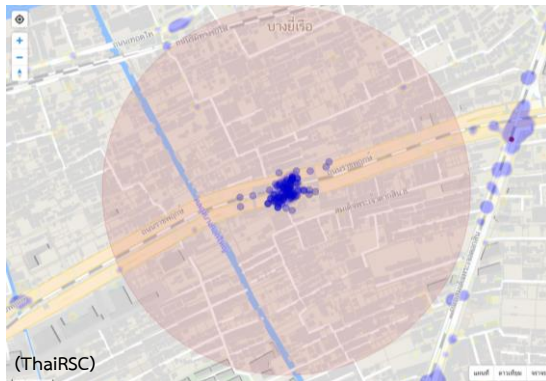

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (92,22)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวงชนบท

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่ามีรถจากทางหลักเบี่ยงตัดออกทางคูขนาน
2) คาดว่ารถลงจากสะพานข้ามแยกตากสินด้วยความเร็วสูง และมีรถจากทางคูขนานเบี่ยงเข้าทางหลัก



แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งหลักล้มลุกเพื่อบังคับทิศทาง

2) เพิ่มเครื่องหมายเตือนบนพื้นทาง เช่น เส้นชะลอความเร็ว และตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้าโพธิ์นิมิตร



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




หลักล้มลุก



เครื่องหมายเตือนบนพื้นทาง

จุดที่ 17 : สะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว (พิกัด : 13.805396, 100.574932)

เขต : จตุจักร, สน.พหลโยธิน

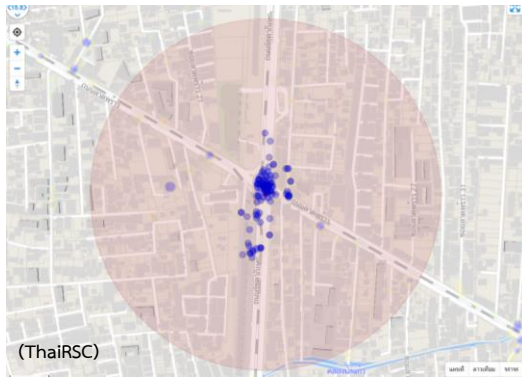

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (97,9)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.ท้องที่

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) บริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า บางช่วงมีการบล็อกรถจราจร ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนกันทั้งบนสะพานและทางแยก

2) สะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว มีข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานดังกล่าว แต่มักมีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ

หน้า ๑๕

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อลากเลื่อน เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๔

ด้วยสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับแก้ปัญหาการจราจรบนทางร่วมทางแยกและบนถนนที่มีการจราจรคับคั่ง โดยลักษณะทางกายภาพของสะพานข้ามและอุโมงค์ต่าง ๆ ไม่ได้จัดช่องจราจรไว้สำหรับรถขนาดเล็กที่มีความเร็วต่ำ เช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อลากเลื่อน หากแต่มีช่องจราจรกว้างสำหรับรถขนาดใหญ่เท่านั้น การที่รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน และล้อลากเลื่อนใช้เส้นทางดังกล่าวทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลกระทบต่อปัญหาจราจรและเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ประชาชนผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้รับความเดือดร้อน ประกอบกับได้มีการทดลองห้ามรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานยกระดับและบนถนนในบริเวณดังกล่าวแล้วพบว่าประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตามแผนและการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๒๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ ๔๐๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะและการยกยอหน้ารถจักรยานยนต์ที่บังคับใช้ของผู้บัญชาการตำรวจนครบาล โดยมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (นายจเรพงษ์) กำกับการบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล จึงโดยข้อบังคับไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อลากเลื่อนเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓ ห้ามรถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถยนต์สามล้อ และล้อลากเลื่อนเข้าใช้ทุกชนิด เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ และสะพานข้ามแม่น้ำ ดังต่อไปนี้

๑.๑ สะพานยกระดับข้ามแยกคลองตัน

๑.๒ สะพานข้ามแยกอภิเษพร

๑.๓ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

หน้า ๑๖

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๓.๔ สะพานข้ามแยกประชาสงเคราะห์

๓.๕ สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง

๓.๖ สะพานข้ามแยกตึกชัย

๓.๗ สะพานข้ามแยกราชวิถี

๓.๘ สะพานข้ามแยกประตูน้ำ

๓.๙ สะพานข้ามแยกมหาราช

๓.๑๐ สะพานข้ามแยกกำแพงเพชร

๓.๑๑ สะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว

๓.๑๒ สะพานข้ามแยกจตุจักร

๓.๑๓ สะพานข้ามแยกประตูน้ำ

๓.๑๔ สะพานข้ามแยกประตูน้ำ

๓.๑๕ สะพานข้ามแยกประตูน้ำ

๓.๑๖ สะพานข้ามแยกประตูน้ำ

๓.๑๗ สะพานยกระดับข้ามแยกถนนพหลโยธิน

๓.๑๘ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๑๙ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๐ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๑ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๒ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๓ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๔ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๕ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๖ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๗ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๘ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๒๙ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๓๐ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๓๑ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๓๒ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๓๓ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๓๔ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๓๕ สะพานข้ามแยกนาคำแดง

๓.๑๑ สะพานข้ามแยกรัชดา - ลาดพร้าว

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อลากเลื่อน เดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก สะพานยกระดับ สะพานข้ามแม่น้ำ และในอุโมงค์ลอดทางร่วมทางแยก พ.ศ. ๒๕๕๔

อุบัติเหตุ !! กลางสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว มีผู้เสียชีวิต

06 ก.ค. 2564 | 04:35:53

เวลา 03.10 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รับแจ้งอุบัติเหตุ บริเวณกลางสะพานข้ามแยกรัชดา-ลาดพร้าว ถนนรัชดาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าแยกจตุจักร รถจักรยานยนต์ชนกับรถไม่ทราบผู้กรณี มีผู้บาดเจ็บ

มูลนิธิธรรมคุณ ดับหน้า ที่เกิดเหตุเป็น รถจักรยานยนต์ สอนดำ สีดำ ทะเบียน 1ขน-15 กทม. ชนกับรถบรรทุก ยี่ห้อยี่ห้อ สีเหลือง ทะเบียน 65-3328 กทม. ทำให้มีผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย อากาสาห์ เจ้าหน้าที่อาสาภัยพิบัติให้การช่วยเหลือ แต่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา ตรวจสอบเอกสารทราบชื่อ นาย ชฎาธาร อายุ 35 ปี พื้น ที่ สน.พหลโยธิน

CR. นคร 002


ตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการฝ่าฝืนกฎหมาย

แนวทางการแก้ไข : ประสานตำรวจจราจรเพื่อลดชั้นวินัยจราจร
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 18 : ถนนพระราม 2 (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35) (พระราม 2 ซอย 24 - พระราม 2 ซอย 28/1)
(พิกัด : [13.678346, 100.465072](#))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : จอมทอง, สน.บางมด

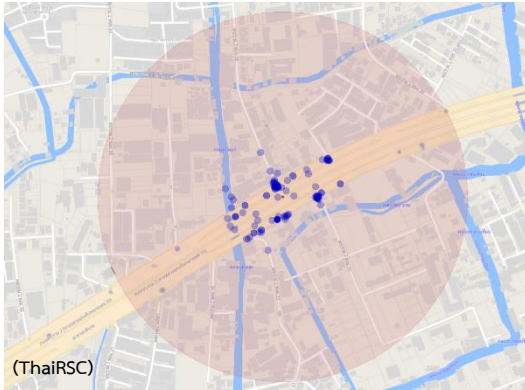


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC และ iTIC (98,70)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตจอมทอง, สน.บางมด, กรมทางหลวง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่าระยะมองเห็นปลอดภัยที่ทางแยก (Intersection Sight Distance, ISD) ไม่เพียงพอ ถูกเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงบริเวณหน้าปากซอยบดบังทัศนวิสัยและการมองเห็น ทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายออกจากถนนพระรามที่ 2 ซอย 28 มองไม่เห็นรถจากเส้นทางตรง

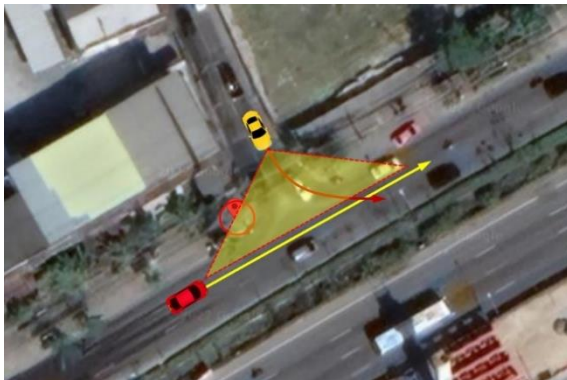

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 28

2) ติดตั้งป้ายกระปิบเตือนสามแยก บริเวณก่อนถึงปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 28

3) ติดตั้งป้ายเตือน “ระวังรถทางขวา” โดยให้มีขนาดที่ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนก่อนเลี้ยวซ้าย



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



กระจกโค้งจราจร



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายเตือน

จุดที่ 19 : ถนนเพชรเกษม บริเวณเพชรเกษม ซอย 68 ถึงเพชรเกษม ซอย 74
(พิกัด : [13.711445, 100.4153553](#))
เขต : บางแค , สน.หลักสอง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)
แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (1)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สน.ท้องที่

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่ารถที่ออกจากซอยเพชรเกษม 70 พุ่งตรงไปจุดกลับรถเพื่อเลี้ยวขวา ทำให้เกิดการตัดกระแสรถทางตรงที่เข้ามาด้วยความเร็ว



แนวทางการแก้ไข : 1) ปิดจุดกลับรถ โดยให้รถที่ออกจากซอยเพชรเกษม 70 เลี้ยวซ้ายไปกลับรถที่สามแยกบางแค ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าพนักงานจราจรอนุญาตให้กลับรถได้ ห่างจากจุดเดิมประมาณ 500 ม.




อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



แบรีเออร์

จุดที่ 20 : แยกเกษมราษฎร์ (ถนนพระราม 4 ตัดถนนเกษมราษฎร์) ใกล้โลตัสพระราม 4
(พิกัด : 13.718270, 100.568732)

เขต : คลองเตย , สน.ทองหล่อ

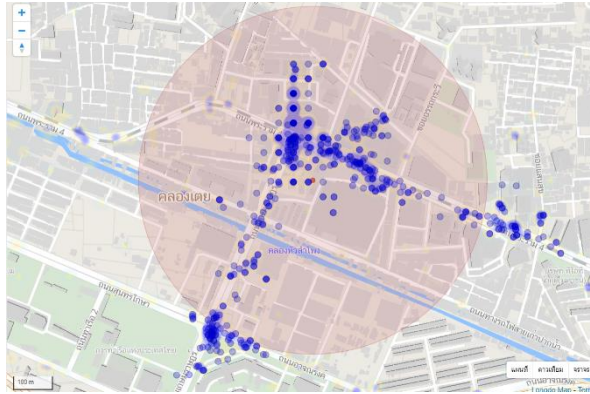


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (2)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.ทองหล่อ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) มีรถฝ่าฝืนวินัยจราจรในจุดที่มีป้ายห้าม
 - 2) รถที่ออกจากซอยและทางตรง ตัดกระแสจราจรกัน
 - 3) รถวิ่งเร็วเกินกำหนด
 - 4) รถเปลี่ยนทิศทางการจราจรกะทันหัน
 - 5) มีการกลับรถหรือเลี้ยวก่อนถึงจุดที่กำหนด

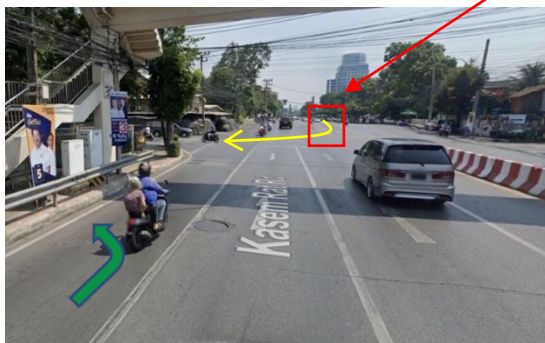

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.ที่เกี่ยวข้องกวดขันเรื่องการฝ่าฝืนวินัยจราจรในจุดที่มีป้ายห้าม
 2) ติดตั้งป้ายระวังรถทางขวา - ซ้าย เพื่อให้รถที่ออกจากซอย หรือทางตรงรับรู้
 3) ติดตั้งป้ายลดความเร็ว
 4) ทำเส้นบอกทิศทางจราจร
 5) ติดตั้งหลักล้มลุก และ Lane Block เพื่อป้องกันการรถกลับรถหรือเลี้ยวก่อนถึงจุดที่กำหนด
 6) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting)

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



เทปสะท้อนแสง (reflective)



ป้ายระวังรถทางขวา - ซ้าย



ป้ายลดความเร็ว



หมุดสะท้อนแสง