


จุดที่ 101 : ปากซอยคูบอน 6 (พิกัด : [13.8425543, 100.6628298](https://www.google.com/maps/place/13.8425543,100.6628298))

เขต : คั่นนายาว , สน.คั่นนายาว

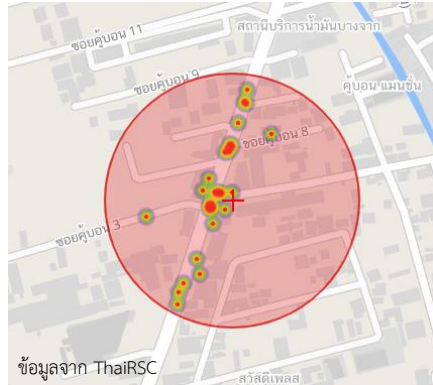

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (93)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.คั่นนายาว, สำนักงานเขตคั่นนายาว

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

ลักษณะทั่วไปของบริเวณปากซอยคูบอน 6 พบว่าถนนคูบอน มีลักษณะเป็นถนน 4 ช่องจราจร (2 ช่องจราจร/ทิศทาง) แบ่งทิศทางการจราจรโดยใช้เส้นจราจร และมีการจัดการจราจรแบบสลับทิศ (reversible lanes) ในช่วงโมงเร่งด่วนซึ่งควบคุมโดย สน.ท้องที่ บริเวณปากซอยดังกล่าวมีทางข้ามพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบกดปุ่ม พร้อมป้ายเตือนทางข้ามทั้งชนิดแขวน และป้ายติดบนทางเท้าก่อนถึงทางข้าม

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จากการตรวจสอบย้อนหลังและกายภาพพื้นที่ที่เกิดการณสาเหตุได้ ดังนี้

1) Intersection sight distance (ISD) ของรถจากซอยคูบอน 6 ออกถนนคูบอนถูกบดบังโดยป้ายโฆษณาที่ติดในพื้นที่ของเอกชน (ภาพที่ 1)

2) พฤติกรรมของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มักฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง (ภาพที่ 2)



ภาพที่ 1 แสดงระยะ ISD



ภาพที่ 2 รถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนวิ่งในช่องจราจรสวนทาง

แนวทางการแก้ไข :

- 1) ติดตั้งกระจกโค้ง (แผ่นสะท้อนภาพ) ปากซอยคูบอน 6 เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นของรถที่จะออกจากซอย
- 2) ประสาน สน.ท้องที่เพื่อกวาดขนวินยจราจร



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



กระจกโค้ง (แผ่นสะท้อนภาพ)

จุดที่ 102 : ถนนเพชรเกษม บริเวณเพชรเกษม ซอย 46 ถึงเพชรเกษม ซอย 48/1

(พิกัด : [13.715183, 100.444138](#))

เขต : ภาษีเจริญ , สน.ภาษีเจริญ







ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (94)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตภาษีเจริญ, สน.ภาษีเจริญ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนเพชรเกษม เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร และภายในซอยเพชรเกษม 48 มี 2 ช่องจราจร ภายในซอยเป็นย่านที่อยู่อาศัย ที่ตั้งโรงเรียน มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นเส้นทางลัดเข้าสู่ถนนบางแวกได้ ทำให้มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเวลา
- 2) ปากทางซอยเพชรเกษม 48 ถูกบดบังการมองเห็นจากเสาไฟและตู้ไปรษณีย์บริเวณปากซอย ทำให้รถจากทิศทางหลักที่มาด้วยความเร็ว มองไม่เห็นรถที่กำลังออกจากซอย ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย
- 3) ผู้ขับขี้อเลี้ยวซ้ายออกจากซอยเพชรเกษม 48 กระทั่งหันตัดกระแสการจราจรทิศทางหลัก ทำให้รถจากทิศทางหลักที่มาด้วยความเร็ว ชะลอความเร็วหรือเบรกไม่ทัน ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย

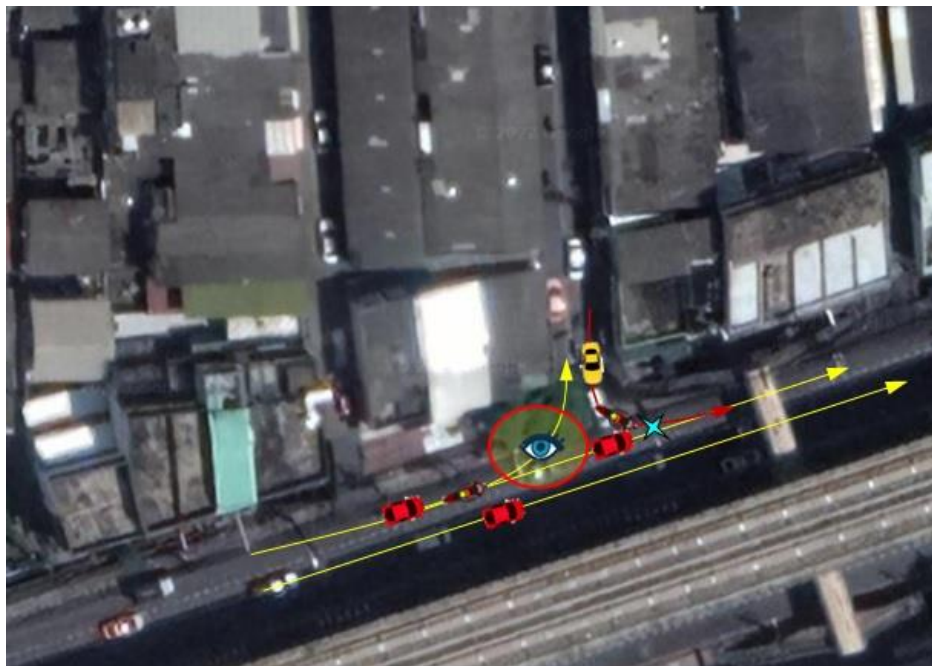

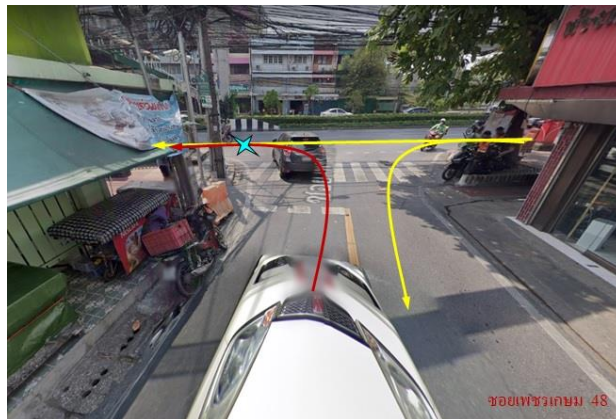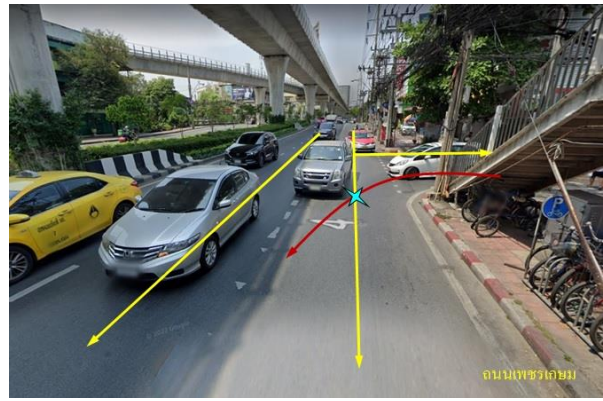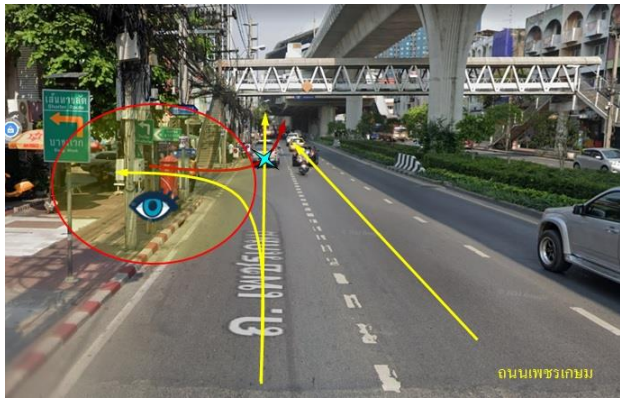

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยก บริเวณก่อนถึงปากซอยเพชรเกษม 48 เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวัง ลดความเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง และชนท้าย
 - 2) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอยเพชรเกษม 48 เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวัง ก่อนเลี้ยวออกจากซอย และป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง และชนท้าย
 - 3) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย
 - 4) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง/ติดตั้งกิ่งไม้ที่บังแสง บริเวณทางแยกหน้าปากซอย ให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มการมองเห็น



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายจำกัดความเร็ว




ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา

จุดที่ 103 : แยกปทุมวัน (ถนนพระรามที่ 1 ตัดถนนพญาไท) (พิกัด : [13.746226,100.530878](https://www.google.com/maps/place/13.746226,100.530878))
เขต : ปทุมวัน , สน.ปทุมวัน

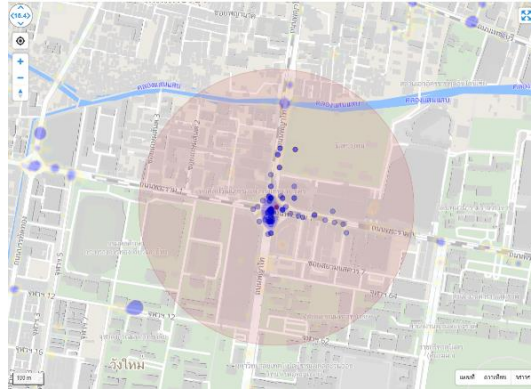


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (95)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.ปทุมวัน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ป้ายจราจรมีความไม่ชัดเจนมองเห็นได้ยาก
2) มีรถจอดในพื้นที่ห้ามจอด

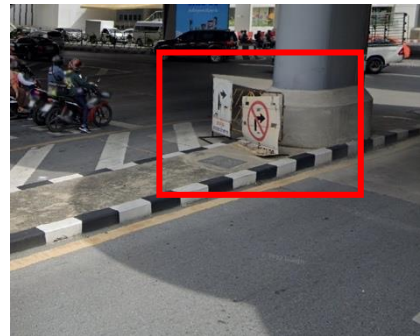

แนวทางการแก้ไข : 1) แก้ไขและปรับปรุงป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย
2) ประสาน สน. ปทุมวัน กวดขันวินัยจราจร ให้พื้นที่ห้ามจอด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง หรือ Road Stud หรือ เทปสะท้อนแสง

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



Road Stud



ลูกแก้วสะท้อนแสง




เทปสะท้อนแสง



ป้ายเลี้ยว และ ห้ามเลี้ยว

จุดที่ 104 : แยกกล้วยน้ำไท (ถนนพระราม 4 ตัดถนนกล้วยน้ำไท) (พิกัด : [13.712980, 100.584032](#))

เขต : คลองเตย , สน.คลองตัน และ สน.ทองหล่อ


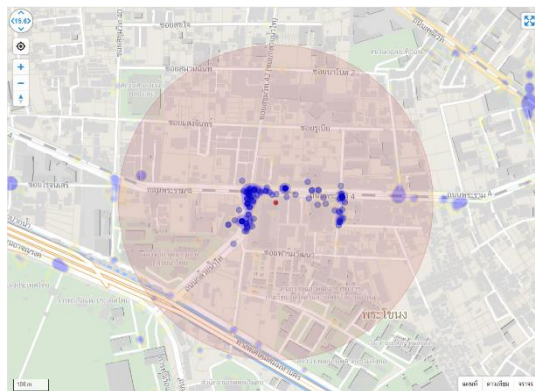


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (96)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ป้ายจราจรมีความไม่ชัดเจนมองเห็นได้ยาก
 - 2) เส้นจราจรและทางม้าลายเสื่อมสภาพ/ชำรุด
 - 3) อุปกรณ์แบ่ง lane จราจรเสื่อมสภาพ/ชำรุด

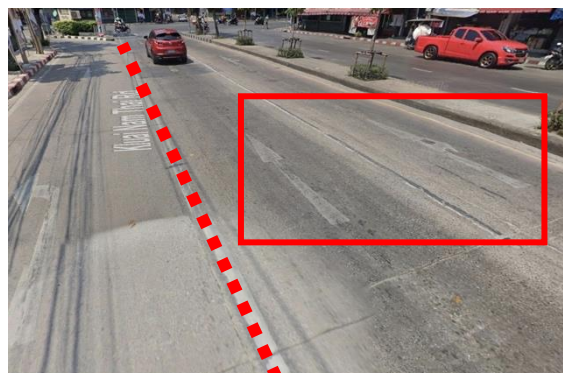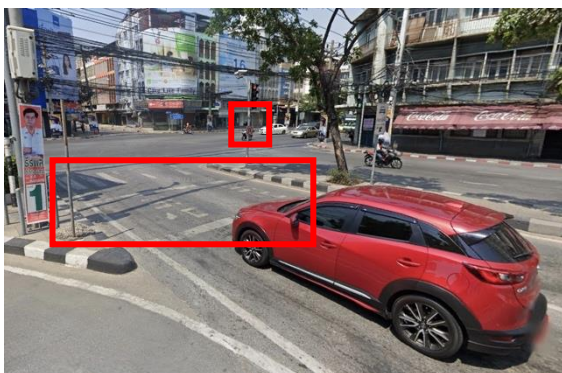

แนวทางการแก้ไข : 1) แก้ไขและปรับปรุงป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจน มองเห็นได้ง่าย
2) ซ่อมบำรุง พื้นผิว เส้นจราจรและทางมาลายให้เกิดความชัดเจน
3) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง หรือ Road Stud หรือ เทปสะท้อนแสง และปรับเปลี่ยนให้จุดที่เกิดการชำรุด

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



Road Stud



ลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปสะท้อนแสง




ป้ายเลี้ยว และ ห้ามเลี้ยว

จุดที่ 105 : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล (บริเวณซอยเทียนทะเล 7)

(พิกัด : [13.641474, 100.432217](#))

เขต : บางขุนเทียน, สน.ท่าข้าม

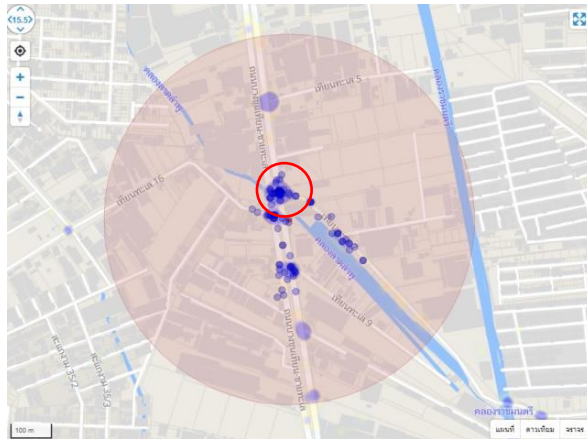

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (99)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางขุนเทียน, สน.ท่าข้าม, สำนักงานโยธา

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร และภายในซอยเทียนทะเล 7 มี 2 ช่องจราจร ภายในซอยเป็นย่านที่อยู่อาศัย ที่ตั้งโรงเรียน มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และเป็นเส้นทางลัดเข้าสู่ถนนท่าข้ามได้ ทำให้มีรถสัญจรเข้า-ออกซอยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาชั่วโมงเร่งด่วน
 - 2) บริเวณหน้าปากซอยเทียนทะเล 7 มีลักษณะเป็นสามแยกแบบมุมแหลม (Y-Intersection) มีวงเลี้ยวแคบ ทำให้รถที่เลี้ยวซ้ายออกจากซอยเทียนทะเล 7 ต้องตีวงเลี้ยวกว้างถึงช่องจราจรช่องกลาง ทำให้เกิดการตัดกระแสการจราจรทิศทางหลัก มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย
 - 3) บริเวณหน้าปากซอยเทียนทะเล 7 มีจุดกลับรถ มักมีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ขับขี่ย้อนศรเพื่อกลับรถ ทำให้เกิดการตัดกระแสการจราจรทิศทางหลัก มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย
 - 4) ป้ายเตือนลดความเร็ว ก่อนถึงทางแยก สีซีดจาง เลื่อนราง มองเห็นไม่ชัด





- แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานสำนักการโยธา พิจารณาขยายทางบริเวณปากซอยเทียนทะเล 7 ให้กว้างขึ้น เพื่อให้รถที่ออกจากซอยมีองศาเลี้ยวที่กว้างขึ้น หรือพิจารณาปิดจุดกลับรถและปรับปรุงกายภาพบริเวณเกาะกลาง เพิ่มช่องจราจรบริเวณหน้าปากซอยเทียนทะเล 7 (ผู้ขับขี่สามารถใช้จุดกลับรถบริเวณซอยเทียนทะเล 11 ห่างจากจุดเดิมประมาณ 700 เมตร) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด การตัดกระแสดการจราจร และอุบัติเหตุเฉี่ยวชนท้าย
- 2) ติดตั้งป้ายหยุด และระวางรถทางขวา บริเวณปากซอยเทียนทะเล 11 เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังก่อนเลี้ยวออกจากซอย และป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง และชนท้าย
- 3) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย
- 4) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยก บริเวณก่อนถึงปากซอย เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวัง ลดความเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง และชนท้าย
- 5) ปรับปรุงป้ายเตือนลดความเร็ว ให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัด เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว และระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุ
- 6) ประสานสำนักงานเขตบางขุนเทียน ปรับปรุงกายภาพทางเดินข้ามบริเวณเกาะกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ทางข้าม





อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายเตือนลดความเร็ว



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา

จุดที่ 106 : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล (บริเวณซอยเทียนทะเล 11 - 15)

(พิกัด : [13.634970, 100.433345](#))

เขต : บางขุนเทียน , สน.ท่าข้าม




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (100)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางขุนเทียน, สน.ท่าข้าม

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร และบริเวณซอยเทียนทะเล 11-15 ภายในซอยเป็นย่านที่ตั้งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และที่พักอาศัย ทำให้มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น และประชาชนส่วนใหญ่มักจะใช้รถจักรยานยนต์ในการสัญจรไป-มา
 - 2) บริเวณหน้าปากซอยเทียนทะเล 11 เป็นจุดกลับรถ ทำให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ลักใช้จุดกลับรถในลักษณะย้อนศร เนื่องจากไม่ยอมไปกลับรถไกล ทำให้เกิดการตัดกระแสรถจราจรทางหลักที่ขับเข้ามาด้วยความเร็ว ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกัน
 - 3) ผู้ขับขี่เลี้ยวซ้ายออกจากซอยเทียนทะเล 11 กระทั่งหันตัดกระแสรถจราจรทางหลัก ทำให้รถจากทิศทางหลักที่มาด้วยความเร็ว ชะลอความเร็วหรือเบรกไม่ทัน ทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุลักษณะชนด้านข้าง และชนท้าย
 - 4) บ้ายเตือนลดความเร็ว ก่อนถึงทางแยก สีซีดจาง เลื่อนราง มองเห็นไม่ชัด



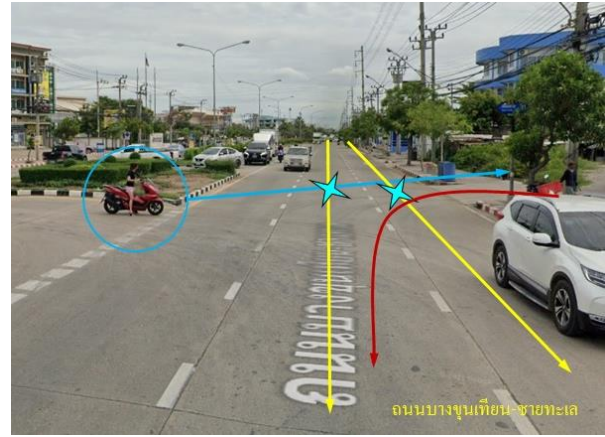

- แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยก บริเวณก่อนถึงปากซอยเทียนทะเล 11 เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวัง ลดความเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง และชนท้าย
- 2) ติดตั้งป้ายห้ามเลี้ยวขวา ป้ายหยุด และระวางรถทางขวา บริเวณปากซอยเทียนทะเล 11 เพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังก่อนเลี้ยวออกจากซอย และป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนด้านข้าง และชนท้าย
- 3) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย
- 4) ปรับปรุงป้ายเตือนลดความเร็ว ให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัด เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ลดความเร็ว และระมัดระวังการอุบัติเหตุ



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา




ป้ายห้ามเลี้ยวขวา



ป้ายเตือนลดความเร็ว

จุดที่ 107 : แยกรัชดา-สุทธิสาร (พิกัด : [13.789746, 100.574237](https://www.google.com/maps/place/13.789746,100.574237))

เขต : ดินแดง , สน.สุทธิสาร

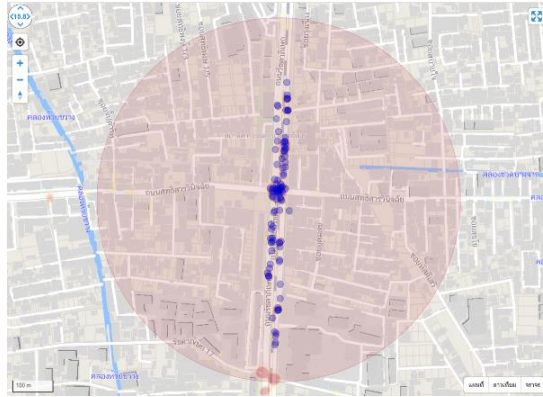

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (14)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

1) หัวเกาะทางขึ้นและทางลงอุโมงค์ชำรุด ทั้ง 2 ฝั่ง



2) ความสว่างในอุโมงค์ไม่เพียงพอ

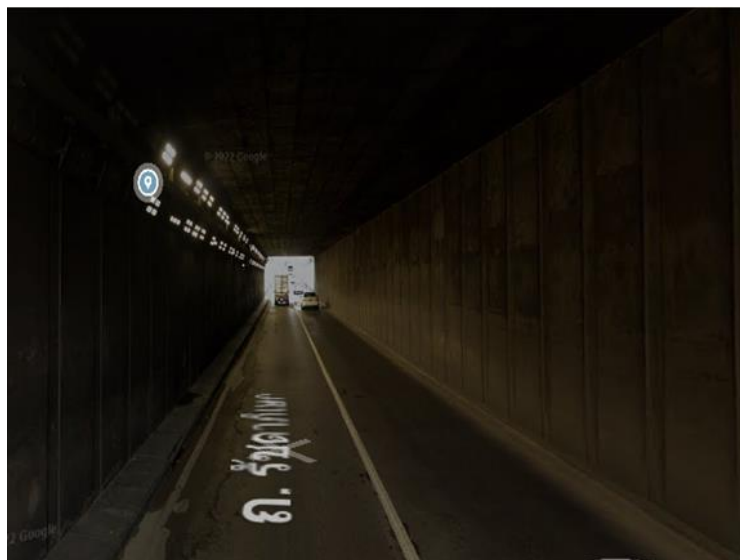

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) เพิ่มการมองเห็นภายในอุโมงค์โดยใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ที่สามารถสะท้อนแสงได้ทั้งในสภาวะแห้งและเปียก และติดตั้งระบบแนวสะท้อนแสง (Linear Delineation System) ภายในอุโมงค์
 - 2) ติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริเวณหัวเกาะบริเวณทางขึ้นและทางลงอุโมงค์ แทนอุปกรณ์ที่ชำรุด
 - 3) จัดทำเส้นจราจร บริเวณดังกล่าวให้ชัดเจนอยู่เสมอ

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape)



- Retroreflective Tape



การมองเห็นในสภาวะแห้ง



การมองเห็นในสภาวะเปียก

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ทดแทนหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) บนทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ป้ายเตือนหัวเกาะ



ติดตั้ง crash cushion หรือ cushion



ติดตั้ง หลักกั้นลูก




ติดตั้ง Linear Delineation System



จัดทำ สีจราจร บริเวณดังกล่าวให้ชัดเจน อยู่เสมอ

จุดที่ 108 : ถนนรัชดาภิเษก ช่วงใกล้ทางขึ้นลงทางด่วนฯ (พิกัด : 13.830096, 100.541179)
เขต : จตุจักร , สน.ประชาชื่น

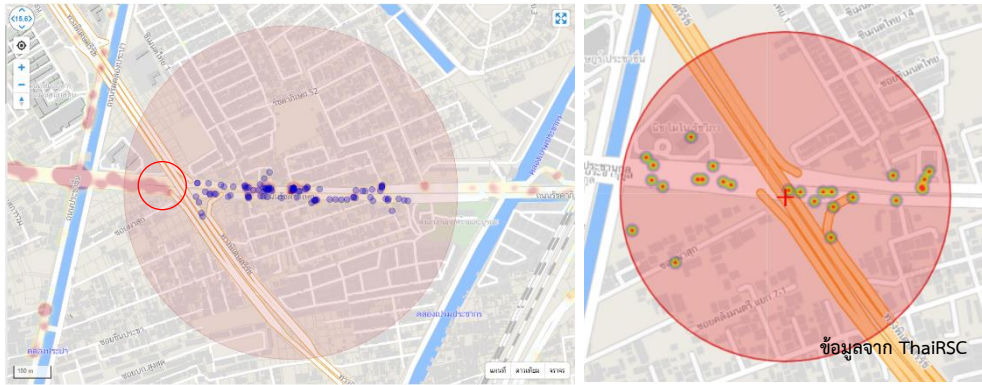

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC (15)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง , สน.ประชาชื่น

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

- 1) รถที่ลงทางด่วน เข้าตัดกระแสทางตรงกับรถบนถนนรัชดาภิเษก ทำให้เกิดการตัดกระแสการจราจร



- 2) อุปกรณ์จราจรบริเวณเชิงลาดสะพานความแยกชำรุด



- แนวทางการแก้ไข : 1) เปิดใช้อุปกรณ์ไฟจราจร บริเวณทางลงทางด่วน โดยให้เจ้าพนักงานจราจรเป็นผู้ควบคุม
- 2) ติดตั้งอุปกรณ์จราจร บริเวณหัวเกาะเชิงทางลาดสะพานแทนอุปกรณ์ที่ชำรุด
- 3) เพิ่มการมองเห็นภายในอุโมงค์โดยใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ที่สามารถสะท้อนแสงได้ทั้งในสภาวะแห้งและเปียกของเส้นจราจร หัวเกาะเชิงลาดสะพานและเส้นจราจรบนสะพานดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการเฉี่ยวชนเชิงลาดสะพานข้ามแยกดังกล่าว
- 4) จัดทำเส้นจราจร บริเวณดังกล่าวให้ชัดเจนอยู่เสมอ

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape)



- Retroreflective Tape



การมองเห็นในสภาวะแห้ง



การมองเห็นในสภาวะเปียก

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ทดแทนหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) บนทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ป้ายเตือนหัวเกาะ



ติดตั้ง crash cushion หรือ cushion



ติดตั้ง หลักล้มลุก



ติดตั้ง Linear Delineation System

จุดที่ 109 : สีแยกบางพลัด (พิกัด : [13.784602, 100.494450](https://www.google.com/maps/place/13.784602,100.494450))

เขต : บางพลัด , สน.บางพลัด




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (17)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สน.บางพลัด, สำนักงานเขตบางพลัด

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
2) การจอดรถในที่ห้ามจอดใกล้บริเวณแยก
3) จักรยานยนต์จอดล้ำเส้นแนวหยุดรถบริเวณทางแยก

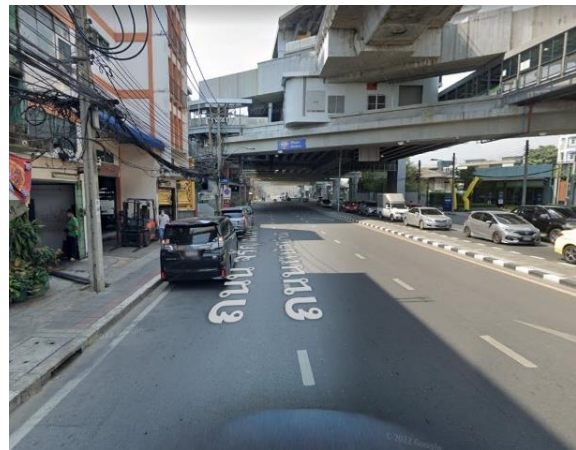

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันวินัยจราจร

2) พิจารณาดำเนินการหยุดรถจักรยานยนต์บริเวณแยก




อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (Bike Box)

จุดที่ 110 : ถนนพระราม 4 ช่วงคลองเตย (พิกัด : [13.720687, 100.557758](https://www.google.com/maps/place/13.720687,100.557758))

เขต : คลองเตย , สน.ทุ่งมหาเมฆ สน. ทองหล่อ

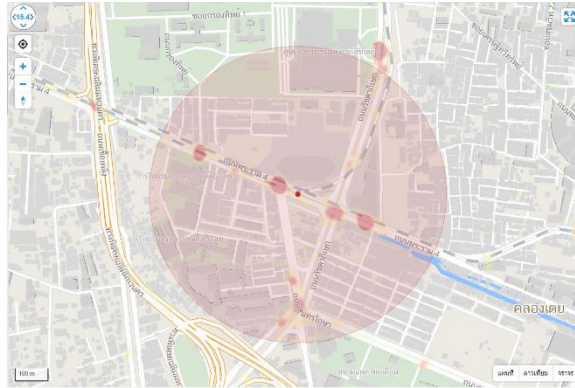


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (20)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.ทองหล่อ, สน.ทุ่งมหาเมฆ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ป้ายจราจรมีความไม่ชัดเจนมองเห็นได้ยาก
2) อุปกรณ์แบ่ง lane จราจรเสื่อมสภาพ/ชำรุด
3) มีรถจอดในพื้นที่ห้ามจอด และมีปริมาณยานพาหนะที่มาก

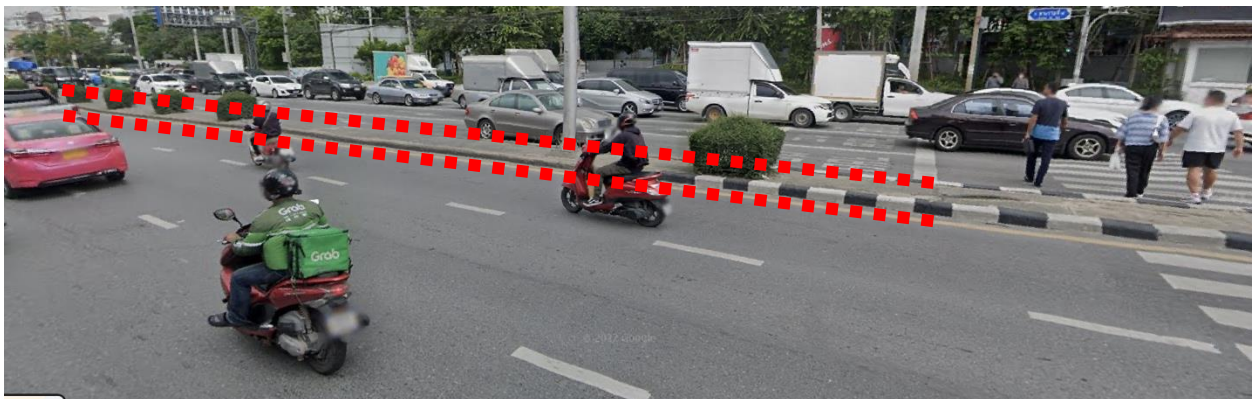

แนวทางการแก้ไข : 1) แก้ไขและปรับปรุงป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย

2) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง หรือ Road Stud หรือ เทปสะท้อนแสง และปรับเปลี่ยนให้จุดที่เกิดการชำรุด

3) ประสาน สน. ท้องหล่อ และ สน. พุ่งมหาเมฆ กวดขันวินัยจราจร ให้พื้นที่ห้ามจอด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและพิจารณาเพิ่มพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ เนื่องจากมีปริมาณยานพาหนะที่มาก

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



Road Stud



ลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปสะท้อนแสง



ป้ายเลี้ยว และ ห้ามเลี้ยว

จุดที่ 111 : แยกรามคำแหง (ถนนพระราม 9 - ถนนรามคำแหง) (พิกัด : [13.747478, 100.605557](https://www.google.com/maps/place/13.747478,100.605557))
เขต : บางกะปิ , สน.หัวหมาก



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (25)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.หัวหมาก

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ มักฝ่าฝืนสัญญาณ/เครื่องหมายจราจร โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีปริมาณรถมาก
เดิมพื้นที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า มีการจัดการจราจรเป็นทางเบี่ยง เป็นต้น



การฝ่าฝืนกฎจราจร : รถในช่องทางตรงลักลอบเลี้ยวขวาในช่องบังคับให้ตรงไป



ขาดป้ายเตือนหัวเกาะ

ขาดป้ายเตือนทางข้าม

แนวทางการแก้ไข : 1) กวดขันวินัยจราจรในบริเวณดังกล่าว
2) ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะ/เตือนทางข้าม


อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนทางข้าม

จุดที่ 112 : ซอยโรงพยาบาลปิยะเวท (พิกัด : [13.754398, 100.579627](#))

เขต : ห้วยขวาง , สน.มกกะสัน

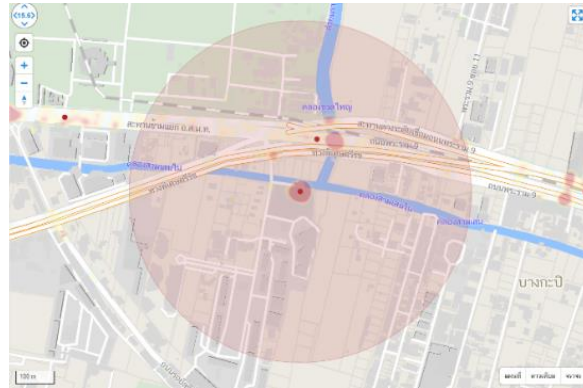

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (27)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, สน.มกกะสัน, สน.ห้วยขวาง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

- 1) ทางข้ามหน้าโรงพยาบาลอยู่ใต้ทางพิเศษ มีการติดตั้งไฟส่องสว่างแล้ว ควรเพิ่มป้ายเตือนทางข้าม



- 2) ไม่มีการจัดระเบียบบริเวณทางเลี้ยวเข้าโรงพยาบาล อาจเกิดการเบียดแทรกเพื่อเลี้ยว/กลับรถได้ (บริเวณดังกล่าวมีป้ายห้ามกลับรถ เนื่องจากมีช่องทางกลับรถด้านหน้า) วางแบรีเออร์โดย สน.มกกะสัน



ภาพปัจจุบัน



ภาพเดิมเมื่อปี 2562



ภาพการเบียดแทรกเพื่อกลับรถและเลี้ยวเข้าโรงพยาบาล

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายเตือนทางข้าม

- 2) ประสาน สน.ท้องที่ เพื่อจัดระเบียบการเลี้ยวเข้าโรงพยาบาล

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนทางข้าม



แบรีเออร์พลาสติก (กรณี สน.ขอสนับสนุน)

จุดที่ 113 : แยกศรีอุดม (ถนนศรีนครินทร์ - ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) (พิกัด : [13.677827, 100.646036](https://www.google.com/maps/place/13.677827,100.646036))

เขต : ประเวศ , สน. พระโขนง, สน. บางนา และ สน. ประเวศ




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (50)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ป้ายจราจรมีความไม่ชัดเจนมองเห็นได้ยาก
 - 2) จุดกลับรถไม่ชัดเจน มองเห็นได้ยาก
 - 3) อุปกรณ์แบ่ง lane จราจร เสื่อมสภาพ/ชำรุด
 - 4) เส้นจราจรเสื่อมสภาพ/ชำรุด

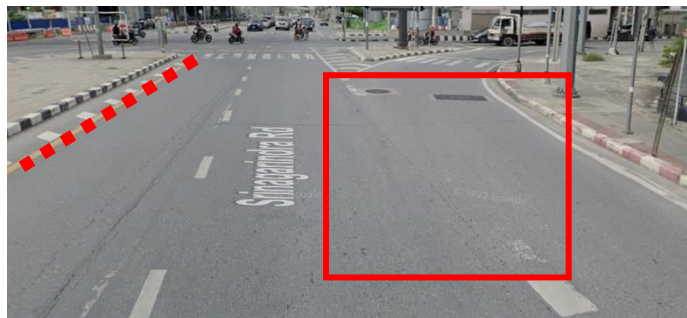

แนวทางการแก้ไข : 1) แก้ไขและปรับปรุงป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย

2) ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนในตำแหน่งหรือจุดกลับรถ

3) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง หรือ Road Stud หรือ เทปสะท้อนแสง และปรับเปลี่ยนให้จุดที่เกิดการชำรุด

4) ปรับปรุง/ฟื้นฟู เส้นจราจรให้ชัดเจน

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



Road Stud



ลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปสะท้อนแสง



ป้ายกลับรถ




ป้ายให้ชิดซ้ายหรือชิดขวา



ป้ายให้ชิดซ้าย

จุดที่ 114 : แยกโศก-เพชรบุรี (พิกัด : [13.748989, 100.563358](#))

เขต : ราชเทวี , สน.มกกะสัน

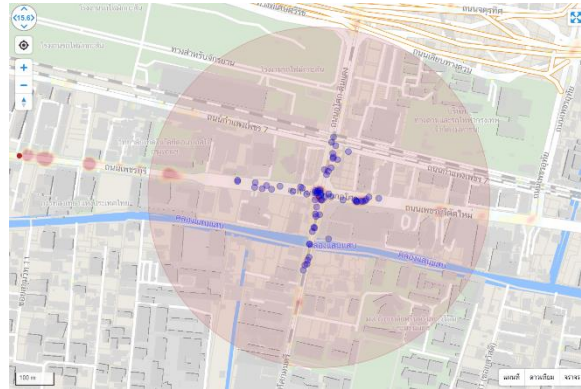

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC (32)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.มกกะสัน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

- 1) รถจักรยานยนต์ลักลอบกลับรถ บริเวณทางข้ามได้สะพานข้ามแยก



- 2) รถลักลอบใช้ช่องกลับรถเข้าอาคาร ซึ่งมีทางเข้า-ออก อยู่ตรงกลับตำแหน่งของช่องกลับรถพอดี



3) บริเวณถนนอโศกมนตรีไม่มีเกาะกลางถนนเพื่อแบ่งทิศทางการ ทำให้เกิดการตัดกระแสรถจราจรและเกิดการเฉี่ยวชนขึ้น



4) การขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยก อโศก - เพชรบุรี

แนวทางการแก้ไข :

- 1) กวดขันวินัยจราจรในบริเวณดังกล่าว
- 2) ติดตั้งหลักกั้นรถบริเวณจุดกลับรถเพื่อบังคับไม่ให้อำนาจรถใช้ช่องกลับรถดังกล่าว เลี้ยวเข้าอาคารดังกล่าวได้
- 3) ติดตั้งอุปกรณ์จราจร เพื่อใช้แบ่งทิศทางการจราจรบริเวณถนนอโศกมนตรี ไม่ให้เกิดการตัดกระแสรถจราจร
- 4) จัดทำเส้นจราจร บริเวณดังกล่าวให้ชัดเจนอยู่เสมอ

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ติดตั้ง หลักกั้นรถ

จุดที่ 115 : แยกดินแดง (ถ.ดินแดง - ถ.วิภาวดีรังสิต) (พิกัด : [13.763922, 100.548095](https://www.google.com/maps/place/13.763922,100.548095))

เขต : พญาไท , สน.ดินแดง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (33)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.ดินแดง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

- 1) บริเวณนี้รถจักรยานยนต์มักมีพฤติกรรมซบถย้อนศร เพื่อหาช่องทางไปใช้ถนนสายอื่น
- 2) การซบถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกดินแดง



ภาพการซบถย้อนศรจนทำให้เกิดอุบัติเหตุ บริเวณแยกดินแดง

แนวทางการแก้ไข : 1) กวดขันวินัยจราจรในบริเวณดังกล่าว

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 116 : แยกผังเมือง และบนสะพานข้ามแยก อสมท. (พิกัด : [13.755550, 100.573383](https://www.google.com/maps/place/13.755550,100.573383))

เขต : ห้วยขวาง , สน.มักกะสัน



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC (34)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.ห้วยขวาง, สำนักการโยธา


- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) พฤติกรรมของผู้ขับขี่ไม่หยุดรถให้คนข้ามถนน/ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนคนข้ามถนนขณะใช้ทางข้าม บริเวณพระราม 9 ซอย 8 (ตรงข้ามกรมโยธาธิการและผังเมือง) (ภาพที่ 1 และ 2) เป็นทางข้ามที่อยู่บริเวณทางแยก ซึ่งมีจังหวะสัญญาณไฟให้สามารถข้ามถนนได้
- 2) ภาพทางข้ามหน้ากรมโยธาธิการและผังเมือง ต้องข้ามถนน 5 ช่องจราจร ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาว และไม่มีไฟส่องทางข้ามที่เพียงพอ มีเพียงไฟถนนด้านกรมโยธาฯ และไฟส่องใต้สะพานข้ามแยกพระราม 9 จึงอาจเกิดเป็นจุดบอดบริเวณกลางทางข้าม



ภาพที่ 1 จุดเกิดเหตุรถชนคนข้ามถนน



ภาพที่ 2 การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร

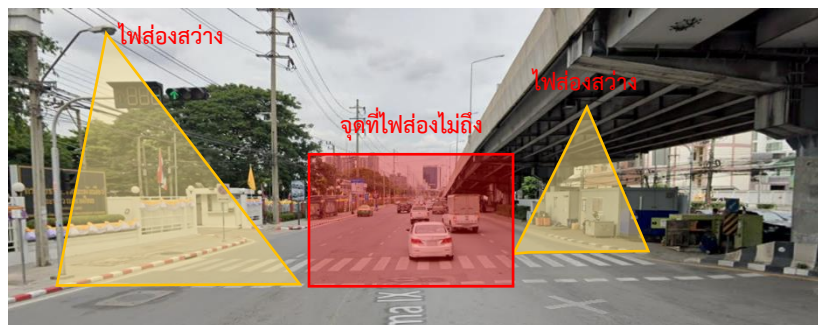

ภาพที่ 3 จำลองไฟส่องสว่างบริเวณทางข้าม

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.ท้องที่ กวดขันวินัยจราจรโดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วน

2) ประสานสำนักการโยธาตรวจสอบความสว่างบริเวณทางข้าม เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็น

แนวทางการแก้ไข (เพิ่มเติม) : ได้มีการจัดประชุม ศปถ.เขต ครั้งที่ 1/66 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

- 1) มอบหมายให้สำนักงานการจราจรและขนส่งติดตั้งป้ายจราจร “เลี้ยวซ้ายระวังคนข้าม” เพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่แล้ว
- 2) มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตห้วยขวาง ทำความสะอาดถนนและเส้นจราจรร่วมด้วย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



- Retroreflective Tape




การมองเห็นในสภาวะแห้ง



การมองเห็นในสภาวะเปียก

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ทดแทนหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) บนทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จุดที่ 117 : สี่แยกบ้านแขก (ถนนประชาธิปไตย - ถนนอิสรภาพ) (พิกัด : [13.730929, 100.494686](#))
เขต : ธนบุรี , สน.บางยี่เรือ และ สน.บุปผาราม

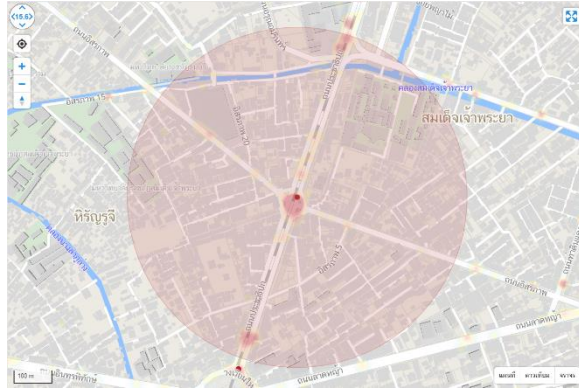

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ITIC (37)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.บุปผาราม, สน.บางยี่เรือ, สำนักงานเขตธนบุรี, สำนักงานจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) บริเวณสี่แยกบ้านแขกเป็นจุดตัดของถนนประชาธิปไตยซึ่งมี 8 ช่องจราจรตัดกับถนนอิสรภาพซึ่งมี 4 ช่องจราจร มีปริมาณรถผ่านแยกเป็นจำนวนมาก เกิดการตัดกระแสรถในช่องจราจรทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
2) ปัญหาการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรหรือฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
3) ปริมาณจักรยานยนต์หนาแน่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกันล้มได้



แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันวินัยจราจร
2) ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้มีความชัดเจน
3) พิจารณาสีเส้นแนวช่องทางเดินรถผ่านแยก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่สับสนช่องทางเดินรถ

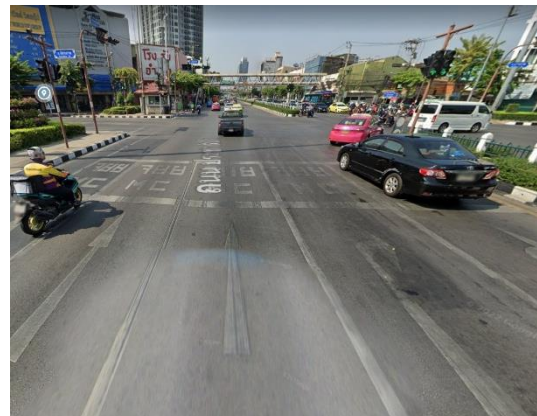

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




เส้นแบ่งแนวช่องจราจร



ปรับปรุงเครื่องหมายจราจร

จุดที่ 118 : ถนนดินแดง ใกล้สามเหลี่ยมดินแดง (พิกัด : [13.763400, 100.545385](#))

เขต : พญาไท , สน.ดินแดง

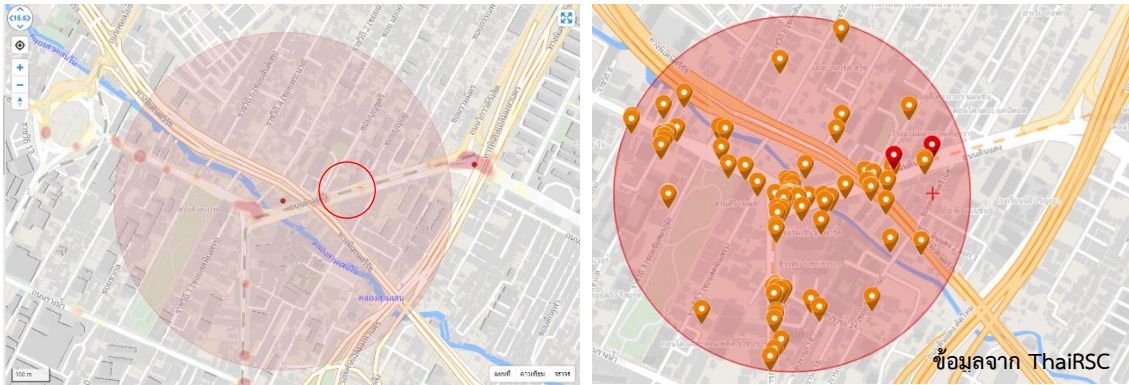


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC (38)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.พญาไท

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

- 1) การฝ่าฝืนกฎจราจร

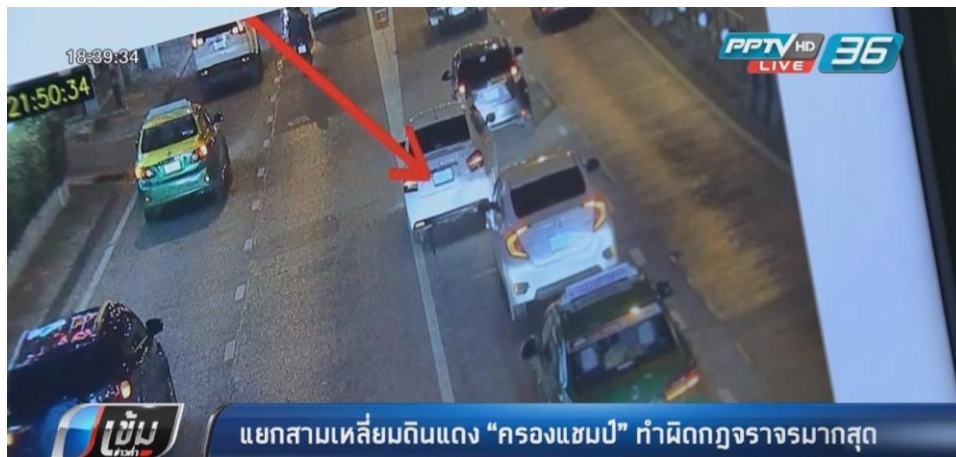

แนวทางการแก้ไข : 1) กวดขันวินัยการจราจร

- 2) ติดตั้งหลักล้มลุกบริเวณเส้นทึบและหัวเกาะ เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนกฎจราจร

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ติดตั้ง หลักล้มลุก

จุดที่ 119 : ถนนพระราม 9 บริเวณข้ามคลองขุดใหญ่ (พิกัด : [13.754742, 100.581257](#))

เขต : ห้วยขวาง , สน.วังทองหลาง และ สน.ห้วยขวาง



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC (39)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.วังทองหลาง, สน.ห้วยขวาง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) จากการตรวจสอบอุบัติเหตุจาก iTIC พบว่าส่วนมากเป็นการเกี่ยวชนกัน (ภาพที่ 1) โดยเฉพาะในช่วงโมงเร่งด่วนที่มีปริมาณรถมาก เช่น บริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองขุดใหญ่มีกระแสของรถที่ลงจากทางพิเศษเข้าร่วมกับรถบนถนนพระราม 9 ขาเข้า (ภาพที่ 2)
2) รถที่ขึ้นสะพานข้ามคลองขุดใหญ่ในช่องทางขวา อาจได้รับผลกระทบจากแสงไฟของรถฝั่งตรงข้ามที่ลงสะพาน ทำให้เกิดอาการตาพร่า เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้

อุบัติเหตุ ถนนพระราม 9 ขาเข้า

อุบัติเหตุ ถนนพระราม 9 ขาเข้า กลางสะพานข้ามคลองขุดใหญ่ มีอุบัติเหตุ รถชนกัน กีดขวางการจราจร
2021-10-30 14:13:34
itic.rattanakit

อุบัติเหตุ ถนนพระราม 9 ขาเข้า

17:43 อุบัติเหตุ ถนนพระราม 9 ขาเข้า ที่บนสะพานข้ามคลองขุดใหญ่ รถเก๋งกับรถบรรทุกชนกัน ขวางขบวนจราจร
2021-11-19 17:46:59
itic.rattanakit


อุบัติเหตุ ถนนพระราม 9 ขาออก

ถนนพระราม 9 ขาออก ตรงข้าม รพ.ปิยะเวท รถยนต์ชนกัน 3 คัน กีดขวางเลนซ้าย รถติดCr. FM91trafficpro
2021-12-30 10:44:58
itic.pacharasrung

ภาพที่ 1 ตัวอย่างรายงานการเกิดอุบัติเหตุ



ภาพที่ 2 ทางร่วมจากทางพิเศษตัดถนนพระราม 9

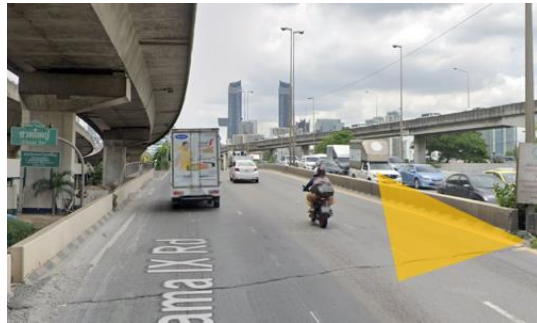

ภาพที่ 3 จำลองแสงไฟที่ทำให้เกิดตาพร่ามัว

แนวทางการแก้ไข : 1) บริเวณทางร่วม ควรเพิ่มเส้นประเป็นแนวหยุดให้รถที่ลงจากทางพิเศษใช้ความระมัดระวังก่อนเข้าทางหลัก



ภาพปัจจุบัน



ภาพตัวอย่างการทำเส้นประ

2) ติดแผ่นบังแสงบนแบร็เอร์ขอบทางด้านขวาของสะพานข้ามคลองขนาดใหญ่



ตัวอย่างอุปกรณ์และการติดตั้ง

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




การทำเส้นประ



ติดแผ่นบังแสงบนแบร็เอร์ขอบทาง

จุดที่ 120 : สะพานสูงบางซื่อ (พิกัด : [13.804541, 100.535867](#))

เขต : บางซื่อ , สน.เตาปูน

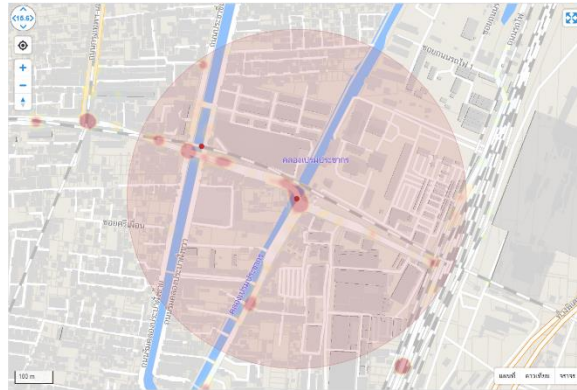

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (40)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

- 1) รถเฉี่ยวชนเกาะทางแยกบนสะพาน
- 2) รถเฉี่ยวชนเชิงลาดสะพาน
- 3) ช่วงกลางคืนผู้ขับขี่มักมองไม่เห็นทางแยกบนสะพานและขอบสะพาน



แนวทางการแก้ไข :


- 1) ติดตั้งอุปกรณ์จราจรบริเวณหัวเกาะ และเชิงลาดสะพานที่ชำรุด
 - 2) เพิ่มการมองเห็นบนสะพานโดยใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ที่สามารถสะท้อนแสงได้ทั้งในสภาวะแห้งและเปียก
 - 3) ติดตั้งระบบแนวสะท้อนแสง (Linear Delineation System) บนสะพาน
 - 4) จัดทำเส้นจราจร บริเวณดังกล่าวให้ชัดเจนอยู่เสมอ
- *มีโครงการติดตั้ง Linear Delineation System ใน งบประมาณปี 2566

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape)



- Retroreflective Tape

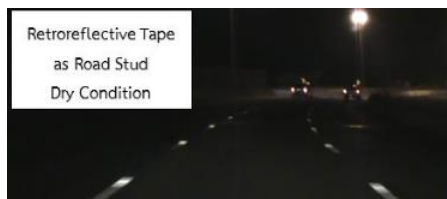

การมองเห็นในสภาวะแห้ง



การมองเห็นในสภาวะเปียก

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ทดแทนหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) บนทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย



ป้ายเตือนหัวเกาะ



ติดตั้ง crash cushion หรือ cushion



ติดตั้ง หลักล้มนลูก



ติดตั้ง Linear Delineation System



จัดทำ สีจราจร บริเวณดังกล่าวให้ชัดเจน อยู่เสมอ

จุดที่ 121 : ถนนสุขุมวิท ตัดถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) (พิกัด : [13.709104, 100.599430](https://www.google.com/maps/place/13.709104,100.599430))

เขต : คลองเตย , สน. พระโขนง




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (59)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ป้ายจราจรไม่ชัดเจนมองเห็นได้ยาก
2) อุปกรณ์แบ่ง lane จราจร เสื่อมสภาพ/ชำรุด
3) Traffic Barrier เสื่อมสภาพ/ชำรุด

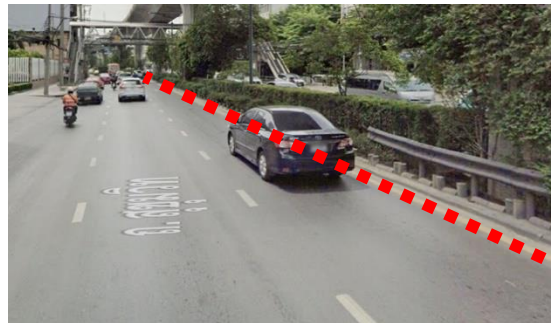

แนวทางการแก้ไข : 1) แก้ไขและปรับปรุงป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย

2) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง หรือ Road Stud หรือ เทปสะท้อนแสง และปรับเปลี่ยนให้จุดที่เกิดการชำรุด

3) แก้ไข เปลี่ยนแปลง Traffic Barrier ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



Road Stud



ลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปสะท้อนแสง



ป้ายเลี้ยว และ ห้ามเลี้ยว




ป้ายให้ชิดซ้าย



Traffic Barrier

จุดที่ 122 : แยกพระราม 9 (ถนนพระราม 9 - ถนนรัชดาภิเษก) (พิกัด : [13.756141, 100.564988](https://www.google.com/maps/place/13.756141,100.564988))
เขต : ดินแดง , สน.ดินแดง

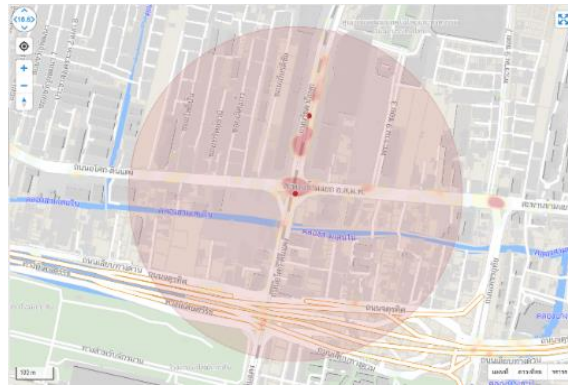


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC (42)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักการโยธา, สน.ห้วยขวาง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :

1) พฤติกรรมของผู้ขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และไม่จอดหลังเส้นหยุด

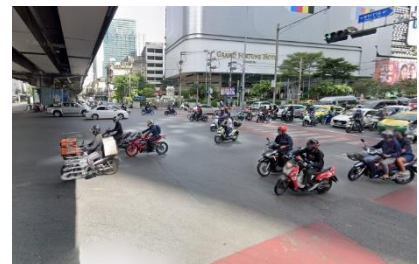

2) บริเวณทางข้าม โดยเฉพาะช่วงใต้สะพานข้ามแยก ไม่มีไฟส่องสว่าง ทำให้เป็นจุดอับสายตาได้



ตัวอย่าง
การเกิดเงามืด
ในสภาวะจริง



3) การจอดรถบนผิวจราจร/จุดกลับรถ



แนวทางการแก้ไข :

- 1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเส้นจราจร ให้ผู้ขับขี่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน



- 2) ประสาน สน.ท้องที่ กวดขันวินัยจราจร
- 3) ประสานสำนักงานโยธา ตรวจสอบความสว่างของไฟส่องสว่าง และเพิ่มเติมบริเวณทางข้ามได้สะพานข้ามแยก

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



- Retroreflective Tape



การมองเห็นในสภาวะแห้ง



การมองเห็นในสภาวะเปียก

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เทปเส้นจราจรสะท้อนแสง (Retroreflective Tape) ทดแทนหมุดสะท้อนแสง (Road Stud) บนทางพิเศษ โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

จุดที่ 123 : ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม - ปิ่นนํ้ามันเซลล์)

(พิกัด : [13.746894,100.575076](https://www.google.com/maps/place/13.746894,100.575076))

เขต : ห้วยขวาง , สน.มกกะสัน



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (62)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานโยธา, สน.มกกะสัน, สำนักงานเขตห้วยขวาง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :


- 1) พฤติกรรมของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ (จุดนี้มีการตั้งแบรเอร์คอนกรีตห้ามรถจักรยานยนต์เข้าซอย วัดใหม่ช่องลม)




- 2) มีการขายของ-จอด-ขับขี่รถบนทางเท้า



- 3) ไม่มีการติดตั้งการ์ดเรล ป้องกันเสาตอม่อสะพานคนเดินข้ามถนน (ฝั่งโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม)

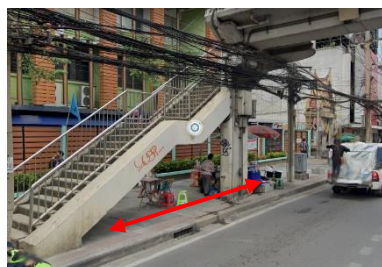

ฝั่งโรงเรียน

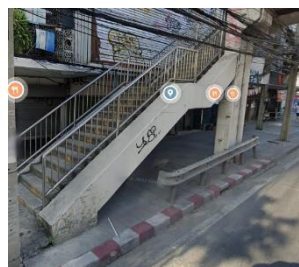

ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน

4) ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณแยกพร้อมพงษ์



แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.ท้องที่-สำนักงานเขต กวดขันวินัยจราจร บริเวณจุดกลับรถ และบนทางเท้า
2) ประสานสำนักงานโยธา จัดทำการ์ดเรลกันชนต่อม่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เนื่องจากเป็นทรัพย์สิน
ของสำนักงานโยธา
3) จัดทำป้ายเตือนหัวเกาะ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด บริเวณแยกพร้อมพงษ์

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




การรถเรลกันต่อม่อสะพาน (สนย.)



ป้ายเตือนหัวเกาะ

จุดที่ 124 : ถนนรัชดาภิเษก ใกล้แยกรัชโยธิน (ซอยรัชดาฯ 44) (พิกัด : [13.825968, 100.570188](https://www.google.com/maps/place/13.825968,100.570188))

เขต : จตุจักร , สน.พหลโยธิน

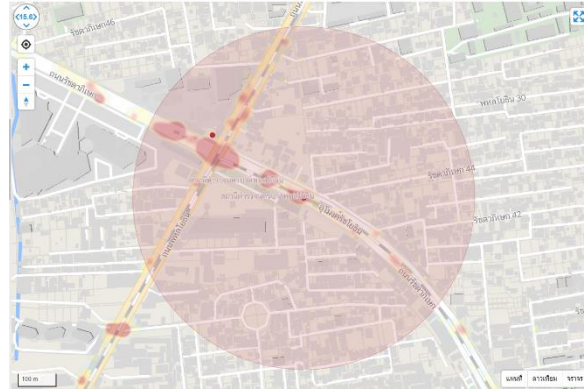


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (46)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.พหลโยธิน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : บริเวณดังกล่าวมีการตัดกระแสการจราจรของรถที่สัญจรจากซอยพหลโยธิน 44 และซอยพหลโยธิน 28 และรถที่สัญจรจากถนนรัชโยธินเลี้ยวเข้าสู่ซอยพหลโยธิน 28 และซอยพหลโยธิน 44

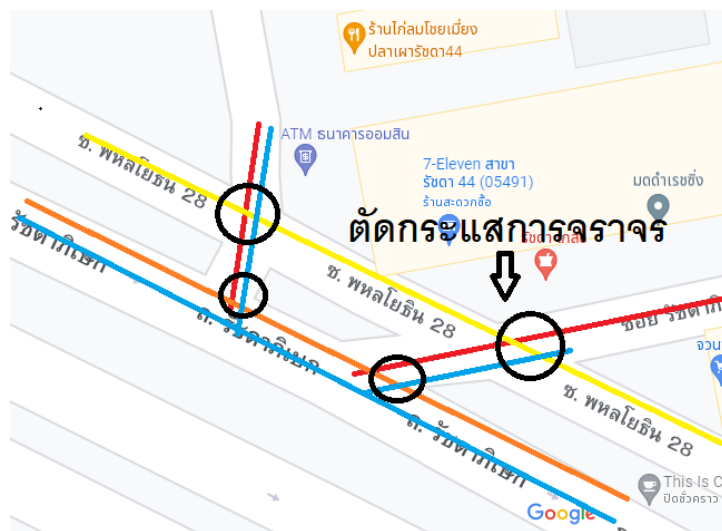


แนวทางการแก้ไข : ประสานเจ้าพนักงานจราจรออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร เพื่อจัดระบบการจราจรในบริเวณดังกล่าว ไม่ให้เกิดการตัดกระแสการจราจรที่เป็นอันตราย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 125 : แยกมักกะสัน (ถนนราชปรารภ - ถนนศรีอยุธยา) (พิกัด : [13.756118, 100.542398](https://www.google.com/maps/place/13.756118,100.542398))

เขต : ราชเทวี , สน.ดินแดง

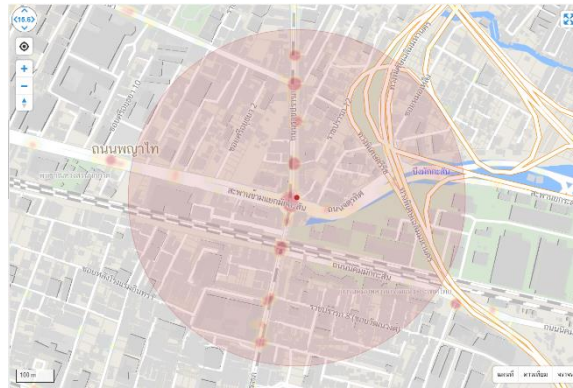

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (48)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.พญาไท

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : รถฝ่าฝืนกฎจราจร เช่น ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด, เปลี่ยนช่องจราจรบริเวณเส้นทึบ, ฝ่าสัญญาณไฟจราจร

**ระทึก! แท็กซี่เบรกไม่อยู่ พุ่งชนรถจอดติดไฟแดงแยกราชปรารภ
เจ็บสาหัส 1 ราย**




ตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุบริเวณแยกมักกะสัน รถขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด พุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดง

แนวทางการแก้ไข : กวดขันวินัยการจราจร

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 126 : ถนนพัฒนาการ อุโมงค์ถนนพัฒนาการ (พิกัด : [13.736468, 100.616351](https://www.google.com/maps/place/13.736468,100.616351))

เขต : สว.หลวง , ส.น.คลองตัน

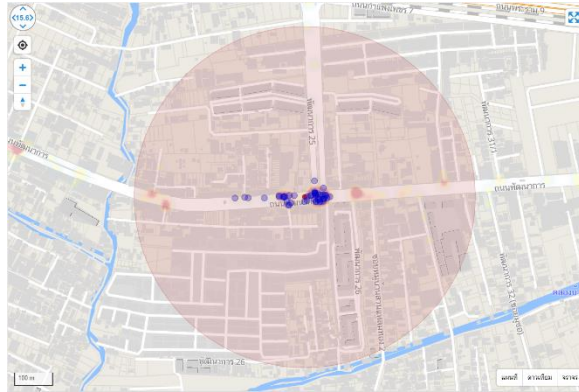


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (49)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ป้ายจราจรไม่ชัดเจนมองเห็นได้ยาก
 - 2) มีการฝ่าฝืนช่องทางจราจร จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ
 - 3) อุปกรณ์แบ่ง lane จราจร เสื่อมสภาพ/ชำรุด
 - 4) เส้นจราจร เสื่อมสภาพ/ชำรุด

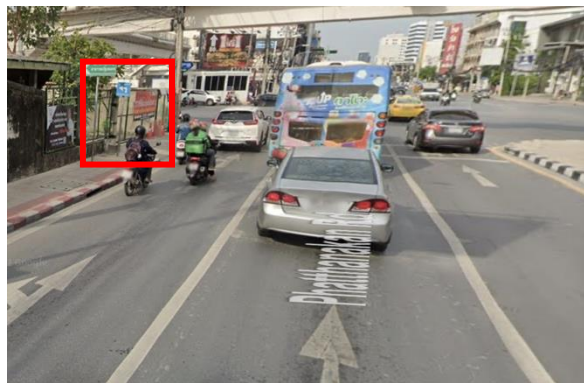

แนวทางการแก้ไข : 1) แก้ไขและปรับปรุงป้ายจราจรให้เกิดความชัดเจนมองเห็นได้ง่าย

2) ติดตั้ง Pole cone เพื่อป้องกันการฝ่าฝืนช่องทางจราจร จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

3) ติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสง หรือ Road Stud หรือ เทปสะท้อนแสง และปรับเปลี่ยนให้จุดที่เกิดการชำรุด

4) ปรับปรุง พื้นผิวเส้นทางจราจรให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

5) ติดตั้ง Pole cone เพื่อป้องกันการทำผิดวินัยจราจร หรือประสาน สน.คลองตัน เพื่อป้องกันการฝ่าฝืน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุ

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



Road Stud



ลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปสะท้อนแสง



ป้ายเลี้ยว และ ห้ามเลี้ยว



Pole cone



ป้ายให้ชิดซ้าย