


จุดที่ 21 : ถนนพุทธบูชา ตัดถนนประชาอุทิศ(ใกล้มจร.) (พิกัด : [13.647107, 100.495649](https://www.google.com/maps/place/13.647107,100.495649))

เขต : พุ่่งครุ , สน.ราชภัฏบูรณะ


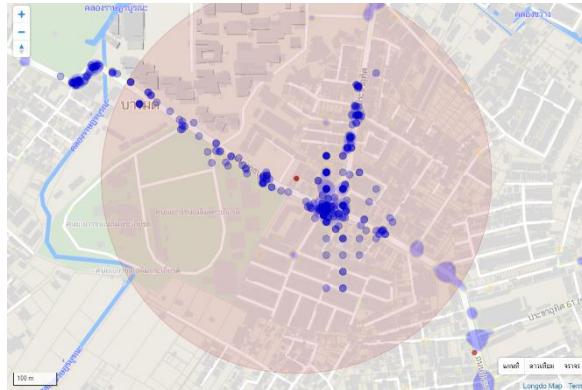


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (3)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่ารถที่ออกจากซอยประชาอุทิศ 44 เลี้ยวออกตัดกระแสรถจากทางตรง และผู้ควบคุมการจราจร บดบังทัศนวิสัยและการมองเห็นของรถจากทางตรงบนถนนประชาอุทิศ
2) คาดว่าผู้ใช้ถนนประชาอุทิศมุ่งหน้าพุทธบูชา มักเข้าใจว่าบริเวณแยกนาหลวงเป็นสามแยก และสามารถชิดซ้ายเพื่อตรงผ่านไปได้

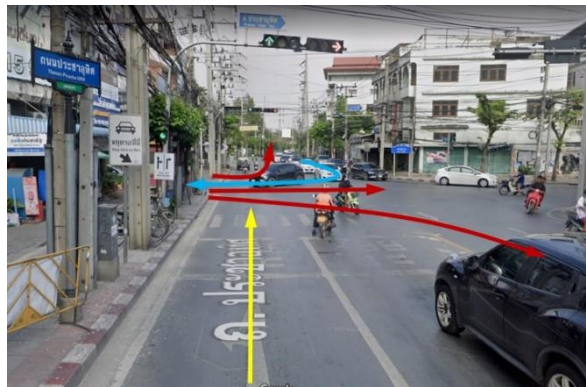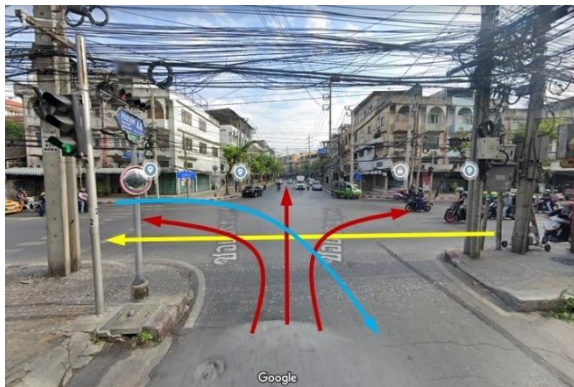

แนวทางการแก้ไข : 1) เพิ่มสัญญาณไฟและป้ายบังคับ เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ บริเวณปากซอยประชาอุทิศ 44
2) ติดตั้งป้ายเตือนระวังทางแยก (สี่แยก) บริเวณถนนประชาอุทิศมุ่งหน้าพุทธบูชา
3) ปรับปรุงเส้นจราจร และทางข้ามบนพื้นทางให้ชัดเจน
4) ตรวจสอบและปรับปรุง การปล่อยสัญญาณไฟจราจร



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



สัญญาณไฟจราจร




ป้ายเตือนระวังทางแยก (สี่แยก)



ทางข้ามม้าลาย

จุดที่ 22 : ประชาราษฎร์สาย1 หน้าซอยวัดบางโพโอมาวาส (พิกัด : [13.809157, 100.521745](https://www.google.com/maps/place/13.809157,100.521745))

เขต : บางซื่อ, สน.เตาปูน และ สน.บางโพ

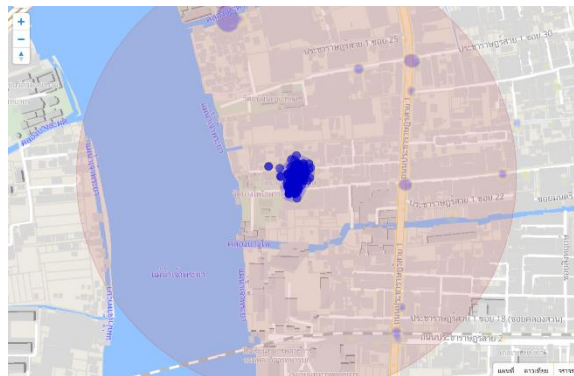


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC(6)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานโยธา


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : ถนนประชาราษฎร์สาย1 เป็นถนน 6 ช่องจราจร แบ่งเป็น 3 ช่องจราจรต่อทิศทาง ไม่มีเกาะกลาง ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุเป็นการตัดกระแสการจราจร จากถนนซอยเข้าถนนสายหลัก และจากถนนสายหลักเข้าถนนซอย

* (ข้อมูลจากสถานีตำรวจนครบาลบางโพ ในวาระการประชุม สปถ.เขตบางซื่อ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ สำนักงานเขตบางซื่อ)

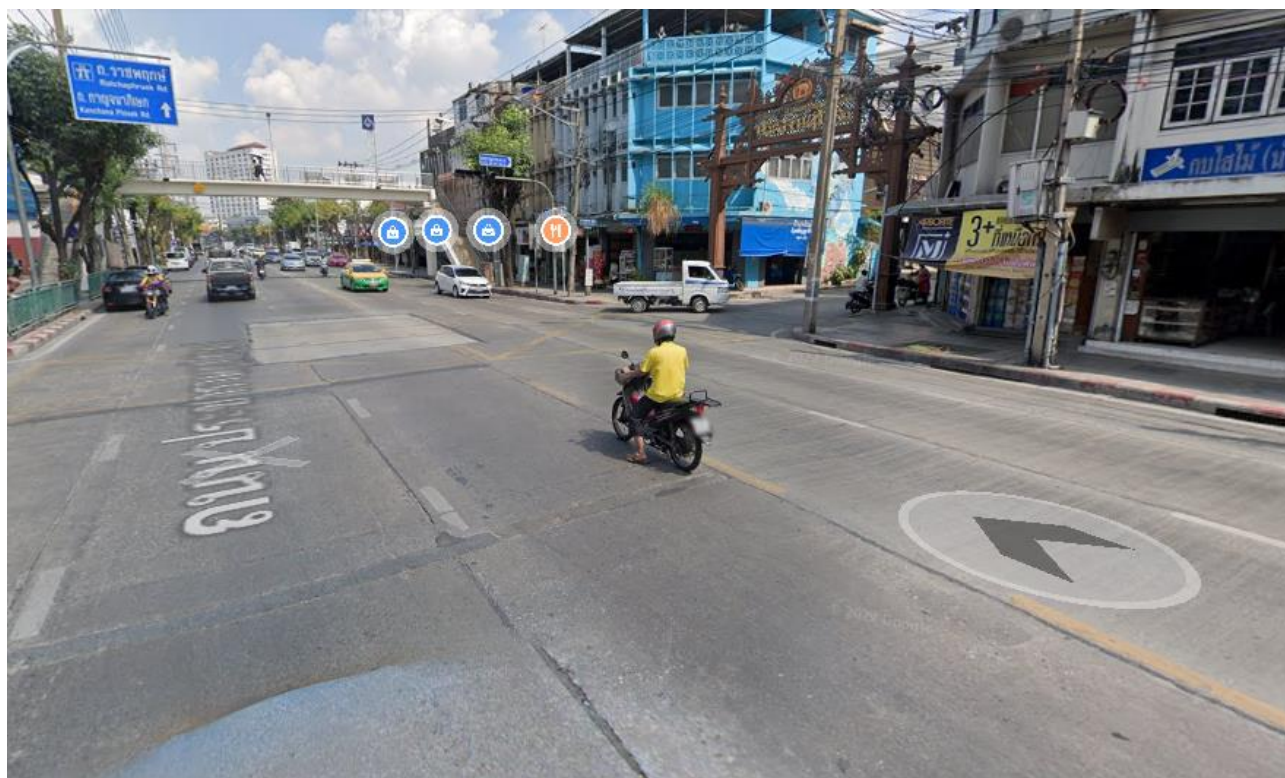

แนวทางการแก้ไข : ในการประชุม ศปถ.เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 สถานีตำรวจนครบาลบางโพ ได้เสนอรูปแบบ
การทำเกาะกลางถนน ตั้งแต่ โค้งตลาดศรีเขมาถึงสะพานพิบูลย์สงคราม มีรูปแบบ ดังนี้

ถนนประชากรสาย ๑ ตั้งแต่โค้งตลาดศรีเขมาถึงสะพานพิบูลย์ ไม่มีเกาะกลาง
ถนน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

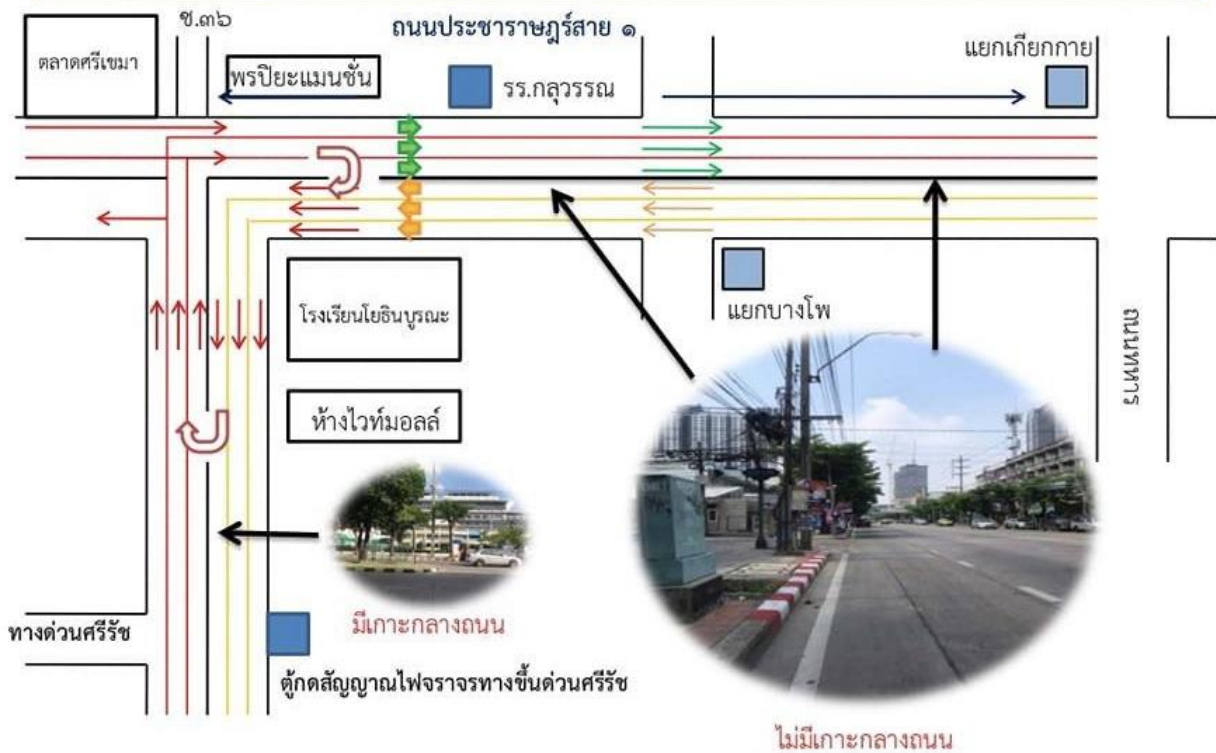

รูปแบบการจัดระบบการจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณถนนประชากรสาย 1 ที่สถานีตำรวจนครบาลบางโพได้เสนอ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ภายในพื้นที่รับผิดชอบ สน.บางโพ

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2564

รายการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
การเกิดอุบัติเหตุ	22	19	14	10	8	10	19	25	22	14	18	16	197
เสียชีวิต						1			1				2
บาดเจ็บ(admit)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
รถยนต์+รถยนต์	10	8	4	1	3	2	3	5	2	2	3	3	46
รถยนต์+จยย	7	4	5	4	1	4	2	10	12	2	5	4	60
จยย.+จยย.	5	7	5	5	4	4	14	10	8	10	10	9	91

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2565

รายการ	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	รวม
การเกิดอุบัติเหตุ	22	19	14	15	25	19	25						139
เสียชีวิต													0
บาดเจ็บ(admit)	-	-	1	-	-	-	-						1
รถยนต์+รถยนต์	2	3	3	3	7	3	5						26
รถยนต์+จยย	8	6	6	5	10	2	10						47
จยย.+จยย.	12	10	5	7	8	14	10						66

สถิติอุบัติเหตุ ถนนประชากรอายุ สาย1

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

* ให้สำนักงานวิศวกรรมทาง สำนักการโยธา ดำเนินการศึกษาถึงรูปแบบวัสดุที่มาดำเนินการสร้าง

จุดที่ 23 : ถนนสุขุมวิท (โค้งหักศอกบริเวณเสนานิเวศน์ ซอย 120) (พิกัด : 13.824186, 100.608710)
เขต : ลาดพร้าว , สน.โชคชัย



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)



แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (7)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.โชคชัย

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ด้านกายภาพ บริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นโค้งหักศอก หากรถใช้ความเร็วจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้



2) บริเวณโค้งมีทางเข้าออกซอยขนาดเล็ก (เข้าออกได้เฉพาะรถจักรยานยนต์) ผู้ขับขี่มักฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรเลี้ยวตัดกระแสตามเส้นประสีแดง ทำให้เฉี่ยวชนกับรถที่มาในทางหลักได้

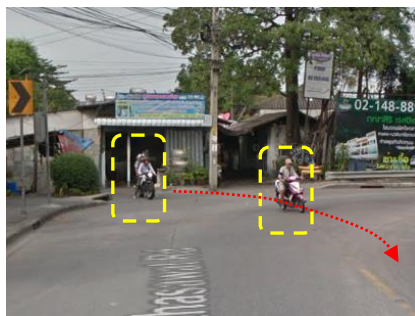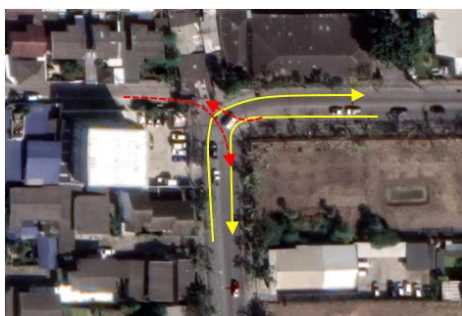


- แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.โชคชัย กวดขันวินัยจราจร
2) จัดทำเครื่องหมายจราจรให้ชัดเจน



- 3) ซ่อมแซมป้ายเตือนทางโค้ง และติดตั้งสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงบริเวณการ์ดเรล ช่วยการมองเห็นโดยเฉพาะในตอนกลางคืน


อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ :

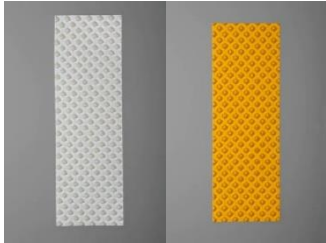

จุดที่ 24 : แยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย (ถนนราชดำเนินกลาง ตัดถนนดินสอ)

(พิกัด : [13.756536, 100.502182](#))

เขต : พระนคร , สน.นางเลิ้ง

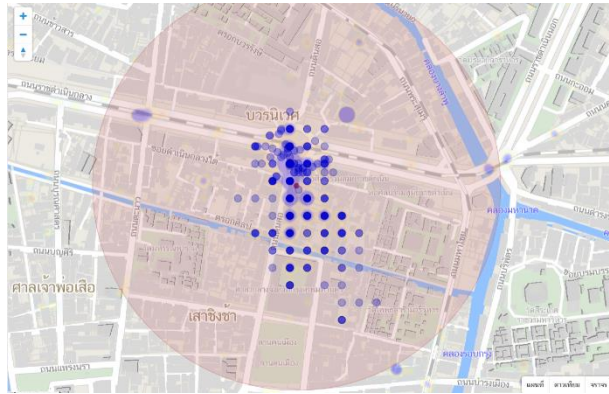

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (10)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.ท้องที่

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการฝ่าฝืนวินัยจราจร

2) เส้นทางจราจรไม่ชัดเจนในเวลากลางคืน



แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.ที่เกี่ยวข้องกดดันเรื่องการฝ่าฝืนวินัยจราจร

2) ทำเครื่องหมายบอกทิศทางจราจร

3) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting) เพื่อให้มองเห็นเส้นทางจราจรได้ชัดเจนในเวลากลางคืน

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 25 : ถนนสุขสวัสดิ์ บริเวณซอย 27 (พิกัด : 13.675695, 100.502295)

เขต : ราษฎร์บูรณะ , สน.ราษฎร์บูรณะ

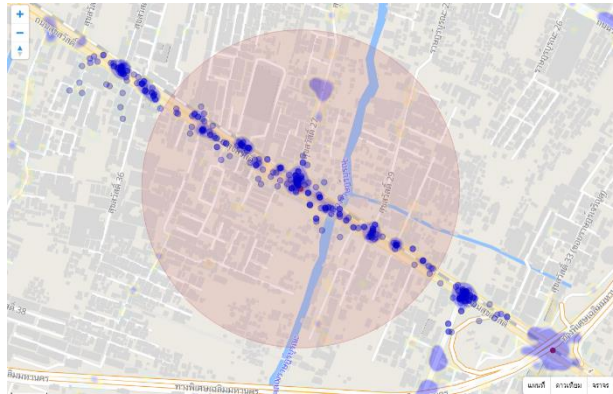


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (11)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, แขวงทางหลวงสมุทรปราการ, สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ, สน.ราษฎร์บูรณะ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) จักรยานยนต์จอดล้ำเส้นหยุดรถ อาจเกิดการเฉี่ยวชนได้
 - 2) จักรยานยนต์ฝ่าฝืนกลับรถในที่ห้ามกลับ
 - 3) รถขับด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถบรรทุก

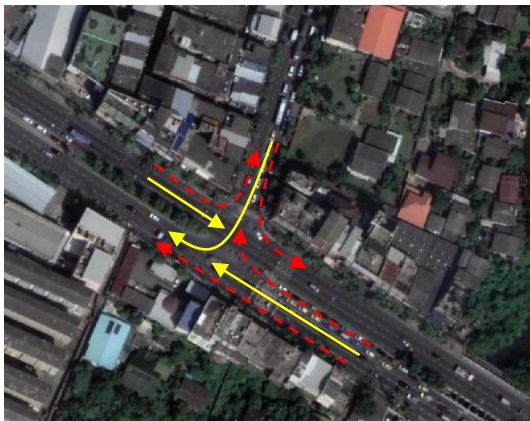

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) จัดทำช่องหยุดรถสำหรับรถจักรยานยนต์ (Bike Box)
 - 2) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็วในเส้นทางเป็นระยะ เพื่อย้ำเตือนไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด
 - 3) ประสานสำนักงานเขตเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ไม่ให้ดบังสัญญาณจราจร
 - 4) ประสานแขวงทางหลวงสมุทรปราการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




ช่องหยุดรถจักรยานยนต์ (Bike Box)



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

จุดที่ 26 : ถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณซอย 28 (พิกัด : 13.750809, 100.469875)

เขต : บางกอกน้อย , สน.บางกอกน้อย และ สน.บางขุนนนท์

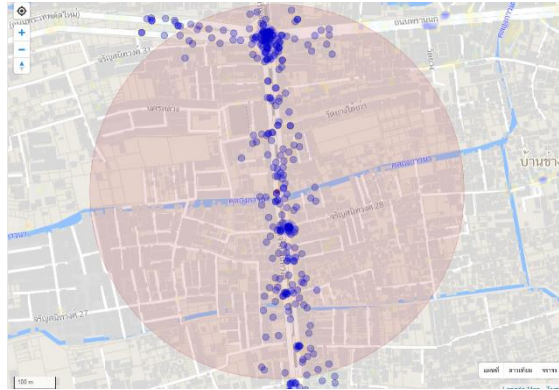


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (12)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตภาษีเจริญ, สน.บางกอกน้อย, สน.บางขุนนนท์

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่าระยะมองเห็นปลอดภัยที่ทางแยก (Intersection Sight Distance, ISD) ไม่เพียงพอ ถูกเสาตอม่อรถไฟฟ้าบังทัศนวิสัยและการมองเห็น ทำให้รถที่จะเลี้ยวซ้ายออกจากซอยจรัญสนิทวงศ์ 28 มองไม่เห็นรถจากเส้นทางตรงบนถนนจรัญสนิทวงศ์
2) คาดว่ารถที่ออกจากซอยจรัญสนิทวงศ์ 29 เบี่ยงตัดกระแสรถทางตรงเข้าช่องขวาสุดเพื่อกลับรถ

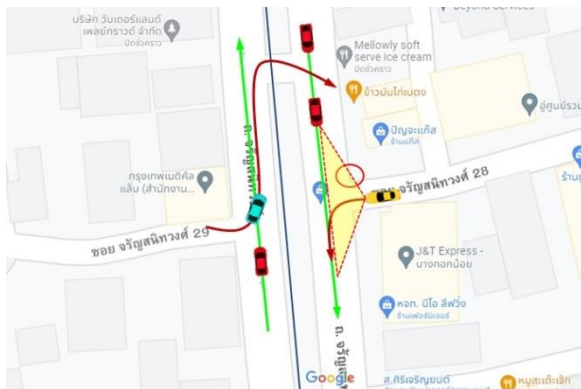

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งกระจกโค้งจราจร บริเวณปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 28

2) ปิดจุดกลับรถ โดยให้ไปกลับรถบริเวณจุดกลับรถบริเวณแยกไฟฉายห่างจากจุดเดิมประมาณ 400 เมตร

3) ติดตั้งอุปกรณ์ป้ายกระปิบเตือนสามแยก บริเวณก่อนถึงปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 28

4) เพิ่มเครื่องหมายบนพื้นทางเตือนให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็ว เช่น เส้นชะลอความเร็ว




อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



กระจกโค้งจราจร



แบรีเออร์

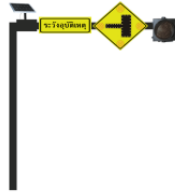

ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 27 : ถนนเอกชัย ซอย 91 - 99 (พิกัด : [13.661717, 100.403601](https://www.google.com/maps/place/13.661717,100.403601))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : บางบอน , สน.บางบอน และ สน.บางขุนเทียน




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (13)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, แขวงทางหลวงธนบุรี, สน.ท้องที่

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้า และเกิดในเวลากลางคืน เนื่องจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ชัดเจน และผู้ขับขี่ใช้ความเร็วสูง
- 2) บริเวณถนนเอกชัยช่วงซอยเอกชัย 91-99 มีลักษณะเป็นทางตรงยาว มีสะพานต่างระดับข้ามถนนกาญจนาภิเษก และมีรถเข้าออกซอยตลอดเส้นทาง
- 3) สภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย

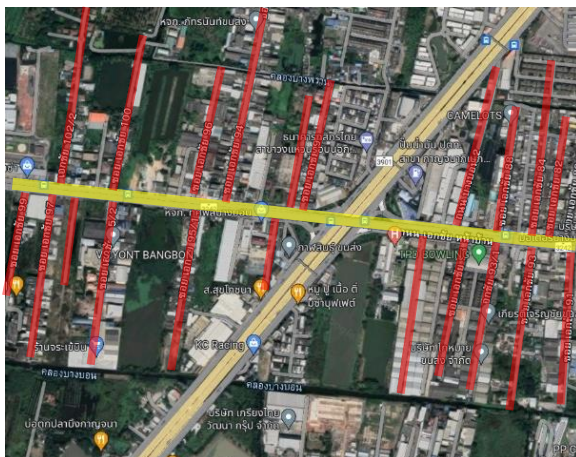

- แนวทางการแก้ไข : 1) ปรับปรุงสภาพพื้นผิวจราจรให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และมีความเสียดทานที่เหมาะสม
- 2) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็วตลอดเส้นทาง

- 3) ติดตั้งเส้นชะลอความเร็วบริเวณเชิงลาดสะพาน เพื่อป้องกันผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด
- 4) พิจารณาเพิ่มไฟส่องสว่างบริเวณถนน เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นผู้ขับขี่
- 5) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงชนิดมีไฟกระพริบหรือติดตั้งเทปจราจรสะท้อนแสง เพื่อช่วยผู้ขับขี่มองเห็นช่องจราจรได้ชัดเจน
- 6) ประสานงานแขวงทางหลวงธนบุรีซึ่งเป็นผู้ดูแล



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



หมุดสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง



เส้นชะลอความเร็ว



ไฟส่องสว่าง

จุดที่ 28 : สีแยกเกษตร ถนนประเสริฐมนูกิจ (พิกัด : [13.839851, 100.575713](#))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : จตุจักร , สน.บางเขน



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ITIC (2)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง และ สน.บางเขน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : เกิดจากแสงสว่างไม่เพียงพอ เพราะไฟในอุโมงค์มีแสงสว่างระดับเดียว ไม่กลมกลืนกับสภาพแสงจากภายนอก ซึ่งทำให้เมื่อขับเข้าอุโมงค์ สายตาปรับระดับแสงไม่ทัน จึงเป็นส่วนหนึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามอีกสาเหตุคือในอุโมงค์มีลักษณะเป็นทางโค้ง ผิวจราจรลื่น และผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้ควบคุมรถได้ยาก จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการติดตั้งแผ่นบังแสงกันตาพร่า (ANTI GLARE BOARD) จัดทำสิจราจรป้องกันการลื่นไถล (Anti Skid) ความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ และติดตั้งป้ายเตือนแนวทางโค้งภายในอุโมงค์เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวได้ชำรุดเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้



ในอุโมงค์มีลักษณะเป็นทางโค้ง



แผ่นบังแสงกันตาพร่า (ANTI GLARE BOARD) ชำรุดเสียหาย และสิจราจรป้องกันการลื่นไถล (Anti Skid)

แนวทางการแก้ไข : ประสานกรมทางหลวงดำเนินการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



แผ่นบังแสงกันตาพร่า (ANTI GLARE BOARD)




ป้ายเตือนแนวทางโค้งสะท้อนแสง



สิจราจรป้องกันการลื่นไถล (Anti Skid)

จุดที่ 29 : แยกถนนเชื่อมต่อพัฒนาการ ตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พิกัด : 13.699966, 100.675477)
เขต : ประเวศ , สน.อุดมสุข

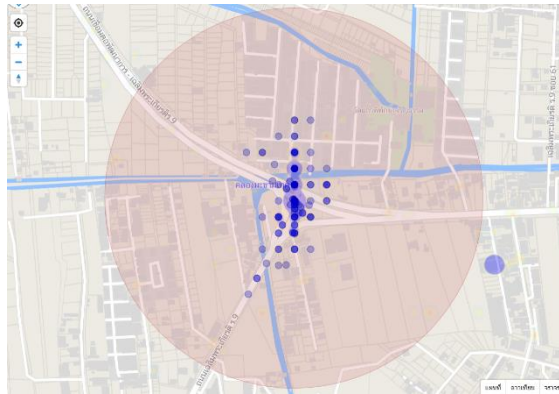

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)




แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (16)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีรถออกมาจากซอยบริเวณทางโค้งที่ตัดกระแสจราจร

2) มีการขับรถข้าม Lane จราจร

3) หมุดสะท้อนแสงเสื่อมสภาพ/ชำรุด

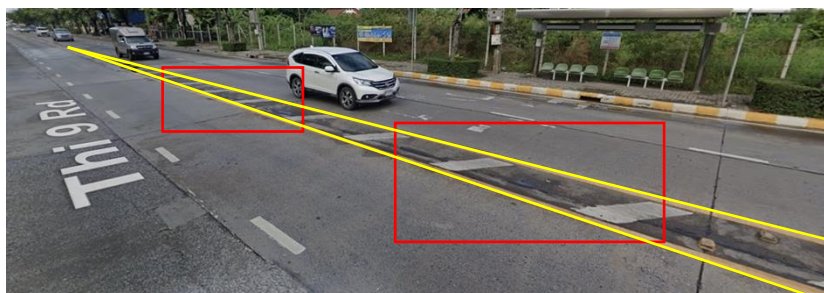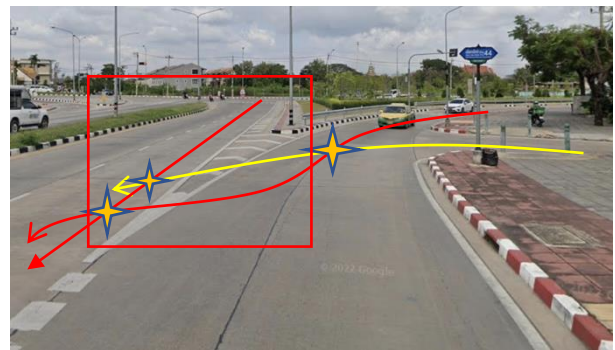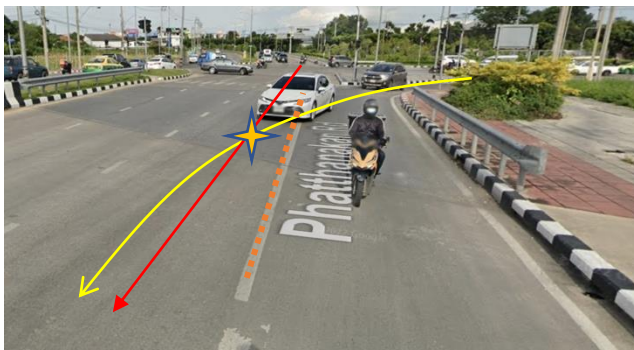

แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย เนื่องจากมีรถออกมาจากซอยบริเวณทางโค้ง
2) ติดตั้งหลักล้มลุกเพื่อป้องกันการขับรถข้าม Lane จราจร
3) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting) และปรับเปลี่ยนในจุดที่เกิด
ความเสียหาย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



หมุดสะท้อนแสง



ป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย

จุดที่ 30 : แยกรัชวิภา (ถ.รัชดาภิเษก - ถ.วิภาวดีรังสิต) (พิกัด : 13.830636, 100.557291)

เขต : จตุจักร, สน.จตุจักร



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม.(<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : iTIC(3)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานโยธา, สำนักงานเขตจตุจักร

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) สภาพทางแยกของสะพาน มีลักษณะเป็น Gore Area
 - 2) ทางลงจากสะพาน มีลักษณะเป็นโค้งก้นหอย
 - 3) คราบบสปรกต่างๆ ที่เคลือบผิวจราจร เมื่อถนนเปียกจะทำให้แรงเสียดทานระหว่างผิวยางกับผิวจราจรลดลง
 - 4) การใช้ความเร็ว และความประมาทของผู้ขับขี่



- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ติดตั้งอุปกรณ์กันกระแทก บริเวณ Gore Area
 - 2) จัดทำเกาะสี่มุม ติดตั้งหลักล้มลูก บริเวณ Gore Area
 - 3) ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบริเวณโค้งก้นหอย
 - 4) ทาสีแบร์ริเออร์สะพานรัชวิภา ติดตั้งเป้าสะท้อนแสง
 - 5) กวดขันวินัยจราจร เช่น การตรวจจับความเร็ว
 - 6) ฉีดน้ำทำความสะอาดถนนอยู่เสมอ
 - 7) ติดตั้งไฟกระพริบเตือนหัวเกาะ
 - 8) ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งแบบไฟกระพริบ

วันที่เริ่มดำเนินการ : ปี 2563 - ปี 2564


- อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ :
- 1) อุปกรณ์กันกระแทก เช่น crash cushion
 - 2) อุปกรณ์ลดแรงกระแทก เช่น safety roller barrier
 - 3) สีน้ำ Acrylic
 - 4) สีจราจร
 - 5) เป้าสะท้อนแสง
 - 6) ไฟกระพริบเตือนหัวเกาะ
 - 7) ติดตั้งป้ายเตือนทางโค้งแบบไฟกระพริบ



วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ : กุมภาพันธ์ 2563 (ในส่วนของสำนักการจราจรและขนส่ง)
ภาพหลังการดำเนินการ :



ติดตั้งการ์ดโรเตอร์ เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุบริเวณโค้งกั้นหอย

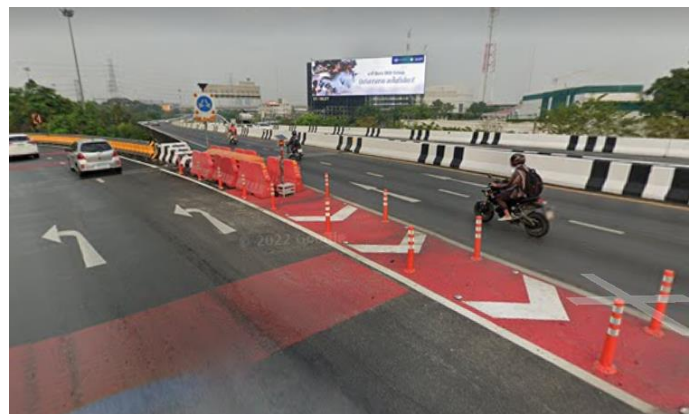

อุปกรณ์กันกระแทกและจัดทำเกาะสี่เหลี่ยม ติดตั้งหลักล้มลุก บริเวณ Gore Area และทาสีแบริเออร์สะพานรัชวิภา ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง

การสำรวจในปัจจุบัน :

- มีอุปกรณ์ชำรุด ได้แก่
- 1) cushion tank จำนวน 2 ชุด
 - 2) crash cushion จำนวน 2 ชุด
 - 3) ไฟกระพริบเตือนหัวเกาะ จำนวน 5 ชุด
 - 4) ป้ายเตือนทางโค้งแบบไฟกระพริบ จำนวน 16 ชุด



crash cushion และ ไฟกระพริบเตือนหัวเกาะชำรุด



Cushion Tank และ ไฟกระพริบเตือนหัวเกาะชำรุด



ป้ายเตือนทางโค้งแบบไฟกระพริบชำรุด (เสื่อมสภาพไฟไม่ติด)

จุดที่ 31 : ถนนหัวหมาก (ซอยรามคำแหง 24) (พิกัด : 13.754727, 100.629980)

เขต : บางกะปิ , สน.หัวหมาก



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (17)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานโยธา

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนกับทางเท้ามีความต่างระดับ ปัจจุบันสำนักงานโยธาได้นำแบรีเออร์คอนกรีตมาวางเป็นแนวเพื่อแก้ปัญหาชั่วคราว แต่บางจุดมีแบรีเออร์ล้ม และสีของแบรีเออร์เลือนราง



2) บริเวณแบรีเออร์กั้นคลอง มีการทาสีขาวดำให้มองเห็นได้ชัดเจนแล้ว มีไฟฟ้าส่องสว่าง แต่พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น เช่น รถกระบะเสียหลักตกคูน้ำ



- 3) การไม่เคารพกฎจราจร เนื่องจากช่วงซอยรามคำแหง 20 – 21 มีจุดกลับรถตรงกับทางแยก ทำให้มีลักษณะกลายเป็นสี่แยก โดยสน.หัวหมาก นำแบรีเออร์มาปิดช่องทางดังกล่าวเพื่อป้องกันการตัดกระแสรถระหว่างซอย 20 -21 แต่ยังคงการกลับรถได้ แต่พบว่าแบรีเออร์วางไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากถูกเฉี่ยวชน



- แนวทางการแก้ไข :
- 1) กรณีที่ 1 ประสาน สนย. พิจารณาปรับปรุงกายภาพ
 - 2) ติดตั้งเป้าสะท้อนแสง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการมองเห็นขอบแบรีเออร์
 - 3) จัดเรียงแบรีเออร์ให้เป็นระเบียบ
 - 4) ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะ หน้า ม.อัสสัมชัญทดแทนของเดิมที่ชำรุด



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ :



จุดที่ 32 : ถนนทองหล่อ บริเวณซอย 18 (โพธิ์บุตร) (พิกัด : 13.735314, 100.583051)

เขต : วัฒนา , สน.ทองหล่อ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (18)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.ทองหล่อ





สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร

2) มีรถทางตรงและรถที่ออกจากซอยตัดกระแสดจราจร

3) มีการกลับรถบริเวณเกาะกลางสี่

4) หมุดสะท้อนแสงเสื่อมสภาพ/ชำรุด

5) Barrier พลาสติกและรั้วเหล็กกันชั่วคราว เสื่อมสภาพ/ชำรุด

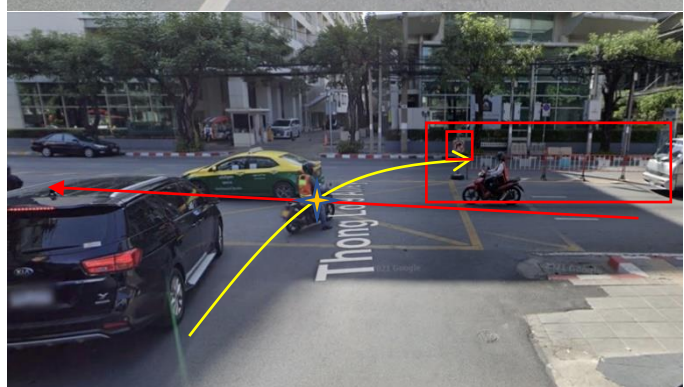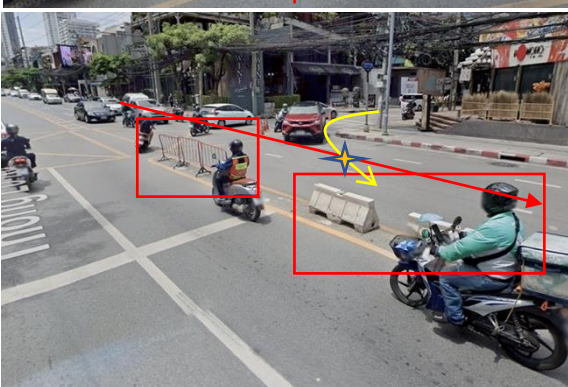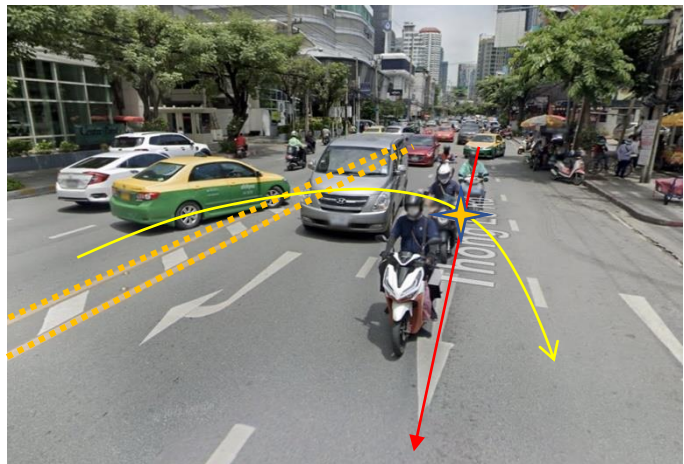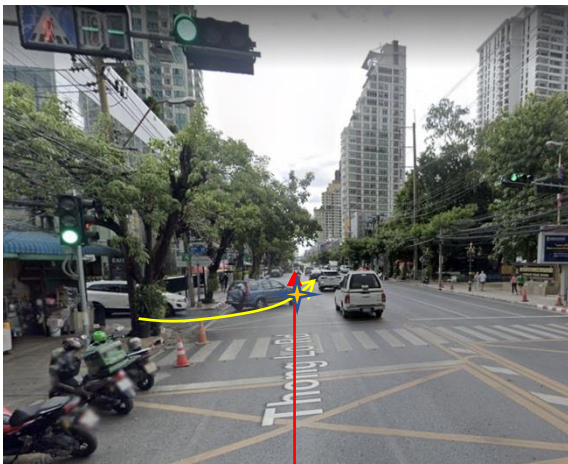

- แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.ที่เกี่ยวข้องกดดันเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมายป้ายจราจร
- 2) ติดตั้งป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย เพื่อแจ้งเตือนรถทางตรง และรถที่ออกจากซอย
- 3) ติดตั้งหลักล้มลูกเพื่อป้องกันการกลับรถบริเวณเกาะกลางสี่
- 4) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting) และปรับเปลี่ยนในจุดที่เกิดความเสียหาย
- 5) ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ Barrier พลาสติก และรั้วเหล็กกันชั่วคราว

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลูก



ป้ายห้ามเลี้ยว



ป้ายระวางรถทางขวา - ซ้าย



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



หมุดสะท้อนแสง

จุดที่ 33 : ถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณข้ามคลองบางประทุน (พิกัด : [13.702693, 100.445112](#))

เขต : จอมทอง , สน.บางขุนเทียน

ถนนกรมทางหลวงชนบท



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (19)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, กรมทางหลวงชนบท

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนกัลปพฤกษ์ เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร มีลักษณะเป็นทางตรงยาว ทำให้ผู้ขับขี่มักขับขี่ด้วยความเร็วสูง เมื่อมีรถออกมาจากบริเวณทางเข้า-ออกเพื่อเข้าสู่ถนนหลัก ทำให้ระยะการเบรกหรือชะลอรถไม่เพียงพอ จนเกิดการเฉี่ยวชนกัน ในลักษณะชนท้าย และชนด้านข้าง
2) ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ขับขี่ด้วยความเร็วและวิ่งไม่ชิดไหล่ทาง เมื่อรถยนต์มีการเบี่ยงหลบรถที่ออกจากทางเข้า-ออก ทำให้เกิดการเสียหลักล้ม หรือเฉี่ยวชนกัน



แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานกรมทางหลวงชนบท พิจารณาการติดตั้งป้ายกระพริบเตือนให้ลดความเร็ว และป้ายเตือนให้ระวังอันตราย เนื่องจากมีรถเข้า-ออก
2) ประสานกรมทางหลวงชนบท พิจารณาซ่อมแซมปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อช่วยลดความรุนแรงเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุ



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ





ป้ายจำกัดความเร็ว

จุดที่ 34 : สามแยกบางบอน (ถนนเอกชัย ตัดถนนบางขุนเทียน) (พิกัด : 13.673892, 100.425586)

เขต : บางบอน , สน.บางขุนเทียน

ถนนกรมทางหลวง

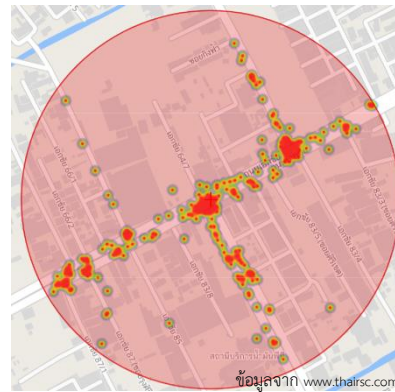
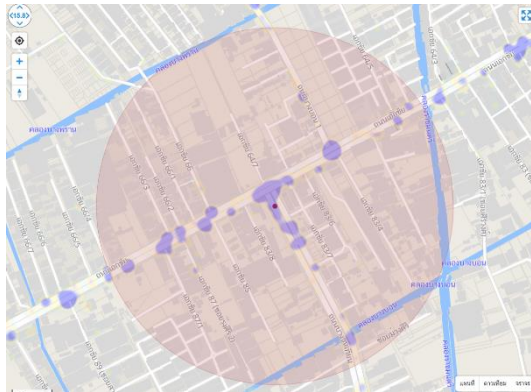


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (20)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : แขวงทางหลวงธนบุรี, สน.บางขุนเทียน, เขตบางบอน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) พื้นที่บริเวณแยกราชดำเนินไปด้วยตลาดทำให้การจราจรที่คับคั่งตลอดเวลา
 - 2) อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในเวลากลางคืน และเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนด
 - 3) การไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ผ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
 - 4) สภาพภาพของทางแยกเมื่อผ่านแยกไปแล้วมีลักษณะที่เป็นคอขวด เกิดการบีบช่องจราจรจาก 4 เหลือ 3 ช่องและยังมีจุดจอดรถประจำทางทำให้เกิดการชะลอของกระแสจราจรฝั่งถนนเอกชัย

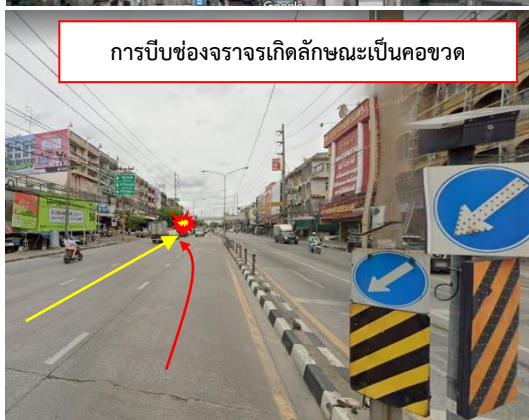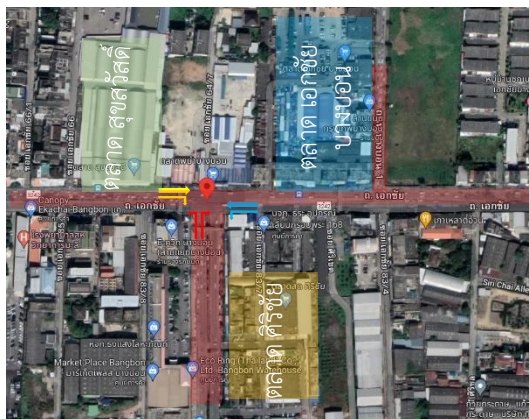

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) กวดขันและควบคุมการจอดรถริมถนน กีดขวางจราจรส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย และการเบี่ยงทิศทางการจราจร
 - 2) ติดตั้งไฟส่องสว่างเพื่อเพิ่มความสว่างของถนนและเพิ่มทัศนวิสัยของผู้ขับขี่
 - 3) พิจารณาปรับเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจร (Traffic Signal Coordination) แบบโครงข่ายทางแยกต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถระบายปริมาณการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการจราจรติดขัด และอุบัติเหตุ
 - 4) ประสานแขวงทางหลวงธนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เข้าร่วมแก้ไขปัญหา

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




ไฟส่องสว่างถนน

จุดที่ 35 : ถนนสุขสวัสดิ์ (บริเวณทางขึ้นลงทางพิเศษเฉลิมมหานคร) (พิกัด : [13.671470, 100.508850](https://www.google.com/maps/place/13.671470,100.508850))

เขต : ราษฎร์บูรณะ , สน.ราษฎร์บูรณะ

ถนนกรมทางหลวง

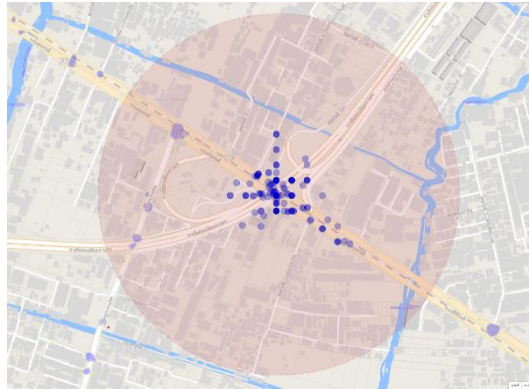

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (21)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : แขวงทางหลวงสมุทรปราการ, สน.ราษฎร์บูรณะ, สำนักงานโยธา

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) สภาพของถนนสุขสวัสดิ์มี 10 ช่องจราจรไป-กลับ ทำให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด
 - 2) ปัญหาจราจรติดขัดทำให้เสียพื้นที่จราจรไป 1 ช่องทาง ทำให้รถที่ตามมาเบียดขวางเสี่ยงอุบัติเหตุ
 - 3) การตัดกระแสรถที่ต้องการขึ้นทางด่วน
 - 4) จุดจอดรถประจำทางอยู่ใต้สะพาน ทำให้รถประจำทางบางเส้นทางแวะจอดส่งผู้โดยสารในช่องทางขวา
 - 5) บริเวณดังกล่าวไม่มีทางข้ามที่เหมาะสม



รถประจำทางจอดส่งผู้โดยสารไม่ถูกจุด



การตัดกระแสรถ



รถจอดริมทาง



รถประจำทางเลี้ยวตัดกระแสรถจราจรชั้นชิด

แนวทางการแก้ไข :

- 1) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

- 2) ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่อกวดขันวินัยจราจรและจัดการการจราจรติดขัด
- 3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดจุดจอดรถที่เหมาะสมและปลอดภัย
- 4) ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ชัดเจน
- 5) พิจารณาติดตั้งทางข้ามที่เหมาะสม
- 6) ประสานงานกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

จุดที่ 36 : ถนนพุทธบูชา ซอย 36 - ซอย 37/1 (พิกัด : 13.650779, 100.479110)

เขต : ทุ่งครุ , สน.ราษฎร์บูรณะ

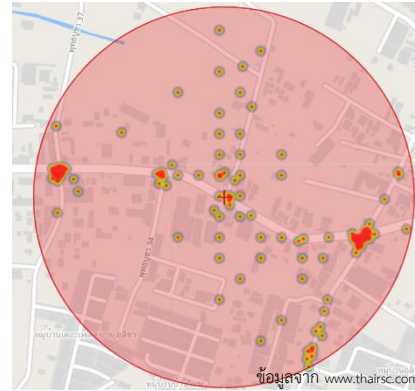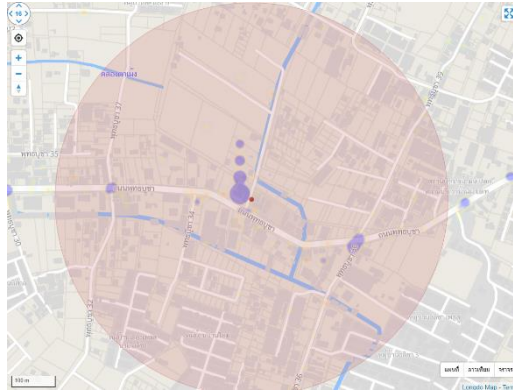


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (22)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : เขตทุ่งครุ, สน.ราษฎร์บูรณะ, สำนักการโยธา

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) สภาพของแยกก้านั้นรกร้าง มีลักษณะเป็นสี่แยกที่ไม่ตั้งฉากกับถนนพุทธบูชา จึงทำให้รถที่เลี้ยวซ้ายออกจากซอยพุทธบูชา 36 และซอยพุทธบูชา 39 ต้องตีวงเลี้ยวกว้างทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถแถวคอยที่ติดไฟแดงในเส้นทางตรง
- 2) ปัญหาจักรยานยนต์ จอดรอสัญญาณไฟในช่องทางขวา เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนกับรถที่มาจากทิศจราจรฝั่งตรงข้ามและรถที่เลี้ยวซ้ายออกจากซอย
- 3) การก่อสร้างขยายถนนในซอยพุทธบูชา 36
- 4) ปัญหาการจราจรติดขัด

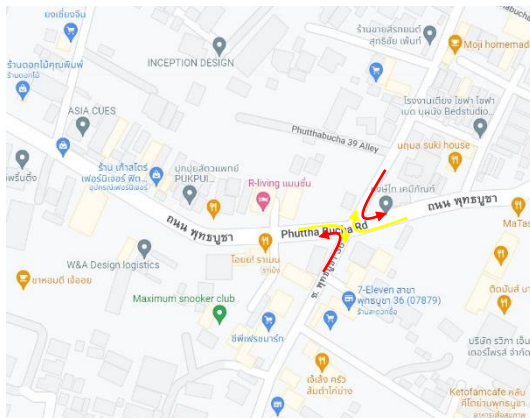


แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาปรับปรุงทางแยกให้มีความเหมาะสมในการสัญจร การตัดมุมทางแยกเพื่อให้รถเลี้ยวได้สะดวก
2) ประสานตำรวจจราจรกวดขันวินัยจราจร การจ่อตรึงทาง การขับร้ยอันตราย การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
3) ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้มีความชัดเจน
4) ประสานงานสำนักงานเขตทุ่งครุ, สำนักการโยธา จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบกับผู้ใช้ทาง

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ

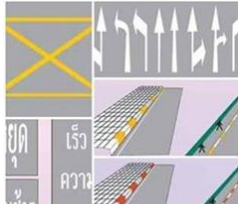

เครื่องหมายจราจรพื้นทาง

จุดที่ 37 : แยกประชาสงเคราะห์ (ถนนดินแดง ตัดถนนประชาสงเคราะห์)
(พิกัด : 13.760502, 100.554892)
เขต : ดินแดง , สน.ดินแดง

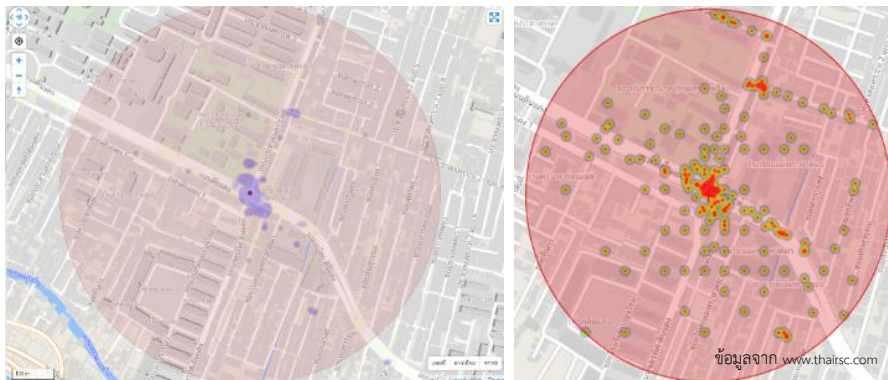

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)
แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (23)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.ดินแดง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :



ฝ่าฝืนป้ายบังคับห้าม



จักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง



จักรยานยนต์ฝ่าไฟแดง



ประชาชนไม่ใช่พานลอย

แนวทางการแก้ไข : ประสานสถาบันตำรวจนครบาลดินแดงในการกวดขันวินัยจราจร จับ ปรับ ผู้ฝ่าฝืน
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 38 : ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล บริเวณข้ามคลองบางหญ้า (ระหว่างเทียนทะเล 26-28)

(พิกัด : 13.605280, 100.434825)

เขต : บางขุนเทียน, สน.เทียนทะเล



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (24)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางขุนเทียน, สน.เทียนทะเล

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่ารถที่ออกจากซอยเทียนทะเล 26 เลี้ยวขวาพุ่งตัดกระแสจราจรกับรถทิศทางหลัก ซึ่งขับขึ้นมาด้วยความเร็ว
- 2) รถจากทิศทางหลัก (มุ่งหน้าชายทะเล) เลี้ยวขวาเข้าซอยเทียนทะเล 26 ตัดกระแสจราจรกับรถหลัก (มุ่งหน้าถนนพระรามที่ 2)
- 3) รถประจำทางและแท็กซี่ มักจะจอดริมถนน บริเวณจุดห้ามจอดหน้าปากซอยเทียนทะเล 26 ทำให้บดบังทัศนวิสัยและการมองเห็น ของรถที่จะออกจากซอยเทียนทะเล 26 และรถจากทิศทางหลัก



แนวทางการแก้ไข : 1) ปิดจุดเลี้ยวขวา บังคับให้รถที่ออกจากซอยเทียนทะเล 26 เลี้ยวซ้าย และตรงไปกลับบริเวณซอยเทียนทะเล 24 ซึ่งห่างออกไปประมาณ 900 เมตร

2) ติดตั้งหลักล้มลุก จัดทิศทางจราจร สำหรับรถจากทิศทางหลักที่ต้องการเลี้ยวขวาเข้าซอยเทียนทะเล 26 (โดยให้รถทางตรงไปก่อน) และป้องกันไม่ให้ใช้บริเวณหัวเกาะเป็นจุดลัดกลับรถ

3) ประสาน สน.ท้องที่ ขอความร่วมมือรถประจำทาง หรือแท็กซี่ ไม่ให้จอดบริเวณจุดห้ามจอดหน้าปากซอยเทียนทะเล 26



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



แบรีเออร์



ห้ามเลี้ยวขวา



บังคับเลี้ยวซ้าย

จุดที่ 39 : ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) ตัดถนนลาซาล 21 และถนนลาซาล 23
(พิกัด : [13.663846, 100.613208](https://www.google.com/maps/place/13.663846,100.613208))

เขต : บางนา , สน.บางนา




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (25)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีรถทางขวา - ซ้าย ตัดกระแสรถจราจร
2) มีรถวิ่งด้วยความเร็วเกินกำหนด

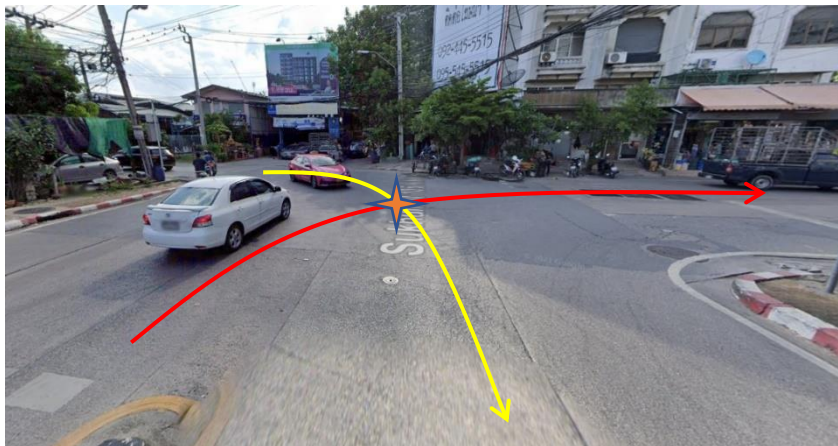


แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งป้ายเตือน/หยุดรถบริเวณทางแยก
2) ติดตั้งป้ายเตือนและจำกัดความเร็ว

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายหยุด

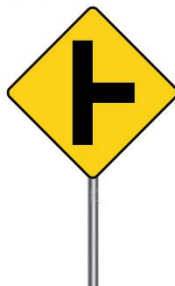

ป้ายเตือนทางแยก



ป้ายจำกัดความเร็ว

จุดที่ 40 : แยกถนนประเสริฐนฤกิจ ตัดถนนวามินทร์ (พิกัด : [13.809820, 100.650145](https://www.google.com/maps/place/13.809820,100.650145))

เขต : บึงกุ่ม , สน.โคกคราม และ สน.บึงกุ่ม

ถนนกรมทางหลวง




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (28)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, กรมทางหลวง, สน.โคกคราม


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) แยกดังกล่าว มีการวางบาร์เออร์เพื่อจัดการจราจรโดยถนนวามินทร์ ฝั่งมาจากบางกะปิ หากจะตรงไปรามอินทรา จะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าถนนประเสริฐนฤกิจเข้าเพื่อไปกลับรถ และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวามินทร์เพื่อมุ่งไปรามอินทรา ซึ่งหากผู้ใช้ถนนดังกล่าวไม่คุ้นชินเส้นทาง อาจเกิดอุบัติเหตุได้

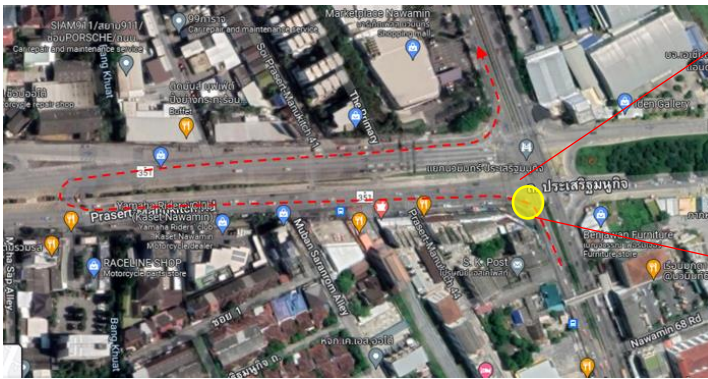

2) การไม่เคารพกฎจราจร มักมีระจกรยานยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร

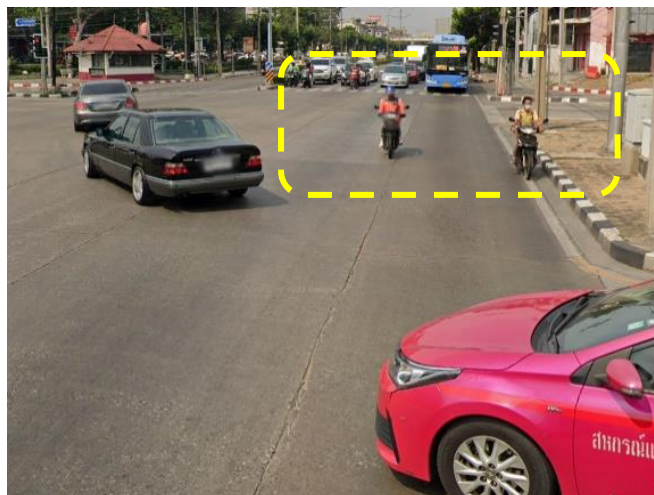

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.โคกคราม พิจารณาปรับการจราจรบริเวณแยกดังกล่าว
2) แก้ไขการติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะให้เห็นได้ชัดเจน

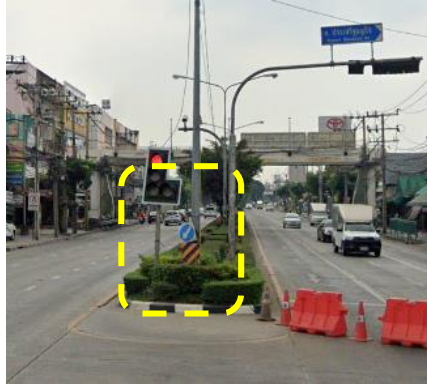

3) จัดทำทางข้ามให้เห็นได้ชัดเจน และมีครบทั้งทางแยก (สำนักงานการจราจรและขนส่งและกรมทางหลวง)



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์