


จุดที่ 41 : ถนนพระราม 2 ซอย 69 (พิกัด : [13.648637, 100.419497](https://www.google.com/maps/place/13.648637,100.419497))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : บางขุนเทียน , สน.ท่าข้าม

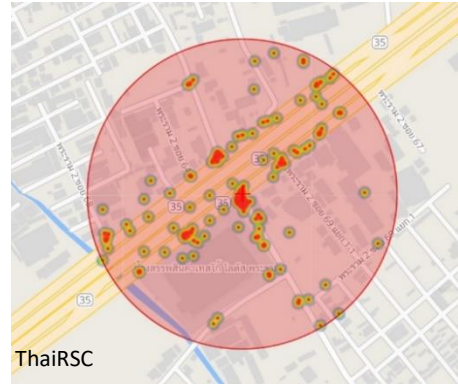


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (29)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สน.ท่าข้าม ,กรมทางหลวง, สำนักงานการจราจรและขนส่ง, เขตบางขุนเทียน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) การตีเส้นขอบทางขาว-เหลือง ตั้งแต่ปากซอย ทำให้มีรถจอดรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณปากซอย กีดขวางการจราจร และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
- 2) ปัญหาการจอดรถริมทาง แท็กซี่จอดรอผู้โดยสาร(ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรขอบทาง) บริเวณปากซอย ถนนพระราม 2 ทำให้รถที่จะเข้า ออกซอยต้องเบี่ยงรถออกขวาเพื่อหลบรถจอด
- 3) บริเวณปากซอยมีลักษณะกายภาพเป็นสามแยก มีรถเข้าออกจำนวนมาก ขาดอุปกรณ์จัดระเบียบการจราจร เป็นเหตุให้เกิดการเฉี่ยวชนได้

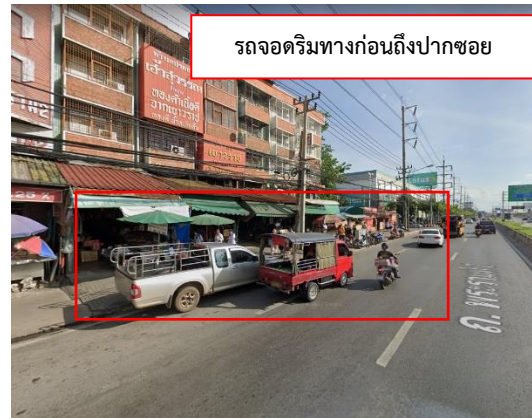

- แนวทางการแก้ไข : 1) ปรับปรุงเส้นจราจรขอบทาง โดยพิจารณาเว้นระยะจอดรถจากปากซอย เพื่อไม่กีดขวางรถที่เลี้ยวซ้ายเข้าซอย
- 2) ประสานตำรวจจราจร เข้ามาจัดระเบียบและกวดขันวินัยจราจร การจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด
- 3) ติดตั้งอุปกรณ์จัดระเบียบการจราจรบริเวณแยก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

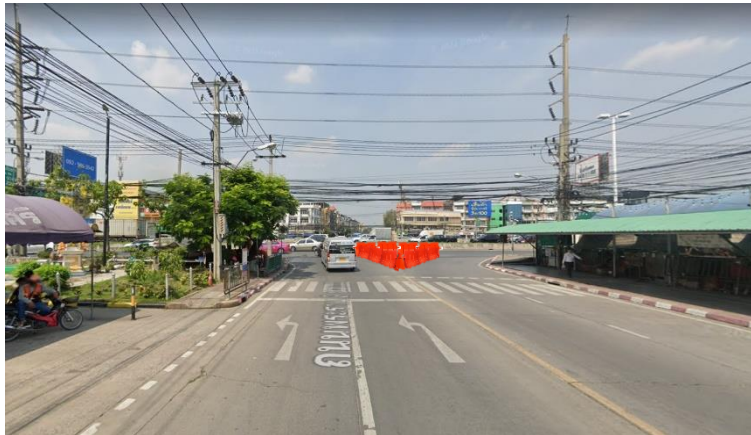


อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



แบรีเออร์พลาสติก

จุดที่ 42 : ถนนประชาธิปไตย หน้าโรงเรียนศึกษานารี (ถนนอรุณอมรินทร์ ตัดถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
ประชาธิปไตย) (พิกัด : [13.734267](#), [100.495732](#))

เขต : ธนบุรี , สน.บุปผาราม

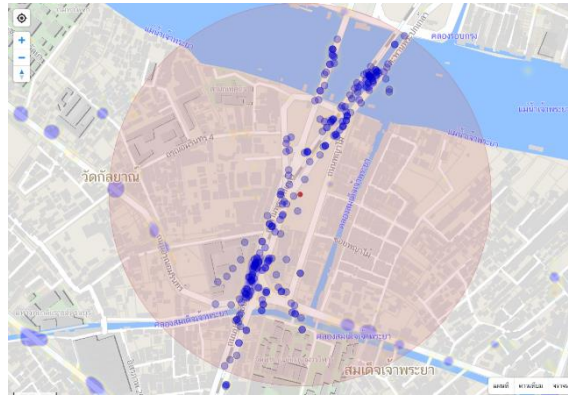

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (30)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตธนบุรี, สน.บุปผาราม

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) คาดว่ารถเลี้ยวซ้ายออกจากถนนอรุณอมรินทร์ และรถผู้ปกครองรับ-ส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน
ศึกษานารี เบี่ยงตัวกระแสรถทางตรงเข้าช่องทางขวาสุด เพื่อมุ่งหน้าไปสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช หรือไปกลับรถใต้สะพานฯ



แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งหลักล้มลุก บริเวณถนนประชาธิปไตย มุ่งหน้าไปสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก

จุดที่ 43 : แยกถนนประเสริฐมนูกิจ ตัดถนนวชิรธรรม-รามอินทรา (พิกัด : [13.815742, 100.642370](https://www.google.com/maps/place/13.815742,100.642370))
เขต : บึงกุ่ม , สน.โคกคราม

ถนนกรมทางหลวง




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (32)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง, สน.โคกคราม

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : พื้นที่ดังกล่าว โดย ถ.รัชดาภิเษก-รามอินทรา (ทล.350) และ ถ.ประเสริฐมนูกิจ (ทล.351) อยู่ใน
ความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงกรุงเทพ

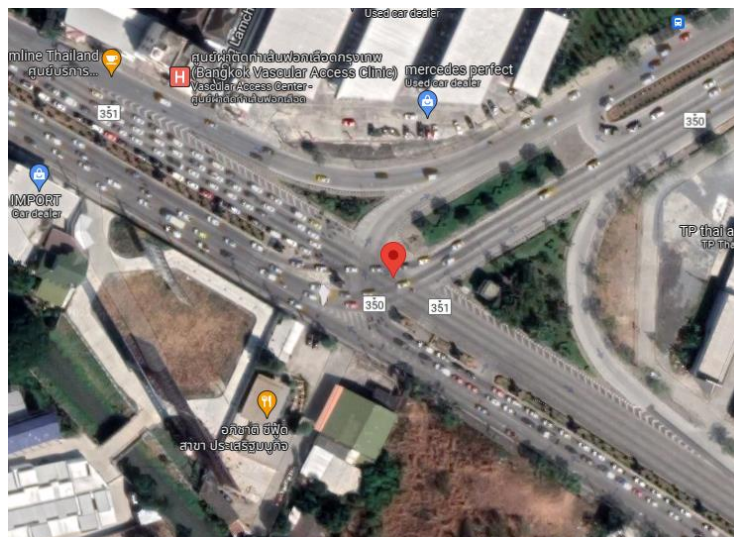

จุดที่ 44 : ถนนบางบอน 1 ซอย 9 ถึง ซอย 12 (พิกัด : [13.679318, 100.424169](https://www.google.com/maps/place/13.679318,100.424169))

เขต : บางบอน, สน.บางขุนเทียน




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)


แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (33)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางบอน, สน.บางขุนเทียน

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนบางบอน 1 เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร กระแสการจราจรหนาแน่น มีการจอดรถริมทาง ทำให้รถที่วิ่งมาต้องเบี่ยงทิศทางการจราจรหลบ รวมทั้งบดบังการมองเห็นด้านซ้าย ทำให้มองไม่เห็นรถเลี้ยวออกจากซอย
- 2) ผู้ใช้รถ ใช้ความเร็วไม่เหมาะสมกับการใช้งานถนน และมีรถเข้า-ออกซอยตลอดเส้นทาง
- 3) รถที่เลี้ยวออกจากซอย พุ่งตัดกระแสการจราจรทิศทางหลัก (ปากซอย 9 เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด เนื่องจากภายในซอยมีผู้อยู่อาศัยหนาแน่น มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเวลา)

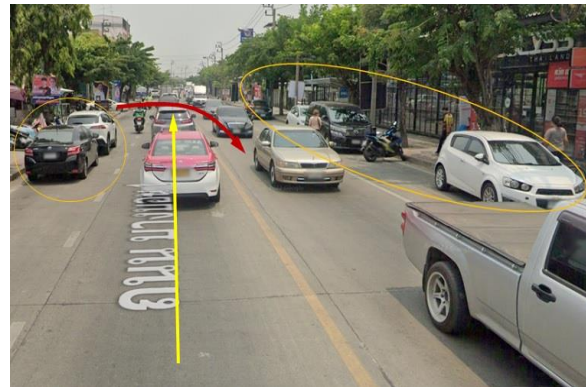

- แนวทางการแก้ไข : 1) กวดขันและควบคุมการจอดรถริมถนน กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย (ปัจจุบันมีการกำหนดช่วงเวลาการจอดรถ)
- 2) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วในเขตเมือง ให้อยู่ในช่วง 50-60 กม./ชม. เพื่อให้เกิดความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสม ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอยต่างๆ
- 3) ติดตั้งป้าย “หยุด” และ “ระวังรถทางขวา” บริเวณปากซอยต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก

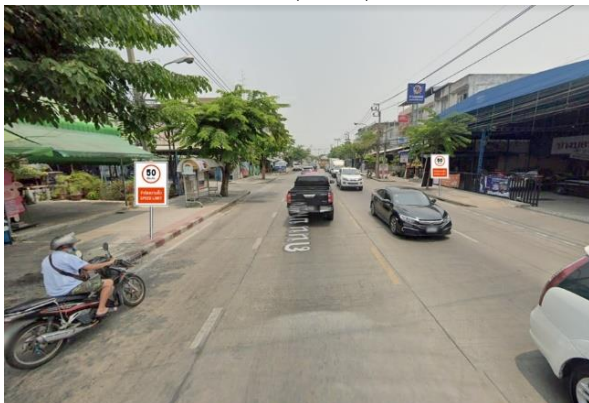

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว




ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา

จุดที่ 45 : ถนนประชาอุทิศ ซอย 61 ตลาดทุ่งครุ (พิกัด : 13.644589, 100.498992)

เขต : ทุ่งครุ , สน.ราษฎร์บูรณะ


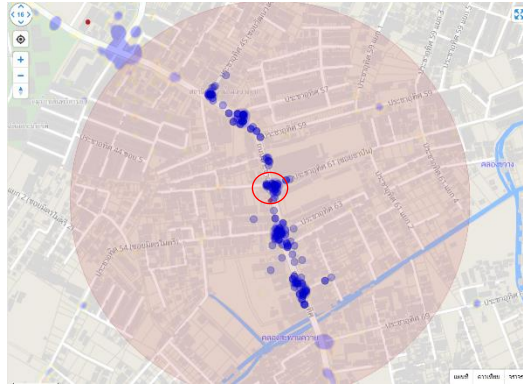


ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (35)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจร, สำนักงานเขตทุ่งครุ, สน.ราษฎร์บูรณะ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนประชาอุทิศ เป็นถนนขนาด 4 ช่อง เกาะกลางเป็นเกาะสี่สมมุติ สองข้างทางเป็นย่านธุรกิจ และที่พักรถยนต์หนาแน่น มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเส้นทาง
2) บริเวณซอยประชาอุทิศ 61 มีลักษณะเป็นสี่แยก เป็นที่ตั้งของตลาดใหม่ทุ่งครุ มีการจัดช่วงเวลา การจราจรริมทาง สามารถใช้เป็นทางลัดเข้าสู่ซอยประชาอุทิศ 33 ได้ ทำให้มีรถเข้า-ออกซอย ตลอดเวลา และรถที่ออกจากซอย พุ่งตัดกระแสจราจรของรถทิศทางหลัก

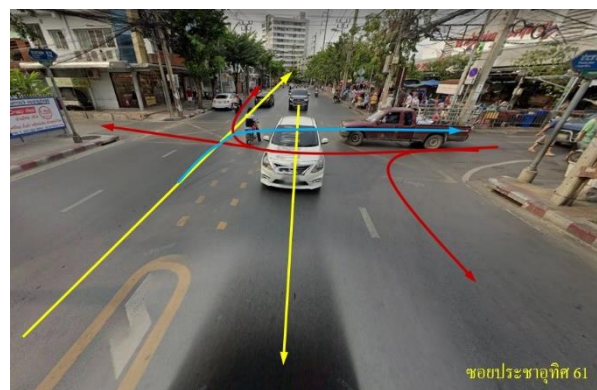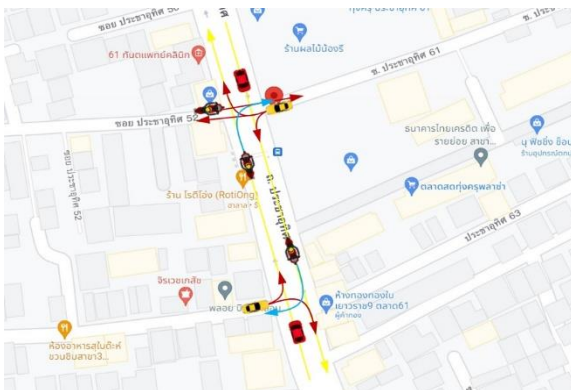

แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณเกาะสี่สมมุติ บนถนนประชาอุทิศ เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน
2) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงที่รถที่เลี้ยวออกจากซอย
3) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย
4) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง/ติดตั้งกึ่งไม้ที่บ่งแสง บริเวณทางแยกหน้าปากซอย ให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มการมองเห็น
5) ทาสีขาว-แดง ขอบทางให้มองเห็นได้ชัด บริเวณปากซอย
6) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอยต่างๆ
7) ติดตั้งสัญญาณจราจร, ปรับปรุงเครื่องหมายบนพื้นทาง, เส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) และติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณภายในซอยประชาอุทิศ 61 ก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก
8) กวดขันและควบคุมการจราจรริมถนน (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา



หมุดสะท้อนแสง



หมุดลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 46 : ถนนเอกชัย ซอย 50 – ซอย 64 (พิกัด : 13.680191, 100.436887)

เขต : บางบอน , สน.บางขุนเทียน




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (36)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.บางขุนเทียน, สำนักงานเขตบางบอน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) การใช้ความเร็วเกินกำหนด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของถนนเอกชัยเป็นทางตรงยาว
2) การไม่หยุดรถให้ผู้ใช้ทางม้าลาย ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
3) การไม่ข้ามถนนในจุดที่กำหนดให้เป็นทางข้าม
4) ปัญหาแสงสว่างบริเวณถนนไม่เพียงพอ

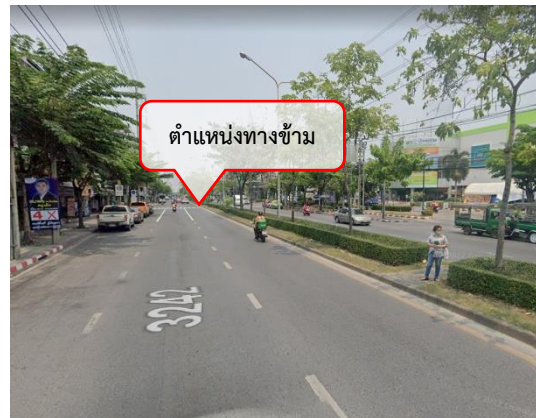

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในท้องที่เพื่อกวาดขันวินัยจราจร มีการตรวจจับความเร็ว
2) พิจารณาเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่ถนนเอกชัย
3) พิจารณาเพิ่มเติมเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณทางม้าลาย เพื่อเตือนให้รถชะลอความเร็ว
ก่อนถึงทางข้าม
4) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ไฟส่องสว่าง



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

จุดที่ 47 : ถนนกาญจนาภิเษก ช่วงเพชรเกษม - กัลปพฤกษ์ (ใกล้โรงพยาบาลสัตว์มิราเคิล)
(พิกัด : [13.697011, 100.407082](#))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : บางแค , สน.เพชรเกษม




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (37)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง, สน.เพชรเกษม

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการปรับปรุงขยายพื้นผิวจราจร ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกิดจุดตัดของกระแสจราจรระหว่างถนนกาญจนาภิเษก กับเส้นทางคู่ขนาน
2) ปัญหารถแท็กซี่จอดรอผู้โดยสารบริเวณหน้าปากซอยหมู่บ้านสุขสันต์ 6 มีการจอดรถในที่ห้ามจอด ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรขอบทาง (ขาว-แดง)

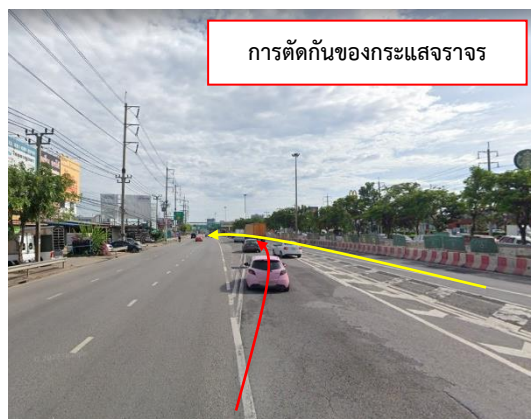

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานงานตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร การจอดรถในที่ห้ามจอด
2) ติดตั้งอุปกรณ์จัดระเบียบจราจร (หมุดสะท้อนแสง, ถังกันชน)
3) ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน
4) ประสานงานกรมทางหลวงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หมุดสะท้อนแสง



ถังกั้นชน

จุดที่ 48 : แยกประชาอุทิศ (ถนนเทียมร่วมมิตรตัดถนนประชาอุทิศ) (พิกัด : 13.769775, 100.586502)
เขต : ห้วยขวาง, สน.ห้วยขวาง




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม.(<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC(38)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง , สำนักงานเขตห้วยขวาง , สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง , สำนักงานโยธา

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ มีต้นไม้บังแสงสว่าง
2) เส้นจราจรและเส้นขอบทางเลือนราง
3) ลูกแก้วสะท้อนแสงแบ่งทิศทางการจราจรชำรุดจำนวนมาก
4) การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร
5) คราบกปรกต่างๆ ที่เคลือบผิวจราจร เมื่อถนนเปียกจะทำให้แรงเสียดทานระหว่างผิวยางกับผิวจราจรลดลง
6) การใช้ความเร็วและความประมาทของผู้ขับขี่

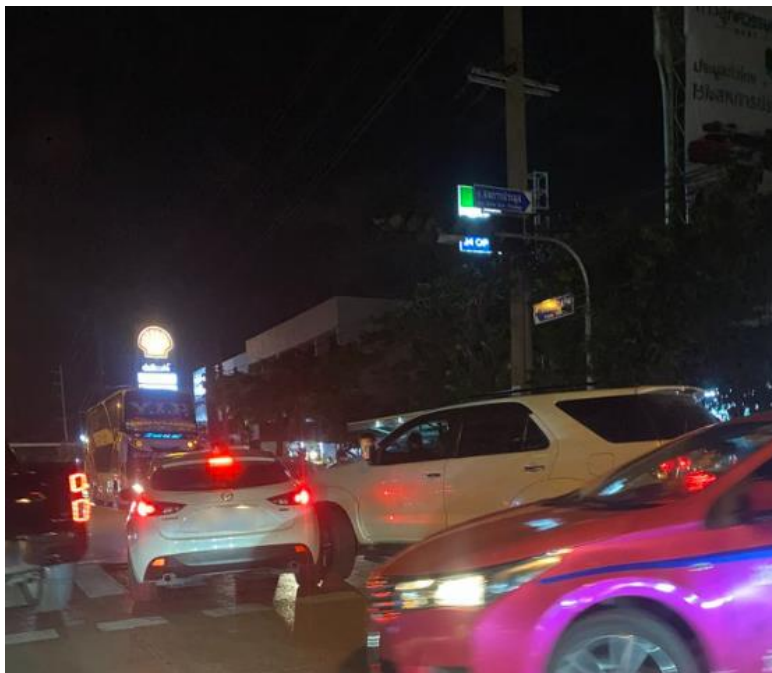

ภาพการเกิดอุบัติเหตุบริเวณแยกประชาอุทิศ



ภาพแยกบริเวณแยกประชาอุทิศ



กิ่งไม้บังไฟส่องสว่าง



ลูกแก้วแบ่งทิศทางจราจรชำรุด สีจราจรซีดจาง คราบสกปรกบนถนน

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ดูแลปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างอยู่เสมอ
 - 2) ดูแลปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรอยู่เสมอ
 - 3) ทาสีเส้นจราจร สีขอบทางให้ชัดเจน
 - 4) ติดตั้ง Road Stud บริเวณเส้นจราจร
 - 5) ฉีดน้ำทำความสะอาดถนนอยู่เสมอ
 - 6) กวดขันวินัยการจราจรอยู่เสมอ

- อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ :
- 1) สีจราจร สีทาขอบทาง
 - 2) Road Stud



จุดที่ 49 : ถนนเอกชัย ซอย 66/6 - 76 (พิกัด : 13.668854, 100.416215)

เขต : บางบอน , สน.บางขุนเทียน



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (39)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.บางขุนเทียน, สำนักงานเขตบางบอน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) จักรยานยนต์เสียหลักล้มเอง

2) รถชนคนข้ามถนน

3) อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลากลางคืน อาจเกิดจากสาเหตุแสงสว่างบริเวณถนนไม่เพียงพอ

4) การใช้ความเร็วเกินกำหนด เนื่องจากลักษณะทางกายภาพของถนนเอกชัยเป็นทางตรงยาว

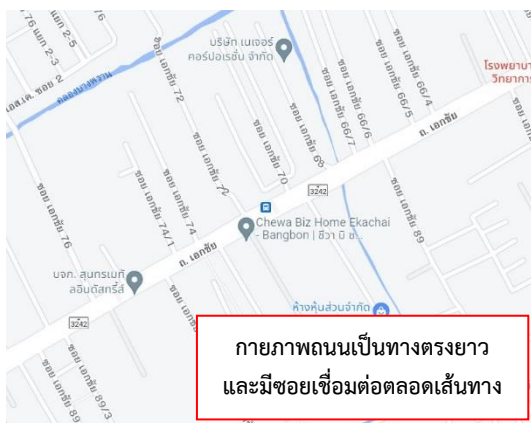

กายภาพถนนเป็นทางตรงยาว
และมีซอยเชื่อมต่อตลอดเส้นทาง



จักรยานยนต์วิ่งในช่องจราจรขวาสุด
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ (ชนท้าย, ล้มเอง)

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในท้องที่กวดขันวินัยจราจร มีการตรวจจับความเร็ว

2) พิจารณาเพิ่มไฟส่องสว่างในพื้นที่ถนนเอกชัย

3) พิจารณาเพิ่มเติมเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณทางม้าลาย เพื่อเตือนให้รถชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม

4) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ไฟส่องสว่าง



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

จุดที่ 50 : ถนนประชาอุทิศ ซอย 1 ถึงประชาอุทิศ ซอย 17 (พิกัด : [13.666274, 100.504160](https://www.google.com/maps/place/13.666274,100.504160))

เขต : ราชบุรีบูรณะ , สน.ราชบุรีบูรณะ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (40)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ, สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.ราชบุรีบูรณะ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ถนนประชาอุทิศเป็นถนนที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชน มีทางเชื่อมเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ มีร้านค้า ร้านอาหาร สถานศึกษา สถานที่ราชการ ตลอดเส้นทาง ซึ่งทำให้การจราจรต้องมีการหยุด รอ เลี้ยว มีการตัด กระแสจราจรเพื่อเข้าสู่ซอย หรือสถานที่ต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
 - 2) บริเวณสองฝั่งถนนมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา แต่อาจจะบดบังป้าย หรือสัญญาณจราจร
 - 3) การใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เหมาะสม อาจเป็นสาเหตุของการเฉี่ยวชน หรืออุบัติเหตุอื่นๆได้
 - 4) การขับรถล้ำเกาะสีสมมติ หรือขับขี่คร่อมบริเวณเกาะสีสมมติ



- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ประสานสำนักงานเขตติดตั้งกั้นไม่ให้รถบดบังป้ายจราจร
 - 2) ติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรบริเวณเกาะกลาง ป้องกันรถเลี้ยวตัดเกาะสีสมมติ
 - 3) จัดระเบียบการจอดรถริมทาง โดยกำหนดช่วงเวลาที่สามารถจอดได้
 - 4) จัดระเบียบผู้ค้าริมทาง เพื่อไม่ให้รถบดบังระยะมองเห็นปลอดภัยบริเวณแยก



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



อุปกรณ์แบ่งช่องจราจร (Lane Divider)

จุดที่ 51 : ถนนสะแกงาม ปากซอยสะแกงาม 32 - 52 (พิกัด : [13.633858, 100.425353](https://www.google.com/maps/place/13.633858,100.425353))

เขต : บางขุนเทียน , สน.แสมดำ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (41)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเขตบางขุนเทียน, สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สน.แสมดำ, สน.ท่าข้าม

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) ถนนสะแกงามเป็นถนนที่เชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชน มีทางเชื่อมเข้าสู่หมู่บ้านต่างๆ มีร้านค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า ตลอดเส้นทาง ซึ่งทำให้การจราจรต้องมีการหยุด รอ เลี้ยว มีการตัดกระแสระจราจรเพื่อเข้าสู่ซอย หรือสถานที่ต่างๆ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
 - 2) การขับรถล้ำเกาะสี่สมมุติ หรือขับขี่คร่อมบริเวณเกาะสี่สมมุติ
 - 3) การตั้งร้านค้าริมทาง บริเวณปากซอย ทำให้บดบังการมองเห็นของรถที่ออกจากซอย
 - 4) การเลี้ยวเข้าออกจากซอย เกิดการตัดกระแสระจราจรกับเส้นทางตรง
 - 5) การจอดรถริมทาง



การตั้งร้านค้าบริเวณปากซอยบดบัง
การมองเห็นของรถที่ออกจากซอย



การขับรถล้ำเกาะสี่สมมุติ



รถออกจากซอยตัดกระแสระจราจร



การวางสิ่งของรูกล้ำพื้นถนน

- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจรบริเวณเกาะกลาง ป้องกันรถเลี้ยวตัดเกาะสี่สมมุติ
 - 2) จัดระเบียบการจอดรถริมทาง โดยกำหนดช่วงเวลาที่สามารถจอดได้
 - 3) จัดระเบียบผู้ค้าริมทาง เพื่อไม่ให้ร้านค้าบดบังระยะมองเห็นปลอดภัยบริเวณแยก
 - 4) พิจารณาดัดตั้งเส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ควบคู่กับป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

ติดตั้งอุปกรณ์แบ่งช่องจราจร



ตีเส้นชะลอความเร็ว



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



อุปกรณ์แบ่งช่องจราจร (Lane Divider)



เส้นชะลอความเร็ว




ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว

จุดที่ 52 : ถนนรามอินทรา จุดตัดกับวงแหวนรอบนอก (ถนนกาญจนาภิเษก)

(พิกัด : [13.827074, 100.674311](#))

ถนนกรมทางหลวง

เขต : คันนายาว, สน.คันนายาว และ สน.โคกคราม

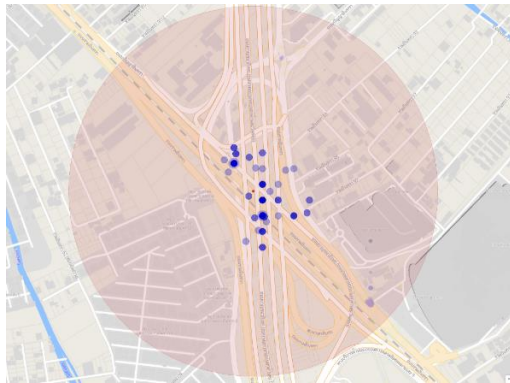

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (42)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : กรมทางหลวง, สน.คันนายาว, สน.โคกคราม

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : อุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์บนถนนรามอินทราบริเวณช่วงใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก เนื่องจากบริเวณดังกล่าว รถจักรยานยนต์มักจะจอดหลบฝนใต้สะพาน ซึ่งมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ผิวจราจรขรุขระ เครื่องหมายจราจรลบเลือน ประกอบกับบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู จึงมีการวางแนวแบร็ิเอร์คอนกรีตบิ่บช่องจราจรสำหรับงานก่อสร้างเสาโครงสร้างรถไฟฟ้าฯ



- แนวทางการแก้ไข :**
- 1) ปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายให้มีความราบเรียบ
 - 2) ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรให้มีความชัดเจน
 - 3) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายสะท้อนแสงตามแนวบริเอร์คอนกรีต ช่วงใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก
 - 4) ติดตั้งป้ายห้ามจอดบริเวณช่วงใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษก



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ไฟฟาสองสว่าง



ป้ายห้ามจอด



เป้าสะท้อนแสง

จุดที่ 53 : ถนนอิสราภาพ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ (พิกัด : 13.748534, 100.479185)

เขต : บางกอกน้อย , สน.บางกอกน้อย



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (43)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตบางกอกน้อย, สน.บางกอกน้อย

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนอิสราภาพ มีจำนวน 4 ช่องจราจร เกาะกลางเป็นเกาะสี่เหลี่ยม บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพอากาศ มีรถสัญจรจำนวนมาก และมีทางเข้าออกจำนวน 3 จุด จึงทำให้มีจุดตัดจำนวนมาก
2) ยังไม่มีเครื่องหมายบนพื้นทางบอกทิศทางจราจรเนื่องจากการปูผิวจราจรใหม่
3) บริเวณดังกล่าวมีสัญญาณไฟจราจรแต่ไม่ได้เปิดใช้งาน



- แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณเกาะกลาง เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน
2) จัดทำเครื่องหมายบนพื้นทางบอกทิศทางจราจร
3) เปิดใช้สัญญาณไฟจราจร เพื่อให้รถที่สัญจรปฏิบัติตามกฎจราจร
4) ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ลูกแก้วสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง



ป้ายจำกัดความเร็ว

จุดที่ 54 : แยกรัชดา-ราชพฤกษ์ (พิกัด : [13.715285, 100.478380](https://www.google.com/maps/place/13.715285,100.478380))

เขต : ธนบุรี , สน.ตลาดพลู และ สน.บุคคโล





ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (44)


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง, สำนักงานการโยธา, สำนักงานเขตธนบุรี, สน.ตลาดพลู, สน.บุคคโล



- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) อุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันบริเวณทางแยก (จุดขัดแย้ง) เนื่องจากการปิดการจราจร ระหว่างช่วงที่มีการก่อสร้างเกิดการบีบช่องจราจรแคบ
- 2) ปัญหาจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และพุ่งตัดกระแสรถ
- 3) รถที่จะเลี้ยวขวา ถูกบดบังระยะการมองเห็น (Sight distance) ด้านขวา จากแผงกั้นผ้าใบ
- 4) ผู้ใช้รถ มักกลับรถในที่ห้าม ทำให้เกิดการเบียดแทรกเลน (Merging) จนเกิดกระแสรถจราจรผิด

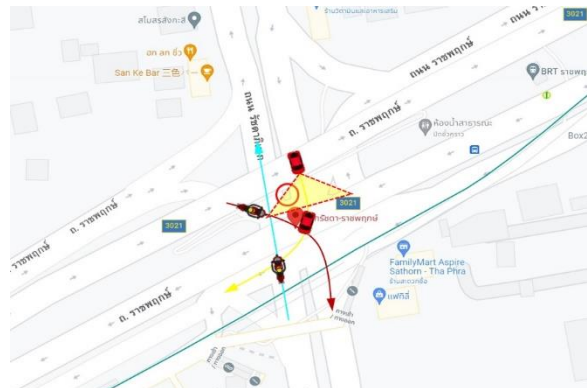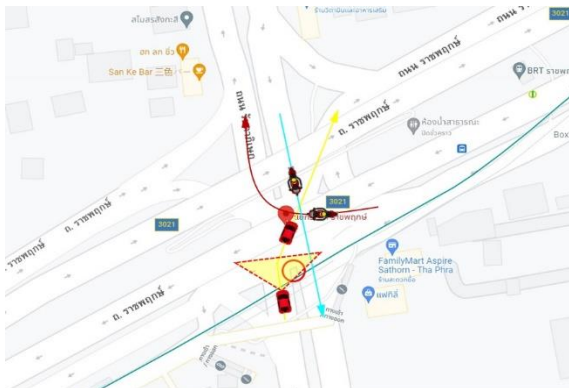



- แนวทางการแก้ไข : 1) จัดทำเส้นทางนำทางชั่วคราว เช่น ทาสี หรือติดตั้งเทปตีเส้นจราจร บริเวณแยกเพื่อลดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อเข้าสู่ช่องทางจราจร (แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
- 2) ประสานแจ้งผู้รับจ้าง ทดลองเปิดแผงกันผ้าใบ เพื่อเพิ่มระยะการมองเห็นด้านขวา กรณีมีรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรพุ่งตัดกระแสรถ ให้รถที่เลี้ยวขวามีระยะที่สามารถตัดสินใจและหยุดรถได้ทัน (Decision sight distance, DSD) (แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)
- 3) กวดขันวินัยจราจร โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เรื่องการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร การขับชี่ย้อนศร การกลับรถในที่ห้าม เป็นต้น
- 4) ติดตั้งหลักล้มลูกพลาสติกสะท้อนแสง และติดตั้งอุปกรณ์กันชนเพื่อซับแรง เมื่อเกิดการชนบริเวณหัวเกาะ/เชิงสะพาน
- 5) เนื่องจากสภาพภูมิภาพมีการเปลี่ยนแปลงจากการก่อสร้างโครงการ จึงต้องมีการประเมินหลังจากมีการเปิดใช้แยกดังกล่าวอีกครั้ง

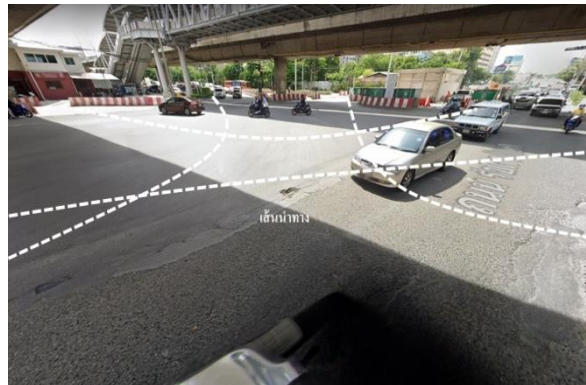

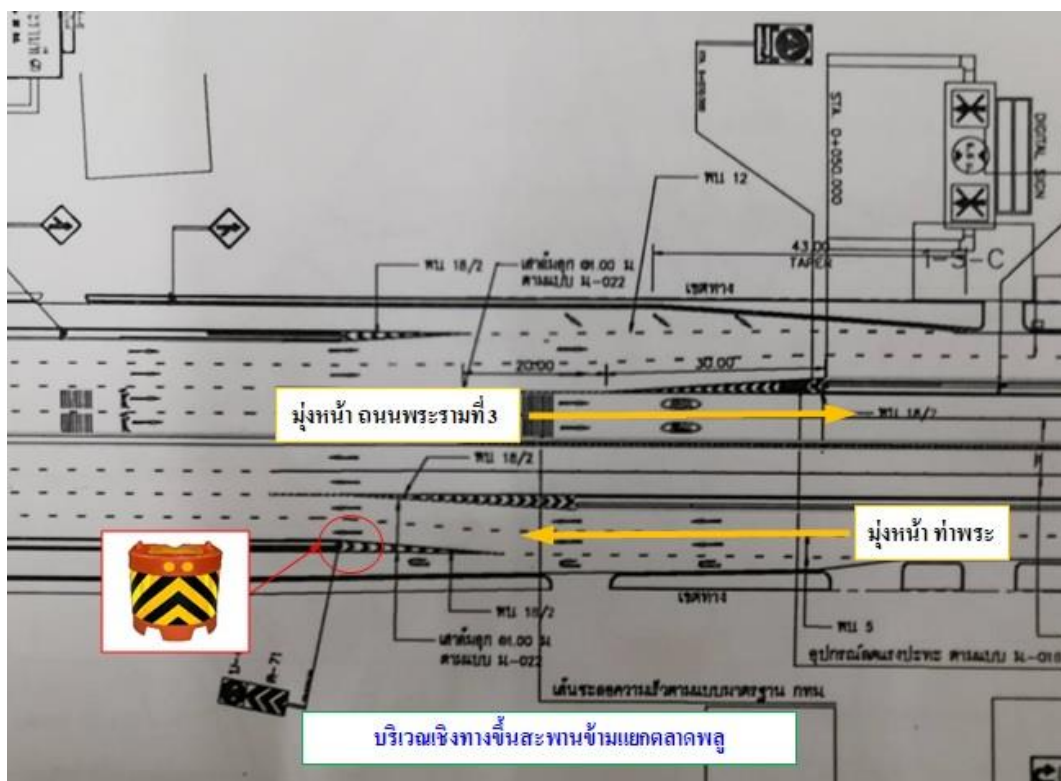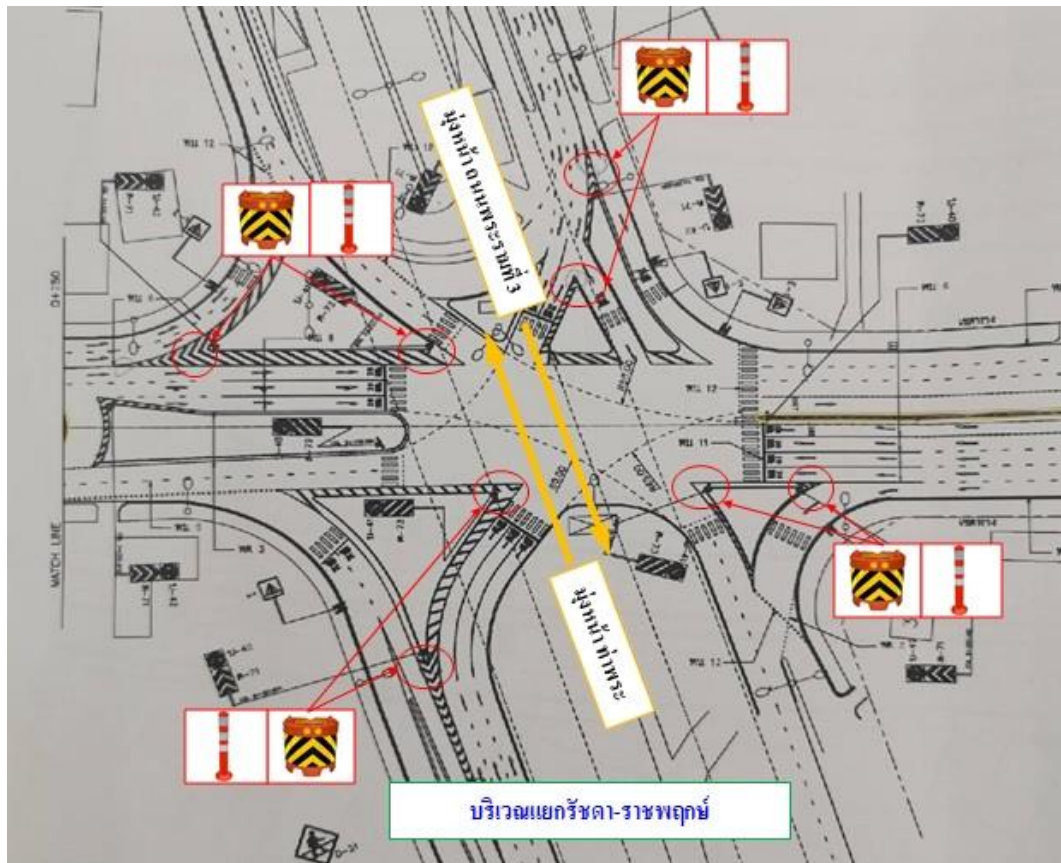

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



เทปติเส้นจราจร



ถักกันชน




หลักล้มลุก

จุดที่ 55 : สี่แยกบางบอน 5 - เอกชัย 131 (พิกัด : 13.638519, 100.371950)

เขต : บางบอน , สน.บางบอน

ถนนกรมทางหลวง

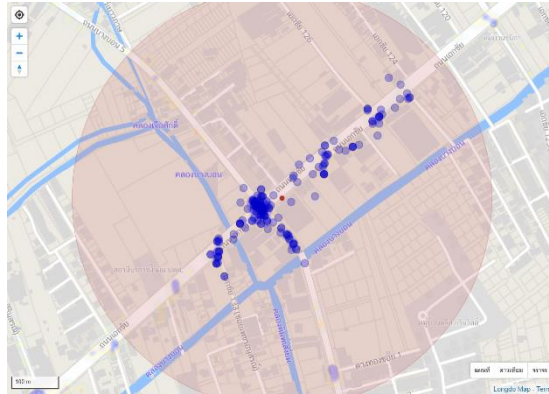

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (45)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเขตบางบอน, สน.บางบอน, แขวงทางหลวงสมุทรสาคร, สำนักงานการจราจรและขนส่ง

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ :
- 1) การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกในเวลากลางคืน
 - 2) อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชน คนท้าย ซึ่งมีสาเหตุจากการแทรกแซงช่องทางจราจร การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
 - 3) การเบียดแย่งกันเข้าช่องทางจราจรระหว่างรถทางตรง กับรถที่มาจากเส้นทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
 - 4) การขับรถด้วยความเร็วสูง



- แนวทางการแก้ไข :
- 1) ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่กวดขันวินัยจราจร การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ
 - 2) พิจารณาปรับเปลี่ยนการเดินรถในช่องทางซ้ายให้รถสัญญาณไฟ แทนการเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
 - 3) ติดตั้งป้ายเตือนจำกัดความเร็ว, ป้ายเตือนลดความเร็ว ป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ใช้ความเร็วเกินกำหนด
 - 4) พิจารณาติดตั้งเส้นชะลอความเร็ว เพื่อเตือนผู้ขับขี่ก่อนถึงทางแยก
 - 5) ประสานแขวงทางหลวงสมุทรสาครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เข้ามาร่วมแก้ปัญหา

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายเตือนจำกัดความเร็ว



ป้ายเตือนลดความเร็ว



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 56 : ถนนพหลโยธิน ตัดซอยพหลโยธิน7 (ซอยอารีย์) (พิกัด : 13.780866, 100.544989)
เขต : พญาไท, สน.บางซื่อ



ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม.(<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC(46)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานเขตพญาไท, สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : บริเวณจุดกลับรถ ซอยพหลโยธิน 7 มีลักษณะเป็นสี่แยก จึงทำให้เกิดการตัดกระแสดการจราจรขึ้น



แนวทางการแก้ไข : ปิดจุดกลับรถบริเวณซอยพหลโยธิน 7 เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสดการจราจร หากมีความจำเป็นต้องใช้จุดดังกล่าวระบายปริมาณการจราจร ให้เปิดใช้ได้ในวันเร่งด่วนหรือเวลาที่มีเหตุจำเป็น แต่ต้องมีเจ้าพนักงานจราจรควบคุมตลอดเวลาการใช้งาน





อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



แบรีเออร์พลาสติก จำนวน 30 ชุด

จุดที่ 57 : ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ตัดซอยสุขสวัสดิ์ 30 (พิกัด : 13.676190, 100.493054)

เขต : ราษฎร์บูรณะ , สน.ราษฎร์บูรณะ

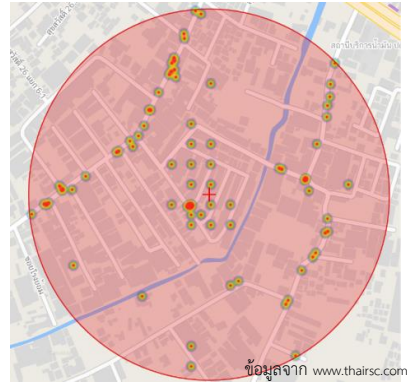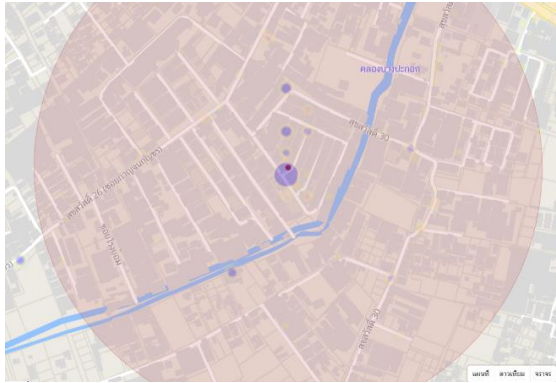

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (47)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ, สำนักงานจราจรและขนส่ง, สำนักงานโยธา

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ภายในซอยสุขสวัสดิ์ 26 มีลักษณะเป็นซอยแคบ มีการสัญจรหลากหลายรูปแบบ ทั้งคนเดินเท้า จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
2) การขับซี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง ภายในซอยมีจุดตัด มีทางแยกจำนวนมากอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้



แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาสำรวจและติดตั้งคันชะลอความเร็วภายในบริเวณดังกล่าว

2) ประสานสำนักงานเขตให้ติดตั้งกระฉากโค้งบริเวณทางแยก



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ




คันชะลอความเร็ว



กระจกโค้ง

จุดที่ 58 : ถนนประชาอุทิศ บริเวณประชาอุทิศ ซอย 72 (พิกัด : [13.630385, 100.503996](https://www.thairsc.com))

เขต : ทุ่งครุ, สน.ทุ่งครุ

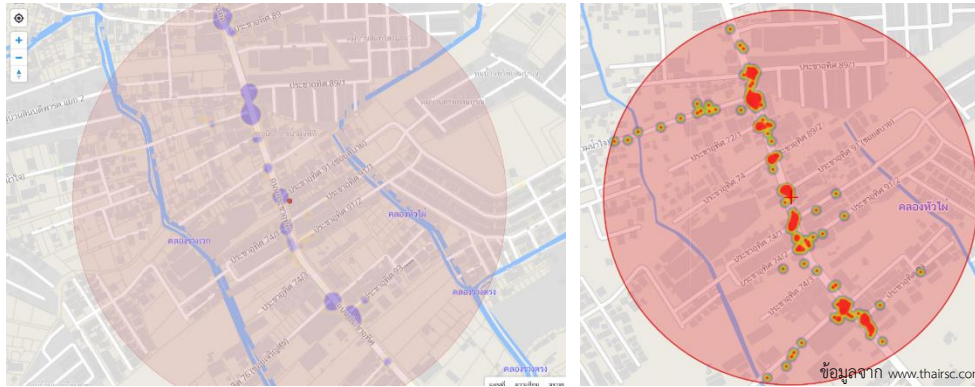

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (48)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจร, สำนักงานเขตทุ่งครุ, สน.ทุ่งครุ

- สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) ถนนประชาอุทิศ เป็นถนนขนาด 4 ช่อง เกะกลางเป็นเกาะสี่สมมุติ สองข้างทางเป็นย่านธุรกิจ และที่พักอาศัยหนาแน่น มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเส้นทาง
- 2) บริเวณซอยประชาอุทิศ 72 มีลักษณะเป็นสามแยก มีการจัดช่วงเวลาการจราจรทาง เป็นที่ตั้งของ แหล่งที่พักอาศัย มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้มีรถเข้า-ออกซอยตลอดเวลา และรถที่เลี้ยวออกจากซอย พุ่งตัดกระแสจราจรของรถทิศทางหลัก



- แนวทางการแก้ไข : 1) พิจารณาดัดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปเส้นจราจรสะท้อนแสง บริเวณเกาะสี่สมมุติ บนถนนประชาอุทิศ เพื่อให้ผู้ใช้รถมองเห็นในเวลากลางคืน
- 2) เพิ่มป้ายจำกัดความเร็ว ให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวังและใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับประเภทถนนในเขตชุมชน ป้องกันอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันระหว่างทางตรงกับรถที่เลี้ยวออกจากซอย
- 3) ติดตั้งป้ายเตือนทางแยกและระวังอุบัติเหตุ บริเวณก่อนถึงปากซอย
- 4) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง/ติดตั้งกิ่งไม้ที่บังแสง บริเวณทางแยกหน้าปากซอย ให้มีความสว่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มการมองเห็น
- 5) ติดตั้งป้ายหยุด และระวังรถทางขวา บริเวณปากซอยต่างๆ
- 6) ติดเส้นหยุดรถ, ปรับปรุงเครื่องหมายบนพื้นทาง, เส้นชะลอความเร็ว (Rumble Strips) ภายในซอยประชาอุทิศ 72 ก่อนถึงปากซอย เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความระมัดระวัง และลดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกับรถทิศทางหลัก
- 7) กวดขันและควบคุมการจราจรรถถนน (นอกช่วงเวลาอนุญาต) กีดขวางการจราจร (รถยนต์ส่วนตัว, รถแท็กซี่, รถจักรยานยนต์) เพื่อลดปัญหาจราจรติดขัด การเบี่ยงทิศทางการจราจร และอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนท้าย



อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



ป้ายจำกัดความเร็ว



ป้ายกระพริบเตือนทางแยก



ป้ายหยุด



ป้ายระวังรถทางขวา



หมุดสะท้อนแสง



เทปจราจรสะท้อนแสง



เส้นชะลอความเร็ว

จุดที่ 59 : ถนนนวลจันทร์ บริเวณถนนนวลจันทร์ซอย 26 - 44 (พิกัด : [13.826473, 100.640620](#))
เขต : บึงกุ่ม , สน.โคกคราม




ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (50)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักการจราจรและขนส่ง, สน.โคกคราม


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : ถนนนวลจันทร์เป็นถนน 4 ช่องจราจร แบ่งเป็นทิศทางละ 2 ช่องจราจร การเลี้ยวขวาออกจากซอย จะเป็นการตัดกระแสจราจรกับรถทางตรงซึ่งอาจใช้ความเร็ว ดังนั้นทัศนวิสัยในการมองเห็นของรถที่จะเลี้ยวขวาออกจากซอยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อมองเห็นรถทางขวาและซ้ายก่อนตัดสินใจเลี้ยว แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณปากซอยต่างๆ มักมีรถจอดในระยะที่บดบังการมองเห็นของรถที่ออกจากซอย จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ

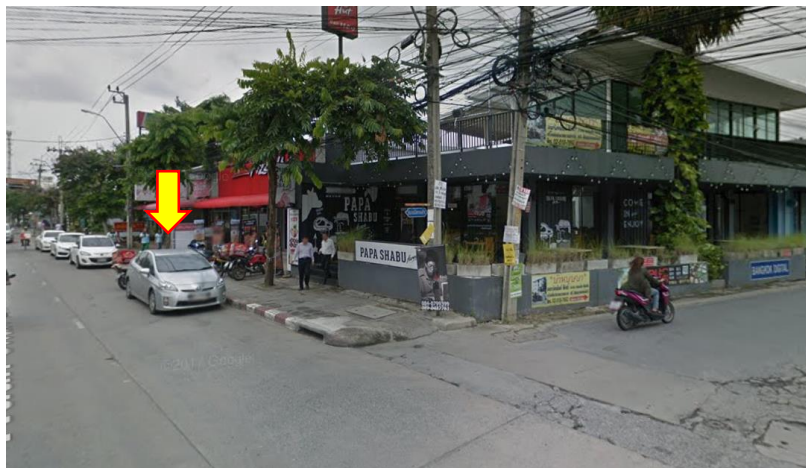

แนวทางการแก้ไข : 1) ประสาน สน.โคกคราม เพื่อกวดขันวินัยจราจรในการจอดรถบริเวณปากซอย
อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ : ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์

จุดที่ 60 : แยกถนนเจ้าคุณทหาร ตัดถนนฉลองกรุง (พิกัด : 13.750510, 100.794350)

เขต : ลาดกระบัง , สน.ฉลองกรุง

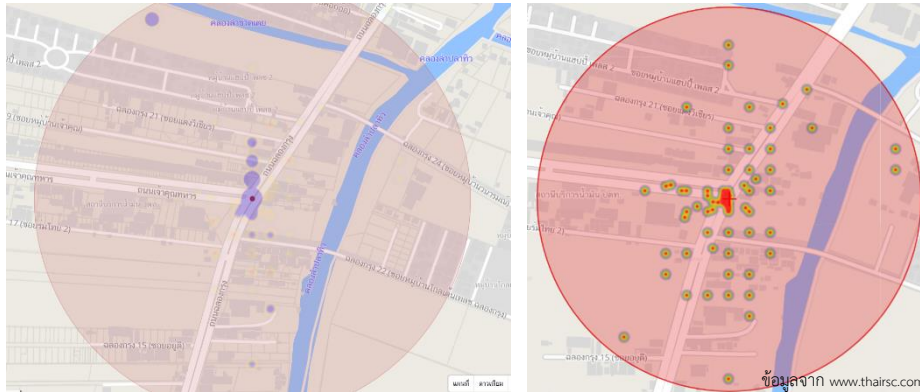

ข้อมูลจาก : 100 คลัสเตอร์อุบัติเหตุ กทม. (<https://mapdemo.longdo.com/bkk-accidents-clusters/>)

แหล่งข้อมูล : ThaiRSC (52)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : สำนักงานการจราจรและขนส่ง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ : 1) มีการขับรถข้าม Lane จราจร และบริเวณกลางทางเท้าเกาะกลาง มีรถจักรยานยนต์กลับรถ

2) หมุดสะท้อนแสง เสื่อมสภาพ/ชำรุด

3) Barrier พลาสติกและกรวยพลาสติก เสื่อมสภาพ/ชำรุด

4) กรวยพลาสติกและยางรถยนต์ เสื่อมสภาพ/ชำรุด

5) เส้นจราจรและทางม้าลาย เสื่อมสภาพ/ชำรุด



แนวทางการแก้ไข : 1) ติดตั้งหลักล้มลุกเพื่อป้องกันการขับรถข้าม Lane จราจร และติดตั้งไว้ 1 ตัว บริเวณกลางทางเท้าเกาะกลาง เพื่อป้องกันการรถจักรยานยนต์กลับรถและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

2) ติดตั้งหมุดสะท้อนแสงหรือเทปสะท้อนแสง (Reflective sheeting) และปรับเปลี่ยนในจุดที่เกิดความเสียหาย

3) ปรับปรุงแก้ไขในส่วนของ Barrier พลาสติก และ กรวยพลาสติก เป็น Cushion Tank

4) ปรับเปลี่ยนกรวยพลาสติกและยางรถยนต์เป็นหลักล้มลุก

5) ปรับปรุงเส้นจราจรและทางม้าลาย

อุปกรณ์ที่ติดตั้ง/ดำเนินการ



หลักล้มลุก



เทปสะท้อนแสง (reflective sheeting)



Cushion Tank



หมุดสะท้อนแสง