清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程 电机学

2007年1月8日

B卷

- 一、填空题(共10小题,46分;答案填入题目空格中)
- 1. 一台三相 6 极笼型异步电机接在 50Hz 电网上稳态运行时, 转子电流频率为 5Hz。 900 \$ 1100 900 or 1100 此时电机转速可能是
 - 2. 下列关于异步电动机的各种说法, 哪些是有错误的:
 - A. 三相异步电动机空载运行时, 转子功率因数很高, 俾定子功率因数很低。 /
 - B. 增大三相异步电动机转子回路电阻,可使其堵转电流和堵转转矩都增大。人
 - C. 三相异步电动机负载增大时, 转差率和定子电流增大, 定子功率因数和叛率提高。
 - D. 异步电机的气隙很小, 是为了减小励磁电流, 从而提高定子功率因数。 \
- 3. 一台 60Hz、380V 的三相异步电动机,负载转矩为额定值不变,若定子电压因鼓降 低 10%,则下列各量的变化为:定子电流 不序 并是 转子基波磁动势 F2 相对转子的 转速 增大 端木。若该电动机改由 50Hz、380V 的电源供电运行,则以下各量的变化为: 最大转矩 Tm 变大增大, 励磁电流 lo 增加2增大
- 4. 他励直流电动机起动时,通常将其励磁回路串联的电阻 有利最一概至是上并通过 降低端电压电视器电阻 取 降低端电压电视器电阻
- 5. 一台他励直流电动机, 励磁电流、电枢回路总电阻和负载转矩不变。若降低电枢 端电压 (不计电枢反应和空载转矩),则在达到新的稳态后,输入功率将 下降 底上 电磁功率将 不要感情,转速将 下降降低。
- D调同步发电机局碰 电流使相均有熄衣 3個态点电动机 周期各选

6. 一台同步发电机由一台他励直流电动机拖动,直流电机的电枢端电压、励磁电流 和同步发电机的励磁电流均可调节。在用暗灯法进行并联合闸时, 若三组相灯同时明暗变 端电压使相对数化(但不熄灭),则应如何调节?用水汁或增大量直没电机后放发电流,改多直流电流电子系统与系 在完全满足合闸条件时将同步电机并联于无限大电网,之后若增大直流电视的励磁电流、支气动 则在新的稳态下,该直流电机将运行在中间的机构电状态,其转速将了意不意。

7. 一台同步电机,接电动机惯例,共功率因数为 0.8 (超前),则此时它运行在 _状态, 共空裁相电动势 Eo与相电压()的相位关系是 E. 起到 () 156 ()

8. 一台三相同步发电机,磁路线性,同步电抗 X。=1. 以同步转速 n 空载运行, 题 磁电流为 I_1 时,端电压U=0.8。若保持 I_1 不变,使电机转速为 n_1 73、忽略电枢绕组电阻。 则电机的稳态短路电流1, = 0, 8 0.8

niem ni y

.ale.

196.

9. 一台并联于无限大电网额定运行的汽轮发电机, 励磁状态为过励。若减小其有功。 功率并保持功率因数不变,则下列各量的变化是: 1 本小, 1, 大人, 日

10. 增大一台三相隐极同步发电机的气隙,将使其同步电抗 Xs 成小成小,电压 调整率AU 场中

二、计算题(共5小题,54分)

1. 一台三相、50Hz 异步电动机,额定值为: $P_{\rm N} = 60 {\rm kW}$, $n_{\rm N} = 1440 {\rm r/min}$, $U_{\rm N} = 380 {\rm V}$ (星形联结), IN=130A。已知额定运行时, 电动机的输出转矩为电磁转矩的 96%, 铁耗 $p_{Fe}=2.3kW$,定、转子铜耗相等,不计附加损耗。求额定运行时的机械损耗 p_{m} 、电磁功率 Pen 和功率因数 cos (Pin . (10分) Pm= 2500W Pen= 65+104W cos (Pin= 0.8182

2. 一台三相、4 极、50Hz 的绕线转子异步电动机,定、转子绕组均为星形联结,定 子加额定电压 $U_N=380~{
m V}$ 。转子绕组开路时,集电环电压为 $190~{
m V}$,转子绕组参数为 $R_2=$ $0.1\,\Omega$, $X_{\sigma 2}=0.4\,\Omega$ 。该电动机拖动 $50\,\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ 的恒转矩负载运行时,在转子每相电路中串入 一个 0.2Ω 的电阻 R_s ,测得 R_s 上的电压为 6V,不计励磁电流和空载转矩,求电动机此时的 定子电流、转速以及定、转子相电动势。 (10分) [=1]A N=1345 of min E=176.1V Ex=9.085 V

T= 47.47 Mm

Pen= 68931W P. = 71991W

3. 一台并励直流电动机数据如下: $U_N = 220 \text{ V}$, $I_N = 36 \text{ A}$, $n_N = 1500 \text{ r/min}$, 电枢总电 阻 R_a =0.2 Ω , 励磁回路总电阻 R_e =220 Ω , 不计电枢反应和空载转矩。

(1) 若负载转矩保持为额定值不变,在电枢回路串入电阻 R,使转速降为 1000r/min, 求电阻R的大小。 R= 2.02952

(2) 将该电机用作发电机 (电枢不串电阻), 使电枢端电压为 U_N , 电枢电流为电动 机额定运行时的值,求此时该发电机的转速n、输出功率 P_2 和电磁转矩T。 (12分) n=1/199 d_{min} $P_2=7480$ W

4. 一台并联于无限大电网运行的三相隐极同步发电机,额定电压 $U_{
m N} = 2300 {
m V}$ (星形 联结),额定容量 $S_N=100\,\mathrm{kVA}$,忽略电枢绕组电阻,磁路线性。已知同步电抗 $X_s=64.4\Omega$, 发电机空载时, 其转轴上的输入功率为 3.06 kW。


(1) 定性画出发电机输出额定电流、功率因数 $\cos \varphi = 0.8$ (滞后) 时的电动势相量图, 并求此时发电机的功角 θ 和每相空载电动势 E_0 ; O=29.37° $F_0=2637$ V

(2) 保持励磁电流不变,求 $\theta=25^\circ$ 时电机的电磁功率 $P_{\rm em}$ 和输入功率 $P_{\rm I}$ 。(12分)

5. 一台三相、星形联结的0.0 极同步发电机,并联于额定电压0.0 电压 0.0 的无限大电网 上运行, 电机磁路线性, 电枢绕组电阻忽略不计, 漏电抗 $X_{\sigma}=0.15$, 直轴电枢反应电抗 X_{not} =0.85。在某工况下,发电机有功功率为零、仅向电网发出电感性无功功率,且电枢电流 为额定值。

(1) 定性画出此时的时空相矢量图 (须画出基波磁动势矢量 F_{Π} 、 F_{δ} 以及空载电 动势、电压、电流、电抗压降等相量),说明此时电枢反应的性质; 直轴去磁,

(2) 求 $F_{\rm fl}$ 、 $F_{\rm a}$ 、 F_{δ} 在每相绕组中产生的感应电动势分别为多大? (10分) 6928V, 2944V, 3984 V.

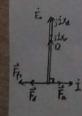

第2页/共2页