Guía de Calibración Técnica - Balanzas

Antes de arrancar:

Vas a necesitar un peso de referencia. Puede ser algo que sepas exactamente cuánto pesa (un pack de harina cerrada, Arroz etc.) Lo ideal es que sea de varios kilos para que la balanza sea lo más precisa posible.

Aclaración importante:

Este proceso debe realizarse con un peso de referencia asegurado, como pesas de gimnasio o algún material fijo. Si usás ***al menos 20 kg en adelante****, la calibración va a ser muchísimo más específica y exacta.*

Pasos a seguir:

1. **Encendido:** Con el plato vacío, encendé la balanza y esperá a que el visor marque 0. (En los 3 visores)

NOTA: Tomar nota de cuantos digitos hay luego del (.) para poder configurar según como queramos ver el peso en los siguientes pasos

Ej: 12.45 kg o 13.545 kg

2. **Código de acceso:** Marca el código 3658 y presiona la tecla TARE (o TARA).

NOTA: Si no ingresa, ir al final del PDF paso "A" y Luego volver paso (3)

3. **Inicio de configuración:** Vas a ver un 0 a la mitad en el centro de la pantalla. Presioná la tecla 1 y luego TARE.

4. **Colocar el peso:** Verás un 2 en pantalla. Poné el peso conocido (ej. harina varios, 5 kg) sobre el plato y presioná TARE.

5. **Ingresar el valor:** Verás un 3. Ahora escribí cuánto pesa lo que pusiste, expresado en gramos y sin puntos.

NOTA: Recordemos con cuantos digitos queremos luego del (.)

Ejemplo 2 dígitos: Si pusiste 20 kg, escribí 2000. Si pusiste 10 kg, escribí 1000. Presioná TARE.

Ejemplo 3 dígitos: Si pusiste 20 kg, escribí 20000. Si pusiste 10 kg, escribí 10000. Presioná TARE.

6. **Capacidad máxima:** Verás un 4. Escribí el límite de tu balanza (ej. si es de 40 kg, poné 4000). Presioná TARE.

NOTA: Recordemos con cuantos digitos elegimos.

Ejemplo 2 dígitos: 40 kg = 4000

Ejemplo 3 dígitos: 40 kg = 40000

7. **Decimales:** Verás un 5. Presioná el número 2 0 3 para indicarle al tablero la cantidad de ceros luego del (.) y luego TARE.

NOTA: Debe coincidir con la cantidad de ceros que fuimos poniendo a lo largo de los pasos, ya que de otra manera la calibración va salir imprecisa

8. **Precisión:** Verás un 6. Presioná el 5 (esto es para que pese de a 5 gramos) y terminá presionando TARE.

¡Listo! La balanza ya debería estar configurada y marcar el peso correcto.


Paso (A): Si la balanza no ingresa en pantalla de calibración

Tendremos que retirar los 4 tornillos que están del lado posterior del tablero




Ahora podremos destapar con cuidado el tablero sin tocar partes de circuito o algún otro componente, con un **destornillador** haremos puente en donde indica la siguiente foto

1

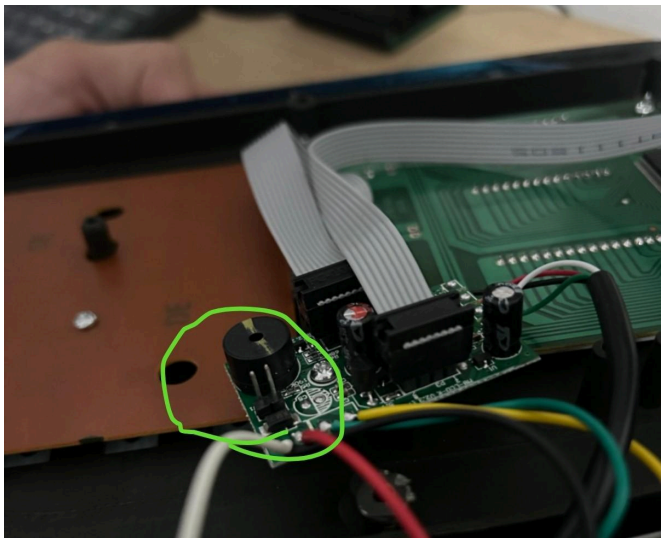

2

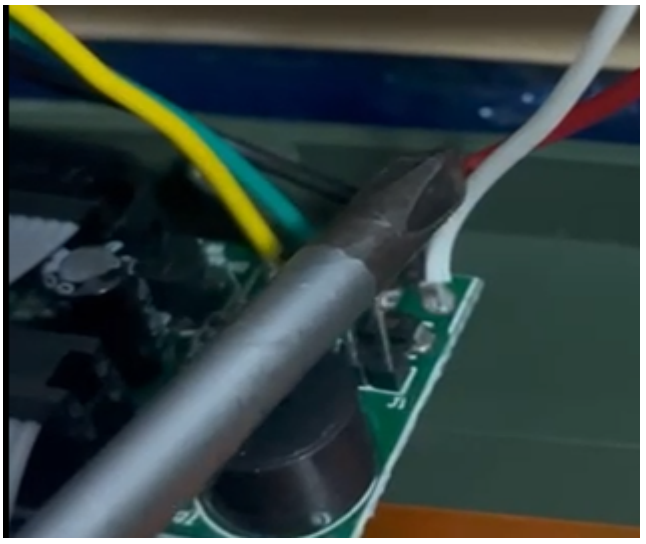

Prendemos del botón lateral mientras hacemos puente hasta que el sonido lo indique, de no salir apagar el tablero dejar unos segundos y volver a intentar prender con el puente, una vez realizado, debería tener la siguiente pantalla.

<u>Volver al paso 2.</u>

