

GUIA DE INSTALAÇÃO

Drivers do Kinect for Windows v1.8

E Executáveis do Software

1. Objetivo

Este guia apresenta os procedimentos necessários para instalar todos os componentes exigidos para a execução do sistema **Inventory Masters**, incluindo os drivers do Kinect, os pré-requisitos do ambiente e os executáveis da aplicação.

Antes de iniciar a instalação, recomenda-se fechar todos os programas em execução e utilizar uma conta do Windows com permissões de administrador.

2. Requisitos do Computador

Recurso	Mínimo	Recomendado
Processador	Intel Core i3 ou equivalente	Intel Core i5/i7 ou equivalente
Memória RAM	8 GB	16 GB ou superior
Armazenamento	SSD de 240 GB	SSD de 512 GB ou superior
Espaço livre	20 GB	50 GB ou superior
Arquitetura	64 bits	64 bits
Porta USB	Uma porta USB disponível	USB 2.0 dedicada ao Kinect
Monitor	1366 × 768	Full HD 1920 × 1080
Internet	Conexão estável	Conexão estável com contingência

3. Componentes Necessários

Para o computador operacional reconhecer o Kinect e executar o Inventory Masters Kinect, a instalação principal é o Kinect for Windows Runtime v1.8. Ele fornece os drivers e o ambiente de execução. O SDK e o Developer Toolkit só são necessários no computador de desenvolvimento ou diagnóstico avançado.

Componente	Necessidade	Uso
------------	-------------	-----

Kinect Runtime v1.8	Obrigatório	Drivers e execução do aplicativo no computador do operador.
Kinect SDK v1.8	Opcional	Compilar, desenvolver e instalar APIs/ferramentas de desenvolvimento.
Developer Toolkit v1.8	Opcional	Kinect Studio, exemplos, Face Tracking e utilitários; exige o SDK 1.8.
.NET Framework 4.8	Obrigatório para o sistema	Executar o Inventory Masters Kinect, que foi compilado para .NET Framework 4.8.

4. Instalação obrigatória — Kinect Runtime v1.8

Etapa 1 — Acessar a página oficial

Abra a página Kinect for Windows Runtime v1.8 da Microsoft, selecione o idioma e clique em Download. O arquivo esperado é KinectRuntime-v1.8-Setup.exe, versão 1.8.0.595.

[Download oficial do Kinect for Windows Runtime v1.8](#)

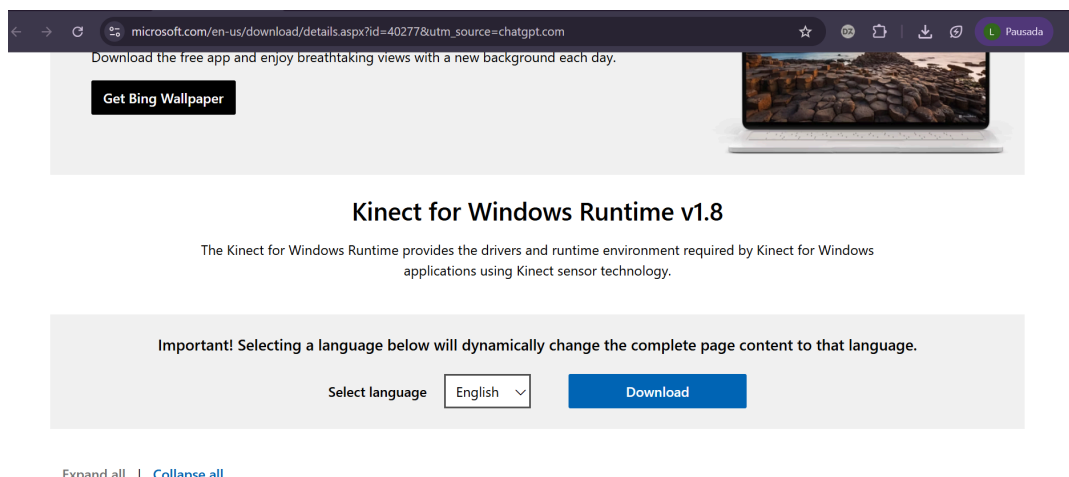


Figura 9 — Página oficial do Kinect for Windows Runtime v1.8.

Etapa 2 — Executar o instalador

Com o Kinect ainda desconectado, localize KinectRuntime-v1.8-Setup.exe, clique com o botão direito e escolha Executar como administrador.

Etapa 3 — Aceitar a licença

Marque “Concordo com os termos e condições da licença” e clique em Instalar. Aguarde a cópia dos drivers e do ambiente de execução.

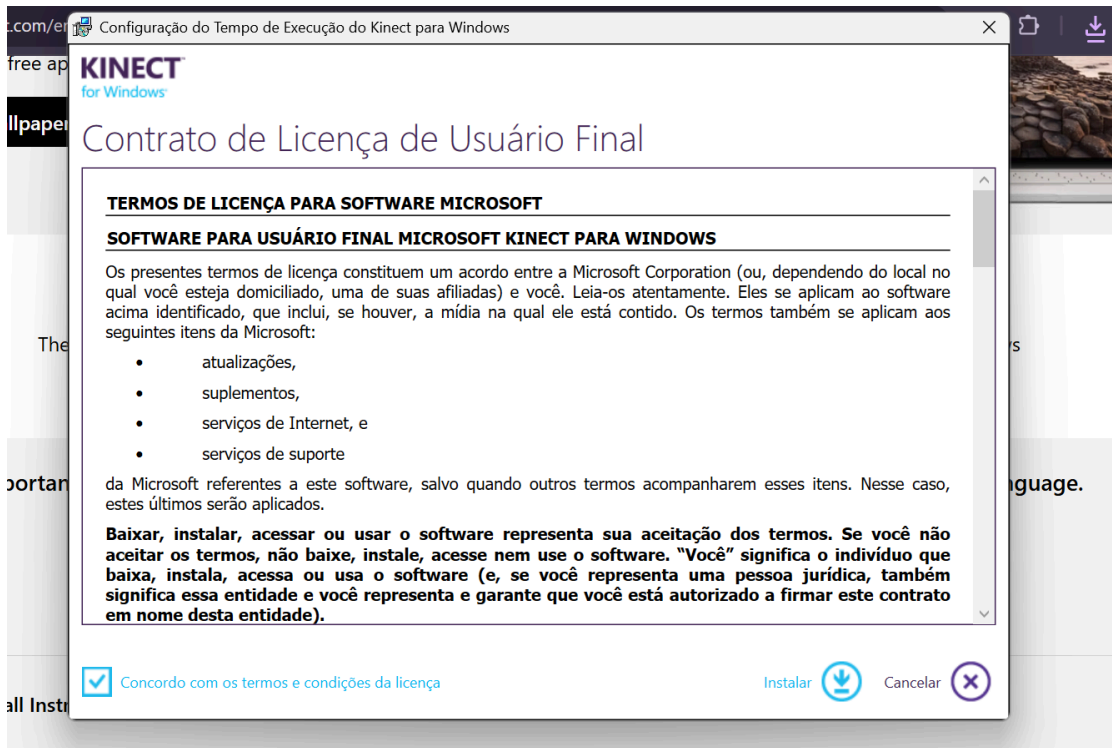


Figura 10 — Aceite dos termos do Kinect Runtime v1.8 e início da instalação.

Etapa 4 — Concluir

Quando aparecer “Instalação Concluída”, clique em Fechar. Reinicie o computador antes da primeira conexão, mesmo que o instalador não solicite.

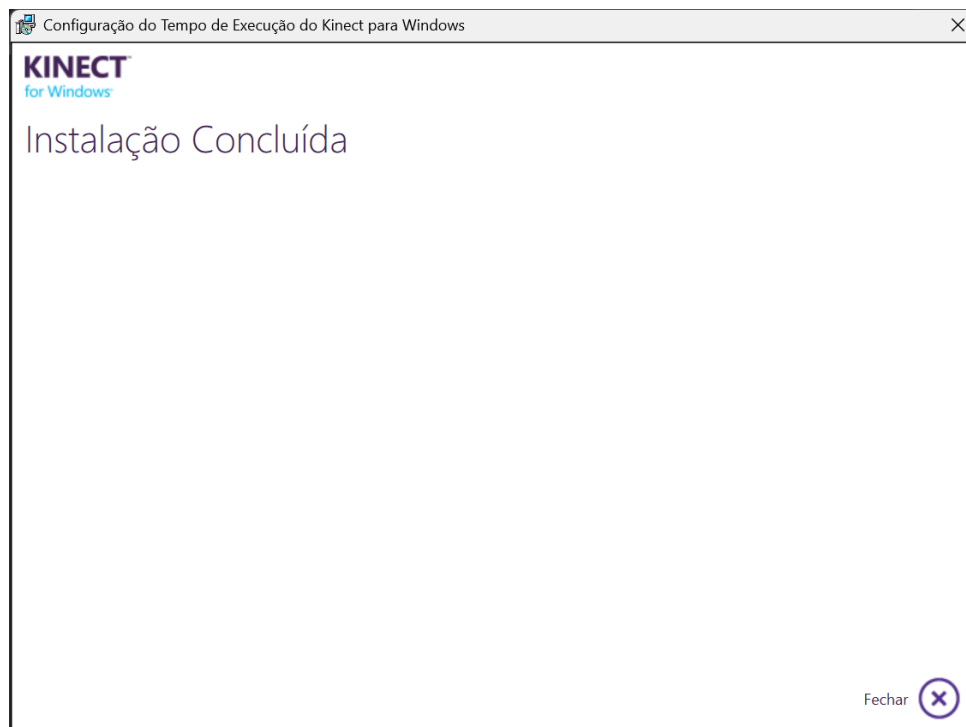


Figura 11 — Confirmação de que o Runtime foi instalado com sucesso.

Ao término da instalação, reinicie o computador para que os drivers sejam carregados corretamente pelo sistema operacional.

5. Instalação do Microsoft .NET Framework 4.8

O Runtime do Kinect fornece os drivers; o .NET Framework 4.8 é necessário porque o Inventory Masters Kinect foi compilado para essa versão. Abra o PowerShell como administrador e execute:

Comando de verificação

```
(Get-ItemPropertyValue -LiteralPath 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full'
-Name Release) -ge 528040
```

Resultado True: .NET Framework 4.8 ou superior disponível. Resultado False ou erro: instale o Runtime do .NET Framework 4.8 e reinicie.

[Download oficial do .NET Framework 4.8](#)

Download correto

Na página, localize a seção “Tempo de execução” e clique em “Download .NET Framework 4.8 Runtime”. Não escolha o Pacote do Desenvolvedor para o computador que apenas executará o Inventory Masters Kinect.

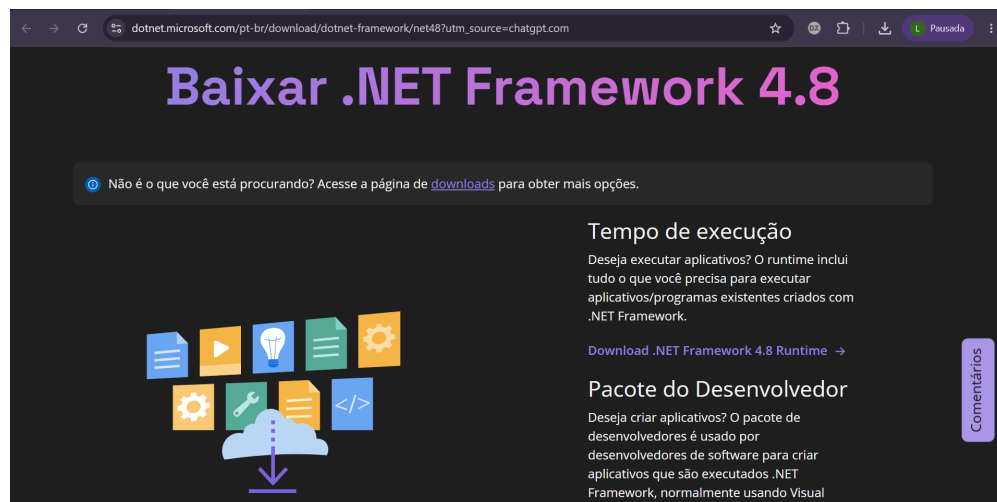


Figura 12 — Página do .NET Framework 4.8 com a opção correta de Runtime.

Arquivo baixado

Confirme no histórico de downloads o arquivo ndp48-web.exe. Execute-o como administrador, aceite os termos, aguarde a conclusão e reinicie o computador.


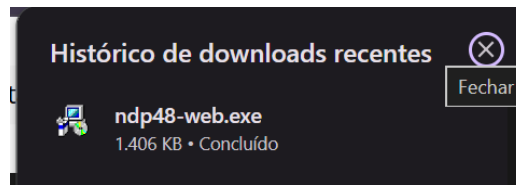


Figura 13 — Arquivo ndp48-web.exe baixado pelo navegador.


6. Instalação do Inventory Masters Kinect

1. Confira o pacote: mantenha TCC_Inventory_Masters_Kinect.exe junto de Microsoft.Kinect.dll e de todas as DLLs e pastas fornecidas no pacote x64. Não copie somente o arquivo executável.


2. Abra o executável InventoryMastersKinect-Setup-1.0.0.exe clicando 2 vezes no arquivo para iniciar a instalação do módulo de monitoramento do Kinect.

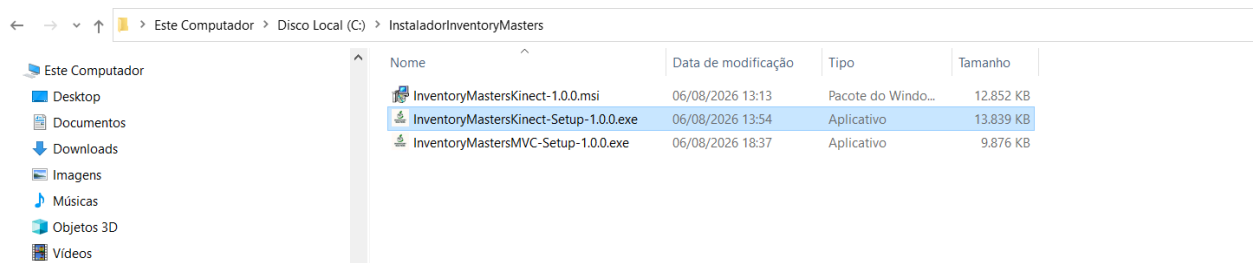


3. O usuário deve clicar em “Sim” para permitir a instalação.

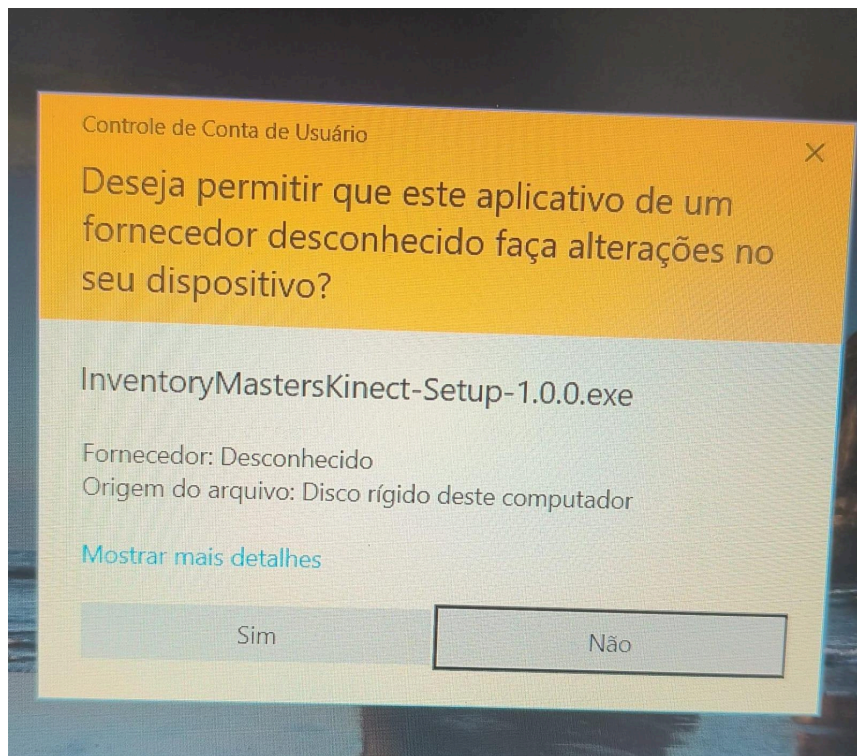


4. O usuário deve selecionar a opção **“Avançar”** para seguir a instalação:

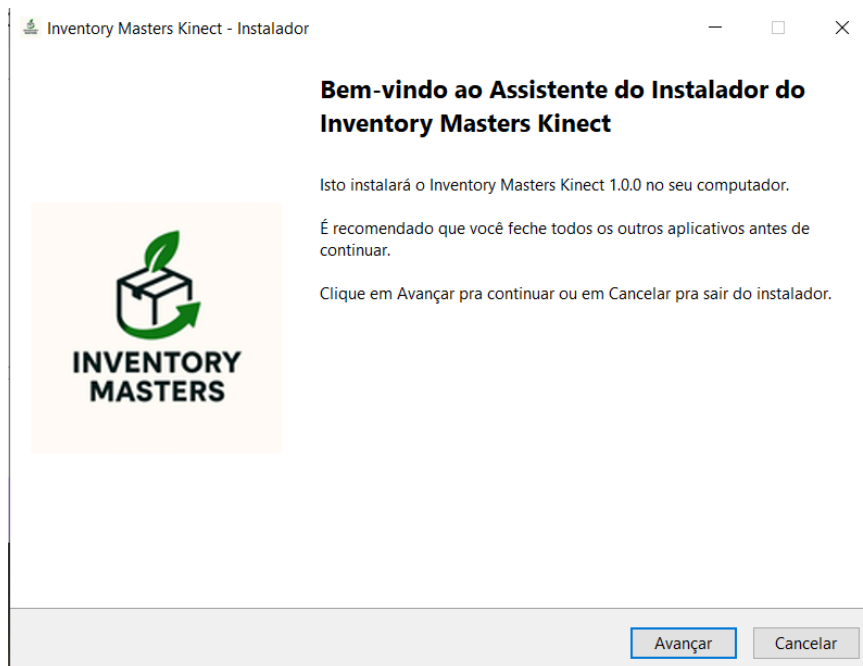


5. O usuário deve aceitar os termos de uso e licença em seguida selecionar a opção **“Avançar”** para seguir a instalação:

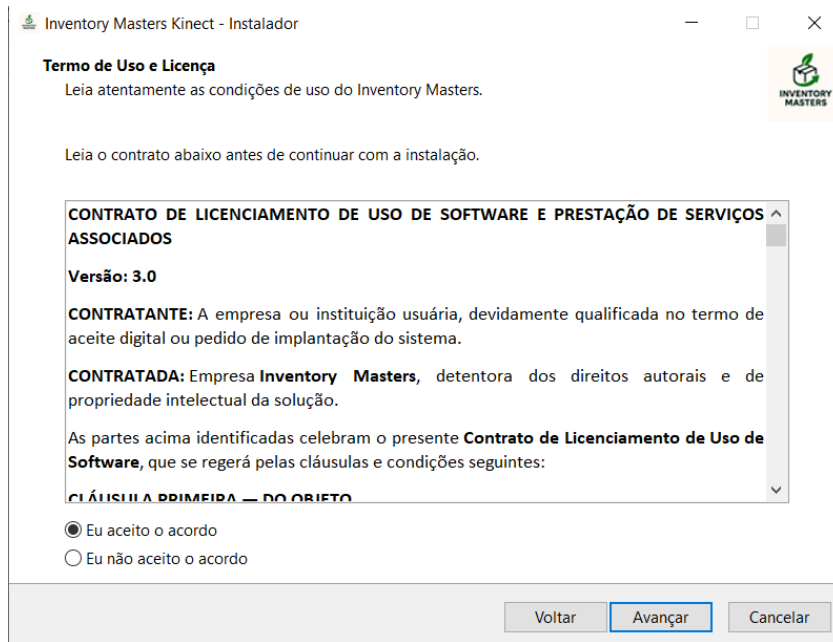


6. O usuário deve selecionar a opção “**Instalar**” para seguir a instalação:

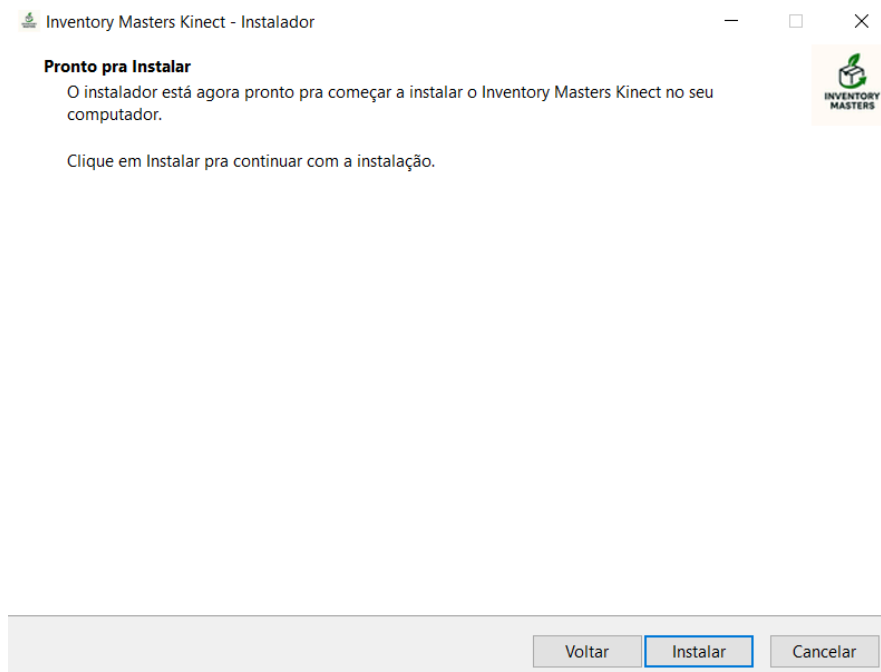

7. O usuário deve selecionar a opção “**Concluir**” para finalizar a instalação:

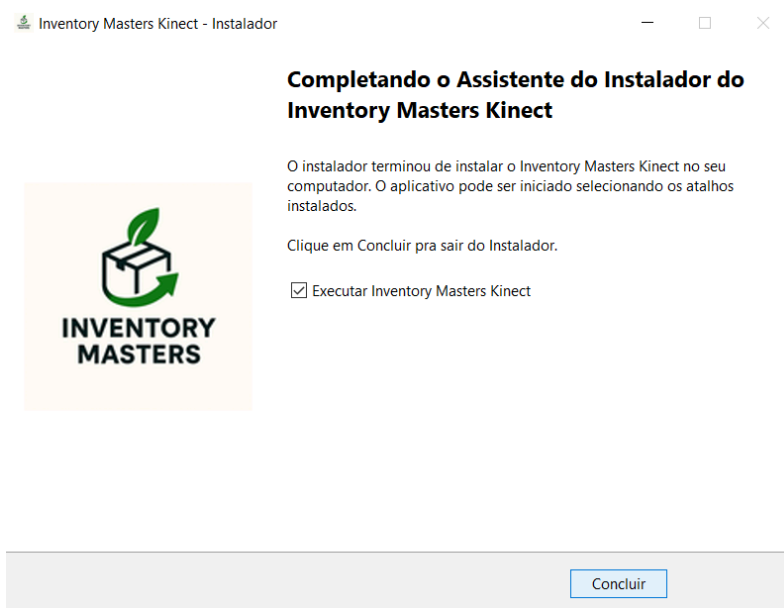


8. Ao finalizar abrirá a tela de login do sistema:

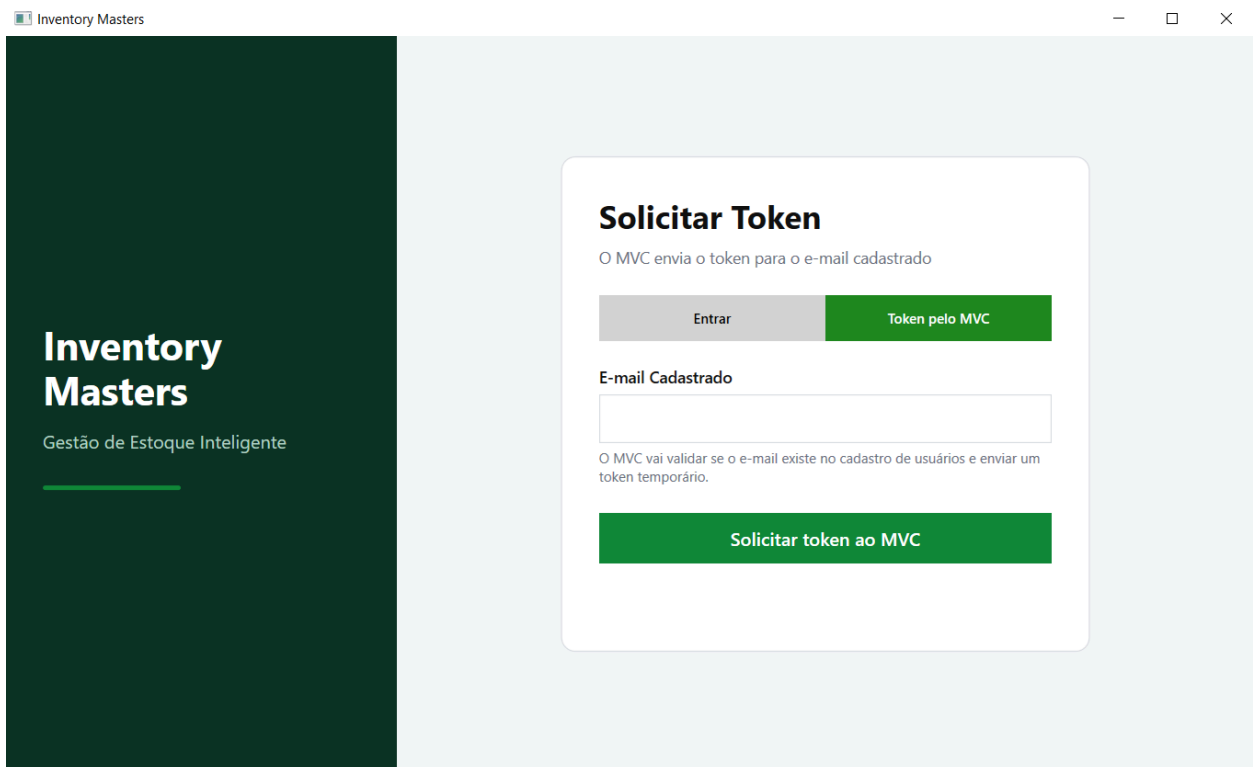


7. Instalação do Inventory Masters MVC


1. Selecionar o arquivo de instalação:

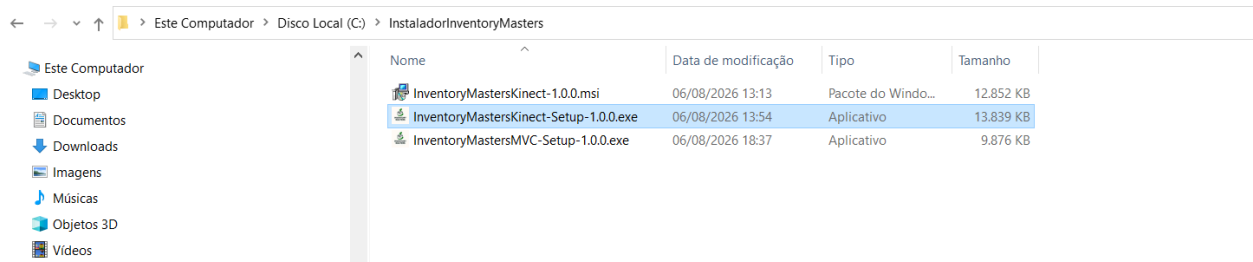


2. O usuário deve selecionar a opção **“Avançar”** para seguir a instalação:

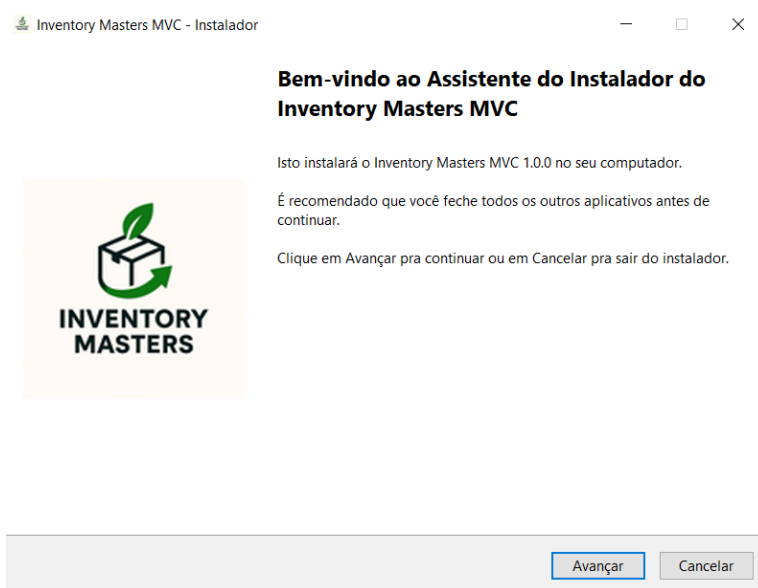

3. O usuário deve aceitar os termos de uso e licença em seguida selecionar a opção **“Avançar”** para seguir a instalação:

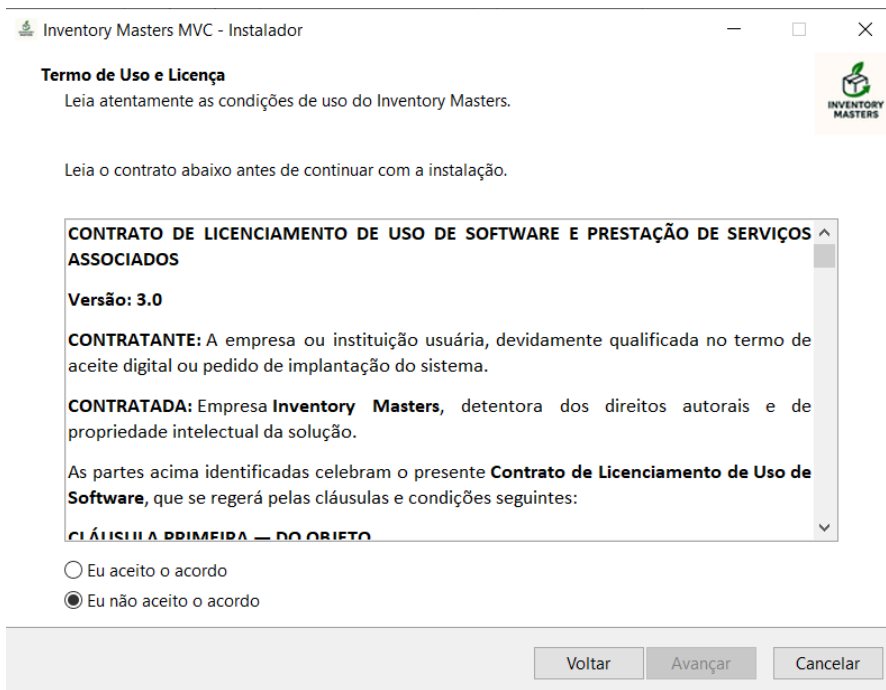


4. O usuário deve selecionar a opção “Instalar” para seguir a instalação:

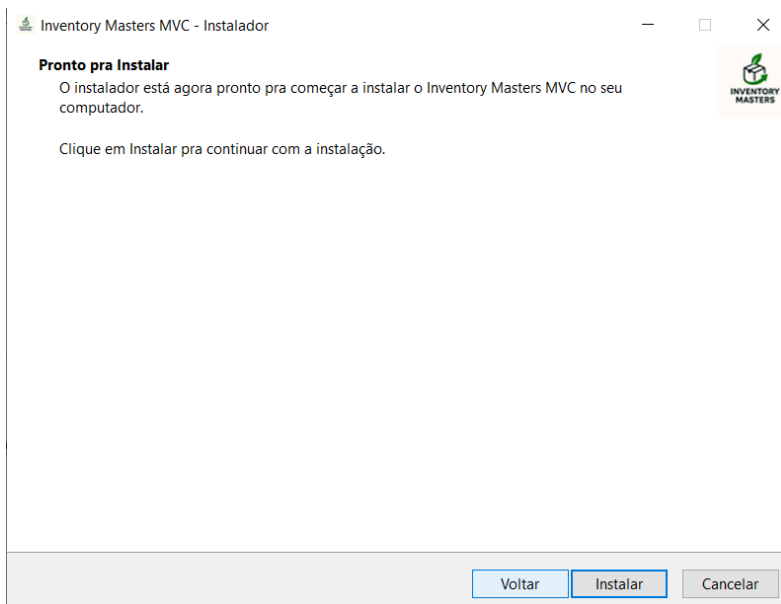

5 . Ao final da instalação o usuário deve selecionar a opção **“Concluir”** para finalizar a instalação:




6. Em seguida será carregado o arquivo a seguir:

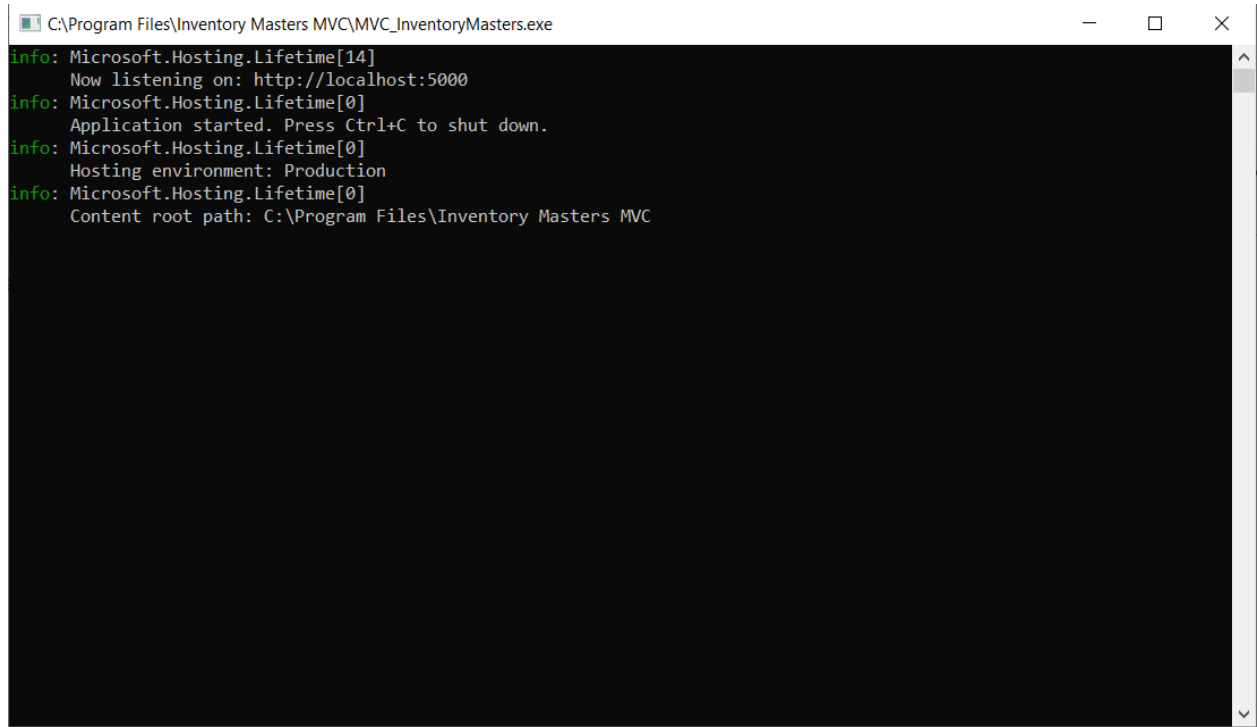

```
C:\Program Files\Inventory Masters MVC\MVC_InventoryMasters.exe
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://localhost:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Production
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Program Files\Inventory Masters MVC
```

7. O usuário deve acessar o link de acesso a página do sistema:

<http://localhost:5000/>

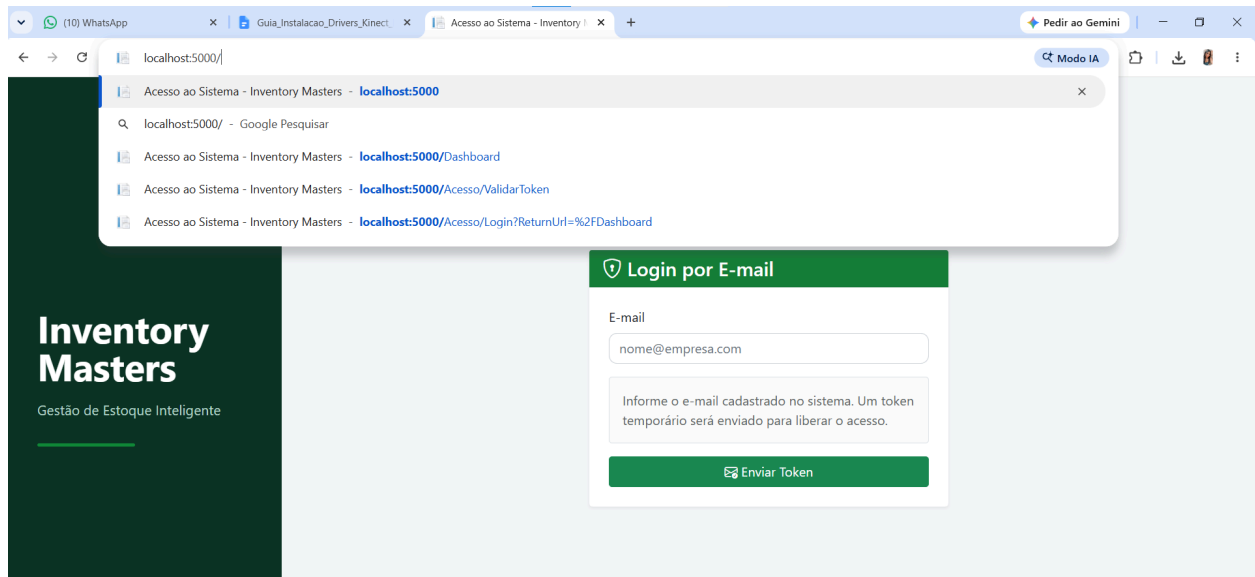

8. Instalação Opcional para Desenvolvimento

Quando usar esta seção

Siga esta seção apenas se o computador também for usado para abrir o projeto, compilar, depurar ou utilizar Kinect Studio e exemplos. Para a estação do operador, volte à seção 4 e instale somente o Runtime 1.8.

O SDK 1.8 já inclui drivers, Runtime, APIs e interfaces. Portanto, em um computador de desenvolvimento, instale o SDK 1.8 e depois, se necessário, o Developer Toolkit 1.8. Não é necessário reinstalar o Runtime separado após o SDK.

8.1 Kinect for Windows SDK v1.8

Etapa 1 — Download

Acesse a página oficial, selecione o idioma e clique em Download. O arquivo esperado é KinectSDK-v1.8-Setup.exe, versão 1.8.0.595.

[Download oficial do Kinect for Windows SDK v1.8](#)

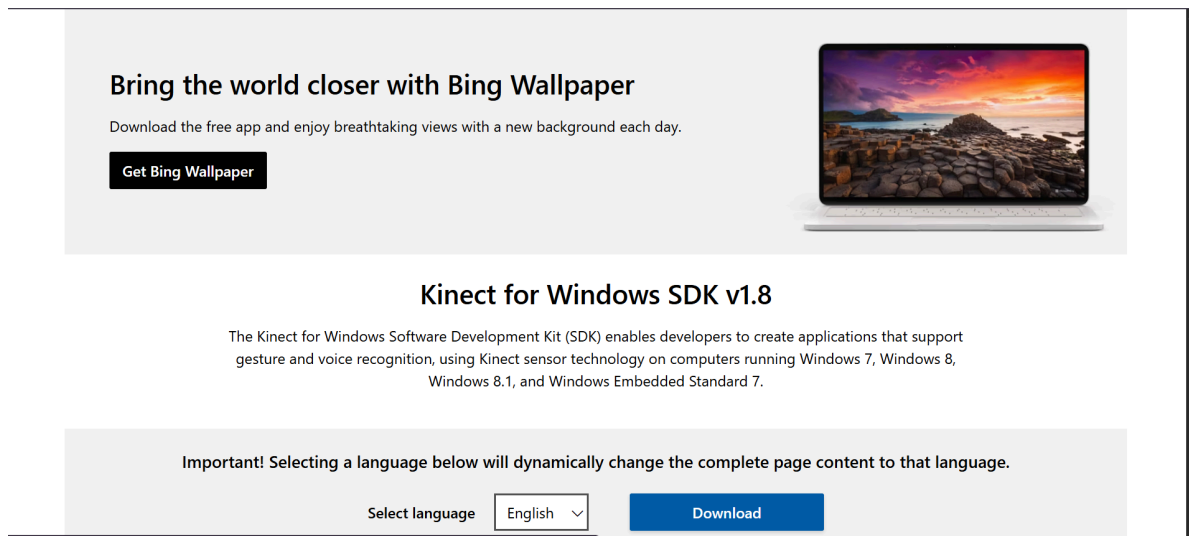


Figura 1 — Página de download do Kinect for Windows SDK v1.8.

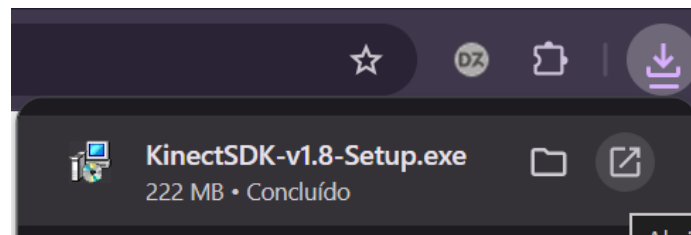


Figura 2 — Arquivo KinectSDK-v1.8-Setup.exe baixado.

8.2 Kinect for Windows SDK v1.8 (continuação)

Etapa 2 — Instalar

Mantenha o Kinect desconectado, execute o arquivo como administrador, leia a licença, marque “Concordo com os termos e condições da licença” e clique em Instalar.

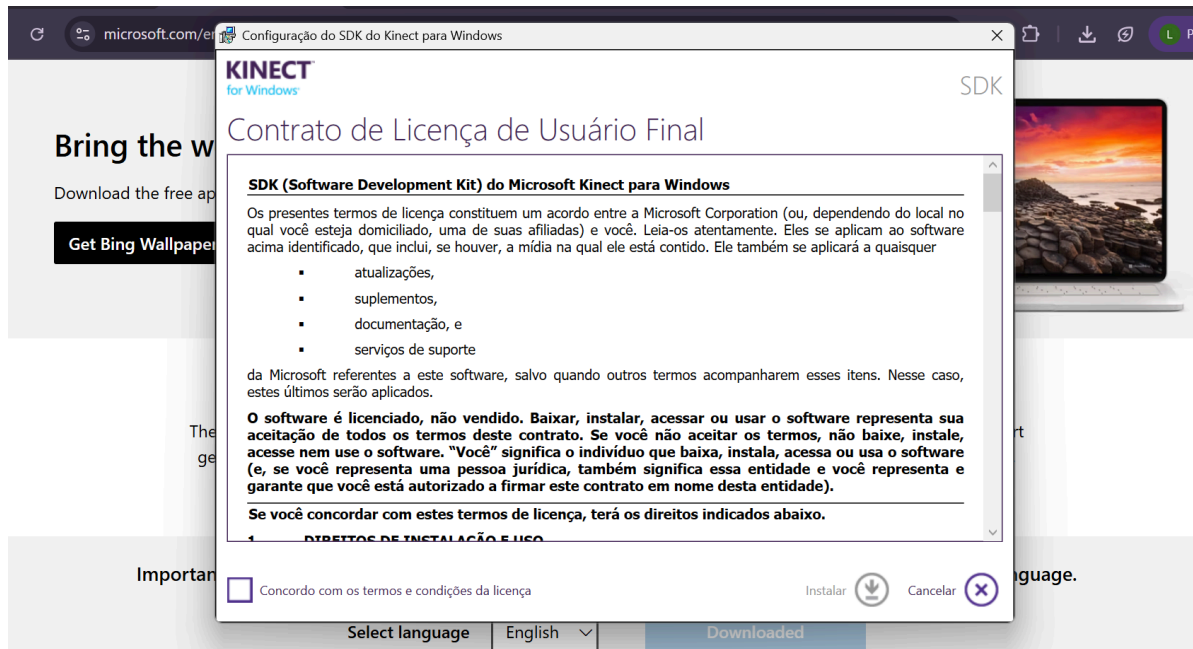


Figura 3 — Contrato de licença do SDK 1.8.

Etapa 3 — Concluir

Aguarde “Instalação Concluída” e clique em Fechar. A tela oferece o Developer Toolkit como próxima etapa opcional.

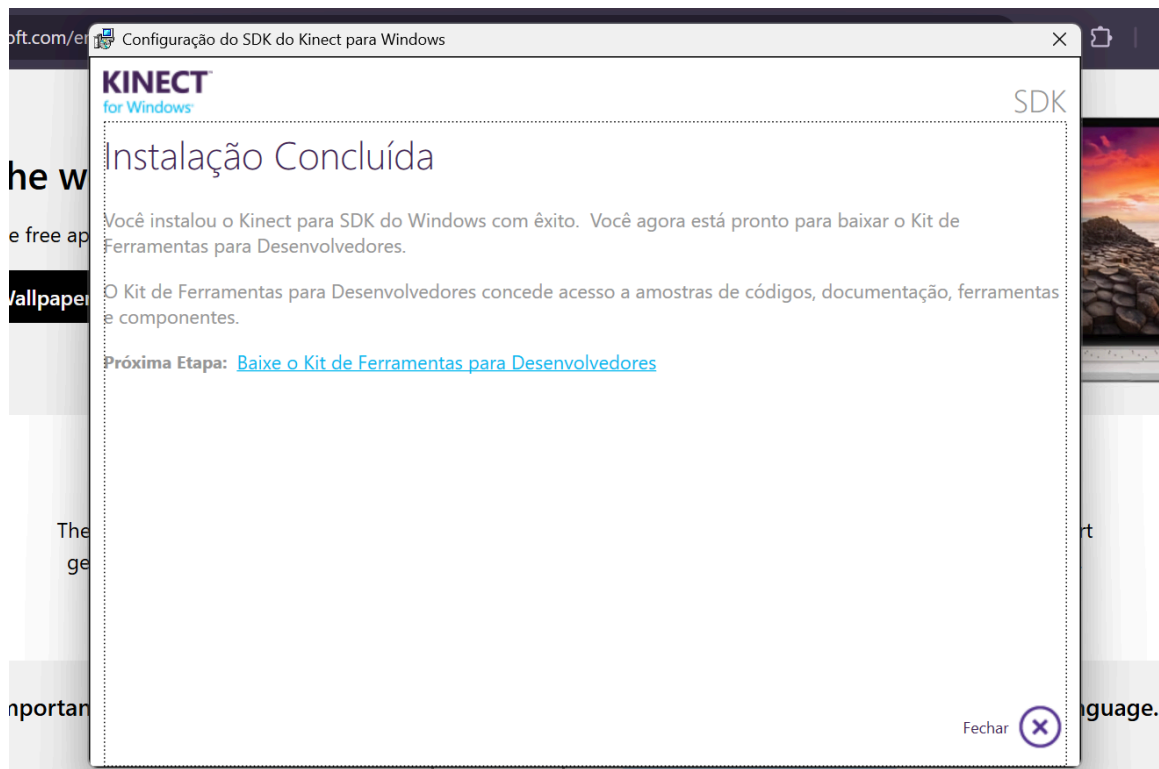


Figura 4 — Conclusão da instalação do SDK 1.8.

8.3 Kinect for Windows Developer Toolkit v1.8

O Developer Toolkit requer o SDK v1.8 previamente instalado. Ele contém Kinect Studio, exemplos, Face Tracking e outros recursos de desenvolvimento.

Etapa 1 — Download

Acesse a página oficial, selecione o idioma e baixe KinectDeveloperToolkit-v1.8.0-Setup.exe, versão 1.8.0.572.

[Download oficial do Kinect for Windows Developer Toolkit v1.8](#)

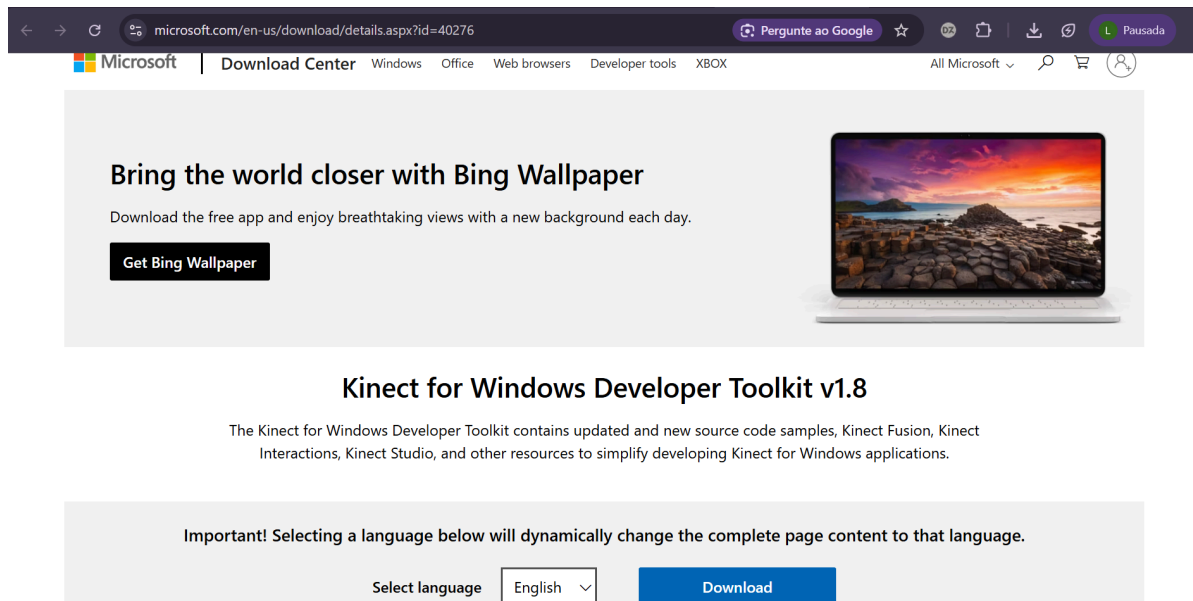


Figura 5 — Página de download do Kinect for Windows Developer Toolkit v1.8.

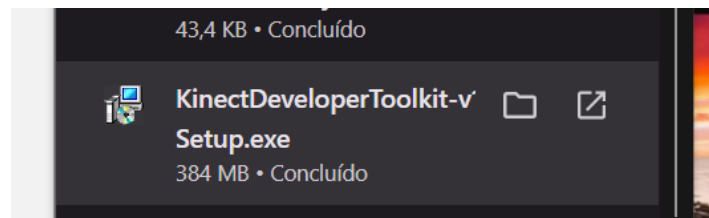


Figura 6 — Arquivo do Developer Toolkit baixado.

8.4 Developer Toolkit v1.8 (continuação)

Etapa 2 — Instalar

Execute o instalador como administrador, aceite os termos e clique em Instalar.

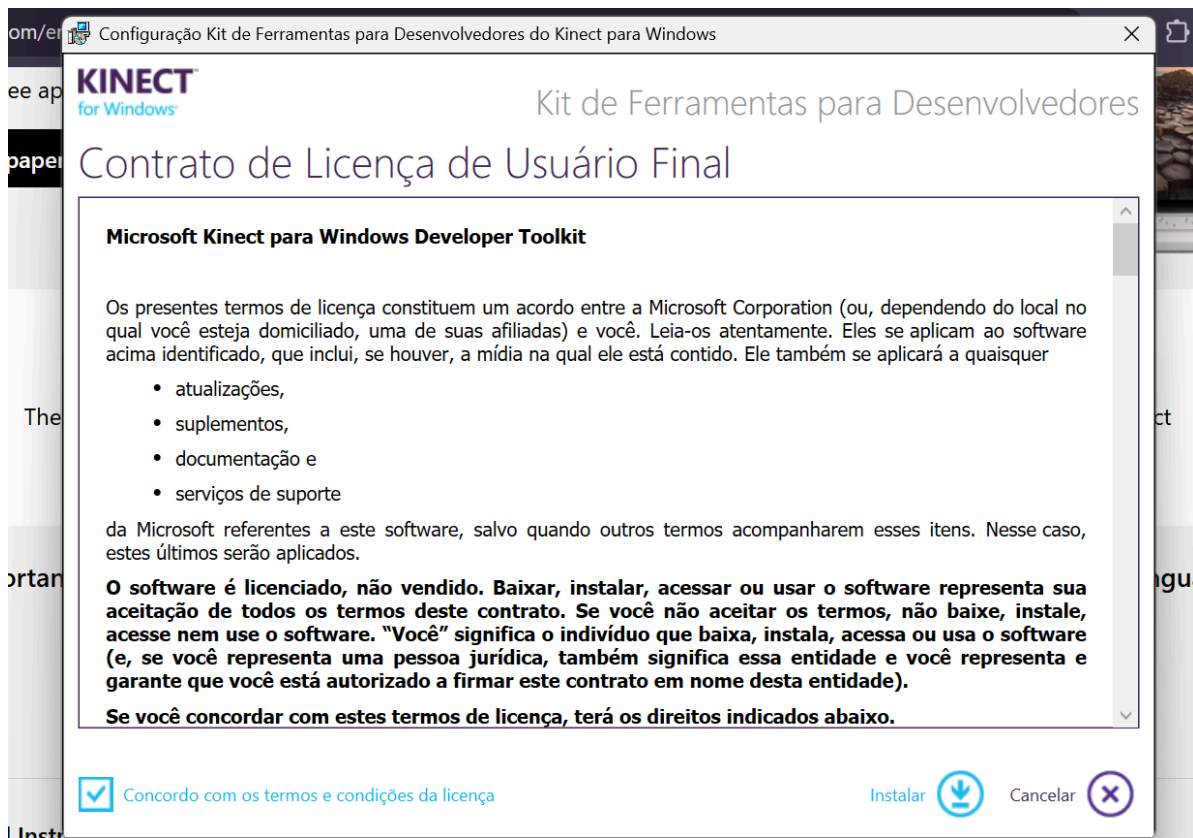


Figura 7 — Aceite da licença do Developer Toolkit.

Etapa 3 — Concluir

Aguarde a confirmação “Instalação Concluída” e clique em Fechar.

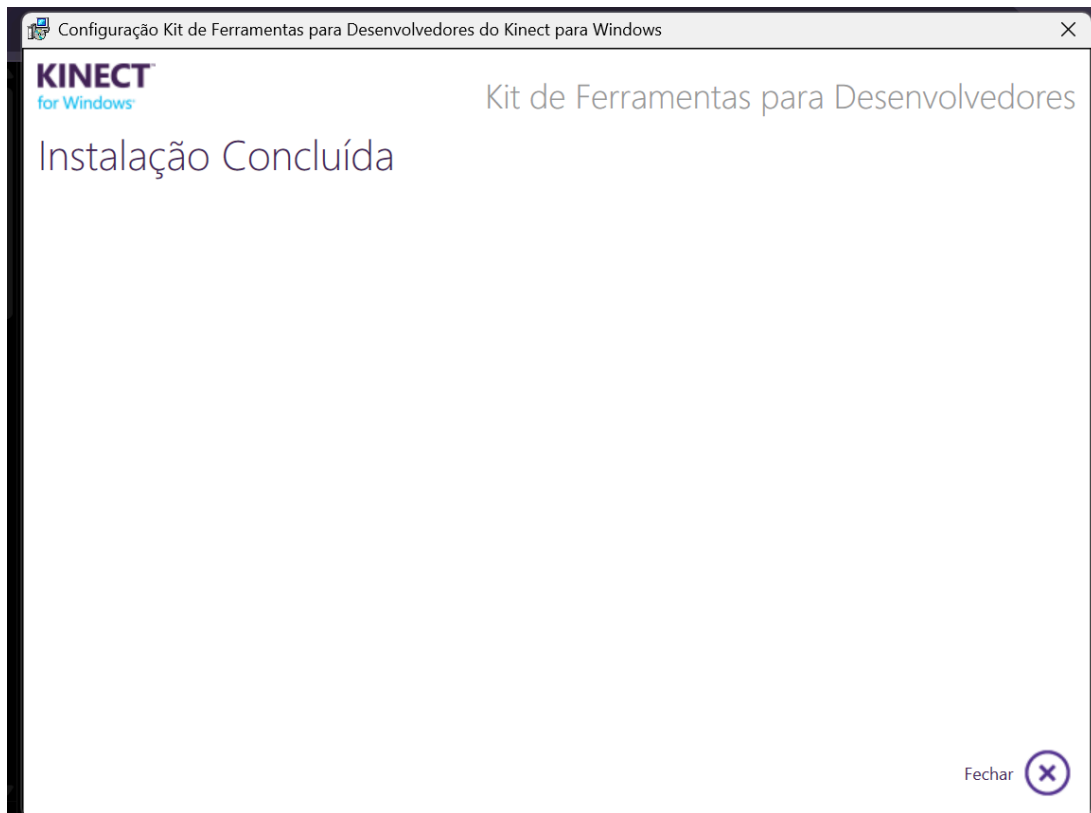


Figura 8 — Conclusão da instalação do Developer Toolkit.

9. Finalização da Instalação

Após concluir todas as instalações apresentadas neste guia, conecte a fonte de alimentação do Kinect e, em seguida, conecte o cabo USB diretamente a uma porta USB disponível no computador.

Recomenda-se evitar a utilização de hubs USB ou extensões durante a conexão do equipamento.

Concluídas todas as etapas descritas neste documento, a instalação dos componentes do **Inventory Masters** estará finalizada.

10. Links Oficiais

- **Kinect for Windows Runtime v1.8:**
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40277>

- **Kinect for Windows SDK v1.8:** <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40278>
- **Kinect for Windows Developer Toolkit v1.8:**
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40276>
- **.NET Framework 4.8:** <https://dotnet.microsoft.com/pt-br/download/dotnet-framework/net48>
- Base técnica utilizada: documentos
Guia_Instalacao_Reconhecimento_Kinect_Inventory_Masters e
Guia_Instalacao_Inventory_Masters_Kinect_v1.0; referências do projeto Microsoft.Kinect.dll
1.8.0.0, .NET Framework 4.8 e arquitetura x64; capturas de instalação fornecidas pela equipe.