
PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Relatório CS-43 – 05/08/2026

Subprefeitura: Capela do Socorro
Área: CS-43 – Sítio Matsumura
Localização: Rua sem denominação (antiga Via CPTM), Rua Forte de Alcântara e Rua Forte de Trindade
Equipe: Daniel Almeida dos Santos e Pedro Lazaneo Sanchez
Data da vistoria: 05/08/2026

Localização da área de risco

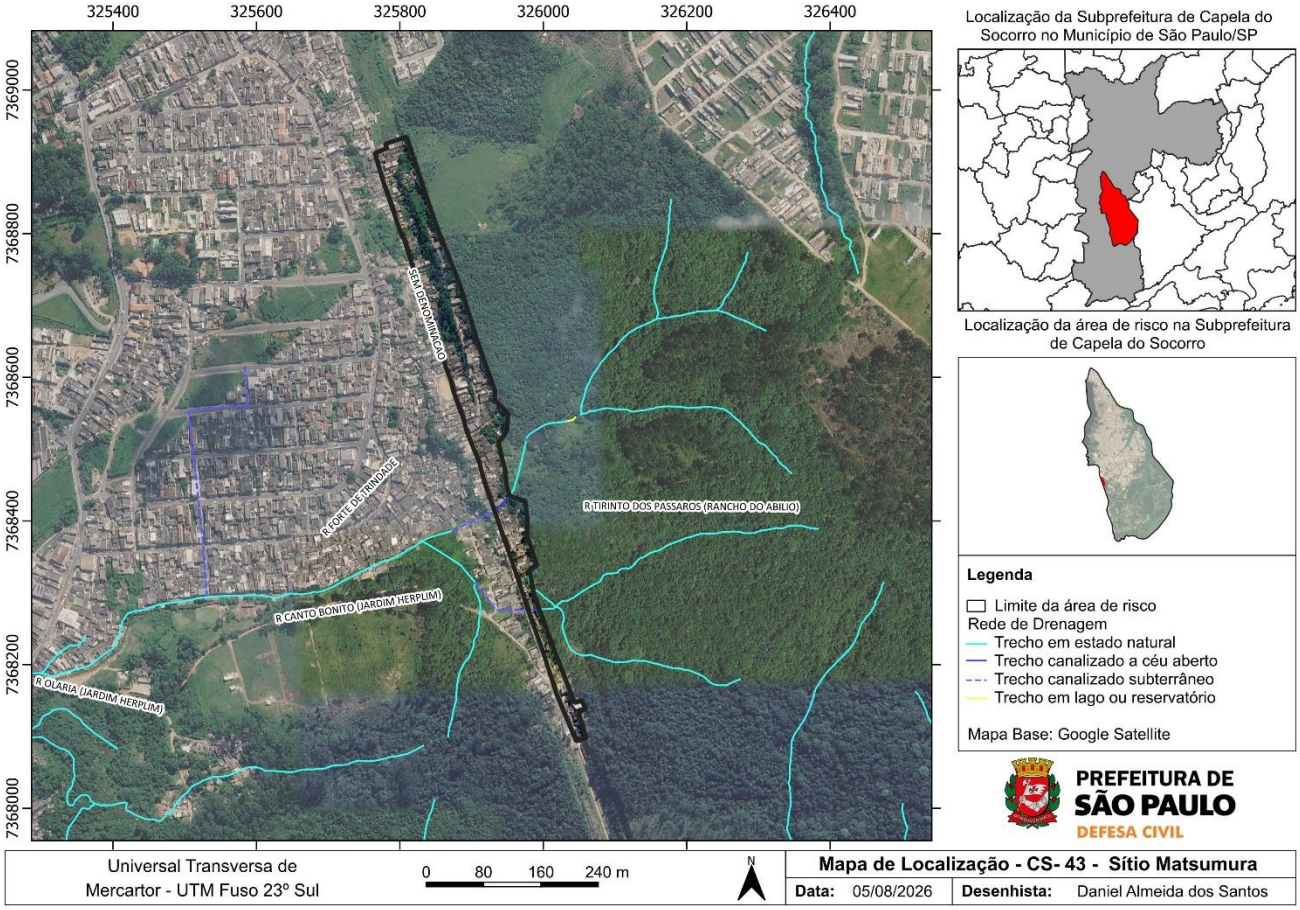

Correlação de mapeamentos

Risco Geológico	Risco Hidrológico
CS-43 – Sítio Matsumura	-

Histórico

05/08/2026	-	Comparação com último mapeamento
CS-43-01 (R3)	-	O setor CS-43-01 (R3) não consta no mapeamento anterior
CS-43-02 (R2)	-	O setor CS-43-02 (R2) não consta no mapeamento anterior

Resumo da área CS-43

A área de risco CS-43 – Sítio Matsumura está localizada próxima a Via-CPTM. Possui um setor de risco **Alto (R3)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta e talude de corte, e um de risco **Médio (R2)** para escorregamento de encosta, depósitos de aterro e talude de corte, conforme delimitação na **Figura-01** e nas fotografias aéreas apresentadas entre as **Figuras 04 e 09**.


A área está localizada em uma região de média aptidão para a ocupação urbana, conforme apresentado no **Figura-02**.

A localização das fotos adquiridas durante a vistoria da área é apresentada na **Figura-03**.

As recomendações de intervenção da área se encontram na página 14.



Localização da Subprefeitura de Capela do Socorro no Município de São Paulo/SP

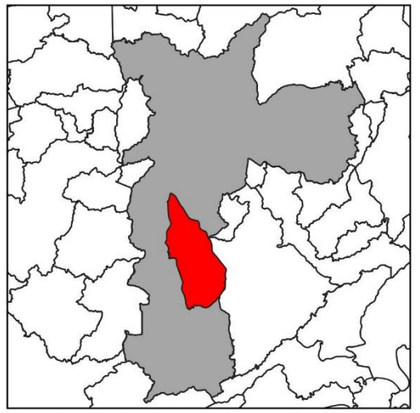

Localização da área de risco na Subprefeitura de Capela do Socorro



Legenda

Limite da área de risco

CS-43-01 (R3)
CS - Sigla da subprefeitura
43 - Número da área
01 - Número do setor

Grau de risco
R1 - Baixo
R2 - Médio
R3 - Alto
R4 - Muito Alto

Mapa Base: Google Satellite

PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Universal Transversa de Mercartor - UTM Fuso 23º Sul

0 80 160 240 m

N

Mapa de Risco Geológico - CS-43 - Sítio Matsumura

Data: 05/08/2026 **Desenhista:** Daniel Almeida dos Santos

Figura-01 – Delimitação dos setores de risco da área CS-43.



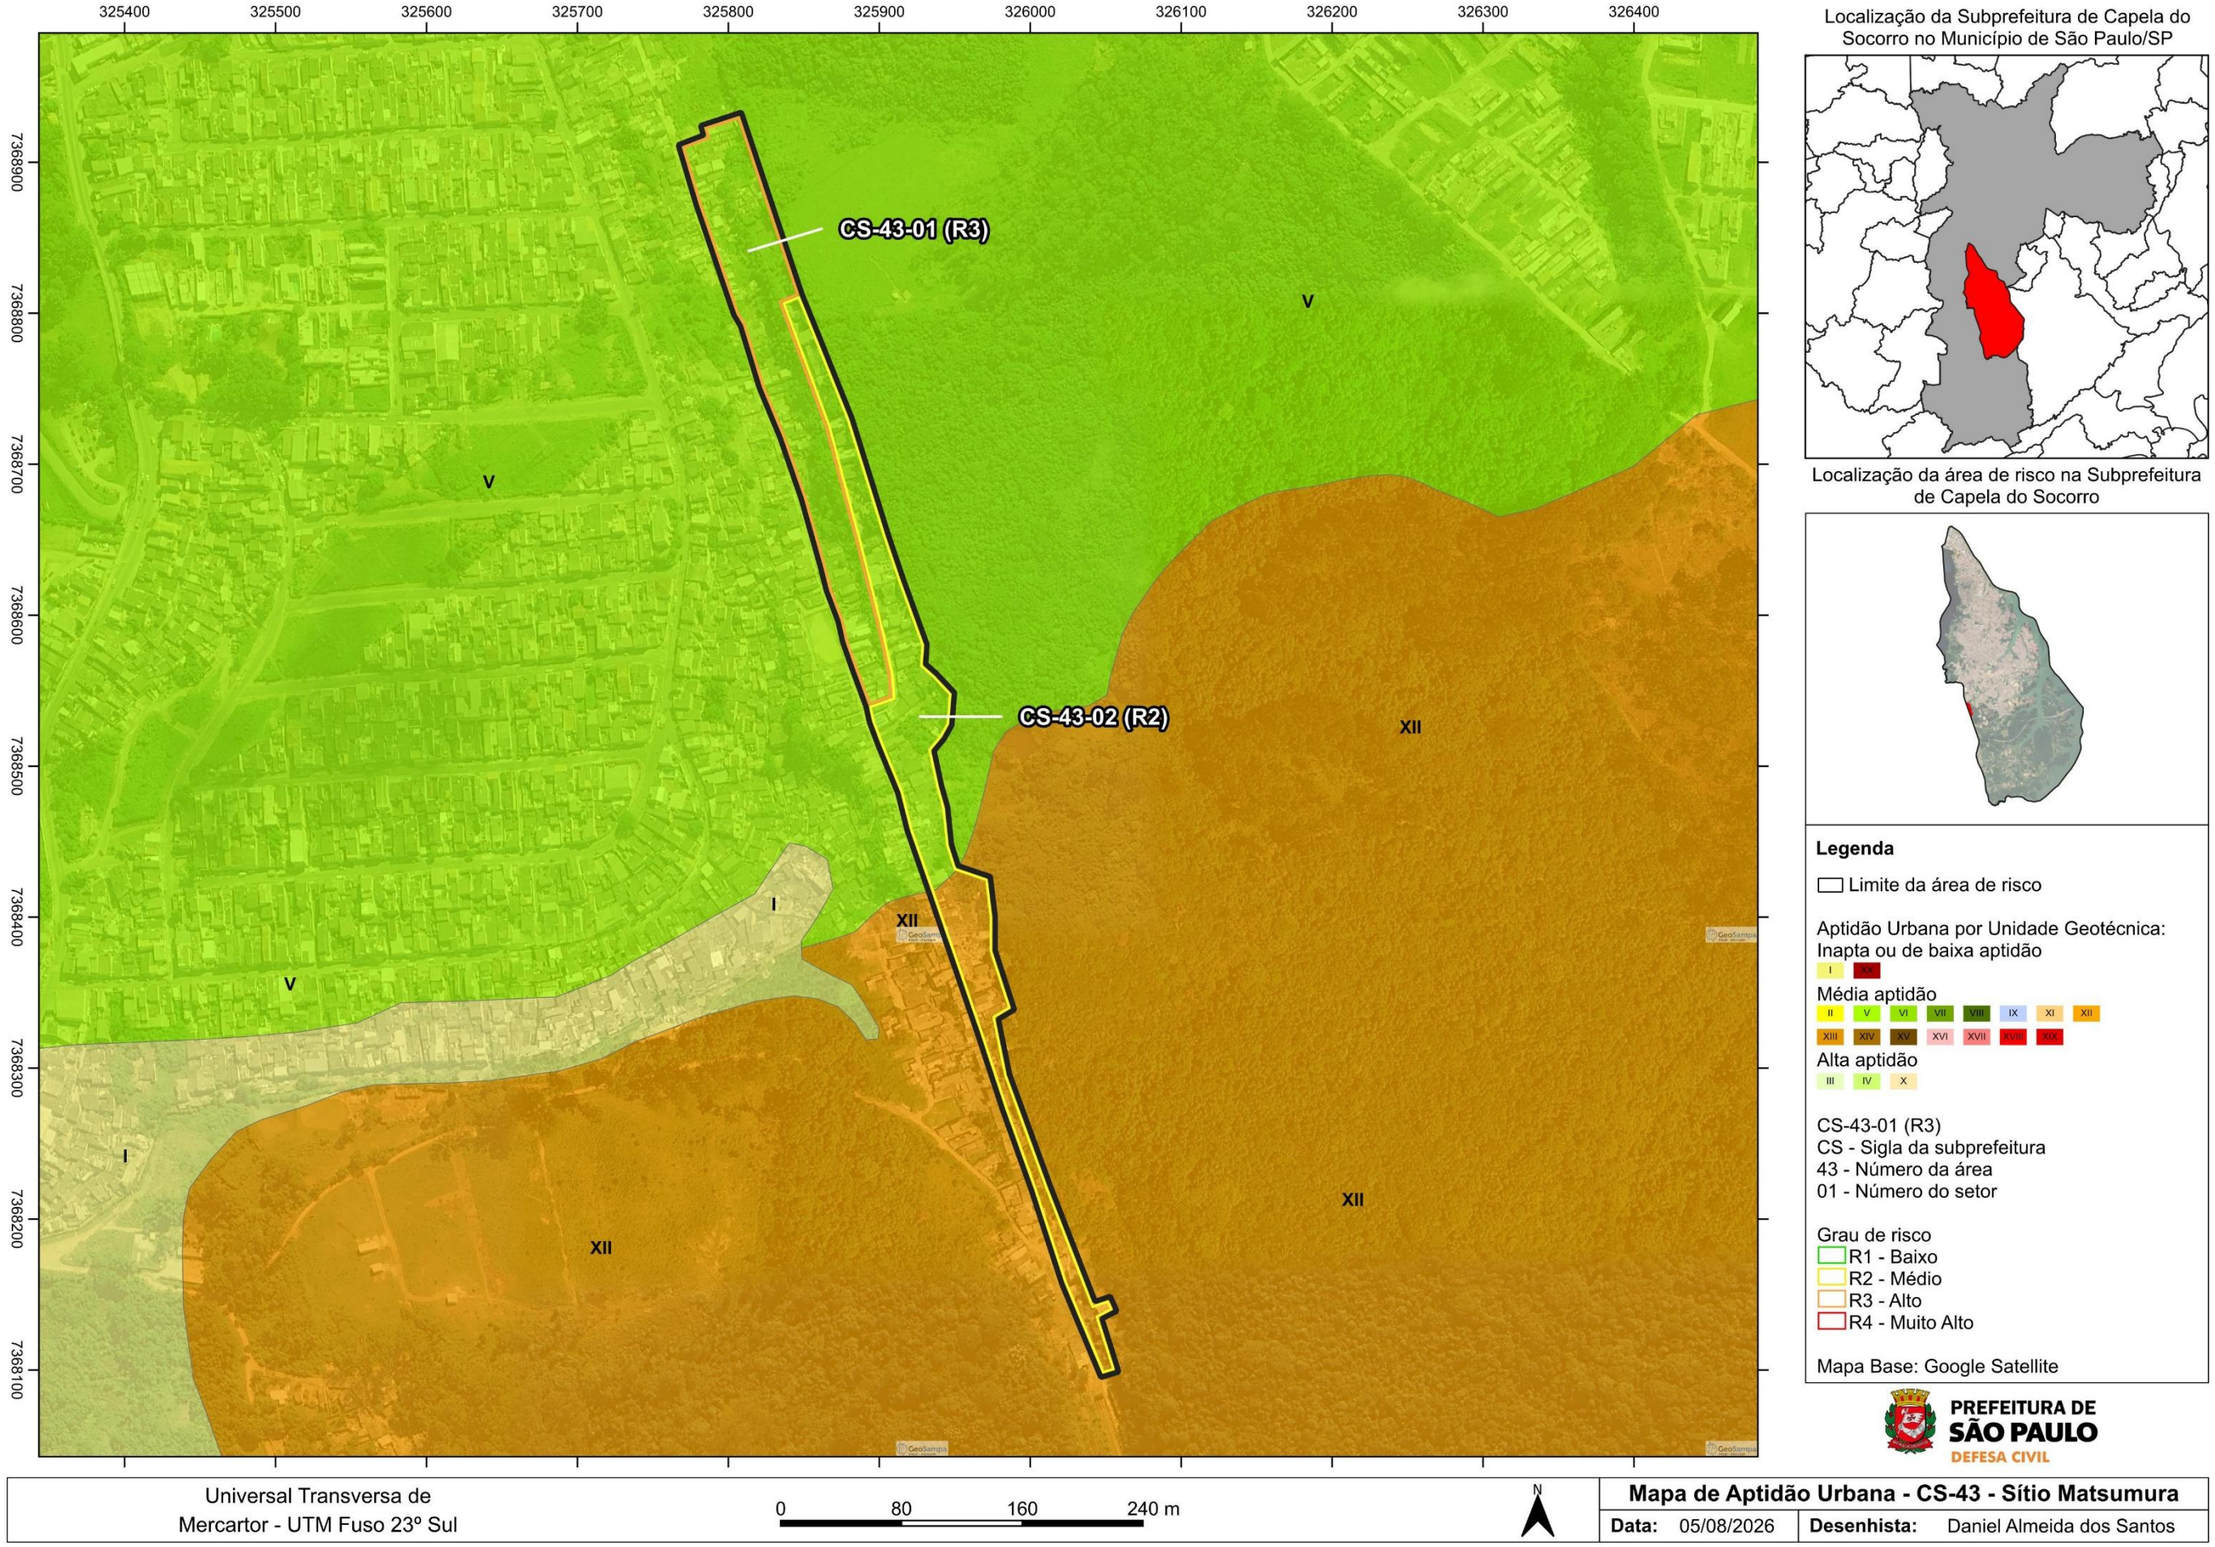


Figura-02 – Mapa de aptidão urbana da área CS-43.

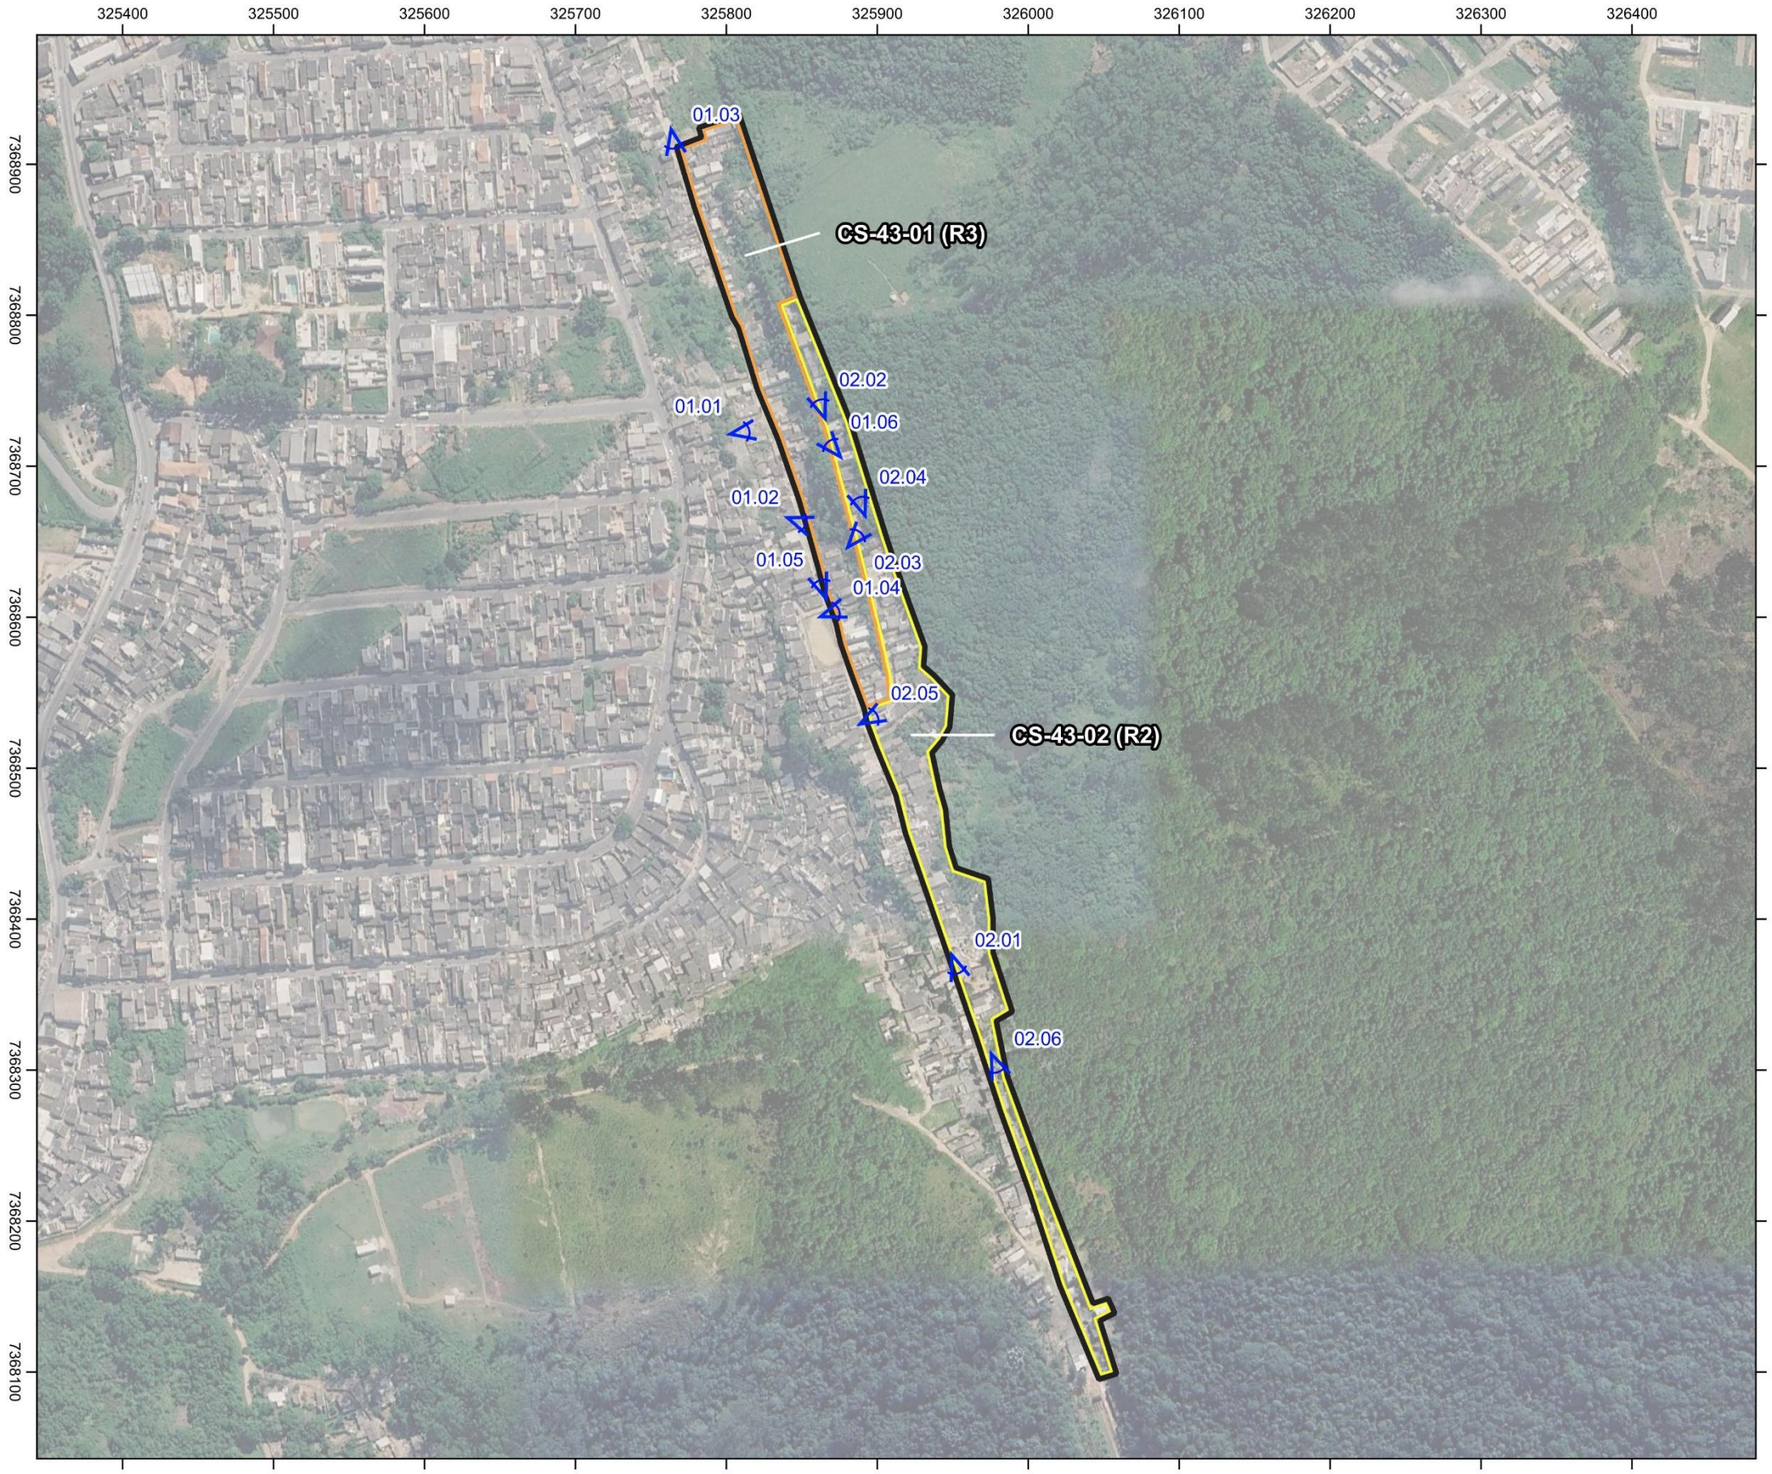

Localização da Subprefeitura de Capela do Socorro no Município de São Paulo/SP

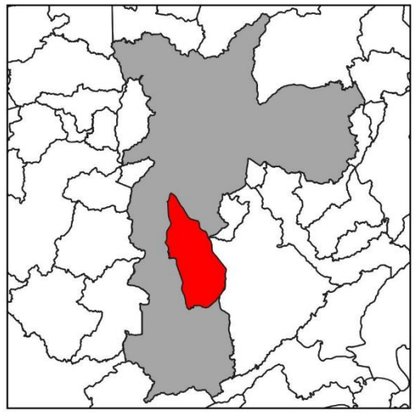

Localização da área de risco na Subprefeitura de Capela do Socorro



Legenda

- Limite da área de risco
- A Visada das fotos

CS-43-01 (R3)
CS - Sigla da subprefeitura
43 - Número da área
01 - Número do setor

Grau de risco
- R1 - Baixo
- R2 - Médio
- R3 - Alto
- R4 - Muito Alto

Mapa Base: Google Satellite

PREFEITURA DE SÃO PAULO
DEFESA CIVIL

Universal Transversa de Mercartor - UTM Fuso 23º Sul

0 80 160 240 m

N

Mapa de Visadas - CS-43 - Sítio Matsumura

Data: 05/08/2026 **Desenhista:** Daniel Almeida dos Santos

Figura-03 – Mapa de visada das fotos adquiridas na área CS-43. A denominação das fotos neste mapa corresponde aos números finais da sigla utilizada nas fotos de chão (Foto-**01.01**).

Caracterização:

Trata-se de setor de encosta originado por antigo corte no terreno para a implementação de via férrea da CPTM, atualmente descaracterizado devido ação antrópica no processo de ocupação (**Foto-01.01**). As moradias apresentam padrão construtivo misto, com presença de edificações predominantemente em alvenaria (**Foto-01.02**), mas também, pontualmente barracos em madeira/madeirite/sucata. Há atendimento parcial por serviços de infraestrutura como abastecimento de água. Os acessos se dão por vias não pavimentadas ou com pavimentação precária, sem sistema de drenagem superficial (**Foto-01.03**).

A encosta possui altura máxima de 12 metros e inclinação média de 35º, com trechos podendo chegar acima de 40º. Os taludes de corte em solo residual possuem altura máxima de 6 metros e inclinação de 90º, distando entre 0,0 e 1,0 metro de distância da base dos taludes (**Foto-01.04**). Há presença de lixo e entulho sobre a encosta.

Há concentração de água, lançamento de água servida em superfície e vazamento de tubulação (**Foto-01.05**). Além disso, foram observadas evidências de processos de erosão no topo da encosta (**Foto-01.06**).

Há presença de árvores, vegetação rasteira e área de cultivo de bananeiras (**Foto-01.06**).

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, o setor está inserido em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 80 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Alto (R3)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta e talude de corte.



Foto-01.01: Vista geral do setor. Encosta originada por antigo corte no terreno para a implementação de via férrea da CPTM, atualmente descaracterizado devido ação antrópica no processo de ocupação.



Foto-01.02: Vista geral do setor. Presença de moradias de padrão predominantemente em alvenaria.



Foto-01.03: Vista a partir da Rua sem Denominação (Antiga Via-CPTM). Acesso é realizado por vias não pavimentadas ou com pavimentação precária, sem sistema de drenagem superficial, o setor fica ao lado esquerdo da foto.



Foto-01.04: Presença de taludes de corte em solo residual. Notar altura e proximidade das moradias com a base dos taludes.



Foto-01.05: Concentração de água, setor fica ao lado direito da foto.



Foto-01.06: Evidência de processos de erosão no topo da encosta. Notar a presença de bananeiras na encosta.

Caracterização:

Trata-se de setor de encosta na faixa da antiga linha férrea da CPTM, em processo de adensamento, compreendendo trechos de encosta natural e outros sobre depósitos de aterro. As moradias possuem padrão construtivo misto, com a presença de edificações em alvenaria e barracos em madeira/madeirite/sucata. Há atendimento parcial por serviços de infraestrutura como abastecimento de água. Os acessos se dão por vias não pavimentadas ou com pavimentação precária, sem sistema de drenagem superficial (**Foto-02.01** e **02**).

A encosta natural possui altura máxima de 8 metros e inclinação média de 20º. Os taludes de corte em solo residual possuem altura máxima de 4 metros e inclinação de 90º, distando entre 0,0 e 1,0 metro de distância da base dos taludes (**Foto-02.03** e **04**). Há presença de depósitos de aterro, lixo e entulho sobre a encosta.

Há concentração de água, lançamento de água servida em superfície e vazamento de tubulação (**Foto-02.05** e **06**).

Há presença de árvores, vegetação rasteira e área de cultivo de bananeiras.

Aptidão Urbana:

Segundo o Mapa Geotécnico de Aptidão Urbana do Município de São Paulo, o setor está inserido em unidade geotécnica de média aptidão à ocupação urbana (**Figura-02**).

Estimativa do número de moradias por contagem de telhados:

São afetadas pelo processo descrito neste setor, aproximadamente, 100 moradias.

Conclusões:

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em **Risco Médio (R2)** para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta, depósitos de aterro e talude de corte.



Foto-02.01: Vista a partir Rua sem denominação (Antiga Via-CPTM). Acesso é realizado por vias não pavimentadas, sem sistema de drenagem superficial, o setor fica ao lado esquerdo da foto.



Foto-02.02: Vista a partir de via sem denominação. Acesso é realizado por vias com pavimentação precária, sem sistema de drenagem superficial, o setor fica ao lado direito da foto.



Foto-02.03: Presença de taludes de corte em solo residual.



Foto-02.04: Presença de taludes de corte em solo residual. Notar altura e proximidade das moradias com a base dos taludes.



Foto-02.05: Concentração de água, lançamento de água servida em superfície e vazamento de tubulação.



Foto-02.06: Lançamento de águas servidas sobre a encosta.

Recomendações de intervenção

Com base na vistoria técnica realizada, mantidas as condições atuais, e considerando a ausência de interferência de elementos de natureza externa e de eventos extraordinários, atípicos e imprevisíveis, entendemos que os condicionantes geológico-geotécnicos (declividade, tipo de terreno, etc.) e o nível de ocupação/intervenção predisponentes resultam em um setor de risco Alto (R3) para o desenvolvimento de processos de escorregamento de encosta e talude de corte, e um de risco Médio (R2) para escorregamento de encosta, depósitos de aterro e talude de corte.

Observa-se, portanto, a necessidade da adoção de medidas estruturais de controle de movimentos de massa combinadas com medidas não estruturais.

Recomendações para a Área CS-43

- ✓ Executar sistemas de drenagem superficial (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar melhoria nos acessos (calçadas, escadarias, ruas) integrando-os com o sistema de drenagem;
- ✓ Executar sistema de drenagem superficial de topo e base no talude (águas pluviais, servidas e/ou esgoto);
- ✓ Executar serviços de zeladoria no setor (limpeza de lixo e entulho);
- ✓ Realizar o monitoramento frequente do setor, sobretudo durante o período de chuvas.

Recomendações específicas por setor

CS-43-01 (R3)

- ✓ Executar proteção superficial da encosta/talude no setor;
- ✓ Executar estruturas de contenção de médio a grande porte.

CS-43-02 (R2)

- ✓ Não há recomendações adicionais específicas para este setor, uma vez que aquelas estabelecidas para a área atendem o setor.

Sugerimos a priorização de infraestrutura verde/azul ou híbrida, estimulando o uso de soluções baseadas na natureza sobre as tradicionais, tornando, assim, as comunidades mais resilientes frente às ameaças resultantes das mudanças climáticas.

As recomendações feitas por este relatório são de natureza orientativa, de forma que as intervenções urbanísticas realizadas nas áreas pelas pastas municipais observem estes elementos mínimos. Assim, é atribuição da pasta executora a elaboração de projetos de viabilidade e implantação, específicos para cada cenário geotécnico e da ocupação, e assim, a definição do tipo de intervenção e sua abrangência.



Nome da área: CS-43-Sítio Matsumura	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-04: Vista dos setores mapeados da área CS-43.



Nome da área: CS-43-Sítio Matsumura	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-05: Vista dos setores mapeados da área CS-43.



Nome da área: CS-43-Sítio Matsumura	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-06: Vista dos setores mapeados da área CS-43.



Nome da área: CS-43-Sítio Matsumura	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-07: Vista dos setores mapeados da área CS-43.



Nome da área: CS-43-Sítio Matsumura	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-08: Vista dos setores mapeados da área CS-43.



Nome da área: CS-43-Sítio Matsumura	**Responsável pela aquisição:** COMDEC	**Data do sobrevoo:** 05/08/2026

Figura-09: Vista dos setores mapeados da área CS-43.