

Dossier concerné : Mondelez

Mode Opératoire

SL – Passage de film

L 03 / L 12

Les manipulations s'effectuent machine à l'arrêt

| Etapes | Illustrations | Informations |
|--|---|---|
| 1. Shunter sécurité porte | | Sur le pupitre, tournez la clé vers I (encadré rouge). Ouvrez le capot, videz l'ensacheuse (HB) des produits. (de la sortie de chaîne à taquets jusqu'à l'entrée du four) |
| 2. Effectuer le passage de film | | Passez le film dans le conformateur Tirez le film jusqu'au bandes aspirantes. Faire passer le film dans les roulettes du bloc SL (encadré rouge) Fermez le capot Désactiver le « Shunt sécurité porte » (Etape 1 – tournez la clé vers 0) Acquitter le défaut |
| 3. Mise en place du film dans la SL | Soudure latérale : Controle zone de soudure: Régulation de température dynamique : Mise en place du film dans S.L.: Setup | Sur l'interface principale, cliquez sur (en bas à droite): Cliquez sur le bouton, pour accéder au menu. Cliquez sur le bouton , la mise en place du film passe en statut : |



Dossier concerné: Mondelez

Mode Opératoire

SL – Passage de film

| 4. Dés | active | · la |
|---------|---------|------|
| barre o | de souc | lure |





- Tournez l'interrupteur barre de soudure comme sur l'image (encadré rouge)
- Restez appuyé sur le bouton « Acquittement défaut »
- Faire avancer le film en « transport manuel », maintenez l'appui sur le bouton acquittement défaut.
- L'action est terminée une fois le film sorti du bloc SL.

5. Récupérer la chute




- Accédez au menu de l'étape 4.
- Passez l'option Mise en place du film dans



- Faites avancer le film en transport manuel (2 à 3 cycles)
- Arrêtez la HB, activer le shunt sécurité porte (Etape 1).
- En sortie de bloc SL le film est coupé, raccorder la chute avec l'enrouleur.

6. Redémarrer l'ensacheuse

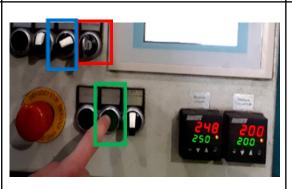

- Positionnez le film au-dessus du protecteur fixe entrée de four.
- Fermez le capot, désactivez le shunt sécurité porte (encadré rouge – à 0)
- Démarrer l'ensacheuse en mode automatique (encadré vert) Enroulez manuellement le film, pour éviter son départ dans le four. Tout en revenant vers le pupitre de commande.
- Réactivez la barre de soudure (encadré bleu) au passage du 1er lot.