

Dossier concerné : Mondelez

Mode Opératoire

Servo X - SL - Passage de film

L 02 / L 04 / L 05 / L 06 / L 07

Les manipulations s'effectuent machine à l'arrêt

Etapes	Illustrations	Informations
1. Vider l'ensacheuse		Retirez les produits présents dans l'ensacheuse. (De la sortie de chaîne à taquets à l'entrée du four)
2. Effectuer le passage de film		 Effectuez le passage de film Tirez le film jusqu'au bande aspirante Faire passer le film dans les roulettes du bloc soudure latérale Fermez le capot Acquitter le défaut
3. Mise en place du film dans la SL	Soudure latérale: Soudure latérale:	 Sur le menu principal, cliquez sur : (en bas à droite de l'écran tactile) Cliquez sur le bouton « Soudure latérale » Activez la mise en place du film : (encadré en rouge)
4. Introduire le film dans le bloc SL	Transport Acquisment Co. of Full Transport Transport	 Cliquez en haut à gauche de l'écran tactile, le logo doit être rouge, pour désactiver la barre de soudure. Faire avancer la machine en mode transport, appui sur le bouton encadré en rouge. Maintenez l'appui sur le bouton jusqu'à la sortie du film de la SL.




Dossier concerné : Mondelez

Mode Opératoire


Servo X - SL - Passage de film

5. Activez la soudure latérale

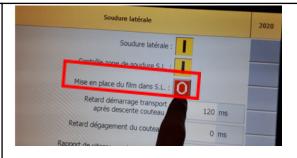

- Effectuez les 2 premiers points de l'étape 2.
- Désactivez la mise en place du film. (encadré rouge)
- Effectuez une avance machine de 2 à 3 cycles.
- Arrêtez la machine
- Ouvrez le capot
- Raccordez la chute avec l'enrouleur
- Positionnez le film sur le protecteur fixe entrée de four

6. Redémarrerl'ensacheuse

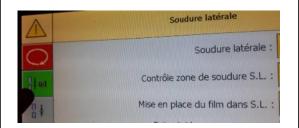

- Recalez la machine
- Démarrez la machine en mode automatique (appui sur bouton vert)
- Enroulez manuellement le film pour éviter son départ dans le four, tout en revenant vers le pupitre de commande.
- Réactivez la barre de soudure à l'arrivée du 1^{er} lot devant la barre de soudure.