AutoCAD 二维绘图实验指导书 (非机类)

清华大学 CAD 教学中心

2017年5月

前言

本实验指导书由清华大学 CAD 教学中心教师编写,主要结合机械设计基础(1)、工程图学、工程图学基础等课程的教学实验要求编写。所采用的软件 AutoCAD2015,实验内容包括创建 CAD 工程图中各种默认图层、绘图模板及绘制工程图等。

指导书使用工程制图和机械制图习题集相关模型,采用步骤式讲解,循序渐进,易于理解。使学生在实验过程中较快掌握 CAD 软件,促进学生深入理解相关课程的理论知识,激发学生们的学习兴趣。

本实验指导书共包括四个实验:

- ▶ 实验练习一: AutoCAD2015 创建图层
- > 实验练习二: AutoCAD2015 创建绘图模板
- ➤ 实验练习三: AutoCAD2015 二维绘图 (工程制图习题集 4-2)
- ➤ 实验练习四: AutoCAD2015 二维绘图 (机械制图习题集 1-2)

目 录

实验练习(1):	: 创建图层	1
一、	启动软件	1
二,	设置图层	3
三、	保存文件	8
实验练习(2):	: 创建绘图模板	9
一、	显示菜单栏	9
_,	绘图环境设置	10
三、	设置状态栏	16
四、	设置对象捕捉	16
五、	设置图层	17
六、	绘制图框	19
七、	绘制标题栏	22
八、	保存文件	29
实验练习(3):	: 二维绘图(1)	30
一、	打开绘图模板文件	30
二,	另存文件	31
三、	设置对象捕捉	32
四、	绘图	32
五、	尺寸标注	44
实验练习(4):	: 二维绘图 (2)	53
一、	打开绘图模板文件	53
二,	另存文件	54
三、	设置对象捕捉	55
四、	绘图	55
五、	尺寸标注	70

实验练习(1): 创建图层

在一张规范的工程图中包括多种线型,例如零件轮廓线使用粗实线,中心线使用点画线等。为了便于编辑和修改线型,在计算机绘图中,通常创建不同图层,每个图层针对一种线型,分别设置线型的颜色、线型显示类型、线粗等参数。

本实验是以创建点画线图层的完整过程为例,使学生掌握图层的创建及重命名、图层颜色的设置、图层的线型加载及选用、图层线宽的设置等操作。并由学生完成粗实线和细实线图层的创建。

一、 启动软件

直接双击桌面快捷键启动软件,如图 1-1 所示。(或在桌面任务栏上单击 "开始"键,找到 Autodesk 文件夹。单击进入文件夹,找到 "AutoCAD 2015 简体中文",单击启动软件,如图 1-2 所示。)



图 1-1



图 1-2

软件启动后,出现 "AutoCAD 2015 创建"界面,单击快速入门中的"开始绘制",进入 AutoCAD

2015 软件主界面,如图 1-3 所示。软件默认进入新建名称为"Drawing1.dwg" 的文件绘图界面,在界面最上方显示文件名称。

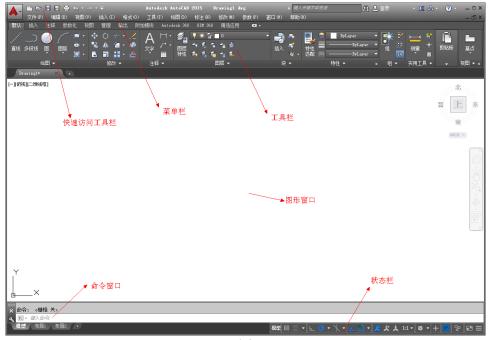


图 1-3

一般在默认的主界面中,图形界面背景是黑色的且带有网格。习惯上,会将图形界面的背景调成白色,并关闭网格。具体做法如下(也可参见实验练习 2 中"绘图环境设置"中的内容):

单击界面左上方"中的"选项",如图 1-4 所示,弹出"选项"对话框,单击"显示" 选项卡下的"颜色"按钮,如图 1-5 所示,弹出"图形窗口颜色"对话框。


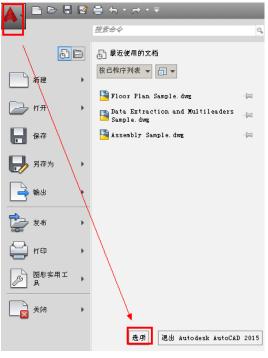


图 1-4

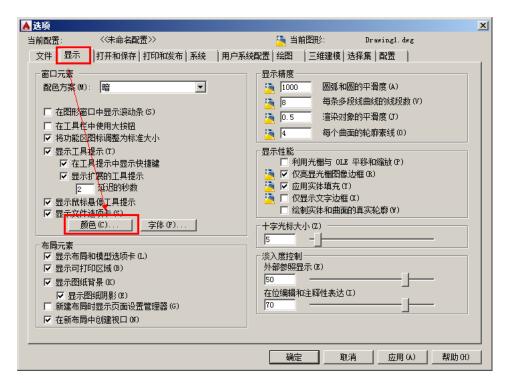

在"图形窗口颜色"对话框中,如图 1-6 所示,点击颜色框右侧下三角,展开颜色 列表,在列表中选择"白"。点击"应用并关闭"完成设置,点击"确定",关闭"选项"对话框。即可将图形窗口的颜色改为白色。

点击界面状态栏上的图形栅格按钮 () , 使其暗显,即可关闭网格。这就完成了对图形窗口基本的设置。

图 1-5

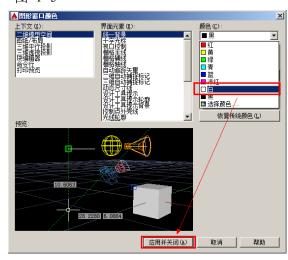


图 1-6

二、 设置图层

据国家标准 GB/T17450《CAD 工程制图规则》中对 CAD 工程图所使用的线型、颜色的有关规定(如表 1 所示),使用"图层"命令设置多个图层,每个图层对应一种线,设置名称、颜色、线型及线宽。表 2 为工程图中常使用的各种线对应的图层设置。

B	屏幕上的颜色	
粗实线		白色
细实线		
波浪线	~~~	绿色
双折线	444	,,,,
虚线		黄色
细点画线		红色

表 1 国标中有关图线类型及颜色相关规定

表 2 图层设置

图层名称	屏幕上的颜色	线 型	AutoCAD 线型	线 宽	
粗 实 线	白色	粗 实 线	Continuous	0.5	
细实线	绿色	细实线	Continuous	0.25	
点画线	红色	点 画 线	Center	0.25	

注:为使在显示器中粗实线看起来不是太粗,这里没有采用推荐使用的 0.7 粗实线线宽。

创建图层具体操作:

1. 新建图层

单击工具栏中"默认"→"图层特性"选项卡(如图 1-7 所示),弹出"图层特征管理器"对话框,如图 1-8 所示,系统已默认创建"0"层。



图 1-7



图 1-8

2. 创建"点画线"图层

下面以创建"点画线"图层为例,来介绍创建新图层的方法。

单击"新建图层"图标 ,添加一个新图层,默认名称为"图层 1",修改图层名为"点画线",如图 1-9 所示。



图 1-9



图 1-10



图 1-11

单击"点画线"图层所对应的"线型"名称"Continuous",弹出"选择线型"对话框,如图 1-12 所示。因点画线线型为"CENTER",在"已加载的线型"列表框中没有此种线型,需要加载。单击"加载",打开"加载或重载线型"对话框,如图 1-13 所示,从可用线型库中选择线型"CENTER"

并"确定",返回到"选择线型"对话框。如图 1-14 所示,选中新加载的线型"CENTER"并"确定",返回到"图层特征管理器"对话框。此时,"点画线"图层行线型处显示为 "CENTER",结果如图 1-15 所示。



图 1-12



图 1-13

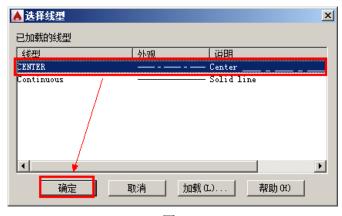


图 1-14



图 1-15

单击"点画线"图层所对应的线宽数值"默认",打开"线宽"对话框,如图 1-16 所示,选择

"0.25mm"线宽并"确定"。



图 1-16

设置完成后,完成创建"点画线"图层,结果如图 1-17 所示。



图 1-17

3. 创建多个图层

接下来按照表 2 所示, 创建粗实线和细实线图层, 结果如图 1-18 所示。

提示: 因默认使用的背景颜色为"白", 所以在选择图层颜色时, 在"选择颜色"对话框中

选择黑色图标 ,颜色名称为白色。



图 1-18

创建完成后,如图 1-19 所示,单击"图层特征管理器"对话框左上角"X"命令图标 X,关闭对话框,完成各图层的创建。



图 1-19

三、 保存文件

单击界面左上方"快速访问工具栏"中的"保存"选项卡,如图 1-20 所示,弹出"图形另存为"对话框。设置保存位置和文件名称,保存文件。



图 1-20

实验练习(2): 创建绘图模板

本实验将在前面工作基础上完成其他图层的创建,然后继续按照国标对单位样式、文字样式和尺寸标注样式进行设置,并按照国标 A4 横排图纸格式,创建图框及标题栏,最终完成 A4 幅面横排绘图模板。

一、 显示菜单栏

为了方便选取命令对绘图环境进行设置,可将菜单栏显示出来(默认情况下,启动软件后不显示菜单栏)。

单击界面左上方"快速访问工具栏"最右侧的下拉图标 ,如图 2-1 所示,在出现的下拉菜单中选择"显示菜单栏"选项,则在快速访问工具栏下方显示菜单栏,结果如图 2-2 所示。



图 2-1



图 2-2

二、 绘图环境设置

1. 设置图形窗口背景颜色

在菜单栏中,如图 2-3 所示,单击"工具"→"选项"命令,弹出 "选项"对话框,如图 2-4 所示。单击"显示"选项卡下的"颜色"按钮,弹出"图形窗口颜色"对话框。



图 2-3

在"图形窗口颜色"对话框中,如图 2-5 所示,点击颜色框右侧下三角,展开颜色列表,在列表中选择"白"。点击"应用并关闭"完成设置,点击"确定",关闭"选项"对话框。



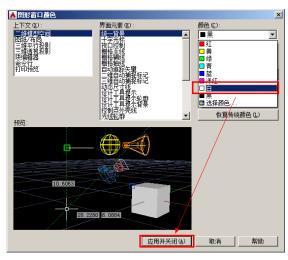


图 2-5

2. 设置绘图单位

在菜单栏中,如图 2-6 所示,单击"格式"→"单位"命令。在弹出的"图形单位"对话框中设置长度单位格式为"小数",精度为"0.0";角度单位格式为"度/分/秒",精度为"0d",其他选项采用默认值,如图 2-7 所示。设置完成后,选择"确定"。





图 2-6

图 2-7

3. 设置图形界限

在菜单栏中,如**错误!未找到引用源。**所示,单击"格式"→"图形界限"命令,此时在图形窗口下方的命令行中显示设置"图形界限"的命令提示,如**错误!未找到引用源。**所示。





图 2-8

按照命令窗口中出现的提示进行如下操作:

注:

- 1) 下方所示命令行内容,左侧部分为命令行提示,右侧部分为用户所进行的操作步骤。在命令窗口中输入内容。
- 2) 输入坐标等数字信息时,输入法必须关闭,原因是坐标中的逗号和点必须是英文字符。

命令: 'limits

重新设置模型空间界限:

直接按键盘中的回车键; 输入 297,210,回车(系统默 认图形界限尺寸是 420,297, 为 A3 图幅大小)。

4. 定义文字样式

在工具栏中,如图 2-10 所示,单击的"注释"→"文字样式"选项卡型,弹出"文字样式"对话框,如图 2-11 所示。单击"新建",在出现的"新建文字样式"文本框中输入样式名为"国标汉字 3.5",如图 2-12 所示。单击"确定",返回到"文字样式"对话框,在对话框左侧显示新创建的文字样式,并将其自动设置为当前样式。



图 2-10



图 2-11



图 2-12

在"文字样式"对话框中,如图 2-13 所示,从"字体"选项区中的下拉列表框中选择"gbeitc.shx"字体;勾选"使用大字体"选项,在右侧"大字体(B)"下拉列表框中选择"gbcbig.shx";在"高度(T)"文本框中输入"3.5";在"效果"选项区中,设定"宽度因子(W)"为"1.0",其他选项采用默认值。



图 2-13

完成上述设置后,单击"置为当前",在弹出的"当前样式已被修改。是否保存?"对话框中,选择"是",如图 2-14 所示。返回到"文本样式"对话框。单击"关闭",完成文字样式的设置,AutoCAD将"国标汉字 3.5"作为当前文字样式。



图 2-14

5. 定义尺寸标注样式

如图 2-15 所示,单击工具栏中"注释"→"标注样式"选项卡型,弹出"标注样式管理器"对话框,如图 2-16 所示。

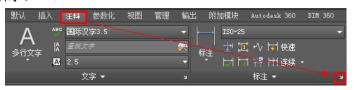


图 2-15

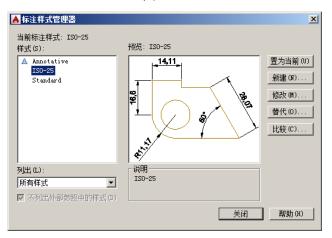


图 2-16

注:"标注样式管理器"对话框"预览"窗口内显示的各尺寸值,是根据设置的尺寸标注样式而显示的标注效果,具体尺寸数值不予考虑。

单击"新建",弹出"创建新标注样式"对话框,如图 2-17 所示。在"新样式名"文本框中输入新的尺寸标注样式名称"国标尺寸",其余采用默认设置。

▲创建新标注样式	×
新样式名(M):	
国际尺寸	继续
基础样式(S): IS0-25 ▼	取消
	帮助(H)
用于(0):	
所有标注	

图 2-17

单击"继续",弹出"新建标注样式:国标尺寸"对话框。可在此对话框中设置尺寸标注样式的各个相关参数。

默认情况下,"新建标注样式:国标尺寸"对话框中各选项的设置继承了原尺寸标注样式的所有特征参数,可以根据实际需要对其进行相应的修改。

■ "线"选项卡

在"新建标注样式:国标尺寸"对话框"线"选项卡中,如图 2-18 所示,将"基线间距"设为"6";将"超出尺寸线"设为"2";将"起点偏移量"设为"0"。



图 2-18

■ "符号和箭头"选项卡

单击"符号和箭头"选项卡,切换到"符号和箭头"窗口,如图 2-19 所示,将"箭头大小"设为"4",将"圆心标记"设为"3.5","弧长符号"设为"无","半径折弯角度"设为"90d0",其余采用默认设置。



图 2-19

■"文字"选项卡

单击"文字"选项卡,切换到"文字"窗口,在该选项卡中设置尺寸文字特性,如图 2-20 所示。"文字样式"选择新定义的"国标汉字 3.5";将"从尺寸线偏移"设为"1","文字对齐"设为"ISO 标准",其余采用默认设置。



图 2-20

■"主单位"选项卡

单击"主单位"选项卡,切换到"主单位"窗口,如图 2-21 所示。在"主单位"选项卡中,将"线形标注"选项域中的"单位格式"设为"小数","精度"设为"0","小数分隔符"设为"."(句点);将"角度标注"选项域中的"单位格式"设为"度/分/秒","精度"设为"0d",其余采用默认设置。



图 2-21

单击对话框下方的"确定",完成尺寸标注样式的设定,返回到"标注样式管理器"对话框,如图 2-22 所示。

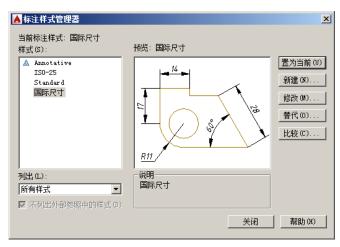


图 2-22

单击"置为当前",然后单击"关闭",关闭"标注样式管理器"对话框。后续将根据"国标尺寸"中的样式设置进行尺寸标注。

三、 设置状态栏

在界面的最下侧显示状态栏,如图 2-23 所示。状态栏中有许多工具图标,亮显代表启用此工具,灰显代表未启用此工具。设置状态栏可使绘图更加方便和快捷。状态栏中的这些绘图辅助工具都可以单独进行设置,并在绘图过程中,可随时对状态栏进行更改。注意到状态栏最右侧的自定义

图标 , 单击此图标可显示或关闭相应的工具图标。



图 2-23



图 2-24

四、 设置对象捕捉

单击状态行中的"对象捕捉"工具选项卡 , 使其显亮, 启用"对象捕捉"命令。

单击鼠标右键,出现快捷菜单,如错误!未找到引用源。所示。

单击"设置"选项,出现"草图设置"对话框。如**错误!未找到引用源。**所示,在"对象捕捉"选项卡下,勾选"启用对象捕捉"和"启用对象捕捉跟踪",并勾选"端点"、"中点"、"圆心"、"交点"、"延长线"、"切点"选项。单击"确定",退出对话框。





图 2-25

图 2-26

五、 设置图层

据国家标准 GB/T17450《CAD 工程制图规则》中对 CAD 工程图所使用的线型、颜色的有关规定 (如表 1 所示),使用"图层"命令,设置表 2 中的图层名称、颜色、线型及线宽。

表 1 国标中有关图线类型及颜色相关规定

图线类	屏幕上的颜色				
粗实线	粗实线				
细实线					
波浪线	~~~	绿色			
双折线	-1-1-1-				
虚线	·	黄色			
细点画线		红色			

表 2 图层设置

图层名称	屏幕上的颜色	线 型	AutoCAD 线型	线 宽
粗实线	白色	粗 实 线	Continuous	0.5
细实线	绿色	细实线	Continuous	0.25
虚线	黄色	虚 线	Dashed	0.25
点画线	红色	点 画 线	Center	0.25
尺寸标注	白色	细实线	Continuous	0.25
剖 面 线	绿色	细实线	Continuous	0.25
文字标注	白色	细实线	Continuous	0.25

注:为使在显示器中粗实线看起来不是太粗,这里没有采用推荐使用的 0.7 粗实线线宽。 单击工具栏中"默认"→"图层特征"选项卡(如图 2-27 所示),弹出"图层特征管理器"对话框,如图 2-28 所示,系统已默认创建"0"层。



图 2-27



图 2-28

参照实验练习(1)创建图层的相关操作,创建各个图层,结果如图 2-29 所示。

状. 名	尔	7	开	冻结	锁	颜色	线型	线宽	
√ 0			V	- <u>\</u>	<u> </u>	■白	Continuous	默认	, 1
夕 尺	棕	Ì	V	· <u>O</u> -		■白	Continuous	0.25	5 1
∅ 粗	暌线		V	· <u>O</u> -		■白	Continuous	0.50) (
≠ 点i	鳡		V	· <u>O</u> -		■ 红	CENTER	0.25	5 1
∅ 剖	鲏		V	· <u>O</u> -		🔃 绿	Continuous	0.25	5 1
夕 文:	₽标⋛	Ϊ	V	- <u>Ö</u> -		■白	Continuous	0.25	5 1
╱ 細	暌线		V	- <u>Ö</u> -		🔃 绿	Continuous	0.25	5 1
╱ 虚	ŧ		8	O-		□ 黄	DASHED	0.25	5 1

图 2-29

创建完成后,如图 2-30 所示,单击"图层特征管理器"对话框左上角"X"命令图标 X,关闭对话框,完成各图层的创建。



图 2-30

六、 绘制图框

在国家机械制图标准中对图框的格式也有具体规定。这里我们将创建带有装订边、A4 幅面、格式为横排的图框。操作步骤如下:

1. 选取图层

在工具栏"默认"选项卡"图层"面板中,单击图层名称"0"层选项卡旁的下拉三角 如图 2-31 所示,在下拉列表框中单击已创建的"细实线"图层。此操作可将"细实线"层置为当前层,后续绘制的几何图元将遵照细实线层设置的各种特征属性显示。



图 2-31

2. 绘制图纸边界线

单击工具栏 "默认" → "绘图" → "直线" 选项卡, 如图 2-32 所示。



图 2-32

根据命令行提示进行如下操作(提示:输入法切换到英文书写模式,并且在命令行输入时不要单击鼠标):

指定第一点: 0,0

指定下一点或 [放弃(U)]: **297,0** 指定下一点或 [放弃(U)]: **@0,210**

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @-297,0

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: C

结果如图 2-33 所示。

输入图框线起点; 输入右下角点坐标; 输入右上角点相对坐标; 输入左上角点相对坐标; 封闭图框线。

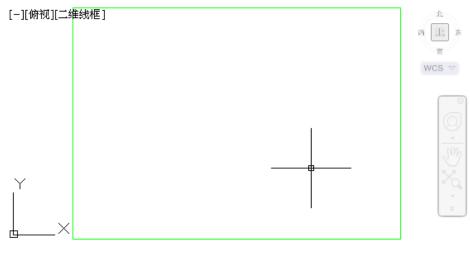


图 2-33

注:

在输入点坐标值时,"297,0"代表绝对坐标值,相对于坐标系原点 x 值为 297,y 值为 0;"@297,0"代表相对坐标值,相对于前一点 x 值为 297,y 值为 0。

3. 绘图区域全屏显示

在命令行中输入:

命令: ZOOM →

指定窗口的角点,输入比例因子(nx或nxp),或者 [全部(A)/中心(C)/动态(D)…]<实时>: A」 这样可使绘图区域充满全屏。

注: 在 AutoCAD 中的鼠标用法:

移动——按住鼠标中键(滚轮)并移动鼠标 放大或缩小——滚动鼠标中键(滚轮) 绘图区域充满全屏——双击鼠标中键(滚轮) 输入 ZOOM, 并回车 直接按键盘中的回车键; 输入 A

4. 绘制图框线

在工具栏"默认"选项卡"图层"面板中,单击图层名称"细实线"层选项卡旁的下拉三角 (因为当前层为细实线层),如图 2-34 所示,在下拉列表框中选择已创建的"粗实线"图层,将"粗实线"层置为当前层。



图 2-34

单击工具栏中"默认"→"直线"选项卡

l,根据命令行提示做如下操作**:**

指定第一点: 25,5

指定下一点或 [放弃(U)]: **@267,0** 指定下一点或 [放弃(U)]: **@0,200**

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @-267,0

指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: C

绘制完成后的 A4 带有装订边的图框如图 2-35 所示。


输入图框线起点;

输入右下角点坐标;

输入右上角点相对坐标;

输入左上角点相对坐标;

封闭图框线。

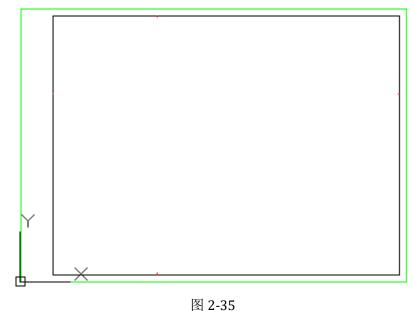

5. 显示/隐藏线宽

图形中细实线和粗实线显示同样线宽,是因为未启用显示线宽命令。当未启用显示线宽命令时, 所有图层线宽默认显示为 0.25mm。

单击界面最下方状态栏中"显示/隐藏线宽"工具图标,如图 2-36 所示,使其显亮,启用此工

具命令,在图形窗口中按照图层的设置显示细实线和粗实线的线宽,结果如图 2-37 所示。



图 2-36

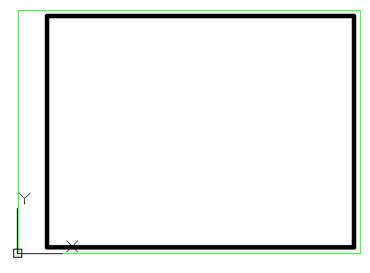


图 2-37

因为线宽过粗可能会对后续绘图有所影响,所以再次单击"显示/隐藏线宽"工具图标,使其灰显,不显示线宽。

七、 绘制标题栏

标题栏的基本要求、内容、尺寸和格式在国家标准 GB/T10609.1-2008《技术制图标题栏》中有详细的规定。为了教学方便,这里采用简化的标题栏,如图 2-38 所示为零件图用的简化标题栏。

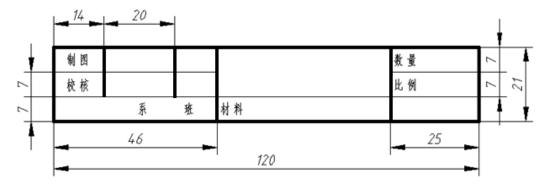


图 2-38

标题栏绘制步骤如下:

1. 绘制标题栏中的表格线

有多种绘制表格的方法,这里只是其中一种,同学们可以尝试用其它方法进行绘制。

方法: 使用"偏移 (OFFSET)"命令,复制图框线,并使用"修剪 (TRIM)"命令,修剪所偏移的直线,最终生成如图 2-38 所示的标题栏表格。

具体步骤如下:

■ 偏移线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"偏移"选项卡,如图 2-39 所示。



图 2-39

按照命令行中的提示进行输入:

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: 120 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点,或[退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>: 结果如图 2-41 所示。 输入 120, 回车; 选取图框右侧粗实线(如 图 2-40 所示);

在所选取的粗实线左侧 空白处的任意位置单击 作为偏移方向;

回车

注意,无论当前图层置为何层,偏移结果与所参照的偏移对象图层特性一样。

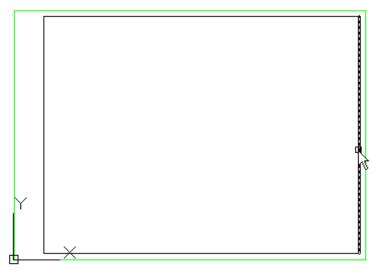


图 2-40

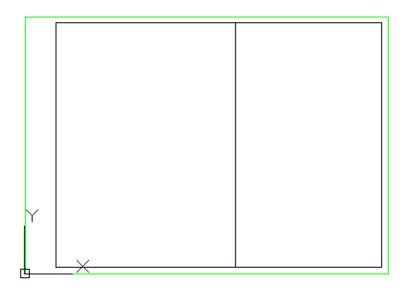


图 2-41

采用同样的方法,参照图 2-38 所示,偏移创建其余表格线。结果如图 2-42 所示。

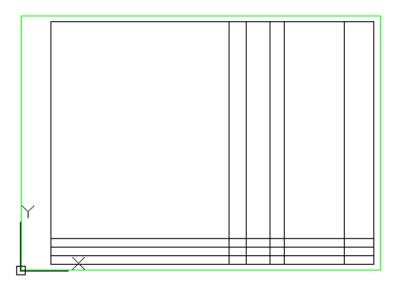


图 2-42

■ 修剪线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"修剪"选项卡,如图 2-43 所示。



图 2-43

按照命令行中的提示进行输入:

命令: _trim

当前设置:投影=UCS,边=无

选择剪切边

选择对象或 <全部选择>:

选择对象

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]: 结果如图 2-46 所示。

如图 2-44 所示,选取直 线段作为修剪参照 回车

如图 2-45 所示,选取需 要修剪的三条直线

回车

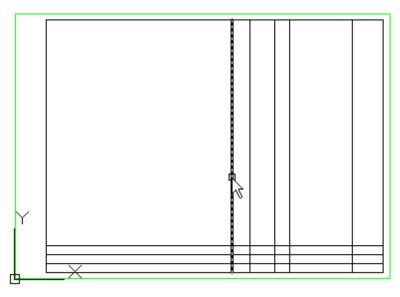


图 2-44

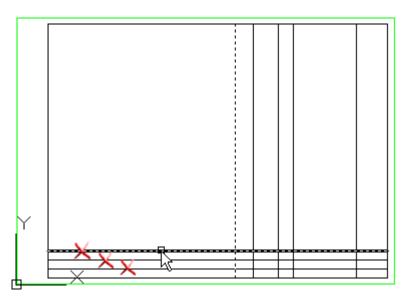


图 2-45

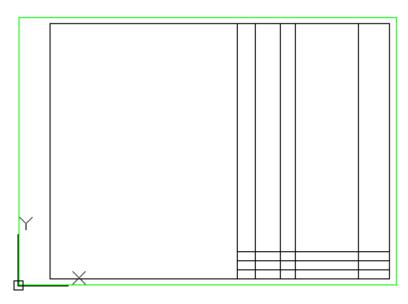


图 2-46

修剪命令首先选择的是修剪参照,再选择修剪对象。例如,在前面修剪三水平条线段的操作过程中,首先选择竖直线,这条竖直线与三条水平线相交,然后再依次选择三条水平线需要修剪掉的部分,则在交点处断开并且修剪掉所选择的线段部分。修剪参照可以多选。例如下图 2-47 所示,需要修剪与两条竖直线相交的水平线中间部分,选择的修剪参照就是两条竖直线。

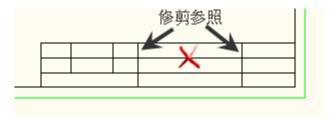


图 2-47

同样方法(采用同样的方法)修剪其余表格线。结果如图 2-48 所示。

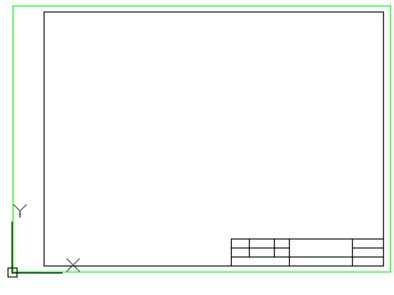


图 2-48

■ 更换图层

标题栏内部水平线段应为细实线图层, 需要更换图层。

选取需要切换为细实线的直线段后,如图 2-49 所示,在弹出的快捷对话框"图层"中直接选取"细实线"为当前图层,单击 关闭对话框后,所选直线更换为细实线图层特性,结果如图 2-50 所示(如果线段仍为选中状态,按一下键盘"Esc"键,退出选中状态)。

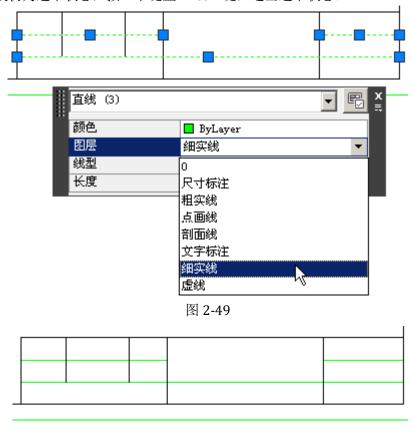


图 2-50

2. 标注标题栏中的文字

将"文字标注"设为当前层。

关闭状态栏中的"对象捕捉"选项卡,不启用对象捕捉。如图 2-51 所示。



图 2-51

在输入文字前,可通过鼠标操作放大和移动标题栏(滚动鼠标中键(滚轮)放大或缩小标题栏,按住鼠标中键(滚轮)移动鼠标移动标题栏),这样便于确定文字的放置位置。

单击工具栏中的"默认"→"文字"→"单行文字"选项卡,如图 2-52 所示。



图 2-52

按照命令行中的提示进行输入:

命令: _dtext

当前文字样式:"国标汉字 3.5" 文字高度: 3.5 注释性: 否

指定文字的起点或 [对正(J)/样式(S)]:

在标题栏合适位置处单 击左键

输入旋转角度0,回车后,

输入文字

指定文字的旋转角度 <0d0'>: 0

依次输入文字内容,完成输入后,按键盘"Esc"键,退出文字输入状态。如果文字位置不合适,可以调整文字的位置。

■ 调整文字位置的方法:

首先确认已退出文字输入状态(按键盘"Esc"键),然后选中文字后,如图 2-53 所示,出现蓝色方框,移动方框,可移动文字到新位置。

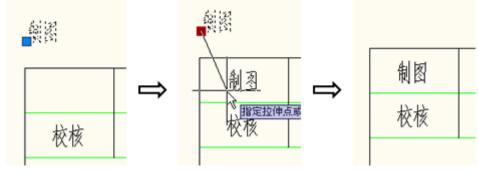


图 2-53

完成标题栏中文字的输入,结果如图 2-54 所示。



图 2-54

通过以上步骤, 创建 A4 图纸对应的图框与标题栏, 如图 2-55 所示。

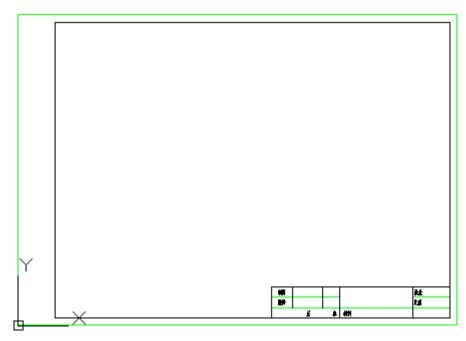


图 2-55

八、 保存文件

单击界面左上方"快速访问工具栏"中的"保存"(如图 2-56 所示),弹出"图形另存为"对话框。在"保存于"处设置保存位置为"(D:)"(也可自己设置保存位置),"文件名"处输入文件名称"绘图模板",然后单击"保存",保存文件。



图 2-56

实验练习(3): 二维绘图(1)

本实验练习将指导学生创建如图 3-1 所示的工程图。

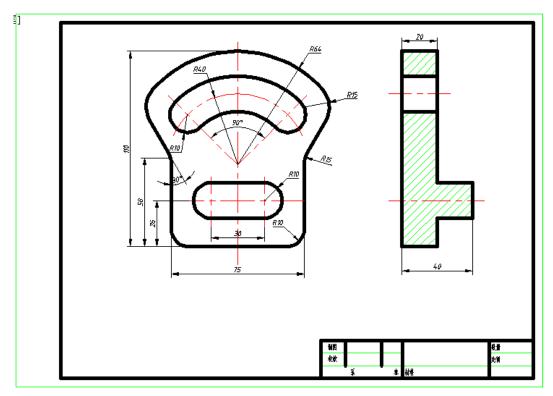


图 3-1

一、 打开绘图模板文件

单击界面左上方"快速访问工具栏"中的"打开"选项卡,如图 3-2 所示,弹出"选择文件"对话框,打开前面保存的文件"绘图模板",打开文件如图 3-3 所示。文件中存放了已定义的绘图环境,已创建的图框和标题栏,以及相关文字信息,在此基础上开始绘图。



图 3-2

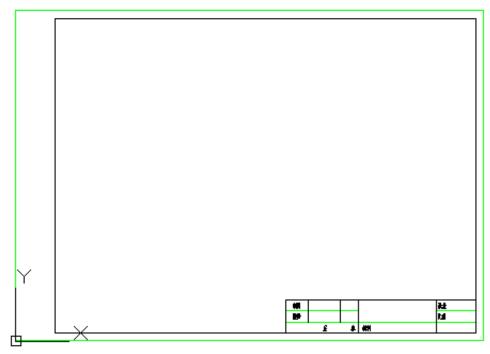


图 3-3

二、 另存文件

单击界面左上方" 中的"另存为"命令,如图 3-4 所示,弹出"图形另存为"对话框,

如图 3-4 所示。在"保存为"处设置保存位置为"USER(E:)"(也可自己设置保存位置),"文件名"处输入文件名称"绘图"(可以再加上自己学号作为文件名称),然后单击"保存",保存文件。

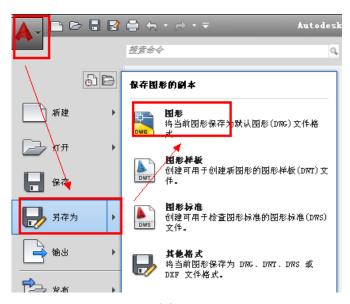


图 3-4

三、 设置对象捕捉

单击状态行中的"对象捕捉"工具按钮 , 使其显亮, 启用"对象捕捉"命令。

单击鼠标右键,出现快捷菜单。如**错误!未找到引用源。**所示,单击"设置"选项,出现"草图设置"对话框。如**错误!未找到引用源。**所示,在"对象捕捉"选项卡下,选中 "启用对象捕捉"和"启用对象捕捉跟踪"选项卡,并勾选"端点"、"中点"、"圆心"、"交点"、"延长线"、"切点"选项。单击"确定",退出对话框。

在后续绘图过程中,根据绘图需要可以随时设置对象捕捉的类型。

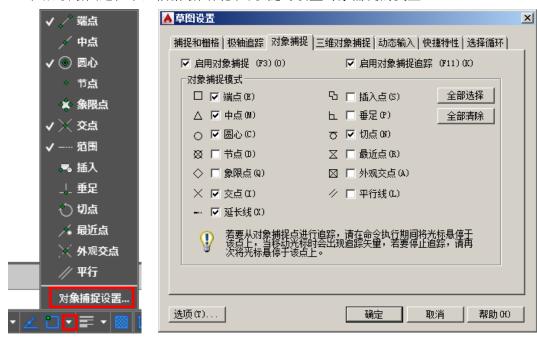


图 3-5

四、 绘图

■绘制点画线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"偏移"选项卡 , 按照命令行中的提示进行输入:

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: **100** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)]<退出>:

输入100,回车; 选取图框左侧黑色竖直线; 单击所选取图框线的右侧 空白处; 回车;

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0

指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <100.00>: **100** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

输入100,回车; 选取图框黑色水平底边; 单击所选取图框线的上 侧空白处; 回车;

选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>:

拾取所绘制的两条直线,更换到点画线图层。结果如图 3-7 所示。

约定: 默认此时中心线分别为水平和竖直中心线,后续偏移得到的中心线,会以偏移量作为描述定语。例如,通过竖直中心线偏移 10mm 得出的中心线称为偏距 10 竖直中心线。

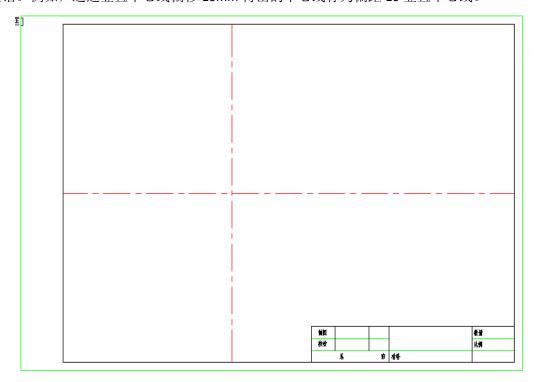


图 3-7

注:如果感觉点画线显示比例不合适,可以在命令行中输入"LTSCALE"命令,改变线型的比例。 命令: Itscale

输入新线型比例因子 <1.0000>: 0.5

■偏移中心线


单击工具栏中的"默认"→"修改"→"偏移"选项卡 4 ,将水平竖直中心线按照命令行中的提示进行偏移:

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <100.0>: **15** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点,或[退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>: 选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>:

输入 15, 回车; 选取竖直中心线; 单击所选选取竖直中 心线的左侧空白处; 回车;

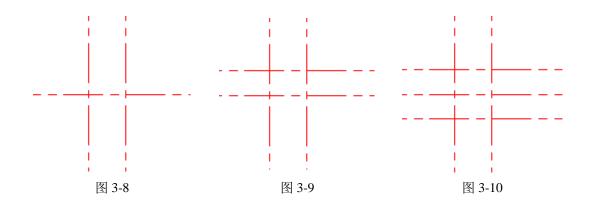

命令: offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <15.0>: **10** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

选中两条偏距 10 的中心线, 切换到粗实线。

输入10,回车; 选取水平中心线; 单击所选选取水平中 心线的上侧空白处; 选取水平中心线; 单击所选选取水平中 心线的下侧空白处; 回车;

■使用"圆心,起点,端点"绘制 R10 圆弧

切换当前绘图图层为粗实线。

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆心,起点,端点"工具图标这里需要展开圆弧下拉选单。

/~ 圆心,起点,端点

命令: arc

指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: _c 指定圆弧的圆心:

指定圆弧的起点:

指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]:

捕捉如图 3-11 中中 点:

捕捉如图 3-12 中交 点:

捕捉如图 3-13 中交 点;

注意: AutoCAD 默认圆弧绘制是从起点到端点按逆时针方向旋转。


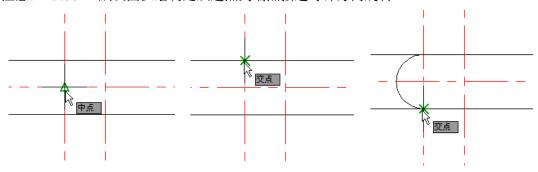


图 3-11 图 3-12

图 3-13

■修剪多余粗实线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"修剪"选项卡 7 , 将粗实线修剪为如图 3-14 中所示。

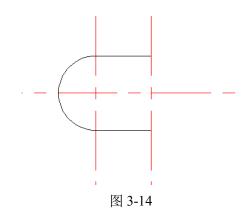

■偏移中心线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"偏移"选项卡 4 ,将水平和竖直中心线按照命令行中的提示进行偏移:

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <10.0>: **37.5** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

输入 37.5, 回车; 选取竖直中心线; 单击所选竖直中心线 的左侧空白处; 回车;

命令: offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <37.5>: **26** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>:

输入 26, 回车; 选取水平中心线; 单击所选水平中心线 的下侧空白处; 回车;


命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <26.0>: **50** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

输入50,回车; 选取偏距26水平中 心线; 单击所选水平中心线 的上侧空白处; 回车; 结果如图 3-15 中所示,将 37.5 和 26 偏距中心线切换到粗实线图层,结果如图 3-16 中所示,修剪粗实线,结果如图 3-17 中所示。

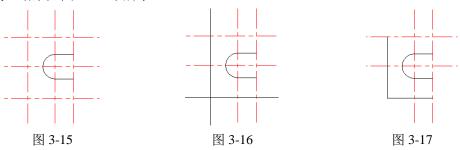

■画长度 60, 角度夹角 30 度直线

由于 AutoCAD 角度默认正方向为逆时针方向, 0 度与 X 轴正方向重合, 所以绘图时按照 120 度输入数值。在输入对话框中,输入@符号,表示坐标点是相对坐标,相对上一个坐标点。



单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"直线"选项卡

,按照命令行中的提示进行输入:

命令:LINE


指定第一个点:


指定下一点或 [放弃(U)]: @60<120

指定下一点或 [放弃(U)]:

结果如图 3-19 中所示。

捕捉如图 3-18 中交点; 输入@60<120, 回车; 回车;

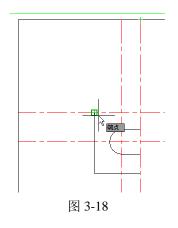

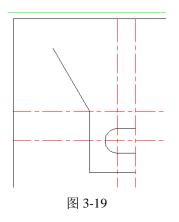

■偏移水平粗实线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"偏移"选项卡 4. 按照命令行中的提示进行偏移:

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <50.0>: **110** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

输入110,回车; 选取26偏距水平粗 实线; 单击所选线的上侧空

~ 36 ~

选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>:

白处;

回车;结果如图 3-20

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <110.0>: **64** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:


选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:

输入 64, 回车; 选取 110 偏距水平粗 实线;

单击所选线的下侧空 白处;

回车; 结果如图 3-21

选中两条粗实线,切换到点画线图层,结果如图 3-22。

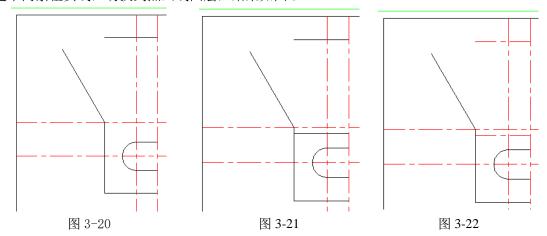

■使用"圆心,起点,端点"绘制 R64 圆弧

切换当前绘图图层为粗实线。

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆心,起点,端点"工具图标 这里需要展开圆弧下拉选单。




命令: _arc


指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: _c 指定圆弧的圆心:

指定圆弧的起点:

指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]:

捕捉如图 3-23 中端点; 捕捉如图 3-24 中端点; 点击如图 3-25 中位置;

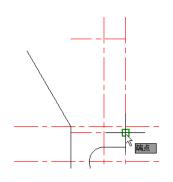

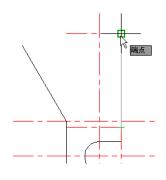

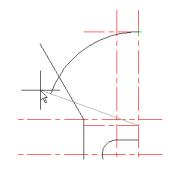


图 3-23 图 3-24 图 3-25

■修剪多余粗实线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"修剪"选项卡 / , 将粗实线修剪为如图 3-26 所示。

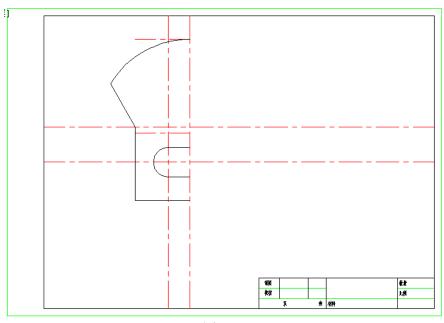


图 3-26

■创建圆角

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"圆角"选项卡 , 对粗实线轮廓进行圆角处理。 命令:_fillet

当前设置: 模式 = 修剪, 半径 = 6.0


选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: \mathbf{r} 指定圆角半径 <6.0>: 10

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:

选择第二个对象,或按住 Shift 键选择对象以应用角点或 [半径(R)]:

输入 r, 回车; 输入半径 10, 回车; 鼠标点击如图 3-27 中所示位置; 鼠标点击如图 3-28 中所示位置;

结果如图 3-29 中所示。

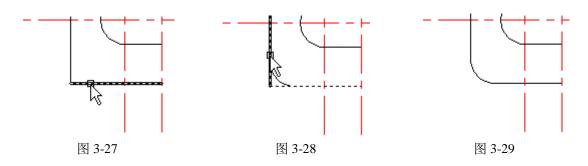

重复圆角,创建两个 R15 圆角,结果如图 3-30 中所示。 命令: _fillet 当前设置: 模式 = 修剪, 半径 = 10.0

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: \mathbf{r} 指定圆角半径 <10.0>: 15

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: 选择第二个对象,或按住 Shift 键选择对象以应用角点或 [半径(R)]: 输入 r, 回车; 输入半径15,回车; 点击一个边; 点击另外一个边;

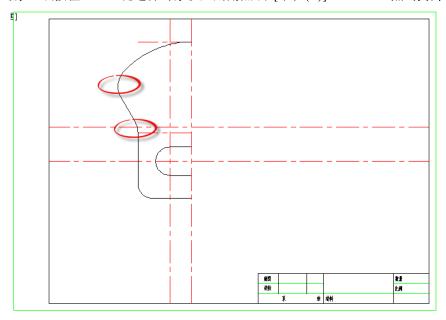


图 3-30

■画长度 55, 角度夹角 45 度直线

切换图层为点画线图层。



单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"直线"选项卡 直线 ,按照命令行中的提示进行输入:

命令:LINE


指定第一个点:


指定下一点或 [放弃(U)]: @55<135

指定下一点或 [放弃(U)]:

结果如图 3-32 中所示。

捕捉如图 3-31 中交点; 输入@55<135, 回车; 回车:

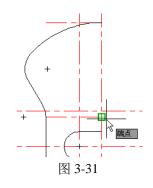

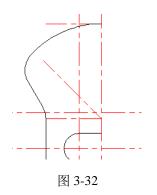

■使用"圆心,半径"绘制 R40 圆

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆心,半径"选项卡

,按照命令行中的提示

进行操作:


命令: _circle


指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]: 指定圆的半径或 [直径(D)]: **40**


点; 输入40,回车;

捕捉图 3-33 中端

结果如图 3-34 中所示

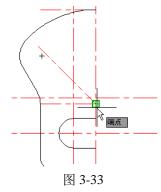

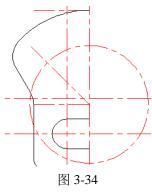

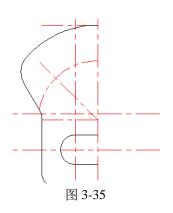


通过修剪命令,修剪圆多余部分,结果如图 3-35 中所示。


■偏移 R40 圆弧


当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <50.0>: 10 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:


选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 结果如图 3-36 中所示。

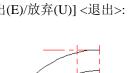

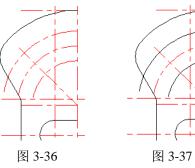

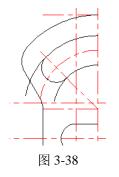

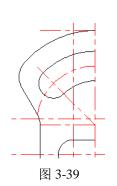

输入 10,回车; 选取 R40 圆弧; 单击所选圆弧的上侧 空白处; 选取 R40 圆弧; 单击所选圆弧的下侧 空白处; 回车; 将偏移的两个圆弧切换到粗实线图层。

■画 R10 的圆弧

切换到粗实线图层。

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆心、起点,端点"选项卡 ^{B心,起点,端点},照命令行中的提示进行输入:

命令: _arc

指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: c 指定圆弧的圆心:

指定圆弧的起点:

指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]:

捕捉 R40 圆弧与 45 度线交点;

捕捉 R50 圆弧与 45 度线交点;

捕捉 R30 圆弧与 45 度线交点:

结果如图 3-38 中所示。通过修剪命令,去除多余部分,结果如图 3-39 中所示。

■修剪和删除多余的点画线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"修剪"选项卡 ,将点画线修剪为如图 3-40 中所示。对于无法修剪的点画线可以使用删除键[Delete],对于长度不合适的点画线,选中线段,显示控制点,鼠标移在需要调整的控制点上悬停,弹出控制点选单,选取"拉长"选项,移动鼠标到合适位置,单击左键完成调整,这样可以保证不改变结构。

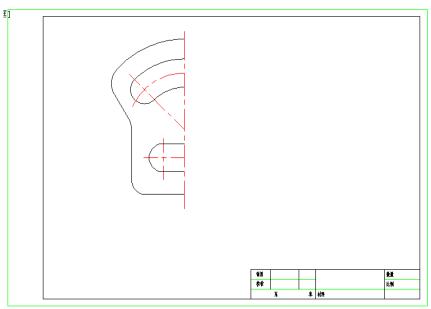


图 3-40

■镜像几何

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"镜像"选项卡 / ,按照命令行中的提示进行输入:

命令: mirror

 选择对象:

指定镜像线的第一点:

指定镜像线的第二点:

要删除源对象吗? [是(Y)/否(N)] <N>:

如图 3-41 中所示; 回车;

捕捉图 3-42 中端

点;

捕捉图 3-43 中端

点;

回车,保留源对象;

结果如图 3-44 中所示。

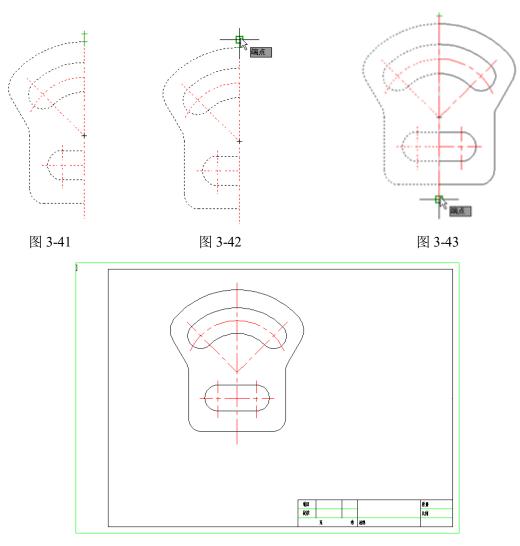


图 3-44

■画左视图

打开状态行中的"对象捕捉"命令按钮,利用"直线"、"修剪"等命令,完成左视图。左视图尺寸参照图所示。结果如图 3-45 所示。

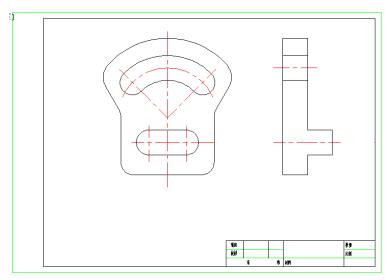


图 3-45

■填充图案

在完成上面绘图任务的基础上,我们要对图形内部进行填充,可以填充颜色,剖面线等。此处我们以填充剖面线为例。

首先切换到"剖面线"图层。

单击选项栏中的"默认"→ "填充"命令按钮,如图 3-46,弹出"图案填充创建"选项卡,如图 3-47。



图 3-46



图 3-47

单击"图案填充图案"展开图案选框,选择"ANSI31",如图 3-48;



图 3-48

单击"拾取点"按钮,如图 3-49,在图形界面选取需要填充的封闭轮廓(由于有点画线存在,需要多次选取才能完成),如图 3-50。选择区域后预览效果如图 3-51。


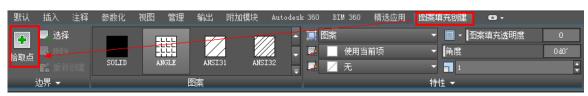


图 3-49

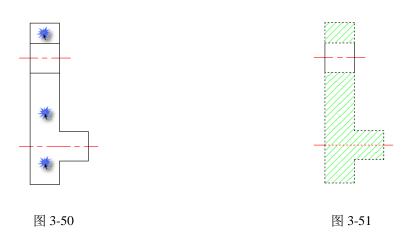

完成后点击"关闭图案填充创建"按钮,完成填充。结果如图 3-52。

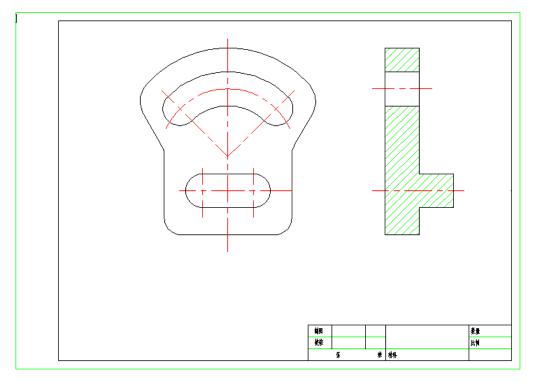


图 3-52

五、 尺寸标注

将图层切换到"尺寸标注"图层。

单击状态栏中的"对象捕捉"选项卡 , 启用"对象捕捉"。

■主视图标注

单击工具栏中的"默认"→"注释"→"线性标注"选项卡,如图 3-53 所示。



图 3-53

标注 30 宽度:

命令: dimlinear

指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 30 结果如图 3-54 所示。

捕捉左侧中心线端

点;

捕捉右侧中心线端

点;

移动鼠标到合适位置

点击左键;

标注 75 宽度:

命令: _dimlinear

指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 75

结果如图 3-55 中所示。

捕捉左侧边线端点; 捕捉右侧边线端点; 移动鼠标到合适位置 点击左键:

标注 26 高度:

命令: dimlinear

指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:


指定尺寸线位置或


[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 75

结果如图 3-56 中所示。

捕捉水平中心线端 点; 捕捉底部边线端点; 移动鼠标到合适位置 点击左键;

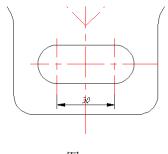

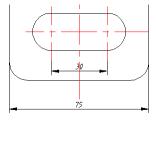

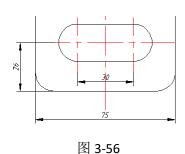


图 3-54

图 3-55

绘制标注辅助线:

拉伸轮廓线:

选中轮廓线,显示控制点,鼠标移在需要延长端控制点上悬停,弹出控制点选单,选取"拉长" 选项,移动鼠标,到如图 3-57 中所示位置,单击左键确认。

延长轮廓线:

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"延伸"选项卡 ,延伸左侧边线到拉伸后轮 廓线,结果如图 3-58 中所示。

命令: extend

当前设置:投影=UCS,边=无

选择边界的边...

选择对象或 <全部选择>: 找到 1 个

选择对象:

选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]:

选择要延伸的对象,或按住 Shift 键选择要修剪的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/放弃(U)]:

修剪多余线段,结果如图 3-59 中所示。


选择刚刚延伸的边


回车


捕捉左侧竖直轮廓

线:

回车退出;

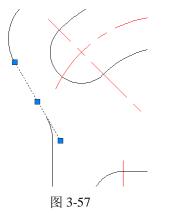

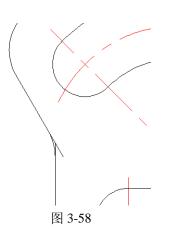

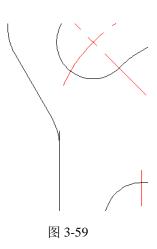

打断线段

单击工具栏中的"默认"→展开"修改"选项卡→"打断于点"选项卡,如图 3-60,按照命令 提示操作。



图 3-60

命令: _break

选择对象:


指定第二个打断点 或 [第一点(F)]: _f

指定第一个打断点:

指定第二个打断点:@

将上部短线段切换为"虚线",结果如图 3-63 中所示。

捕捉左侧竖直轮廓 线;如图 3-61 选择圆弧和直线交 点;如图 3-62

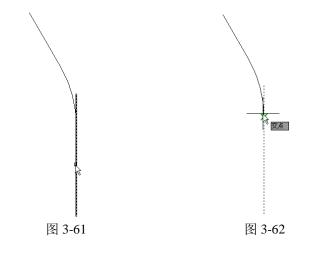



标注 50 高度:

命令: _dimlinear

指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]: 标注文字 = 50

捕捉底部边线端点;

捕捉短中心线上部端点;

移动鼠标到合适位置

点击左键;

标注 110 高度:

命令: _dimlinear

结果如图 3-64 中所示。

指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

捕捉底部边线端点;


捕捉 R64 圆弧与竖直


指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]: 标注文字 = 110

结果图 3-65 中所示。

中心线交点; 移动鼠标到合适位置 点击左键;

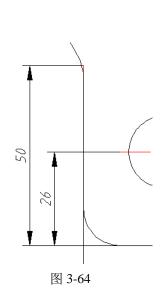

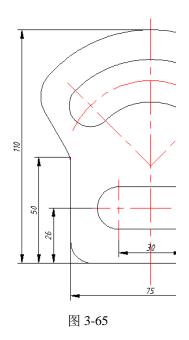

标注 R64 圆弧半径:



图 3-66

单击"标注"→"半径",如图 3-67 所示:

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:


标注文字 = 64


指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

捕捉 R64 圆弧

移动鼠标到合适位置 点击左键;

结果如图 3-67 所示。

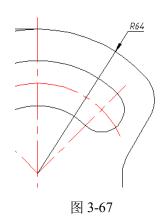

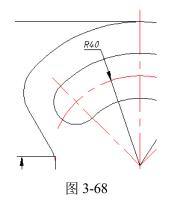

标注 R40 圆弧半径:

单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 40

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

捕捉 R40 圆弧

移动鼠标到合适位置 点击左键;

结果如图 3-68 所示。

标注 R10 圆弧:

单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:


标注文字 = 10


指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:


捕捉 R10 圆弧

移动鼠标到合适位置 点击左键;

结果如图 3-69 所示。

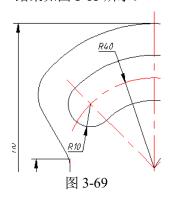

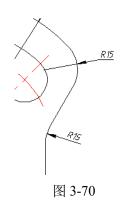

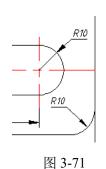

标注 2 个 R15 圆角:

单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 15

捕捉 R15 圆角

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

移动鼠标到合适位置

点击左键:

结果如图 3-70 所示。

标注 2 个 R10 圆角:

单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 10

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

捕捉 R10 圆角

移动鼠标到合适位置

点击左键;

结果如图 3-71 所示。

标注 90 度角:

单击"标注"→"角度"

命令: _dimangular

选择圆弧、圆、直线或 <指定顶点>:

选择第二条直线:

指定标注弧线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/象限点(Q)]:

标注文字 = 90d

结果如图 3-72 所示。

拾取左侧中心线; 拾取右侧中心线; 在合适位置点击左键

标注 30 度角:

单击"标注"→"角度"

命令: _dimangular

选择圆弧、圆、直线或 <指定顶点>:

选择第二条直线:


指定标注弧线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/象限点(Q)]:


拾取竖直边;

拾取斜边;

在合适位置点击左键

标注文字 = 30d 结果如图 3-73 所示。

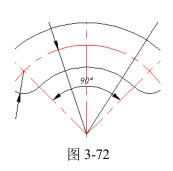

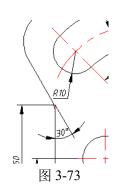

■左视图标注

标注深度尺寸 20:

单击"标注"→"线性"

命令: dimlinear

指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 20

结果如图 3-74 所示。

捕捉左侧边线端点; 捕捉中间边线端点; 移动鼠标到合适位置 点击左键;

标注深度尺寸 40:

单击"标注"→"线性"

命令: _dimlinear

指定第一个尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:


指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 40


结果如图 3-75 所示。

捕捉左侧边线端点; 捕捉右侧边线端点; 移动鼠标到合适位置 点击左键;

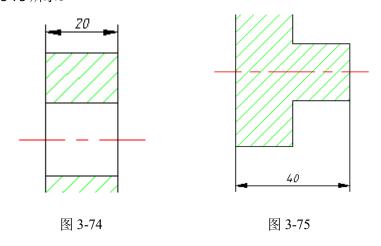

标注完成后,修改尺寸线细节。

零件上的尺寸标注应正确、完全、清晰、合理。例如尺寸数字不可被任何图线所通过,当不可避免时,必须把图线断开。图中竖直中心线通过角度尺寸数字"30°"(如图 3-76 所示),应断开中心线,结果如图 3-77 所示。

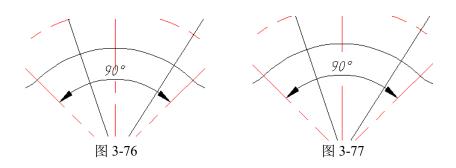

修改尺寸细节,结果如图 3-78 所示。

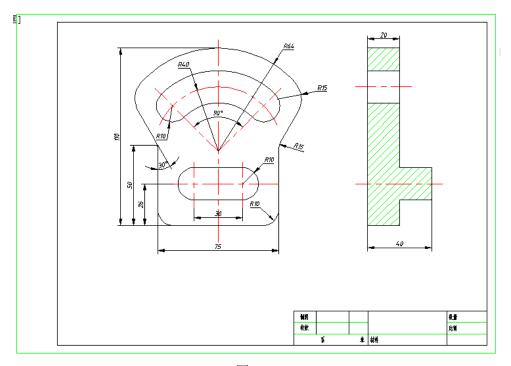


图 3-78

单击状态行中的"显示/隐藏线宽"选项卡(如图 3-79 所示),可通过设置的实际线型宽度显示线型。结果如图 3-80 所示。



图 3-79

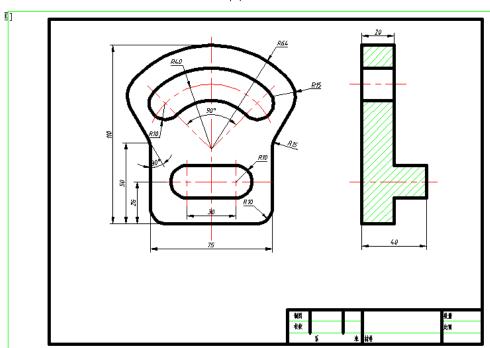


图 3-80

保存文件。

实验练习(4): 二维绘图(2)

本实验练习将指导学生创建如图 4-1 中所示工程图。

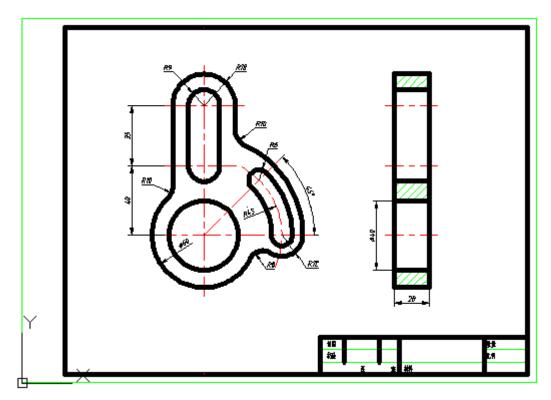


图 4-1

一、 打开绘图模板文件

单击界面左上方"快速访问工具栏"中的"打开"选项卡,如图 4-2 所示,弹出"选择文件"对话框,打开前面保存的文件"绘图模板",打开文件如图 4-3 所示。文件中存放已定义的绘图环境、已创建的图框和标题栏、及相关文字信息,在此基础上开始绘图。



图 4-2

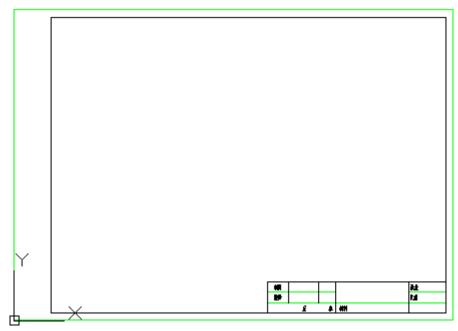


图 4-3

二、 另存文件

单击界面左上方"中的"另存为"命令,如图 3-4 所示,弹出"图形另存为"对话框,

如图 4-4 所示。在"保存为"处设置保存位置为"USER(E:)"(也可自己设置保存位置),"文件 名"处输入文件名称"绘图"(可以再加上自己学号作为文件名称),然后单击"保存",保存文件。

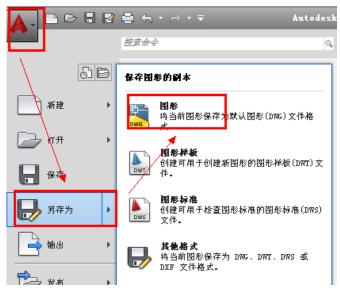


图 4-4

三、 设置对象捕捉

单击状态行中的"对象捕捉"工具按钮 , 使其显亮, 启用"对象捕捉"命令。

单击鼠标右键,出现快捷菜单。如**错误!未找到引用源。**所示,单击"设置"选项,出现"草图设置"对话框。如**错误!未找到引用源。**所示,在"对象捕捉"选项卡下,选中 "对象捕捉"和"启用对象捕捉跟踪"选项卡,并勾选"端点"、"中点"、"圆心"、"交点"、"延长线"、"切点"选项。单击"确定",退出对话框。

在后续绘图过程中,根据绘图需要可以随时设置对象捕捉的类型。





图 4-5

图 4-6

四、 绘图

■绘制点画线:

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"偏移"选项卡 ,按照命令行中的提示进行输入:

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <通过>: **80** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退 出>: 输入80,回车; 选取图框左侧黑色竖直

单击所选取图框线的右侧 空白处; 选取图框的黑色水平底

单击所选取图框线的上侧 空白处; 选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>:

回车。

选取所绘制的两条直线,更换到点画线图层。结果如图 4-7 所示。

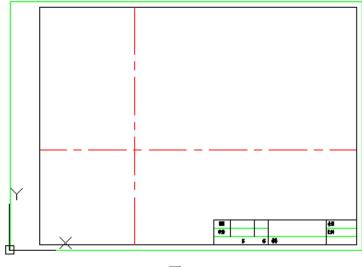


图 4-7

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <80.00>: **40** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>:

命令: _offset

当前设置: 删除源=否 图层=源 OFFSETGAPTYPE=0 指定偏移距离或 [通过(T)/删除(E)/图层(L)] <40.00>: **35** 选择要偏移的对象,或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>: 指定要偏移的那一侧上的点,或 [退出(E)/多个(M)/放弃(U)] <退出>:

选择要偏移的对象,或[退出(E)/放弃(U)] <退出>: 结果如图 4-8 所示。

输入 40, 回车; 选取水平点画线; 单击所选取水平点画 线上方空白处; 回车;

输入 35, 回车; 选择新偏移的点画 线; 单击新偏移的点 画线上方空白处; 回车;

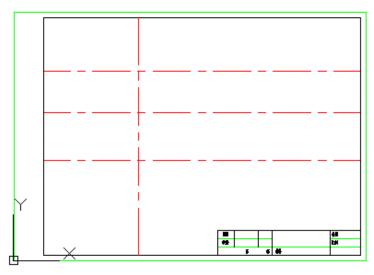



图 4-8

如果感觉点画线比例不合适,可以在命令行中输入"LTSCALE"命令,改变线型的比例。

命令: Itscale

输入新线型比例因子 <1.0000>: **0.5**

结果如图 4-9 所示。

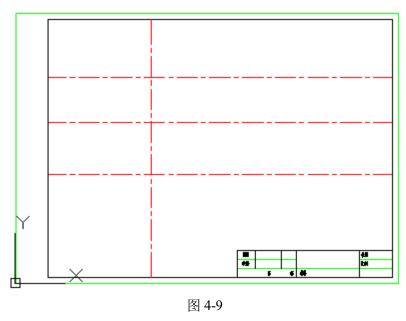


切换到粗实线图层。


■画Φ40 的圆

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆"选项卡

■,按照命令行中的提示进行输

λ:

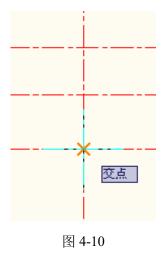

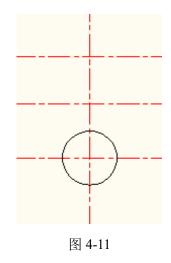

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

指定圆的半径或 [直径(D)]: 20

捕捉最下方水平和竖直点画 线的交点(如图 4-10 所示); 输入半径值为 20, 回车。

结果图 4-11 所示。

■画半径为9的两个圆

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆"选项卡

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

指定圆的半径或 [直径(D)] <20.00>:9

捕捉最上方水平点画线和 竖直点画线的交点;

, 按照命令行中的提示进行输入:

输入半径值为9,回车。

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:

指定圆的半径或 [直径(D)] <9.00>: 结果如图 4-12 所示。 捕捉中间水平点画线和竖直 点画线的交点; 直接回车

■画切线

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"直线"选项卡

线 い四人人にしば

,按照命令行中的提示进行输入:

命令: _line

指定第一点:


指定下一点或 [放弃(U)]:

捕捉上方小圆与最上方水平点画线左侧交点(如图 4-13 所示);

指定下一点或 [放弃(U)]:

捕捉中间圆与中间水平点画线左侧交点; 回车;

结果如图 4-14 所示。

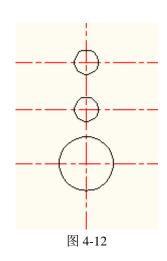



■镜像对称切线

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"镜像"选项卡 / ,按照命

■ ,按照命令行中的提示进行输入:

命令: _mirror

选择对象:

选择对象:

指定镜像线的第一点:

指定镜像线的第二点:

要删除源对象吗? [是(Y)/否(N)] <N>:

结果如图 4-15 所示。


选取切线;

回车;

捕捉竖直点画线的上端点;

捕捉竖直点画线的下端点;

回车;

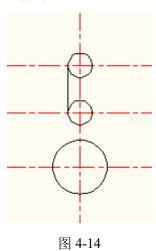

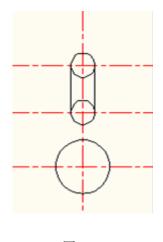


图 4-15

■修剪 R9 圆

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"修剪"选项卡 / 按照命令行中的提示进行输入: 命令:_trim

当前设置:投影=UCS,边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>:

选择对象:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:


选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

如图 4-16 所示选取左边和右边 切线;

回车

如图 4-17 所示, 依次单击两个 R9 圆弧;

回车

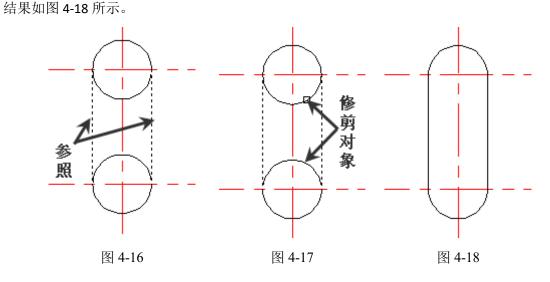

切换到点画线图层。

■画 R45 圆弧点画线

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆"选项卡



, 按照命令行中的提示进行输

入:

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: **捕捉直径 40 的圆心**; 指定圆的半径或 [直径(D)] <9.00>: 45 结果如图 4-19 所示。

■画 45 度点画线

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"直线"选项卡 ^{直线},按照命令行中的提示进行输



λ:

命令: _line

指定第一点:

指定下一点或 [放弃(U)]: @62<45

捕捉直径 40 的圆心; 输入相对极坐标: @62<45; 指定下一点或 [放弃(U)]:

回车;

结果如图 4-20 所示。

切换到粗实线图层。

■画 R6 的长圆槽

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆"选项卡

|,按照命令行中的提示进行输

入:

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: **捕捉交点**;

指定圆的半径或 [直径(D)] <45.00>: 6


命令: CIRCLE


指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]:


指定圆的半径或 [直径(D)] <6.00>:

结果如图 4-21 所示。

捕捉交点; 回车

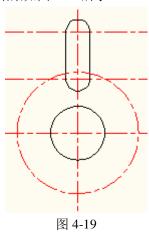

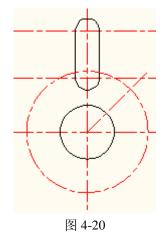

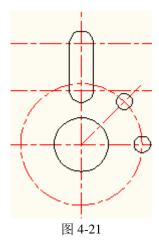

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"圆心、起点、端点"选项卡(如 图 4-22 所示),按照命令行中的提示进行输入:

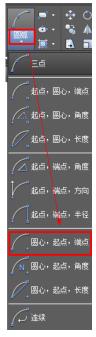


图 4-22

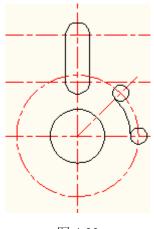


图 4-23

命令: _arc

指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: _c 指定圆弧的圆心: 指定圆弧的起点:

指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]:

结果如图 4-23 所示。

命令: _arc


指定圆弧的起点或 [圆心(C)]: _c 指定圆弧的圆心: 指定圆弧的起点:


指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]:

结果如图 4-24 所示。

捕捉Φ40的圆心; 捕捉内侧圆弧起点; (选取下方的圆,系统逆时针创建圆 狐) 捕捉内侧圆弧终点; (选取上方的圆)

捕捉Φ40的圆心; 捕捉外侧圆弧起点; 捕捉外侧圆弧终点;

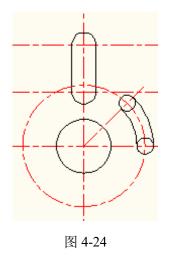

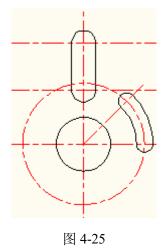

命令: _trim

当前设置:投影=UCS,边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>:

选择对象:

回车;

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,

或 **选取 R6 圆弧**;

[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,

或

[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

结果如图 4-25 所示。


■画半径为 30 的圆:


命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: **捕捉\Phi40 圆心**;

指定圆的半径或 [直径(D)] <6.00>: 30

结果如图 4-26 所示。

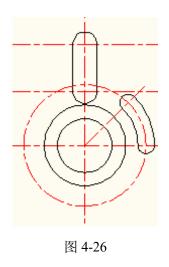

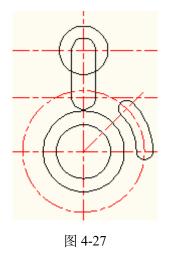

选取内侧和外侧圆弧;

回车;

■画半径为 18 的圆:

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: **捕捉 R9 圆心;** 指定圆的半径或 [直径(D)] <30.00>: **18** 结果如图 **4-27** 所示。


■画半径为 12 的圆:


命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]: 捕捉 R6 圆心;

指定圆的半径或 [直径(D)] <18.00>: 12

结果如图 4-28 所示。

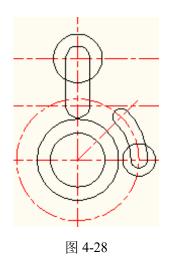

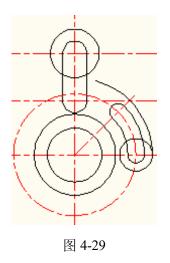

■画圆弧:

命令:_arc

指定圆弧的起点或 [圆心(C)]:_c

指定圆弧的圆心:

指定圆弧的起点:

点;

指定圆弧的端点或 [角度(A)/弦长(L)]:

结果如图 4-29 所示。


■画左侧切线:

命令:_line

指定第一点:

指定下一点或 [放弃(U)]:

结果如图 4-30 所示。

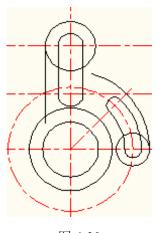



捕捉交点; 选取终点。

捕捉Φ40 圆心;

捕捉 R12 圆与水平中心线右侧交

选取终点 (弧长不限)。

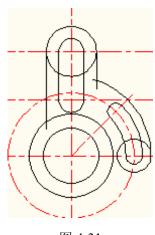


图 4-31

■画右侧切线:

命令: _line

指定第一点:

指定下一点或 [放弃(U)]:

指定下一点或 [放弃(U)]:

捕捉交点; 选取终点; 回车; 结果如图 4-31 所示。

■画三圆相切:

单击工具栏中的"默认"→"圆"→"相切、相切、半径"选项卡(如图 4-32 所示),按照命 令行中的提示进行输入:



图 4-33

图 4-32

命令: _circle

指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]:

_ttr

指定对象与圆的第一个切点: 指定对象与圆的第二个切点:

指定圆的半径 <12.00>: 8

结果如图 4-33 所示。

相切、相切、半径 选取Φ60圆; 选取 R12 圆; 输入圆半径8;

■倒左边 R10 圆角:

单击工具栏中的"默认"→"修改"→"圆角"选项卡□,按照命令行中的提示进行输入:

命令: _fillet

当前设置: 模式 = 修剪, 半径 = 0.00

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:

指定圆角半径 <0.00>: 10


选取直线;


选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]:

选取圆弧:

选择第二个对象,或按住 Shift 键选择要应用角点的对象:

结果如图 4-34 所示。

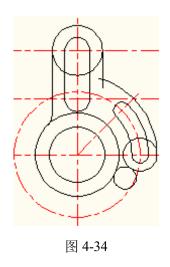

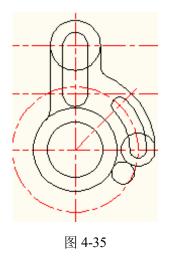

■倒右边 R10 圆角:

命令: FILLET

当前设置: 模式 = 修剪, 半径 = 10.00

选择第一个对象或 [放弃(U)/多段线(P)/半径(R)/修剪(T)/多个(M)]: **选取直线;** 选择第二个对象,或按住 Shift 键选择要应用角点的对象: **选取圆弧;** 结果如图 4-35 所示。

■修剪圆弧:

命令: _trim

当前设置:投影=UCS,边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>:

选择对象:


选择对象:


选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]: 选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或[栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]: 结果如图 4-36 所示。

选取 Ф 60 圆弧; 选取 R12 圆弧; 回车;

选取 R8 圆弧;

回车;

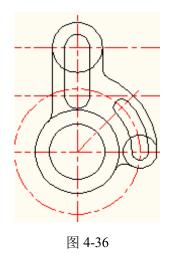

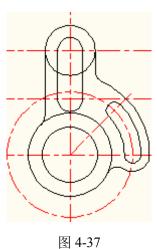

命令: TRIM

当前设置:投影=UCS,边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>:

选择对象:

选择对象:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

结果如图 4-37 所示。

命令: TRIM

当前设置:投影=UCS,边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>:

选择对象:

选择对象:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

结果如图 4-38 所示。

选取 R8 圆弧: 选取右侧大圆弧: 回车;


选择 R12 圆弧


回车;

选取 R8 圆弧; 选取左侧 R10 圆弧; 回车:

选择Φ60 圆弧:

回车;

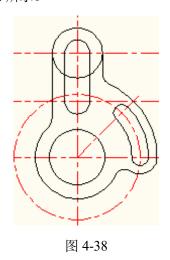

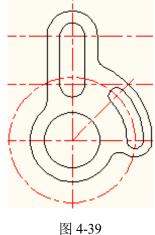

命令: TRIM

当前设置:投影=UCS,边=无

选择剪切边...

选择对象或 <全部选择>:

选择对象:

选择对象:

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]:

选取左侧直线; 选取右侧直线; 回车:

选择 R18 圆弧;

回车;

选择要修剪的对象,或按住 Shift 键选择要延伸的对象,或 [栏选(F)/窗交(C)/投影(P)/边(E)/删除(R)/放弃(U)]: 结果如图 4-39 所示。

■画左视图:

确认状态行中的"对象捕捉"选项卡为启用状态,利用"直线"及"修剪"命令,完成左视图, 结果如图 4-40 所示。

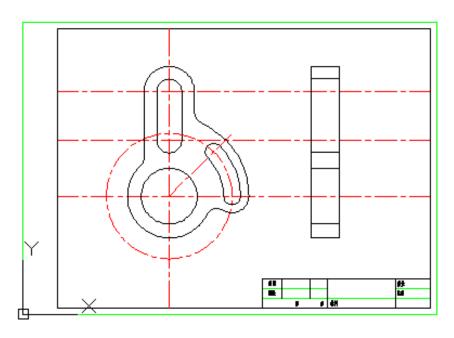


图 4-40

■修剪圆弧点画线

关闭状态栏中的"对象捕捉"选项卡 ,不启用对象捕捉。 单击工具栏中的"默认"→"打断"选项卡,如图 4-41 所示。



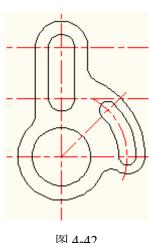


图 4-42

命令: _break 选择对象:

指定第二个打断点 或 [第一点(F)]:

选取点画线; 选取点画线; 结果如图 4-42 所示。

使用"打断"命令,修剪其它点画线。结果如图 4-43 所示。

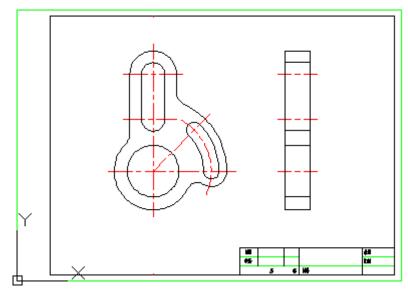


图 4-43

■ 画剖面线:

切换到"剖面线"图层。

单击工具栏中的"默认"→"绘图"→"图案填充"选项卡 ,工具栏转换为"图案填充"创建",结果如图 4-44 所示。



单击"图案填充图案"选项卡,如图 4-45 所示,选取 ANSI31 图案;

选取"拾取点"选项卡拾取点,然后在左视图上部、中部、下部填充域内各单击一下;

单击"关闭图案填充创建"选项卡,关闭图案填充,转换为"默认"状态。结果如图 4-46 所示。

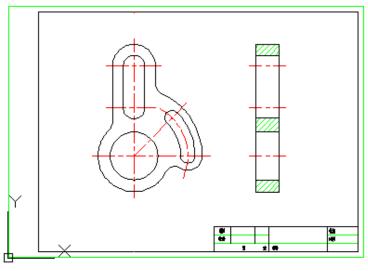


图 4-46

五、 尺寸标注

切换到"尺寸标注"图层。

■左视图标注

单击工具栏中的"默认"→"注释"→"线性标注"选项卡,如图 4-47 所示。



图 4-47

标注宽度: 单击"标注"→"线性"

命令: dimlinear

指定第一条延伸线原点或 <选择对象>:

指定第二条延伸线原点:

指定尺寸线位置

或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 20

结果如图 4-48 所示。

捕捉左下角点; 捕捉右下角点;

标注Φ40 直径: 单击"标注"→"线性"

命令: _dimlinear

指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

t

输入标注文字 <40>: %%c40

捕捉Φ40 孔的一个点; 捕捉Φ40 孔的另外一个 点;

输入 t; 输入直径代号; 指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 40

结果如图 4-49 所示。

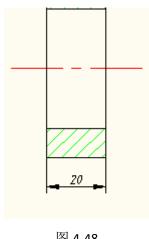


图 4-48

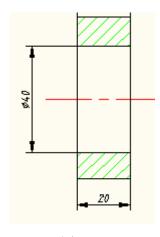


图 4-49

选取 R18 圆弧;

■主视图标注

标注 R18 半径: 单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 18

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-50 所示。

标注 R9 半径: 单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 9

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-51 所示。

标注 R10 半径: 单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:


选取 R10 圆弧;

选取 R9 圆弧;

标注文字 = 10

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: <对象捕捉 关>

结果如图 4-52 所示。

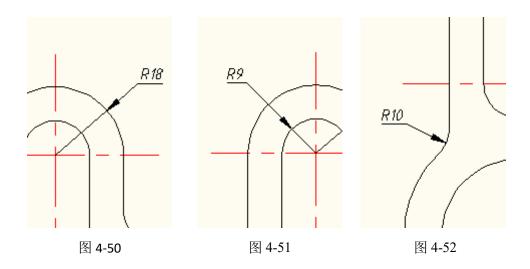

标注 R10 半径: 单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 10

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-53 所示。

标注 R8 半径: 单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 8

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

结果如图 4-54 所示。

标注Φ60 直径: 单击"标注"→"直径"

命令: _dimdiameter

选择圆弧或圆:

标注文字 = 60


指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:


结果如图 4-55 所示。


选取 R10 圆弧;

选取 R8 圆弧;

选取Φ60圆弧;

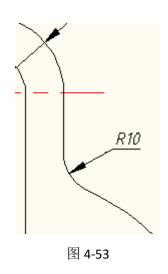

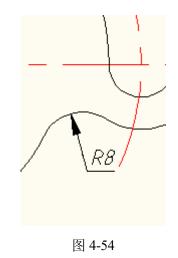

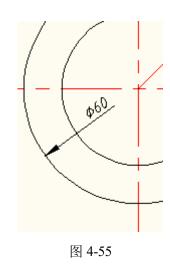

标注 R12 半径: 单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 12

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: 结果如图 4-56 所示。

选取 R12 圆弧;

标注 R6 半径: 单击"标注"→"半径"

命令: _dimradius

选择圆弧或圆:

标注文字 = 6

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: 结果如图 4-57 所示。

选取 R6 圆弧;


标注 R45 半径: 单击"标注"→"半径"


命令: _dimradius


选择圆弧或圆:

标注文字 = 45

指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]: 结果如图 4-58 所示。

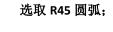

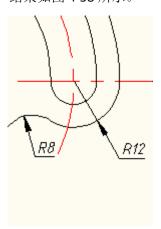

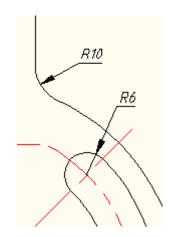

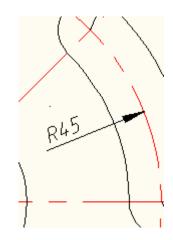


图 4-56 图 4-57 图 4-58

标注 40 中心距: 单击"标注"→"线性"

命令: dimlinear

指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 40

结果如图 4-59 所示。

标注连续型尺寸 35: 单击"标注"→"线性"

命令: _dimlinear

指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>:

指定第二条尺寸界线原点:

指定尺寸线位置或

[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]:

标注文字 = 35

结果如图 4-60 所示。

标注角度: 单击"标注"→"角度"

命令: _dimangular

选择圆弧、圆、直线或 <指定顶点>:

选择第二条直线:

指定标注弧线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:

标注文字 = 45d


结果如图 4-61 所示。


选取下面一条点画线左端点;


选取中间一条点画线左端点;

选取上面一条点画线左端点; 选取中间一条点画线左端点;

选取点画线右端点; 选取 45 度点画线右端点;

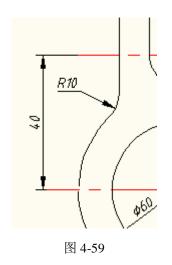

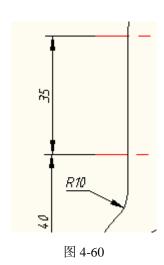

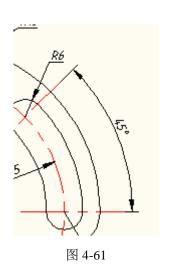

标注完成后,结果如图 4-62 所示。

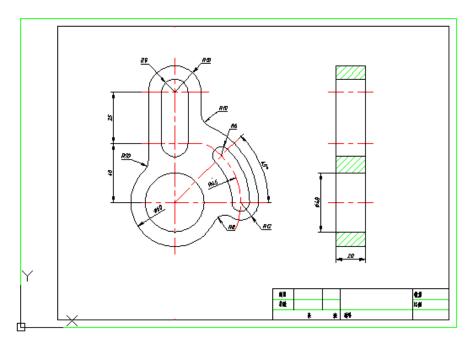


图 4-62

单击状态行中的"显示/隐藏线宽"选项卡(如图 4-63 所示),可通过设置的实际线型宽度显示线型。结果如图 4-64 所示。



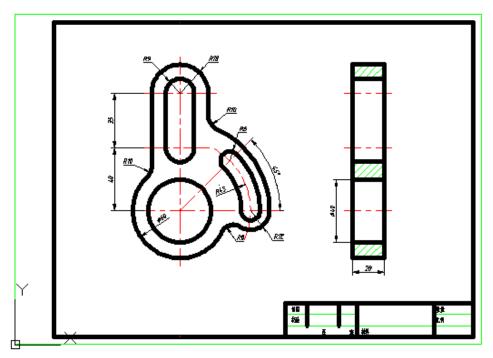


图 4-64

保存文件。