


LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: SOLDADURA	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	ISOL – 002

Instructivo Encendido y Apagado Proceso de soldadura robot 2026

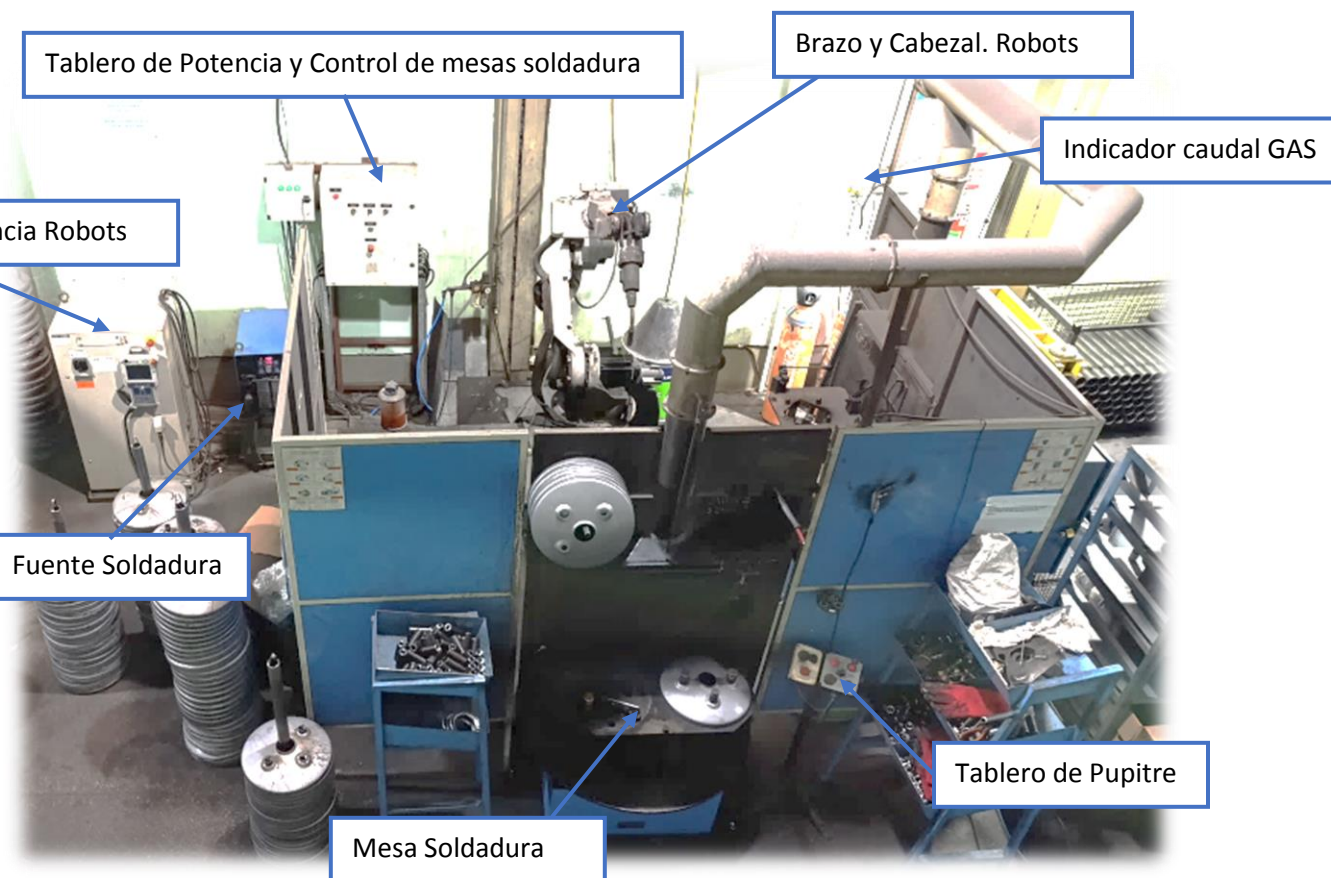

Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
4	04/03/2026	Oficina Técnica	Ing. Rufanacht, M.	1 de 7

LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: SOLDADURA	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	ISOL – 002

PROCEDIMIENTO ENCENDIDO

- 1) En tablero de potencia robots, encender robots, girando perilla en sentido horario

Tablero Potencia Robots



- 2) En fuente de soldadura, encender la fuente, girando la perilla en sentido horario "ON"

Fuente soldadura




Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
4	04/03/2026	Oficina Técnica	Ing. Rufanacht, M.	2 de 7

3) Controlar que el suministro de Aire este encendido y habilitar o deshabilitar mesas.

Tablero Potencia y Control Mesas soldadura.

Controlar que el testigo "RED" esté encendido, de modo que confirma suministro de aire a alta Presión este tablero.

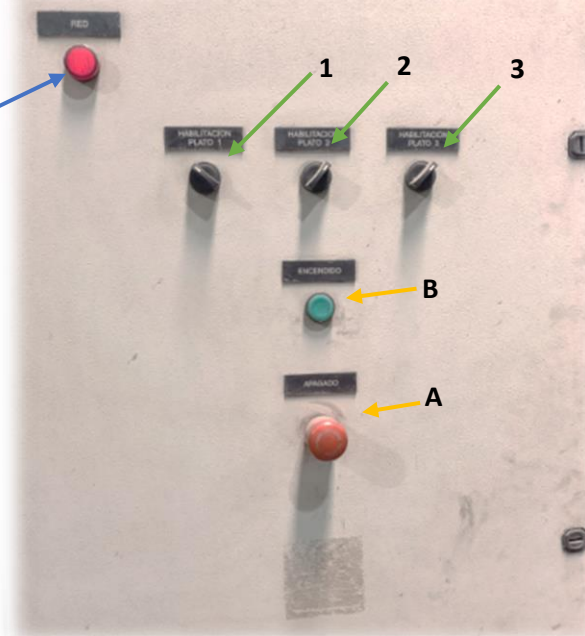

Habilitar Circuito Neumático.

A- Girar la perilla en sentido horario,

B-Pulsar el botón de encendido.

ACTIVAD/DESACTIVAR MESAS TRABAJO

Las llaves selectoras 1, 2 y 3 girando en sentido horario son para habilitar el aire de cada una de las mesas del Robots, según la mesa a usar.

4) Una vez encendidas las fuentes y tablero, se procede a la búsqueda de programas:

Tomar el joytick del tablero de potencia de robots. Verificar que estemos ubicado en la pestaña inferior **Main Menú** o dirigirnos a ella.

Al iniciar, la ventana "Job List" del joystick, estará primera mente en blanco.

Para ver la lista de programas pulse los botones:



Utilizando los botones del Joystick que se muestran a continuación.

Botón de desplazamiento

Botón Seleccionar



Seleccionar los programas correspondientes para cada mesa (Mesa2 o Mesa3) y para su lado correspondiente (A o B). De acuerdo a planilla de programas del puesto.

Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
4	04/03/2026	Oficina Técnica	Ing. Rufanacht, M.	3 de 7

LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: SOLDADURA	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	ISOL – 002

5) Una vez asignados los programas, seguir los pasos del texto de la derecha :



A) Seleccionar el Programa **MAESTRO** utilizando los botones DESPLAZAMIENTO Y SELECCIONAR del joystick. Mencionados en el punto anterior "3)".



B) Girar la perilla en posición **PLAY**. (JOYSTICK)



C) Pulsar botón **PLAY MODE ENABLE (PRINCIPAL)** de modo tal que se encienda la luz amarilla.



D) Pulsar botón **SERVO ON READY**. (JOYSTICK)



E) Pulsar botón verde **SATART**. (JOYSTICK)



6) Una vez seleccionados los programas, dirigirse al tablero de pupitre y encender la mesa desde la única selectora, girándola en sentido horario, quedando como se muestra a continuación:




Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
4	04/03/2026	Oficina Técnica	Ing. Rufanacht, M.	4 de 7

LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: SOLDADURA	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	ISOL – 002


7) Preparar en ambos lados de la mesa el modelo de casquete que se quiere soldar y presionar el botón “Comenzar trabajo”.

- La posición de la mesa es indistinta al momento de iniciar a trabajar. El programa MAESTRO identifica en qué lado de la mesa se encuentra.

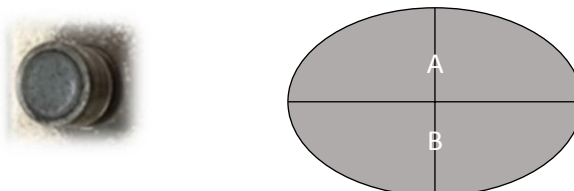

8) Repetir el paso “6” en el lado que ahora tenemos disponible. Procurando primeramente que haya terminado de soldar el conjunto anterior hasta tantos conjuntos se desea soldar en la jornada.

DETALLE DEL TABLERO DE PUPITRE

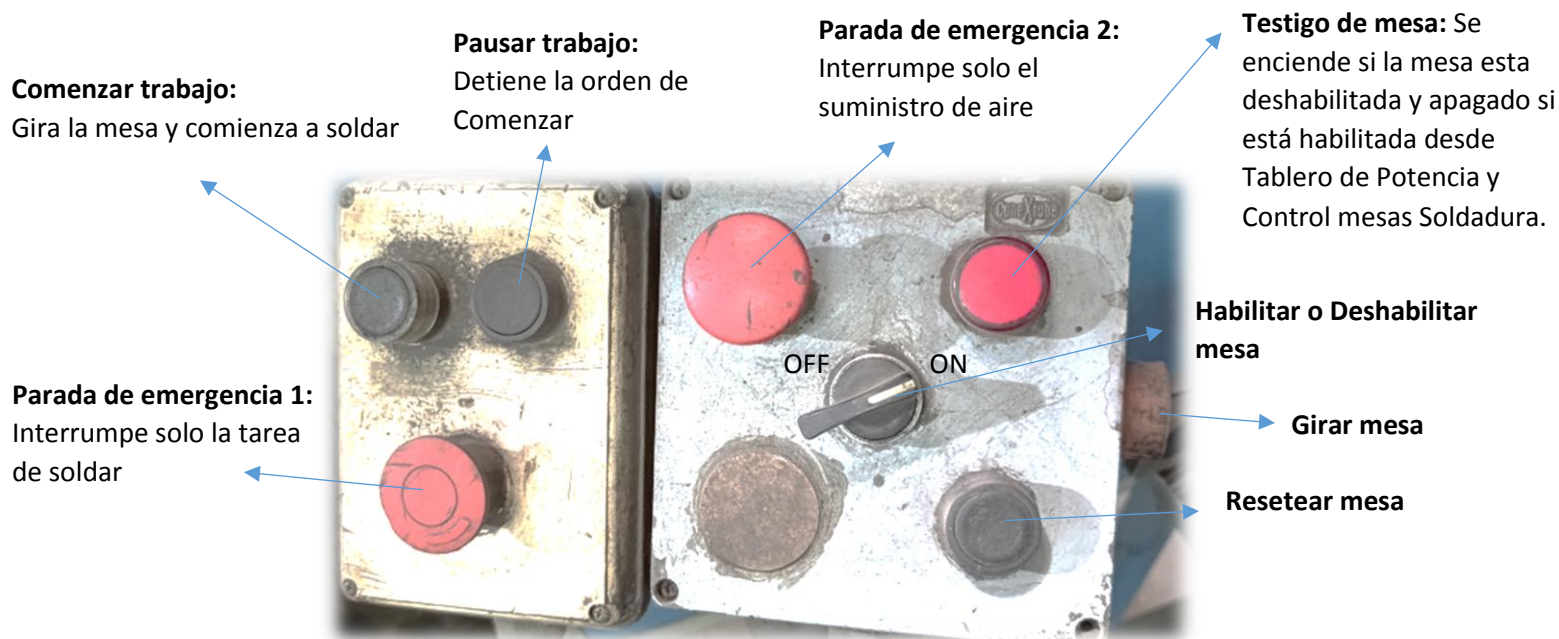

Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
4	04/03/2026	Oficina Técnica	Ing. Rufanacht, M.	5 de 7

LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: SOLDADURA	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	ISOL – 002

Observaciones en rutina de trabajo

Tres eventos de rutina, que requieren ir a HOME:

- **Ausencia de alambre:** Cuando se termina el alambre en rutina de soldadura, el robot dejara de soldar. (No cuenta con un testigo o sensor). El operador lo percibe y pausa el trabajo con el botón “Pausar trabajo”.
- **Ausencia de Gas:** Cuando se termina el gas. El robot continúa soldado, pero comenzará a esporear y la bolilla indicadora de valor de caudal estará quieta en la parte inferior, indicando que no hay caudal. El operador lo percibe y presiona el botón “Pausar trabajo”

Indicador de caudal



Para realizar, tanto el cambio de alambre como el cambio del tubo de gas. Es necesario

- 1) Volver el robot al HOME (punto inicial)
- 2) Girar la perilla del joystick a la posición “TEACH” (Por precaución)
- 3) Cambiar alambre o tubo de gas
- 4) Prender robot siguiendo los pasos indicados en el instructivo.

- **Parada por Emergencia.** Ante una colisión, olvido de suministro de pieza, espoleo de soldadura, error de programa, etc pulsar el botón de **Parada Emergencia 1** del Tablero de Pupitre.

Luego de solucionar el fallo/evento para reanudar el trabajo proceder a:

- 1) Volver el robot a HOME (punto inicial)
- 2) Girar la perilla del joystick a la posición “TEACH” (Por precaución)
- 3) Solucionar el problema en cuestión
- 4) Prender robot siguiendo los pasos indicados en el instructivo de Encendido desde el comienzo del documento.

¿Cómo llevar a punto inicial “Home”?

Tomar el joystick Volver el robot a la posición inicial (HOME) de la siguiente manera:

- 1) verificar que el robot no esté en una posición donde pueda colisionar, si es así, retirar de forma manual.
- 2) Verificar que estemos ubicados en la pestaña que se llama MAIN MENU. (Parte inferior de la pantalla)



Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
4	04/03/2026	Oficina Técnica	Ing. Rufanacht, M.	6 de 7

LONGVIE S.A. PLANTA PARANÁ	INSTRUCTIVO SECTOR: SOLDADURA	OFICINA TÉCNICA	
		INSTRUCTIVO	ISOL – 002

3) Pulsar el botón ROBOT.



4) Pulsar el botón WORK HOME POS.



PROCEDIMIENTO DE APAGADO.

- 9) En tablero potencia robots (Paso 1 encendido) girar perilla encendido en sentido antiorario para dejarlo en “OFF” (APAGADO).
- 10) En fuente de soldadura (Paso 2 encendido) girar perilla de encendido en sentido antiorario para dejarlo en “OFF” (APAGADO).
- 11) En Tablero Potencia y Control Mesas soldadura (Paso 3 encendido) Deshabilitar todas las mesas y apagar el suministro de aire.

Revisión	Fecha Rev.	Confeccionó	Aprobó	Páginas
4	04/03/2026	Oficina Técnica	Ing. Rufanacht, M.	7 de 7