


顧客抱怨處理資料

異常單號: CPR-K-Q-24-D-B002

開單類別*	○管理異常 ○環境異常 ●品質異常 ○0.規 範 ○1.成 品 ○2.製程稽核 ○3.進 料 ○4.驗 貨 ○5.內外部稽核 ○7.實驗室測試 ○8.常熟客訴 ○9.合興客訴 ○10.國內客訴 ●11.國外客訴													
來源單號	2024040038													
生產通知單號				客戶代號/名稱	1364-TAYMOR INDUSTRIES LTD.									
出貨/稽核日期*		銷售國家	CANADA	出貨廠別	1-岡山廠									
產品項目*	☐ A鎖 ☐ B鎖 ☐ C鎖 ☐ D鎖 ☐ E鎖 ☐ F鎖 ☐ G鎖 ☐ H鎖 ☐ J鎖 ☒ L鎖 ☐ M鎖 ☐ N鎖 ☐ S鎖 ☐ T鎖 ☐ Y鎖 零件 ☐ 其他 ☐ 關門器 ☐ 天地鉸鏈 ☐ 防火門鎖 ☐ 煞車器			電子鎖類別										
品號	G05-L03512													
品名		製程別(工序)												
不良數/批*	197	數量/批*		不良率*										
抱怨內容描述*	1. LP機構G0功能上鎖後能從外側把手輕易解鎖 2. 抱怨數量：第一批回報數量：55組/ Date code: 0621 / 1120 (貨到案場的時間：2023年4月底) 第二批回報數量：30組/ Date code: 1121 / 1220 第三批回報數量：112組/Date code: 1022 (客戶有提供訊息：這個案場的總安裝數量為541組，不良為112組，不良率約20.7%) 2. 經討論公司標準已開設變L113143改善，改善方式為：彈簧帶動板增加滲炭 3. 配合客戶需求先緊急補零件135套，由客戶自行更換 已開補貨單#111240012 G05-L0V469XQ-2N 成本NTD31.82x 135組 G05-L03512 成本NTD1.44x 135支 4. 經確認，客戶回覆目前庫存尚有約46200組，是否由我方提供(不收費) 滲炭後彈簧帶動板請客戶自行更換為最新機構，此議題待討論。請協助確認是否同意補貨，補貨數量是否為全數補貨？(滲炭後彈簧帶動板成本為0.92682 NT)			<table border="1"><tr><td>客戶要求</td><td>3-其他 零件補貨</td></tr><tr><td>抱怨樣品</td><td>2-隨附</td></tr><tr><td>件別</td><td>2-普通(7天結案)</td></tr><tr><td>承辦業務</td><td>郭庭庭</td></tr></table>			客戶要求	3-其他 零件補貨	抱怨樣品	2-隨附	件別	2-普通(7天結案)	承辦業務	郭庭庭
客戶要求	3-其他 零件補貨													
抱怨樣品	2-隨附													
件別	2-普通(7天結案)													
承辦業務	郭庭庭													
抱怨內容分析	查： 1. 客戶寄回樣品經抽查5組確認按鈕固定軸均有被破壞的痕跡(如下圖)，此痕 跡確認並非零件成型不良，而是鎖體操作不良導致零件受損。 2. 經確認與上鎖扭力有關的尺寸其尺寸均符合圖面 3. 此鎖體為浴廁鎖，經確認浴廁鎖ANSI測試無上鎖扭力測試 4. 當時有針對此議題開立RD16079進行改善，改善後上鎖扭力可增加但外側 測試致破壞時會導致內側彈簧帶動板機構破壞故不執行(參考以下Mail) 5. 經L106308設變RD16079優化變更增加彈簧帶動板滲炭，可改善上鎖扭 力大於311 lb-in且不影響內側自動解鎖 6. 經L109250因RD19017為了改善往復測試帶動軸斷裂議題，將彈簧帶動 板滲炭取消(如下圖)當時RD案測試報告並無確認上鎖扭力數值。 7. 使用鎖體確認其上鎖扭力測試數據，其上鎖扭力可達160 lbf-in以上 8. 實際使用徒手刻意破壞鎖體，鎖體是可被破壞，當鎖體被破壞後，上鎖 功能就會失效 9. 使用外側把手距離中心3 in位置當作測試基準，其力量約27.34lbf (12.4Kgf)內側解鎖(如下圖) 總結： 1. 經確認公司LP G0功能鎖體符合ANSI法規判定無問題，此回異常應該是 客戶安裝完成後在上鎖狀態下強力按壓把手導致鎖體零件損毀。 2. 經確認LP G0功能在2016年開立RD16079改善依L106308設變改善上鎖扭 力大於311 lb-in且不影響內側自動解鎖，但在2020年依L109250設變將 當時L106308設變的彈簧帶動板滲炭取消，而當時並未確認上鎖扭力值， 判定應該在此設變後的鎖體上鎖扭力值降至現有品質的162 lb-in~ 180 lb-in。 3. 經將實物提供給業務確認正常鎖體的確是有上鎖功能，但經業務以強力 徒手下壓的確會將鎖體破壞，且此破壞是永久性破壞，而此議題今年除 了Taymor客訴，內銷也有客訴並開立客訴單號2023040055，故建議請研發開立評估改善上鎖扭力值，回復至先前311 lb-in且不影響內側自動 解鎖 4. 修改滲炭內側彈簧帶動板進行上鎖扭力測試測試數據如下： 第一組：617 lb-in(鎖門未縮入螺母柱斷裂) 第二組：319 lb-in(鎖門縮入) 第三組：339 lb-in(鎖門縮入) 5. 研發已提出設變單L113143完成零件設變確保後續品質無問題 6. 經與企劃/業務/研發/品保一同討論，決議後續公司產品的浴廁鎖機構， 雖然ANSI標準無測試上鎖扭力值，但為了確保消費者使用時鎖體不被破 壞，故公司內部訂定標準無論任何等級均其上鎖扭力值，需達到ANSI G3 標準(225 lbf-in)(RD案由1-6控管，設變案請研發與品保窗口把關) 此案很明顯是鎖體先被客戶破壞才導致永久異常，且公司產品符合ANSI法規，故建議以客服處理													
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>														

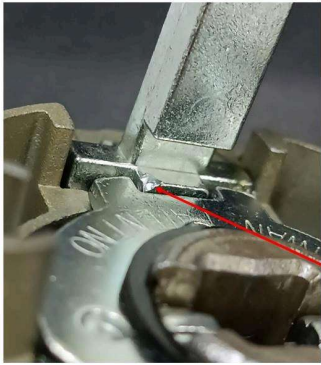

破壞痕跡



Part Name	1. 彈簧鋼帶動力板 (Spring Steel Band Power Plate)	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217
Part Name	彈簧鋼帶動力板	Part Number	109217

單號: 1109250 日期: 2020/5/22


設變申請單號: EC-K-20-E-162 適用規範: 全部

開發案號: 品號: G05-1-L01543-G05-T2L413AL 不適用規範: 品名: 內側彈簧帶動板、帶動軸

設變說明: 依D11017結案, 為改善現有往後測試帶動軸斷裂, 導致無法符合G3, 故變更相關零件外型及同步優化結構, 內側彈簧帶動板、帶動軸變更新品時知照才可變更用量, 取消1109217設變改由此款設變發佈

品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板
品名	彈簧鋼帶動力板	品名	彈簧鋼帶動力板

測試數據	G0	表面	619	零機	3
編別	手把子機	樣品品號	LPB1619G0-0V5656EBA151	客訴2023040055需求, 現代風機機L線(G0功能) 機體外觀上鎖扭力測試	
測試條件: 鎖門長度70mm					
第10章 強度測試					
10.1 上鎖扭力					
手把子: G1: 700 lbf-in, G2: 450 lbf-in, G3: 225 lbf-in - 最小值					
圓把子: G1: 300 lbf-in, G2: 150 lbf-in, G3: 120 lbf-in - 最小值					
外觀順時針	162	樣品1	樣品2	樣品3	
外觀逆時針	N/A	164	N/A	N/A	
符合	N/A	不符合	N/A		

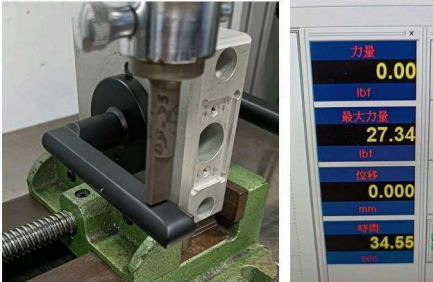

不合格分類* ☐ 尺寸 ☐ 外觀 ☐ 規範 ☐ 包裝 ☐ 其他

暫定對策

暫訂對策	特採一管制方式	其他一	維護人員	維護日期
其他	1. 配合客戶需求先緊急補零件135套, 由客戶自行更換	李文傑	2024/04/26 15:40:40	
其他	2. 客戶庫存品, 提供滲碳後彈簧帶動板, 再由客戶自行更換	李文傑	2024/04/26 15:42:08	

庫存追查

廠商庫存量	未出貨之成品數量	廠內庫存量	在途量
0	0	0	0

權責單位*

部	課	組	班	責任分攤比率	供應商	維護人員
客服				100%		李文傑
權重(1)	(2)	(3)	(4)			
客服			部			
課						

異常對策

緊急處理	其他--1. 配合客戶需求先緊急補零件135套, 由客戶自行更換 其他--2. 客戶庫存品, 提供滲碳後彈簧帶動板, 再由客戶自行更換
矯正措施	
預計完成日期	2024/05/20
預防再發	
預計完成日期	2024/05/20
	實際完成日期
	實際完成日期

異常歸類

☐ 產品設計 ☐ 人員疏失 ☐ 製程品質 ☐ 外部因素 ☐ 其他

附件

[附件下載](#)

矯正措施追查																					
對策有效性審查					確認日期			確認人員													
☑三個月後驗證 2025/02/15					☑已完成驗證																
停止計時		停止計時 ☐ 停止計時 停止計時日期 ☐ 恢復計時 恢復計時日期			停止原因																
失敗成本		<table><tr><td colspan="2">內部失敗成本</td></tr><tr><td>模修費</td><td></td></tr><tr><td>整修成本</td><td></td></tr><tr><td>庫存報廢</td><td></td></tr><tr><td>其他</td><td></td></tr><tr><td>失敗成本合計</td><td>0</td></tr></table>			內部失敗成本		模修費		整修成本		庫存報廢		其他		失敗成本合計	0	模修費：修改模具，由公司付款之外購件，由採購單位提供費用（不包含廠商付款金額）， 自製件由模具單位提供費用。 整修成本：在製品或庫存品不良經整修後可使用之費用，由整修單位提報整修工時， 品保單位換算成本填入。 庫存報廢：因客訴所衍生廠內庫存品不良而報廢。				
內部失敗成本																					
模修費																					
整修成本																					
庫存報廢																					
其他																					
失敗成本合計	0																				
簽核內容																					
簽核意見																					
簽核人員			簽核時間		簽核內容																
品保課/副課長:蔡佩君			2024/4/25																		
品保課/一等副工程師:李文傑			2024/4/26																		
品保課/一等副工程師:李文傑			2024/4/26																		
品保課/副課長:蔡佩君			2024/4/29																		
品保部/副經理:孫豪駿			2024/4/29		本案異常緣由有二：原因一、ANSI無規範10/G0功能上鎖扭力，故取消熱處理設變時未確認上鎖扭力。 考量平把手槓桿原理下，消費者易施加壓力，故後續納入產品開發標準測試項目，平把手之10功能皆需擴大驗證G3標準之上鎖扭力。原因二、取消熱處理時未確認先前增加熱處理緣由。 Shawn副總已於生產本部會議交辦前瞻技術室審查與優化相關流程不足處。																
品保課/一等副工程師:李文傑			2024/4/29																		
品保課/副課長:蔡佩君			2024/4/30																		
品保部/副經理:孫豪駿			2024/5/2																		
國外業務四部/二等業務專員:郭庭庭			2024/5/3		如品保和業務一直以來的討論,公司目前G0功能的產品目前在上鎖扭力的承受力表現稍弱,只要在稍微施加壓力的狀態下就能輕易破壞門鎖.雖然ANSI無相關規範,但產品的表現確實不符合客戶/市場的期待. 對於客戶庫存品的補貨需求,尚待客戶確認中.建議責任分攤比例(100%客服)應該要再進行更全面的討論																
國外業務四部/經理:黃婷鈺			2024/6/6		1. 自2023年4月就開始有建案反映此問題，數量非全數；延續至今已三個不同案場的反應此產品下壓即解鎖。數量也非全數。 2. 連帶美國客戶Harney Hardware也自業界中聽聞此問題，因此直接指定採購改善後的產品。 3. 多年前就曾因Taymor反映下壓解鎖我方提擬強化案，但後又因其他設變改掉帶動板的強化。顯然產品履歷/設變歷程建立不清楚，因此後面接手的相關人員隨時可因VAVE進行任何設變。若確認仍要服務類似品質要求的客戶，請徹底檢討並改善。																
國外業務四部/二等業務專員:郭庭庭			2024/6/6																		
品保部/副經理:孫豪駿			2024/6/18		Shawn副總交辦前瞻之流程改善已完成，未來R案會新增客訴編號欄位，轉RD案時會承接此客訴案號，研發人員需確認歷屆設變流程與相關客訴之緣由，由流程端系統性的改善，應可避免類似情況再發，呈請結案																
國外業務四部/經理:黃婷鈺			2024/6/26																		
行銷專案推進室/經理:林子揚			2024/6/27		公司產品應從市場/使用者角度來設立品質標準並依此為依據展開品質相關工作，滿足ANSI測試可以作為參考，但若僅以此目標設定品質標準，此類案件未來將層出不窮。																
行銷本部/副總經理:朱弘揚			2024/6/28		1. 不同意100%歸責客戶因素因為這是重複發生的狀況, 2017年Taymor 同樣客訴我們提出滲碳之改善作法即代表我們承諾將提升扭力值改善上鎖扭力至市場接受程度; 2020年研發VAVE COST DOWN 疏未比對此零件滲碳起因客訴 以ANSI未規定10/G0上鎖扭力故提出取消此滲碳 造成扭力值及品質下降造成此客訴 影響客戶對我品質控管(cheapen the quality)疑慮 且在客戶間流傳 對客戶及公司形象亦不利 2. 研發/品保皆須有ANSI只是最低符合標準觀念,ANSI 雖未規定但不符合市場使用要求及期待之要求, 如Shawn 副總指示應明文規定到產品設計品質要求並連結因客訴而來以免未來重覆再發並設為通則(非Taymor特殊要求)- 00功能強度測																

		試規定除鎖匙組合相關 只要能夠適用其他功能使用情境, 應全面納入測試及設計規範 , 減少類似案件重複發生情況
岡山廠/廠長:鍾炫棟	2024/6/28	
前瞻技術室/資深經理 :薛江林	2024/6/28	
生產本部/副總經理 :林士晃	2024/7/2	請品保再協助確認流程中, 針對客戶在ANSI規範外, 新增操作功能與測試需求是否可: 1. 檢視其泛用性, 若適合公司所有產品, 可列入公司測試標準, 否則仍列入公司產品測試項目清單, 但註明特定客戶或市場適用。 2. 除開發案外, 任何客訴案或設變案, 影響到產品機構、或操作功能者, 皆需進行測試, 並依上述公司產品測試項目清單點檢確認後執行
品保課/二等工程師:李文傑	2024/11/12	
品保課/課長:蔡佩君	2024/11/12	
品保部/經理:孫豪駿	2024/11/12	依20240715產銷會議追查, 品保針對和ANSI規範不同的 客戶標準, Protocol, 公司標準等, 已彙整為EXCEL如附件, 包含本案, 平把手系列不管功能皆需通過G3上鎖扭力測試, Gainsbo X9需整組鎖上鎖座測試, HD螺絲硬度與抗扭標準, Canaropa 下垂度較公司嚴苛等, 並上傳品保共用區, 遇及新需求時會同步更新。 開發指令亦有加入客戶標準選項, 若勾選時, 此流程會留至實驗室和品保主管確認測試方法與判定基準。 RD案產品功能驗證時, 亦加入相關消費者體驗測試項目, 包含鎖門突出高度, 鎖附扭力等。 上述相關措施導入, 可避免遺漏客戶標準
生產本部/副總經理 :林士晃	2024/11/13	
安全系統事業群2/副總經理:林子軒	2024/11/13	
安全系統事業群1/事業群總經理:朱榮和	2024/11/13	
總經理室/總經理:陳建昆	2024/11/14	
董事長室/董事長:林瑞章	2024/11/14	
國外業務四部/經理:黃婷鈺	2024/11/15	

矯正預防措施作業(客訴) - 三個月驗證			
品保處理人員	A100062 李文傑	三個月後驗證日期	2025/02/15
驗證說明	此案已確認依L113143修改完畢，後續開發案與設變案針對平把手系列不管功能皆需通過G3上鎖扭力測試，目前無異常再發，判定對策有效		
附件			
簽核意見			
簽核人員	簽核時間	簽核內容	
零件開發課/副課長:李文傑	2025/2/4	驗證完成：	
品保課/課長:蔡佩君	2025/2/4	核可：	
品保部/經理:孫豪駿	2025/2/4	核可：	