
亚克力 LOGO 名片加工文件的制作

教程里提供的案例是 Marxmake 的 LOGO 名片，格式是 MaxmakeLAB 的文件格（.lab）。如果你想制作属于自己的 LOGO 名片文件该怎么办呢。在这里我们会给您带来详细的加工文件的制作流程。我们还是以 MarxmakeLOGO 名片的加工文件为例。


第一步：导入图片（LOGO 图片）

输入文件：将 U 盘中提供的 MarxmakeLOGO 的图片文件输入到 MaxmakeLAB 软件内

打开 MaxmakeLAB，左侧设计栏点击图片按钮；（如下图）

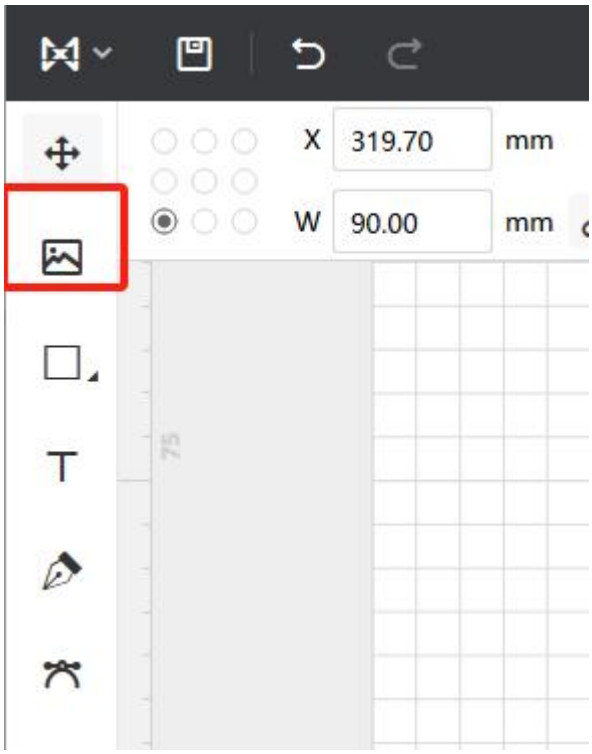

选择提供的图片文件“LOGO.png”并点击打开；（如下图）

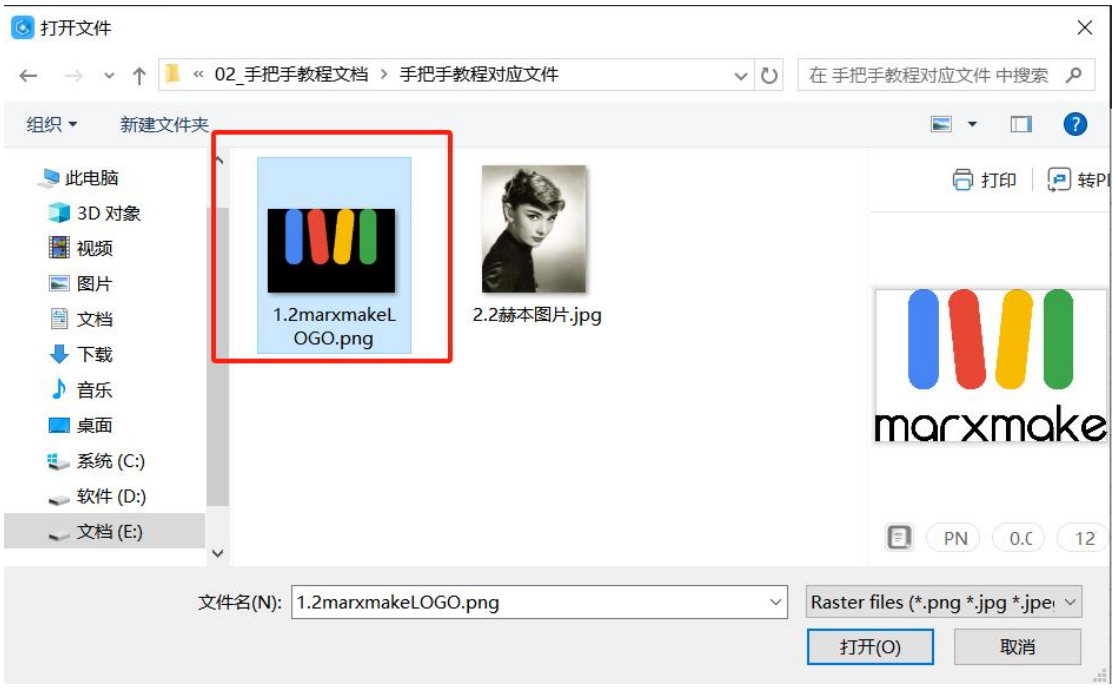


打开图片后，你所要加工的图片就被导入到 MaxmakeLAB 内了。（如下图）




第二步：设置加工文件的尺寸

当我们把图片文件输入到 MaxmakeLAB 后，下一步要做的就是把图片的尺寸修改成我们想要的尺寸**（iLaserPRO 的最大加工尺寸为宽 900mm*高 600mm，所以加工文件的尺寸应在此范围内）**；

首先选取软件左侧工具栏内的选择工具（或者按 ESC 键），然后点击（或者框选，参考 CAD 的选择工具）选中所要选择的图片；（如下图）

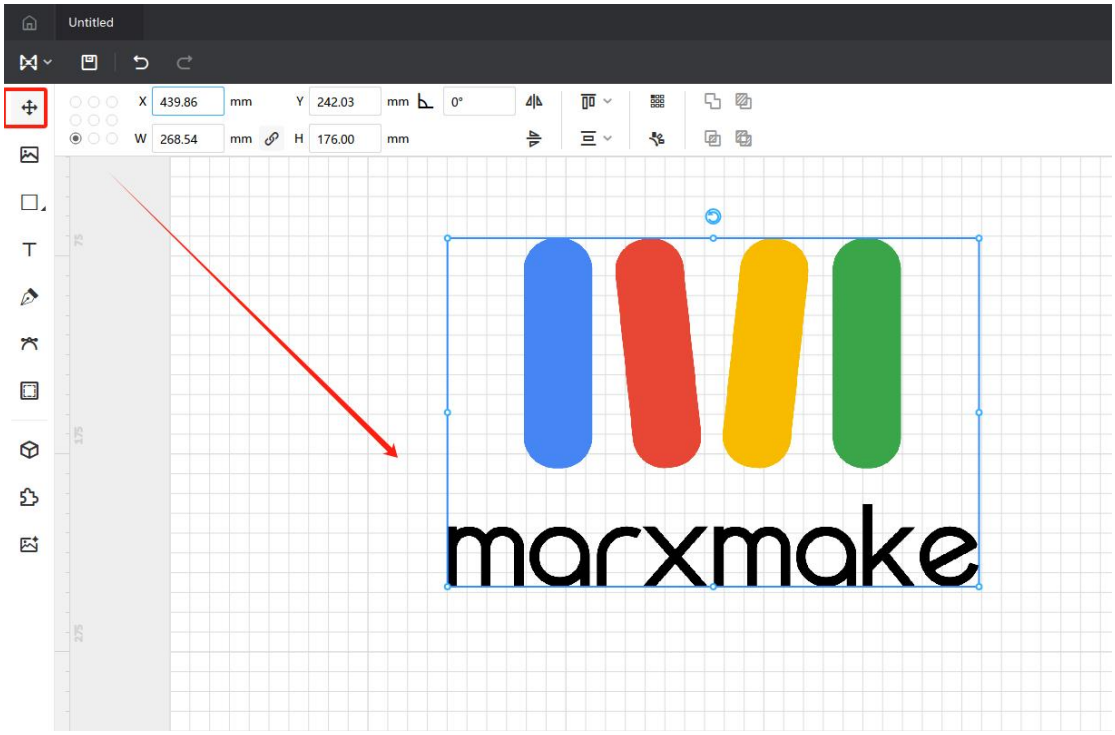

选中后大家会发现被选中图片的周围会有一圈蓝色线条，我们可以在被选中图片上按住鼠标左键不松然后拖动鼠标改变图片所在的位置，也可以拖拽蓝色线条的节点来改变图片的大小或对图片进行旋转。我们还可以通过选中图形后在软件上方显示的快捷窗口，直接输入宽高数值来精确定义文件大小（默认单位为：mm）。（如下图）

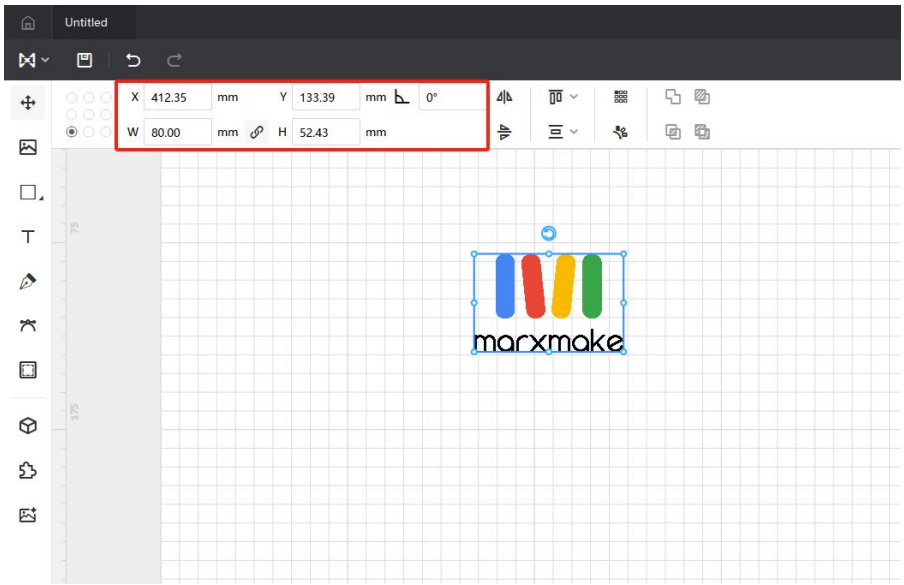

在上图中红色框选区内输入我们想要的宽（W）以后，我们会发现对应的高度（H）也随之发生了等比例变化，那是因为框选区内的那把“锁”把原图片的宽高比例“锁”住了。鼠标单击它即可解锁，然后就可以随意输入你想要的宽高数值了。不过在一般那情况下，为了使缩放后的图片和原图比例一致，不需要把宽高比例锁解锁。

第三步：将位图转化为矢量/在软件内绘制图形

图片矢量化：将图片文件被输入到 MaxmakeLAB 后，接下来就是使用图片矢量化功能，根据位图图像获得相应的矢量图形。

选选中图片后直接点击鼠标右键——图片矢量化；（如下图）



点击后会出现相应的对话框；（如下图）



可以看到在默认的参数设置下，颜色相对较浅的图形并没有生成相应的矢量，我们这时候要对相关参数数值进行设置。调整阈值至颜色最浅的图像出现矢量图形即可，然后可以适当增加平滑度和优化。在这里我们勾选忽略小于：2；平滑度：1；阈值（根据图像的灰度以及自己所需要的提取的部分可自己调整阈值）；（如下图）




设置完毕后点击右侧“确定”，然后把之前的位图图片删除，就可以得到相应的矢量图形了。（如下图）




第四步：给矢量图形创建轮廓线

我们之前已经通过位图矢量化或者自己绘制得到了 LOGO 相应的矢量图形，下一步就是给它创建一个轮廓线来方便我们进行切割。


在选中图形的状态下，点击左侧工具栏的“偏移”工具，就会出现偏移路径的对话框。（如下图）

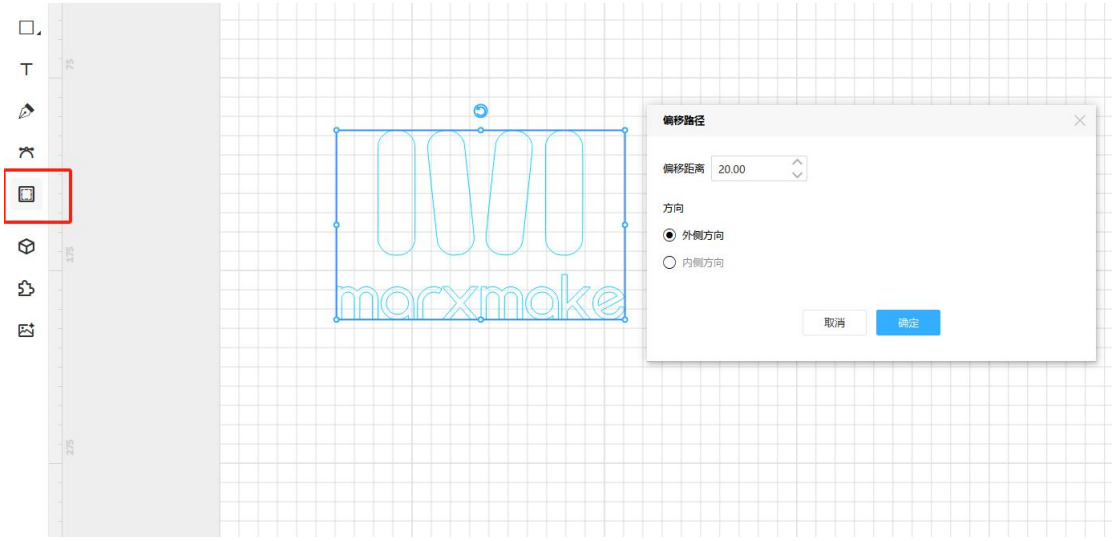


我们把“方向”选择为“外侧方向”；然后把“偏移距离”调整到我们想要的距离，在这里我们设置为 10。然后点击确定即可得到相应图形的轮廓线了。（如下图）

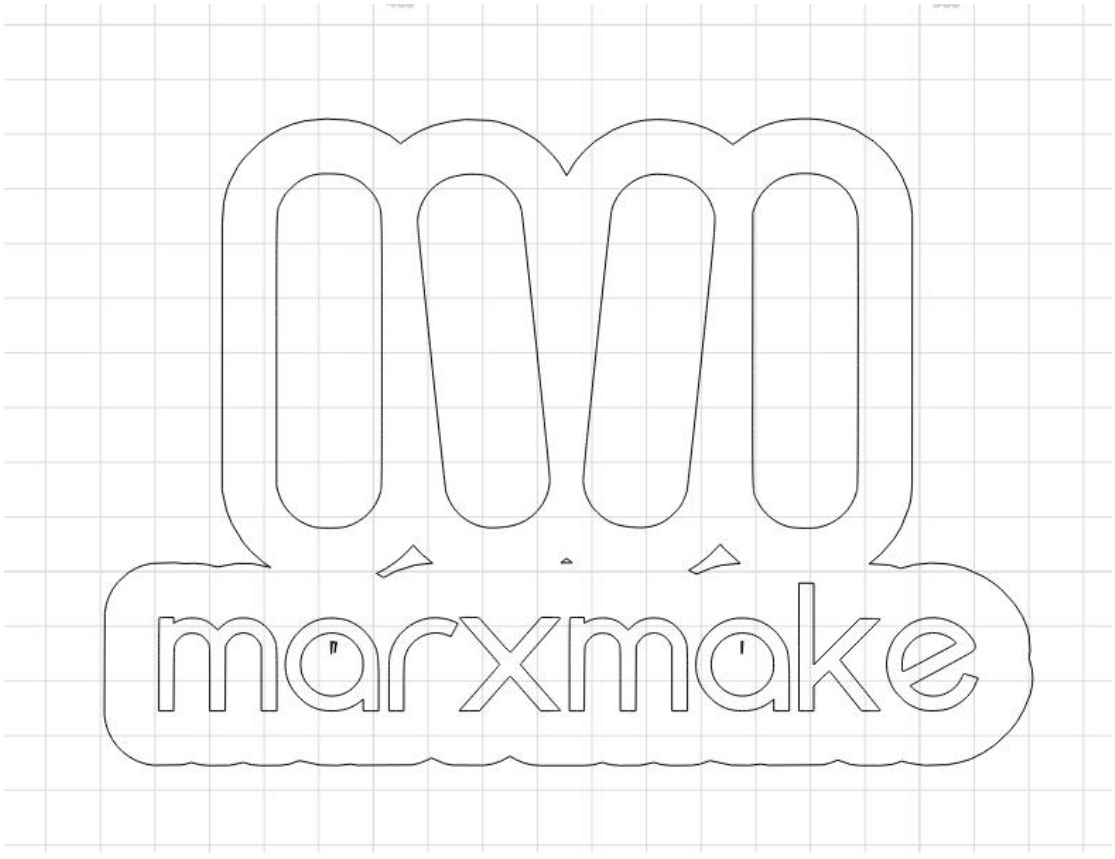

由于等距偏移距离的关系，在得到相应轮廓线后可能会在图形内部出现少许我们不需要的不规则的图形。（如下图）

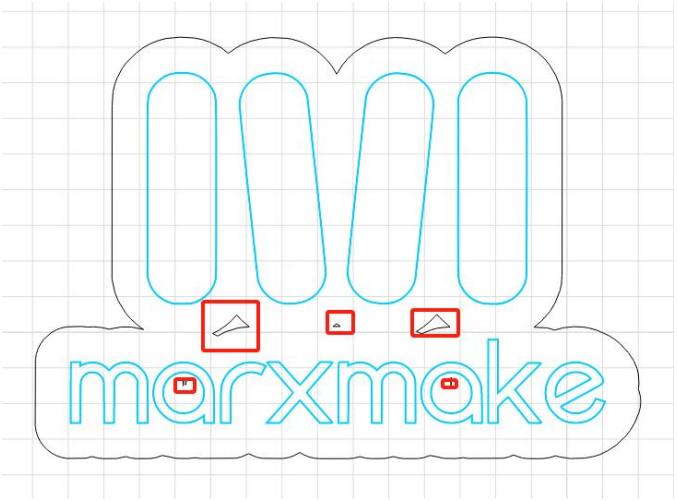


这时我们依次选中不需要的图形，按 Delete 删除即可。（如下图）

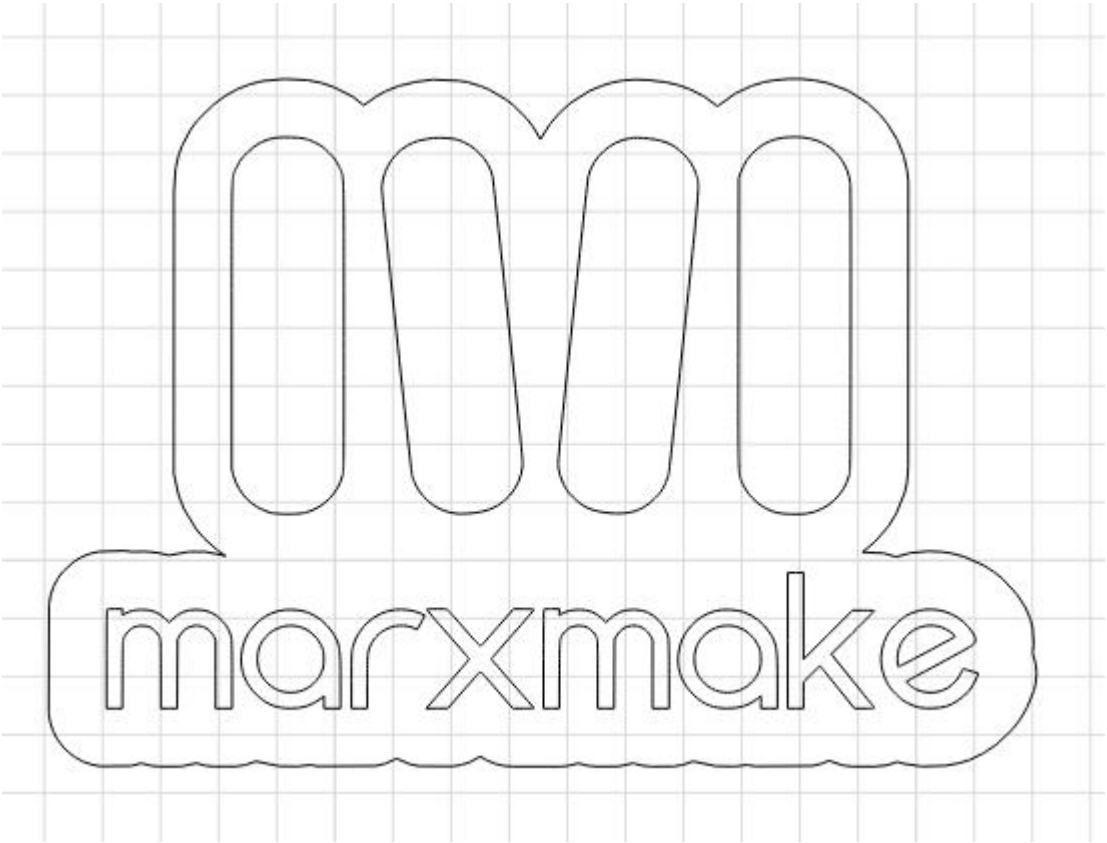


第五步：设置切割参数

1、区分加工层：

此案例我们是要进行填充雕刻（LOGO 矢量区域清除）与线条切割（轮廓线切割）的，但是我们可以看到需要雕刻的 LOGO 和要切割的轮廓线都在同一个颜色层里。所以我们要先把它们区分开来。

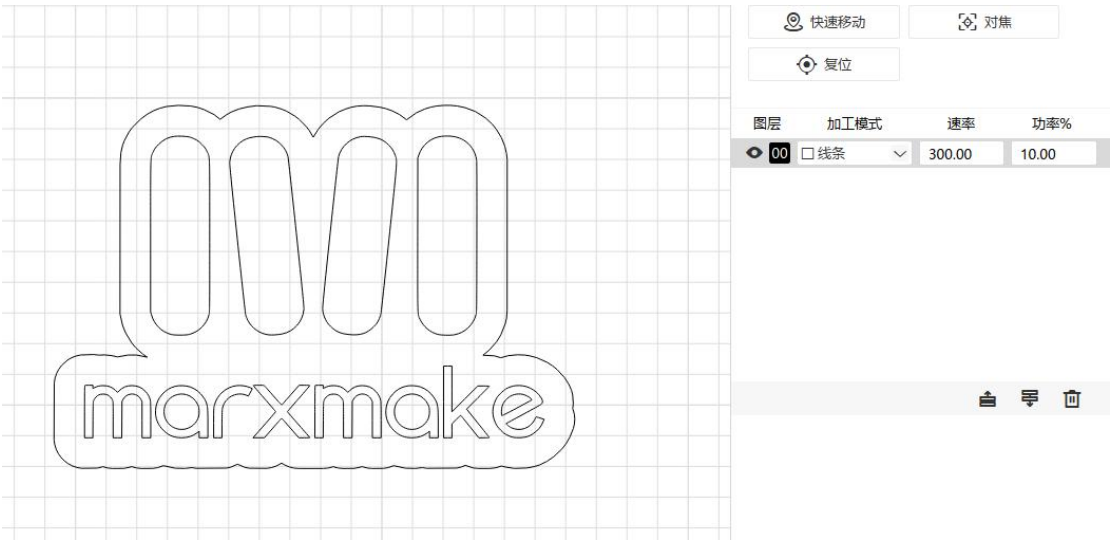

选择轮廓线，然后在 MaxmakeLAB 最下方的调色板上给它随意赋予一个其他的颜色，在这里我们把它设置为红色；（如果矢量是组合状态，全选过后，右键解组即可）

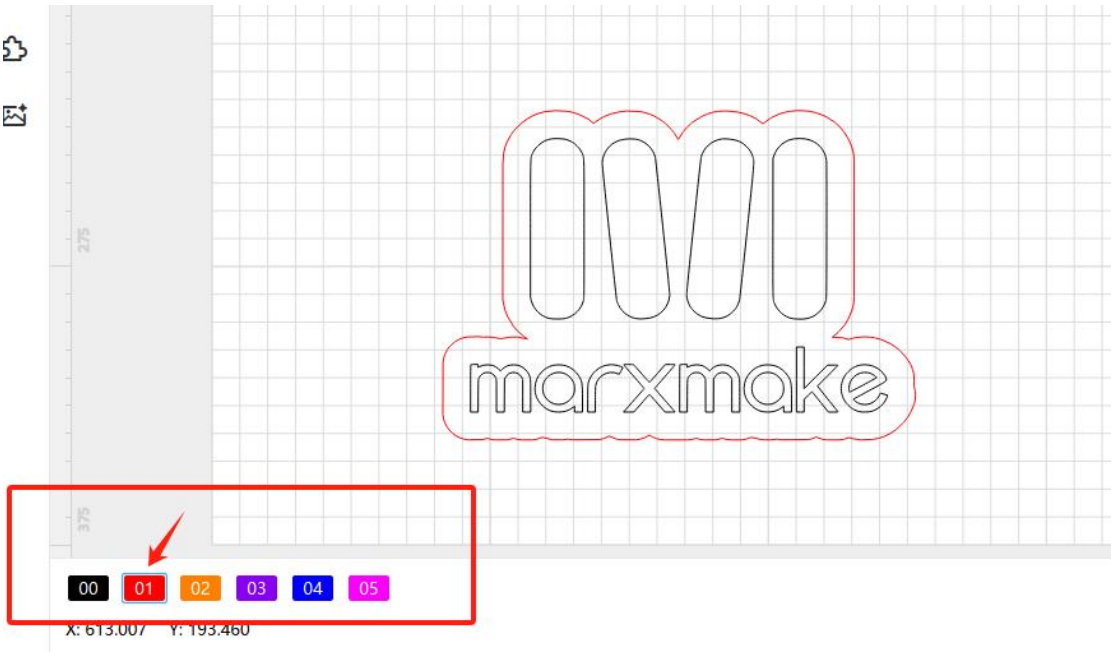

这样我们就把轮廓线和 LOGO 区分开来了。

2、切割参数设置

LOGO 在默认的黑色层，轮廓线我们设置为了红色层。




我们需要设置不同层的加工参数


首先设置 LOGO 的填充雕刻参数，双击黑色层，弹出的对话框点击右上角的材料箭头，打开参数库。



本案例使用耗材为 3mm 透明亚克力，所以我们找到透明亚克力——3mm——填充雕刻，最后点击右侧的“应用到层”。LOGO 的相关雕刻参数就设置完毕了

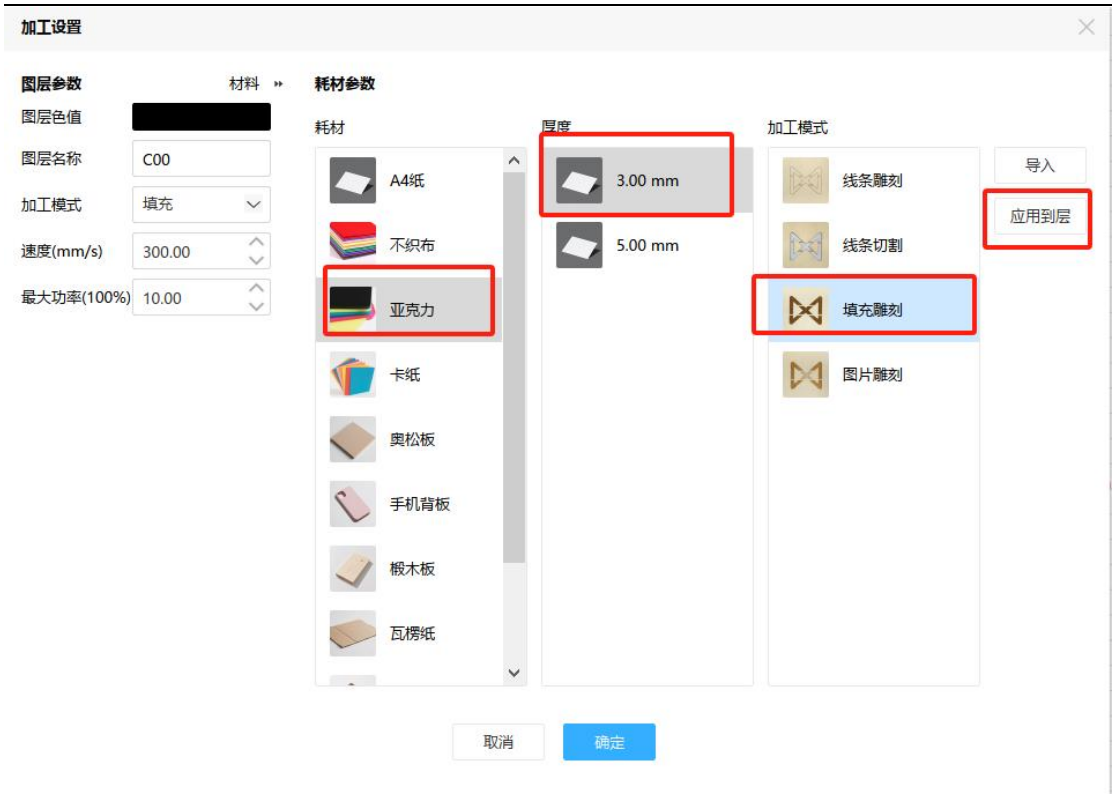

轮廓切割的红色层参数的设置也是一样的，先双击红色层，然后点击耗材箭头打开参数库。选择透明亚克力——3mm——线条切割，再点击右侧“应用到层”。轮廓切割的参数也设置完毕了。

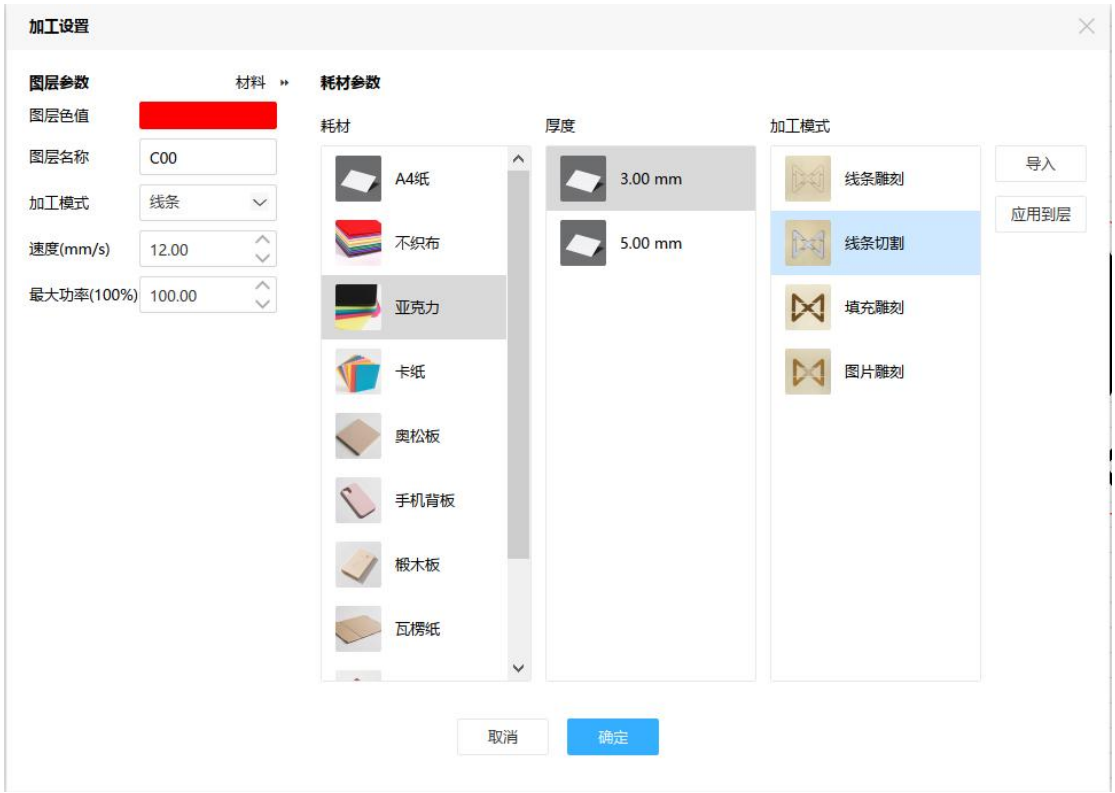

参数设置完毕后，LOGO 名片的加工文件就被我们制作完成了。置入耗材并对焦后，将文件移动到耗材的相应位置，点击加工预览窗口里的开始加工按钮就可以进行加工制作了。（这部分操作与手把手教程 1 一致）

附件一：切割参数一览

激光的切割与雕刻的效果取决于激光的切割参数设置。后续我们通过切割参数设置窗口来了解这方面知识。

双击图层（切割参数），会弹出“加工设置”的对话框。



图层色值	所设置的层的颜色
速度(mm/s) 300.00 最大功率(100%) 10.00 加工模式 填充 速度(mm/s) 最大功率(100%) 线条 填充	加工时机头的运动速度（单位：毫米/秒）， 激光出光的最大功率（百分数） 线条就是线条模式，一般切割也选择线条填充，一般区域填充雕刻选择填充
	气体辅助默认打开
双向扫描	填充模式加工，机头可以从左右两个方向进行加工

过扫描	填充模式加工，打开“过扫描”防止扫描边缘重复加工
线条间隔	填充模式加工，扫描时线的间距（单位：毫米）
加工次数	整体加工次数

附件二：文件的导出

如果你想把加工文件导出，点击左上方菜单栏文件——保存即可。（tips：保存的文件格式为.lab。

