從事配電盤配線作業發生感電災害致死重大職業災害

(110)1100000720

- 一、行業分類:機電、電信及電路設備安裝業(4331)
- 二、災害類型(分類號碼):感電(13)
- 三、災害媒介物(分類號碼):電力設備(352)

四、罹災情形:死亡1人

五、發生經過:

109年9月6日邱○○僱用罹災者劉○○一起至大雪山工作,當日工作內容為配電盤二次側到小木屋間的拉線、配線作業,14時許罹災者劉○○在配電盤前做拉線工作,邱○○在配電室北側要配污水處理廠的電,14時25分許突然聽到罹災者劉○○「啊」一聲,發現罹災者劉○○已經在他工作的南側配電盤前倒地昏迷,疑似是罹災者劉時仁右手不慎觸碰到無熔絲開關之金屬裸露端子(無熔絲開關當時有帶電),左手觸碰配電盤金屬外殼而導致感電,後經救護車送往東勢區農會附設農民醫院急救,仍於當日17時11分宣告不治死亡。

六、原因分析:

(一)直接原因:勞工於接近低壓電路從事配電盤拉線等檢查、修理活線作業時,接觸電壓進而觸電,經送醫急救後仍因心臟傳導系統障礙致心臟性休克不治死亡。

(二)間接原因:

不安全狀況: 雇主使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時,未 使該作業勞工戴用絕緣用防護具,或使用活線作業用器具 或其他類似之器具。


(三)基本原因:

- (1)雇主未依規定置職業安全衛生業務主管。
- (2)雇主未有執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。
- (3)雇主未訂定自動檢查計畫,實施自動檢查。
- (4)雇主未使勞工接受適於各該工作必要之安全衛生教育訓練。
- (5)雇主未會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則。

七、災害防止對策:

- (一)雇主使勞工於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時,應使該作業勞工戴用絕緣用防護具,或使用活線作業用器具或其他類似之器具。(職業安全衛生設施規則第256條暨職業安全衛生法第6條第1項)
- (二)雇主僱用勞工時,除應依附表八所定之檢查項目實施一般體格檢查外,另應按其作業類別,依附表九所定之檢查項目實施特殊體格檢查。(勞工健康保護規則第14條第1項暨職業安全衛生法第20條第1項)。
- (三)第2條所定事業之雇主應依附表2之規模,置職業安全衛生業務 主管及管理人員。(職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業 安全衛生法第23條第1項)。
- (四)雇主應依其事業單位之規模、性質,訂定職業安全衛生管理計畫,要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行;勞工人數在30人以下之事業單位,得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。(職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項)。
- (五)雇主依第13條至第63條規定實施之自動檢查,應訂定自動檢查 計畫。(職業安全衛生管理辦法第79條暨職業安全衛生法第23 條第1項)。
- (六)雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前,應使勞工接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。(職業安全衛生教育訓練 規則第16條第1項暨職業安全衛生法第32條第1項)
- (七)雇主應依職業安全衛生法及有關規定會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則,報經勞動檢查機構備查後,公告實施。 (職業安全衛生法第34條第1項)。
- (八)勞工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時,雇主應依下列規定予以補償。但如同一事故,依勞工保險條例或其他法令規定,已由雇主支付費用補償者,雇主得予以抵充之:…4、勞工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時,雇主除給與5個月平均工資之喪葬費外,並應1次給與其遺屬40個月平均工資之死亡補償。(勞動基準法第59條第4款)

八、現場示意圖或照片:

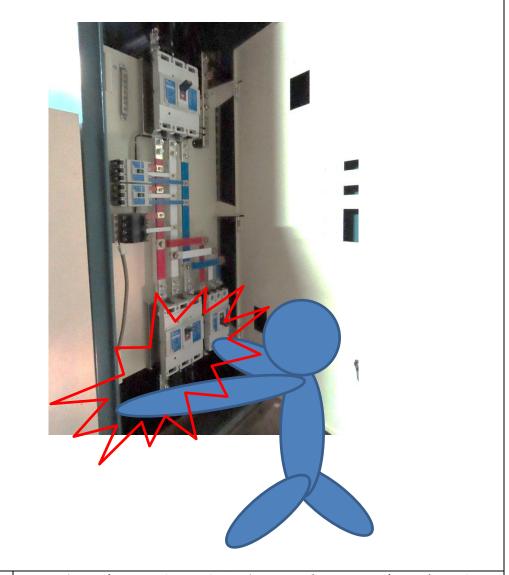

說明

罹災者從事配電盤拉線作業於低壓電路從事檢查、修理等活線作業時,未戴用絕緣用防護具,或使用活線作業用器具或其他類似之器具,導致罹災者右手接觸帶電端子,左手接觸配電盤金屬外殼,構成感電迴路。