墜落案 2 分析參考

勞工從事理貨作業發生墜落致死災害調查分析報告

重要提醒:本分析報告是基於所提供案例的有限資訊,並結合事故調查的專業方法論進行。部分內容為根據邏輯與經驗所做的合理推斷,並會明確標示為**(推斷)或(假設)**。一場實際、完整的事故調查,需要更詳盡的現場勘查、人員訪談與物證檢驗來支持所有結論。

事故基本資料

• 行業分類: 汽車零件製造業 (3030)

• **災害類型**: 墜落、滾落 (1)

• 媒介物: 開口部分 (414;自動倉儲理貨平臺開口)

• **罹災情形**: 死亡1人


• **事故時間**: 114年1月3日,約13時30分許

事故地點: 2 樓自動倉儲 4 號理貨平臺(高度約 6 公尺)

事故摘要: 勞工洪oo於高度約6公尺之4號理貨平臺從事理貨作業時,自平臺右側寬約53公分、未設置護欄之開口處,墜落至1樓運輸軌道上。事故由鄰近作業的同事蔡oo聽到聲響後發現,洪員經送醫急救後仍因創傷性顱內出血併顱骨骨折不治死亡。

一. 事件成因分析圖 (ECFC)

此圖將事故發生的事件及相關條件按時間順序呈現,以視覺化方式釐清因果關係。圖中 黃色方框為「事件」,粉紅色橢圓為「條件」,藍色虛線橢圓為「推測條件或假設」。 程式碼片段

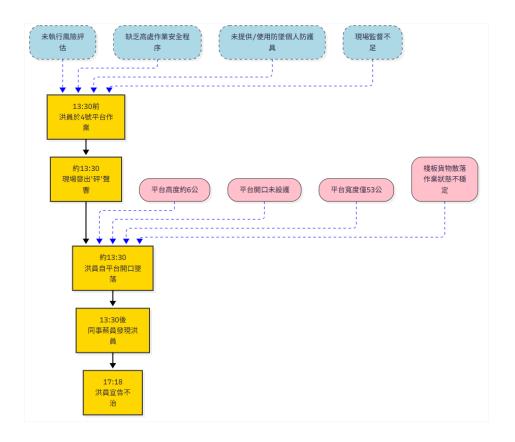

二. 時間序列表


此表以表格形式記錄事故發生的先後順序和相關條件,作為 ECFC 的輔助,並為後續分析 奠定基礎。

日期/時	事件描述	事實	主(P)/次	相關條件 1 (直接條	相關條件 2 (條件 1
間		/推	(S)事件	件)	的背景或前提)
		鑑	軸		
114/1/3	罹災者洪員於2樓4號理貨平	推斷	Р	1. 於高度約6公尺	1. 該作業本身具高
13:30 前	臺進行理貨作業。			處作業 。	度墜落風險。
				2. 獨自作業狀態。	2. 現場缺乏有效監
					督機制。(推斷)
114/1/3	同事蔡員聽到「砰」的聲響,	事實	S	1. 貨物不穩或發生	作業方法或貨物堆
約 13:30	且發現4號平臺棧板上貨物有			碰撞。	疊可能存在問題。
	散落情形。			2. 罹災者可能因處	(推斷)
				理散落物而失去平	
				衡。	
114/1/3	罹災者洪員自 4 號理貨平臺右	事實	Р	1. 平臺開口未設置	1. 設施本質安全設
約 13:30	側開口墜落至1樓。			護欄。	計嚴重不足。
				2. 平臺寬度僅約	2. 未提供或要求使

				53 公分,作業空間	用防墜設施。
				狹小。	3. 未進行作業風險
				3. 未使用個人防墜	評估。(推斷)
				護具。	
114/1/3	同事蔡員整理完貨物後,發現	事實	Р	事故發生後未被立	獨自作業,缺乏直
13:30 後	罹災者倒臥於1樓。			即發現。	接的視覺監控。
114/1/3	罹災者經送醫急救後,宣告不	事實	Р	創傷性顱內出血併	自高處墜落的衝擊
17:18	治死亡。			顱骨骨折,傷勢嚴	力巨大。
				重。	

三. 為何樹分析 (Why-Tree)

本分析從最終的傷害事件開始,透過不斷追問「為什麼」來探究事件的根本原因。

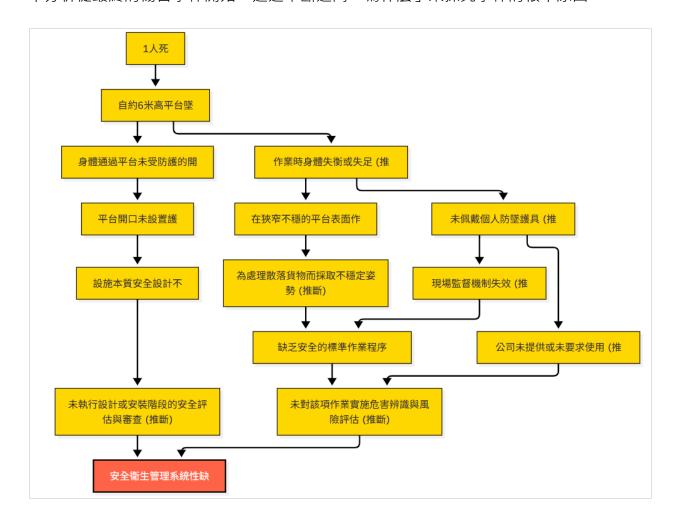

四. 屏障分析 (Barrier Analysis)

本分析旨在識別應有但失效、缺失或不足的屏障,導致危害接觸到目標。

• 危害: 位能 (從 6 公尺高處墜落的重力)

• **目標**: 罹災者洪員

屏障類	屏障 	屏障表	屏障失效原因 屏障失效原因	屏障如何影響事故 (失效的後果)
型		現 (事故		
		時狀態)		
工程控	1. 固定式護欄/	完全不		最致命的屏障失效 。它移除了防止
制	 護蓋 (最關鍵屏	存在	 存在重大缺陷,未依安全	 人員墜落最基本、最有效的物理性
	障)		法規標準設置。	屏障,使墜落危害持續暴露。
個人防	2. 個人防墜系	完全失	公司未提供或未要求使	移除了保護人員的 最後一道防線。
護具	統 (如安全帶、	效 (未使	用;缺乏強制性的安全作	若有正確使用・即使人員失去平
(PPE)	安全母索)	用)	業程序。 (推斷)	衡,也能防止其墜落至地面。
行政管	3. 安全作業程	不存在	未針對此高風險作業制定	缺乏明確的作業指南・導致勞工只
理/程序	序 (SOP)	或無效	標準化、安全的作業流	能依賴個人判斷,增加了採取不安
性		(推斷)	程。	全姿勢或動作的風險。
行政管	4. 危害辨識與	嚴重不	管理階層與作業人員未能	因為沒有辨識出風險,所以完全沒
理	風險評估	足 (推	辨識出在狹窄、無護欄的	有規劃任何對應的控制措施(屏
		<u>総統</u> 斤)	平台作業是致命性危害。	障).導致作業處於失控狀態。
行政管	5. 現場作業監	失效 (推	同事在另一平台,罹災者	監督的失效 · 讓不安全狀況(無護
理	超目	鑑斤)	形成獨自作業狀態,無人	欄)及可能的不安全行為得以持續,
			監督其高風險作業。	且事故發生後延誤發現與搶救的時
				機。

五. 變更分析 (Change Analysis)

素	事故狀況	先前、理想或未發	差異 (變更)	效果評估 (此差異對事故的影響)
(Factor)		生事故狀況 (比較		
		基準)		
WHAT	1. 處理 散落/不穩	1. 處理 標準化、堆	1. 作業任務由	1. 異常處理任務增加了動作的不
(任務/設	定 的貨物。	疊穩定 的貨物。	「例行」變為	可預測性,迫使勞工需採取更多
備)	2. 理貨平台 沒有 護	2. 理貨平台 有 符合	「異常處	臨場反應・提高失衡風險。
	欄。	法規的永久性護	理」。	2. 缺少護欄使得任何程度的失衡
		欄。	2. 缺少最關鍵	或失足,其後果都將是致命的墜
			的工程控制屏	落。
			障。	
WHEN	作業過程中 發生了	作業流程依計畫進	作業狀態由	突發狀況可能導致勞工心理緊張
(時間/時	預期外的事件 (聽	行, 無中斷或意	「穩定」變為	或為求快速恢復而忽略原有的安
機)	到「砰」聲響,貨	外。	「突發」。	全步驟(即使有) · 專注力從自
	物散落)。			身安全轉移到處理問題上。
WHERE	在一個寬度僅 53	在一個經過安全設	作業空間極度	狹窄的空間大幅減少了人員活動
(地點/環	公分 的狹窄走道上	計、提供 足夠安全	受限。	的容錯率,任何輕微的踉蹌或為
境)	作業。			

		作業寬度 的平台上		了閃避物品的移動,都可能導致
		作業。		身體超出平台邊緣。
WHO	勞工 獨自一人 在高	勞工依循標準程序	人員監督與支	缺乏監督使得不安全狀況(長期
(人員)	風險區域作業,且	作業・高風險作業	援機制的失	存在的無護欄平台)被默許;事
	處於應對異常的狀	時應 有伙伴或監督	效。	故發生當下也無人可立即提供協
	態。	者。		助或警告,並延遲了被發現的時
				間。
HOW	1. 未使用 任何個人	1. 依規定 佩戴並確	1. 省略了最後	1. 當工程控制(護欄)失效時 ·
(方法/程	防墜護具。	實勾掛 個人防墜護	一道安全防	個人防護具的省略,使得墜落的
序)	2. 以 臨場反應 的方	具。	線。	發生完全無法被阻止。
	式整理貨物。	2. 遵循**標準作業	2. 作業方法缺	2. 缺乏 SOP 指導,使勞工在面
		程序(SOP)**進行	乏程序性、系	對異常時只能依賴個人判斷・而
		操作。	統性控制。	此判斷極易因環境限制而出現偏
				差。

六. 人為失誤分析 (Human Failure Analysis)

本分析探討影響人員行為的深層次原因,而非僅歸咎於個人。

失誤類型	主要不安全行為/失誤	根本原因 (組織與系統層面)
常規性違	罹災者:在未設置護欄且未佩戴任何防墜	* 管理系統的根本缺陷: 公司完全沒有建立最
規或知	護具的高處平台作業。	基本的墜落危害預防管理制度。設施從設計源
識性錯誤		頭就存在致命缺陷(無護欄) · 這是一種系統性
		的失能。
	此行為若是出於習慣或為求方便(認為只是	* 危害辨識與作業程序闕如: 公司未執行該作
	理貨不會有事)·則為「 常規性違規 」。若	業的風險評估・也未建立安全作業程序・勞工
	出於不了解其致命性,為「 知識性錯	無標準可循・只能在極度危險的環境下憑藉個
	誤」。不論何者·其根源都在於組織因	人經驗工作。(推斷)
	素。	
知識性錯	雇主/公司:未能提供一個安全的作業環境	* 安全文化薄弱: 容許如此明顯的墜落危害長
誤	(無護欄)·也未能建立墜落預防計畫。	期存在・顯示從管理階層到現場人員對於安全
		的認知與要求標準過低,安全並未成為核心價
		值。
技術性失	罹災者:在理貨過程中,因貨物不穩或其	* 作業條件惡劣: 在寬度僅 53 公分的狹窄平
誤 (疏忽)	他原因,不慎失足或失去平衡。(推斷)	台上作業・本身就極易因微小疏忽而導致失
		衡。此「疏忽」是在前述多項系統性失效的基
		礎上才變得致命。

七. 根本原因分析與矯正改善措施

(一) 立即原因

• 不安全的狀況:

- 1. 高度約 6 公尺的理貨平台,其開口側未設置護欄、護蓋等任何墜落防護設施。
- 2. 理貨平台寬度僅約53公分,作業空間極為狹窄。

• 不安全的行為:

 勞工於有墜落之虞的作業場所,未佩戴安全帽及使用安全帶等防墜護具。 (推斷)

(二) 根本原因

- 1. **致命性的設施設計缺陷 (本質安全不足)**: 最核心的根本原因是,該理貨平台在設計或安裝階段就完全忽略了墜落危害,未設置護欄是直接導致事故的設計層級系統性崩潰。
- 2. **危害辨識與風險評估的完全失效**: 雇主未能辨識出在高度 6 公尺、無護欄、狹窄的平台進行理貨作業是**高度且不可接受的風險**·因此未能規劃與執行任何有效的控制措施。
- 3. **安全衛生管理系統的闕如:**未建立針對高處作業的**安全作業程序(SOP)**,未提供必要的**個人防墜護具**,也未規劃**現場監督機制**,顯示墜落預防管理系統名存實亡。
- 4. **安全文化薄弱**: 長期容忍如此明顯、致命的墜落危害存在於作業場所,反映出從 管理階層到基層員工對於安全的認知與要求嚴重不足。

(三) 矯正改善措施建議

工程控制 (最優先):

- 1. **立即安裝永久性護欄:** 立即在所有理貨平台開口側,安裝符合法規標準(如高度 90 公分以上,並設有上、中欄杆及腳趾板)的**固定式護欄**。這是防止再發的最高原則與首要措施。
- 2. **評估並改善作業平台:** 重新評估理貨平台寬度(53 公分)的適用性,若空間允許,應考慮拓寬或改善設計,提供更安全的作業空間。

制度層面:

- 1. **建立「高處作業風險評估與許可」制度**: 對於所有 2 公尺以上的高處作業,應由合格人員進行風險評估。對於無法設置護欄的臨時性作業,必須執行**工作許可制度**,詳列控制措施(如安全帶使用、監督人員配置)並經負責人批准後方可作業。
- 2. **制定並落實安全作業程序**: 針對自動倉儲理貨作業,制定包含墜落預防措施的標準作業程序(SOP),並確保所有相關人員都經過訓練且確實遵守。

3. **強化作業監督與查核:**應指派現場作業監督人員,對於高風險作業進行監督,並建立定期的安全稽核制度,確保所有安全設施與程序被確實遵守。

• 人員與設備層面:

- 1. **採購並強制使用合格的防墜護具**: 立即採購符合國家標準的安全帶、安全 母索等個人防墜護具·並納入 SOP 強制要求勞工在指定區域使用。
- 2. **實施專項墜落危害預防教育訓練:** 立即將本次事故作為案例,對全體員工 (特別是倉儲作業人員)進行專項安全訓練,強力宣導墜落危害的致命性、護 欄的重要性以及個人防墜護具的正確使用方法。