Kemro K2

KEBA 控制器

用户操作手册 V3.05

Automation by innovation.

© KEBA 2016

文件版本: V3.05
文件名 ：keba 说明书 i1000.pdf
页数 170

© KEBA 2016
由于进一步的技术发展，规格可能会有所变化， 提供的细节可能会有所更正， 最终解释权归本公司所有。

KEBA AG Headquarters: Gewerbepark Urfahr, 4041 Linz, Austria, Phone: +43 732 7090-0, Fax: +43 732 7309-10, keba@keba.com

For information about our subsidiaries please look at www.keba.com.

历史版本

版本	日期	改动章节	描述	修改人
1.00	11-2007		Newly created	sam
1.01	06-2008	All	Adapted to KePlast V1.16	kalt
1.20	08-2008	Several	Adapted to KePlast V1.19	kalt
1.21	02-2009	Several	Adapted to Keplast V1.23	kalt
1.22	04-2009	Several	Adapted to Keplast V1.24	kalt
1.24	03-2010	Several	Adapted to KePlast V1.27	bru/pchr
1.25	04-2010	Several	Adapted Auto calibration and heating parameters	pchr
1.30	11-2010	Several	Adapted to KePlast V1.30	fal
1.31	06-2011	4.50	Adapted to KePlast V1.30e; Adaptation in chapter "Configuration Autocalib"	pchr
2.00	09-2011	all	Adapted to KePlast V1.32; HMI- KVB Redesign	pchr
2.02	07-2012	all	Adapted to KePlast V1.34	pchr, fal
2.04	10-2012	Several	Adapted to KePlast V1.35	pchr
2.06	06-2013	Several	Adapted to KePlast V1.36	pchr
3.00	03-2014	all	Adapted to KePlast V1.38; HMI redesign	pchr
3.01	06-2014	4.111	Adapted to KePlast V1.38a	pchr
3.02	07-2014		Chapters 4.110-4.113 were described twice; deleted the double chapters	pchr
3.04	07-2015	Several	Adapted to KePlast V1.40	mhf
3.05	01-2016	Several	Adapted to KePlast V1.41. Changed description for Ejector mode "Hold". Added description about vertical page scrolling. Added descriptions for Simple Scope mask and velocity calibration masks.	pchr, mhf
CN3.05	04-2018	All	Translate from English to Chinese	Vicks

© KEBA 2016

目录

1 简介 13
1.1 本说明书用途 13
1.2 适用目标人群，先决条件 13
1.3 注意事项 13
1.3.1 说明书内容 13
1.3.2 以下内容不包含在本文档中 13
2 安全注意事项 14
2.1 图标含义 14
2.2 常规安全说明 15
3 操作与显示 15
3.1 基本版面 15
3.1.1 状态栏 16
3.1.2 状态图标 18
3.1.3 动作图标 19
3.1.4 页面导航键 20
3.2 页面层级 21
3.3 面板按键 23
3.3.1 功能键 23
3.3.2 数字/字母输入 24
3.3.3 方向按键 24
3.3.4 操作模式按键 25
3.3.5 注塑机动作按键 25
3.4 扩展页面 27
3.5 快速访问与常用页面 27
3.5.1 实际值面板 28
3.5.2 打开帮助画面 29
3.5.3 打开警报帮助文档 30
3.5.4 画面打印/截图 31
3.5.5 创建状态报告 31
3.5.6 用户登录/注销 32
3.5.7 编辑常用界面 32
4 操作界面的描述 33
4.1 主画面 33
4.1.1 目的 33
4.1.2 画面描述 33
4.1.3 元素描述 34
4.2 开关模设定 35
4.2.1 目的 35
4.2.2 画面描述 35
4.2.3 元素描述 36
4.3 开关模动作曲线设定 37
4.3.1 目的 37
4.3.2 画面描述 37
4.3.3 元素描述 38
4.4 常规参数设置 1 38
4.4.1 目的 38
4.4.2 画面描述 38
4.4.3 元素描述 39

© KEBA 2016

4.5 高级参数设置 40
4.5.1 目的 40
4.5.2 画面描述 40
4.5.3 元素描述 41
4.6 模厚调整 42
4.6.1 目的 42
4.6.2 画面描述 42
4.6.3 元素描述 43
4.7 润滑 45
4.7.1 目的 45
4.7.2 画面描述 45
4.7.3 元素描述 45
4.8 模板选项-自动安全门 45
4.8.1 目的 45
4.8.2 画面描述 46
4.8.3 元素描述 46
4.9 顶针和吹风 48
4.9.1 目的 48
4.9.2 元素描述 48
4.9.3 元素描述 49
4.10 顶针-图形 50
4.10.1 目的 50
4.10.2 画面描述 50
4.10.3 元素描述 51
4.11 顶针设置 51
4.11.1 目的 51
4.11.2 画面描述 51
4.11.3 元素描述 52
4.12 顶针高级设置 53
4.12.1 目的 53
4.12.2 画面描述 53
4.12.3 元素描述 53
4.13 中子 55
4.13.1 目的 55
4.13.2 画面描述 55
4.13.3 元素描述 55
4.14 中子设置 56
4.14.1 目的 56
4.14.2 画面描述 56
4.14.3 元素描述 57
4.15 中子高级设置 59
4.15.1 目的 59
4.15.2 画面描述 59
4.15.3 元素描述 59
4.16 中子斜率设置 60
4.16.1 目的 60
4.16.2 画面描述 60
4.16.3 元素描述 60
4.17 注射、保压、熔胶和松退 61

© KEBA 2016

4.17.1 目的 61
4.17.1 画面描述 61
4.17.2 元素描述 61
4.18 注射-图形 62
4.18.1 目的 62
4.18.1 画面描述 62
4.18.2 元素描述 63
4.19 熔胶和松退 63
4.19.1 目的 63
4.19.2 画面描述 63
4.19.3 元素描述 64
4.20 熔胶-图形 65
4.20.1 目的 65
4.20.2 画面描述 65
4.20.3 元素描述 65
4.21 注射设置 66
4.21.1 目的 66
4.21.2 画面描述 66
4.21.3 元素描述 66
4.22 注射高级设置 1 67
4.22.1 目的 67
4.22.2 画面描述 67
4.22.3 元素描述 68
4.23 注射高级设置 2 68
4.23.1 目的 69
4.23.2 画面描述 69
4.23.3 元素描述 69
4.24 注射高级设置 3 70
4.24.1 目的 70
4.24.2 画面描述 70
4.24.3 元素描述 71
4.25 注射曲线 73
4.25.1 目的 73
4.25.2 画面描述 73
4.25.3 元素描述 74
4.26 注射曲线设置 74
4.26.1 目的 74
4.26.2 画面描述 75
4.26.3 元素描述 75
4.27 浇口 76
4.27.1 目的 76
4.27.2 画面描述 76
4.27.3 元素描述 76
4.28 浇口-常规设置 77
4.28.1 目的 77
4.28.2 画面描述 78
4.28.3 元素描述 78
4.29 射台 79
4.29.1 目的 79

© KEBA 2016

4.29.2 画面描述 79
4.29.3 元素描述 80
4.30 射台图形 81
4.30.1 目的 81
4.30.2 画面描述 81
4.30.3 元素描述 82
4.31 射台设置 82
4.31.1 目的 82
4.31.2 画面描述 82
4.31.3 元素描述 83
4.32 高级设置 84
4.32.1 目的 84
4.32.2 画面描述 84
4.32.3 元素描述 85
4.33 射台选项 86
4.33.1 目的 86
4.33.2 画面描述 86
4.33.3 元素描述 87
4.34 加热 88
4.34.1 目的 88
4.34.2 画面描述 88
4.34.3 元素描述 89
4.35 加热设置 1 89
4.35.1 目的 89
4.35.2 画面描述 90
4.35.3 元素描述 90
4.36 加热设置 2 91
4.36.1 目的 91
4.36.2 画面描述 92
4.36.3 元素描述 92
4.37 模具加热-热流道 93
4.37.1 目的 93
4.37.2 画面描述 93
4.37.3 元素描述 94
4.38 热流道设置 95
4.38.1 目的 95
4.38.2 画面描述 95
4.38.3 元素描述 96
4.39 热流道高级设置 96
4.39.1 目的 96
4.39.2 画面描述 96
4.39.3 元素描述 97
4.40 警报页面 98
4.40.1 目的 98
4.40.2 画面描述 98
4.40.3 元素描述 98
4.41 生产设置 1 98
4.41.1 目的 98
4.41.2 画面描述 99

© KEBA 2016

4.41.3 元素描述 99
4.42 生产设置 2 101
4.42.1 目的 101
4.42.2 画面描述 101
4.42.3 元素描述 101
4.43 生产设置 3 102
4.43.1 目的 102
4.43.2 画面描述 102
4.43.3 元素描述 102
4.44 模具数据 103
4.44.1 目的 103
4.44.2 画面描述 103
4.44.3 元素描述 104
4.45 数据导出与删除 104
4.45.1 目的 104
4.45.2 画面描述 104
4.45.3 元素描述 105
4.46 生产过程数据(PDP) 105
4.46.1 目的 105
4.46.2 画面描述 106
4.46.3 元素描述 106
4.47 统计过程控制(SPC) 107
4.47.1 目的 107
4.47.2 画面描述 107
4.47.3 元素描述 108
4.48 SPC 设置 108
4.48.1 目的 108
4.48.2 画面描述 108
4.48.3 元素描述 109
4.49 SPC 变量设置 109
4.49.1 目的 109
4.49.2 画面描述 110
4.49.3 元素描述 110
4.50 IO 监控 111
4.50.1 目的 111
4.50.2 画面描述 111
4.50.3 元素描述 111
4.51 DI 数字量输入 112
4.51.1 目的 112
4.51.2 画面描述 112
4.51.3 元素描述 113
4.52 DO 数字量输出 113
4.52.1 目的 113
4.52.2 画面描述 113
4.52.3 元素描述 114
4.53 AI 模拟量输入 115
4.53.1 目的 115
4.53.2 画面描述 115
4.53.3 元素描述 115

© KEBA 2016

4.54 AO 模拟量输出 116
4.54.1 目的 116
4.54.2 画面描述 116
4.54.3 元素描述 116
4.55 TI 温度输入 117
4.55.1 目的 117
4.55.2 画面描述 117
4.55.3 元素描述 117
4.56 PWM 输出 (PO) 118
4.56.1 目的 118
4.56.2 画面描述 118
4.56.3 元素描述 119
4.57 IO 替换 119
4.57.1 目的 119
4.57.2 画面描述 119
4.57.3 元素描述 120
4.58 AI 模拟量输入/AO 模拟量输出替换 120
4.58.1 目的 120
4.58.2 画面描述 120
4.58.3 元素描述 120
4.59 DI/DO 替换 121
4.59.1 目的 121
4.59.2 画面描述 121
4.59.3 元素描述 121
4.60 TI 温度输入替换 121
4.60.1 目的 121
4.60.2 画面描述 121
4.60.3 元素描述 122
4.61 顺序画面 123
4.61.1 目的 123
4.61.2 画面描述 123
4.61.3 元素描述 124
4.62 顺序-安全条件 124
4.62.1 目的 125
4.62.2 画面描述 125
4.63 软件版本 125
4.63.1 目的 125
4.63.2 画面描述 125
4.63.3 元素描述 126
4.64 警报历史信息 126
4.64.1 目的 126
4.64.2 画面描述 126
4.64.3 元素描述 127
4.65 维护间隔画面 1 128
4.65.1 目的 128
4.65.2 画面描述 128
4.65.3 元素描述 128
4.66 维护间隔画面 2 129
4.66.1 目的 129

© KEBA 2016

4.66.2 画面描述 129
4.66.3 元素描述 129
4.67 维护间隔画面 3 130
4.67.1 目的 130
4.67.2 画面描述 130
4.67.3 元素描述 130
4.68 公司信息 131
4.68.1 目的 131
4.68.2 画面描述 131
4.69 网络设置 131
4.69.1 目的 131
4.69.2 画面描述 131
4.69.3 元素描述 132
4.70 锁机/解锁 132
4.70.1 目的 132
4.70.2 画面描述 133
4.70.3 元素描述 134
4.71 机器数据 1 134
4.71.1 目的 134
4.71.2 画面描述 134
4.71.3 元素描述 135
4.72 机器数据 2 135
4.72.1 目的 135
4.72.2 画面描述 135
4.72.3 元素描述 136
4.73 机器数据备份 136
4.73.1 目的 136
4.73.2 画面描述 137
4.73.3 参数描述 137
4.74 设备 1 137
4.74.1 目的 137
4.74.2 画面描述 138
4.74.3 元素描述 138
4.75 设备 2 140
4.75.1 目的 140
4.75.2 画面描述 140
4.75.3 元素描述 141
4.76 泵选择 141
4.76.1 目的 141
4.76.2 画面描述 141
4.76.3 元素描述 142
4.77 行程 142
4.77.1 目的 142
4.77.2 画面描述 142
4.77.3 元素描述 143
4.78 机器极值 144
4.78.1 目的 144
4.78.2 画面描述 144
4.78.3 元素描述 145

© KEBA 2016

4.79 线性表 146
4.79.1 目的 146
4.79.2 画面描述 146
4.79.3 元素描述 146
4.80 线性表选择画面 147
4.80.1 目的 147
4.80.2 画面描述 147
4.80.3 元素描述 147
4.81 校准 – 自动校准 148
4.81.1 目的 148
4.81.2 画面描述 148
4.81.3 元素描述 149
4.82 校准 –自动校准设定 151
4.82.1 目的 151
4.82.2 画面描述 151
4.82.3 元素描述 152
4.83 电子尺 1 152
4.83.1 目的 152
4.83.2 画面描述 152
4.83.3 元素描述 153
4.84 电子尺 2 153
4.84.1 目的 153
4.84.2 画面描述 154
4.84.3 元素描述 154
4.85 压力传感器校准 155
4.85.1 目的 155
4.85.2 画面描述 155
4.85.3 元素描述 155
4.86 模腔压力传感器校准 156
4.86.1 目的 156
4.86.2 画面描述 156
4.86.3 元素描述 156
4.87 模具压力传感器校准 157
4.87.1 目的 157
4.87.2 画面描述 157
4.87.3 元素描述 157
4.88 泵校准 158
4.88.1 目的 158
4.88.2 画面描述 158
4.88.3 元素描述 159
4.89 熔胶转速和背压校准 161
4.89.1 目的 161
4.89.2 画面描述 161
4.89.3 元素描述 161
4.90 最高速 163
4.90.1 目的 163
4.90.2 画面描述 163
4.90.3 元素描述 164
4.91 斜率校准 165

© KEBA 2016

4.91.1 目的 165
4.91.2 画面描述 165
4.91.3 元素描述 165
4.92 自动最大速度校准 166
4.92.1 目的 166
4.92.2 画面描述 166
4.92.3 元素描述 167
4.93 自动最小速度校准 167
4.93.1 目的 167
4.93.2 画面描述 167
4.93.3 元素描述 168
4.94 显示和用户设置 168
4.94.1 目的 168
4.94.2 画面描述 168
4.94.3 元素描述 169

© KEBA 2016

1 简介

1.1 本说明书用途

本说明书用于描述 KEBA1000 控制器操作页面的使用及其操作流程。

1.2 适用目标人群，先决条件

本手册适合于下列具备相关条件的目标人群使用。

适用目标人群	必备的知识和技术

技术员	● 基本的技术培训或者室内培训
	● 具备知识:
	  ● 安全生产知识，
	  ● 机器及工厂的工作方式，
	  ● 当有新增功能时能设置选项.

操作者	● 室内培训
	● 具备知识:
	  ● 安全生产知识
	  ● 生产方法.
	  ● 通过触摸屏完成表格填写

1.3 注意事项

本说明书作为产品完整部分的一部分。在机器的整个生命周期必须好好保存，以备将来的使用者作为参考。

1.3.1 说明书内容

●介绍了所有 KEBA 控制器页面。

●介绍了产品生产的主要操作流程。

●介绍了调整机器功能的主要操作流程。

1.3.2 以下内容不包含在本文档中

●不提供注塑机的设定值。

●不包含 KePlast 的安装。

●不包含注塑工艺的设定。

© KEBA 2016

2 安全注意事项

2.1 图标含义

在您阅读本手册时，必须留意有关的注意和警告事项提示可能存在的危险。务必注意以下图标代表的含义：

危险！

- 表明有即时致命危险或严重伤害的可能，一旦没有采取合适预防措施。

警告！

表明有致命危险或严重伤害的可能，一旦没有采取合适预防措施。

注意！

表明有财产损失或轻微身体伤害的可能，一旦没有采取合适预防措施。

注意

- 表明有财产损失的可能，一旦没有采取合适预防措施。

- 注意触摸静电敏感的电子元件可导致元件损坏。

注意

有用的实用技巧和使用设备的信息由“注意”符号标识。 他们不包含任何警告潜在危险或有害功能的信息。

© KEBA 2016

2.2 常规安全说明

警告!

系统（硬件和软件）满足 B 类 EN ISO 13849-1. 因此它并没有使用与人身安全相关的领域的控制程序（例如 紧急停机).

为了满足可能的安全相关任务， 根据 EN ISO 13849-1 总是需要额外的外部安全设备通实现特定的目的和必要的功能安全.

更多的信息请参阅 EN ISO 13849-1 和产品规范申请手册的章节 ″欧盟指令和标准″ .

安装和调模产品的安全可以在用户手册或者系统手册中找到，并且必须在安装和调模前阅读相关信息。

用户手册必须保持在产品的整个使用周期中.

警告!

●本文档是机器制造商的模板。

●在给机器操作员之前，必须对使用该系统的注塑机进行调整。

●机器制造商必须在文档的相关位置插入安全说明。

3 操作与显示

本章描述以下几点主题：

●基本版面

●画面层次

●面板上的按键分布

●标签

●快速访问界面

●编辑常用界面

3.1 基本版面

基本版面展示了显示和操作的基本结构，它包含基本的操作（例如：功能导向，状态显示，…）和画面的固定显示（系统时间，用户等级，…）。程序设定的画面会显示在基本版面上。

© KEBA 2016

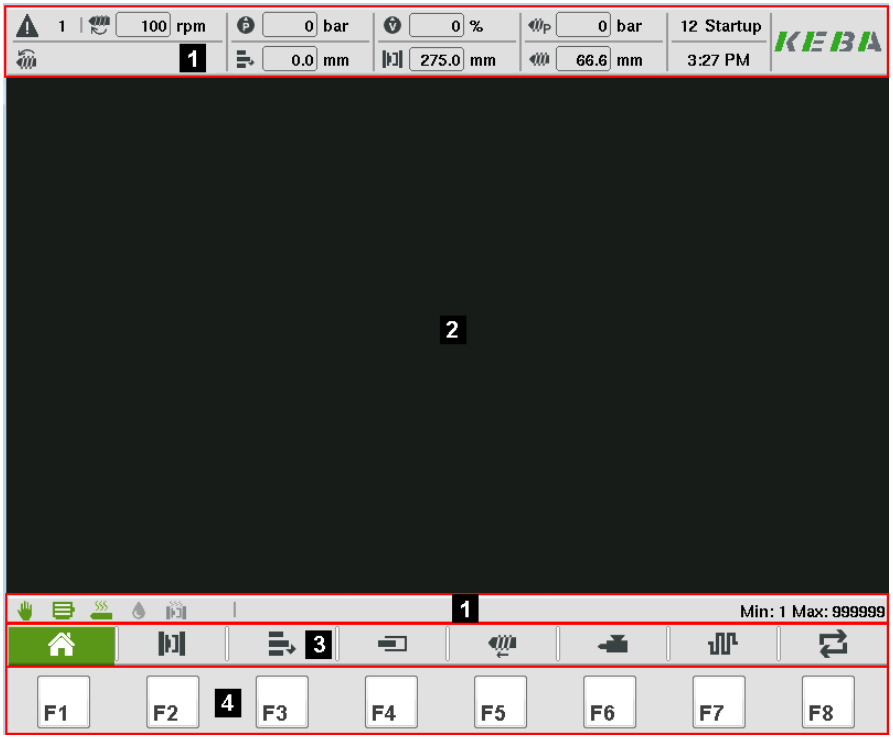

Fig.3-1: Basic layout of the HMI

1	... 状态栏	2	... 画面显示区域
3	.. 操作画面	4	... 面板操作按键

3.1.1 状态栏

状态栏显示在基本布局的顶部和底部。 状态栏的表示取决于所使用的操作面板的分辨率。

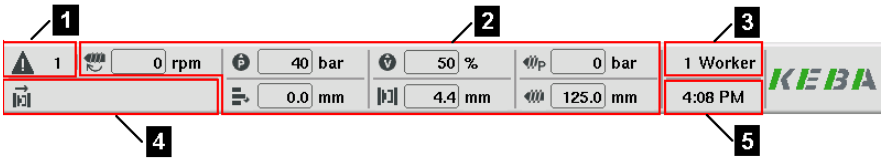

Fig.3-2: Top status bar for resolution 800x600

© KEBA 2016

1 ... 警报信息，如果没有警报，则显示灰色，有警报显示红色。并显示警报个数。	2 ... 反馈当前泵 1 系统压力、流量，以及注射压力，当前顶针，模板，螺杆位置。
3 ... 显示当前用户等级。	4 ... 动作图标，显示当前动作图标和/或文字。
5 ... 显示当前系统时间。	

Fig. 3-3: Top status bar for resolution 800x480

1 ... 警报信息，如果没有警报，则显示灰色，有警报显示红色。并显示警报个数。	2 ... 反馈显示当前系统压力和流量。
3 ... 显示当前活动的运动。 有两种不同的模式如何显示主动运动。 无论是图标还是图标+文本。 该设置可以通过“显示设置”进行设置。	4 ... 显示当前用户等级。
5 ... 显示当前系统实际。	

如果测试软件正在控制器上运行，则顶部状态栏中的红色标签会显示。 在这种情况下，请联系您的软件提供商以获得官方发布的软件版本。

Fig. 3-4: Display of a test software

在基本布局的底部显示第二个状态栏。 下图显示了其中包含的信息参数。

Fig. 3-5: Bottom status bar

1	... 状态图标(如：加热开/关，电机开/关，等)。
2	... 当前值的输入范围。

© KEBA 2016

3.1.2 状态图标

机器状态图标：

图标	状态
	全自动
	半自动
	手动状态
	调模状态
	马达开
	加热开
	润滑开
	模温加热开
	控制中心连接(EasyNet 或者 T.I.G 生产控制)
	远程控制-HMI 连接

© KEBA 2016

3.1.3 动作图标

本节介绍机器当前执行的动作的图标。

下表概述了可能的运动图标。

图标	状态
	关模
	开模
	吹风（包含吹风编号）
	冷却
	中子进（包含中子编号）
	中子退（包含中子编号）
	顶退
	顶进
	自动调模
	调模退
	调模进
	座退
	座进
	喷嘴关
	喷嘴开
	自动门关
	自动门开

© KEBA 2016

图标	状态
	射出
	射胶
	熔胶
	打冷料
	清料

3.1.4 页面导航键

页面导航键位于基本页面底部。其他的一些相关的页面也能在这旁边所找到。以下是一些页面导航键不同的显示风格。

图标	描述
Mold	文字
	图标
Mold	图标在前
Mold	文字在前

这些不同的显示风格可以在 ″**显示设置**″中进行设置。

© KEBA 2016

3.2 页面层级

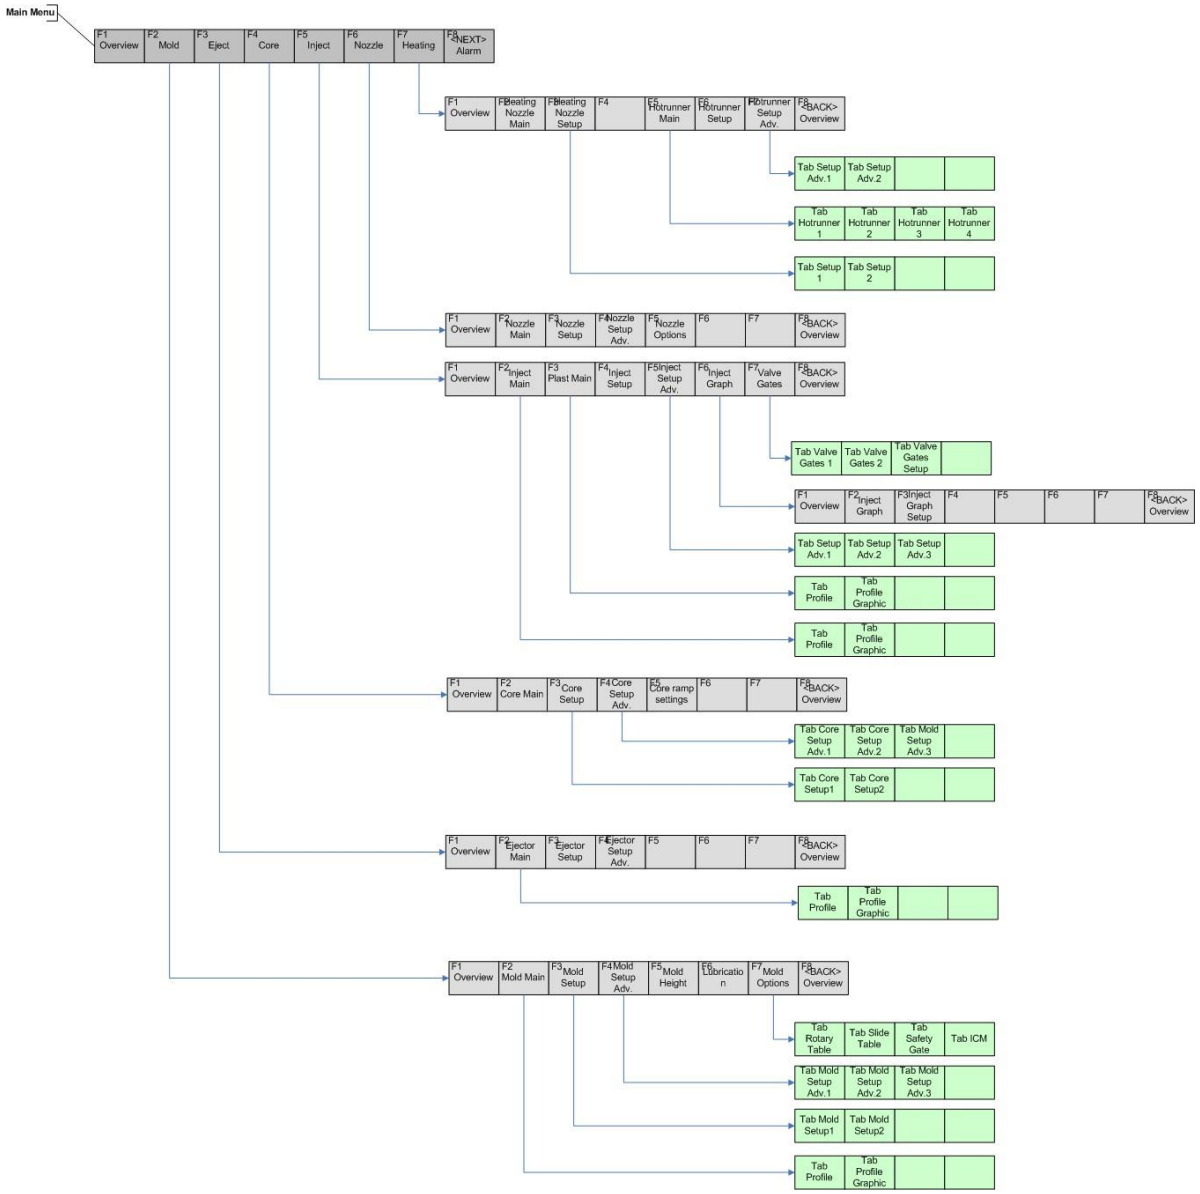

© KEBA 2016

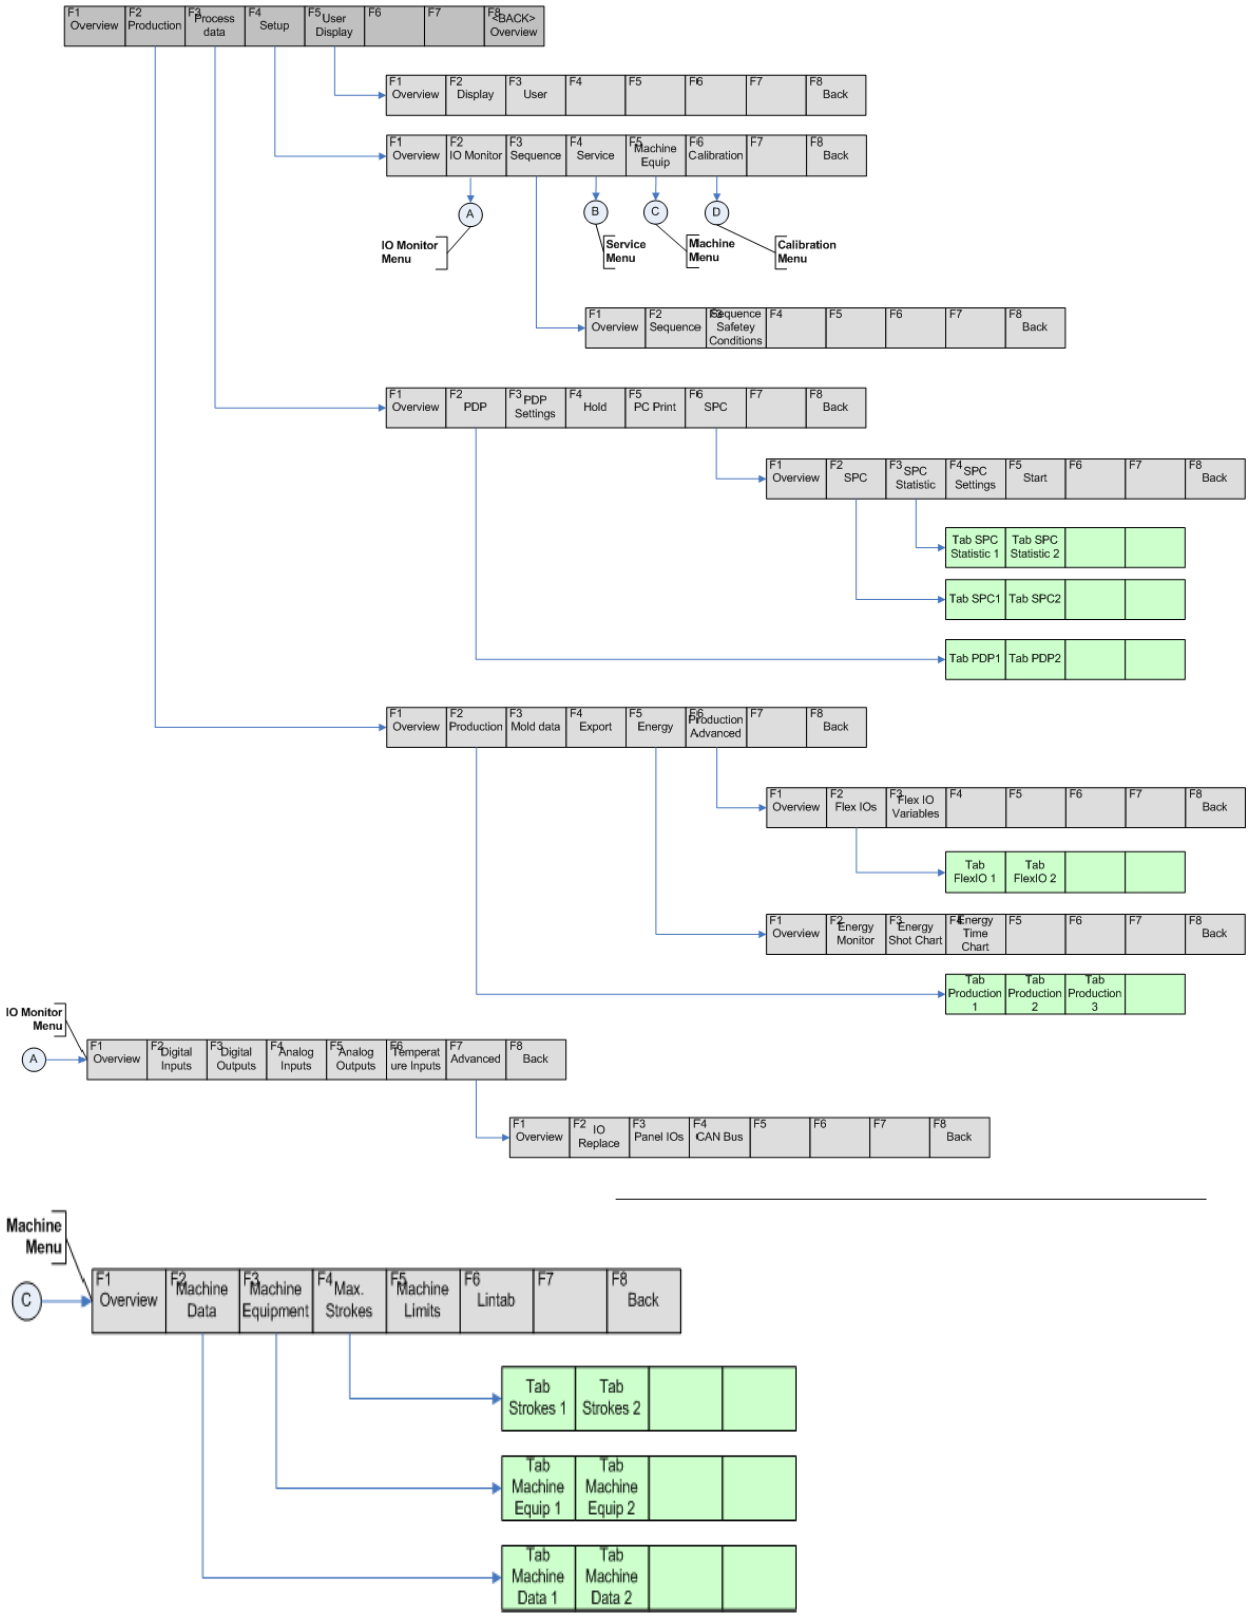
F1 Overview
F2 Production
F3 Process data
F4 Setup
F5 User Display
F6
F7
F8 <BACK> Overview
F1 Overview
F2 Display
F3 User
F4
F5
F6
F7
F8 Back
F1 Overview
F2 IO Monitor
F3 Sequence
F4 Service
F5 Machine Equip
F6 Calibration
F7
F8 Back
A
B
C
D
IO Monitor Menu
Service Menu
Machine Menu
Calibration Menu
F1 Overview
F2 Sequence
F3 Sequence Safetey Conditions
F4
F5
F6
F7
F8 Back
F1 Overview
F2 PDP
F3 PDP Settings
F4 Hold
F5 PC Print
F6 SPC
F7
F8 Back
F1 Overview
F2 SPC
F3 SPC Statistic
F4 SPC Settings
F5 Start
F6
F7
F8 Back
Tab SPC Statistic 1
Tab SPC Statistic 2
Tab SPC1
Tab SPC2
Tab PDP1
Tab PDP2
F1 Overview
F2 Production
F3 Mold data
F4 Export
F5 Energy
F6 Production Advanced
F7
F8 Back
F1 Overview
F2 Flex IOs
F3 Flex IO Variables
F4
F5
F6
F7
F8 Back
Tab FlexIO 1
Tab FlexIO 2
F1 Overview
F2 Energy Monitor
F3 Energy Shot Chart
F4 Energy Time Chart
F5
F6
F7
F8 Back
Tab Production 1
Tab Production 2
Tab Production 3
IO Monitor Menu
A
F1 Overview
F2 Digital Inputs
F3 Digital Outputs
F4 Analog Inputs
F5 Analog Outputs
F6 Temperature Inputs
F7 Advanced
F8 Back
F1 Overview
F2 IO Replace
F3 Panel IOs
F4 CAN Bus
F5
F6
F7
F8 Back
Machine Menu
C
F1 Overview
F2 Machine Data
F3 Machine Equipment
F4 Max. Strokes
F5 Machine Limits
F6 Lintab
F7
F8 Back
Tab Strokes 1
Tab Strokes 2
Tab Machine Equip 1
Tab Machine Equip 2
Tab Machine Data 1
Tab Machine Data 2

© KEBA 2016

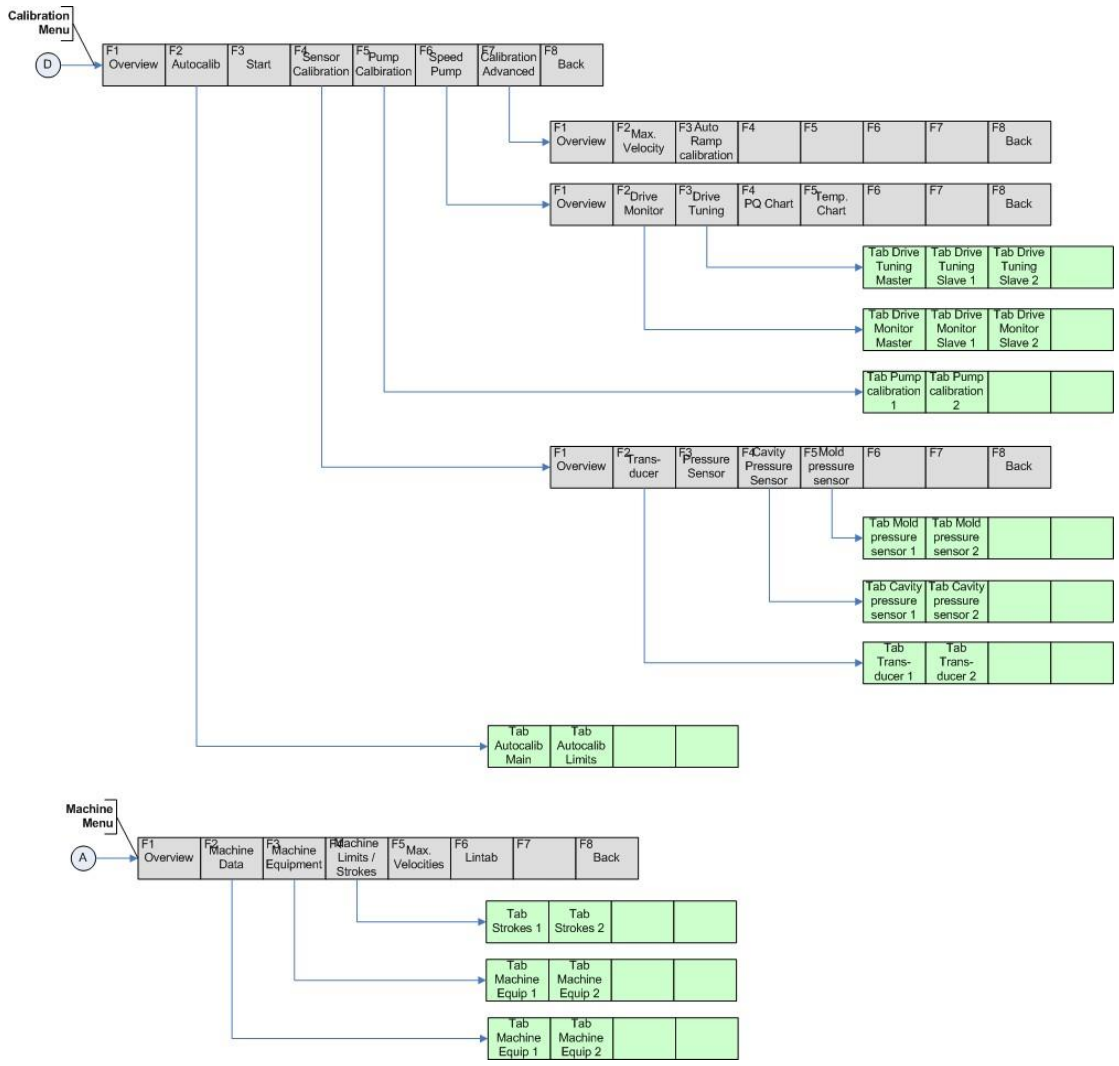

3.3 面板按键

以下表格介绍了按键及其功能。

3.3.1 功能键

按键	按键功能
F1 ... F8	功能键用于切换相关功能页面。

© KEBA 2016

3.3.2 数字/字母输入

当用于数值输入区域输入数值时，只会显示数字。当用于文本输入的区域时，会依次切换成字母，然后是数字（A,B,C 和 7）。

Fig.3-6: Keypad 'Numerical /alpha-numerical keys'

按键	按键功能
←	退格

3.3.3 方向按键

方向按键用于转移输入光标到页面相关的输入区域：

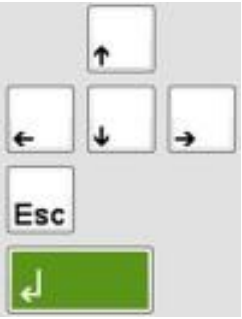

Fig.3-7: Keypad 'Numerical /alpha-numerical keys'

按键	按键功能
Esc	退出
↵	回车

© KEBA 2016

3.3.4 操作模式按键

按键	操作模式
	手动模式(当手动模式激活，按键左上角的 LED 发光)
	调模模式(当调模模式激活，按键左上角的 LED 发光)
	半自动模式(当半自动模式激活，按键左上角的 LED 发光)
	全自动模式(当全自动模式激活，按键左上角的 LED 发光)

3.3.5 注塑机动作按键

按键	按键功能
	开模
	关模
	顶退
	顶进
	中子 1 退
	中子 1 进
	吹风
	自动门关
	自动门开

© KEBA 2016

按键	描述
	射胶
	熔胶
	松退
	座进
	座退
	电热(当电热热打开时，按键左上角的 LED 发光)
	马达(当马达打开时，按键左上角的 LED 发光)
	警报确认(当有警报时，按键左上角的 LED 发光)

© KEBA 2016

3.4 扩展页面

许多页面都包含了扩展页面。扩展页面显示在右上角。 一个页面最多包含 4 个扩展页面。按当前画面对应的功能按键（F1...F8），可以在不同的扩展页面之间切换。

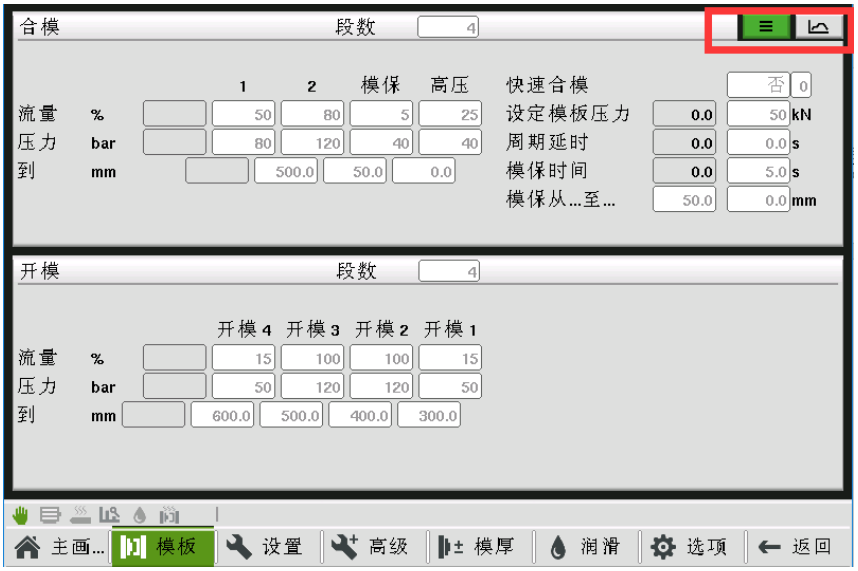

Fig. 3-8: Tabs

3.5 快速访问与常用页面

用按键 "Esc" 在页面底部打开快速访问页面，同时菜单栏显示已设置的页面快捷按键。

> ***注意***
>
> *快速访问面板仅在当前没有动作时可以使用。*

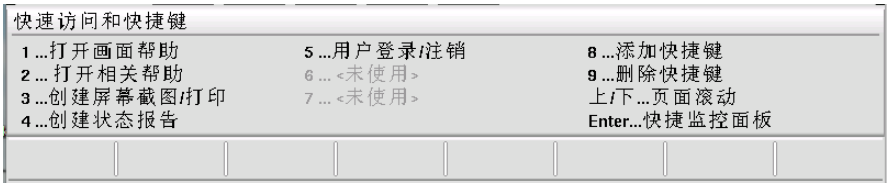

Fig. 3-9: Quick Access Panel including favourite masks

1	... 快设功能
2	... 可以保存自定义快捷键的工具栏

© KEBA 2016

注意

自定义画面只能保存在 F1...F8.

每个等级的用户都能保存单独的快捷键，并且仅在当前等级下显示。

快速访问面板允许执行以下操作

- 打开实际值面板
- 打开面板帮助
- 打开上下文帮助
- 创建当前画面的屏幕截图，打印当前画面
- 创建状态报告
- 打开用户登录和注销对话框
- 添加和删除快捷键

3.5.1 实际值面板

快设界面打开时，按"Enter" 打开实际值面板，用于显示当前机器的参数。

注意

*实际值界面也可以在按住**Esc** 的同时，按 **Enter** 打开。*

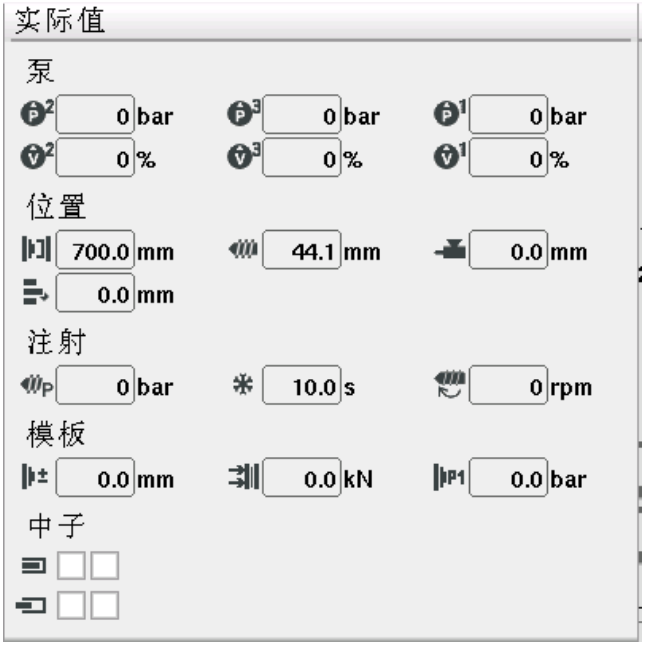

Fig.3-10: Actual value panel

根据机器的配置，实际值面板显示以下信息。

© KEBA 2016

图标	描述
	实际压力
	实际流量
	实际油温
	实际模板位置
	实际螺杆位置
	实际射台位置
	实际顶针位置
	实际射出压力
	实际冷却时间
	实际储料转速
	实际模厚
	实际锁模力
	实际模腔压力
	中子进到位
	中子退到位

3.5.2 打开帮助画面

在线帮助为每一个操作页面和页面的相关内容提供帮助。按“Ese” 键打开快速访问界面，然后按数字键“1”打开在帮助页面。向上和向下箭头按钮用于帮助 内容纵向滚动， 向左和向右箭头用于横向移动，“返回”按键用于从在线帮助页面返回到此前最后打开的页面。

© KEBA 2016

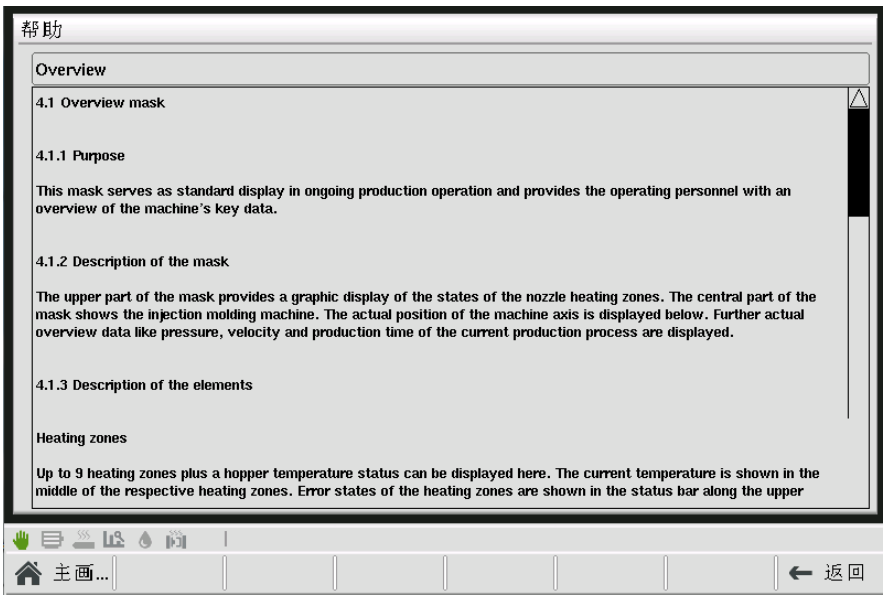

Fig.3-11: Online Help of a mask

3.5.3 打开警报帮助文档

上下文帮助指的是警报或系统变量帮助，具体取决于当前被选择的参数。

注意

在警报页面才能打开警报帮助文档。

注意

警报帮助文档仅提供当前选中警报的介绍。

报警帮助为每一个报警提供帮助，在快速访问界面中按 2，打开当前所选择报警的帮助页面。向上和向下箭头按钮用于帮助内容纵向滚动， 向左和向右箭头用于横向移动，“返回”按键用于从在线帮助页面返回到此前最后打开的页面。

© KEBA 2016

3.5.4 画面打印/截图

每个画面都可以通过 USB 连接至本地打印机打印。每个画面的截图都会保存在 CF 卡中。

先决条件

●用户等级大于 5 级。

●使用受支持的打印机（受支持的打印机机型请联系 KEBA).

使用流程

1) 用 USB 接口连接打印机。
2) 在“显示设置”页面的“打印机”选项里选择“ 1”或者“2”。

   0 ... 关.

   1 ... File:将当前页面截屏以 png 图片格式保存到 CF 卡上，默认保存路径为\protocol\screenshots。

   2 ... Local:把页面发送到本地连接的 USB 打印机打印
3) 切换到目前打印界面，然后再快速访问界面上按 3，目标页面就在本地打印机打印出来，同时会保存在 CF 卡中。

注意

导出画面提供选项“复制截图到 USB”，可以一次性把 CF 卡中的截图复制到 USB 设备中。

3.5.5 创建状态报告

在快速访问界面中按数字 4，打开一个创建状态报告的窗口。

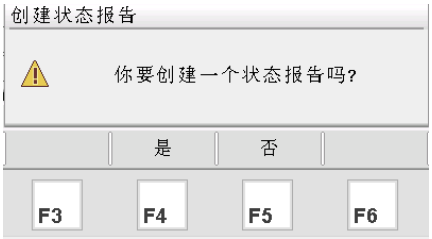

Fig.3-12: Dialog for creating status report

© KEBA 2016

3.5.6 用户登录/注销

在快速访问界面中按数字 5，打开一个用户登与注销的窗口。

Fig.3-13: User login and logout dialog

通过数字键盘输入登录密码。

按“取消”键可取消操作并关闭对话框。

3.5.7 编辑常用界面

在快速访问界面中按数字 8，把当前页面增加到快速访问页面，通过 F1...F8 来设置该页面的快速键。

在快速访问界面中按数字 9，删除已设置的快速访问页面，通过 F1...F8 来选择要删除的快速键。

注意

快捷键只能在当前的用户等级下删除。

© KEBA 2016

4 操作界面的描述

本章主要介绍生产操作中主要页面的使用。

4.1 主画面

4.1.1 目的

该画面用作正在进行的生产操作中的标准显示，并向操作人员提供机器关键数据的显示。

4.1.2 画面描述

本页面会在开始启动系统后显示。该页面作为标准的页面显示正在进行生产的产品数据，包括动作执行时的压力、流量、位置，以及料筒的加温状态，中子的状态等。

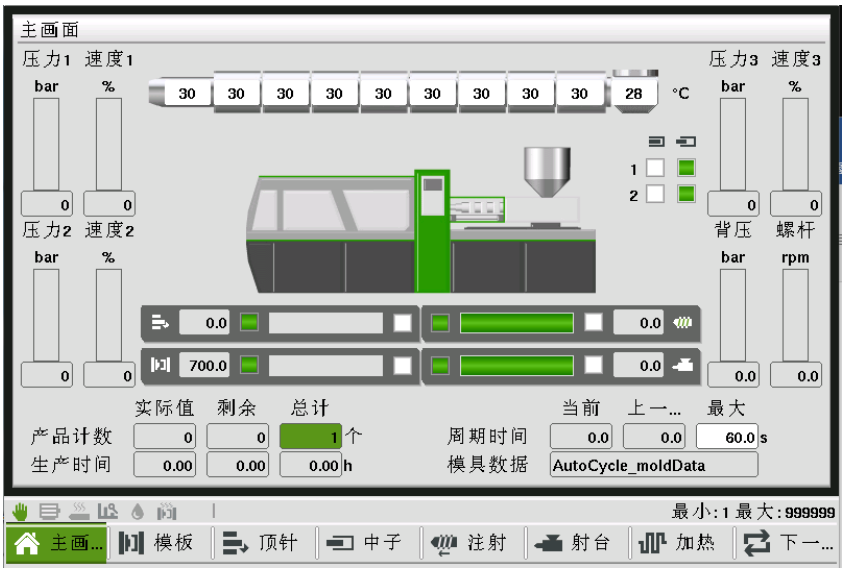

Fig.4-1: Mask "Overview"

© KEBA 2016

4.1.3 元素描述

加热段

可以显示多达 9 个加热段。当前温度显示在相应的加热段中间。错误状态会显示在加热段图标的上面。

> ***注意***
>
> *显示的段数取决于加热段的段数（最多 9 段）。*



Fig.4-2: Depiction of the heating zones

1 ... 加热状态（加热打开/关闭，加热错误）	2 ... 加热头的状态（红色…加热中，绿色…达到目标温度）
3 ... %....显示百分比加热模式	4 ... 实际温度
5 ... 显示下料口温度	

主画面数据

参数	描述
压力	实际输出压力
流量	实际输出流量（以泵的最大排量百分比显示).
螺杆转数	熔胶动作螺杆实际转数
背压	实际输出背压
顶针位置	当前顶针位置相对于顶针完全退回位置(顶针完全退回. 在模拟条的左侧和右侧，状态标记显示顶针是否已经到达其终点位置)。
模板位置	当前从动模板到定模板之间的距离。在模拟条的左侧和右侧，状态标记显示模板是否已经到达其终点位置。
螺杆位置	当前螺杆位置相对于注射到底位置。在模拟条的左侧和右侧，状态标记显示螺杆是否已经到达其终点位置。
座台位置	射台当前位置相对于参考点位置（仅当安装有射台电子尺时可见）。在模拟条的左侧和右侧，状态标记显示螺杆是否已经到达其终点位置。
中子状态	显示中子进/出的状态。

© KEBA 2016

参数	描述
生产计数	当前的产品数在左侧灰色显示框中显示，中间显示剩余的产品数量，而计划生产的产品数可以在右侧的输入框中设置。 有关产品计数的设置（包括重置）可以在“生产”画面中进行设置。。
生产时间	当前生产的实际时间在左侧灰色框中显示，剩余的时间在中间显示，总计时间在右侧显示。
油温	实际液压油温度。
周期时间	当前周期时间和上一周期时间显示在前面两个显示框中，右侧的输入框用于设置最大周期时间，最大周期时间也可以在产品页面进行调整。
模具数据	显示当前模具数据，模具数据可以在模具数据页面中进行选择。

4.2 开关模设定

4.2.1 目的

模板相关的参数都可以在这个画面设置。

4.2.2 画面描述

页面设有“关模”和“开模”两个动作的数据设定，每一段运动的压力和流量都可以在分别设定。

Fig.4-5: Mask "Mold profile"

© KEBA 2016

4.2.3 元素描述

关模

参数	描述
段数	合模段数（最多 5 段）
合模	设定合模过程中各个动作的压力[bar]和流量[%]
模保	设定合模过程模保段的压力[bar]和流量[%]
高压	设定合模过程高压段的压力[bar]和流量[%]
快速合模	激活快速合模阀，让回油继续流到合模油缸中，这个选项仅适用于液压机，并且在油路中有装配该阀
锁模力	左边方框显示了当前锁模力，右边显示设置值，这个方框只在配有锁模压力传感器的时候才会显示
周期延时	全自动时，启动下一个周期前的延时时间
模保时间	设定从模保开始到结束位置的最大时间，若超出此设定时间会产生报警
模保位置从…到…	模保开始位置和结束位置

开模

参数	描述
段数	开模段数（最多 5 段）
开模	设定开模过程中各个动作的压力[bar]和流量[%]
泄压	在开模动作中，模板位置到了，泄压阀就会关闭。这个选项仅在直压机并且配有泄压阀的时候才会显示

© KEBA 2016

4.3 开关模动作曲线设定

4.3.1 目的

这个画面显示了模板压力与流量的动作曲线。

4.3.2 画面描述

上面部分是合模动作设定曲线，下面是开模动作设定曲线，曲线上方的箭头表示动作的运动方向。红色的竖线为这个动作运动的当前位置。

一个动作的每个阶段的斜率都能设置，根据设置的斜率，相应的斜坡持续时间能被计算并且显示出来。

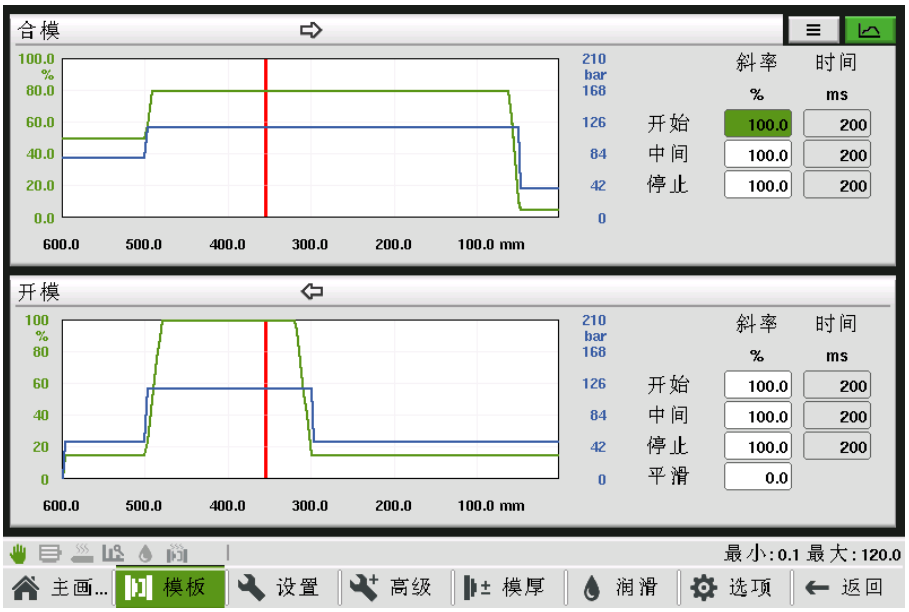

Fig.4-6: Mask "Mold profile graphic"

© KEBA 2016

4.3.3 元素描述

参数	描述
斜率	动作开始的斜率，结束的斜率，中间斜率在这里输入，这个斜率都是以最大斜率的百分比输出，最大斜率在设置页面中。 ● **开始**：动作开始斜率。 ● **结束**：动作结束斜率。 ● **中间**：动作中间斜率。 ● **平滑**：平滑度使用在动作结束的时候，如果平滑度为 0，当位置到达时，这个动作会突然停止（阀关闭），如果平滑度为 100%，将等动作完全停下来，然后才关闭阀。平滑度的参考值取决于各个动作的最大速度。
时间	计算每段斜率的持续时间。

注意：
结束斜率设得越小，动作就越提前减速。因此，如果结束斜率设得很小，前面各段的输出值将会降低，而不输出动作设定页面设定的流量值。

4.4 常规参数设置 1

4.4.1 目的

模板常规参数可以此画面设置。

4.4.2 画面描述

模板其他参数包括常规设置，液压油路阀的输出，最大动作时间，自动门设置，动作启动延时，调模模式输出。

© KEBA 2016

Fig.4-7: Mask "Mold setup tab 1"

4.4.3 元素描述

常规设置

参数	描述
自动调整开模位置	选择使用了这个功能后，开模动作将得到优化。由于不同的油路特点的模板，导致开模终点位置不准确的问题将得到解决。使用这个功能，开模的最小输出和阀的延时时间必须设置。
模保后开模	若此选项激活，模保发生时自动开模，否则模板停留在模保位置。
模保重试次数	模保发生时，自动尝试重新合模设定次数。建议设置为“0”。
开模中熔胶	熔胶时开模。 这个选项只在配置了喷嘴的时候才会显示。
增压阀启动压力	设置增压阀启动压力。在建立锁模高压过程中，当压力达到设定值时，打开压力增压阀。
建立锁模力设定时间	设置这个建立锁模力设定时间跟合模有关，这个选项只在直压机没有锁模压力传感器的时候才显示。

© KEBA 2016

参数	描述
高压保持时间	在合模动作完成后，高压阶段持续输出时间。
检查顶针安全	可激活此选项通过检查集成在模板中的输入信号以检测顶杆的安全。 如果此功能被激活，则数字输入必须为真，否则所有合模的动作都将被停止。 只有配置了顶针安全时才会显示该参数。

最大动作时间

参数	描述
最大合模时间	这左边的方框显示合模实际时间。中间为最大合模允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。
最大开模时间	这左边的方框显示开模实际时间。中间为最大开模允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。
最大锁模时间	这是为锁模高压时间（在合模最后一段），左边的方框为实际时间，中间为锁模高压最大的允许时间，右边的为实际时间与最大允许时间的差值。

动作启动延时

参数	描述
合模延时	合模动作的启动延迟时间。
开模延时	开模动作的启动延迟时间。

调模模式输出

参数	描述
合模	在调试模式下合模的压力、流量设置。
开模	在调试模式下开模的压力、流量设置。

4.5 高级参数设置

4.5.1 目的

模具的其他参数设定在本页面中设置。

4.5.2 画面描述

该页面包括最小输出，最大斜率，泵和阀的延时和调模设置。

© KEBA 2016

Fig.4-9: Mask "Mold setup advanced tab 1"

4.5.3 元素描述

最小输出

参数	描述
合模最小输出	合模的最小输出可以在这里设置（压力、流量）。当动作输出值小于最小输出的设定值，则以最小输出的设定值作为输出。
开模最小输出	开模的最小输出可以在这里设置（压力、流量）。当动作输出值小于最小输出的设定值，则以最小输出的设定值作为输出。

斜率设定输出

参数	描述
最大合模斜率	合模最大斜率（压力、流量）。
最大开模斜率	开模最大斜率（压力、流量）。
调模前进斜率	调模进最大斜率（压力、流量）。
调模后退斜率	调模退最大斜率（压力、流量）。

容差

参数	描述
终点位置偏差	开模终点位置偏差。偏差是 +/-有效。 开模完成后（到达开模最后一段位置），如果因为机械振动或者信号干扰原因，实际模板位置变为小于或者大于开模最后一段位置，但是两者相差小于“终点位置偏差”，则仍然认为模板位于开模终点位置。

© KEBA 2016

延迟时间

参数	描述
合模延时	泵开延时：设定合模动作的泵打开延迟时间。 阀关延时：设定合模动作的阀关延迟时间。
开模延时	泵开延时：设定开模动作的泵打开延迟时间。 阀关延时：设定开模动作的阀关延迟时间。

模厚

参数	描述
最小模厚	设定最小模厚。
最大模厚	设定最大模厚。
原始模厚	调模到接近最小模厚位置，用尺子测量出实际厚，填写到右侧的输入框，然后把左侧的“0”设为“1”，设置原始合模厚。
调模第二位置	调模到接近最大模厚位置，用尺子测量出实际模距厚，填写到右侧的输入框，然后把左侧的“0”设为“1”，设置调模第二位置，将计算出每脉冲调模距离。

斜率调模模式

参数	描述
调模模式合模斜率	在调模模式下，合模的压力、流量斜率。
调模模式开模斜率	在调模模式下，开模的压力、流量斜率。

4.6 模厚调整

4.6.1 目的

模厚页面用于设置调整模厚参数。

4.6.2 画面描述

这个页面包括常规设置，模具调整输出，高级设置和锁模力检测。

© KEBA 2016

Fig.4-12: Maske "Mold height adjust"

4.6.3 元素描述

常规设置

参数	描述
调模模式	模厚调整有以下几种方式： **锁模力：** 以设定的锁模力进行自动调模。这方法需要在机器极值页面中设定最大合模力和系统压力。 **位置模式：** 自动调模到设定位置。需要在模具高级参数页面中设定原始模厚并让系统计算每个调模脉冲对应的调模距离。 **压力：** 以设定的压力进行自动调模。需要安装锁模压力传感器。
单齿调模	当此功能激活时，按下调模前进或后退按钮，调模齿轮将精确转动一齿。
按时间调整	当此功能激活时，按下调模前进或后退按钮，调模动作将以“时间调整”中设定的时间执行，时间到达则停止。
自动调模	此选项用于激活自动模厚功能。与操作面板“自动调模”按钮功

模具调整输出

参数	描述
调模进	设置调模进的压力和流量。
调模退	设置调模退的压力、流量。

© KEBA 2016

锁模力检测输出

这些选项只在安装了压力传感器的时候才使用。

参数	描述
监控模板压力	监控模板压力。
锁模力偏差	设定锁模力偏差，如果超出这个偏差范围就会报警。
生产过程中调整模厚	如果选用，在每一个周期结束的时候，都会自动调模以达到设定的锁模压力范围内，每个周期结束调模都是单齿调模。

© KEBA 2016

4.7 润滑

4.7.1 目的

该页面可设置机器润滑功能。

4.7.2 画面描述

该页面包括润滑间隔，润滑时间，开时间和关时间可以设置。

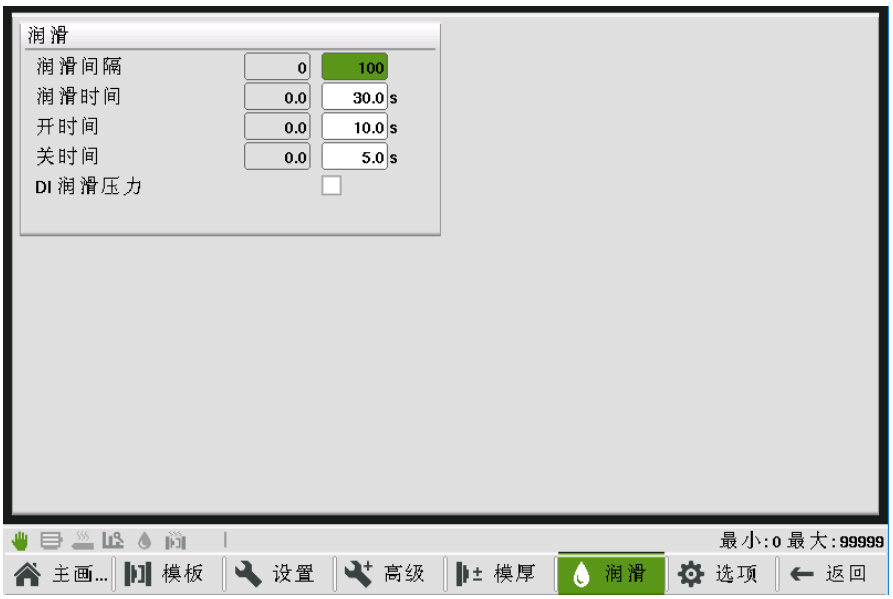

Fig.4-13: Mask "Lubrication"

4.7.3 元素描述

参数	描述
润滑间隔	两次自动启动润滑之间的生产模数。
润滑时间	设定单次润滑的时间，即单次润滑的持续时间。
开时间	润滑周期内润滑油泵运行的时间。
关时间	润滑周期内润滑油泵停运的时间。
DI 润滑压力	用于表示润滑压力到达的数字量输入信号。这个信号必须在润滑开始的时候和“开时间”、“关时间”之间信号得到重置，不然就会报警，然后润滑停止。

4.8 模板选项-自动安全门

4.8.1 目的

该页面用于设置自动安全门。

© KEBA 2016

4.8.2 画面描述

这个页面包含自动安全门的常规设置，时间设置，以及自动安全门使用液压时的液压设置。

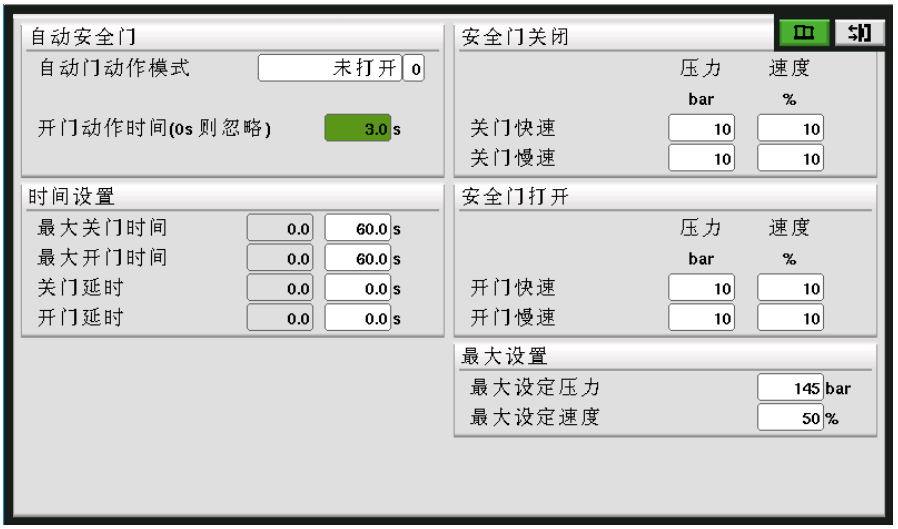

Fig.4-16: Mask "Mold options - Tab Automatic safety gate"

4.8.3 元素描述

警告!

系统（硬件和软件）满足 B 类 EN ISO 13849-1. 因此它并没有使用与人身安全相关的领域的控制程序（例如 紧急停机).

为了满足可能的安全相关任务， 根据 EN ISO 13849-1 总是需要额外的外部安全设备通实现特定的目的和必要的功能安全.

更多的信息请参阅 EN ISO 13849-1 和产品规范申请手册的章节 "欧盟指令和标准" .

安装和调模产品的安全可以在用户手册或者系统手册中找到，并且必须在安装和调模前阅读相关信息。

用户手册必须保持在产品的整个使用周期中.

自动安全门

参数	描述
自动安全门动作模式	半自动过程中，自动安全门是否开门在此处设置。 **未打开** 不打开自动安全门。 **开模后** 自动安全门在开模动作结束后打开，在关模开始之前关闭。
开门动作时间	自动安全门开门时间，超过此时间，开门动作结束，如果设置为 0，则不适用此功能。

© KEBA 2016

时间设置

参数	描述
最大关门时间	自动安全门关门时间超过此值时，会发出警报并且停止动作。
最大开门时间	自动安全门开门时间超过此值时，会发出警报并且停止动作。
关门延时	自动安全门关门延时设置
开门延时	自动安全门开门延时设置

安全门关闭

参数	描述
关门快速	自动安全门关门快速的压力和速度。
关门慢速	自动安全门关门慢速的压力和速度。

安全门打开

参数	描述
开门快速	自动安全门开门快速的压力和速度。
开门慢速	自动安全门开门慢速的压力和速度。

最大设置

参数	描述
最大设定压力	设置液压安全门可以设置的最大压力。
最大设定速度	设置液压安全门可以设置的最大速度。

© KEBA 2016

4.9 顶针和吹风

4.9.1 目的

该页面用于设置顶针和吹风。

4.9.2 元素描述

除顶针设置外，画面上部分是顶针的压力流量，下部分是吹风的相关设置。

Fig.4-18: Mask "Ejector" with transducer

Fig.4-19: Mask "Ejector" with limit switch

© KEBA 2016

4.9.3 元素描述

顶针进 – 电子尺模式

参数	描述
段数	前进段数
前进 1..前进 n	设定顶针前进时在“顶针后位”和设定位置之间的压力和流量

顶针退 – 电子尺模式

参数	描述
段数	后退段数
后退 1..后退 n	设定顶针后退时在“顶针前位”和设定位置之间的压力和流量

顶针进和退 – 限位开关模式

参数	描述
顶进	顶针前进的压力和流量。.
顶退	顶针后退时的压力流量。
限位开关	顶针进到位或者顶针退到位的状态显示。

吹风

参数	描述
吹风模式	以下为吹风的操作模式： ● **关**：不使用吹风。 ● **熔胶后**：熔胶后使用吹风。 ● **开模后**：开模后使用吹风。 ● **顶针后**：顶针后使用吹风。. ● **开模中**：开模中使用吹风。 ● **熔胶前**：熔胶前使用吹风。 ● **注射后**：注射后使用吹风。 ● **关模中**：关模中使用吹风。
模板位置	一旦开模位置到达，延迟时间一过，吹风功能就将开启。这个功能只在开模中或者熔胶前或者关模中有效。
延迟	在每种模式下，过了延时时间，吹风动作才会启动。在“关“模式下不起作用。
时间	吹风动作的持续时间。在“关”模式下不起作用。

© KEBA 2016

顶针设置

参数	描述
顶针模式	顶针操作模式： ● **否**：不使用顶针 ● **保持**：这个模式只在半自动模式下可用。 ● 在生产周期结束后，顶针停留在顶进到位的位置。 ● **连续**：在这种模式下，顶针自动连续的前进后退，往返的次数在“顶出次数”设定。 ● **震动**：在这种模式下，顶针自动在前尽头和“后退 2”之间运动。往返的次数在“顶出次数”设定，顶出次数到达后，退回到顶退结束段位置。
顶出次数	在“连续顶出”或是“振动”模式下设置顶出的次数。

4.10 顶针-图形

4.10.1 目的

该画面用于设置顶针运动时的压力和流量曲线。

4.10.2 画面描述

上面部分显示了顶进曲线，下面是顶退曲线。在图形的上方有个箭头，这个说明曲线的运动方向。红色的竖线为这个动作运动的实际位置。

一个动作的每个阶段的斜率都能设置，根据设置的斜率，相应的斜率持续时间能被计算并且显示出来。

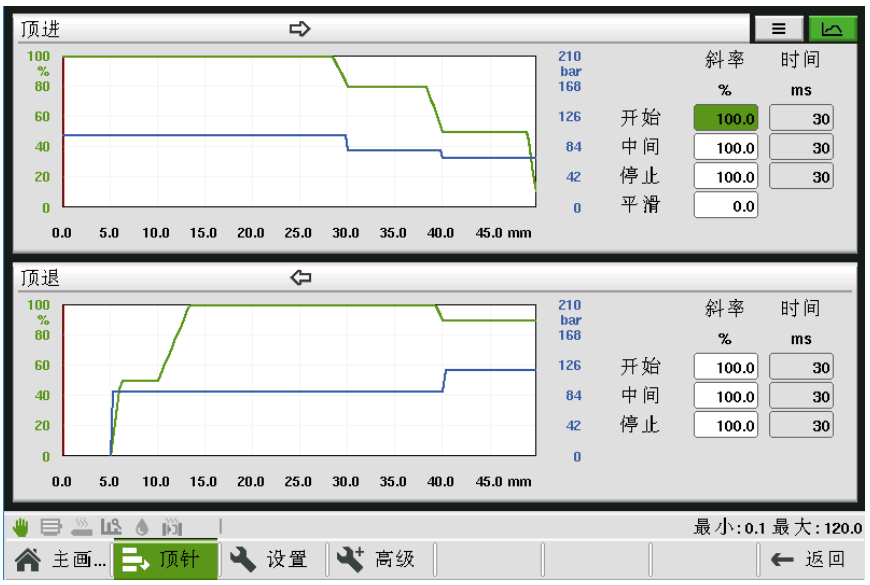

Fig.4-20: Mask "Ejector profile graphic"

© KEBA 2016

4.10.3 元素描述

参数	描述
斜率	动作开始的斜率，结束的斜率，中间斜率在这里输入，这个斜率都是以最大斜率的百分比输出，最大斜率在设置页面中。 ● **开始：** 动作开始斜率 ● **停止：** 停止斜率。 ● **中间：** 动作中间斜率， ● **平滑：**平滑度使用在动作结束的时候，如果平滑度为 0，当位置到达时，这个动作会突然停止（阀关闭），如果平滑度为 100%，将等动作完全停下来，然后才关闭阀。平滑度参考值取决于各个动作的最大速度。
时间	计算每段斜率的持续时间。

4.11 顶针设置

4.11.1 目的

该页面可以设置其他顶针参数。

4.11.2 画面描述

除了顶针常规设置，还包含最大动作时间，顶针启动延时，调模模式输出。

Fig.4-21: Mask "Ejector setup"

© KEBA 2016

4.11.3 元素描述

常规设置

参数	描述
顶针行程	顶出行程，单位为 mm，从顶针开始顶出的位置算起。（参考顶针偏差值）。
顶针偏差值	设定顶针实际零位与机械零位的偏差值。
顶针零位	激活此选项，将使当前的顶针位置为顶针零位。
顶针开模联动	激活这个选项，开模时，顶针将做联动。如果系统只配有一个泵，那么顶针和模板将共享一个泵的压力、流量，只有在开模动作执行时，顶针动作才跟随执行；如果系统有两个泵，请参考 4.15 节，“设备-3”页面的介绍进行设置。
顶针启动位置	开模动作开到该设定位置时，顶针动作启动。
允许顶出模板位置	●如果模板位置大于设置的位置，顶针顶出 ●若果模板位置小于设定位置，顶针必须后退到位状态 ●如果其中以上两个标准有一个没有符合，就将报警并且周期停止 ●如果设定 0，则不监测模板位置
忽略顶针安全	激活该选项时，开合模不考虑顶针的位置，即忽略顶针安全问题。此功能只允许在调模模式下使用 。

最大动作时间

参数	描述
前进	左边显示实际运动的时间，最大的限制时间在中间设定，如果实际运动的时间超过限制时间，则会警报，并停止动作。这两个值得差值显示在右边。
后退	左边显示实际运动的时间，最大的限制时间在中间设定，如果实际运动的时间超过限制时间，则会警报，并停止动作。这两个值得差值显示在右边。

动作启动延时

参数	描述
顶进延时	顶进启动延时在这里设置。
顶退延时	顶退启动延时在这里设置。

调模模式输出

参数	描述
前进	设置调模顶进的压力和流量。
后退	设置调模顶退的压力和流量。

© KEBA 2016

4.12 顶针高级设置

4.12.1 目的

该画面可以设置顶针的其他参数。

4.12.2 画面描述

顶针的最小输出，斜率曲线输出延时时间等设置。

Fig.4-22: Mask "Ejector setup advanced"

4.12.3 元素描述

最小输出

参数	描述
顶进最小输出	顶进的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。
顶退最小输出	顶退的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。
振动最小输出	振动的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。

斜率曲线输出

参数	描述
顶进斜率	顶进最大斜率（压力、流量）。
顶退斜率	顶退最大斜率（压力、流量）。

© KEBA 2016

容差

参数	描述
终点位置偏差	顶进/顶退的偏差范围，偏差是+/-有效。

延时时间

参数	描述
顶进延时	泵开延时：设定顶进动作的泵打开延迟时间。 阀关延时：设定顶进动作的阀关延迟时间。
顶退延时	泵开延时：设定顶退动作的泵打开延迟时间。 阀关延时：设定顶退动作的阀关延迟时间。

斜率调模模式

参数	描述
调模模式顶进斜率	调模模式下顶进的压力、流量斜率。
调模模式顶退斜率	调模模式下顶退的压力、流量斜率。

© KEBA 2016

4.13 中子

4.13.1 目的

该页面用于中子的设置。

4.13.2 画面描述

在本页面上方可以设定中子的类型和控制。 在页面的下方设定各个中子进出的模式。

Fig.4-23: Mask "Cores"

4.13.3 元素描述

元素描述

参数	描述
使用	中子的使用模式。 关：中子不使用 开：中子使用
进芯模式	以下为中子进的操作模式。 ● 合模前：中子在合模前进 ● 合模中：中子在合模中进 ● 合模后：中子在合模后进

© KEBA 2016

参数	描述
出芯模式	以下为中子出的操作模式。 ● 开模前：中子在开模前出 ● 开模中：中子在开模中出 ● 开模后：中子在开模后出
中子保持	注射、保压过程中输出中子进 DO 信号，保持中子在进到位状态。
进/出	显示中子是出到位还是进到位。
模式	有以下这几种模式： ● 计数：中子根据齿数判断进、出到位状态 ● 时间：中子依靠实际时间判断进、出到位状态 ● 限位开关：中子依靠限位开关判断进、出到位状态
压力	动作的压力。
流量	动作的流量。
实际位置（中子进）	在模板到达设定的位置后中子进，只在模式选择为合模中有效。
实际位置（中子出）	在模板到达设定的位置后中子出，只在模式选择为开模中有效。
监控位置（中子进）	若中子和模板运动并行进行，中子运动必须在此设置的模板位置结束，否则循环停止。
监控位置（中子出）	若中子和模板运动并行进行，中子运动必须在此设置的模板位置结束，否则循环停止。
时间	中子 x 进 或是 中子 x 出的保持时间。只在计时模式下有效。
绞牙	绞牙脉冲数设定。
优先级（中子进）	若几个中子运动同时执行（例如在合模前），中子运动的先后顺序在此设置。中子优先级数值小的优先级别高，优先执行。
优先级（中子出）	若几个中子运动同时执行（例如在合模前），中子运动的先后顺序在此设置。中子优先级数值小的优先级别高，优先执行。

4.14 中子设置

4.14.1 目的

中子的其他参数设定可以在本页面中设置。

4.14.2 画面描述

除中子的常规设置之外，还包括最小输出，动作延时，最大动作延时。忽略中子安全，模板中子联动，中子同时动作等。

© KEBA 2016

Fig.4-24: Mask "Core setup - Tab1"

4.14.3 元素描述

调模模式输出

参数	描述
进芯	调模模式下进芯的压力、流量设置。
退芯	调模模式下退芯的压力、流量设置。

中子动作启动延时时间

参数	描述
中子进	中子进动作启动延时。
中子退	中子退动作启动延时。

中子常规设置

参数	描述
忽略中子安全	调模模式下激活该选项，则可以在任意情况下执行中子动作。
模板中子联动	如果中子模式选择了开模中或者合模中，中子将和模板同时动作。如果系统只配有一个泵，那么中子和模板将共享一个泵的压力、流量，只有在开模动作在执行时，中子动作才跟随执行；如果系统有两个泵，请参考“设备-3”页面的介绍进行泵设置。
中子同时输出	激活该选项，动作模式设置相同的多个中子同时动作。仅对“合模前”、“合模后”、“开模前”、“开模后”模式有效。 如果系统配置一个泵用于所有中子，那么所有中子共享一个泵的输出。只有当优先级别最高的中子动作激活时，泵才会对中子有输出（中子优先级别设置参考中子画面参数设置）。

© KEBA 2016

最大动作时间

参数	描述
最大中子 1 进时间	这左边的方框显示中子进实际时间。中间为最大中子进允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。
最大中子 1 出时间	这左边的方框显示中子进实际时间。中间为最大中子进允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。
最大中子 2 进时间	这左边的方框显示中子进实际时间。中间为最大中子进允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。
最大中子 2 出时间	这左边的方框显示中子进实际时间。中间为最大中子进允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。

© KEBA 2016

4.15 中子高级设置

4.15.1 目的

该页面用于设置中子的其他参数。

4.15.2 画面描述

中子其他参数的设置。斜率的设置，泵和阀的延时时间设置。

Fig.4-26: Mask "Kern setup advanced - Tab1"

4.15.3 元素描述

中子斜率手动模式

参数	描述
中子进斜率	在手动模式下，中子进动作的压力、流量的斜率设定。
中子退斜率	在手动模式下，中子退动作的压力、流量的斜率设定。

中子斜率调模模式

参数	描述
中子进斜率	在调模模式下，中子进动作的压力、流量的斜率设定。
中子退斜率	在调模模式下，中子退动作的压力、流量的斜率设定。

中子延时时间

© KEBA 2016

参数	描述
中子进延时	泵开延时：设定中子进动作的泵打开延迟时间 阀关延时：设定中子进动作的阀关闭延迟时间
中子出延时	泵开延时：设定中子出动作的泵打开延迟时间 阀关延时：设定中子出动作的阀关延迟时间

4.16 中子斜率设置

4.16.1 目的

这个页面用于开合模时中子进，中子出的斜率斜率设置。

4.16.2 画面描述

在开合模动作中，为中子设置斜率。根据设置的值并计算出斜率变化的时间。

Fig.4-28: Maske "Core Ramp Adjust"

4.16.3 元素描述

模板斜率调整

参数	描述
合模斜率	动作开始的斜率，结束的斜率，这个斜率都是以最大斜率的百分比输出，最大斜率在高级设置页面中。 ● **开始**::执行中子动作前合模动作的开始斜率 ● **结束**：执行中子动作前合模动作的结束斜率

© KEBA 2016

开模斜率	动作开始的斜率，结束的斜率，这个斜率都是以最大斜率的百分比输出，最大斜率在高级设置页面中。 ● **开始**:：执行中子动作前开模动作的开始斜率 ● **结束**：执行中子动作前开模动作的结束斜率
时间	计算斜率持续时间。

4.17 注射、保压、熔胶和松退

4.17.1 目的

本页面用于调整注射过程中螺杆运动和转保压的设定。这页面也可用于设置保压阶段方面的设定。

4.17.1 画面描述

注射过程中螺杆和转保压的压力和流量设定可以在页面的上方设定。在保压框图可以设定每段保压的压力、流量和保压时间，观察螺杆当前的位置、冷却的当前时间和设定时间，以及转保压时的螺杆位置。

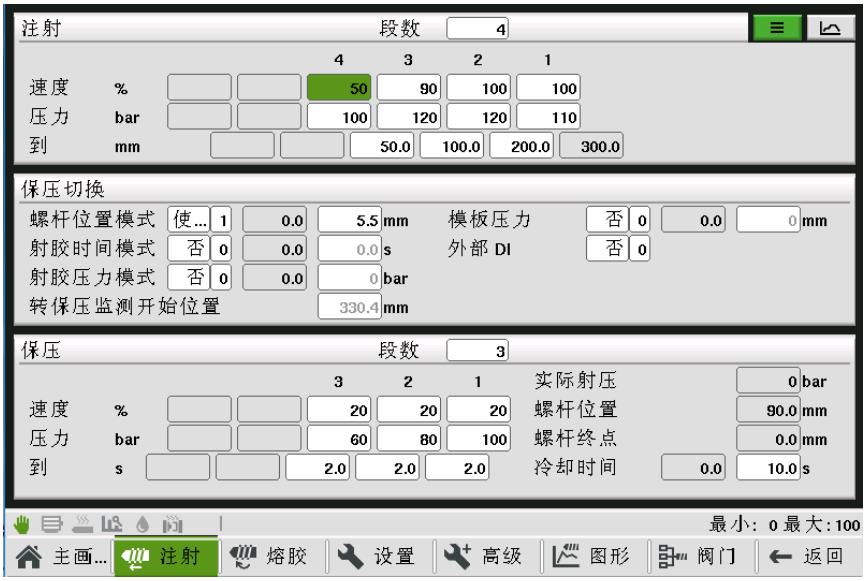

Fig.4-29: Mask "Injection Tab profile"

4.17.2 元素描述

注射

参数	描述
段数	注射段数设置。
注射 1..注射 n	设定注射时在螺杆“后末位”和设定位置之间的压力和流量。

保压切换

© KEBA 2016

保压切换点也就是从注射到保压转变的点，在此页面设定。当选择多于一个转保压的标准时，系统满足其中一个条件就马上转保压。

参数	描述
螺杆位置模式	设定系统转保压的螺杆位置，此标准在对应选项框中选择 1 激活。左边灰色框显示的为实际的转保压位置。
射胶时间模式	设定系统转保压的时间，此标准在对应选项框中选择 1 激活。左边灰色框显示的为实际的转保压时间。
射胶压力模式	设定系统转保压的压力，实际注射压力到达设定压力，则转保压。 这个选项只在安装了注射压力传感器的情况下才显示。
转保压监测开始位置	注射过程，只有当螺杆位置到达该设定位置时，转保压检测才开始执行。 这个功能的作用是为了避免注射启动时注射压力波动导致不正常的转保压切换。 该选项只有在选择了射胶压力模式转保压的时候才有效
模板压力	设定系统转保压的压力，此标准在对应选项框中选择 1 激活。这个选项只在安装了压力传感器的情况下显示。
外部 DI	转保压位置由外部 DI 信号点输入，这个选项只在安装了 DI 信号点的时候才显示。

保压

设置保压动作的压力、流量，冷却时间等。

参数	描述
段数	保压段数。
保压 1..保压 n	设定保压过程的压力和流量，这些设置仅在保压 n 阶段有效。
注射压力	显示注射时的压力。这个只在安装了压力传感器的时候显示。
螺杆位置	显示当前螺杆位置。
最小保压位置	保压到达的最小位置。
冷却时间	左边为实际的冷却时间，右边的为设定的冷却时间。

4.18 注射-图形

4.18.1 目的

这个页面显示的为注射保压的压力、流量以图形方式显示。

4.18.1 画面描述

上面这部分显示的是注射的曲线，下半部分为保压的曲线。在图形的上方有个箭头，这个说明曲线的运动方向。红色的竖线为这个动作运动的实际位置。

一个动作的每个阶段的斜率都能设置，根据设置的斜率，相应的斜率持续时间能被计算并且显示出来。

© KEBA 2016

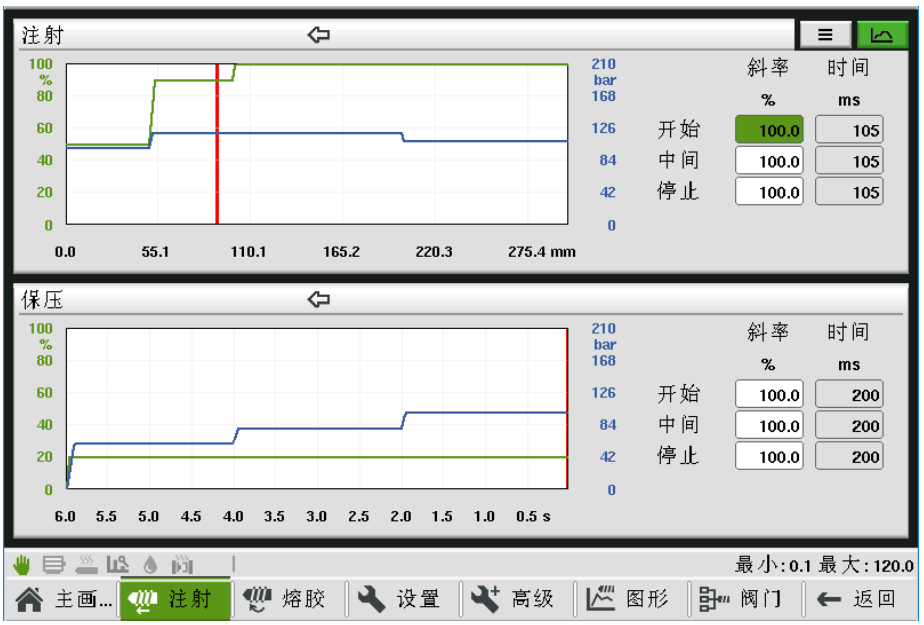

Fig.4-30: Mask "Inject profile graphic"

4.18.2 元素描述

参数	描述
斜率	动作开始的斜率，结束的斜率，中间斜率在这里输入，这个斜率都是以最大斜率的百分比输出，最大斜率在设置页面中。 ● 开始：动作开始斜率 ● 结束：动作结束斜率 ● 中间：动作中间斜率
时间	计算每段斜率的持续时间。

4.19 熔胶和松退

4.19.1 目的

这个页面显示熔胶和松退相关参数设定。

4.19.2 画面描述

根据螺杆位置设定背压，熔胶流量在熔胶页面。

设置熔胶前松退和熔胶后松退，在松退页面。

© KEBA 2016

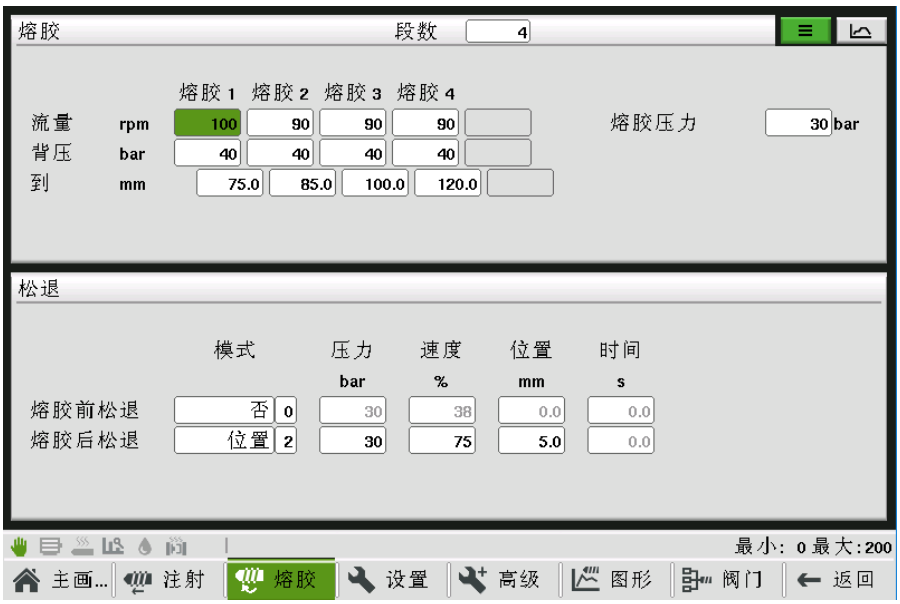

Fig.4-31: Mask "Plasticize and decompression profile"

4.19.3 元素描述

熔胶

参数	描述
段数	熔胶段数设置。
熔胶 1..熔胶 n	设定熔胶过程螺杆“后末位”到设定位置过程中的背压和流量。
压力	设置熔胶时的压力。

松退

设置熔胶前松退和熔胶后松退。

注意

在手动或者调模模式下，按面板松退键执行的是熔胶后松退。如果熔胶后松退动作模式设置为“0：否”，则手动松退动作不会启动。

参数	描述
模式	以下为松退的模式。 ● 否：不使用松退 ● 时间：松退保持设定的时间 ● 位置：到达螺杆设定位置后结束松退
压力	设定螺杆线性运动的压力。
流量	设定螺杆线性运动的流量大小。
位置/时间	设定结束松退的螺杆位置。此设定只用在位置模式下。 设定松退保持的时间大小。只在时间模式下显示。

© KEBA 2016

4.20 熔胶-图形

4.20.1 目的

这个页面显示熔胶的压力、流量曲线的图形。

4.20.2 画面描述

上半部分显示是熔胶的压力、流量的曲线的图形. 在图形的上方有个箭头，这个说明曲线的运动方向。

红色的竖线为这个动作运动的实际位置。

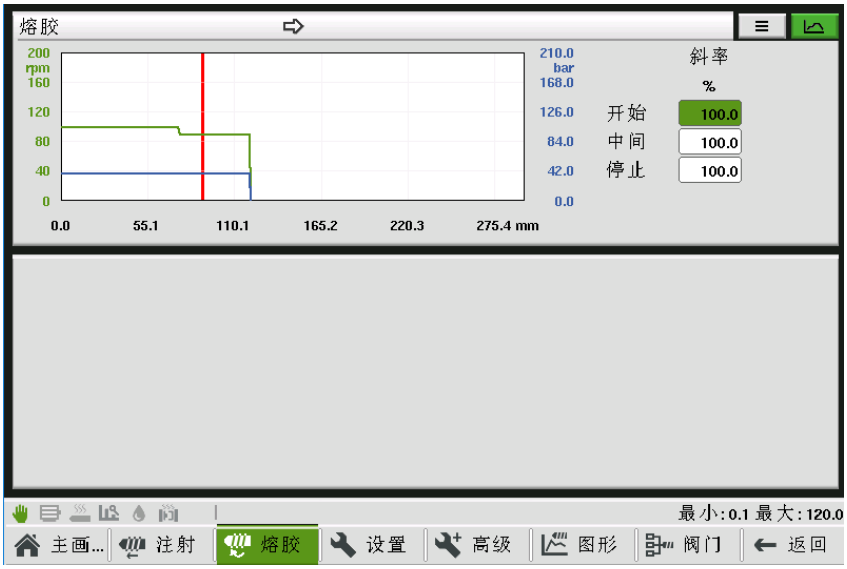

Fig.4-32: Mask "Plast profile graphic"

4.20.3 元素描述

参数	描述
斜率	动作开始的斜率，结束的斜率，中间斜率在这里输入，这个斜率都 是以最大斜率的百分比输出，最大斜率在设置页面中。 ● 开始：动作开始斜率 ● 结束：动作结束斜率 ● 中间：动作中间斜率

© KEBA 2016

4.21 注射设置

4.21.1 目的

该画面可以设置注射的其他参数。

4.21.2 画面描述

这个页面中可设置的参数为注射前熔胶，打冷料，最大动作时间，动作启动延时，调模模式输出，常规设置。

Fig.4-33: Mask "Inject Setup"

4.21.3 元素描述

注射前熔胶

参数	描述
注射前熔胶	这个功能激活后，输入框可设置注射前熔胶的背压、压力、流量和时间。在执行注射动作前，用恒定的螺杆转速执行熔胶动作。

打冷料

参数	描述
打冷料	激活此功能，在射台前进之前，在设定时间内执行注射动作，以保证料筒中的固体材料在实际注射前被清除掉。这个过程的压力和流量单位分别为[bar]和[%]。

常规设置

© KEBA 2016

参数	描述
熔胶流量单位	选择熔胶流量单位，rpm：转速，%：流量百分比

最大动作时间

参数	描述
注射	这左边的方框显示注射实际时间。中间为最大注射允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。
熔胶	这左边的方框显示注射实际时间。中间为最大注射允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。
松退	这左边的方框显示注射实际时间。中间为最大注射允许时间，如果实际时间大于最大允许时间，将会报警并且周期停止，差值显示的是实际时间与最大时间的差值。

动作启动延时

参数	描述
注射延时	可设定注射动作开始之前的延迟时间。
熔胶延时	可设定熔胶动作开始之前的延迟时间。
前松退延时	可设定前松退动作开始之前的延迟时间。
后松退延时	可设定后松退动作开始之前的延迟时间。

调模模式输出

参数	描述
注射	在调模模式下设定注射的压力、流量。
熔胶	在调模模式下设定熔胶的压力、流量。
松退	在调模模式下设定松退的压力、流量。

4.22 注射高级设置 1

4.22.1 目的

该画面可以设置注射的其他参数。

4.22.2 画面描述

可设定注射动作的最小输出，斜率曲线输出，延时时间，斜率调模模式。

© KEBA 2016

Fig.4-34: Mask "Inject setup advanced tab1"

4.22.3 元素描述

最小输出

参数	描述
注射最小输出	注射的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。

最大斜率

参数	描述
注射斜率	注射最大斜率（压力、流量）。
保压斜率	保压最大斜率（压力、流量）。

延时时间

参数	描述
注射延时	泵开延时：设定注射动作的泵打开延迟时间。 阀关延时：设定注射动作的阀关闭延迟时间。

调模斜率模式

参数	描述
注射斜率	调模模式下注射的压力、流量斜率。

4.23 注射高级设置 2

© KEBA 2016

4.23.1 目的

该画面可以设置熔胶和松退的其他参数。

4.23.2 画面描述

设定熔胶和松退动作的最小输出，斜率曲线输出，延时时间，斜率调模模式。

Fig.4-35: Mask "Inject setup advanced tab2"

4.23.3 元素描述

最小输出

参数	描述
熔胶最小输出	熔胶的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。
松退最小输出	松退的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。

斜率曲线输出

参数	描述
熔胶最大斜率	熔胶最大斜率（背压、压力、流量）。
前松退最大斜率	前松退最大斜率（压力、流量）。
后松退最大斜率	后松退最大斜率（压力、流量）。

© KEBA 2016

延时时间

参数	描述
熔胶延时	泵开延时：设定熔胶动作的泵开延迟时间。 阀关延时：设定熔胶动作的阀关延迟时间。
松退延时	泵开延时：设定松退动作的泵开延迟时间。 阀关延时：设定松退动作的阀关延迟时间。

斜率调模模式

参数	描述
熔胶	调模模式下熔胶的压力、流量斜率。
松退	调模模式下松退的压力、流量斜率。

4.24 注射高级设置 3

4.24.1 目的

该画面用于注射闭环参数的条件。

4.24.2 画面描述

界面分为这几部分：

- 注射
- 注射压力限制
- 保压
- 背压
- 熔胶
- 注射位置控制

© KEBA 2016

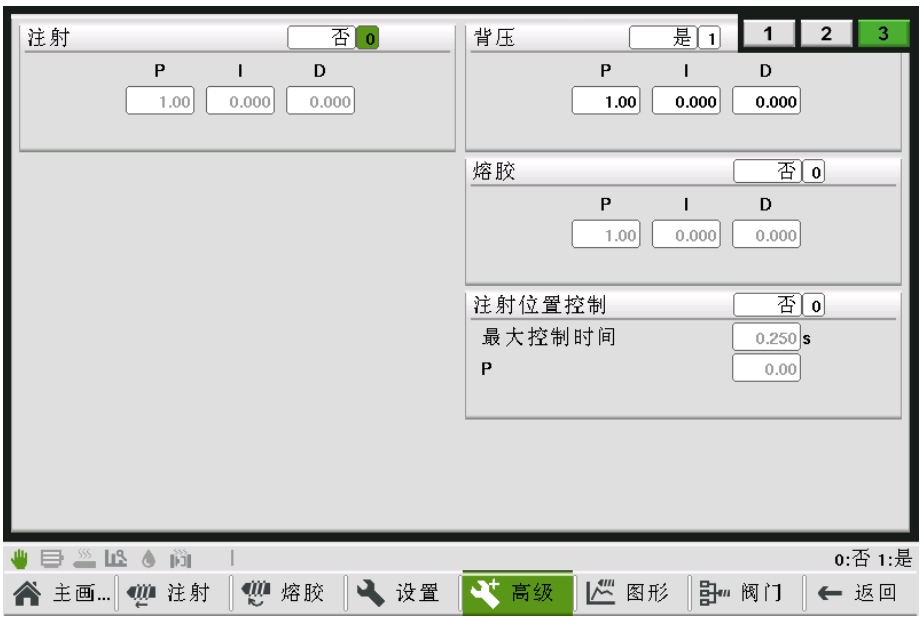

Fig.4-36: Mask "Inject Setup Advanced - Tab Inject control"

4.24.3 元素描述

注射

参数	描述
使用 PID	若选项选“1”，则采用 PID 控制，若选“0”，则不采用。
P	设定比例部分的参数。
I	设定积分部分的参数。
D	设定微分部分的参数。

注射压力限制

注意

只在注射使用伺服阀，或者全电机时，此功能才显示。.

参数	描述
使用 PID	若选项选“1”，则采用 PID 控制，若选“0”，则不采用。
P	设定比例部分的参数。
I	设定积分部分的参数。
D	设定微分部分的参数。

© KEBA 2016

保压

参数	描述
使用 PID	若选项选“1”，则采用 PID 控制，若选“0”，则不采用。
P	设定比例部分的参数。
I	设定积分部分的参数。
D	设定微分部分的参数。
滤波时间	调整控制器的滤波时间，用于使控制稳定，减小滤波会加快控制的效果，但过小的滤波会导致控制过快，频繁出现控制过头和控制不足现象，从而出现控制不稳定，降低产品质量。

背压

参数	描述
使用 PID	若选项选“1”，则采用 PID 控制，若选“0”，则不采用。 背压必须使用比例背压进行控制。 此功能无法在全电机上必须启用。
P	设定比例部分的参数。
I	设定积分部分的参数。
D	设定微分部分的参数。

熔胶

参数	描述
使用 PID	若选项选“1”，则采用 PID 控制，若选“0”，则不采用。
P	设定比例部分的参数。
I	设定积分部分的参数。
D	设定微分部分的参数。

© KEBA 2016

射出位置控制

注意

只在注射使用伺服阀，或者全电机时，此功能才显示。

参数	描述
使用 PID	若选项选“1”，则采用 PID 控制，若选“0”，则不采用。
最大控制时间	位置控制在螺杆移动完成后开始，并在此时间值后停止。 如果此时间设置为 0.0 s，位置控制器将保持激活状态，直到下一个螺杆运动开始。
P	这里调整螺杆位置控制器的比例部分。

4.25 注射曲线

4.25.1 目的

“注射曲线图”页面用作显示和记录多达 6 个系统变量

4.25.2 画面描述

测量值以 y / t 图表表示。 图表下方是一个图例，显示当前的实际值及其曲线颜色分配。

通过页面下方的“运行/保持”按钮激活或停止曲线记录。

画面上的曲线只显示最近 10 条记录。 最新的曲线以颜色显示。 之前的曲线以灰色显示。

–

© KEBA 2016

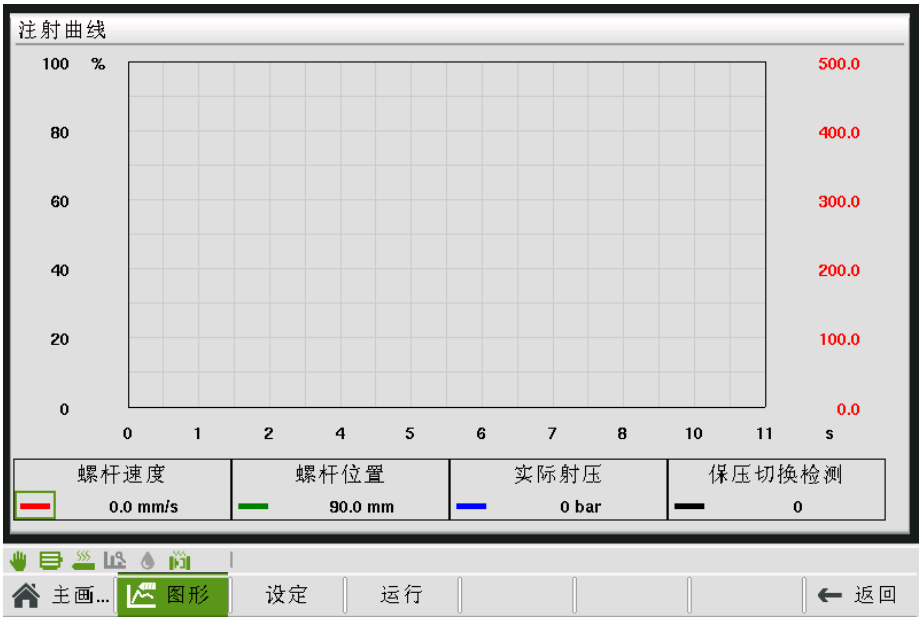

Fig.4-37: Mask "Inject graph"

4.25.3 元素描述

参数	描述
螺杆速度	当前的螺杆速度和图上某颜色曲线代表的变量。
螺杆位置	当前的螺杆位置和图上某颜色曲线代表的变量。
实际射压	当前的注射压力和图上某颜色曲线代表的变量。
转保压监测	当前的保压切换检测和图上某颜色曲线代表的变量。
设置	注射曲线图设置（参考下一章节注射曲线图设置）。
保持/运行	按下“保持”按钮停止记录，按下“运行”按钮继续记录。

4.26 注射曲线设置

4.26.1 目的

该画面是对注射曲线显示的参数设定。

© KEBA 2016

4.26.2 画面描述

Fig.4-38: Mask "Inject graph settings"

4.26.3 元素描述

参数	描述
X 轴	设定 X 轴的时间范围。
螺杆速度	设定 Y 轴的螺杆速度范围。
螺杆位置	设定 Y 轴的螺杆位置范围。
实际射压	设定 Y 轴的实际射压范围。
保压切换检测	设定 Y 轴的保压切换检测范围。
保持时间	设定测量的持续时间。
间隔时间	显示当前采样周期。
曲线数量	设定曲线显示数量，以周期为单位。
记录进档案	打开选项用于记录曲线。 对于每个注射过程，都会存储一个文件。文件存储在连接的 USB 存储设备上。

© KEBA 2016

4.27 浇口

4.27.1 目的

这个页面用于调整浇口的设置。

> ***注意***
>
> *只有配置了浇口才能看到此页面的具体设置。*

4.27.2 画面描述

这个画面可以启用和停用单个阀门，另外可以进行阀门打开和关闭的设置。

Fig.4-39: Mask "Valve gates tabl"

4.27.3 元素描述

> ***注意***
>
> *在注射过程中（包括保压），必须至少打开一路浇口。 否则会出现 警报，并且将停止注射过程。*

在阀门编号下面，图标显示相应的阀门是否实际启动。

© KEBA 2016

参数	描述
使用	激活/禁用。 每个浇口都有两个用于使用/不使用的输入区域。 因此，在注射过程中（保压过程除外）可以打开和关闭浇口两次。 例如 浇口 1 打开位置 120mm，关闭位置 80mm，再次打开位置 60mm，并再次关闭 30mm 位置。
射出段浇口开设定	浇口开模式： ● **位置**：可以设置位置。 位置限定顺序阀打开的螺杆位置。 ● **时间**：设定时间值定义在注射开始多少时间后打开对应组浇口。 第二次打开阀门时，这些模式是不可选的，此时使用 第一次打开和关闭的模式。
射出段浇口关设定	浇口关模式： ● **位置**：可以设位置。 位置限定顺序阀打开的螺杆位置。 ● **时间**：设定时间值定义在浇口开多少时间后关闭对应组浇口。 第二次打开阀门时，这些模式是不可选的，此时使用 第一次打开和关闭的模式。
保压段浇口设定	在保压段打开浇口，具有以下选项： ● **使用**：选择是否在保压段打开浇口。 ● **延迟**：设定保压开始多久后打开浇口。 ● **时间**：设定浇口在保压段打开的持续时间。 ● **强制**：只能在调模模式下选择。 该选项强制浇口打开，无视设定时间。

4.28 浇口-常规设置

4.28.1 目的

该页面用于调整浇口的一般设置。

注意

只有配置额浇口才能看到此页面的具体设置。

© KEBA 2016

4.28.2 画面描述

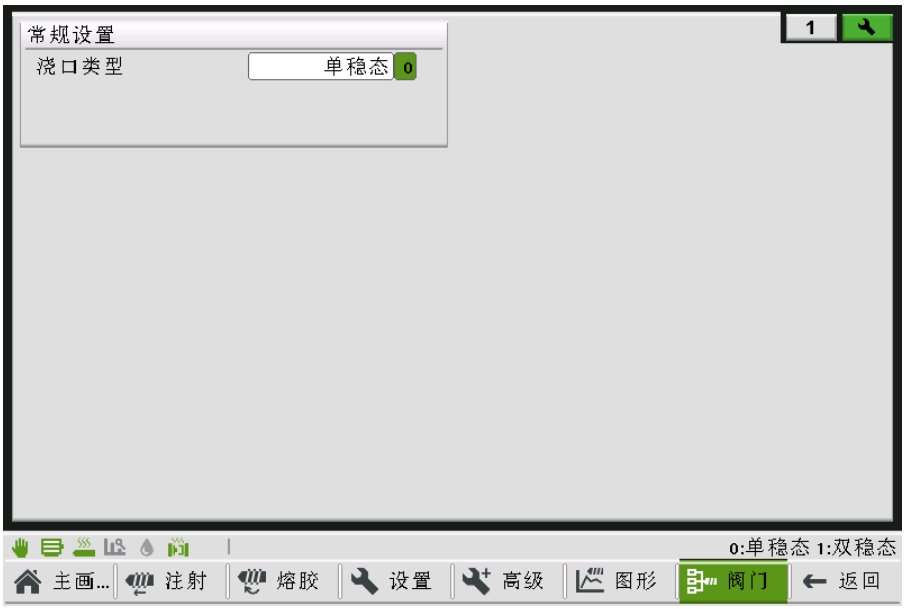

Fig.4-41: Mask "Valve gates - tab setup"

4.28.3 元素描述

常规设置

参数	描述
浇口类型	浇口类型可以在这里调整。 ● **单稳态：**带一个数字输出的阀门。 通过设置数字输出打开阀门，并通过复位数字输出关闭阀门。 ● **双稳态：**带两个数字输出的阀门。 阀门用第一个数字输出打开，并用第二个数字输出关闭。

© KEBA 2016

4.29 射台

4.29.1 目的

该画面用于射台的设置。

4.29.2 画面描述

射台的前进、后退的压力、流量可以在本页面设置。 输入栏的数量取决于射台的控制取决于位置控制（使用限位开关或传感器）还是时间控制。 射台的位置控制还是时间控制，可以在’机器设备’画面中设定。这里可以设置射胶和熔胶的时候射台是否保持前进。并且也可以设置在射台动作前进到位后继续保持前进动作的时间， 可以通过射台保持设置为 0 秒来禁用它。

射台后退模式可射台后退模式进行选择。

Fig.4-42: Mask ″射台 - tab profile″ (Maschine equipped with transducer for 射台)

© KEBA 2016

Fig.4-43: Mask "射台" (Maschine equipped with limit switch for 射台)

4.29.3 元素描述

射台前进(位置模式-电子尺)

参数	描述
段数	射台前进段数设置。
座进 1..座进 n	设定射台前进时的压力和流量。

射台前进(位置模式-限位)

参数	描述
限位前	设置射台前进未到达限位开关阶段的压力、流量。 为了缩短周期时间，这个阶段射台可以以较快的速度前进。
限位后	设置射台前进到达限位开关后的压力、流量。“时间”参数设定该阶段动作执行的时间。

射台后退(位置模式-电子尺)。

参数	描述
段数	射台后退段数设置。
座退 1..座退 n	设定射台后退各段的压力和流量。

射台后退(位置模式-限位)。

参数	描述
座退	设定射台后退各段的压力、流量和后退时间。

© KEBA 2016

射台设置(位置模式-电子尺)。

参数	描述
射台接触力	设定射台接触压力（射嘴与定模板的接触力）。
射台压紧速度	设定射台接触速度。
压力保持时间	设定射台接触保持时间。　设置为 0.0s 时禁用。

参数	描述
射台后退模式	选择以下一种射台后退模式：. ● **0：否：禁止座退功能。若此选项选上，射嘴永远保持在注射的位置。** ● 1：**熔胶后**：熔胶后射台走位置回退或走时间控制的后退，这取决于选定的射台运动模式。 ● 2：**开模前**：开模前射台走位置回退或走时间控制的后退，这取决于选定的射台运动模式。 ● 3：**注射后**：注射后射台走位置回退或走时间控制的后退，这取决于选定的射台运动模式。
熔胶时射台前进	熔胶过程中，输出座进阀，使射嘴压紧模具，避免漏胶。
注射时射台前进	注射过程中，输出座进阀，使射嘴压紧模具，避免漏胶。

4.30 射台图形

4.30.1 目的

该画面用于设置射台运动时的输出压力和流量曲线。

4.30.2 画面描述

画面的上部分是座进的运动曲线，下部分是座退的运动曲线。图形上方的箭头是运动的方向，红色线显示运动的实际位置。

动作的斜率可以进行设置，根据设定的斜率，相应的斜率时间可以被计算出来显示。

© KEBA 2016

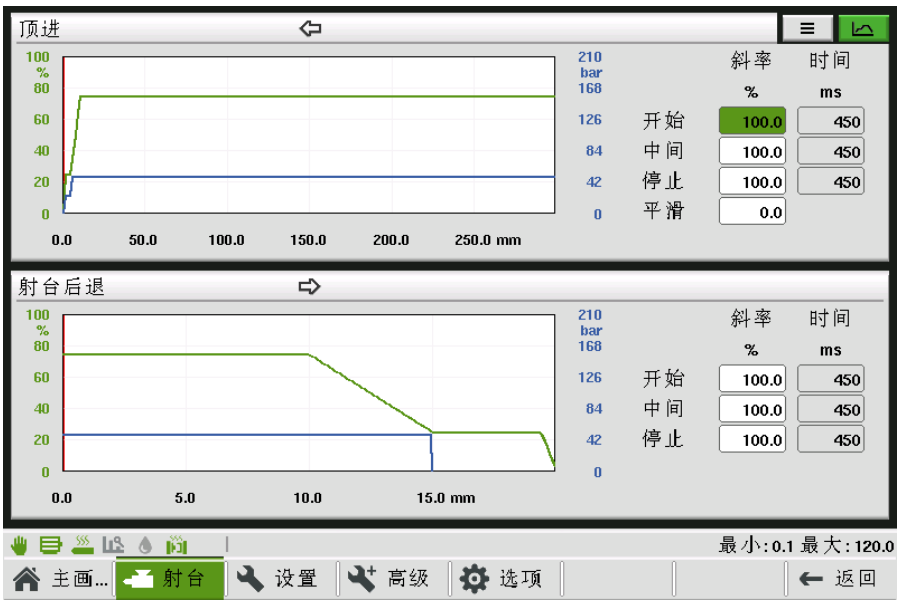

Fig.4-44: Mask "射台 profile graphic"

4.30.3 元素描述

参数	描述
斜率	动作开始的斜率，结束的斜率，中间斜率在这里输入，这个斜率都是以最大斜率的百分比输出，最大斜率在设置页面中。 ● **开始：** 动作开始斜率 ● **停止：** 停止斜率。 ● **中间：** 动作中间斜率， ● **平滑：** 平滑度使用在动作结束的时候，如果平滑度为 0，当位置到达时，这个动作会突然停止（阀关闭），如果平滑度为 100%，将等动作完全停下来，然后才关闭阀。平滑度参考值取决于各个动作的最大速度。
时间	计算每段斜率的持续时间。

4.31 射台设置

4.31.1 目的

射台的其他参数设定可以在本页面中设置。

4.31.2 画面描述

除了射台常规设置，还包含调模模式输出，最大动作时间，动作启动延时。

© KEBA 2016

Fig.4-45: Mask "射台 setup"

4.31.3 元素描述

调模模式输出

参数	描述
前进	在调模模式下设定射台前进的压力、流量。
后退	在调模模式下设定射台后退的压力、流量。

射台调整

参数	描述
监控时间	可设定射台自动调整的最大时间，超时报警。
射台前进监测时间	在射台自动调整过程中，如果射台前进到位停止时间超出该设定，则报警。
自动射台调整	自动获取射台前进到位位置。需要在调模模式下执行。

© KEBA 2016

最大动作时间

参数	描述
最大前进时间	可设定射台前进动作的最大时间，超时报警。
最大后退时间	可设定射台后退动作的最大时间，超时报警。
最大清料时间	可设定自动清料动作的最大时间，超时报警。

动作启动延时

参数	描述
座进延时	可设定座进动作开始之前的延迟时间。
座退延时	可设定座退动作开始之前的延迟时间。

4.32 高级设置

4.32.1 目的

该画面可以设置射台的其他参数。

4.32.2 画面描述

可设定射台动作的最小输出，斜率曲线输出，延时时间，斜率调模模式。

© KEBA 2016

Fig.4-46: Mask "射台 setup advanced"

4.32.3 元素描述

最小输出

参数	描述
射台前进最小输出	射台前进的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。
射台后退最小输出	射台后退的最小输出可以在这里设置（压力， 流量）。当输出的值小于最小输出的值，以最小输出的值作为输出。

斜率曲线输出

参数	描述
最大前进斜率	射台前进的最大斜率（压力、流量）。
最大前进斜率（到达限位前）	设置到达限位开关前座进的的最大斜率（压力，速度）。 该设置选项仅在座台使用限位开关才显示。
最大前进斜率（到达限位后）	设置到达限位开关后座进的的最大斜率（压力，速度）。 该设置选项仅在座台使用限位开关才显示。
最大后退斜率	射台后退的最大斜率（压力、流量）。
接触力	射台前进接触力建立的最大斜率（压力、流量）。

© KEBA 2016

延时时间

参数	描述
前进延时	泵开延时：设定射台前进动作的泵打开延迟时间。 阀关延时：设定射台前进动作的阀关闭延迟时间。
后退延时	泵开延时：设定射台后退动作的泵打开延迟时间。 阀关延时：设定射台后退动作的阀关闭延迟时间。

斜率调模模式

参数	描述
调模模式前进斜率	调模模式下射台前进的压力、流量斜率。
调模模式后退斜率	调模模式下射台后退的压力、流量斜率。

4.33 射台选项

4.33.1 目的

该画面用于设置清料和封胶阀。

4.33.2 画面描述

自动清料的步骤为：熔胶-射胶-松退（从哪一步开始由当前螺杆位置决定）。除此之外，还可以设定封胶阀打开和关闭的压力、流量、时间。

© KEBA 2016

Fig.4-47: Mask "射台 options"

4.33.3 元素描述

自动清料

参数	描述
注射	设定自动清料过程中注射动作的压力、流量和目标位置。
松退	设定自动清料过程中松退动作的压力、流量和目标位置。
熔胶	设定自动清料过程中熔胶动作的压力、流量和时间。
实际清料时间	显示当前实际清料时间。
清料次数	设定自动清料次数。

封胶阀

参数	描述
关闭	设定射嘴封胶阀关闭的压力、流量和动作执行时间。封胶阀在注射动作完成后关闭。
打开	设定射嘴封胶阀打开的压力、流量和动作执行时间。封胶阀在注射动作之前打开。

© KEBA 2016

4.34 加热

4.34.1 目的

该画面用于设置加热参数。

4.34.2 画面描述

在加热设置框中设置每个加热段温度（目标温度）设置及其偏差（上偏差/下偏差）。当前温度显示在加热段的中间。

> ***注意***
>
> *画面显示取决于加热区的数量。*

下面的画面可以设置加热参数和物料入口的温度设置。

Fig.4-48: Mask "Heating 射台"

© KEBA 2016

4.34.3 元素描述

加热区

参数	描述
设置	每一段的温度设定值， 如果加热模式设置为“设定”，则无法输入温度，此时输入值是百分比加热。 加热模式可以在 ″加热设置 2″中进行选择
上偏差 /下偏差	设定温度设置的上偏差值[℃]和下偏差值[℃]。 大于上偏差和小于下偏差时，触发相应的温度超出偏差警报。

设置

参数	描述
防冷时间	加热达到设定值后，延迟设定的时间后才允许执行螺杆动作，目的是为了确保料筒内部已经完全受热，保护螺杆。
保温温度	激活保温功能，并设定保温温，打开加热，各加热段温度将会控制在保温温度。 使用：开启保温功能，各加热段温度将会控制在保温温度。 否：关闭保温功能。 此设置仅用于 PID 加热方式。.

物料入口

参数	描述
开始冷却	设定开始冷却的物料入口温度。
停止冷却	设定停止冷却的物料入口温度。
报警温度	设定物料报警的温度，当高于此温度时，触发物料温度过高警报并停机。
警告温度	设定物料警告温度，当高于此温度时，触发物料温度高警告。

4.35 加热设置 1

4.35.1 目的

除了加热常规设置，还包含油温预热和冷却设定。

© KEBA 2016

4.35.2 画面描述

Fig.4-49: Mask "Heating 射台 setup - tabl"

4.35.3 元素描述

常规设置

参数	描述
群组加热	激活群组加热功能。每段加热都被控制在设定温度偏差范围以内。
加热优化	预先优化所有加热段。. ● 完成 ● 优化中 优化本身只有在选择了此选项并且加热已打开后才开始。 优化完成后，该值将自动设置为'完成'。

参数	描述
撤销 PID 参数更改	激活该选项，可撤销此次温度优化参数，恢复上一次优化获得的参数。
料筒温度稳定时间	此功能仅在机器连接了 EasyNet 控制中心并且 EasyNet 软件中的“加热优化”被使用了时有用。 该参数用于设定料筒温度的稳定时间，确保物料完全受热。

© KEBA 2016

油温

注意

只有配置油温传感器后该画面才显示

参数	描述
开始油温冷却	设定开始冷却的油温温度。
停止油温冷却	设定当温度低于设定温度时，停止油温冷却。
油温低警报	设定油温低报警的温度，当低于此温度时，触发油温过低警报。
油温高警报	设定油温高报警的温度，当高于此温度时，触发油温过高警报。
油温度低警告	设定油温过低的警告温度，此设定仅在半自动/全自动下有效。
油温度高警告	设定油温过高的警告温度，此设定仅在半自动/全自动下有效。
传感器类型	可选择油温的传感器类型（否，J-型，K-型）

油温预热

注意

如果没有油箱加热可用，则油可以通过循环加热（预热）。

参数	描述
激活预热	激活油温预热选项。
开始油预热	设定开始预热的油温温度。
停止油预热	设定当温度高于设定温度时，停止油温预热。

参数	描述
预热速度	设定油温预热时，泵输出的流量输出。
预热压力	设定油温预热时，泵输出的压力输出。

4.36 加热设置 2

4.36.1 目的

该页面主要用于料筒加热温度传感器类型的设定及落料口温度传感器类型的设定。

© KEBA 2016

4.36.2 画面描述

Fig.4-50: Mask "Heating 射台 setup - tab2"

4.36.3 元素描述

段设置

每段加热，都可以进行以下设置：

参数	描述
传感器类型	可以选择热电偶的类型(J 型, K 型或 L 型)。
模式	加热的模式： ●0：加热关闭； ●1：测量=仅温度测量 ●2：设定=百分比加热。在设定模式下不能通过温度传感器进行监控。 ●3：PID 2pt=控制器（2 点 PID 调节模式）； ●4：PID 3pt =控制的加热和冷却（3 点 PID 调节模式）； ●5：PID 2pt EM =紧急模式。如果相关加热段段发出警报（例如热电偶中断），则机器循环继续与正常操作模式进行比较。但警报的温度段将不再受到控制。 ●6：PID 3pt EM =紧急模式。如果相关加热段发出警报（例如热电偶中断），则机器循环继续与正常操作模式进行比较。但警报的温度段将不再受到控制。
设定	设置在设定 模式下加热的比例值。
功率	定义料筒每段加热的功率大小，根据这里的设定，可以计算机器的总加热的耗能情况，可以在能量监控画面显示出来。

© KEBA 2016

料斗设置

参数	描述
传感器类型	可以选择落料口热电偶的类型(J 型，K 型或 L 型)。

4.37 模具加热-热流道

4.37.1 目的

该画面主要用于热流道的相关设定

4.37.2 画面描述

在本画面，可以开启/关闭每段热流道功能，也可以设置每段热流道的设定温度，上下偏差等参数，该画面根据机器热流道数目的多少可以以不同的子画面显示，每个子画面最多可以显示 6 段热流道，通过快速设定可以对所有的热流道参数进行快速设定。每段热流道的状态可以由动态的图标显示。

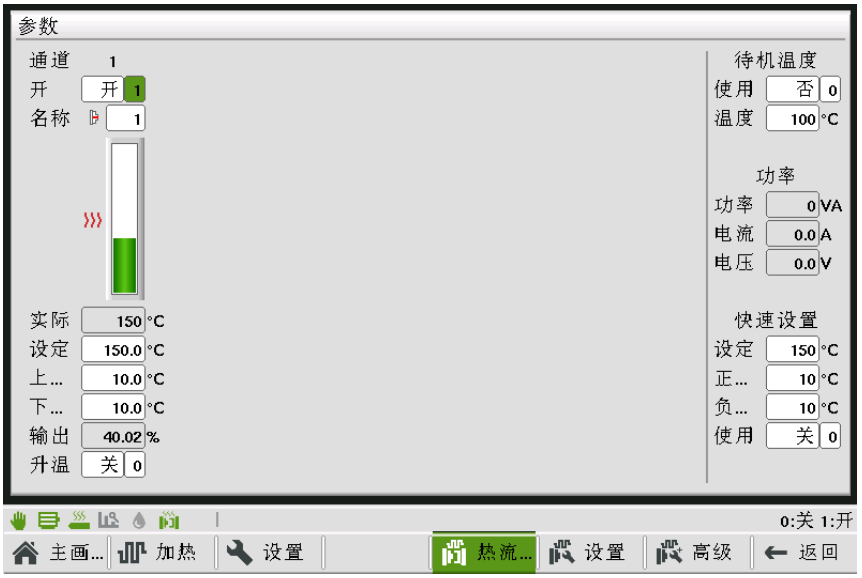

Fig.4-51: Mask "Hot runner parameter"

© KEBA 2016

4.37.3 元素描述

参数

参数	描述
通道	显示热流道的段数数值。
开	激活或关闭热流道功能。
名称	实际模具上热流道的号码分配。 比如通道 1 是连接模具上的热流道 5，那么通道 1 的名称就应该填 5，以便于跟模具上的热流道 5 段对应。另外还有符号显示该热流道的加热类型。. 另外，如果通道用作热流道区或块加热区，则会显示一个符号。
	热流道类型
	区块类型
实际	显示热流道的实际温度。
设定	热流道的设定温度。
上偏差	热流道设定温度的上偏差设定。
下偏差	热流道设定温度的下偏差设定。

参数	描述
输出	显示当前热流道的加热输出，以百分比形式显示。
升温	热流道升温功能开启关闭选择，如果启动升温功能，该热流道的设定温度为 该热流道的设定温度 加上 热流道设置画面中的“升高温差” 的和。

待机温度

该处可设置待机温度和偏差，这些设置对当前画面上显示的所有热流道生效。

参数	描述
使用	使用热流道温度保持功能，该功能只有在热流道选择 PID 控制模式下才有效。
温度	功能激活后，热流道保持温度。

功率

该处显示该组热流道的功率测量值。

参数	描述
功率	测量的功率
电流	测量的电流.
电压	测量的电压

© KEBA 2016

快速设置

可以实现对本画面所有热流道参数的快速设定

参数	描述
设定	设定所有段热流道的温度。
正偏差	热流道所有段设定温度的上偏差设定。
负偏差	热流道所有段设定温度的下偏差设定。
使用	激活后，各段热流道的设定温度，上偏差及下偏差都跟这里的数值一样。

4.38 热流道设置

4.38.1 目的

该画面可以对热流道的控制参数进行设置。

4.38.2 画面描述

在热流道设置画面，可以对热流道的常规参数进行设定。

注意

为确保加热器在指定的启动时间内打开，机器本身也必须打开。

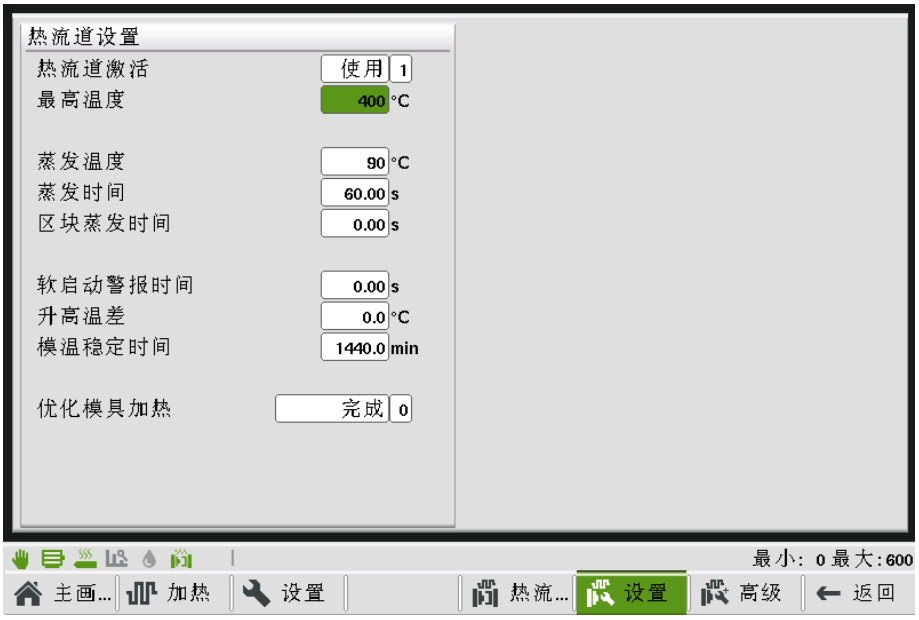

Fig.4-52: Mask "Hot runner setup"

© KEBA 2016

4.38.3 元素描述

参数	描述
热流道激活	开启 / 关闭热流道加热功能。
最高温度	定义热流道加热允许的最高设定温度。
蒸发温度	设定热流道加热水蒸气蒸发的温度。
蒸发时间	设定热流道加热水蒸气蒸发的时间。
区块蒸发时间	设定热流道区块加热水蒸气蒸发的时间。
软启动警报时间	如果在设定蒸发时间内无法到达设定的蒸发温度，将会触发警报，并停止热流道加热功能。
升高温差	一些喷嘴，需要提高了热流道温度（如加热或清料）。在这里可以输入增加的温度。

参数	描述
模温最大预热时间	该功能只有机器在使用 EasyNet 软件联网的时候才有用。 这个值表示了材料在不影响材料特性的情况下，可以在规定的温度内加热多长时间。
优化模具加热	自动找出最优的热流道温度控制的 PID 参数。

4.39 热流道高级设置

4.39.1 目的

在本画面可以对每段热流道的高级参数进行设定。

4.39.2 画面描述

所有热流道的模式，传感器类型，控制模式，最大软启动输出等参数都可以在本画面设定。

© KEBA 2016

Fig.4-53: Mask "Hot runner Setup Advanced"

4.39.3 元素描述

参数	描述
传感器类型	可以选择热电偶的类型(J 型, K 型或 L 型)。
模式	加热的模式: ●0: 加热关闭; ●1: 测量=仅温度测量 ●2: 设定=百分比加热。在设定模式下不能通过温度传感器进行监控。 ●3: PID 2pt=控制器(2 点 PID 调节模式); ●4: PID 3pt =控制的加热和冷却(3 点 PID 调节模式); ●5: PID 2pt EM =紧急模式。如果相关加热段段发出警报(例如热电偶中断),则机器循环继续与正常操作模式进行比较。但警报的温度段将不再受到控制。 ●6: PID 3pt EM =紧急模式。如果相关加热段发出警报(例如热电偶中断),则机器循环继续与正常操作模式进行比较。但警报的温度段将不再受到控制。
设定	设定在设置 模式下加热的比例值。
类型	• 0= 料温加热类型 • 1= 热流道类型
最大蒸发功率	在加热升温到设定的蒸发温度前,加热功率限制在这个设定值以内。
功率	定义料筒每段加热的功率大小,根据这里的设定,可以计算机器的 总加热的耗能情况,可以在能量监控画面显示出来。

© KEBA 2016

4.40 警报页面

4.40.1 目的

警报画面显示当前的警报具体信息，包括警报时间、警报等级、警报内容等。

4.40.2 画面描述

当一条警报的文字在警报列表中不能完全显示时，通过面板向上、向下方向键选中该警报，完整的文字信息将显示在警报画面下方显示框。

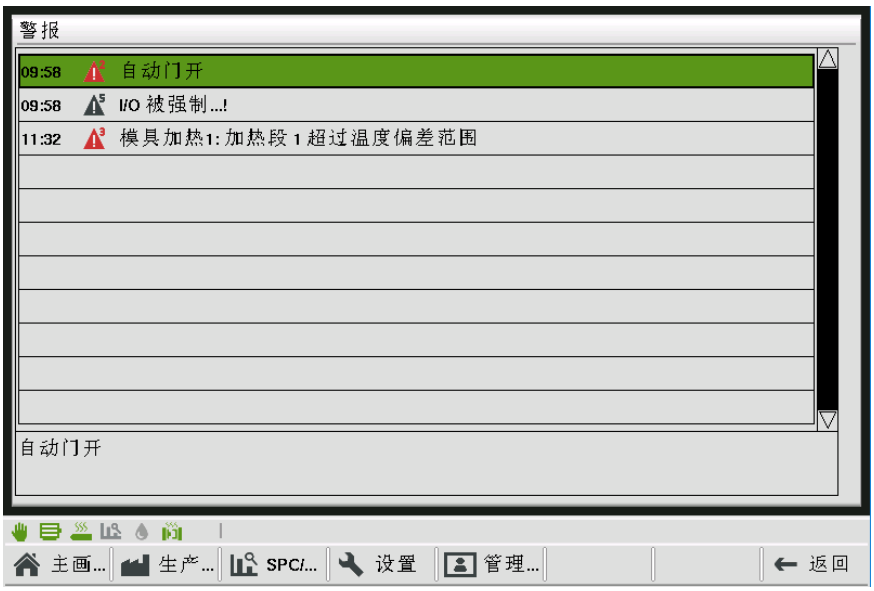

Fig.4-54: Mask "Alarms"

4.40.3 元素描述

警报确认可以通过操作面板上的警报确认按键进行确认。

参数	描述
时间	警报发生的时间。
警报类型	灰色图标表示警告，红色图标表示警报，图标右上角的数字表示警报等级。
描述	警报信息描述。

4.41 生产设置 1

4.41.1 目的

该画面可以设置生产相关的参数。

© KEBA 2016

4.41.2 画面描述

生产过程中的常规参数设定，比如使用电眼计数，使用机械手等参数，在本页面也显示了实际生产过程的相关参数，比如开机时间，生产数量等。

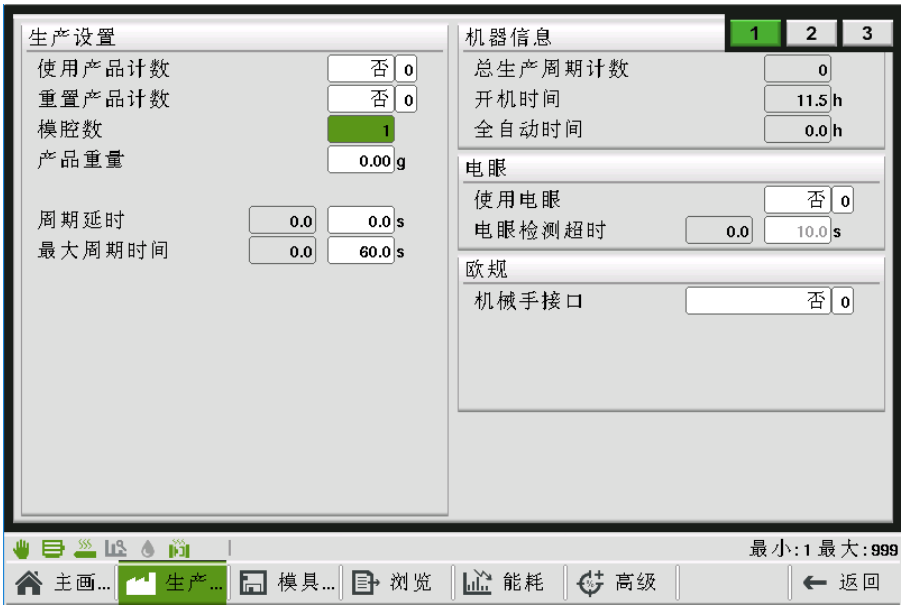

Fig.4-55: Mask "Production settings - Tab1"

4.41.3 元素描述

生产设置

参数	描述
使用产品计数	开启 / 关闭产品计数功能，产品计数设置在主画面页，一旦达到目标产品数，停止生产。
产品计数清零	设定当前产品计数为“0”。
模腔数	设定模腔数，每模可以生产多少个产品。
产品重量	设定每个产品的重量，这个数值用于每个产品的能耗计算。 .
周期延迟	灰色框显示实际周期延时，白色框为设定周期延迟时间。
最大周期时间	设定最大周期时间，灰色框为实际周期时间，白色框为设定最大周期时间值，超过该时间报警。
机械手接口	激活机械手功能。使用机械手 IO 配置。

© KEBA 2016

机器信息

参数	描述
总生产周期计数	记录机器总生产模数。
开机时间	记录机器开机时间。
全自动时间	记录机器全自动时间。

电眼

参数	描述
使用电眼	激活该功能，则选用产品监测电眼功能。
电眼检测超时	设定电眼监测最大时间，超出该设定，则报警超时。

欧规机械手

警告!

系统（硬件和软件）满足 B 类 EN ISO 13849-1。因此它并没有使用与人身安全相关的领域的控制程序（例如 紧急停机 ）。

为了满足可能的安全相关任务， 根据 EN ISO 13849-1 总是需要额外的外部安全设备实现特定的目的和必要的功能安全。

更多的信息请参阅 EN ISO 13849-1 和产品规范申请手册的章节 ″欧盟指令和标准″ 。

安装和调模产品的安全可以在用户手册或者系统手册中找到，并且必须在安装和调模前阅读相关信息。

用户手册必须保持在产品的整个使用周期中。

警告!

欧规的以下信号没有在软件中进行处理

- 机器的紧急停止
- 机器的安全设备装置

参数	描述
欧规机械手接口	欧规机械手接口 ● 不使用 ● 欧规12 ● 欧规67 ● 用户自定义: 机械手接口依据用户机器配置的机械手接口信号
开模到中间位置	● 不使用 ● 使用: 当这个功能使用时，如果模具到达开模中间位置，注塑机将忽略机械手 " 模区安全 " 信号，如果模具还未到达开模中间位置，机械手 " 模区安全 " 信号必须为1
中子信号连接1	分配中子X作为跟机械手交换信号的中子1 只有选择欧规12或欧规67该选择才能显示
中子信号连接2	分配中子X作为跟机械手交换信号的中子2 只有选择欧规12或欧规67该选择才能显示

© KEBA 2016

4.42 生产设置 2

4.42.1 目的

该画面可以设置生产相关的参数。

4.42.2 画面描述

该画面可以设置料筒及热流道的自动加热功能。

> ***注意***
>
> *为了能够在设定的时间进行自动加热，机器必须开机。*

Fig.4-56: Mask "Production settings - Tab2"

4.42.3 元素描述

料筒/模具加热周期时间

参数	描述
周一，周二，周三，周四，周五，周六，周日	可以选择启动加热的天数，并在该天设置启动加热的时间按： ● 0：否 加热器关。 ● 1：开 若此选择“1”，该天会根据设定的时间启动加热。

© KEBA 2016

4.43 生产设置 3

4.43.1 目的

该画面可以设置生产相关的参数。

4.43.2 画面描述

该画面对蓄能器，蜂鸣器及模腔压力传感器等进行设置。

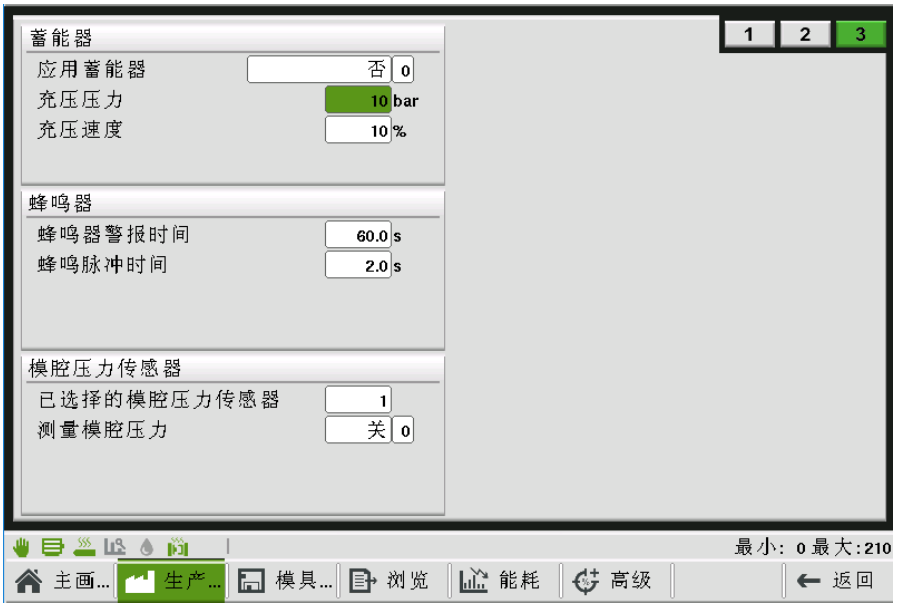

Fig.4-57: Mask "Production settings - Tab3"

4.43.3 元素描述

蓄能器

参数	描述
应用蓄能器	使用蓄能器功能。
充压压力	蓄能器的充压压力设定。
充压流量	蓄能器的充压流量设定。

蜂鸣器

参数	描述
蜂鸣器警报时间	蜂鸣器输出的总的时间设定，当这个时间到蜂鸣器将不会输出
蜂鸣器脉冲时间	蜂鸣器输出的间隔时间。

© KEBA 2016

模腔压力传感器

参数	描述
选择模腔压力传感器	使用哪个模腔压力传感器作为测量的选择
测量模腔压力	模腔压力测量功能的开关（0：关　1：开）

4.44 模具数据

4.44.1 目的

模具数据功能可以把与模具相关的生产参数（例如：动作运动参数、温度设定等）可以保存成一个数据文件，当再次使用某个模具时，只要载入对应的模具数据，生产参数就自动设定好了。

4.44.2 画面描述

页面上方的表格显示存在的数据记录，你可以选择存在的数据记录载入。

表格的左面是数据的名称，右边是创建数据记录的日期。在下方的状态栏上可 以看到载入或是保存数据的进程。模具数据记录中包含曲线、温度和模厚等设置参数。

新的模具数据可以通过各相关页面进行设置并保存成新的数据记录，此外可以导入原有数据进行编辑，重新设定其中的部分参数，也可以删除存在的数据记录。

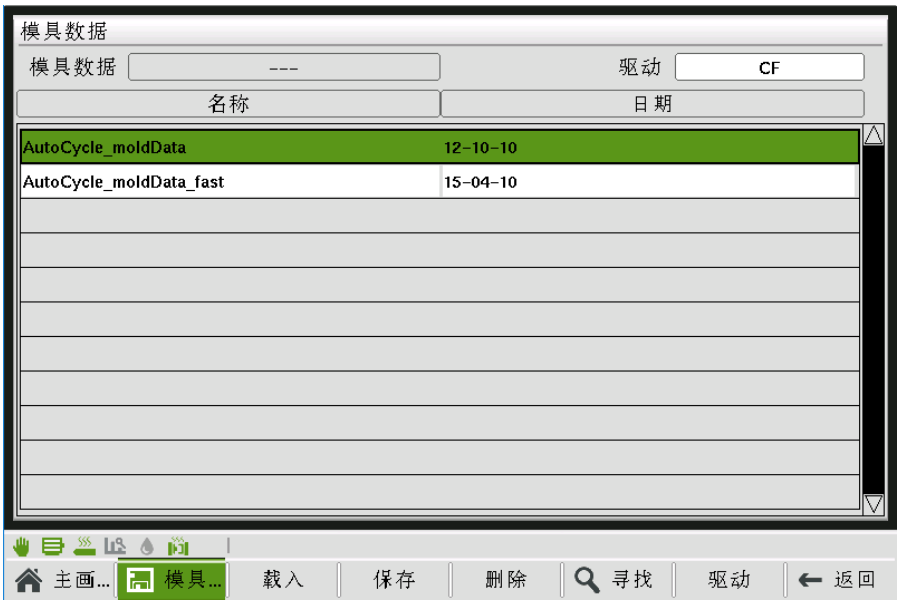

Fig.4-58:　Mask "Mold data"

© KEBA 2016

4.44.3 元素描述

模具数据

参数	描述
模具数据	当前正在使用的的模具数据名称
驱动	当前驱动（CF卡或者是USB设备）。列表中显示的是当前驱动中的模具数据

按钮

参数	描述
载入	载入列表中选中的模具数据
保存	把当前生产参数保存为模具数据
删除	删除列表中选中的模具数据
寻找	打开一个对话框来搜索模具数据记录。
驱动	切换当前驱动。可以在 CF 和 USB 之间切换当前驱动显示在页面的上方。

4.45 数据导出与删除

4.45.1 目的

该页面用于下载或者删除状态报告、截屏文件和 PDP 文件。

4.45.2 画面描述

页面上半部分可以用来复制状态报告、截屏文件、PDP 文件和模具数据到 USB。

页面下半部分提供选项删除状态报告、截屏文件和 PDP 文件。

© KEBA 2016

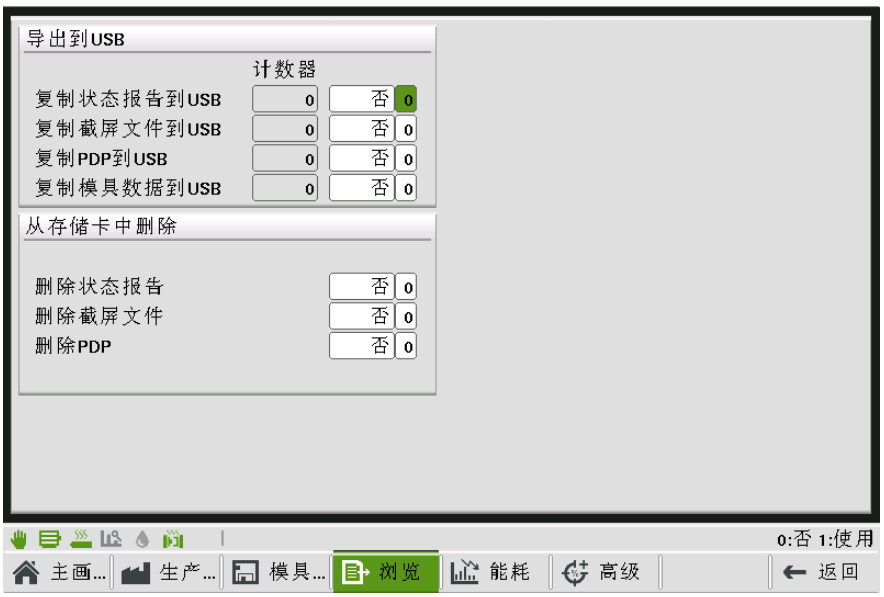

Fig.4-59: Mask "Exporti

4.45.3 元素描述

参数	描述
复制状态报告到 USB	选择是否复制状态报告到 USB，左边灰色框显示当前状态报告的数量。
复制截屏文件到 USB	选择是否复制截屏文件到 USB，左边灰色框显示当前截屏文件的数量。
复制 PDP 到 USB	选择是否复制 PDP 文件到 USB，左边灰色框显示当前 PDP 文件的数量。
复制模具数据到 USB	选择是否复制模具数据到 USB，左边灰色框显示当前模具数据的数量。

参数	描述
删除状态报告	选择是否删除状态报告。
删除截屏文件	选择是否删除截屏文件。
删除 PDP	选择是否删除 PDP 文件。

4.46 生产过程数据(PDP)

4.46.1 目的

生产过程数据（PDP）以表格形式显示过程数据。

© KEBA 2016

4.46.2 画面描述

该画面包含一个水平滚动列表，表示每个 SPC 记录变量的统计数据和处理参数。 垂直滚动使用<向上箭头>和<向下箭头>按钮，而<箭头向左>和<向右箭头>按钮用于水平滚动。 对于页面滚动，请使用快速访问面板（按钮<Esc>和按钮<向上箭头> / <向下箭头>）。 列表中显示的变量可以在运行时更改。面板的下半部分显示了最重要统计的快速浏览。 过程数据列表中的第一列显示了废品标志 – 红色（灰色）感叹号表示在相应的动作中出现错误（警告）。 第一列的黄色背景显示一个动作被用作样本。

如果单元格中的值超出了相应的上限，则会另外标记为红色。

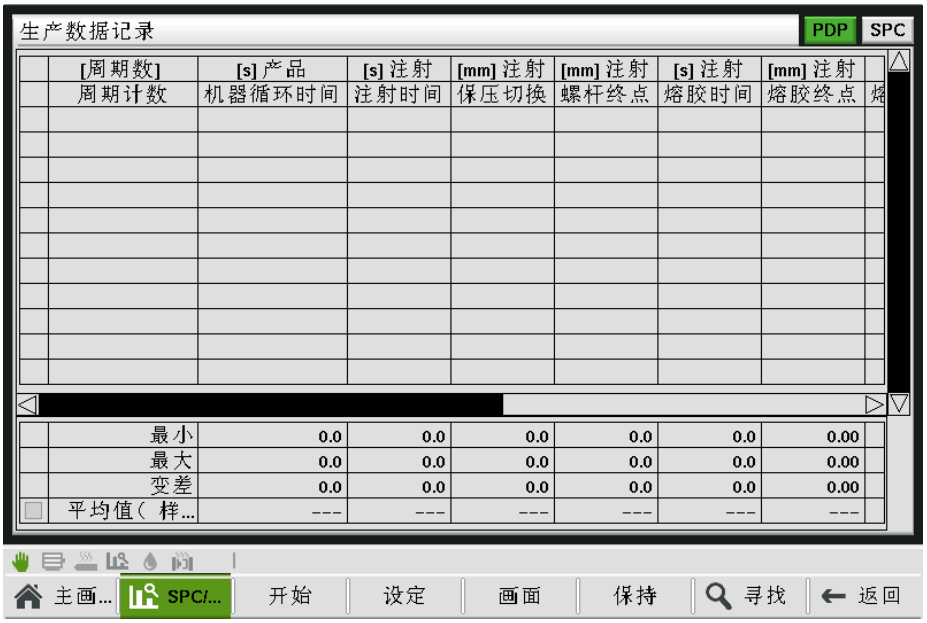

Fig.4-65: Mask "Process data protocol"

4.46.3 元素描述

参数

参数	描述
最小	显示该列所有统计数据的最小值。
最大	显示该列所有统计数据的最大值。
偏差	最小值跟最大值之间的偏差。
平均值	该列所有统计数据的平均值。

© KEBA 2016

按钮

参数	描述
开始/停止	开始/停止 SPC 记录
设定	打开统计功能的设定页面。
画面	能够在紧凑或扩展列模式之间更改视图或禁用/启用数据区域。
保持/运行	垂直滚动被激活/停用，用户可以浏览列表。
寻找	搜索提供的记录编号

4.47 统计过程控制(SPC)

4.47.1 目的

该画面用于通过统计过程控制（SPC）监控过程参数。

4.47.2 画面描述

该画面包含一个水平滚动列表，用于表示每个 SPC 变量的统计数据和过程参数。 按钮<向上>和<向下箭头>用于垂直滚动，按钮<向左箭头>和<向右箭头>用于水平滚动。 对于页面滚动，使用快速访问面板（按钮<Esc>和按钮<向上>/ <向下箭头>）。列表中显示的变量和统计信息可以在运行时更改。

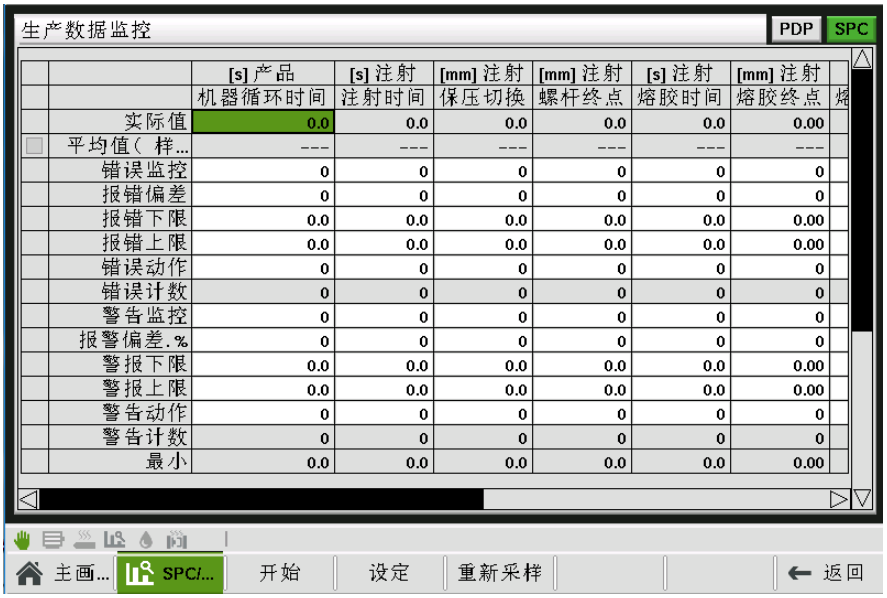

Fig.4-66: Mask "Statistical Process Control (SPC)"

© KEBA 2016

4.47.3 元素描述

按钮

参数	描述
设定	打开 SPC 设置画面用于设置参数。
开始/停止	启动或停止 SPC 监控
重新采样	清空当前采样数据，在后续生产周期重新获取采样数据

4.48 SPC 设置

4.48.1 目的

该画面用于设置生产过程数据（PDP）和统计过程控制（SPC）。

4.48.2 画面描述

该画面用于设置生产过程数据 (PDP) and 统计过程控制(SPC)的周期延时和周期间距。 提供重新采样设置和快速设置用于 SPC 的每个变量。 也可以在该画面上保存 PDP 数据到文件。

Fig.4-67: Mask "SPC Setup"

© KEBA 2016

4.48.3 元素描述

参数	描述
周期延时	延时几个周期后才开始记录（例，输入 3，就是 3 个周期后才开始记录）。
周期间距	设置两次记录之间的间隔。 例输入 1,就是每次都记录，输入 2 就是每隔一秒记录一次。
采样个数	用于计算采样值的样本数量（例如，平均（样本）或标准偏差（样本））。 如果样本数量发生变化，则重新开始采样。
偏差值错误	以百分比表示的值，用于每个记录的变量作为容错。 用户必须通过使用开关提交设置。
监控错误	如果要为每个记录的变量启用错误监视，则设置为活动状态。 用户必须通过使用开关提交设置。
偏差警报	以百分比表示的值，用于每个记录的变量作为警告容限。 用户必须通过使用开关提交设置。
监控警报	如果要为每个记录的变量启用警告监视，则设置为活动状态。 用户必须通过使用开关提交设置。
保存 PDP 数据至文件	保存 PDP 数据到文件
动作错误	文件夹数据保存满了后的操作。 ● 继续循环 =继续生产 ● 停止循环= 停止生产
保存文件夹	文件路径

按钮描述

参数	描述
变量	打开 SPC 变量选择画面
删除	当按下此按钮时，SPC 将被重置，这意味着所有记录都将被删除。

4.49 SPC 变量设置

4.49.1 目的

该画面用于设置在 PDP 和 SPC 中记录的数据变量。

© KEBA 2016

4.49.2 画面描述

该画面包含 SPC 中可记录变量的列表。 打开画面时，会显示当前记录的变量及其顺序。 用户可以自由更改和重新排列变量。 提交更改后，新变量显示在 SPC 和 PDP 上。

Fig.4-68: Mask "SPC Variable Setup"

4.49.3 元素描述

表格

参数	描述
组	显示包含变量的组。
变量	显示可记录的变量。
激活	变量的激活状态。 如果变量已启用，则顺序可以更改。
顺序	SPC 和 PDP 画面中变量的顺序。

按钮

参数	描述
设定	打开 PDP 的设置画面
提交	提交当前更改的变量并删除当前的 PDP 数据。

© KEBA 2016

4.50 IO 监控

4.50.1 目的

通过 IO 监控页面，可以查看 IO 设备的连接情况，IO 点的输入、输出状态，还可以强制 IO 点的输入、输出信号。

4.50.2 画面描述

这个画面显示了所有已配置了的模块与主机连接的状态。通过这个画面可以知道各个模块是否已经正常连接。

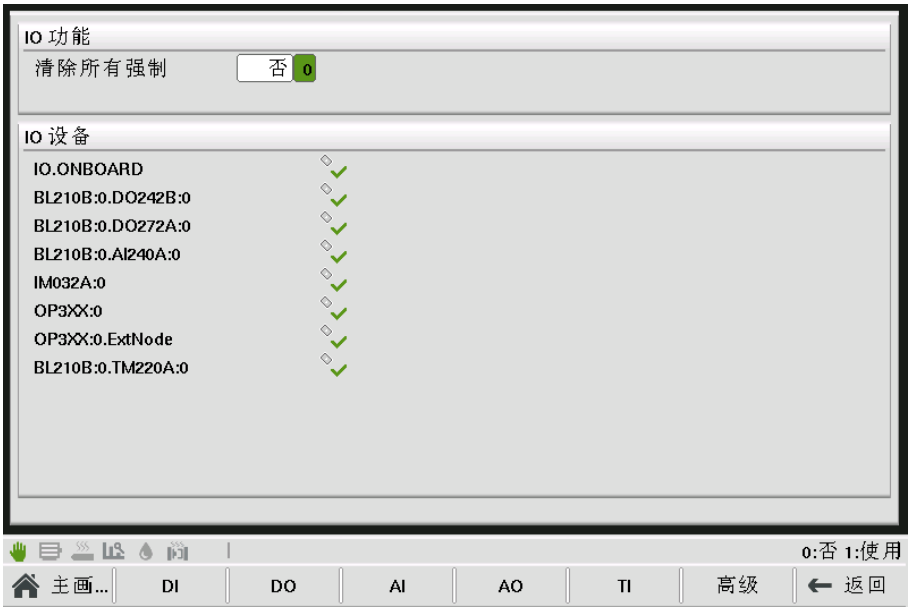

Fig.4-69: Mask "IO Monitor Overview"

4.50.3 元素描述

参数	描述
清除所有强制	设为“1：使用”取消所有被激活的 IO 强制
IO 设备	列出所有已配置的 IO 设备。
	设备连接正常。
	设备连接异常。

© KEBA 2016

4.51 DI 数字量输入

4.51.1 目的

这些页面用于监控主控制器上所有 DI 点。

> ***注意***
>
> *面板的数字输入（PI1，PI2 和 PI Ext）的 DI 监控画面的工作方式相同。*

4.51.2 画面描述

这个页面列出了主控制器上所有 DI 点，并且可以强制这些输入点的输入信号。

如果 IO 点硬件存在，但是没有配置变量，那么这个点只会显示一个数字编号。如果 IO 点硬件存在，配置了变量，那么这个变量的名称就会被显示出来。

Fig.4-70: Mask 'IO Monitor Digital Inputs'

© KEBA 2016

4.51.3 元素描述

参数	描述
DI 0...DI n	各个 DI 点的编号，以及所配置的变量的名称。 右边的输入框用于强制输入。
VI	脉冲输入信号点。数字框显示平均一个脉冲的周期时间。
信号框填充绿色	实际输入为高电平。
信号框填充白色	实际输入为低电平。
信号框红色边框，并且填充绿色	信号点被强制为高电平。
信号框红色，并且填充为白色	信号点被强制为低电平。
信号框显示交叉	信号点错误。

4.52 DO 数字量输出

4.52.1 目的

这些页面用于监控主控制器上所有 DO 点。

注意

面板的数字输出（PO）的 DO 监控画面的工作方式相同。

4.52.2 画面描述

所有这些数字输出信号都显示在页面上，用户可以强制设定信号的输出状态。左边灰色框显示的是当前状态，右边白色框显示的强制状态（1 表示高电平输出），中间白色框输入是否激活强制，1 表示激活强制功能，0 表示不激活强制功能。

© KEBA 2016

Fig.4-71: Mask 'IO Monitor Digital Outputs'

4.52.3 元素描述

参数	描述
DO 0...DO n	各个 DO 点的编号，以及所配置的变量的名称。 右边的输入框用于强制输出。
信号框填充绿色	实际输出为高电平。
信号框填充白色	实际输出为低电平。
信号框红色边框，并且填充绿色	信号点被强制为高电平。
信号框红色，并且填充为白色	信号点被强制为低电平。
信号框显示交叉	信号点错误。

© KEBA 2016

4.53 AI 模拟量输入

4.53.1 目的

页面显示了硬件模拟量输入的情况。

4.53.2 画面描述

显示所有模拟量输入的值。 此外，可以强制模拟量输入。

如果实际硬件有模拟量通道，但没有分配用途，则只显示通道编号，但是依然可以强制此通道的模拟量输入。

如果硬件有模拟量通道，并且分配了用途，但没有分配显示文本，则会显示为系统变量的名称。

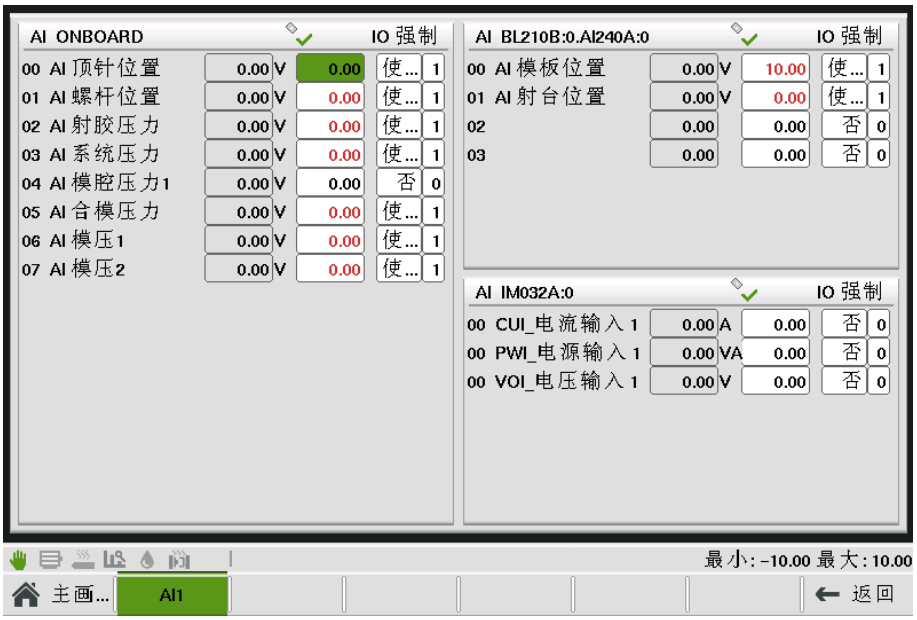

Fig.4-72: Mask 'IO Monitor analog Inputs'

4.53.3 元素描述

参数	描述
AI 0...n	各个 AI 点的编号，以及所配置的变量的名称。 右边的输入框用于强制输入。

© KEBA 2016

4.54 AO 模拟量输出

4.54.1 目的

页面显示了硬件模拟量输出的情况。

4.54.2 画面描述

显示所有模拟量输出的值。 此外，可以强制模拟量输出。

如果实际硬件有模拟量通道，但没有分配用途，则只显示通道编号。 但是可以强制模拟量输出。

如果实际硬件有模拟量通道并且分配了用途，但没有分配显示文本，则会显示为系统变量的名称。

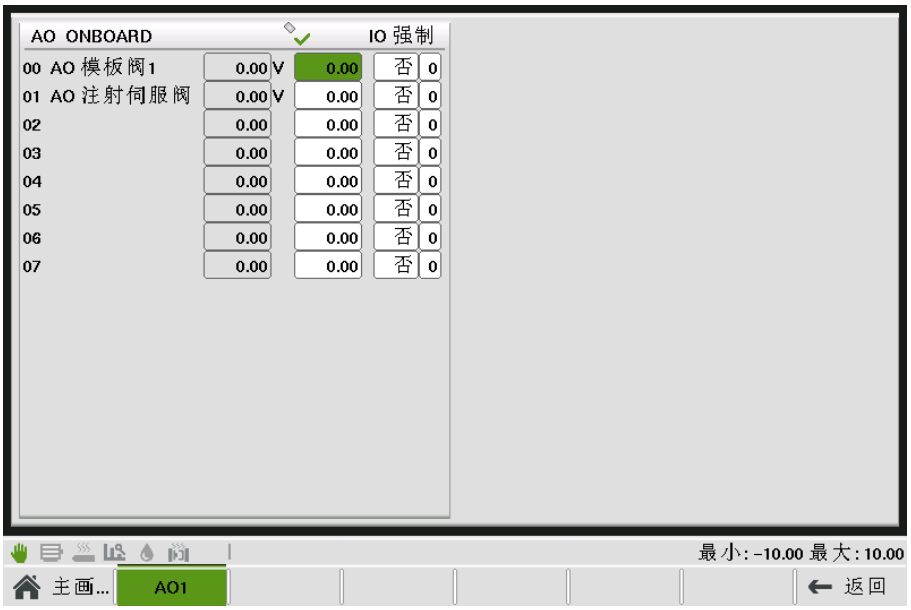

Fig.4-73: Mask 'IO Monitor Analog outputs'

4.54.3 元素描述

参数	描述
AO 0...n	各个 AO 点的编号，以及所配置的变量的名称。 右边的输入框用于强制输出。

© KEBA 2016

4.55 TI 温度输入

4.55.1 目的

这个画面用于显示模拟量的温度输入。

4.55.2 画面描述

显示所有温度输入的值。 此外，可以强制温度输入。

如果实际硬件有温度输入通道，但没有分配用途，则只显示通道编号。 但是可以强制温度输入。

如果实际硬件有温度输入通道并且分配了用途，但没有分配显示文本，则会显示为系统变量的名称。

Fig.4-74: Mask 'IO Monitor Temperature Inputs'

4.55.3 元素描述

参数	描述
TI 0...n	各个 TI 点的编号，以及所配置的变量的名称右边的输入框用于强制输出。

© KEBA 2016

4.56 PWM 输出 (PO)

4.56.1 目的

该画面显示外围扩展模块的 PWM 输出（PO）值

4.56.2 画面描述

显示所有 PWM 输出的值。 此外，可以强制输出一定比例。

如果 IO 物理可用，但没有变量分配给 IO，则仅显示 IO 编号。 但是可以强制 IO。

如果 IO 物理上可用并分配给变量，但没有文本分配给变量，则会显示系统变量的名称。

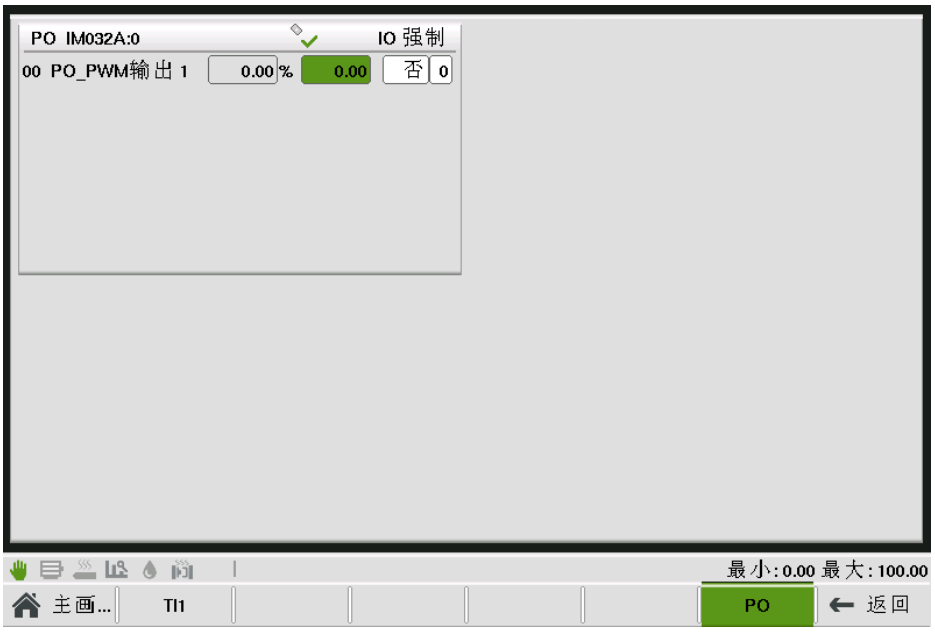

Fig.4-75: Mask ’IO Monitor PWM outputs (PO)’’

© KEBA 2016

4.56.3 元素描述

参数	描述
PWM 0...n	显示 PWM 输出。 左侧灰色参数表示 PWM 输出的当前值。 值“ - - - ”表示传感器错误。 中间的输入参数配置 PWM 输出强制的值（从 0-100%）。 如果强制激活，则该值以红色表示。 正确的输入参数才能激活 PWM 强制输出。

4.57 IO 替换

4.57.1 目的

如果 CPU 或 IO 模块上的 IO 有损坏，可以将损坏的 IO 分配给其他空闲 IO。 不需要修改程序或配置文件。之后 IO 只需重新布线即可。

4.57.2 画面描述

该页面显示了所有可用的 IO 模块。通过选择相应的 IO 模块并使用“选择”按钮来确认选用的 IO 模块。

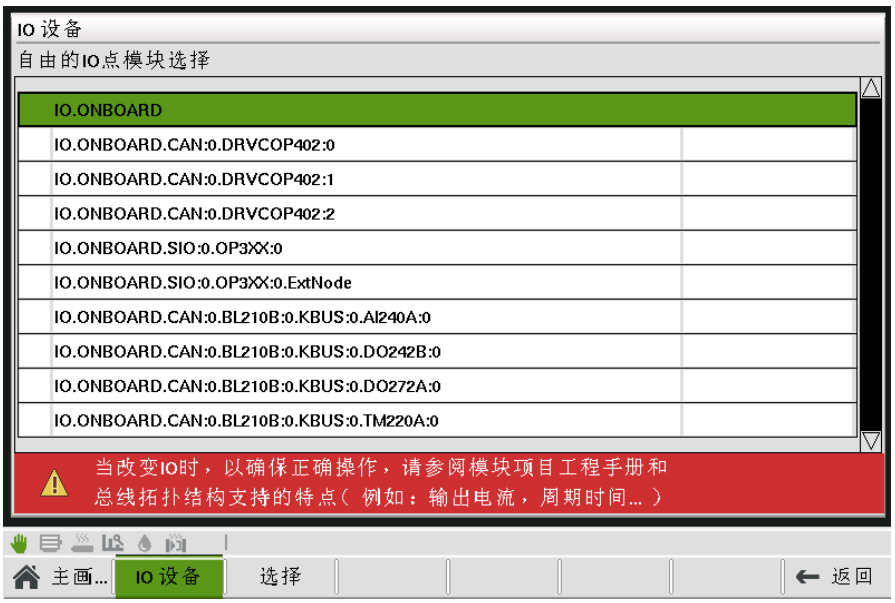

Fig.4-76: Mask ''IO Replace

© KEBA 2016

4.57.3 元素描述

参数	描述
名称	列表中各个设备的名称。 IO.ONBOARD：控制器主模块 IO IO.ONBOARD.SIO：0.OP3XX：0：操作面板按键 IO IO.ONBOARD.SIO：0.OP3XX：0.ExtNode：操作面板扩展 DI
编号	各个设备的编号。

4.58 AI 模拟量输入/AO 模拟量输出替换

4.58.1 目的

AI 模拟量输入和 AO 模拟量输出的相关替换可以在此画面进行设置。

4.58.2 画面描述

这个画面显示了所选模块的所有空闲的 AI 模拟量输入与 AO 模拟量输出。

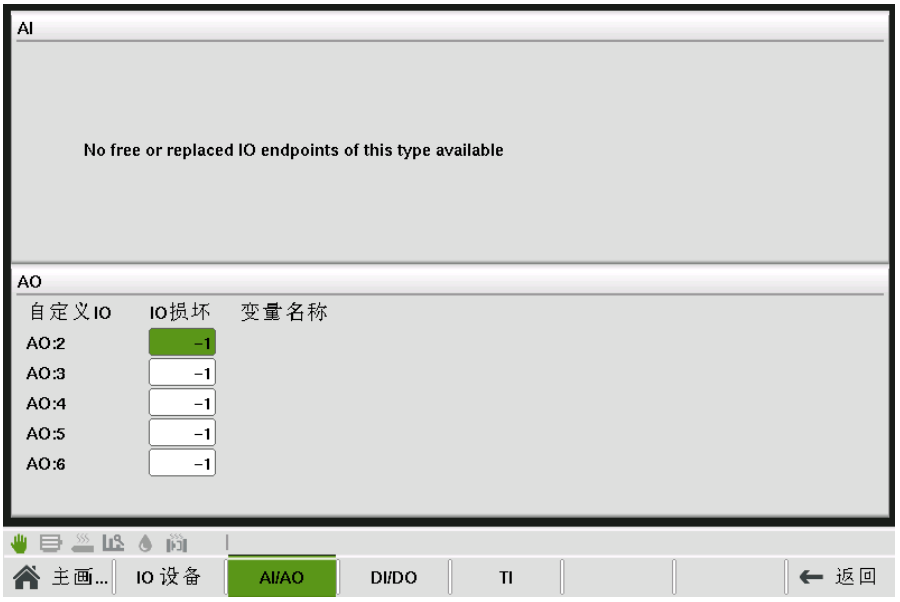

Fig.4-77: Mask ''IIO Replace AI/AO'

4.58.3 元素描述

参数	描述
备用点	列出所有未被使用的 AI 和 AO。
损坏点	填写已损坏的，需要被替换的 AI/AO 点。如果不需要替换，则输入“-1”表示不替换。
变量名称	在替换后，显示被替换 AI/AO 的名称。

© KEBA 2016

4.59 DI/DO 替换

4.59.1 目的

DI 和 DO 的相关替换在该画面设置。

4.59.2 画面描述

这个画面显示了所选模块的所有空闲的 DI 与 DO。

Fig.4-78: Mask ''IO Replace DI/DO'

4.59.3 元素描述

Name	描述
备用点	列出所有未被使用的 IO 点。
损坏点	填写已损坏，需要被替换的 IO 点。如果不需要替换，则输入“-1”表示不替换。
变量名称	在替换后，显示被替换点的名称。

4.60 TI 温度输入替换

4.60.1 目的

该画面用于设置 TI 温度输入的替换。

4.60.2 画面描述

这个画面显示了所选模块的所有空闲的 TI 温度输入。

© KEBA 2016

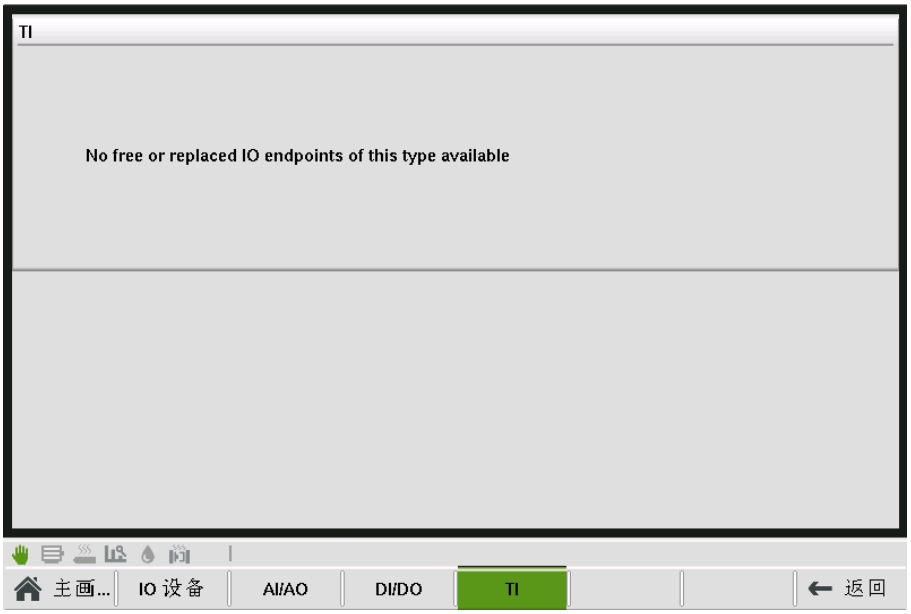

Fig.4-79: Mask ''IO Replace TI'

4.60.3 元素描述

Name	描述
备用点	列出所有未被使用的 TI 输入点。
损坏点	填写已损坏，需要被替换的 TI 输入点。如果不需要替换，则输入“-1”表示不替换。
变量名称	在替换后，显示被替换点的名称。

© KEBA 2016

4.61 顺序画面

4.61.1 目的

此页面用于显示自动运行时机器动作顺序和动作的状态。 配置多于 3 个同步动作时，可以水平滚动画面。 垂直滚动使用<向上箭头>和<向下箭头>按钮，而<箭头向左>和<向右箭头>按钮用于水平滚动。 对于页面滚动，请使用快速访问面板（按钮<Esc>和按钮<向上箭头> / <向下箭头>）。

4.61.2 画面描述

此页面显示如下的机器顺序信息：

- 机器顺序包含的动作，
- 动作的持续时间，
- 动作的顺序，
- 动作是否安全相关，
- 动作的状态，
- 机器周期的顺序。

Fig.4-81: Mask 'Sequence mask

© KEBA 2016

4.61.3 元素描述

参数	描述
名称	动作的名称（例如：模具 1 前进）。
动作持续时间	显示实际的动作持续时间。
安全相关	安全相关的动作有一个锁的图标。 一个安全相关的动作仅能在某些执行条件满足的情况下动作。如果一个安全相关的动作执行，画面中有一个条件按钮。这个按钮打开的页面会显示当前动作所有必须的执行条件。 请考虑， 系统（硬件和软件）满足 B 类 EN ISO 13849-1. 更多的信息请参阅 KVB 手册的“通用安全指导”章节。
动作状态	动作完成的时候会被标记为 √。 执行中的动作会被标记为绿色的进行条。

参数	描述
连续线路	动作之间由黑线线路来进行连接。
顺序	机器顺序以显示在左边的不同的颜色块加以区分。每个颜色块的含义显示在页面底部。

4.62 顺序-安全条件

警告！

系统（硬件和软件）满足 B 类 EN ISO 13849-1. 因此它并没有使用与人身安全相关的领域的控制程序（例如 紧急停机）.

为了满足可能的安全相关任务， 根据 EN ISO 13849-1 总是需要额外的外部安全设备通实现特定的目的和必要的功能安全.

更多的信息请参阅 EN ISO 13849-1 和产品规范申请手册的章节 ″欧盟指令和标准″ .

安装和调模产品的安全可以在用户手册或者系统手册中找到，并且必须在安装和调模前阅读相关信息。

用户手册必须保持在产品的整个使用周期中.

© KEBA 2016

4.62.1 目的

在此画面中显示执行机器序列运动及其当前状态的必要条件。

4.62.2 画面描述

动作的执行必要条件显示在表格中。左边显示的是条件（例如“中子 1 出”）。右边显示的是对应条件的当前状态（真：条件已经被满足，假：条件不满足）

只有所有在列表的条件满足（‘真’），动作才能执行。

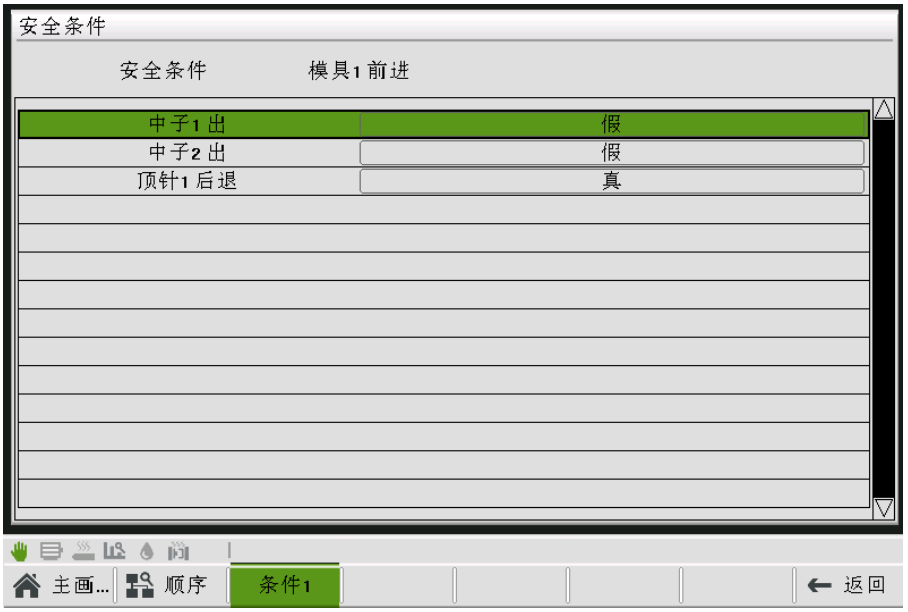

Fig.4-82: Mask ’Sequence - Safety conditions’

4.63 软件版本

4.63.1 目的

显示当前正在使用的程序版本。

4.63.2 画面描述

此页面用于显示系统、程序版本、系统版本。

© KEBA 2016

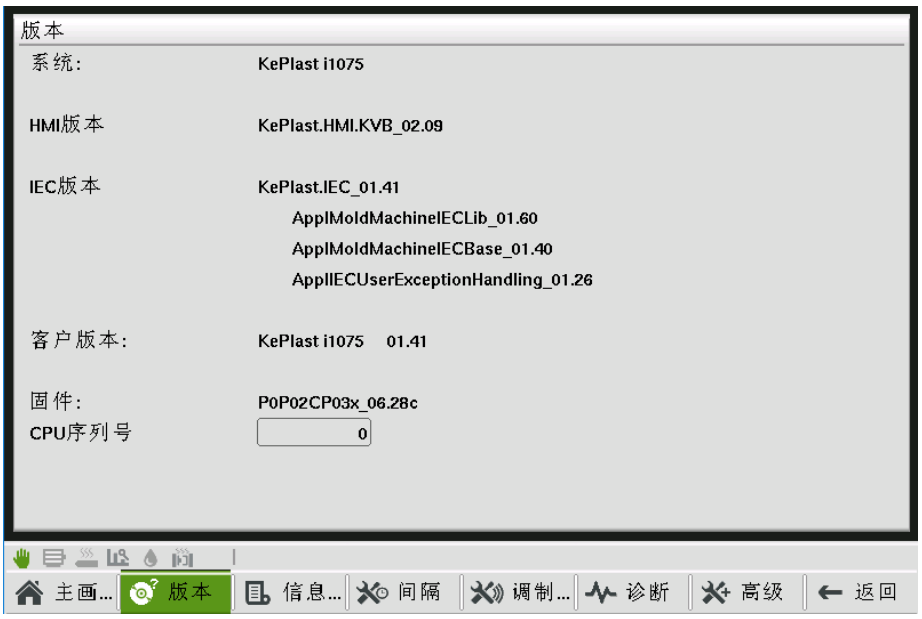

Fig.4-83: Mask "Software version"

4.63.3 元素描述

参数	描述
系统	显示使用的系统。
HMI版本	显示HMI的版本。
IEC版本	显示IEC的版本。
客户版本:	显示客户系统版本。
固件	显示使用的固件版本。
编译时间	显示编译的时间。

4.64 警报历史信息

4.64.1 目的

系统事件（警报，用户更改，系统错误等）被记录和/或记录在这个画面中。 通过这种方式可以获得完整的历史记录。画面只显示信息。 警报无法在此处确认。

4.64.2 画面描述

所有的系统事件都被显示在此。

左边显示事件发生的日期和时间。右边显示事件的具体信息。

状态栏下面的表显示了选中条目的整个文本。

所有的信息页面可以通过按键 "PC 打印"保存在 USB 设备中。
面板的箭头键盘允许您垂直滚动或逐页滚动。

© KEBA 2016

Fig.4-84: Mask "Alarmlog"

4.64.3 元素描述

参数	描述
警报信息	警报的描述
	红色图标表示一个警报。旁边的数字表示警报的等级。
	灰色图标表示一个警告。旁边的数字表示警告的等级。
	红色图标表示该警报未清除。
	灰色图标表示该警报已清除。
	灰色报警图标和一个 √ 标记显示警报已经被系统自动清除。
	灰色警报图标和一个×显示警报已经被用户通过面板上的按键清除。
信息日志	显示系统信息。
值改变信息	显示参数改变的信息。

参数	描述
应用	显示应用信息。
PC 打印	如果连接了 USB 设备，这些信息会被保存为 CSV 文件。如果没有 USB 设备，将会显示错误。

© KEBA 2016

4.65 维护间隔画面 1

4.65.1 目的

该画面用于机器的润滑油和润滑油服务间隔时间的设置。

4.65.2 画面描述

润滑油和润滑油相关的服务参数的设定是一样的。

Fig.4-85: Mask "Service tab1"

4.65.3 元素描述

参数	描述
服务类型	● 关闭 = 不使用服务功能 ● 间隔日期 = 下次服务时间以间隔日期来计算 ● 开机时间 = 下次服务时间以开机时间间隔来计算
服务间隔时间	● 只有服务类型选择“间隔日期”，该设置才有效 ● 定义了下次服务时间的时间间隔，以“周”为单位
警报时间	如果服务周期到，定义该警报信息触发的时间
日期确认	下次服务的时间
最后确认	● 只有服务类型选择“间隔日期”，该设置才有效 ● 上次服务时间纪录
实际开机时间	● 只有服务类型选择“开机时间”，该设置才有效 ● 定义了下次服务时间的开机时间间隔，以“小时”为单位
剩余时间	下次服务触发的剩余开机时间
最后确认	● 只有服务类型选择“开机时间”，该设置才有效 ● 上次服务时间纪录
确认	完成本次服务操作后，按确认服务，以便启动下次服务的纪录

© KEBA 2016

4.66 维护间隔画面 2

4.66.1 目的

该画面用于机器滤油器服务间隔时间的设置。

4.66.2 画面描述

清洁滤油器和替换滤油器相关的服务参数的设定是一样的。

Fig.4-86: Mask "Service tab2"

4.66.3 元素描述

参数	描述
服务类型	● 关闭 = 不使用服务功能 ● 间隔日期 = 下次服务时间以间隔日期来计算 ● 开机时间 = 下次服务时间以开机时间间隔来计算
服务间隔时间	● 只有服务类型选择“间隔日期”，该设置才有效 ● 定义了下次服务时间的时间间隔，以“周”为单位
警报时间	如果服务周期到，定义该警报信息触发的时间
日期确认	下次服务的时间
最后确认	● 只有服务类型选择“间隔日期”，该设置才有效 ● 上次服务时间纪录
实际开机时间	● 只有服务类型选择“开机时间”，该设置才有效 ● 定义了下次服务时间的开机时间间隔，以“小时”为单位
剩余时间	下次服务触发的剩余开机时间
最后确认	● 只有服务类型选择“开机时间”，该设置才有效 ● 上次服务时间纪录
确认	完成本次服务操作后，按确认服务，以便启动下次服务的纪录

© KEBA 2016

4.67 维护间隔画面 3

4.67.1 目的

该画面用于机油冷却器进行保养间隔设置。

4.67.2 画面描述

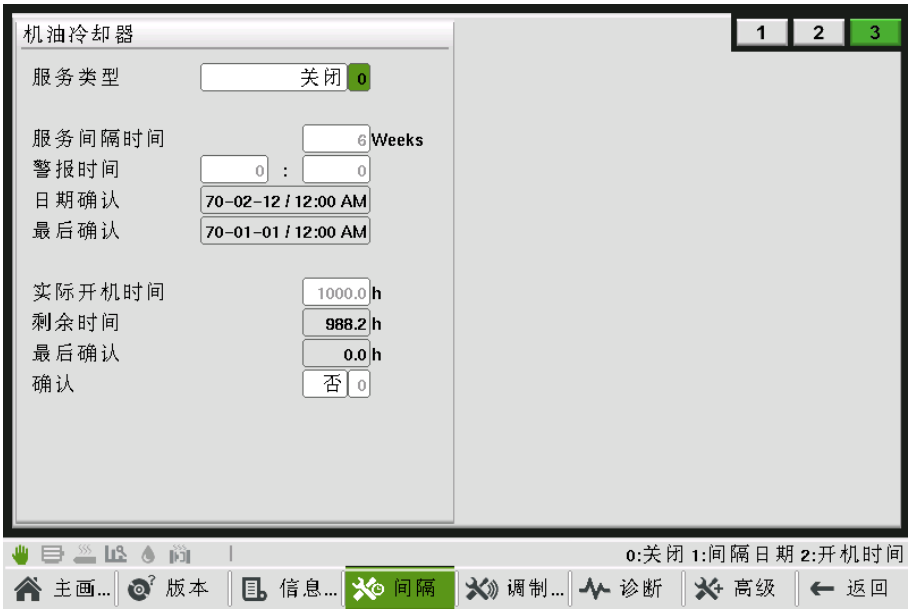

Fig.4-87: Mask "Service tab3"

4.67.3 元素描述

参数	描述
服务类型	● 关闭 = 不使用服务功能 ● 间隔日期 = 下次服务时间以间隔日期来计算 ● 开机时间 = 下次服务时间以开机时间间隔来计算
服务间隔时间	● 只有服务类型选择“间隔日期”，该设置才有效 ● 定义了下次服务时间的时间间隔，以“周”为单位
警报时间	如果服务周期到，定义该警报信息触发的时间
日期确认	下次服务的时间
最后确认	● 只有服务类型选择“间隔日期”，该设置才有效 ● 上次服务时间纪录
实际开机时间	● 只有服务类型选择“开机时间”，该设置才有效 ● 定义了下次服务时间的开机时间间隔，以“小时”为单位
剩余时间	下次服务触发的剩余开机时间

© KEBA 2016

参数	描述
最后确认	● 只有服务类型选择“开机时间”，该设置才有效 ● 上次服务时间纪录
确认	完成本次服务操作后，按确认服务，以便启动下次服务的纪录

4.68 公司信息

4.68.1 目的

显示用户自定义图像。

4.68.2 画面描述

Fig.4-94: Mask "Company information"

4.69 网络设置

4.69.1 目的

该画面用于设置系统的网络参数。

4.69.2 画面描述

此页面包含 IP 地址、子网掩码和网关的设置。

注意

更改网络设置需要重启系统才可以生效。

© KEBA 2016

Fig.4-95: Mask "Network settings"

4.69.3 元素描述

参数	描述
IP地址	设置IP地址
子网掩码	设置子网掩码
网关	设置网关

4.70 锁机/解锁

4.70.1 目的

此页面用于锁定/解锁机器。

可以允许客户测试机器。如果机器在最后的锁定日期内没有获得有效的解锁密匙，机器将会被锁定。这样会导致机器无法生产。

解锁机器需要从机器生产商处获取解锁密钥。

© KEBA 2016

注意

机器锁机状态可以通过存有锁机或解锁钥匙的 USB 设备来更改。
一旦存有锁机或解锁钥匙的 USB 设备被检测到，机器的锁定状态就会自动更改。
锁机或者解锁钥匙只能使用一次，之后就无效了。

如果设备存有多个钥匙，总是锁定日期距离当前日期最远的那个钥匙会被使用，其余则会无效。

如果 USB 设备有一个锁机钥匙和一个解锁钥匙，则总是解锁钥匙被使用。

4.70.2 画面描述

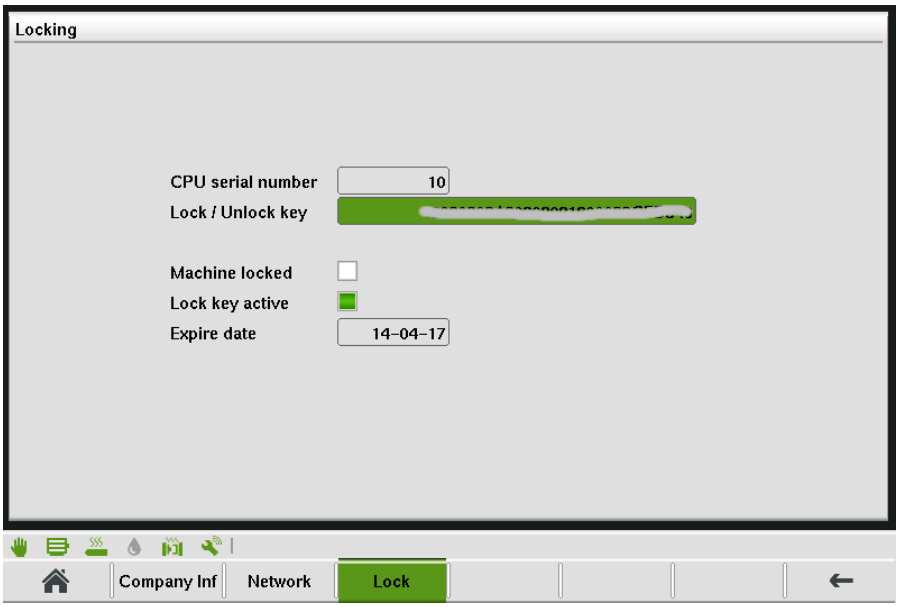

Fig.4-96: Maske 'Machine Lock/Unlock'

© KEBA 2016

4.70.3 元素描述

参数	描述
CPU序列号	显示CPU的序列号。
锁定/解锁	此区域用于输入锁定/解锁的密匙。
Lock File Number	Displays the number of the currently used lock file and the total number of lock files.
机器被锁住	显示机器是否已经被锁住。
锁机功能激活	显示机器的锁定功能是否已激活。如果已经激活，锁定日期到达后机器将会被锁定。
锁定日期	显示机器将会被锁定的日期。此日期与启动功能的日期有关。

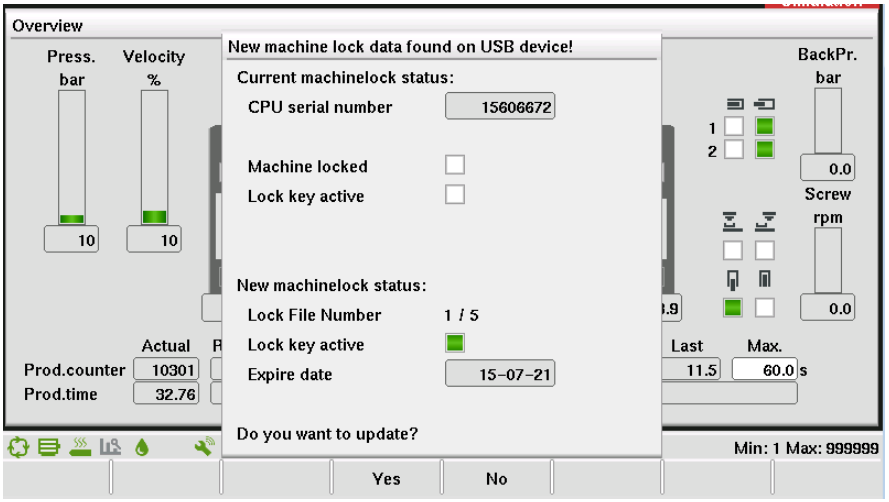

Fig.4-97: Confirmation dialog when detecting a USB- descie with valid machine lock or unlock data

4.71 机器数据 1

4.71.1 目的

机器数据保存包括机器行程、机器配置、校准曲线等与机器相关的参数设置。

4.71.2 画面描述

页面上部表明机器数据是否存在于所选的驱动（CF 卡或者 USB 设备）。

© KEBA 2016

Fig.4-98: Mask "Machine data tabl"

4.71.3 元素描述

参数	描述
载入	载入列表中选定的机器数据。建议在载入前确认机器数据。
保存	把当前的机器数据保存到所选的驱动中。建议在保存前确认机器数据。
备份	打开机器数据备份页面。此页面可以创建或者恢复一个可用的机器数据。
驱动	选择保存和加载的目标（CF卡或者USB设备），画面右上角显示了当前选择的设备。

4.72 机器数据 2

4.72.1 目的

机器特定的设置，例如加热区的数量，最大喷射速度等可以加载并保存在机床数据模板中。

4.72.2 画面描述

在左侧列出机器数据记录的名称， 在右侧列出记录的创建日期。

新的机器数据记录可以通过菜单栏保存，而现有的记录可以加载或删除。

© KEBA 2016

Fig.4-99: Mask "Machine data tab2"

4.72.3 元素描述

机器数据记录

参数	描述
机器数据	当前加载的机器数据记录的名称。
驱动	当前所选驱动（CF 卡或 USB）。 该列表显示所选驱动器上的所有可用机器数据记录。

参数

参数	描述
载入	载入选择的机器数据。
保存	打开一个对话框用于保存当前机器数据。
删除	删除选择的机器数据
寻找	查找机器数据。
驱动	选择保存和加载目标（CF 卡或 USB 设备（如果已连接））的机器数据。 当前选择显示在画面的右上角。

4.73 机器数据备份

4.73.1 目的

可以在机器数据备份画面内创建实际可用机器数据的备份，以及可以把可用的备份用来恢复。

© KEBA 2016

4.73.2 画面描述

画面的上半部分指示所选设备（CF 卡或 USB 设备）上是否存在机器数据备份并显示其备份日期。

Fig.4-100: Mask "Maschine data backup"

4.73.3 参数描述

参数	描述
恢复 (只有在所选驱动上有可用的机器数据备份时才会显示)	机器数据记录的可用备份将被恢复。 为了使用重新存储的机器数据记录，之后必须将该记录加载到机器数据画面中。
创建	实际机器数据记录的备份将保存到 USB 设备或 CF 卡中。 此外，还会显示一条建议，在创建机器数据备份之前必须先确认。

4.74 设备 1

4.74.1 目的

该画面用于配置机器的设备参数。

© KEBA 2016

4.74.2 画面描述

此页面被划分为以下几个部分。

●操作和运动设置

●模具调整

●安全门

●加热设置

●马达

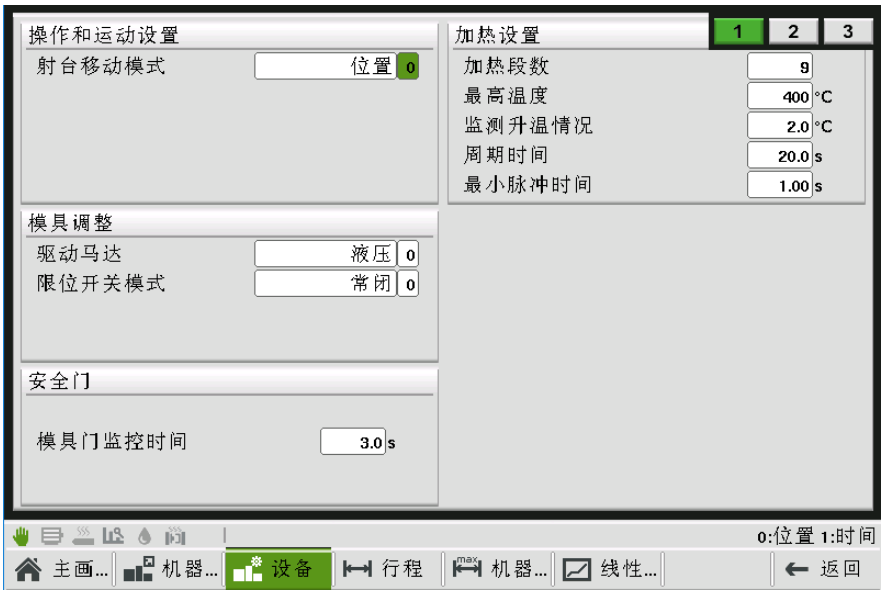

Fig.4-101: Mask "Maschine equipment tab1"

4.74.3 元素描述

操作和运动设置

参数	描述
射台移动模式	有以下的射台移动模式可以选择： ● 位置：射台安装了电子尺，通过位置控制。 ● 限位开关：射台安装了限位开关，通过限位开关和时间控制。 ● 时间：射台动作通过时间控制。

模具调整

参数	描述
驱动马达	可以选择以下种类的调模马达： ● 液压：液压驱动。 ● 电动：电动驱动。
限位开关模式	模具调整的限位开关的模式。 ● 常闭：如果终点位置到达，限位开关断开，返回 0V。 ● 常开：如果终点位置到达，限位开关接通，返回 24V。

© KEBA 2016

安全门

警告!

系统（硬件和软件）满足 B 类 EN ISO 13849-1. 因此它并没有使用与人身安全相关的领域的控制程序（例如 紧急停机).

为了满足可能的安全相关任务， 根据 EN ISO 13849-1 总是需要额外的外部安全设备通实现特定的目的和必要的功能安全.

更多的信息请参阅 EN ISO 13849-1 和产品规范申请手册的章节 ″欧盟指令和标准″.

安装和调模产品的安全可以在用户手册或者系统手册中找到，并且必须在安装和调模前阅读相关信息。

用户手册必须保持在产品的整个使用周期中.

参数	描述
前安全门监视时间	前安全门存在两个数字输入点（DI 安全门开和 DI 安全门关）此选项才有效。如果两个输入点在该选项设定的时间内状态相同，则报警“安全门损坏”。这个警报仅可以通过以下方式清除：正常关闭和正常打开安全门一次。

加热设置

参数	描述
加热段数	设定加热段数。
最高温度	可以输入的最高温度设置（用于所有加热段）。 如果某一段超过这个最高温度，加热会被关闭。只有当所有段的加热温度低于最高温度，才可以再次打开加热。
监测升温变化	如果加热信号连续 180 秒 100%输出，其对应的加热区温度没有升高大于此设定温度，则停止加热并报警。
周期时间	设定料筒加热输出的周期（周期＝加热开时间＋加热关时间），本设定适用于各加热段数。
最小脉冲时间	最小的加热脉冲（周期）时间（脉冲＝加热开时间），本设定适用于各加热段数。

马达

参数	描述
马达Y启动时间	设定马达星－三角启动方式下星型启动持续时间。
马达△启动延迟时间	设定星型启动结束和开始三角启动之间的时间。
马达过载模式	设定马达过载信号模式。 ● **常闭**: 输入没信号时会警报。. ● **常开**: 输入有信号时会警报。.

© KEBA 2016

4.75 设备 2

4.75.1 目的

该画面用于配置机器的设备参数。

4.75.2 画面描述

此页面被划分为以下部分:

- 滤油
- 油位
- 伺服阀注射

注意

这些设置项只有配置了该功能时才会显示。

Fig.4-102: Mask "Maschine equipment tab2''

© KEBA 2016

4.75.3 元素描述

滤油

参数	描述
油滤模式	根据传感器类型，该模式定义油过滤器警报何时被触发（上升沿或者下降沿）。
油滤监测时间	设定油过滤器检测时间。如果在该检测时间内发生油过滤器错误，则根据油滤模式触发油过滤器警报。

油位

参数	描述
油位模式	根据传感器类型，该模式定义油位警报何时被触发（上升沿或者下降沿）。
油位监测时间	设定油位检测时间。如果在该检测时间内发生油位错误，则根据油位模式触发油位警报。

伺服阀注射

参数	描述
伺服阀注射 P-B	根据伺服液压系统的不同，注射过程可以通过阀门的 AP 或 BP 孔口完成。 这意味着螺杆可能在注射过程中以错误的方向移动。 要检查注射单元开关的移动方向是否处于设置模式并按下注射按钮。 如果螺杆向前移动（注入方向），则输入参数的实际值是正确的，否则更改该值。
伺服阀最小电压	用于识别伺服阀流量特性的伺服阀的最小电压。
伺服阀最大电压	伺服阀的最大电压，用于识别伺服阀的流量特性。

4.76 泵选择

4.76.1 目的

该画面用于设置动作启用的泵。

4.76.2 画面描述

该画面分为两部分，其中列出了所有动作及其相应的最多 3 个泵的分配。

© KEBA 2016

Fig.4-103: Mask "Pump selection''

4.76.3 元素描述

泵选择

参数	描述
名称	动作的名称
泵 1	1：动作使用泵 1，对应动作输出泵 1 的压力，流量
泵 2	1：动作使用泵 2，对应动作输出泵 2 的压力，流量
泵 3	1：动作使用泵 3，对应动作输出泵 3 的压力，流量

4.77 行程

4.77.1 目的

本页面用于设定机器影响各运动行程方面的机械参数设置。主要涉及和油缸结构相关的流量计算，参数出厂已设置，严禁修改。

4.77.2 画面描述

该页面被分为以下几个部分：

- 模板
- 顶针
- 注射
- 射台

© KEBA 2016

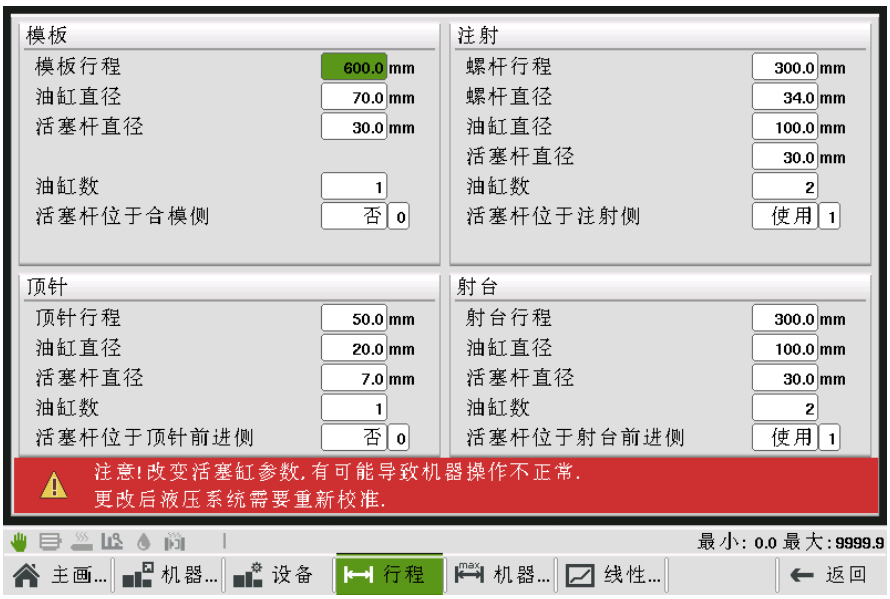

Fig.4-104: Mask "Strokes Tabl"

4.77.3 元素描述

模板

参数	描述
模板行程	设定动模板的最大行程（它的距离是指合模和开模之间的移动距离）。
油缸直径	设定油缸直径
活塞杆直径	设定活塞杆直径。
油缸数	设定油缸数。
活塞杆位于合模侧	如果合模力所推动的一侧的油缸活塞面上装有活塞杆，那么这个值设为“1”；否则，设置为“0”。

顶针

参数	描述
顶针行程	设定顶针的最大行程（它的距离是指前位和后位之间的移动距离）。
油缸直径	设定油缸直径。
活塞杆直径	设定活塞直径。
油缸数	设定油缸数。
活塞杆位于顶进侧	如果顶针前进力所推动的一侧的油缸活塞面上装有活塞杆，那么这个值必须设为1。

© KEBA 2016

注射

参数	描述
螺杆行程	设定动螺杆的最大行程（它的距离是指前位和后位之间的移动距离）。
螺杆直径	设定螺杆直径。
油缸直径	设定油缸直径。
活塞杆直径	设定活塞杆直径。
油缸数	设定油缸数。
活塞杆位于注射侧	如果射胶前进力所推动的一侧的油缸活塞面上装有活塞杆，那么这个值必须设为1。

射台

参数	描述
射台行程	设定射台的最大行程 该项只有射台配置电子尺的情况下才会出现
油缸直径	设定油缸直径。
活塞杆直径	设定活塞杆直径。

参数	描述
油缸数	设定油缸数。
活塞杆位于射台前进侧	如果射台前进力所推动的一侧的油缸活塞面上装有活塞杆，那么这个值必须设为1。

4.78 机器极值

4.78.1 目的

本页面用于设定主要的机械极限值。

4.78.2 画面描述

该画面分为以下几部分：

●流量

●转速

●压力和锁模力设定

© KEBA 2016

Fig.4-106: Mask "Machine limits

4.78.3 元素描述

流量

参数	描述
绝对流量	泵每分钟输出的最大流量（每分钟多少升）。

转速

参数	描述
最大螺杆转速	设定螺杆转动的最大速度。
熔胶转速脉冲	螺杆转动每一圈的脉冲数。

压力和锁模力设定

参数	描述
最大系统压力	系统最大的压力。
最大背压	设定背压时的最大值。
最大调模压力	设定调模压力时的最大值。
最大调模速度	设定调模流量时的最大值。
允许注射压力	设定注射压力时的最大值。
允许保压压力	设定保压压力时的最大值。
最大模保压力	设定模保压力时的最大值。
最大调模锁模力	设定调模锁模力时的最大值。

© KEBA 2016

4.79 线性表

4.79.1 目的

本页面用于肘杆式合模的注塑机载入开合模曲肘位置与动模板位置关系特征曲线。

4.79.2 画面描述

该画面由显示在表格中的曲肘特性曲线组成。 左侧区域包含线性表的名称以及线性点的数量。 线性表本身数据位于右侧区域。

可以使用选择从文件加载线性表。

在此画面既不能编辑也不能删除线性表。

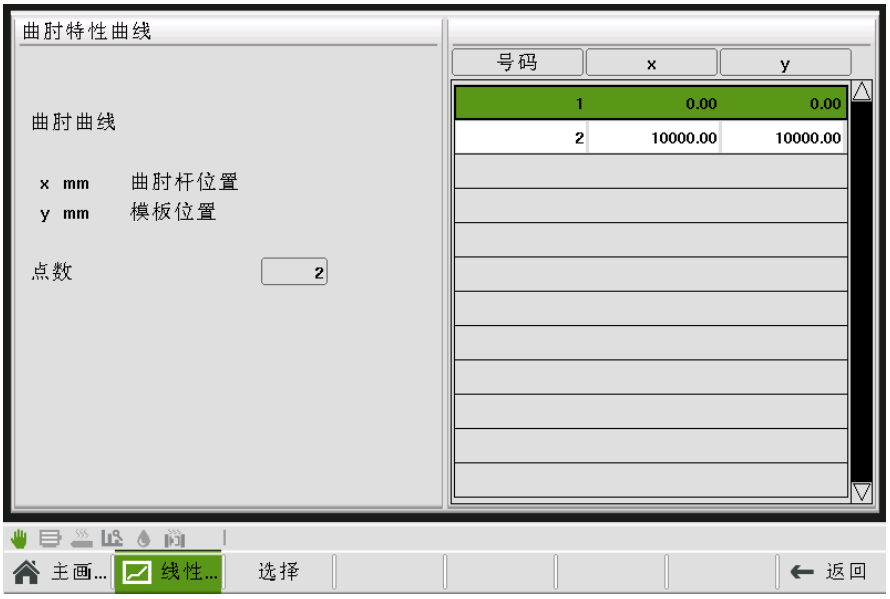

Fig.4-107: Mask "Lintab loading mask'

4.79.3 元素描述

参数	描述
选择	打开选择框加载存在的线性表，可用的 txt 文件必须放在下面的目录：CF 卡 \workspace\DATA\lintab\tog- glelever.

© KEBA 2016

4.80 线性表选择画面

4.80.1 目的

该画面用于加载可用的线性表。

4.80.2 画面描述

按钮载入，用于读取选择的线性表。

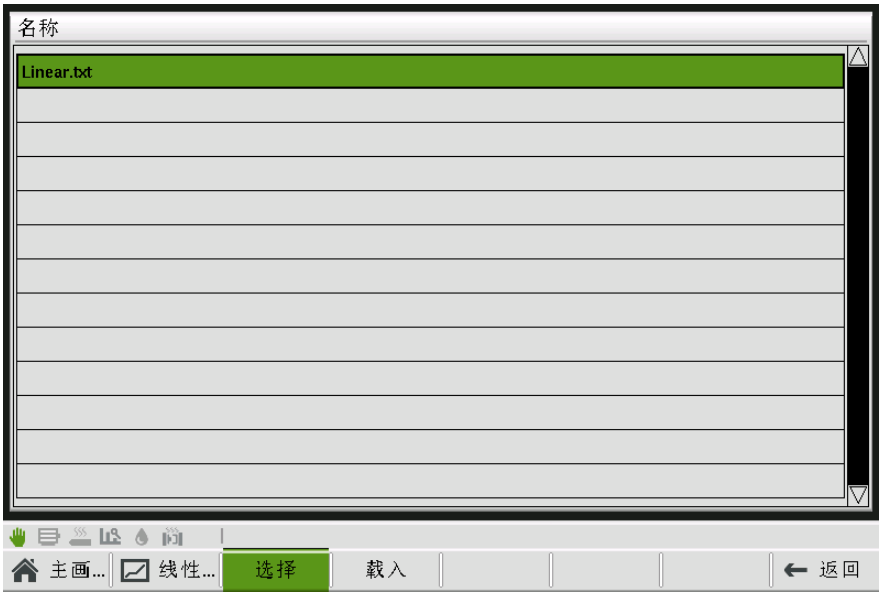

Fig.4-108: Mask 'Lintab select mask'

4.80.3 元素描述

Button	描述
载入	载入线性表文件，可用的 txt 文件必须放在下面的目录： CF 卡\workspace \DATA\lintab\togglelever.

© KEBA 2016

4.81 校准 – 自动校准

4.81.1 目的

该画面用于自动校准电子尺，泵流量，泵压力，熔胶转速，射出闭环等。

> ***注意***
>
> *标准：*
>
> *●在开始自动校准之前，确保已经校准了系统压力传感器（画面“传感器” - “压力传感器”中的设置）。*
>
> *●如果没有压力传感器可用，则必须手动校准泵压力（画面'泵' - '压力'中的设置）。*
>
> *伺服阀：*
>
> *●如果使用伺服阀，请确保伺服阀（设置'压力传感器'和'传感器' - '压力传感器'中'系统压力传感器'）之前和之后的压力已经校准。*
>
> *如果其中一个条件未满足，自动校准可能会导致参数不正确。*

4.81.2 画面描述

可以手动为每个组件执行自动校准，或者可以自动触发所有必要的校准步骤。

画面分为自动校准，压力，传感器，速度和闭环。 单个传感器和阀门的校准可以通过激活校准来启动。

© KEBA 2016

Fig.4-109: Mask ’Calibration - Auto calibration”

> ***注意***
>
> *如果自动校准步骤（例如顶针自动校准）失败，则自动校准被中止并且下一个校准步骤不被处理。*

状态显示（在标签旁边的左侧）显示以下状态：

绿色:	校准完成
红色:	校准失败

4.81.3 元素描述

自动校准的校准步骤

参数	描述
自动校准	启动自动校准后，控制器会按照下列顺序逐个进行校准： ● 顶针电子尺 ● 模板电子尺 ● 射台电子尺（射台电子尺可用时才有效） ● 射胶电子尺 ● 泵压力校准（系统压力传感器可用时才有效） ● 泵流量校准 ● 伺服前进压力（伺服阀可用时才有效） ● 伺服前进速度（伺服阀可用时才有效） ● 螺杆转速 ●注射速度闭环校准 ●伺服压力释放校准（只有伺服阀可用时） ●保压压力校准（仅当没有伺服阀可用时）
关/开	停止自动校准

> ***注意***
>
> *如果有伺服阀，则不会执行闭环校准。*
>
> *闭环自动校准需要手动去开启。*

逐步执行自动校准

通过激活每个校准步骤可用的相应输入参数来触发每个组件的自动校准。

© KEBA 2016

注意

一般来说，建议按自动执行所有自动校准步骤时执行的顺序依次自动校准。对于单次自动校准，必须遵守以下规则。

- *电子尺中射胶的校准必须在闭环校准之前执行。*
- *如果有伺服阀，伺服压力和伺服速度校准前，必须先校准泵压和泵速度。*
- *控制器系统不可以在校准伺服压力和伺服流量之间重启。*

电子尺

参数	描述
顶针	顶针电子尺的校准。 显示有顶针的行程。
模板	模板电子尺的校准。 显示模板行程。
射台	射台电子尺校准。 显示射台行程。
射胶	射胶电子尺校准。 显示射胶行程。

流量

参数	描述
泵流量	泵流量输出曲线校准。通过执行注射、松退动作获取校准数据。
伺服前进速度	伺服阀前进速度曲线校准。 伺服阀可用时才会显示。
转速	螺杆转速校准。显示最大转速。 输入参数用于限制校准期间可能的最大转速。 如果数值设定为’0’，最大转速将自动检测。 如果设置了其他值，则在校准期间不会超过该值。

压力

参数	描述
泵压力	泵压力校准。需要配备系统压力传感器才有效。
伺服前进压力	伺服前进压力校准 伺服阀可用时才会显示

© KEBA 2016

闭环

参数	描述
伺服压力释放(可选)	当压力降低时，为了获得伺服阀的特性，进行校准。 只在伺服阀可用时显示。
射胶控制	注射速度校准 检测注射控制参数。显示能够达到的最大注射速度。
保持控制器	保持控制器校准

4.82 校准 – 自动校准设定

4.82.1 目的

该画面用于设置自动校准的基本设置。

4.82.2 画面描述

该画面允许选择用于校准每个泵的轴。 压力校准步骤之间的延迟时间可以设置。 此外，该延迟时间对泵和伺服阀的压力校准有效。 除此之外，还可以设置自动校准过程中压力最大电压输出和速度，螺杆和模板以及顶针行程的最大位置。

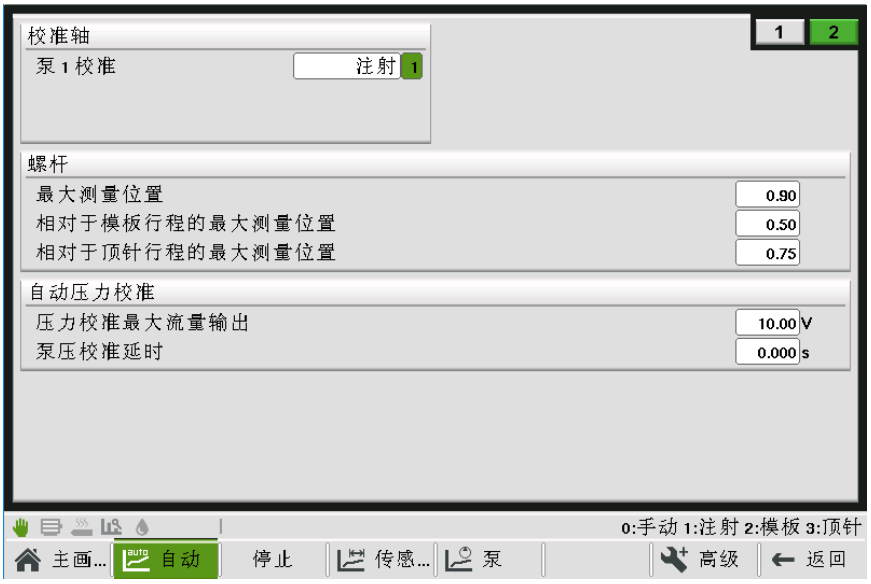

Fig.4-110: Mask "Auto calibration settings"

© KEBA 2016

4.82.3 元素描述

校准轴

参数	描述
泵校准	允许选择泵校准使用的轴。 ● **手动** = 手动校准 ● **注射** = 使用注射进行校准 ● **模板** = 使用模板进行校准 ● **顶针** = 使用顶针进行校准

自动校准设置

参数	描述
相对于螺杆行程的最大测量位置	速度校准过程中相对于螺杆行程的最大位置。它以圆柱体长度的百分比显示。
相对于模板行程的最大测量位置	速度校准过程中相对于模板行程的最大位置。它以圆柱体长度的百分比显示。
相对于顶针行程的最大测量位置	速度校准期间相对于顶针行程的最大位置。它以圆柱体长度的百分比显示。

自动压力校准

参数	描述
压力校准最大流量输出	校准泵压力时，流量输出的最大电压。
泵压校准延时	两个后续压力校准步骤之间的延迟时间。 该延迟时间被用于泵压力和伺服压力校准。

4.83 电子尺 1

4.83.1 目的

该页面用于手动校准顶针、模板和螺杆的电子尺。

4.83.2 画面描述

手动校准电子尺时，需要手动输入相关的电压和位置数据。

© KEBA 2016

Fig.4-111: Mask "Calibration Trancducer - Tab1"

4.83.3 元素描述

参数	描述
点数	线性表的点数。
实际电压	电子尺的实际输入电压.
起始索引	由于画面上只能显示最多 9 个点，因此该参数可用于导航目标。 输入值总是对应于首先显示的元素的索引。 示例：值 1：显示点 1 至 9 的数据。 值 17：显示点 17 至点 25 之间的 9 个数据.
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认:不修改 ● 增加:在线性表中新增校准点 ● 移除:在线性表中移除校准点
V / mm	用于模板，射胶和顶针电子尺的校准。 校准是通过输入每个点的位置[mm]和电压[V]来完成的。

4.84 电子尺 2

4.84.1 目的

该页面用于手动校准射台的电子尺。

© KEBA 2016

4.84.2 画面描述

手动校准电子尺时，需要手动输入相关的电压和位置数据。

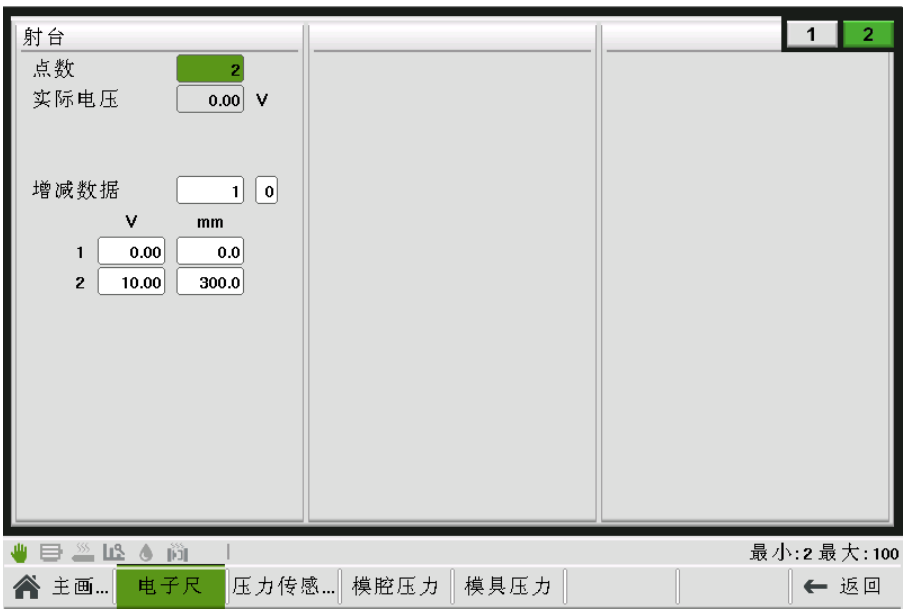

Fig.4-112: Mask '"Calibration Trancducer - Tab2"

4.84.3 元素描述

Name	描述
点数	线性表的点数。
实际电压	电子尺的实际输入电压.
起始索引	由于画面上只能显示最多 9 个点，因此该参数可用于导航目标。 输入值总是对应于首先显示的元素的索引。 示例：值 1：显示点 1 至 9 的数据。 值 17：显示点 17 至点 25 之间的 9 个数据.
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认:不修改 ● 增加:在线性表中新增校准点 ● 移除:在线性表中移除校准点
V / mm	用于射台电子尺的校准。 校准是通过输入每个点的位置[mm]和电压[V]来完成的。

© KEBA 2016

4.85 压力传感器校准

4.85.1 目的

该画面用于压力传感器的手动校准。

4.85.2 画面描述

手动校准压力传感器时，需要手动输入相关的电压和压力数据。

Fig.4-113: Mask ''Calibration pressure sensors"

4.85.3 元素描述

Name	描述
点数	线性表的点数。
实际电压	压力传感器的实际输入电压.
起始索引	由于画面上只能显示最多 9 个点，因此该参数可用于导航目标。 输入值总是对应于首先显示的元素的索引。 示例：值 1：显示点 1 至 9 的数据。 值 17：显示点 17 至点 25 之间的 9 个数据.

Name	描述
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认:不修改 ● 增加:在线性表中新增校准点 ● 移除:在线性表中移除校准点
V / bar	用于压力传感器的校准。 校准是通过输入每个点的压力[bar]和电压[V]来完成的。

© KEBA 2016

4.86 模腔压力传感器校准

4.86.1 目的

该画面用于模腔压力传感器的手动校准。

4.86.2 画面描述

手动校准模腔压力传感器时，需要手动输入相关的电压和压力数据。

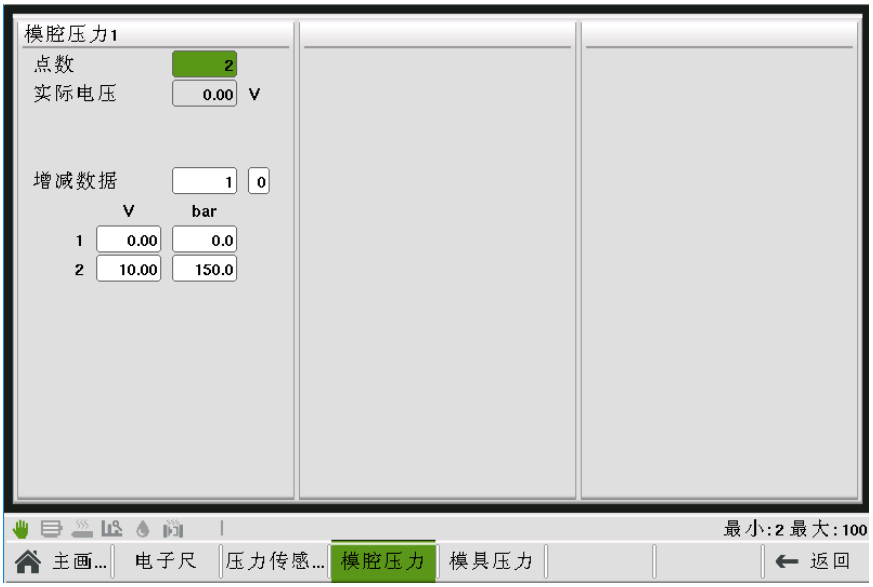

Fig.4-114: Mask ''Calibration cavity pressure sensor"

4.86.3 元素描述

Name	描述
点数	线性表的点数。
实际电压	压力传感器的实际输入电压.

Name	描述
起始索引	由于画面上只能显示最多 9 个点，因此该参数可用于导航目标。 输入值总是对应于首先显示的元素的索引。 示例：值 1：显示点 1 至 9 的数据。 值 17：显示点 17 至点 25 之间的 9 个数据.
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认:不修改 ● 增加:在线性表中新增校准点 ● 移除:在线性表中移除校准点
V / bar	用于模腔压力传感器的校准。 校准是通过输入每个点的压力[bar]和电压[V]来完成的。

© KEBA 2016

4.87 模具压力传感器校准

4.87.1 目的

当使用伺服阀进行开关模控制时，需要两个压力传感器来测量伺服阀的压降。该画面可用于手动校准这些压力传感器。

4.87.2 画面描述

通过在表格中输入数值来完成传感器的手动校准。

Fig.4-115: Mask "Calibration pressure sensor for mold servo valve control"

4.87.3 元素描述

参数	描述
点数	线性表的点数。
实际电压	电子尺的实际输入电压.
起始索引	由于画面上只能显示最多 9 个点，因此该参数可用于导航目标。 输入值总是对应于首先显示的元素的索引。 示例：值 1：显示点 1 至 9 的数据。 值 17：显示点 17 至点 25 之间的 9 个数据.
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认:不修改 ● 增加:在线性表中新增校准点 ● 移除:在线性表中移除校准点
V / bar	通过输入每个点的压力[bar]和电压[V]来完成压力传感器的校准。

© KEBA 2016

4.88 泵校准

4.88.1 目的

该画面可用于手动校准所选泵的泵压力和泵速度（泵 1 至泵 3）。 此外，可以设置校准期间压力和速度的最小和最大输出电压。

4.88.2 画面描述

通过在表中输入数值来完成泵的手动校准

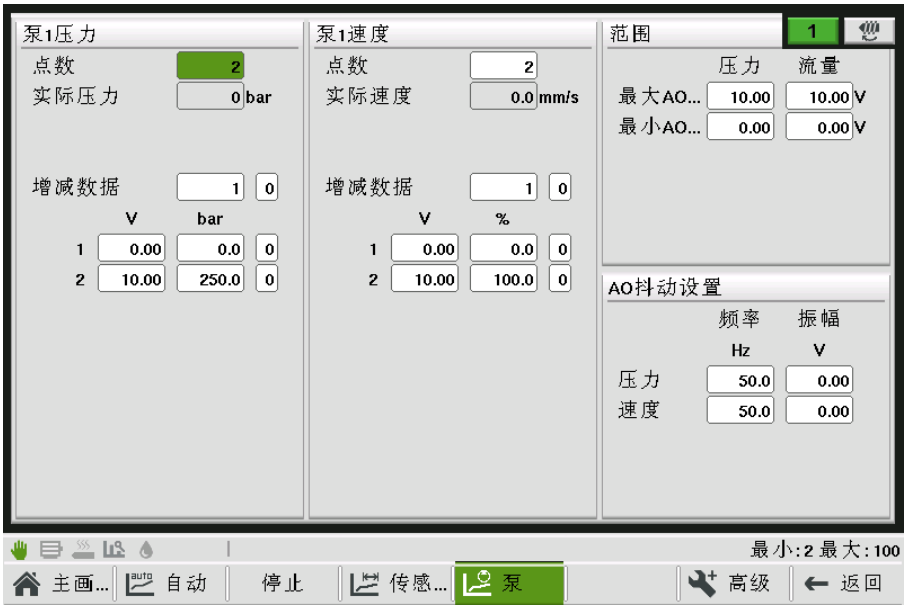

Fig.4-116: Mask ''Calibration pump"

© KEBA 2016

4.88.3 元素描述

泵压力

参数	描述
点数	设定线性表点数。
实际压力	显示当前压力传感器反馈的实际电压值。
启始索引	尽管只有最多9个测量点可以显示在页面上，但是可设定开始显示点，将显示开始显示点及后续的点。例如：启始索引为1，则显示从1到9的点；设为17，则显示从17到25的点，依此类推。
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认:不修改 ● 增加:在线性表中新增校准点，在指定校准点之后增加。
V / bar	通过输入每个点的压力[bar]和电压[V]来完成泵压力传感器的校准。
强制	[0] 设为“1”，强制输出当前点对应的电压，进行手动校准。

泵速度

参数	描述
点数	设定线性表点数。
实际电压	显示当前压力传感器反馈的实际电压值。
启始索引	尽管只有最多 9 个测量点可以显示在页面上，但是可设定开始显示点，将显示开始显示点及后续的点。例如：启始索引为 1，则显示从 1 到 9 的点；设为 17，则显示从 17 到 25 的点，依此类推。
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认：不修改 ● 增加：在线性表中新增校准点，在指定校准点之后增加。
V / %	通过输入每个点的压力[bar]和电压[V]来完成泵流量传感器的校准。
强制	把“0”设为“1”，强制输出当前点对应的电压，进行手动校准。

© KEBA 2016

范围

参数	描述
最大 AO 电压	设定压力、流量输出的最大电压值。
最小 AO 电压	设定压力、流量输出的最小电压值。

AO 抖动设置

借助此功能，可以将一个小的正弦信号添加到模拟输出中，以获取泵压力和泵速。 因此，当模拟输出的设定值改变时，启动的阀门保持最小运动状态，以便更快地作出反应。

参数	描述
压力	设定泵压力输出的正弦抖动参数。振幅=0 表示取消该功能。
速度	设定泵速度输出的正弦抖动参数。振幅=0 表示取消该功能。

© KEBA 2016

4.89 熔胶转速和背压校准

4.89.1 目的

该画面可用于手动校准螺杆转速和背压。 此外，可以设置校准期间压力和速度的最小和最大输出电压。

4.89.2 画面描述

通过在表中输入数值来完成转速和背压的手动校准。

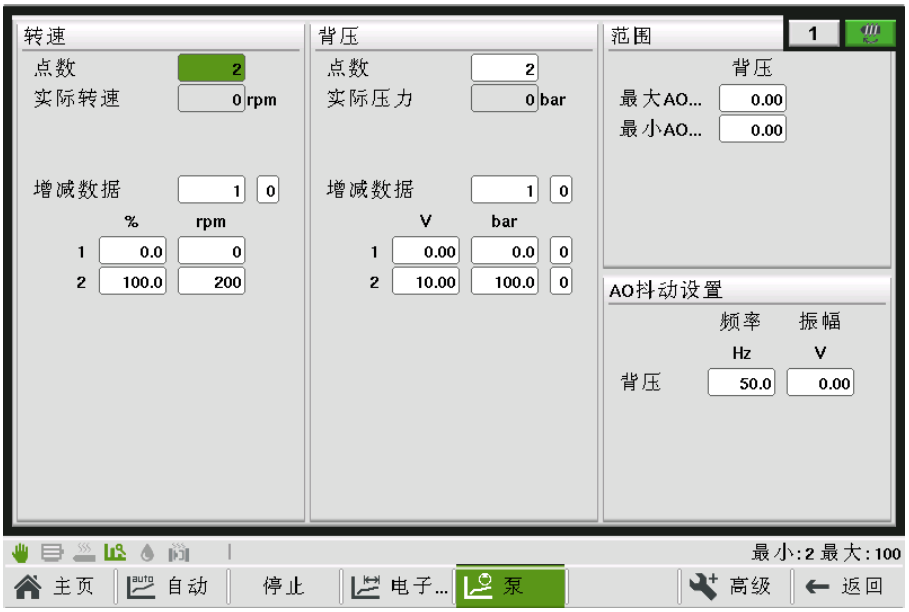

Fig.4-117: Mask ''Calibration pump for plast"

4.89.3 元素描述

转速

参数	描述
点数	设定线性表点数。
实际转速	显示当前反馈的实际转速（转/分钟）。
启始索引	尽管只有最多 9 个测量点可以显示在页面上，但是可设定开始显示点，将显示开始显示点及后续的点。例如：启始索引为 1，则显示从 1 到 9 的点；设为 17，则显示从 17 到 25 的点，依此类推。

© KEBA 2016

参数	描述
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认:不修改 ● 增加:在线性表中新增校准点，在指定校准点之后增加。
% / rpm	通过输入每个点的流量[%]和转速[rpm]来完成泵背压的校准。

背压

参数	描述
点数	设定线性表点数。
实际电压	显示当前压力传感器反馈的实际电压值。
启始索引	尽管只有最多 9 个测量点可以显示在页面上，但是可设定开始显示点，将显示开始显示点及后续的点。例如：启始索引为 1，则显示从 1 到 9 的点；设为 17，则显示从 17 到 25 的点，依此类推。
增减数据	可对线性表进行修改操作： ● 默认：不修改 ● 增加：在线性表中新增校准点，在指定校准点之后增加。
V / %	通过输入每个点的压力[bar]和电压[V]来完成泵背压的校准。
强制	把“0”设为“1”，强制输出当前点对应的电压，进行手动校准。

范围

参数	描述
最大 AO 电压	设定压力、流量输出的最大电压值。
最小 AO 电压	设定压力、流量输出的最小电压值。

© KEBA 2016

AO 抖动设置

借助此功能，可以将一个小的正弦信号添加到模拟输出中，以获取泵压力和泵速。 因此，当模拟输出的设定值改变时，启动的阀门保持最小运动状态，以便更快地作出反应。

参数	描述
背压	设定背压输出的正弦抖动参数。振幅=0 表示取消该功能。

4.90 最高速

4.90.1 目的

该画面显示各个动作的最大速度。

4.90.2 画面描述

将显示顶针，模板，射胶，调模和射台的最大速度。 这些值将根据最大设定值和油缸直径自动计算。

计算出的最大速度可以限制为用户设置的值。 此用户提供的速度用于设置限制的最大值（对应于 100%）。 初始的时候是一个四舍五入的值。

Fig.4-122: Mask "Max. Velocity''

© KEBA 2016

4.90.3 元素描述

模板

参数	描述
最大前进速度	显示最大的合模速度
最大后退速度	显示最大的开模速度

顶针

参数	描述
最大前进速度	显示最大的顶进速度
最大后退速度	显示最大的顶退速度

转速

参数	描述
最大转速	显示最大的熔胶转速

注射

参数	描述
最大前进速度	显示最大的注射速度
最大后退速度	显示最大的松退速度
有蓄压器	显示使用蓄压器时的最大注射速度 此参数只有使用了蓄压器时才会显示

射台

参数	描述
最大前进速度	显示最大的座进速度
最大后退速度	显示最大的座退速度

© KEBA 2016

4.91 斜率校准

4.91.1 目的

该画面用于斜率的自动校准。

4.91.2 画面描述

在此画面上的自动校准，可以获取顶针，模板，射台和注射的最大斜率和死区时间。

Fig.4-123: Mask "Automatic ramp calibration"

4.91.3 元素描述

斜率校准

启动本页面上所有动作的自动斜率校准功能。

© KEBA 2016

动作斜率

参数	描述
最大斜率	设定最大斜率。该最大斜率值与对应动作“高级参数”页面中的最大斜率为同一参数。
死区时间	设定斜率的死区时间。 死区时间可以对机器的输入及输出响应进行补偿，可以使动作更平滑，但如果死区时间数值太大会导致动作无法完成，如果是这种情况应该减小死区时间的数值。
开始自动校准	启动对应动作的自动斜率校准功能。

4.92 自动最大速度校准

4.92.1 目的

该画面用于最大速度的自动校准。

4.92.2 画面描述

显示顶针，模板，射台和射胶的最大速度值。

© KEBA 2016

4.92.3 元素描述

最大速度校准

参数	描述
启动最大速度自动校准	启动本页面上所有动作的最大速度自动校准功能。

4.93 自动最小速度校准

4.93.1 目的

该画面用于最小速度的自动校准。
如果动作有系统压力反馈，则也会同时校准系统压力。

如果自动校准的最大实际压力高于最小输出的实际压力，则校准值将用作压力的新最小输出。

4.93.2 画面描述

显示顶针，模板，射台和射胶的最小速度值。

Fig.4-124: Mask "Identification of 最小输出"

© KEBA 2016

4.93.3 元素描述

最小速度校准

参数	描述
启动最小速度自动校准	启动本页面上所有动作的最小速度自动校准功能。

4.94 显示和用户设置

4.94.1 目的

该画面用于设置显示参数以及用户登录和更改用户密码。

4.94.2 画面描述

这个页面用于设定显示语言、屏保时间、屏幕亮度的设置。此外还可设置系统的日期和时间。可以进行用户的登录，注销及密码修改等操作。

Fig.4-125: Mask "Display and user settings"

© KEBA 2016

4.94.3 元素描述

语言

参数	描述
语言	页面文字显示的语言在这里选择。 页面右下角列出了可供选择的语言。

常规设置

参数	描述
自动退出登录时间	设定自动退出登录的时间，在设定时间内没有操作，则自动注
打印机	此功能是可选的，只有在 CF 卡上的配置文件“kvb.cfg”中配置了该功能时才会显示。 如果截图被创建，截图是否被打印或保存在 CF 卡上，取决于以下选项。 ●0：关。 ●1：使用 png 格式在 CF 卡上创建当前画面的屏幕截图。 ●2：将画面打印到本地 USB 打印机

参数	描述
按钮样式	设置按钮显示样式： ● 0: 文字：只有文字显示 ● 1: 图标或文字：如果一个按键配置了图标，则仅显示图标；否则，仅显示文字 ● 2: 图标在前: 图标和文本显示。图标在左，文字在右 ● 3: 图标在后: 图标和文本显示。文本在左，图标在右
机器动作显示	设置当前动作的动作信息显示样式： ● 0: 仅显示图标: 当机器动作时，机器的每个动作图标都会显示在屏幕的左上角，最多可以同时显示6个动作。 ● 1: 图标和文字: 当机器动作时，机器的每个动作的图标和相应的文字都会显示在屏幕的左上角。

显示设置

参数	描述
屏保	经过设定的时间如果没有操作，则启动屏幕保护程序。
亮度	调整屏的亮度显示。
日期	设定系统日期。
时间	设定系统时间。

© KEBA 2016

登录/注销

参数	描述
密码	密码通过面板上的键盘输入（请参见数字/字母数字键盘一章）。 按下软键“登录”确认输入。 顶部状态栏显示实际的用户级别。 以下用户默认使用以下密码。 ● Level 1: Worker: 无密码。 级别 1 用于用户注销。 ● Level 3: Mold Prepare: 密码“Y” ● Level 4: Production: 密码“J” ● Level 5: Quality: 密码“M” ● Level 6: Process expert: 密码“P” ● Level 8: Service technician: 密码“D” ● Level 12: Startup technician: 密码“DPAMY” 所有用户的密码都可以通过功能键“更改密码”进行更改。

更改密码

只能更改实际登录的用户级别的密码。

参数	描述
...用于当前用户级别:	显示实际的用户级别。 该用户级别的密码可以更改。
新密码	输入新密码。
确认密码	再一次输入新密码进行确认。
确定	确定密码修改。

© KEBA 2016