
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Облицовка круглой колонны

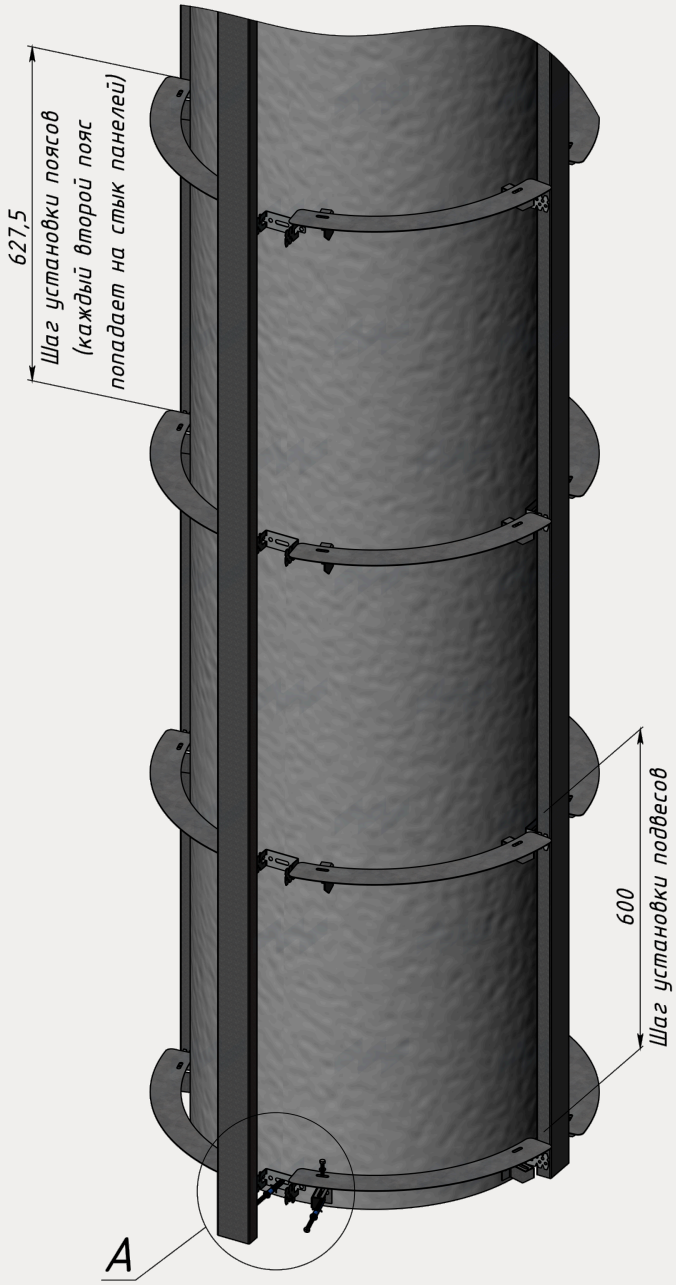


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

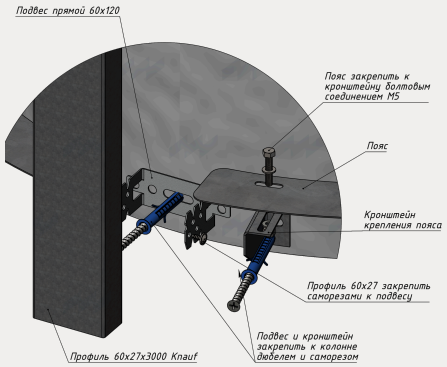


Подвес, профиль 60×27 и пояс

B

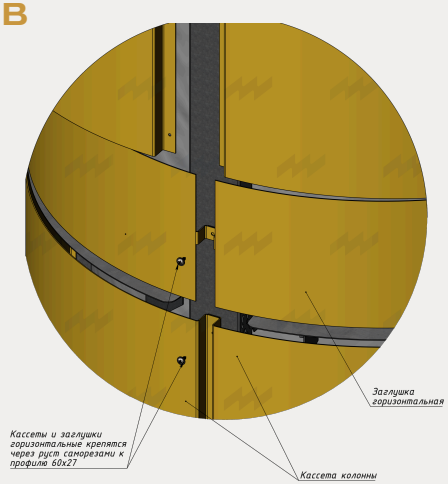


Кассеты и горизонтальная заглушка

C

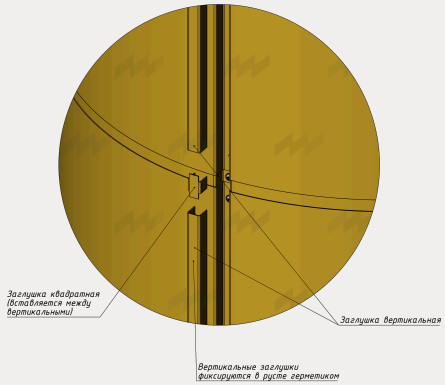

Вертикальная и квадратная заглушки

D

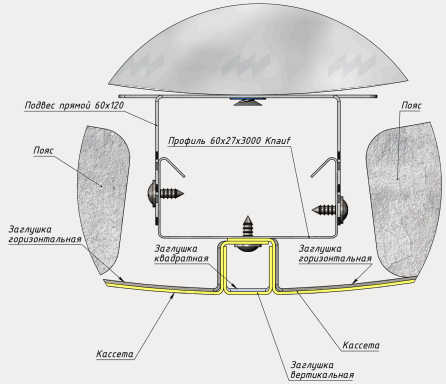

Разрез по стыку кассет

Детали и крепёж


— Кассета колонны
— Пояс и кронштейн крепления пояса
— Подвес прямой 60×120
— Профиль 60×27×3000 Knauf
— Заглушки горизонтальная, вертикальная и квадратная
— Дюбель, саморезы, болт М5
— Герметик

1

Общая схема

Облицовка держится на подсистеме из подвесов и профилей 60×27 и на поясах.

— шаг подвесов по высоте — 600 мм
— шаг поясов — 627,5 мм, каждый второй пояс приходится на стык кассет

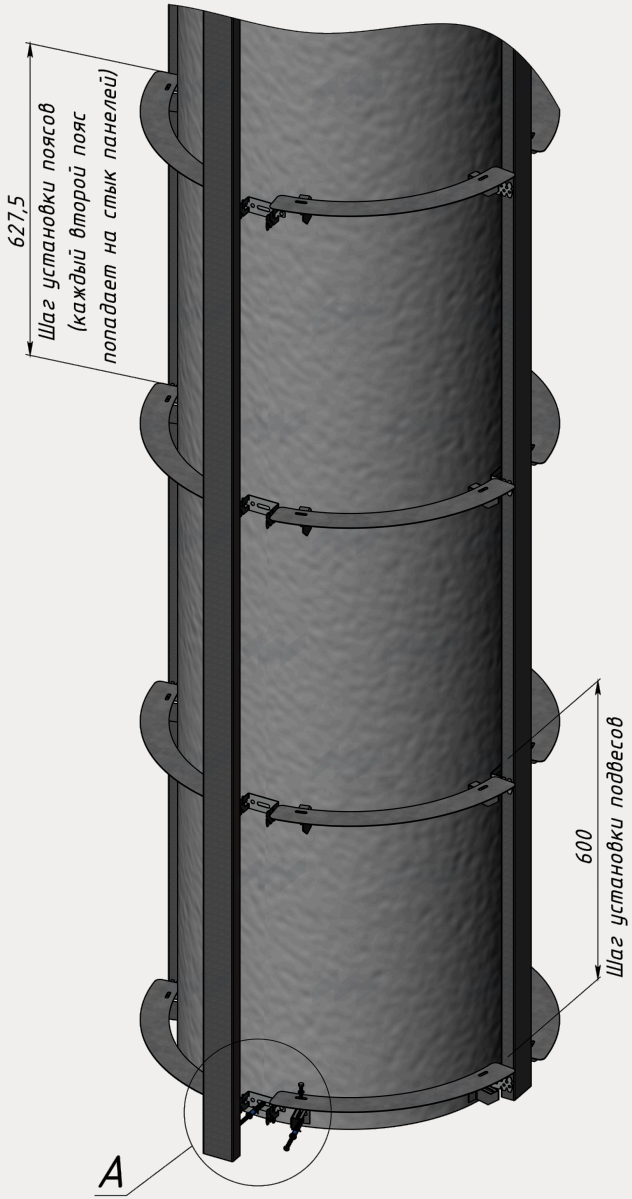


Подсистема и пояса на колонне


2

Подсистема и пояса

С четырёх сторон колонны закрепите прямые подвесы и кронштейны пояса дюбелем и саморезом. Прикрутите профили 60×27 к подвесам саморезами. Пояса закрепите на кронштейнах болтом М5.

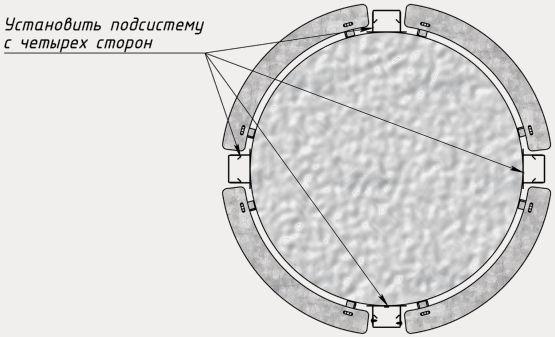

Вид сверху: подсистема

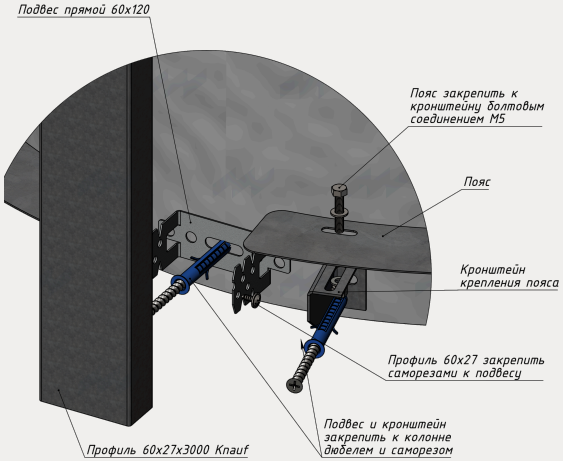


Узел А · подвес, кронштейн и пояс


3

Кассеты

Поставьте кассеты, горизонтальные заглушки задвиньте внутрь кассет. Кассеты и заглушки прикрутите через руст саморезами к профилю 60×27.

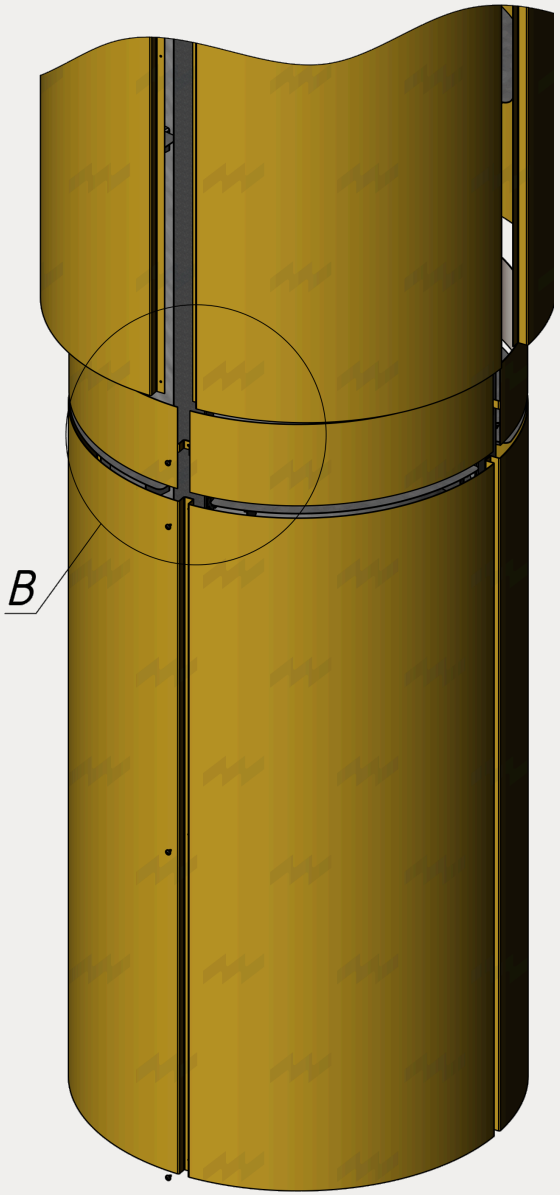

Кассеты на колонне

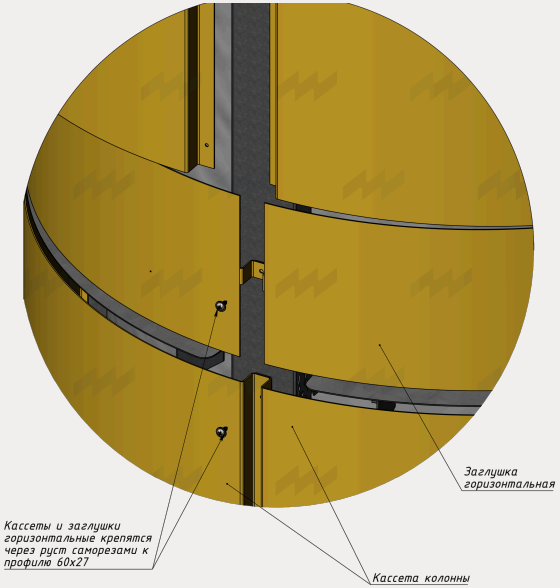

Узел B · кассеты и заглушка


4

Вертикальные заглушки

Вставьте вертикальные заглушки в руст и закрепите герметиком. На стыке рядов между вертикальными заглушками ставится квадратная.



Вертикальный руст

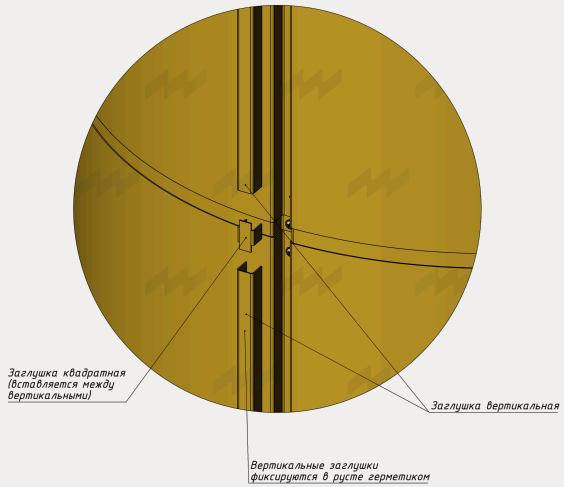


Узел C · заглушки в русте


5

Верх колонны

Верхнюю кассету делают с запасом по высоте и обрезают по месту при монтаже.

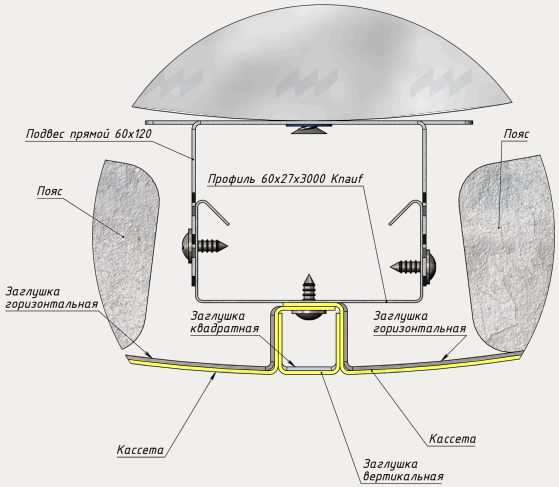

Узел D · разрез по стыку кассет

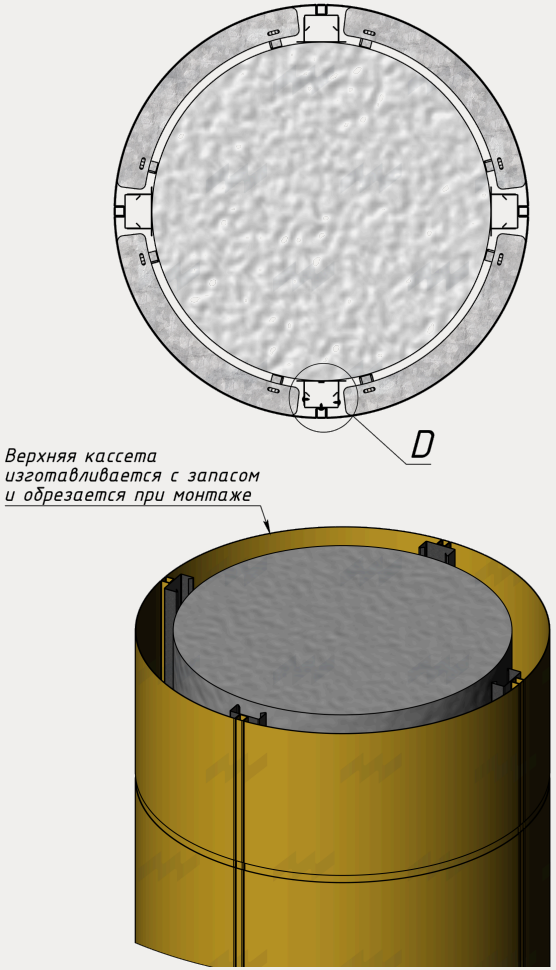

Верх колонны

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции