
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу · AIRWOOD

Кубообразный реечный потолок

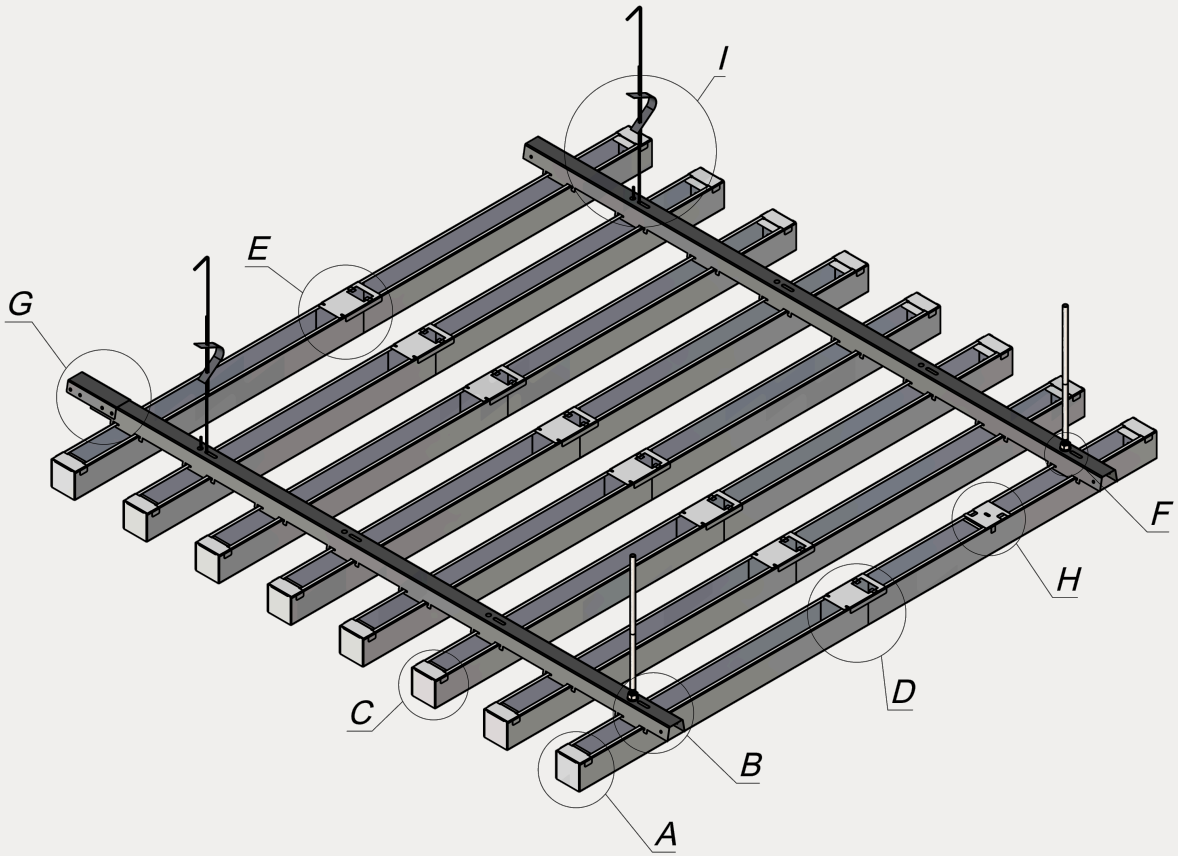


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

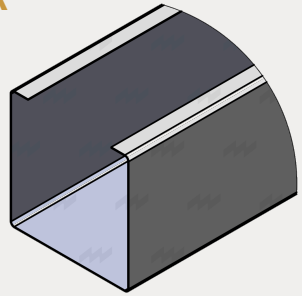


Рейка

B

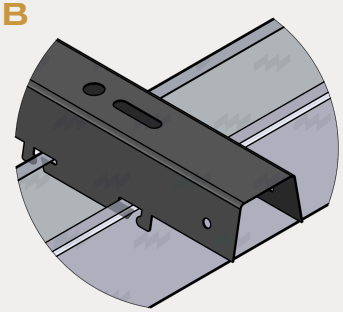


Стрингер и крепление рейки

C

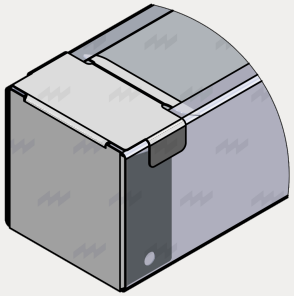


Торцевая заглушка

D

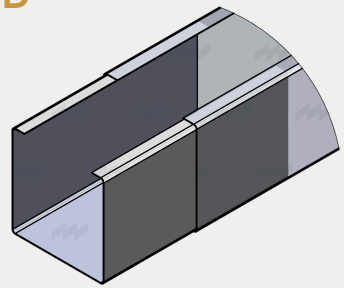


Соединитель рейки

E

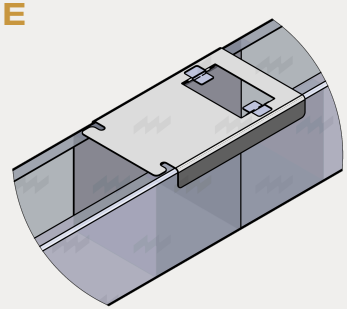


Замок рейки

F

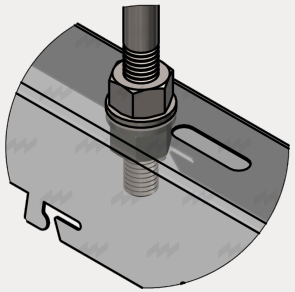


Шпилька

G

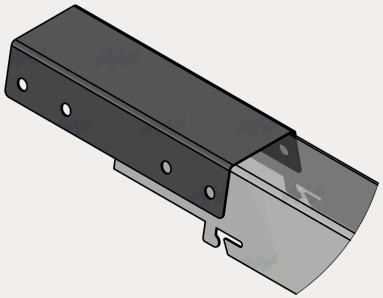


Соединитель стрингера

H

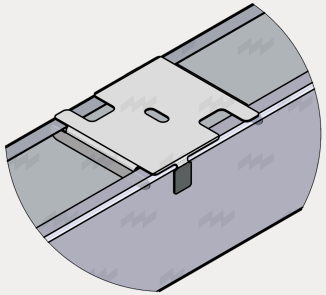

Точечный стрингер, вариант

I

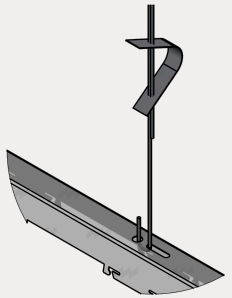

Европодвес

Крепёж и инструмент

— Анкер-клин 6×40, саморез 4,2×13 с пресс-шайбой
— УШМ с отрезным диском не толще 1 мм
— Шуруповёрт с битой PH2
— Перфоратор с буром 6 мм
— Лазерный уровень, 2–3 оси, и распорная штанга
— Рулетка лазерная и обычная, угольник, карандаш
— Пузырьковый уровень от 600 мм
— Молоток, плоскогубцы, ножницы по металлу
— Перчатки, защитные очки, маска от пыли


1

Разметка

Лазерным осепостроителем и рулеткой разметьте на перекрытии места подвесов.

— шаг подвесов — до 1 200 мм
— шаг между стрингерами — до 1 200 мм
— свес рейки за крайний стрингер — до 600 мм
— свес стрингера за крайний подвес — до 600 мм
— стрингера берите 1 м. п. на 1 м² потолка

A — рейка
B — стрингер и крепление рейки к стрингеру
C — торцевая заглушка
D — соединитель рейки
E — замок рейки
F — шпилька
G — соединитель стрингера
I — европодвес
H — точечный стрингер, в этой сборке не нужен

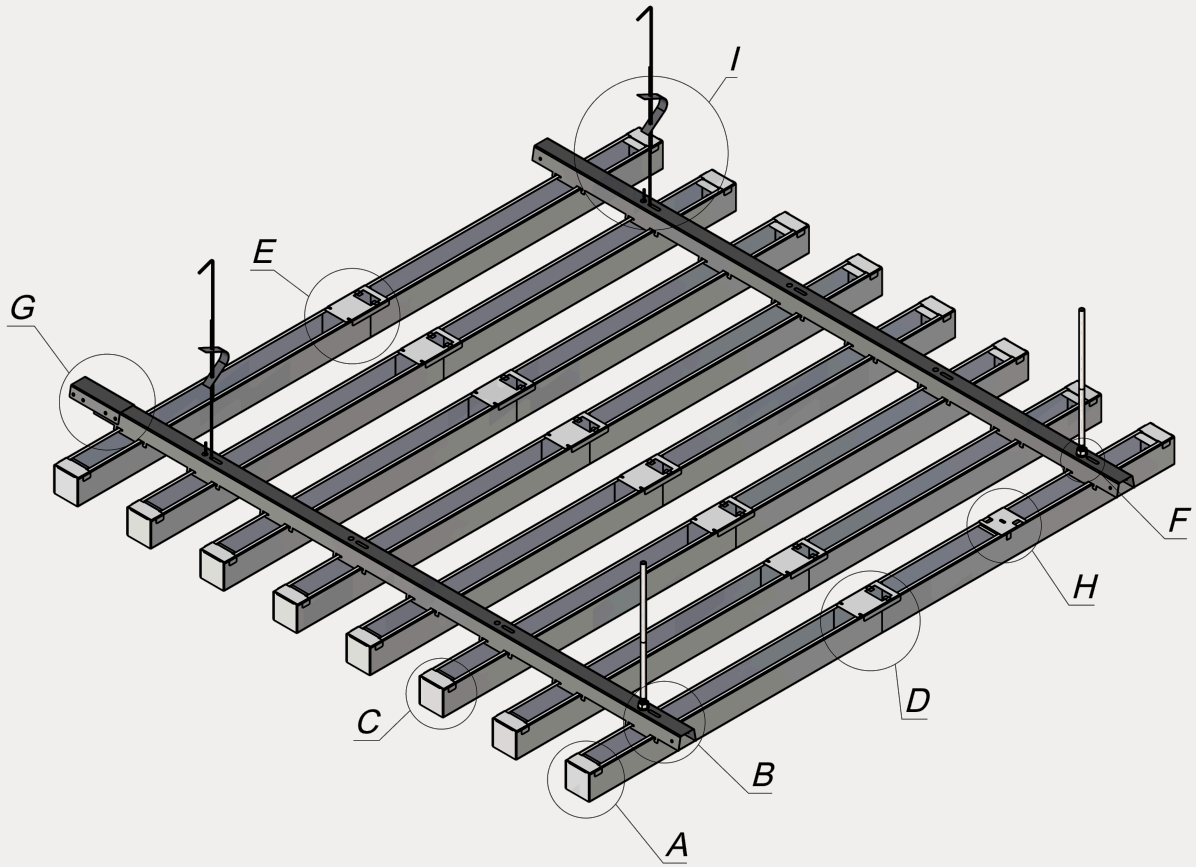

Общая схема системы. Буквы — узлы, разобранные на следующих страницах


2


Подвесы и стрингер

Закрепите подвесы к перекрытию анкер-клиньями 6×40, отверстия — перфоратором с буром 6 мм. Повесьте стрингер и выставьте его высоту по лазеру.


— европодвес: стрингер защёлкивается на подвес, высоту регулируют, сжимая пальцами пружину
— шпилька: стрингер фиксируют гайками с шайбой
— на схеме для примера показаны оба варианта

На общей схеме: узел I, F

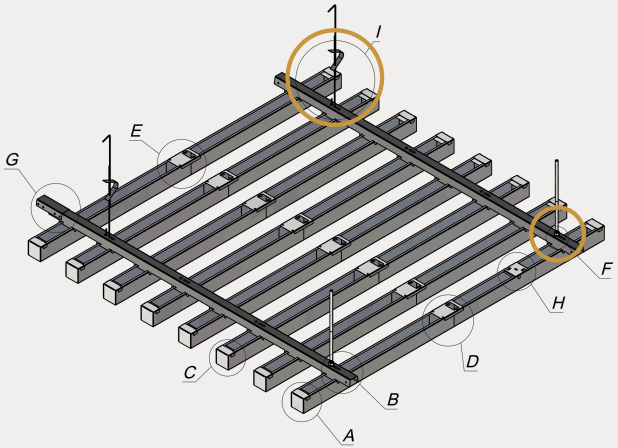

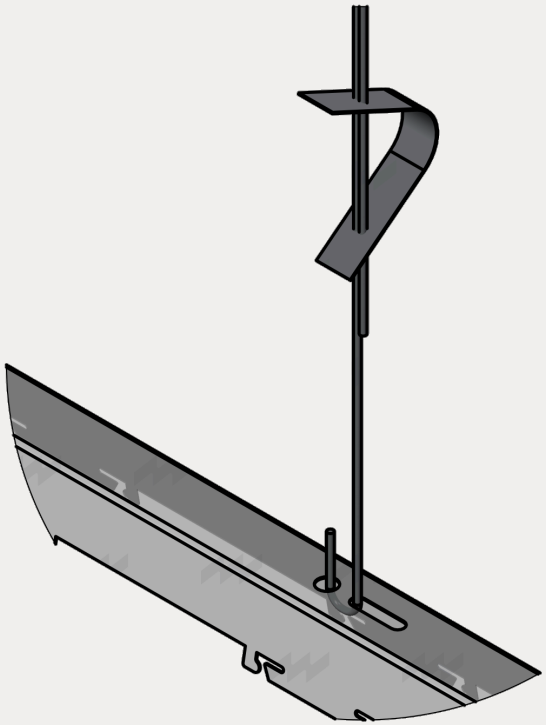

Узел I · европодвес

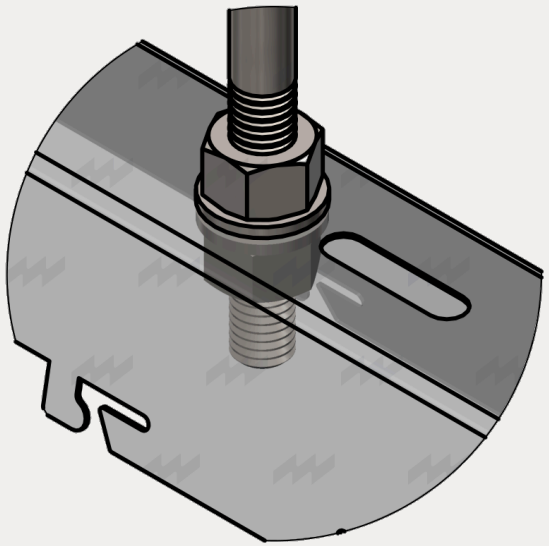


Узел F · шпилька


3

Удлинение стрингера

Если длины стрингера не хватает, нарастите его соединителем стрингера. Соединитель крепите четырьмя саморезами 4,2×13 с пресс-шайбой.

На общей схеме: узел G

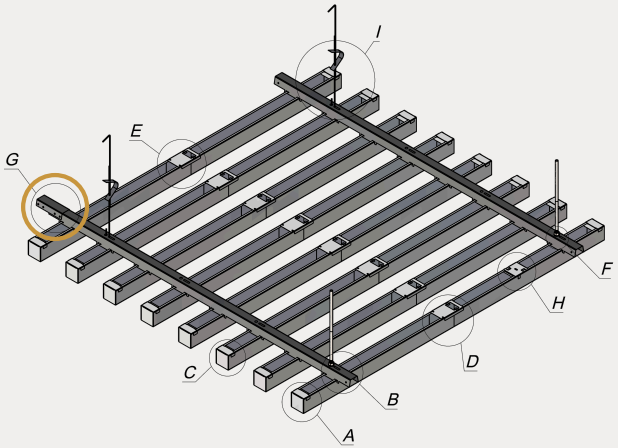

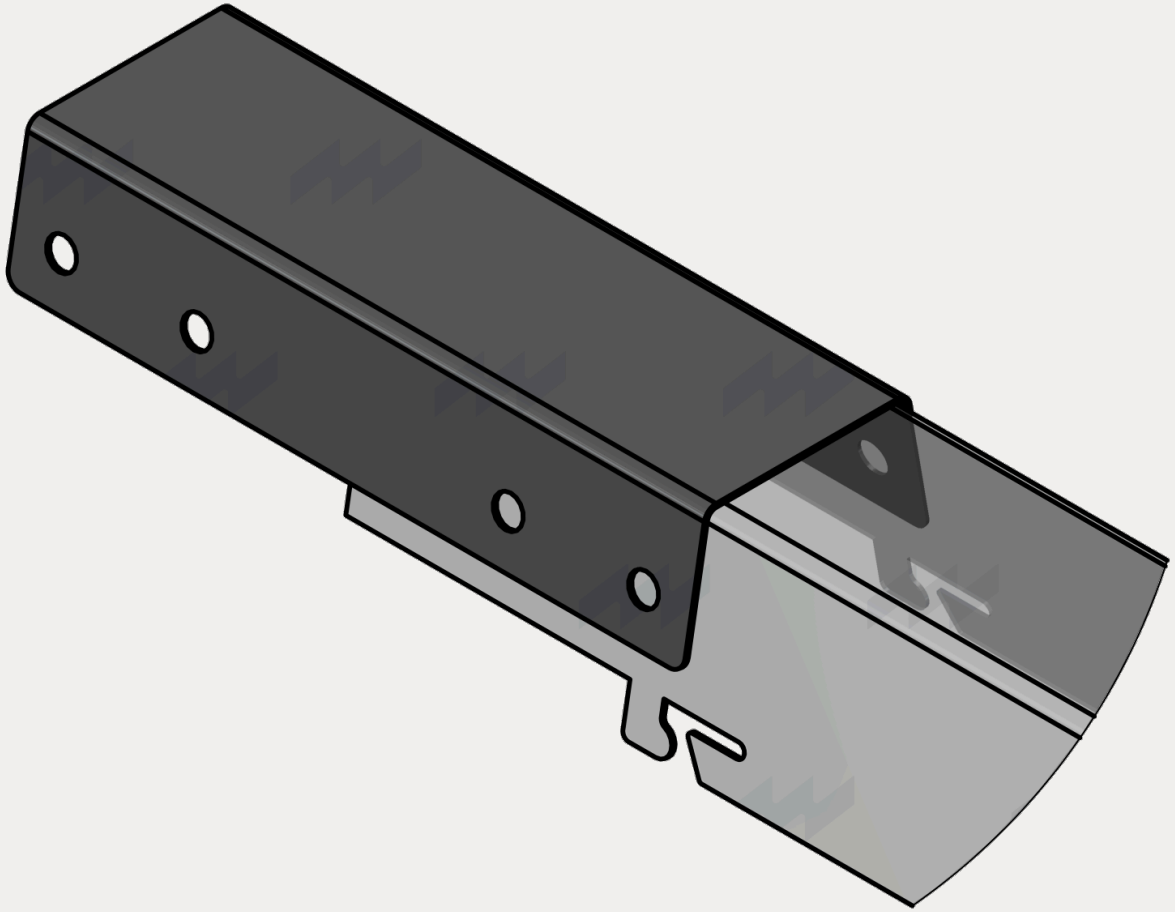


Узел G · соединитель стрингера


4

Рейки в стрингер

Заведите рейку в зацепы стрингера: сначала одной стороной, потом дотяните свободную сторону до второго зацепа. Отогните фиксаторы стрингера в рабочее положение — по одному с каждой стороны рейки.

На общей схеме: узел B

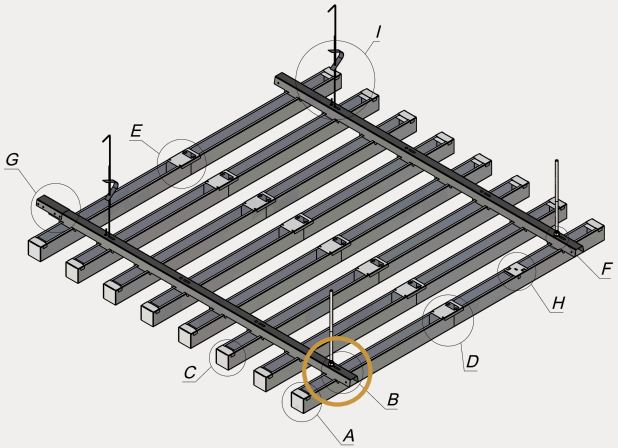

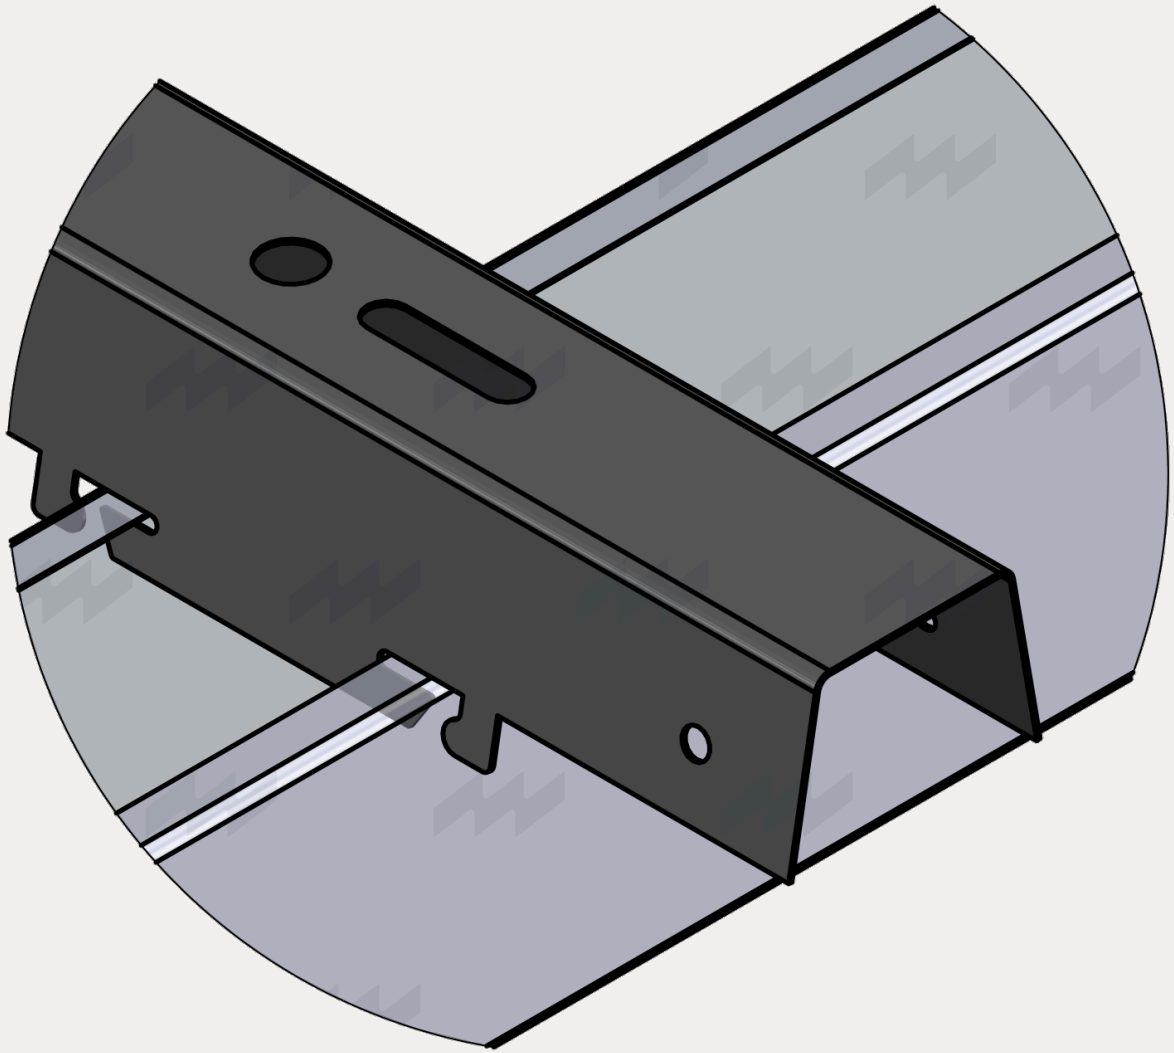

Узел B · крепление рейки к стрингеру


5


Стык реек

Вставьте соединитель внутрь первой рейки и поставьте замок. Наденьте вторую рейку на соединитель. Отогните ушки замка — стык зафиксирован.


— соединитель на 1 мм меньше сечения рейки: садится плотно, без люфта

На общей схеме: узел D, E

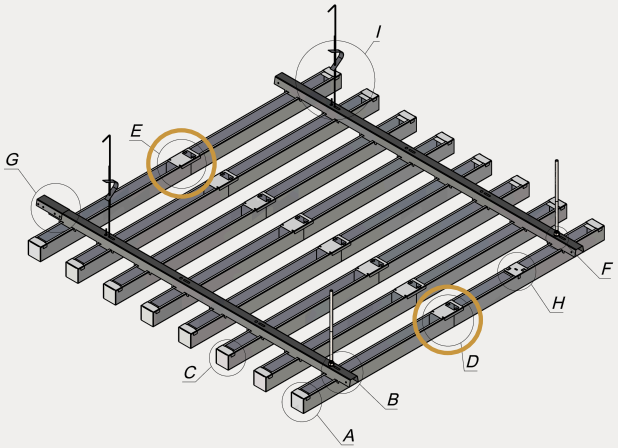

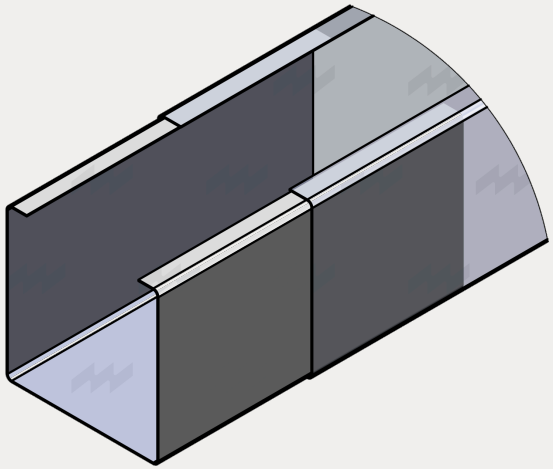

Узел D · соединитель рейки

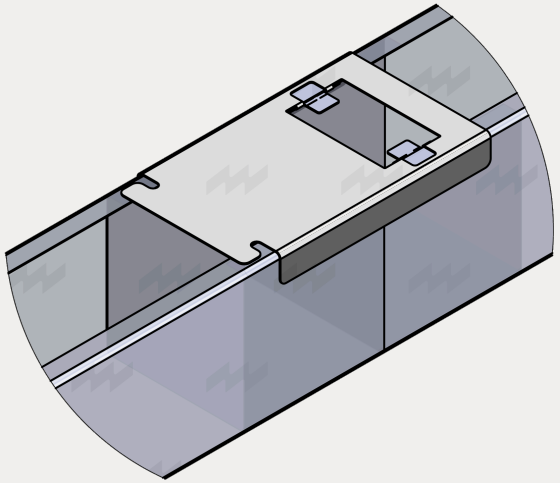


Узел E · замок рейки


6

Заглушка


Закройте открытый торец рейки торцевой заглушкой. Заглушка встаёт враспор.

На общей схеме: узел A, C

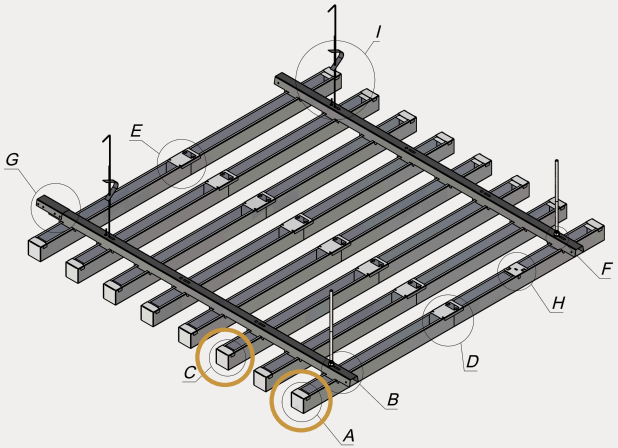

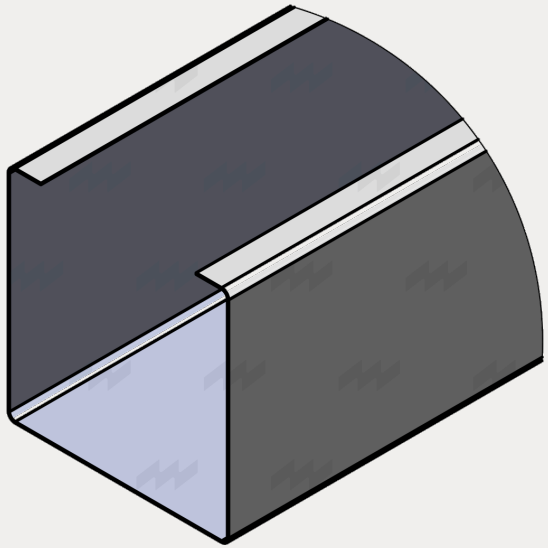

Узел A · рейка, открытый торец

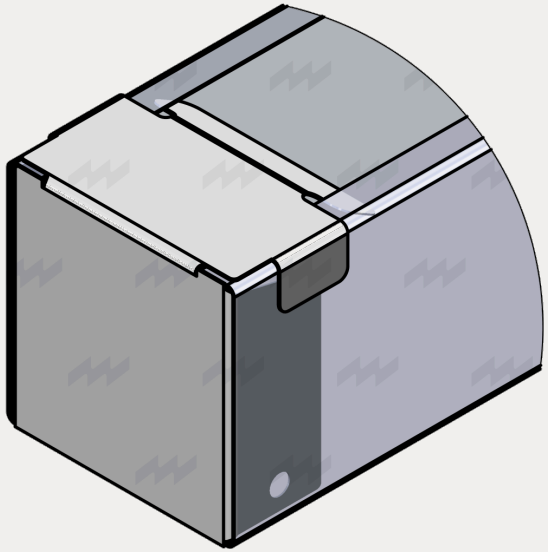


Узел C · торцевая заглушка


7

Угол

На углу обрежьте торцы реек по месту и соедините их угловым соединителем: горизонтальным — где рейка поворачивает в плане, вертикальным — где она поворачивает вверх или вниз.

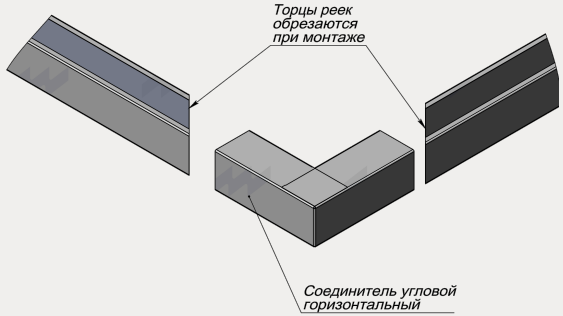

Горизонтальный угловой соединитель

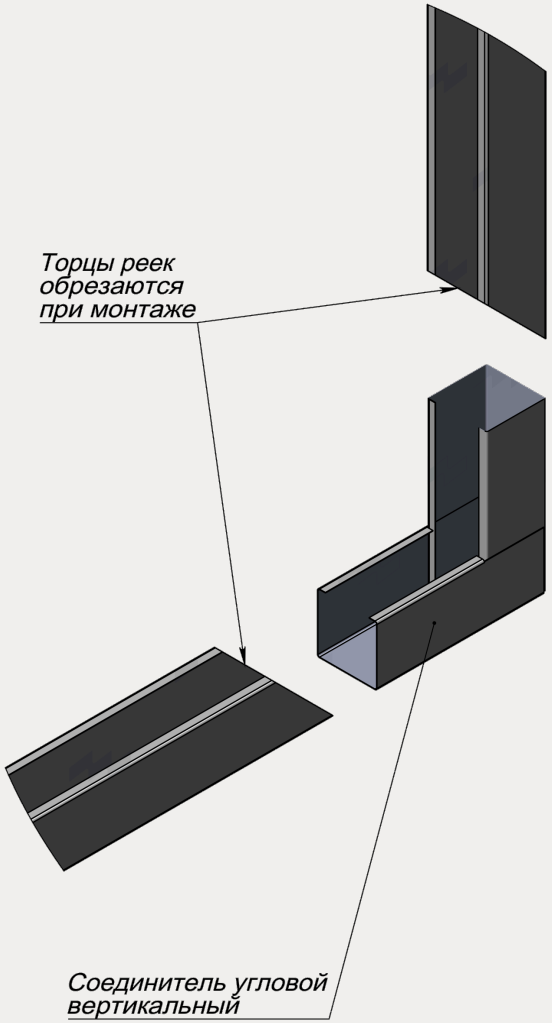

Вертикальный угловой соединитель

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции