



MEASUREMENT REFERENCE INSTRUCTION

OF SELF TAPPING HOLE

No.	rev.	Content	Date	Issue by	Check by	Approval by
1	00.	New issue	10-Sep-14	Hau. Le	Tuan. Pham	Nakagawa



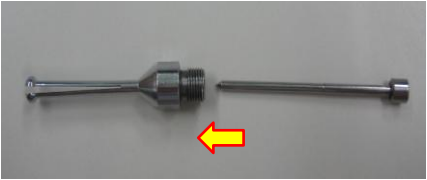
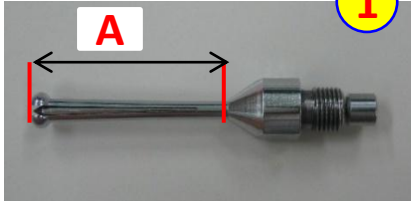
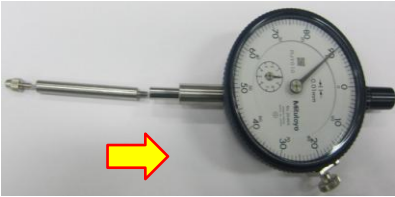
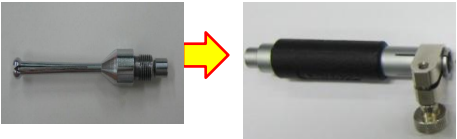



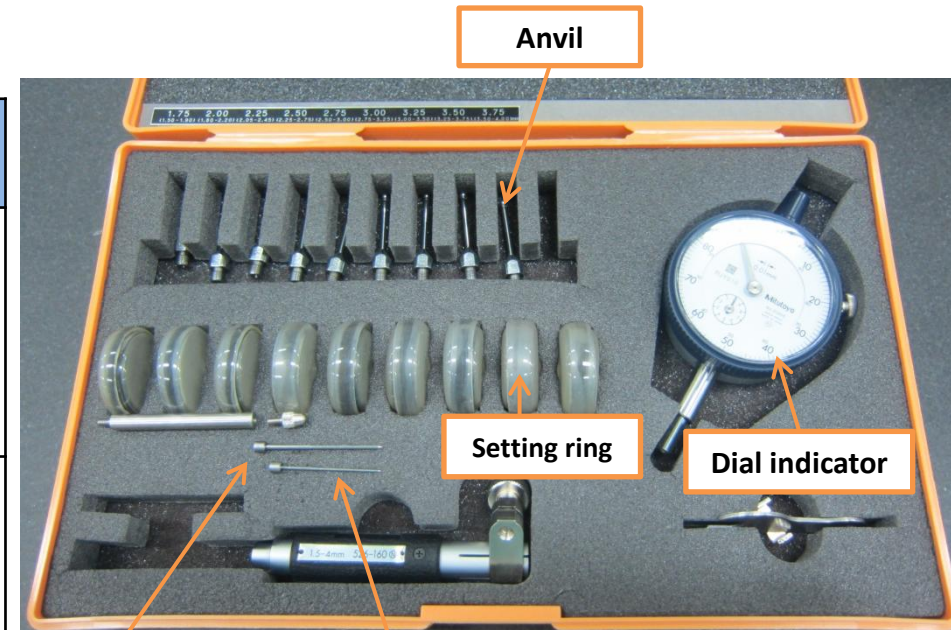
Nội dung	Dụng cụ kiểm tra	Phương pháp kiểm tra
kiểm tra đường kính lỗ	Pin gauge 	Theo nguyên tắc thả PG
kiểm tra sink mark trong lỗ	Cylinder gauge (Bore Gages) 	Xem hướng dẫn ở trang sau



1- Cách lắp Bore Gages:

Lắp ghép theo sơ đồ bên dưới

Trước khi lắp Before the insert	Sau khi lắp After the insert
	
	
	
	



Pin point for
Anvil under 2 mm

Pin point for
Anvil 2.25 ~ 3.75 mm

Bore Gages
units





2- Phạm vi sử dụng bore gage 526-160 .

Order no	Range	Anvil		Measuring range	Pin point		A	Setting ring			
526-160	1.50-4.00mm	9pcs	1.75		1.50-1.90	2pcs		17.5mm	9pcs	1.75mm	
			2.00		1.80-2.20		201436			2.00mm	
			2.25		2.05-2.45			22.5mm		2.25mm	
			2.50		2.25-2.75		201437			2.50mm	
			2.75		2.50-3.00					2.75mm	
			3.00		2.75-3.25					3.00mm	
			3.25		3.00-3.50					3.25mm	
			3.50		3.25-3.75					3.50mm	
			3.75		3.50-4.00					3.75mm	

Lưu ý:

Khi kiểm tra phải lựa chọn dựa theo các thống số Anvil, Pin point, Setting ring ở bảng trên phù hợp với lỗ cần kiểm tra.



3 - Cách hiệu chuẩn dụng cụ

- Lắp dụng cụ và điều chỉnh vạch kim đo chỉ vào số 90 giống như hình H1.
- Chọn dưỡng setting ring phù hợp để hiệu chuẩn.
- Điều chỉnh đầu Anvil của dụng cụ tiếp xúc vào trong bề mặt lỗ chuẩn của setting ring sau đó điều chỉnh thân của bore gages 526-160 vặn ngược chiều kim đồng hồ để vạch kim đo chỉ vào số 0 như hình H2.
- Lưu ý: khi kiểm tra đường kính lỗ cần phải chọn dụng cụ như setting ring, Pin point, Anvil phù hợp.
Ví dụ kiểm tra lỗ self tapping $\Phi 3.5(0,-0.03)$ thì ta phải chọn:
Setting ring $\Phi 3.501$, Pin point 22.5mm, Anvil $\Phi 3.5$ sau đó tiến hành hiệu chuẩn như hình H2.



Xét Kim Dial indicator
chỉ "90"

Dial indicator

Bore gages 526-160

Anvil

H1

Setting ring



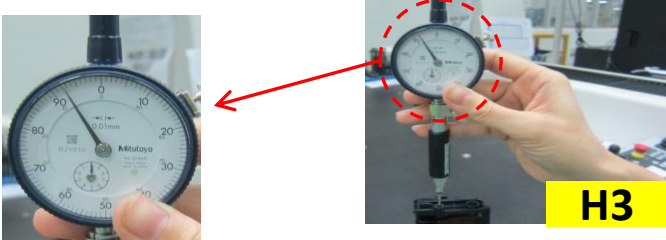
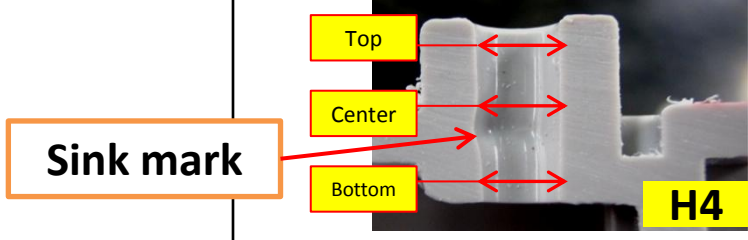
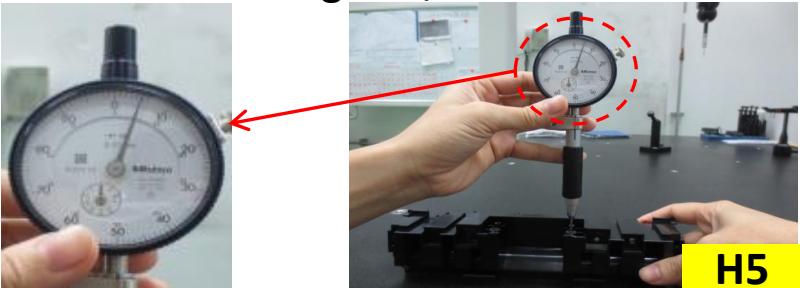
Kim dial indicator
chỉ "0"



H2



Cách kiểm tra và đánh giá sink mark .

Stt	Nội dung		
	Cách kiểm tra	Ghi kết quả	Cách đánh giá
1	Đưa đầu Anvil trượt lên xuống đồng thời xoay nhẹ trên toàn bộ bề mặt lỗ linh kiện để phát hiện vị trí bị sink mark tại các điểm như H4.	ghi lại giá trị theo vị trí đo	a. OK kết quả nằm trong dung sai bản vẽ .ví dụ $\Phi 3.5(0,-0.03)$ b. NG kết quả nằm ngoài dung sai bản vẽ .
2	Ví dụ1: K. tra lỗ self tapping $\Phi 3.5(0,-0.03)$. Dial indicator chỉ giá trị như hình H3. 	$\Phi 3.58$ 	NG vì kết quả đang thể hiện lỗ bị sink mark khi bắt vít sẽ gây lỏng .
3	Ví dụ2: K. tra lỗ self tapping $\Phi 3.5(0,-0.03)$. Dial indicator chỉ giá trị như hình H5. 	$\Phi 3.45$	NG vì kết quả đang thể hiện lỗ nhỏ khi bắt vít sẽ gây vỡ lỗ.