Comprobante

Número de comprobante:	**-**
Servicio:	**Cámaras de Seguridad CCTV**
Proveedor:	
Fecha de emisión:	**01-08-26**
Fecha de vencimiento:	**18-08-26**
Comentarios:	**Pago total del mntto de camaras**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
14	06046393	17/08/2026	990.00	Pago total del mntto de camaras	Si

JYV SOLUCIONES GENERALES

videovigilancia, venta, mantenimiento preventivo y correctivo, venta de equipos y accesorios	018-2026
945960001	7/17/2026

JYV SOLUCIONES GENERALES

Atendiendo su solicitud estamos enviando cotizacion de los articulos y servicios requeridos, quedamos a la espera de sus comentarios

CLIENTE

NOMBRE TELEF. DIRECCION

COTIZACION CAMARAS Y PORTERO

ITEM	CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	SUB TOTAL
1	1	unidad	dvr hikvision 1080 mp 16 canales	S/ 400.00
2	1	unidad	disco duro 4tb purpura	S/ 300.00
3	3	unidad	conectores dc, balum y fuente	S/ 120.00
4	1	unidad	supresor de energia	S/ 50.00
5	2	unidad	camaras analogicas colorvu 1080	S/ 180.00
6	3	unidad	caja de paso y accesorios ferreteros	S/ 80.00
7	x	unidad	recuperacion de 02 camaras rampa sotano	S/ 50.00
8	x	unidad	movimiento de camara y adicion de camara visitas	S/ 50.00
9	x	unidad	cableado para dos implementaciones, recuperacion y traslado	S/ 300.00
10			mano de obra	S/ 300.00
11			canaleteado, cintas, cable de red	S/ 0.00
12			cambio de camara de lavanderia	S/ 0.00
13			instalacion y configuracion de grabador	S/ 0.00
14			camara analogica de respaldo	S/ 0.00

En JS SOLUCIONES GENERALES, nos dedicamos a ofrecer soluciones integrales para satisfacer las necesidades de tu negocio, empresa, hogar y mas… Contamos con un amplio catalogo de productos y servicios, todos ellos cuidadosamente seleccionados para brindarte el mejor rendimiento y valor.

SIN IGV
S/ 1,830.00

CANTIDAD CON LETRAS	mil ochocientos treinta soles
METODO DE PAGO	EFECTIVO ( ) YAPE ( ) PLIN ( ) TRANSF( )

¡PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO¡

ATTE

SOLANO SILVA JOSE
GERENTE

CHORRILLOS

JS security
Videovigilancia

INFORME DE TRABAJO
PREVENTIVO
— CÁMARAS DE SEGURIDAD —

1. INFORMACIÓN GENERAL

- Cliente / Empresa: condominio PASEO DEL PARQUE

- Representante: Sr. Ronny Schwarz

- Dirección: jr. Universo 305, la campiña chorrillos

- Fecha de inicio de servicio: 18 de abril

- Fecha de finalización de servicio: 12 de agosto

- Técnico(s) responsable(s): Solano Silva José Santiago

- Tipo de servicio: mantenimiento preventivo correctivo

2. ALCANCE DEL SERVICIO

El presente informe detalla las actividades del mantenimiento preventivo correctivo realizadas al sistema de video vigilancia, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, prolongar la vida útil de los equipos y prevenir fallas futuras.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

- Cantidad total de cámaras: 21 cámaras, instaladas nuevas ubicaciones 05

- Tecnología: ☐ Analógica ☐ IP ✓ Mixta

- Marca / Modelo: hikvision en su mayoría / dahua / desconocida

- Equipo de grabación/ cantidad: ✓ DVR ☐ NVR / 02

- Tipo de almacenamiento: disco duro

- Ubicación del DVR/NVR: recepción del condominio / seguridad

- Estado general del sistema: ☐ Bueno ✓ Regular ☐ Deficiente

4. CHECKLIST DE MANTENIMIENTO

Actividad| Realizado| Observaciones

- Limpieza de cámaras (lentes y carcasa) ✓ con señales de quemadura por clima, conflicto de señal debido a la mezcla de marcas instaladas.
- Verificación de conexiones (cableado, conectores y energía ✓ cableado empalmado irregular, cambio de conectores y fuentes de energía.
- Revisión de fuente de alimentación ✓ fuente inadecuada y ubicación no apropiada. Se reemplazó por una fuente centralizada de 09 salidas y fuentes independientes.
- Comprobación de grabación (DVR/NVR) ✓ operativos con detalle en un disco, quedo inoperativo un dvr del gsbinete y un dvr opcional entregado por responsables de la junta del condominio, siendo activado uno y renovando un nuevo grabador de 16ch de marca hikvision con disco duro de 4tb.

- Revisión de grabación en DVR/NVR ✓ operativos en su 85% debido a señal de las cámaras.
- Verificación de almacenamiento (disco duro) ✓ operativos 02 discos y uno deshabilitado.
- Ajuste de enfoque y ángulo ✓ completo.
- Prueba de monitoreo en tiempo real ✓ con fallas de visualización debido al cableado inadecuado.
- Acceso remoto (app/web) ✓ se hace entrega de la app y visualización de los dos (02) grabadores al representante de la junta Sr. Ronny
- Actualización de firmware/software ✓ se renovó firmware y software en un equipo, segundo equipo instalado nuevo.
- Prueba de visualización en monitor y remoto ✓ visualización en monitor con fallas de imagen debido a inestabilidad / remoto accesible puede validar operatividad de cámaras.

5. DETALLE POR CÁMARA

N°| Ubicación| Tipo| Estado| Observaciones

1| ascensor bloque a |bullet |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

2|ascensores bloque b |bullet |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

3|ascensores boque c | bullet | ✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

4|ascensores sótano |bullet | ✓OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

5| área de residuos |domo | ✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

6|área de residuos bloque c| bullet |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

7|área de residuos bloque b| domo |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

8| escalera sótano |bullet |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

9| entrada cochera |bullet |☐ OK ✓ Falla| cableado inapropiado pérdida de imagen.

10| entrada |bullet | ✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

11| entrada perímetro| bullet | ✓ OK ☐ Falla| cableado reemplazado.

12| entrada recepción |domo |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

13| administrador recepción |domo |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

14|recepción seguridad |domo | ✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

15| ingreso estacionamiento | bullet |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

16| salida estacionamiento |bullet |✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

17|ptz central |bullet | ✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

18|sobre área de eventos |bullet |☐OK✓ Falla| cableado inapropiado/ cámara inoperativa, se cambió cableado completo y se instaló cámara nueva (sin costo)

19|bajada rampa vehicular |bullet | ☐ OK✓ Falla| cableado inapropiado /pérdida de imagen.

20|entrada rampa vehicular |bullet | ☐ OK ✓ Falla| cableado inapropiado / pérdida de imagen.

21|lavandería sótano |domo| ✓ OK ☐ Falla| cámara inoperativa, se realizó reemplazo quedando operativo.

22|pozo sótano 1|bullet | ✓ OK ☐ Falla| cableado inapropiado.

23|estacionamiento de visitas sótano 1|domo |✓ OK ☐ Falla| cámara estable, cableado a grabador con fuente independiente.

24|tableros sótano 1|domo |✓ OK ☐ Falla| cámara estable, cableado a grabador con fuente independiente.

25|área de motos| domo|✓ OK ☐ Falla| cámara estable, cableado a grabador con fuente independiente

26|exterior de lavandería |domo |✓ OK ☐ falla

6. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES GENERALES

- Conexión a internet de grabadores, desconectada de manera digital la cual pudo ser recuperada por personal de sistemas de la empresa JyVsoluciones generales.

- Uso inadecuado de claves, se usó todos los permisos permitidos creando conflicto y permaneciendo numero agregado en la app la cual no permite el registro de una nueva app (se solicitó con imágenes y datos vía correo al soporte técnico de hikvision la liberación desde su plataforma de ambos grabadores).

- Líneas de cable utp presentan empalmes en toda la línea conectada generando visión borrosa en las cámaras debido a la baja de energía y video, también se observó el corte del cableado en la central de energía la cual produce más pérdida de imagen en tanto a calidad como estabilidad.

- Fuentes de energía eléctrica en tableros de emergencia lo cual es una mala práctica utilizada, debiendo ser líneas independientes en gabinetes separados.

- Centralizado de bajo Amperaje, el cual al contar con una sola salida se vio sobrecargada y mal ubicado en una perforación de pase pequeña la cual genero elevación de temperatura en dicho equipo además de haber estado este forrado por un cartón, produciendo oxidación en conectores y un corto circuito.

7. RECOMENDACIONES

- Cambio de centralizado por uno certificado, con el cual ya cuentan (centralizado de 9 salidas independientes).

- Cambio de todas las líneas del cableado utp.

- Realizar la conexión con fuentes cercanas a cámaras más alejadas con una correcta derivación.

- Reconfigurar grabador o en defecto el cambio.

- Retirar fuentes mal instaladas en tableros de emergencia los cuales redirigen energía usada por el tablero a la cámara y al mismo tiempo afectada por las altas y bajas del mismo tablero.

- Cambio del disco duro dañado por temperatura generada entre los grabadores.

- Reestructurar el sistema para optimizar y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

8. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Después de la inspección y mantenimiento realizado, el sistema se encuentra en estado:

☐ ÓPTIMO

✓ OPERATIVO CON OBSERVACIONES

☐REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

9. ADICIONALMENTE

Actualización de recomendaciones:

Cambio del cableado utp, de línea mixta por líneas individuales.

Cambio de cámaras de distinta marca según los grabadores y renovar cámaras fuera de circulación.

Aliviar la carga de cableado en gabinete.

Reemplazar el gabinete básico por uno de doble compuerta y doble nivel, el cual permite separar los dos grabadores y separar la carga de cableado, así como el traslado a la parte posterior para no visualización de cableado en el frontis.

El mantenimiento preventivo – correctivo para este sistema debe de ser de cada seis (06) meses, tanto para mantenimiento básico como actualizaciones.

Retirar de los gabinetes contra incendio las fuentes de energía usadas para las cámaras de seguridad.

10. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

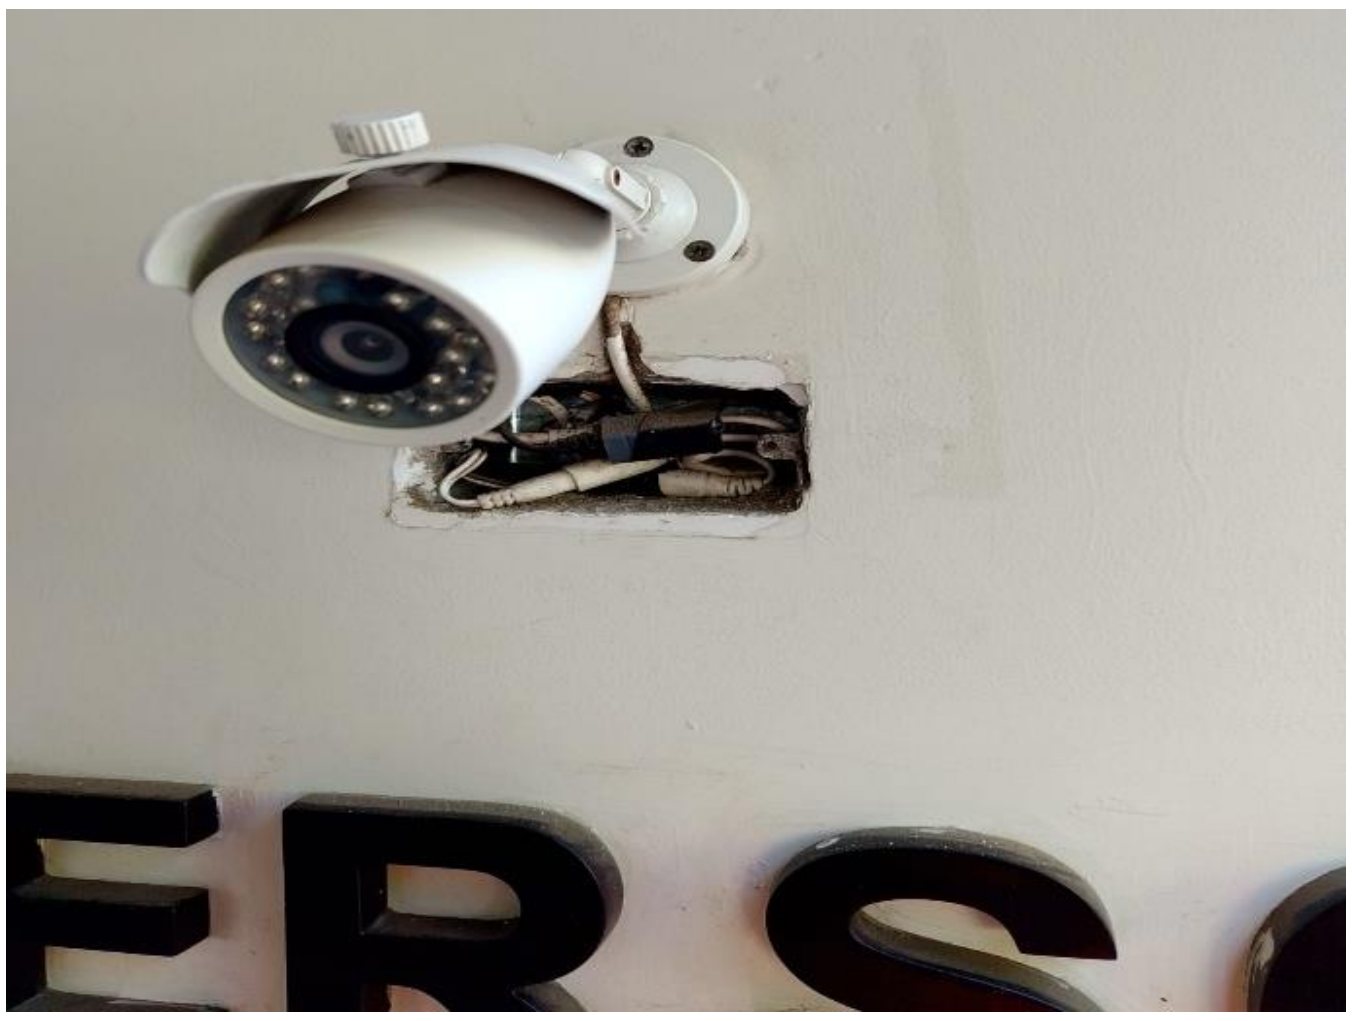

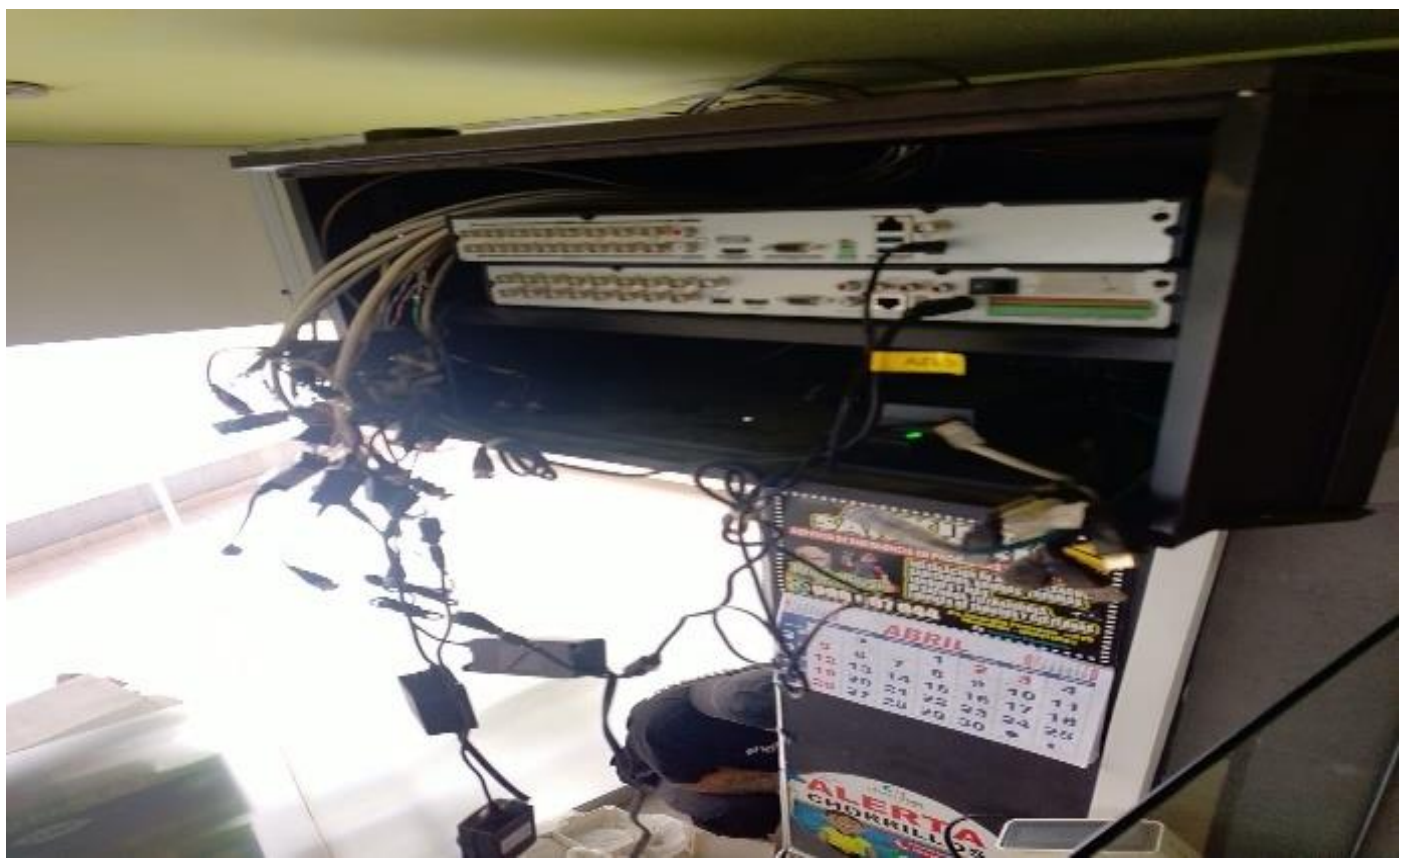
ABRIL
ALERTA

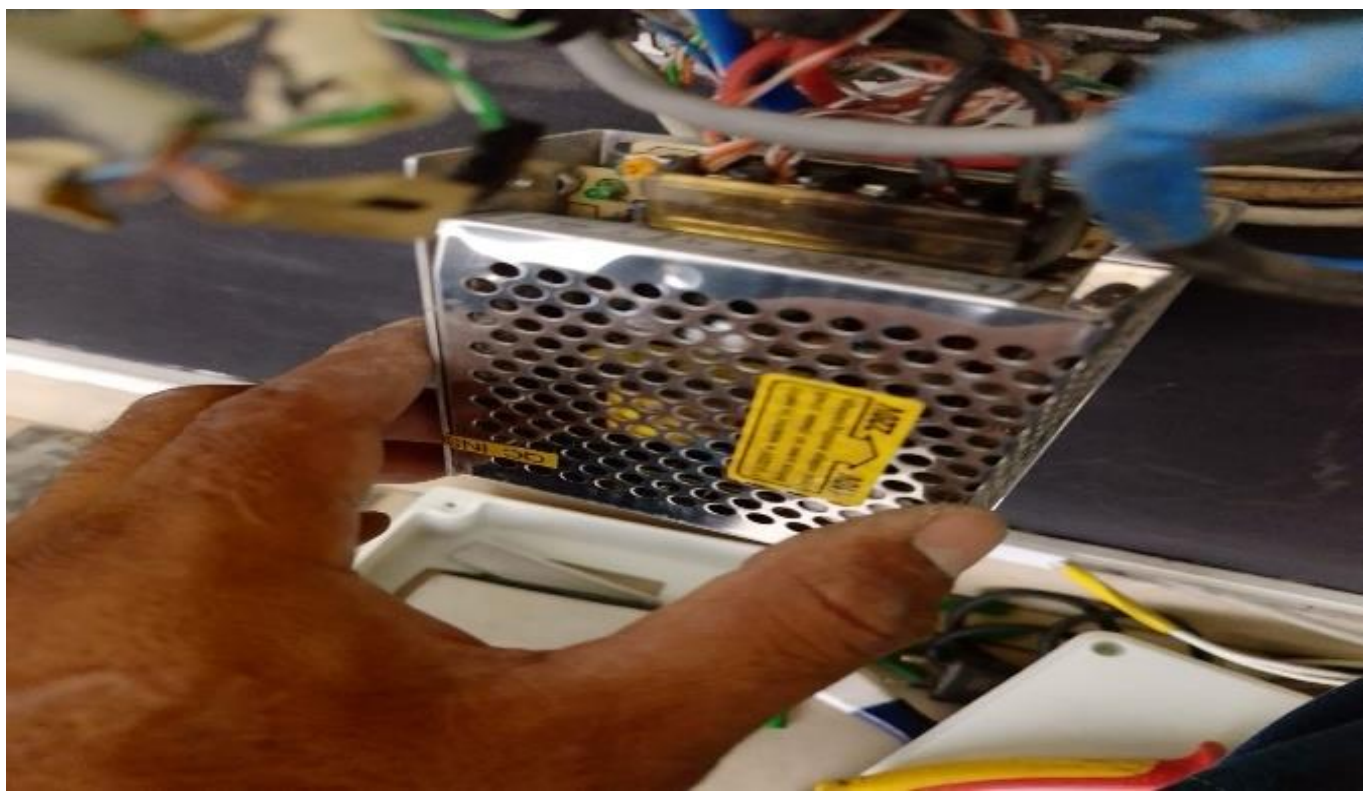

SALIDA
DE EMERGENCIA

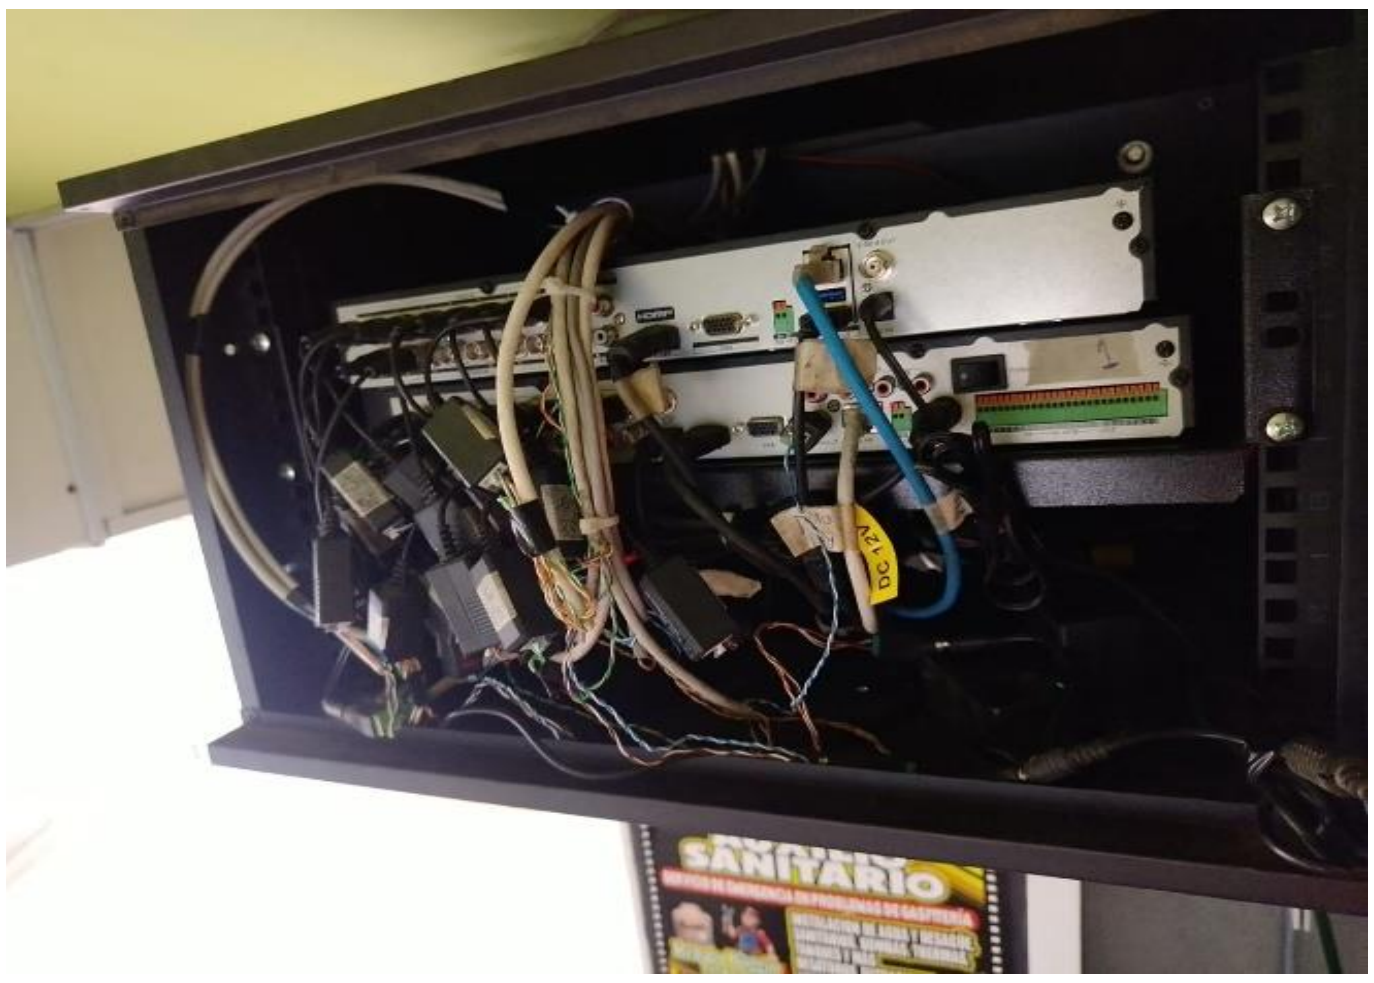

K20 Pro
ESC
M/OK
ZKTeco

SALIDA
DE EMERGENCIA

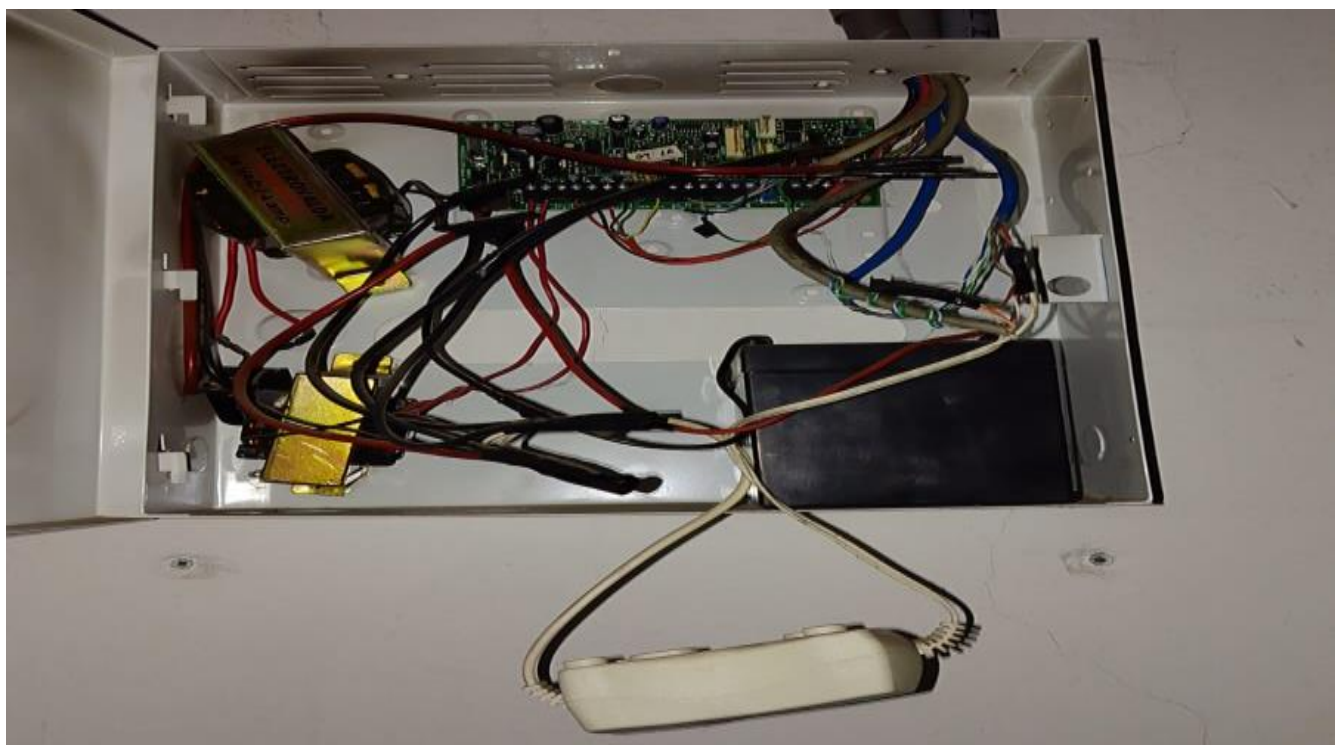

HIKVISION

S

HIKVISION

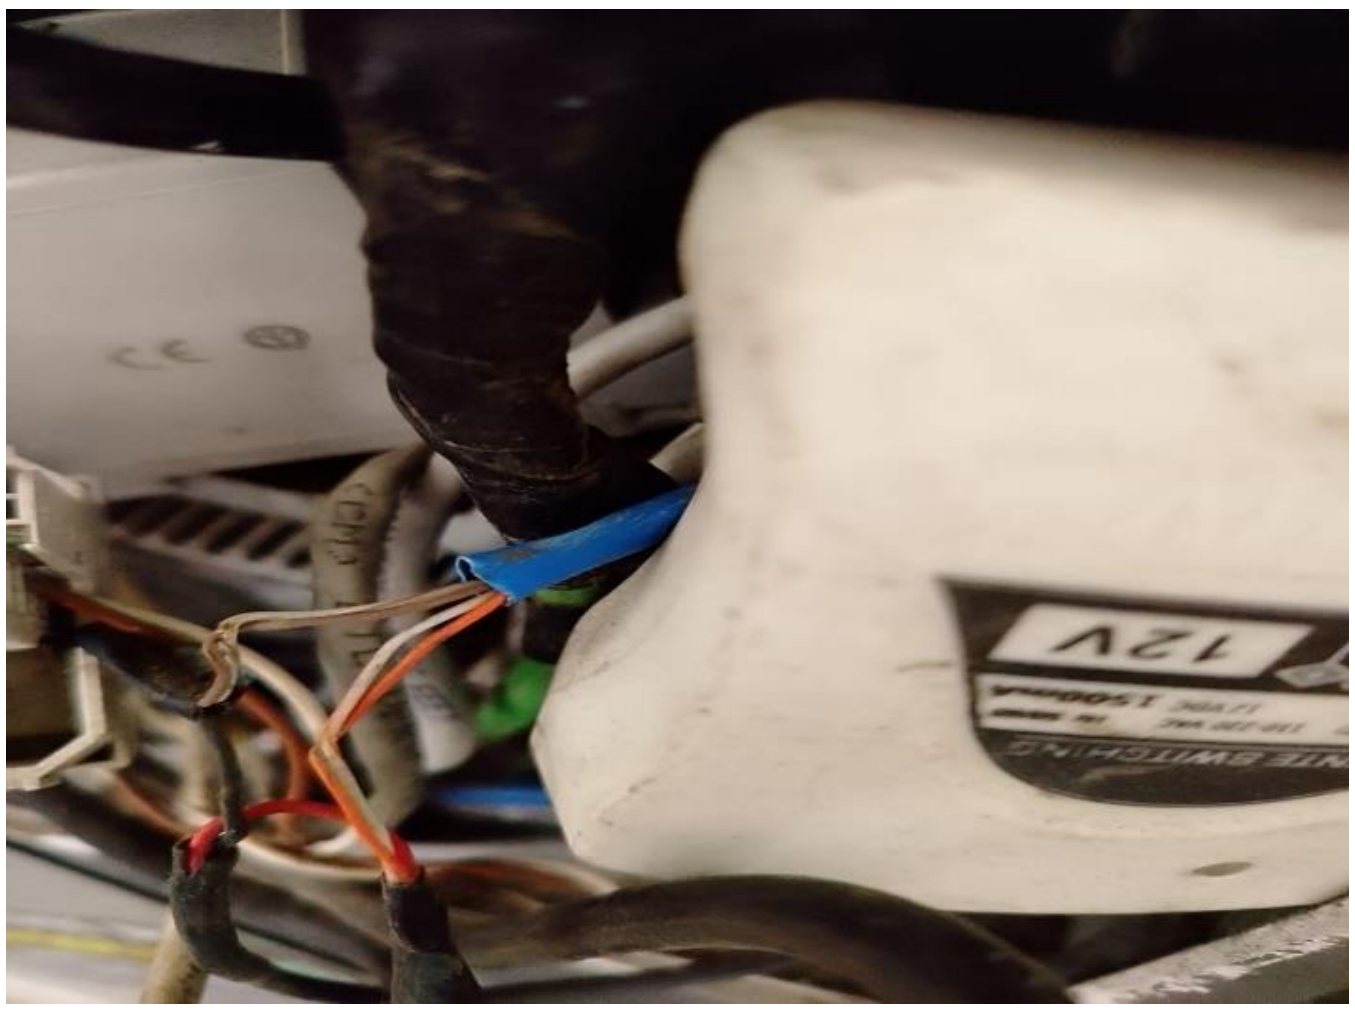
12V

-01
PROD. PE

SALIDA
DE EMERGENCI

Vision de las nuevas camaras agregadas al sistema (con infrarojo activado)

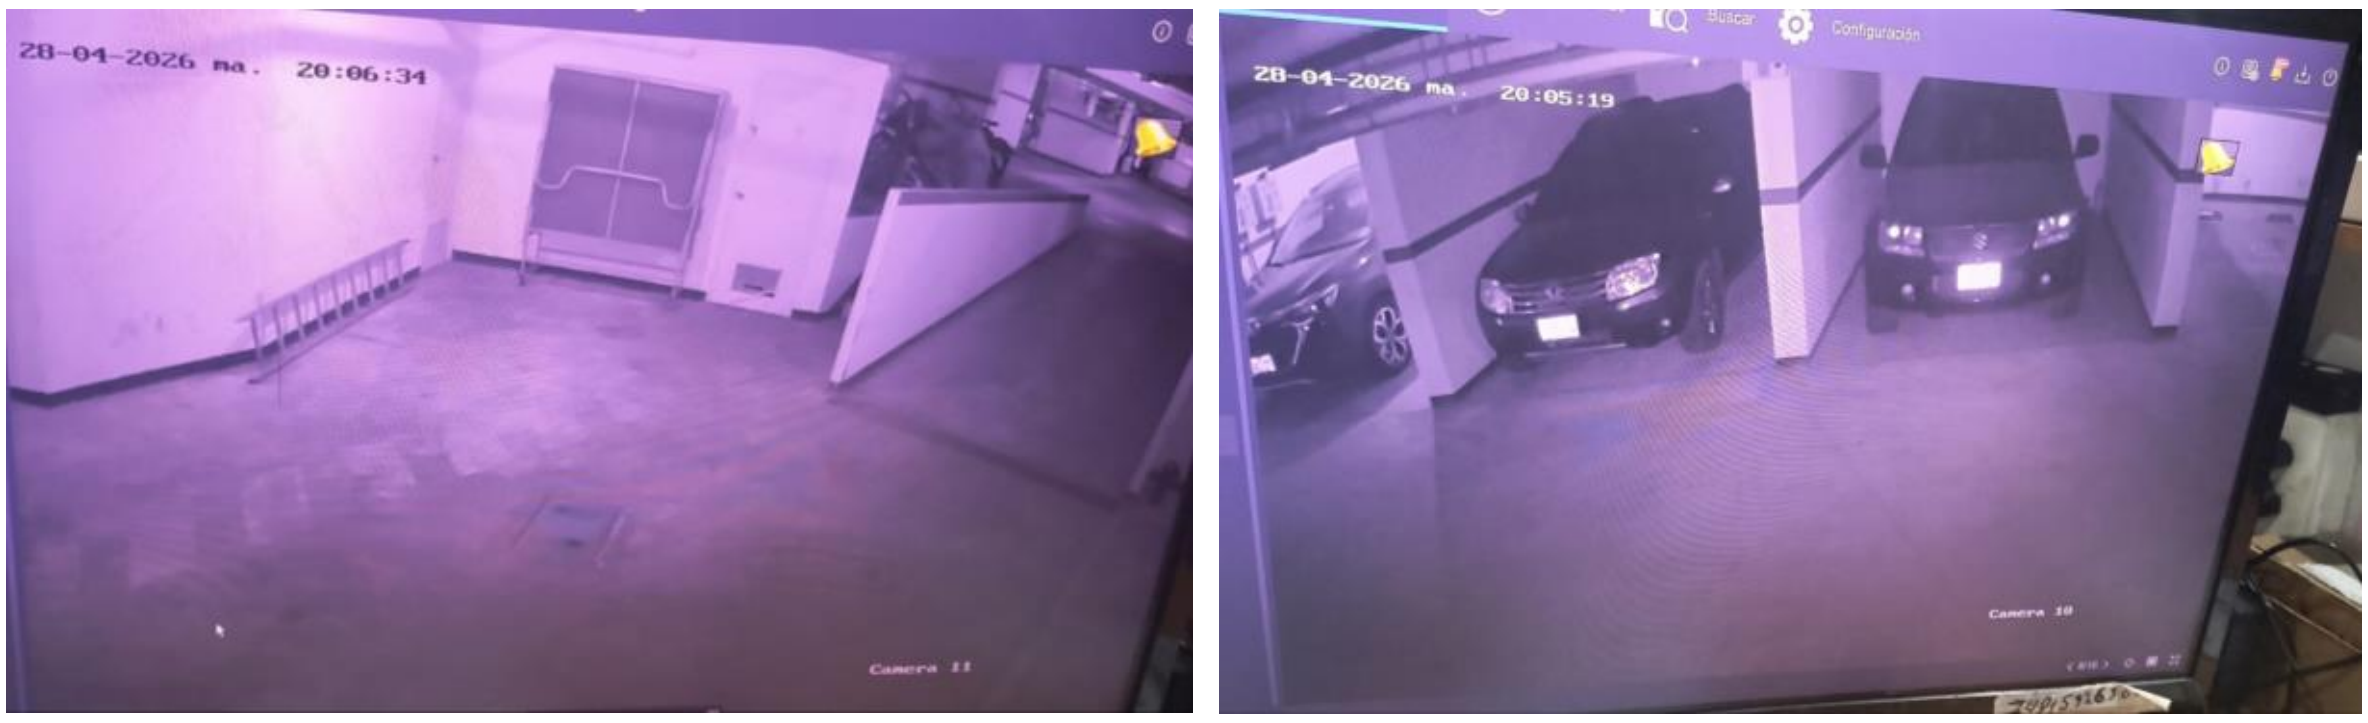
28-04-2026 ma. 20:06:34
Camera 11
Buscar
Configuración
28-04-2026 ma. 20:05:19
Camera 10

10. FIRMAS DE CONFORMIDAD

Técnico Responsable:	Cliente / Responsable:
Nombre: Solano Silva José Santiago	Nombre:
Firma:	Firma

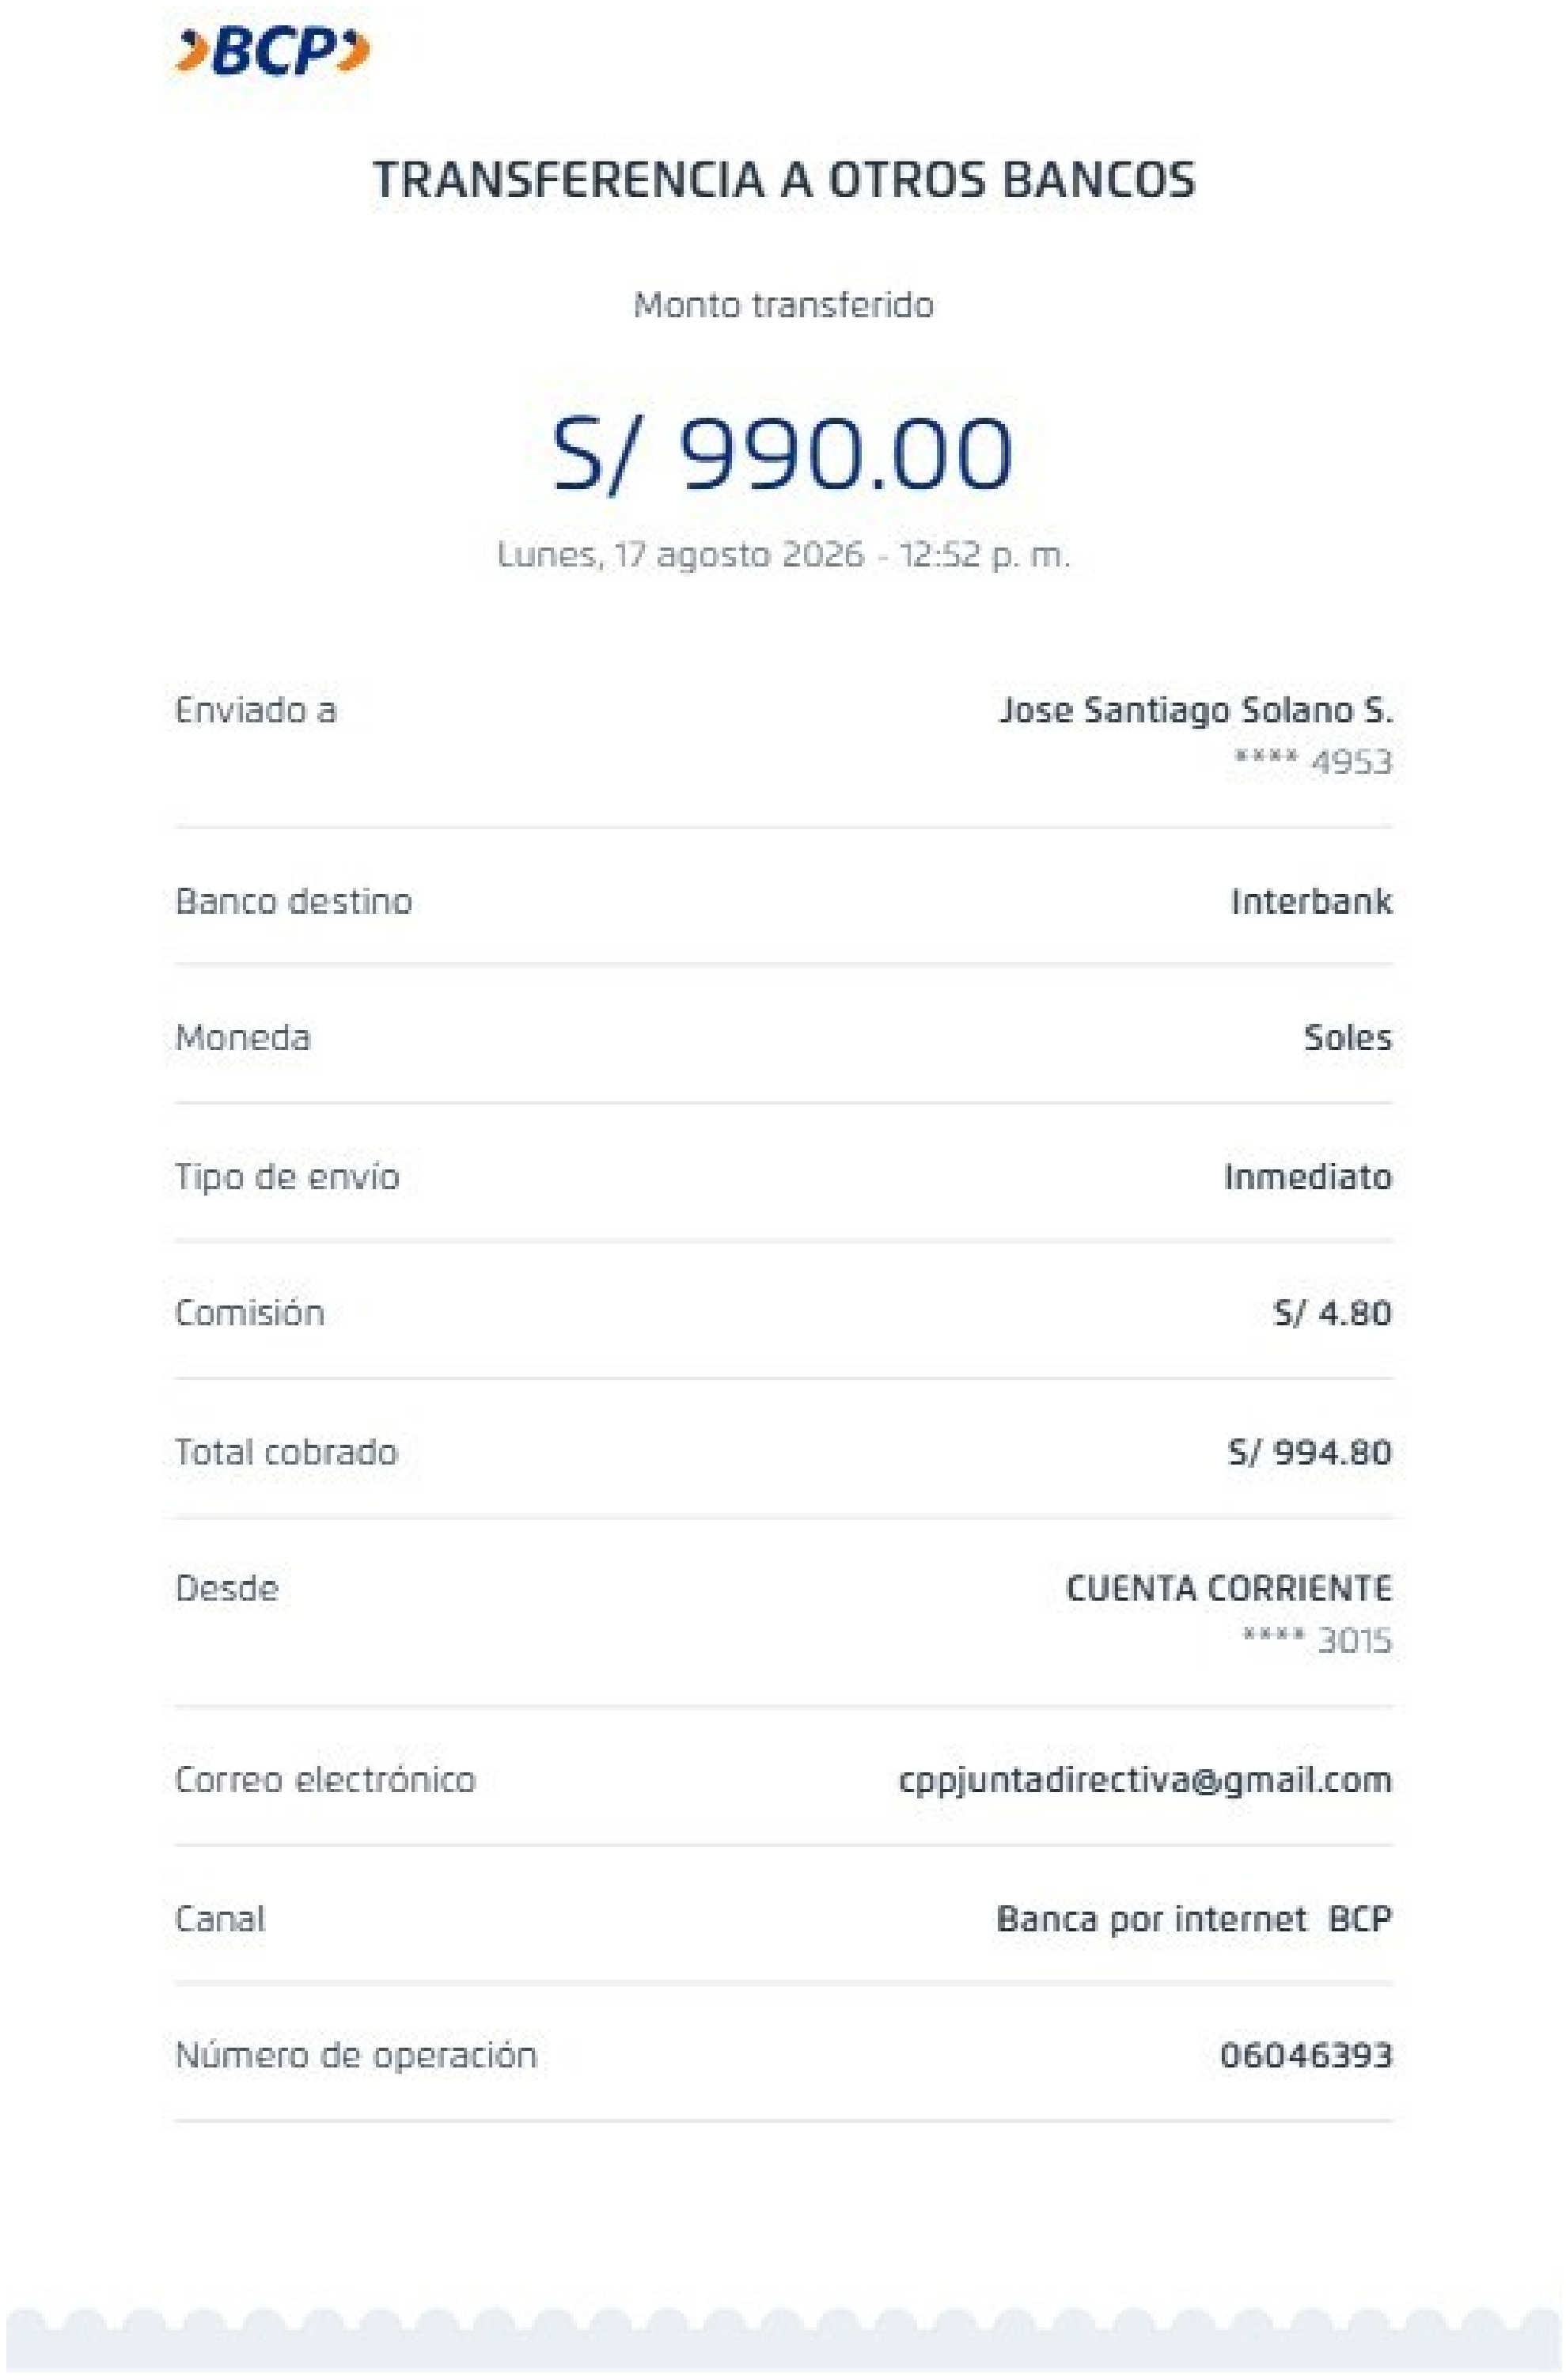

BCP

TRANSFERENCIA A OTROS BANCOS

Monto transferido

S/ 990.00

Lunes, 17 agosto 2026 - 12:52 p. m.

Enviado a	**Jose Santiago Solano S.** **** 4953
Banco destino	**Interbank**
Moneda	**Soles**
Tipo de envío	**Inmediato**
Comisión	**S/ 4.80**
Total cobrado	**S/ 994.80**
Desde	**CUENTA CORRIENTE** **** 3015
Correo electrónico	**cppjuntadirectiva@gmail.com**
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06046393**