Comprobante

Número de comprobante:	**-**
Servicio:	**Sistema de Bombas Contra Incendio - Bomba Jockey - Tableros**
Proveedor:	**ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.**
Fecha de emisión:	**10-04-26**
Fecha de vencimiento:	**13-04-26**
Comentarios:	**50% CORRECTIVO TABLERO DE CONTROL TORRE C.**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
13	009557	13/04/2026	3,250.00	50% CORRECTIVO TABLERO DE CONTROL TORRE C.	No

COTIZACIÓN DE SERVICIO CORRECTIVO 2060 LM

ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.
RUC: 20612188832
Correo: contacto@asistenciasblue.com
Teléfono: 935 446 983

CLIENTE: Edificio Paseo del Parque
FECHA: 10/04/2026
ASUNTO: Servicio correctivo restablecimiento integral del tablero de control del sistema de presión constante TORRE C

1. ALCANCE DEL SERVICIO

Asistencias Blue Hogar SAC presenta la siguiente propuesta para el restablecimiento integral del tablero de control del sistema de presión constante, incluyendo suministro, instalación, reconfiguración y puesta en marcha, garantizando la operatividad continua del sistema.

2. DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

Suministro de sensor de presión analógico
Suministro de cableado eléctrico:
Cable de fuerza NH90 4 mm – INDEVC0
Cable de control NH90 2.5 mm – INDEVC0
Cable de puesta a tierra NH90 AWG 14

TRABAJOS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL

Recableado completo de circuitos de fuerza y control del tablero
Implementación de nuevo cableado y canaleteado para:
Sistema de bombas (03 equipos)
Sensor de presión
Sistema de control de nivel
Entubado y canalización de líneas de fuerza y señales de campo

EQUIPOS Y AUTOMATIZACIÓN

Reemplazo de manómetro de presión (0 – 150 PSI)
Reprogramación de PLC Siemens LOGO
Reconfiguración de variadores de frecuencia WEG (02 unidades)
Armado, ensamblado y optimización del tablero de control

INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA

Elaboración de planos eléctricos en formato CAD
Desmontaje e instalación del tablero
Pruebas operativas del sistema
Puesta en marcha y calibración general
Entrega técnica con recomendaciones operativas

3. MONTO DE INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN	MONTO
Subtotal	S/ 6,800.00
IGV (18%)	No incluido
TOTAL	S/ 6,800.00

4. CONDICIONES COMERCIALES

Precio no incluye IGV
Forma de pago: 50% adelanto / 50% contra entrega
Tiempo de ejecución: 05 días calendario
Incluye herramientas, mano de obra especializada y supervisión técnica

5. GARANTÍA

Se otorga garantía de 12 meses sobre los trabajos realizados, sujeta a condiciones normales de operación.
Se incluye un periodo de marcha blanca de 10 días, durante el cual se realizarán ajustes, monitoreo y optimización del sistema.

6. OBSERVACIONES

La propuesta está basada en evaluación técnica inicial.
No incluye trabajos civiles adicionales no contemplados.
Se recomienda mantenimiento preventivo trimestral del sistema.

Atentamente,
ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.
Área de Ingeniería y Proyectos

ATENTAMENTE;



Hugo Dominguez A.
Representante para el Perú
Asistencias Blue hogar Sac
Ruc 20612188832.

www.asistenciasblue.com

INFORME TÉCNICO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO – TABLERO DE CONTROL SISTEMA DE PRESION CONSTANTE TORRE C



Edificio Paseo del Parque
FECHA: 01/04/2026
UBICACIÓN: av universo 305 chorrillos
TIPO DE SERVICIO: Mantenimiento Preventivo

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo detallar las condiciones encontradas en el tablero de control del sistema de presión constante, identificar fallas operativas y establecer las recomendaciones técnicas para su correcto restablecimiento.

---

2. RESUMEN EJECUTIVO

Durante la inspección técnica realizada, se detectaron deficiencias críticas en el sistema de control, automatización y cableado, lo que afecta directamente la operatividad automática del sistema de bombeo. El sistema actualmente presenta fallas en la lectura de presión, control lógico y configuración de variadores, generando un funcionamiento ineficiente y con riesgo de falla total.

---

3. OBSERVACIONES TÉCNICAS

De acuerdo a lo evidenciado en campo (ver registro fotográfico en páginas 2 a 4), se identificaron las siguientes condiciones:

3.1 Sistema de Instrumentación

El transmisor de presión no controla adecuadamente la presión de descarga, generando lecturas incorrectas.
El manómetro analógico se encuentra descalibrado, sin confiabilidad en la medición.

3.2 Sistema de Variadores de Frecuencia (VDF)

Los variadores de frecuencia WEG no están correctamente configurados, afectando la lógica de operación del sistema.

3.3 Sistema de Control (PLC)

La lógica del PLC Siemens LOGO no cumple con la función automática, impidiendo la alternancia y control adecuado de bombas.

3.4 Sistema Eléctrico

El cableado de control y fuerza presenta deficiencias en instalación, sin orden ni canalización adecuada.
No se cuenta con planos eléctricos, dificultando mantenimiento y diagnóstico.
Se evidencian conductores deteriorados, sulfatados y en mal estado entre tablero y motores.

3.5 Condición del Tablero

Instalación sin criterios técnicos de ordenamiento (ver imágenes páginas 2–4)
Riesgo de fallas por mala distribución de cargas y conexiones expuestas

---

4. ANÁLISIS TÉCNICO

Las condiciones detectadas evidencian que el sistema:
No opera en modo automático confiable
Presenta riesgo de fallas eléctricas y sobrecarga
Puede generar daños en bombas por mala modulación de presión
No cumple con buenas prácticas de instalación eléctrica ni automatización

---

5. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se recomienda ejecutar de manera prioritaria:
Reemplazo de sensor de presión y manómetro
Reconfiguración completa de variadores de frecuencia
Reprogramación del PLC Siemens LOGO

Recableado integral de:
Circuitos de fuerza
Circuitos de control
Implementación de:
Canalización adecuada (canaletas / tuberías)
Ordenamiento de tablero
Elaboración de planos eléctricos en formato CAD
Pruebas operativas y puesta en marcha del sistema

Asistencias Blue S.A.C.

---

6. CONCLUSIONES


El sistema evaluado presenta condiciones técnicas deficientes que impiden su correcta operación, siendo necesario un restablecimiento integral del tablero de control para garantizar su funcionamiento seguro, eficiente y automático.


---

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se adjunta evidencia fotográfica donde se observa:
Desorden en cableado y borneras
Instalación de variadores sin configuración adecuada
Medición de presión con instrumento deteriorado
Condiciones generales del tablero



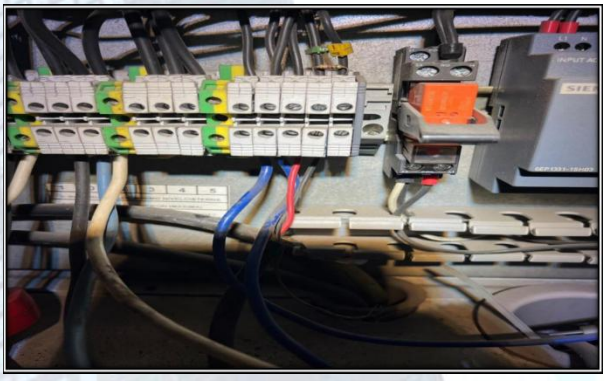

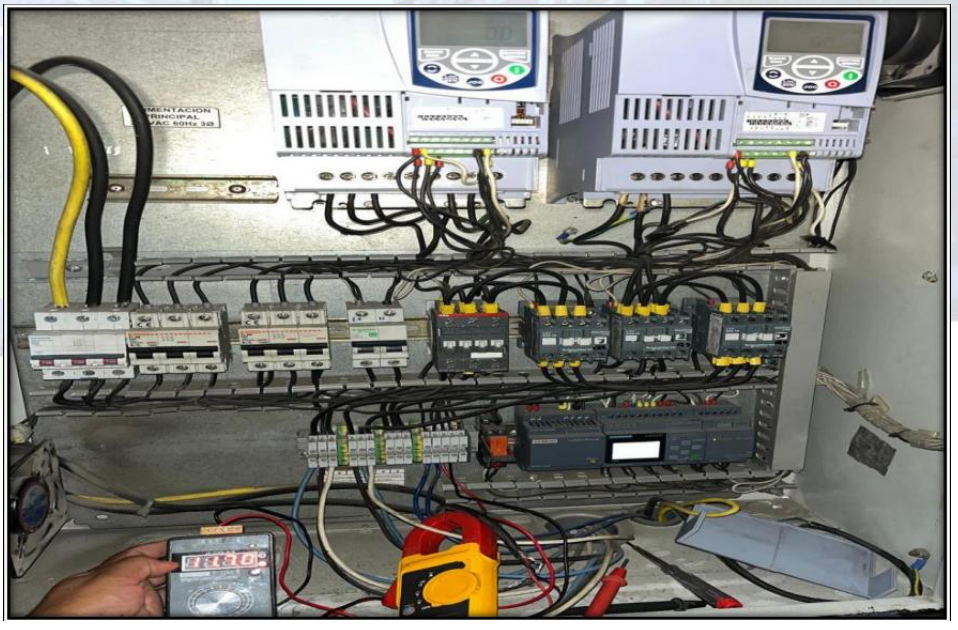



8. NOTA TÉCNICA

El presente informe tiene carácter técnico informativo y referencial, elaborado en base a una inspección visual y pruebas operativas puntuales realizadas en campo, sin incluir ensayos destructivos ni monitoreo prolongado de los equipos.
Las conclusiones y recomendaciones aquí descritas corresponden a las condiciones observadas al momento de la evaluación, por lo que podrían variar ante cambios en la operación del sistema o condiciones externas no evidenciadas durante la visita.

Este documento no constituye un diagnóstico integral definitivo, por lo que se recomienda la ejecución de los trabajos correctivos indicados y la posterior verificación operativa (marcha blanca) para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
Asimismo, Asistencias Blue Hogar S.A.C. no se responsabiliza por fallas derivadas de intervenciones de terceros, falta de mantenimiento, uso inadecuado o condiciones preexistentes no detectables en la presente evaluación

CORDIALMENTE:

ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.
RUC: 20612188832
Hugo Dominguez A.
Rep. Para el Perú.

Asistencias Blue Hogar
especializamos en optimizar el uso de
www.asistenciasblue.com