Asistencias Blue S.A.C.

INFORME TÉCNICO INTEGRAL E HISTORIAL DE TRABAJOS

CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE

TORRES A, B Y C CHORRILLOS, LIMA

PERÍODO DOCUMENTADO: MARZO – OCTUBRE 2026
Incluye recomendaciones preventivas, obras pendientes y normativa de referencia

Empresa: Asistencias Blue Hogar S.A.C. | RUC 20612188832
Representante: Hugo Leonardo Domínguez Ávila
Referencia: Calle Universo 305 / Universo 291, Chorrillos*
Código editorial: IT-HIST-PDP-2026-001 | Versión 02 - Actualización técnica integral
Emisión: 11 de octubre de 2026

www.asistenciasblue.com

DOCUMENTO DE CONSOLIDACIÓN DE ANTECEDENTES. No sustituye actas de recepción, órdenes de servicio ni certificados individuales.

1. Resumen ejecutivo y alcance

El presente informe reúne los antecedentes técnicos de Asistencias Blue Hogar S.A.C. para el Condominio Paseo del Parque. Se revisaron informes técnicos de campo, informes de culminación, cronogramas, cotizaciones, recibos, comunicaciones y registros fotográficos asociados a las torres A, B y C.

La primera propuesta localizada está fechada el 26 de marzo de 2026. La primera intervención con período de ejecución expresamente consignado corresponde al mantenimiento de bombas de presión constante, del 31 de marzo al 1 de abril de 2026. Por esta razón, marzo se considera inicio del período documental, sin atribuir una fecha exacta de ingreso al condominio.

1.1 Sistemas y resultados reportados

Sistema / sector	Alcance consolidado	Sustento principal
Presión constante · A/B/C	Mantenimiento de nueve electrobombas de 7.5 HP; recuperación mecánica y eléctrica de dos equipos de Torre C.	Informe 10222026-LM; recibo 00505.
Torre C · agua potable	Manifold, líneas de succión/descarga, pasantes, control de presión, tablero, tres bombas y dos cisternas.	Informe 02671-2026-LM, 02/07/2026.
Torre B · agua potable	Manifold y accesorios AISI 316; dos cisternas impermeabilizadas; manómetro, boyas y válvulas.	Informe Torre B, 23/08/2026.
Torre A · agua potable	Manifold AISI 316, accesorios y pasantes; dos cisternas, electroboyas y pruebas finales.	Informe IT-PDP-TA-2026-0928.
Aguas residuales	Intervenciones y diagnósticos en pozos N.º 1, 2 y 3; corrección de bombas, tableros y controles en casos documentados.	Informes ABH-PTP-2026-126/128/129.
Estructuras y filtraciones	Atención de fugas y evaluación/reparación documentada de un muro estructural.	Informes 001 y 002-2026/ING.JBRS-ESP.
Contómetros	Dos campañas documentadas: muestra de 32 unidades (agosto) y 40 unidades de Torre A (informe de octubre).	Informes de 18/08 y 10/10/2026.

1.2 Criterios para leer el historial

- Ejecutado según informe indica que existe un documento de culminación o un informe que describe expresamente trabajos realizados.
- «Atendido / diagnosticado» identifica actividades acreditadas de inspección o emergencia; las recomendaciones no se presentan como reparaciones terminadas.
- «Cotizado» corresponde a propuestas económicas y no permite concluir por sí solo que existió aprobación, ejecución o pago.
- Los importes de los recibos se presentan individualmente en el drive compartido con la junta de copropietarios y la administración del edificio.

2. Cronología de trabajos y actuaciones

La tabla distingue la fecha documentada, el sector, la actividad y la naturaleza del respaldo. A continuación se describe el alcance de las intervenciones principales.

Fecha 2026	Sector	Intervención / antecedente	Clasificación
26/03	Pozo séptico	Propuesta de reparación de bomba, controles y cableado; cotización 02063, S/ 12,060.	Cotizado
31/03–01/04	Torres A/B/C	Mantenimiento preventivo de 9 electrobombas; correctivos de 2 motores en Torre C.	Ejecutado según informe
01–08/04	Torre C	Evaluación de tablero de presión constante: sensores, PLC, variadores y cableado.	Diagnosticado
06/04	Pozo N.º 1	Recuperación del sistema, tres bombas nuevas de 3.5 HP y rehabilitación de controles.	Ejecutado según informe
06/04	Pozo N.º 2	Inspección de bombas Hidrostal, sensores, tablero y residuos sólidos.	Diagnosticado/ ejecutado
07–13/04	Pozo N.º 2	Reparación de dos bombas, instalación de sensores, cableado, automatización y limpieza.	Ejecutado según informe
11–13/04	Pozo N.º 3	Desaniego e inspección de sistema en estado crítico y sin redundancia.	Atendido / pendiente
10–20/04	Torre C / condominio	Cotizaciones: tablero, sensor de presión, impermeabilización y 198 contómetros.	Cotizado/atendido
20/04	Torre C, piso 1	Reparación de tuberías documentada mediante recibo.	Recibo emitido
28/04	Condominio	Checklist de inspección integral para programa Blue 365.	Documento de evaluación
05–22/05	Torre C / pozos	Recibos por manifolds, bombas, tableros, pozo séptico y atención sanitaria.	Recibos emitidos
18/06	Muro estructural	Remisión de evaluación técnica y propuesta de reparación especializada.	Evaluación documentada y ejecutada
20/06–18/08	Muro estructural	Reparación estructural, soldadura, puente de adherencia, grout y acabados.	Ejecutado y verificado informe técnico.
02/07	Torre C	Informe integral de cambio de manifold, renovación hidráulica y cisternas.	Ejecutado según informe
05/07	Torre B	Emergencia por filtración: dos puntos corregidos y un tercero por verificar.	Atendido / terminación de correctivo suministro de agua epto 103 torre b
07–27/07	Torre B	Cronograma previsto de renovación de manifold e impermeabilización.	Programado/ejecutado y atendido
18/08	Contómetros	Informe funcional de 32 departamentos, con limpieza y pruebas referenciales.	Ejecutado según informe
23/08	Torre B	Informe de manifold y dos cisternas con pruebas operativas.	Ejecutado según informe

Fecha 2026	Sector	Intervención / antecedente	Clasificación
15/09	Torre C / A y B	Atención de variador WEG CFW500, F0021; reprogramación en C.	Ejecutado según informe
18/09	Condominio	Carta para solicitar medición de calidad de energía a Luz del Sur.	Carta preparada/ enviada por la administración vision
27/09	Pozo séptico	Propuesta de mantenimiento de 3 bombas Hidrostal y limpieza del pozo.	Cotizado
28/09	Torre A	Culminación de manifold, dos cisternas y electroboyas.	Ejecutado según informe
30/09	Torre A	Recibo N.º 580 por trabajos hidráulicos e impermeabilización.	Recibo emitido
10/10	Torre A	Informe de 40 contómetros limpiados, con 23 registros de lectura.	Informe emitido

2.1 Marzo y abril: presión constante y aguas residuales

Presión constante (31/03–01/04). Se inspeccionaron y mantuvieron nueve electrobombas de 7.5 HP: ocho ESPA y una HYDROO. El informe registra desmontaje, limpieza, cambio de sellos y rodamientos, revisión de ejes e impulsores y puesta en marcha. En la Torre C se corrigieron problemas de alojamiento de eje e impulsores, y se rebobinaron dos motores (uno con bobina abierta y otro con corto). El cierre informó las nueve bombas operativas. [R01]

Pozo N.º 1 (06/04). Se sustituyeron tres bombas sumergibles de 3 HP por tres equipos de 3.5 HP, marca consignada como «APEC PUMB»; se adecuaron conexiones en acero inoxidable 316, PLC, cableado, sensores, lógica de arranque/parada, limpieza y desinfección. El documento declara restablecida la operación automática. [R02]

Pozo N.º 2 (06–13/04). El diagnóstico encontró bombas Hidrostal dañadas, sulfatación, residuos, controles de nivel inoperativos y falta de una bomba instalada. Un informe posterior describe la recuperación de dos equipos de 3 HP, con rebobinado, sellos, rodamientos, cableado, relés, tres sensores, alarma de rebose y limpieza. [R03–R04]

Pozo N.º 3 (abril). Se documentó desaniego para permitir la inspección. El sistema tenía una sola bomba instalada, falla de control de nivel y ausencia de respaldo, por lo que se recomendó una reparación inmediata. El documento no constituye un cierre de todas las reparaciones sugeridas. [R05]

Tablero de Torre C (abril). Se identificaron deficiencias en el sensor de presión, manómetro, configuración de variadores WEG, lógica de PLC Siemens LOGO y cableado. Se propuso el restablecimiento integral, planos, recableado y pruebas; esta propuesta se documentó por separado. [R06–R07]

www.asistenciasblue.com

2.2 Mayo y junio: reparaciones, cobros y estructuras

Los recibos de mayo incluyen intervenciones hidráulicas y sanitarias en diferentes sectores. Sus importes y conceptos exactos se presentan en la matriz financiera

(sección 4). validación administrativa debe hacerse contra la copia original. [R08–R15]

El 18 de junio Blue remitió a la Junta un informe estructural sobre una ranura realizada en un muro de concreto armado de primer nivel, vinculada a trabajos de instalación sanitaria. Posteriormente el informe 002-2026/ING.JBRS-ESP. registró ejecución de reparaciones entre el 20 de junio y el 18 de agosto bajo supervisión del ingeniero Jhon Brian Ribbeck Soto (CIP 289452). [R16–R17]

2.3 Julio y agosto: renovaciones de manifold y contómetros

Torre C (02/07). El informe N.º 02671-2026-LM describe la renovación de pasantes, válvulas de control, retención y descarga, tubería de succión, manómetro, sensor, tablero, cableado de tres bombas, piezas de acero inoxidable 316 e impermeabilización de dos cisternas. También registra sellos, rodamientos e impulsores intervenidos. [R18]

Torre B (julio–agosto). El cronograma preveía iniciar el 7 de julio y terminar aproximadamente el 27 de julio, sujeto al secado y operación. El informe fechado el 23 de agosto describe la entrega técnica del manifold, pasantes, pies de válvula, válvulas check, llaves, boyas, manómetro con glicerina e impermeabilización de las dos cisternas. No se debe presentar el cierre previsto de julio como fecha real de entrega. [R19–R20]

Contómetros (18/08). La primera muestra consolidada comprende 32 departamentos: limpieza registrada en los 32, prueba funcional en 22, movimiento en 19 y ausencia de movimiento en tres (404, 601 y 706). Diez quedaron sin prueba funcional completa [R21]

2.4 Septiembre y octubre: protección de variadores y Torre A

Variadores (15/09). En Torre C se encontró un WEG CFW500 con código F0021 (subtensión del bus de corriente continua). Se comprobaron señales similares en equipos de A y B. Tras reinicio y reprogramación, el informe declara operativo el sistema de Torre C. Se recomendó solicitar a Luz del Sur monitoreo de calidad de tensión, sin registro de ejecución de dicha prueba en el expediente revisado. [R22–R23]

Torre A (28/09). El informe IT-PDP-TA-2026-0928 registra manifold AISI 316, renovación de pasantes, válvulas, conectores, impermeabilización de dos cisternas con SikaTop Seal-107, cambio de electroboyas y comprobaciones operativas. También identifica condensación en el cuarto de bombas y propone una evaluación de ventilación y seguimiento eléctrico. [R24]

Contómetros Torre A (informe 10/10). Se documentó limpieza y desarme de filtros en 40 contómetros únicos. Existen 23 con lecturas de inicio/final y 17 sin lecturas. Los departamentos 206, 409, 509 y 603 muestran diferencias que ameritan verificación, mientras que 103 no mostró variación en el registro. La fecha de ejecución material no está identificada; el 10 de octubre es fecha de emisión. [R25]

www.asistenciasblue.com

3. Matriz de ejecución por torre y sistema

Área / torre	Trabajo consignado como ejecutado	Fecha documental / estado
A – Presión constante	3 electrobombas consideradas dentro del conjunto de 9. Mantenimiento y pruebas reportadas.	31/03–01/04 · Informe parcial
A – Hidráulico	Manifold AISI 316; pasantes, válvulas, niplería, electroboyas; impermeabilización de 2 cisternas; verificación de fugas.	28/09 · Informe final
A – Contómetros	40 filtros desarmados y limpiados; 23 con lecturas de campo; 17 sin lectura.	10/10 · Fecha de informe
B – Presión constante	3 electrobombas consideradas dentro del conjunto de 9. Mantenimiento y pruebas reportadas.	31/03–01/04 · Informe
B – Hidráulico	Cambio integral del manifold, succión/descarga, válvulas, boyas y manómetro; 2 cisternas impermeabilizadas.	23/08 · Informe técnico
B – Filtraciones	Atención de 3 puntos de filtración; 2 reportados corregidos y 1 sujeto a coordinación con vivienda.	05/07 · Cierre parcial-103 torre b
C – Presión constante	3 bombas incluidas en mantenimiento; 2 motores rebobinados; correctivos mecánicos y eléctricos.	01/04 · Informe parcial
C – Hidráulico	Renovación de manifold y pasantes; 2 cisternas; cambio de cableado/tablero, control y componentes de 3 bombas.	02/07 · Informe final
C – Variadores	Diagnóstico F0021 y reprogramación de variadores WEG CFW500.	15/09 · Operativo al cierre
Condominio – Aguas residuales	Pozos N.º 1 y 2: informes de recuperación; pozo N.º 3: desaniego y diagnóstico crítico.	Abril ·, Alcances diferenciados
Condominio – Estructura	Reparación de muro con procedimiento supervisado, mortero de reparación, empalmes y acabados.	20/06–18/08 · Con informe de cierre
Condominio – Medición	Informe de 32 contómetros: 32 limpios y 22 ensayos funcionales informativos.	18/08 · enviado informe de mantenimiento

3.1 Observaciones técnicas relevantes

- Al cierre de los informes hidráulicos se reportan dos cisternas intervenidas por cada una de las tres torres (seis en total).
- Los informes hidráulicos especifican materiales en acero inoxidable AISI 316 y procedimientos de impermeabilización.
- Los informes de contómetros describen mediciones de campo orientativas; no demuestran calibración ni contraste metrológico acreditado, la medición es un valor agregado referencial.
- El código F0021 del variador es compatible con perturbaciones de tensión.

- Para los pozos de aguas residuales se recomienda mantener rutina de retiro de sólidos y verificar que exista capacidad de bombeo de respaldo instalando las respectivas rejillas de contención de solidos removible.

4. Relación documental de importes

Se consignan importes tal como aparecen en recibos y cotizaciones disponibles.

4.1 Recibos y documentos de cobro descargados del drive

Fecha	N.º	Concepto en comprobante	Ref.
07/04	00505	Mantenimiento de nueve bombas de presión constante	[R08]
20/04	00520	Reparación de tuberías Torre C, primer piso	[R09]
05/05	565	Cambio de manifold AISI, Torre C	[R10]
11/05	00540	Pozo sumidero, tablero, atención sanitaria y 3 bombas sumergibles	[R11]
11/05	00541 / 00540*	Correctivo de dos bombas de presión constante	[R12]
11/05	00541 / 00540*	Pozo sumidero N.º 2: correctivo de una bomba	[R13]
11/05	00543 / 00540*	Pozo N.º 2: correctivo de dos bombas sumergibles	[R14]
11/05	00544 / 00540*	Cambio de tablero y cableado de fuerza de agua potable	[R15]
22/05	00560	Correctivo pozo séptico N.º 2 – Torre C	[R26]
22/05	00561	Cambio de un sector de manifold Torre C	[R27]
30/09	580	Manifold y cisternas Torre A: desglose de 5 partidas	[R28]

4.2 Cotizaciones relevantes emergencias y mantenimientos complementarios.

Fecha	Referencia	Concepto propuesto
26/03	02063	Correctivo de pozo séptico: bombas, instalación, cableado y nivel
07/04	02051	Desaniego, desmontaje y diagnóstico del pozo sumidero 2
07/04	02052	Reparación de 2 bombas pozo séptico 2 y controles
10/04	2060-LM	Restablecimiento integral tablero de presión constante Torre C
20/04	02069	Reemplazo de sensor de presión para agua potable
20/04	02061	Mantenimiento preventivo de 198 contómetros (S/ 20 c/u)
Abril	012078-2026	Impermeabilización referencial de cisterna (80 m² × S/ 70)

Fecha	Referencia	Concepto propuesto
27/09	Sin correlativo	Mantenimiento de emergencia: 3 bombas Hidrostal + limpieza de pozo

5. Pendientes de cierre y verificación

Prioridad	Asunto	Acción documental o técnica pendiente
Alta	Pozos sépticos	Relacionar los informes N.º 126, 127, 128 y 129 con ubicación física de cada pozo. Confirmar condiciones posteriores del N.º 3 y reparaciones posteriores.(instalación de canastillas)
Alta	Calidad de energía	Verificar si Luz del Sur recibió la carta del 18/09 y ejecutó mediciones; registrar tensión, eventos y recomendaciones de la concesionaria.
Media	Fotografías	Verificar identificación y fecha original de las fotos de Torre B; varios medios coinciden con los usados en el informe Torre C.
Operativo	Cuartos de bombas	Evaluar humedad y ventilación de Torre A, y seguimiento eléctrico en tableros.
Operativo	Plan de renovación	Programar revisión individual de bombas por aislamiento, consumo, vibración, fugas, presión y caudal antes de decidir reemplazos.

5.1 Estado administrativo del programa Blue 365

Propuesta de ahorro y optimización del presupuesto de mantenimiento

Asistencias Blue Hogar S.A.C. presentó a la Junta de Propietarios del **Condominio Paseo del Parque** una propuesta de mantenimiento integral mediante el programa **BLUE 365**, diseñada para generar un ahorro económico sostenible, reducir gastos extraordinarios y garantizar la continuidad operativa de las instalaciones.

El principal beneficio económico para la Junta es sustituir la contratación individual de mantenimientos y servicios de emergencia por un presupuesto anual planificado, distribuido en 12 cuotas mensuales.

Esto permite aprovechar economías de escala, optimizar los desplazamientos técnicos, reducir costos administrativos y disminuir el riesgo de reparaciones mayores ocasionadas por falta de mantenimiento.

Beneficios incluidos en la propuesta:

- **Ahorro en mantenimientos:** tarifas integradas que evitan contratar y pagar cada servicio preventivo por separado.
- **Emergencias incluidas:** atención durante los 365 días del año, conforme a las coberturas contratadas, reduciendo gastos imprevistos de asistencia técnica.
- **Programación mensual:** cronograma preventivo organizado que permite controlar los gastos y anticipar intervenciones.
- **Presupuesto previsible:** distribución del costo anual en 12 cuotas mensuales, facilitando la administración financiera.

- **Atención técnica especializada:** respuesta propuesta de hasta 4 horas para emergencias y 24 horas para incidencias.
- **Conservación de garantías:** seguimiento periódico de los trabajos realizados para proteger las inversiones del edificio.
- **Informes y certificaciones:** documentación técnica de los mantenimientos ejecutados.
- **Responsabilidad civil:** cobertura mediante póliza durante la ejecución de los trabajos, según sus condiciones.

Beneficio directo para la Junta de Propietarios

Con BLUE 365, la Junta puede pasar de una administración basada en gastos correctivos y contrataciones independientes a un modelo de **mantenimiento preventivo, costos controlados y planificación financiera**.

El ahorro proyectado deberá sustentarse mediante la comparación entre el costo anual de los servicios contratados individualmente y el valor de la propuesta integral.

BLUE 365: MENOS GASTOS IMPREVISTOS, MAYOR CONTROL DEL PRESUPUESTO Y MÁS PROTECCIÓN PARA LAS INVERSIONES DEL CONDOMINIO.

Propuesta presentada y pendiente de aprobación. Los beneficios se encuentran sujetos al alcance y a las condiciones contractuales correspondientes.

6. Registro fotográfico de respaldo


6.1 Aniego por emergencia cuarto séptico









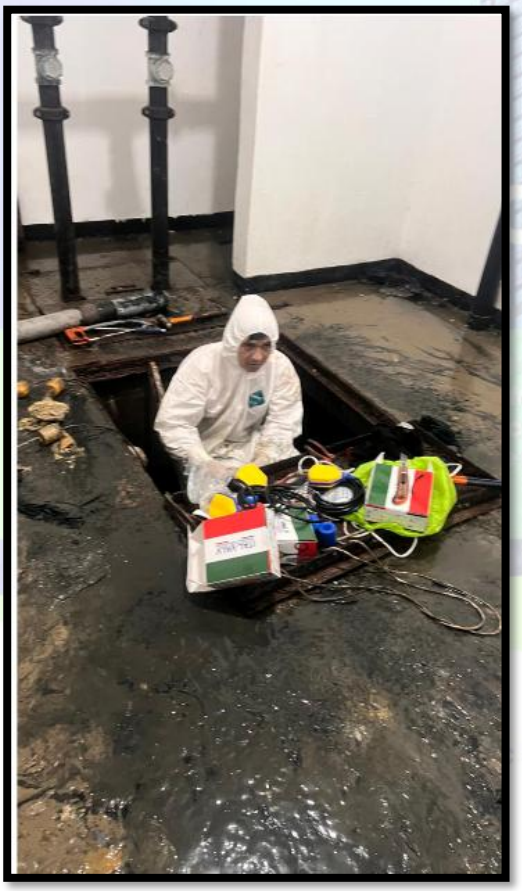



6.2 Torre C: registro de componentes y sistema hidráulico




Torre C · Estado previo del conjunto hidráulico, con oxidación visible. Fuente: informe N.º 02671-2026-LM.




Torre C · Vista de conjunto hidráulico tras la intervención descrita. Fuente: informe N.º 02671-2026-LM.

Las fotografías ilustran los componentes incluidos en el informe y no reemplazan mediciones instrumentales ni actas de conformidad.

6.2 Torre A: trabajos y resultado visual de manifold

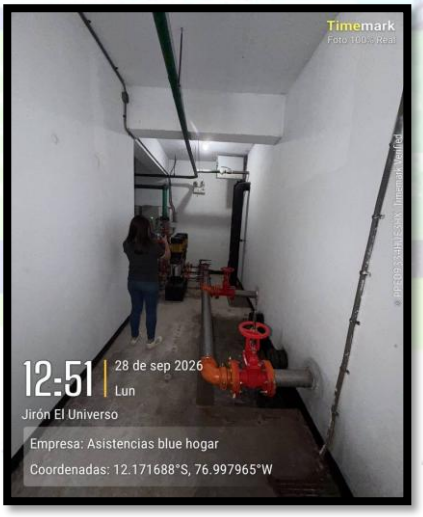

Torre A · Registro de labores en el cuarto de bombas (septiembre de 2026).

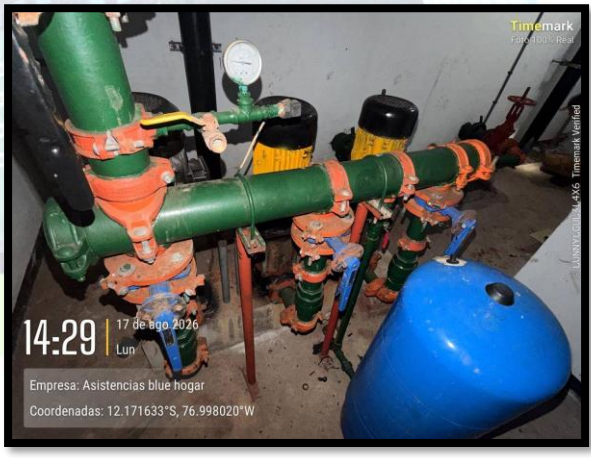

Torre A · Vista del manifold y conexiones intervenidas. Informe IT-PDP-TA-2026-0928.

6.3 Variadores: diagnóstico de Torre C



Registro de equipo de control de la Torre C durante la evaluación asociada al código F0021, 15/09/2026.

6.4. HUMEDAD Y FILTRACIONES DETECTADAS EN EL SÓTANO – ESTACIONAMIENTO N.º 40

Antecedentes y diagnóstico técnico

Durante la inspección del sótano, específicamente en el área correspondiente al estacionamiento N.º 40, se identificó la presencia de humedad y filtraciones de agua que comprometían las condiciones de seguridad y conservación de las instalaciones.

Con el propósito de determinar el origen de las filtraciones, Asistencias Blue Hogar S.A.C. realizó trabajos de inspección y localización de fugas en las tuberías de suministro de agua, incluyendo el cuarto de contómetros y las redes hidráulicas vinculadas a las Torres B y C.

Como parte del procedimiento de diagnóstico, se ingresó a los departamentos del primer piso de ambas torres para efectuar pruebas hidrostáticas y verificaciones de las instalaciones sanitarias. **Los resultados no evidenciaron filtraciones en el interior de los departamentos inspeccionados.**

Hallazgos identificados

Durante las labores de inspección se localizaron tres puntos de filtración:

1. **Primera filtración:** ubicada en un tramo de la tubería principal de suministro de agua de la torre.
2. **Segunda filtración:** identificada en otro punto de la red principal de abastecimiento, con pérdida de agua hacia las áreas inferiores.
3. **Tercera filtración:** localizada en la tubería de alimentación del departamento B-103, después de su respectivo contómetro. Esta tubería se encuentra empotrada bajo el piso del hall de circulación, en una zona próxima a una viga estructural, por

lo que cualquier intervención requiere especial cuidado para evitar afectaciones a dicho elemento.

Riesgo asociado a las instalaciones eléctricas

Adicionalmente, se identificó una condición de riesgo relacionada con el recorrido del cableado eléctrico por el sótano, instalado sobre bandejas de soporte aéreo en sectores expuestos a la humedad proveniente de las filtraciones.

Ante los eventos de cortocircuito reportados y el posible deterioro de los componentes eléctricos por exposición al agua, se programó una visita de inspección con el proveedor de energía eléctrica, a fin de evaluar las condiciones del cableado, sus sistemas de aislamiento y las medidas correctivas necesarias.

Trabajos correctivos ejecutados

Una vez identificados los puntos de fuga, Asistencias Blue Hogar S.A.C. inició los trabajos de reparación de las tuberías afectadas.

Se realizaron las intervenciones correctivas correspondientes a las **dos filtraciones ubicadas en las líneas principales de suministro de agua**, logrando subsanar ambos puntos y controlar las pérdidas asociadas.

Respecto a la tercera filtración, correspondiente a la alimentación particular del departamento B-103, se dejó identificada su ubicación y condición técnica para la coordinación de los trabajos pendientes, considerando que el tramo afectado se encuentra después del medidor individual y próximo a un elemento estructural.

Conclusión y recomendación

Las acciones ejecutadas permitieron corregir dos de los tres puntos de filtración identificados, contribuyendo a reducir el ingreso de agua y las condiciones de humedad en el sector del estacionamiento N.º 40.

La contingencia fue atendida parcialmente, quedando pendiente la corrección de la filtración correspondiente al departamento B-103.

Se recomienda coordinar su reparación con la administración y el propietario involucrado, previa evaluación del procedimiento de intervención para evitar comprometer la viga estructural.

Asimismo, deberá completarse la revisión de las instalaciones eléctricas afectadas y verificar la eliminación de la humedad residual, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar condiciones seguras de funcionamiento en el sótano.

www.asistenciasblue.com

7. Índice de documentos de respaldo

Este índice permite completar posteriormente el expediente con órdenes de servicio y actas.

[R01] INFOTEC MANTENIMIENTO PREVENTIVO 10222026.pdf — Informe parcial de 9 bombas, 31/03–01/04/2026. Abrir en Drive

[R02] INFOTEC CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE POZO SEPTICO # 1.pdf — Informe ABH-PTP-2026-126, 06/04/2026. Abrir en Drive

[R03] INFOTEC DE DIAGNÓSTICO POZO SÉPTICO N° 2.pdf — Diagnóstico ABH-DIAG-PS2-2026-127. Abrir en Drive

[R04] INFOTEC CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE POZO SEPTICO # 2.pdf — Informe ABH-PTP-2026-128, abril 2026. Abrir en Drive

[R05] INFOTEC CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE POZO SEPTICO # 3.pdf — Informe ABH-PTP-2026-129, abril 2026. Abrir en Drive

[R06] INFOTEC TABLERO DE CONTROL TORRE C ED. PASEO DEL PARQUE.pdf — Diagnóstico del tablero de presión constante. Abrir en Drive

[R07] COTIZACIÓN DE SERVICIO CORRECTIVO TABLERO DE CONTR_260420_102944.pdf — Cotización 2060-LM, 10/04. Abrir en Drive

[R08] RECIBO PASEO DEL PARQUE 9 BOMBAS.pdf — Recibo 00505, 07/04. Abrir en Drive

[R09] RECIBO PASEO DEL PARQUE TORRE C TUBERIA.pdf — Recibo 00520, 20/04. Abrir en Drive

[R10] recibo.docx torre c manifold .pdf — Recibo 565, 05/05. Abrir en Drive

[R11] recibo PASEO DEL PARQUE VARIOS.pdf — Recibo 00540, 11/05. Abrir en Drive

[R12] recibo PASEO DEL PARQUE FINAL2.pdf — Dos bombas de presión constante, 11/05. Abrir en Drive

[R13] recibo PASEO DEL PARQUE 3.pdf — Correctivo una bomba sumergible, 11/05. Abrir en Drive

[R14] recibo PASEO DEL PARQUE 4.pdf — Correctivo dos bombas sumergibles, 11/05. Abrir en Drive

[R15] recibo PASEO DEL PARQUE 5.pdf — Tablero y cableado, 11/05. Abrir en Drive

[R16] INFORME_001-2026_REPARACION_MURO_ESTRUCTURAL_CONSOLIDADO[R][R].pdf — Propuesta técnica estructural, 18/06. Abrir en Drive

[R17] INFORME_002-2026_PROCESO_CONSTRUCTIVO[R].pdf — Proceso constructivo, 20/06–18/08. Abrir en Drive

[R18] Informe técnico de cambio de manifold PASEO DEL PARQUE TORRE C.docx — Informe 02671-2026-LM, 02/07.

[R19] Cronograma_Trabajo_Paseo_del_Parque_Torre_B.docx — Programa 07–27/07, cierre previsto.

[R20] Informe_Tecnico_Paseo_del_Parque_Torre_B_Formato_Torre_C.docx — Informe Torre B, 23/08.

[R21] Informe_Tecnico_Contometros_Paseo_del_Parque.pdf — Muestra 32 unidades, 18/08. Abrir en Drive

[R22] Informe_Tecnico_Paseo_del_Parque_Torre_C_Presion_Constante.docx — Evaluación variadores, 15/09.

[R23] Solicitud_Monitoreo_Tension_Luz_del_Sur_Paseo_del_Parque.docx — Solicitud preparada, 18/09.

[R24] Informe_Tecnico_Final_Paseo_del_Parque_Torre_A_28-09-2026.docx — Informe final Torre A, 28/09.

[R25] Informe_Tecnico_Limpieza_Contometros_Paseo_del_Parque_Torre_A_Actualizado.docx — Informe 40 unidades Torre A, 10/10.

[R26] recibo PASEO DEL PARQUE 7.pdf — Recibo 00560, 22/05. Abrir en Drive

[R27] recibo PASEO DEL PARQUE 8.pdf — Recibo 00561, 22/05. Abrir en Drive

[R28] recibo.docx torre A.pdf — Recibo N.º 580, 30/09. Abrir en Drive

[R29] CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PASEO DEL PARQUE.pdf — Borrador de cobertura Blue 365. Abrir en Drive

7.1 Archivo maestro

Carpeta Paseo del Parque (Google Drive): Informes técnicos, cotizaciones y recibos

8. Conclusión administrativa del historial

La documentación revisada acredita una secuencia sostenida de evaluaciones e intervenciones de Asistencias Blue Hogar S.A.C. en los sistemas de presión constante, redes hidráulicas, cisternas, bombeo de aguas residuales, filtraciones, estructura y contómetros del Condominio Paseo del Parque entre marzo y octubre de 2026.

Entre los trabajos con informe de ejecución figuran el mantenimiento de las nueve electrobombas, la recuperación de los sistemas de los pozos N.º 1 y 2, las renovaciones hidráulicas de las tres torres, la reparación estructural y las campañas de limpieza de contómetros. El archivo también contiene cotizaciones, comprobantes y recomendaciones que no deben utilizarse como constancias de ejecución por sí mismas.

.

ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.
RUC: 20612188832

ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.

Hugo Leonardo Domínguez Ávila
Representante / Gerencia de Proyectos

Nos especializamos en optimizar el uso de recursos en condominios y edificios, ofreciendo soluciones de manera eficaz, contando también con una serie de servicios que mejoran la calidad de vida de sus residentes.

www.asistenciasblue.com

9. Ampliación técnica del historial y estado de recomendaciones

Este capítulo complementa la cronología y los registros de ejecución de las secciones anteriores. Su finalidad es identificar riesgos prevenibles, completar las recomendaciones de mantenimiento y definir un programa de intervenciones para el Condominio Paseo del Parque, Torres A, B y C, Chorrillos.

El expediente respalda los trabajos realizados en sistemas de agua potable y algunas atenciones correctivas en pozos de bombeo de aguas residuales. Las mejoras propuestas a continuación no se registran como ejecutadas. Se recomienda someterlas a inspección, ingeniería de detalle, cotización y aprobación por la Junta de Propietarios.

Condición	Significado en el presente informe	Estado documental
EJECUTADO	Trabajo expresamente descrito como concluido en un informe, o respaldado por comprobante de servicio.	No equivale por sí solo a certificación de conformidad universal.
COTIZADO	Existe propuesta económica o alcance técnico de futura obra.	No prueba aprobación ni ejecución.
PENDIENTE / RECOMENDADO	Trabajo propuesto para reducir riesgo, corregir defecto o completar prevención.	Requiere autorización y verificación técnica.
NO INTERVENIDO POR BLUE	No consta mantenimiento efectuado por Asistencias Blue sobre ese sistema durante el período documentado.	No significa automáticamente que esté inoperativo ni que terceros no lo hayan atendido.

9.1 Diagnóstico y alcance de los pozos sépticos.

La denominación operativa «pozo séptico» que se usa en el condominio debe verificarse en los planos sanitarios. Los antecedentes revisados describen cámaras húmedas con bombas sumergibles que elevan aguas residuales, por lo que, de confirmarse esa función, corresponde tratarlas principalmente como pozos o estaciones de bombeo de aguas residuales, no como tanques sépticos de tratamiento.

La norma RNE IS.020 se refiere a verdaderos tanques sépticos utilizados para tratamiento y disposición en sistemas sin red colectora; por tanto, no debe presentarse como exigencia automática de una simple cámara de bombeo. Para las cámaras del condominio son referencias centrales RNE IS.010 y, como criterio técnico relacionado con estaciones, RNE OS.080. La clasificación definitiva corresponde al profesional sanitario responsable, según planos y visita de campo.

Sistema	Antecedente registrado	Recomendación actual / estado
Pozo de bombeo N.° 1	06/04: sustitución reportada de tres bombas por tres unidades de 3.5 HP, adecuación de controles, cableado, sensores y limpieza.	Verificar condición actual; instalar retención de sólidos si el estudio hidráulico la admite; implementar bitácora, alarma de alto nivel y acceso seguro.

Sistema	Antecedente registrado	Recomendación actual / estado
Pozo de bombeo N.° 2	06–13/04: diagnóstico y recuperación reportada de dos bombas Hidrostal, sensores, automatización y limpieza.	Inspección periódica de impulsores, sellos, aislamiento, flotadores y tablero; protección frente a trapos y residuos.
Pozo de bombeo N.° 3	11–13/04: desaniego y evaluación de un sistema con una bomba instalada y falta de respaldo o controles, según informe.	PRIORIDAD ALTA: verificar si ya se instaló redundancia; restablecer controles de nivel, alarmas y capacidad operativa. No consta cierre correctivo integral.
Pozos sumideros de sótanos / salas de máquinas	Existencia y ubicación final de cada cámara por confirmar mediante inventario.	Separar por función: sumideros de infiltración/pluviales frente a aguas residuales; definir bombas, control, canastillas y tapas conforme al afluente.

10. Propuesta técnica de canastillas de retención de sólidos

Finalidad. Evitar que plásticos, trapos, fibras, residuos de jardinería y otros elementos de gran tamaño lleguen a impulsores, sellos y tuberías de descarga, disminuyendo obstrucciones, disparos eléctricos y desmontajes correctivos.

Ubicación recomendada. Instalar una canastilla desmontable bajo el punto de ingreso de aguas residuales, con bastidor independiente de la tapa superior y acceso directo desde el registro de mantenimiento. No se propone cubrir toda la tapa del pozo ni colocar una rejilla que impida retirar las bombas.

10.1 Especificaciones de diseño sujetas a levantamiento

- Levantamiento inicial: ancho y cota de ingreso, diámetro de cañería, profundidad útil, nivel máximo y mínimo del pozo, caudal de punta, curvas de bombas y tamaño máximo de sólidos admisible por cada equipo.
- Fabricación propuesta: estructura y canastilla removible en acero inoxidable AISI 316 cuando el ambiente corrosivo así lo justifique, o material de comportamiento equivalente según análisis; uniones continuas y bordes redondeados.
- Fijación: guías laterales y ménsulas ancladas a soporte resistente; puntos de izaje o asas para extracción sin ingreso a la cámara; acceso libre al tablero, válvulas, sensores y bombas.
- Geometría: barrotes o perforaciones dimensionados por evaluación del afluente y del paso libre de los impulsores; área abierta suficiente incluso con colmatación parcial. No se fija medida de abertura sin aforo ni ficha de bomba.
- Seguridad hidráulica: la canastilla NO debe generar remanso ni rebose; prever capacidad, monitoreo y una solución de contingencia definida por el ingeniero sanitario ante colmatación o extracción para limpieza.

- Operación: tapa segura, rejilla bajo registro de extracción, puntos de apoyo para la retirada y contenedor cerrado para transporte de residuos; disposición final autorizada y sin verterlos nuevamente al drenaje.
- Prueba de aceptación: medir niveles de operación, observar arranques/paradas, verificar ausencia de vibraciones, evaluar facilidad de retiro y demostrar que el caudal de descarga no disminuye de forma perjudicial.

10.2 Criterios de mantenimiento propuestos

Acción	Frecuencia inicial propuesta	Registro exigible
Inspección visual sin ingreso al pozo	Semanal durante el primer mes; ajustar luego según acumulación.	Fotografía, obstrucción estimada, condición de asas y anclajes.
Retiro y limpieza segura de la canastilla	A demanda según carga real y riesgo de colmatación.	Peso o volumen aproximado de residuos, personal y destino.
Revisión de bombas, nivel y alarmas	Mensual como propuesta de vigilancia, sin sustituir plan del fabricante.	Secuencia de arranque, señal de alto nivel, fallas y tiempos.
Mantenimiento integral de equipos sumergibles	Trimestral o semestral según severidad, horas de servicio y fabricante.	Amperaje, aislamiento cuando proceda, sellos, impulsores, cables y tablero.
Evaluación anual de hidráulica y redundancia	Anual o ante reboses/reincidencias.	Aforo, capacidad, curva, tablero y plan de contingencias.

Periodicidades de este cuadro: recomendaciones operativas iniciales de Asistencias Blue, NO plazos universales impuestos por una norma. Se modificarán según aforos, régimen de residuos y manuales de equipos.

11. Pozos sumideros y cámaras húmedas: mantenimiento preventivo y correctivo

Se propone un inventario independiente de pozos de aguas residuales, sumideros de filtración, fosos de ascensor —si existen— y demás cámaras, evitando unificar bajo una sola denominación elementos con riesgos y fluidos diferentes. La selección de bomba trituradora, vortex o impulsor de canal se realizará según granulometría, altura manométrica, caudal, abrasión y fichas técnicas, no solamente por potencia nominal.

- Inspección de cada sumidero: sedimentos, sólidos flotantes, olor, sedimentación, corrosión, ingreso de aguas no previstas, infiltraciones y estado de tapa, acceso y ventilación.
- Bombeo: revisión de acoplamientos, impulsores, sello mecánico, aceite cuando corresponda, cable estanco, continuidad de puesta a tierra, aislamiento del motor solo con procedimiento y fabricante compatibles.

- Automatización: probar flotadores o sondas de nivel, alternancia principal/reserva, protección de sobrecarga, funcionamiento del diferencial de potencia, señalización de falla y alarma de nivel alto.
- Tuberías: verificar válvulas check y de cierre, uniones y bridas, contrapendientes, fugas en descarga y fijaciones de soportes.
- Limpieza: extracción y contención de lodos y residuos por personal capacitado, con disposición conforme a las exigencias municipales y ambientales; no descargar el material al mismo sistema.
- Intervención segura: bloqueo y etiquetado eléctrico, evaluación atmosférica de oxígeno/H2S y gases combustibles y procedimiento para espacios confinados cuando aplique. No abrir ni ingresar sin evaluación de riesgo.
-

12. Sistema de circulación de aire y control antihumedad de cuartos de bombas

Los informes de Torre A ya describen humedad y condensación en el cuarto de bombas; existe riesgo razonable de corrosión y deterioro de tableros, contactos, variadores y estructuras metálicas si esta condición persiste. La ventilación correcta requiere renovación de aire y control de humedad; colocar solo un ventilador recirculador no elimina el vapor de agua del recinto.

12.1 Solución por etapas y criterios de ingeniería

- Fase de medición: registro continuo de temperatura, humedad relativa y punto de rocío por varios días, inspección de filtraciones e inventario de fuentes de vapor/condensado y calidad de aire.
- Diseño de ventilación: definir entrada de aire limpio y extracción hacia un punto exterior seguro, con caudal calculado según volumen, carga térmica, equipos y norma RNE EM.030; no adoptar arbitrariamente renovaciones por hora.
- Control antihumedad: prever deshumidificador o extracción de aire condicionada por sensores cuando el aire exterior resulte más húmedo que el interior; drenaje protegido de condensados y mantenimiento de filtros.
- Protección electromecánica: equipos resistentes al ambiente, gabinetes eléctricos con grado de protección apropiado, control anticorrosivo, cableado protegido y verificación de ventilación/temperatura exigida por fabricantes de variadores y motores.
- Separación sanitaria: NO conectar directamente el sistema de ventilación del cuarto de bombas de agua potable con la ventilación de cámaras de aguas residuales ni recircular hacia espacios ocupados aire de pozos con posible H2S.
- Pruebas de entrega: comparar datos de humedad y temperatura antes/después, evidenciar ausencia de condensación activa en tableros, registrar caudal de impulsión/extracción y comprobar drenaje de condensados.
- Si el mismo recinto aloja componentes del BCI: respetar condiciones propias de temperatura, ventilación, acceso, continuidad eléctrica y eventual aporte de aire a motores exigidos por NFPA 20 y fabricante.

12.2 Parámetros que deben figurar en la cotización

Dato	Requerimiento para ingeniería	Situación actual
Dimensiones y distribución	Plano, volumen por recinto, puertas/aberturas, ubicación de equipos.	Por levantar
Ambiente medido	Temperatura, humedad relativa, punto de rocío y condensación.	Por medir
Carga térmica y de humedad	Potencias de motores/variadores y fuentes de humedad.	Por calcular
Extracción y reposición	m³/h de diseño, trayectoria, controles, ruido y salida exterior.	Por calcular
Control de condensados	Drenaje accesible, sello hidráulico cuando corresponda, mantenibilidad.	Por diseñar
Documentación	Memoria de cálculo, plano de instalación, ficha técnica, pruebas y manual.	Pendiente

13. Cambio de tapas en pozos ubicados en cuartos de bombas: Torres B y C

Se recomienda reemplazar las tapas de acceso de los pozos actualmente identificados por la administración como «sépticos» en los cuartos de bombas de las Torres B y C. La cantidad definitiva, dimensiones y resistencia portante deben comprobarse en sitio; no constan valores acreditados en el expediente documental consolidado.

- Retirar y disponer las tapas deterioradas, verificando condiciones del marco perimetral, fisuras, corrosión, pérdida de apoyo, olores y filtraciones. Antes del retiro, establecer barreras perimetrales y control de caída al vacío.
- Suministrar marcos y tapas removibles, antideslizantes, con dispositivo de apertura/manija empotrada y cierre seguro contra manipulación no autorizada; elegir material anticorrosivo y carga admisible según tránsito real (peatonal, carretilla o vehículo si aplica).
- Incorporar junta de estanqueidad contra ingreso de agua y emanaciones no deseadas cuando la ingeniería lo determine. Mantener un conducto de venteo diseñado: NO convertir la cámara de aguas residuales en un volumen hermético sin ventilación.
- Adecuar la luz de inspección para que permita extraer canastillas y bombas sin dañar bordes, levantar losas, cortar estructuras o desmontar equipos de manera improvisada.
- Verificar nivelación con piso existente, fijación de marcos y resistencia del soporte. No demoler ni modificar muros, vigas o losas estructurales sin evaluación y autorización del ingeniero competente.
- Entregar fotografías antes/después, mediciones dimensionales, ficha de material y carga admisible, identificación de cada tapa y acta de conformidad por sector.

13.1 Entregable por ubicación

Ubicación	Actividad recomendada	Cantidades
Cuarto de bombas Torre B	Levantamiento, sustitución de tapa y marco de pozo de aguas residuales; acceso a canastilla.	2 hojas de 2mts x 2,50 mts
Cuarto de bombas Torre C	Levantamiento, sustitución de tapa y marco de pozo de aguas residuales; acceso a canastilla.	2 hojas de 1.50 mts x 1.60 mts,

Asistencias Blue S.A.C.

14. Sistema de bombeo contra incendios (BCI): mantenimiento no intervenido por Blue

A la fecha de corte de este informe no se ha identificado en el expediente disponible una intervención de mantenimiento del BCI ejecutada por Asistencias Blue. Se registra como sistema PENDIENTE DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO POR BLUE. Este estado documental no demuestra una avería, no acredita incumplimiento del condominio y no reemplaza la revisión de registros de otros proveedores.

Dada su función de protección de vida y patrimonio, se recomienda priorizar la contratación de una evaluación formal del BCI y la puesta al día del programa de inspección, pruebas y mantenimiento que corresponda a la instalación real, en coordinación con la administración y el responsable de seguridad del inmueble.

14.1 Diagnóstico integral a ejecutar en la primera visita

- Inventario y placa: identificar bomba principal, bomba jockey, motor o accionamiento, tablero/controlador, fuente de energía, conexión de prueba, reserva de agua, presiones nominales, caudales y estado de planos as-built.
- Sala de máquinas: evaluar acceso, iluminación, ventilación, filtraciones, drenaje, temperatura, sujeciones, aislamiento de riesgos y señales; verificar condiciones particulares de un equipo diésel, solo si realmente existe.
- Succión y descarga: revisar nivel disponible, cebado cuando aplique, fugas, válvulas de aislamiento, válvula check, manómetros calibrados, soportes y posible corrosión.
- Control eléctrico: inspeccionar tablero, indicadores, borneras, conductores, protección, puesta a tierra, funcionamiento de arranque automático/manual, señalización de pérdida de fase y energía alterna/ATS cuando aplique.

- Bomba jockey: verificar presiones de arranque y parada, que no enmascare demanda real, y secuencia de interacción con la bomba principal.
- Prueba controlada de arranque sin flujo (churn): efectuar conforme a NFPA 25, manual de la bomba y condiciones operativas; registrar presión, vibración, ruido, temperatura y duración real.
- Ensayo de caudal: realizar prueba de desempeño con caudalímetro o banco de prueba conforme a método técnico aplicable, registrar valores de caudal y presión para comparar con curva de bomba y requerimientos de diseño. No certificar resultados sin equipos aptos y registros.
- Red conectada: inspeccionar montantes, gabinetes, mangueras, conexiones de bomberos, alarmas y válvulas en lo que forme parte del alcance contratado, siguiendo NFPA 14/NFPA 25 según corresponda.
- Al cierre: emitir informe de hallazgos y prioridad, constancia de trabajos realmente efectuados, resultados medidos, limitaciones, equipos fuera de servicio y plan de mantenimiento.

14.2 Matriz mínima para la primera toma de datos

Parámetro BCI	Valor actual	Forma de acreditación
Marca / modelo y potencia de bomba principal	Pendiente	Foto de placa / ficha
Caudal nominal y presión de diseño	Pendiente	Curva del fabricante / planos
Presión de succión y descarga en reposo	Pendiente	Manómetros identificados
Presión de arranque/parada jockey	Pendiente	Secuencia de prueba
Arranque automático de principal	Pendiente	Acta de prueba
Corriente y tensión del motor	Pendiente	Medición segura y registro
Presión / caudal en prueba de desempeño	Pendiente	Ensayo con instrumentos trazables
Estado de reserva, válvulas y alarmas	Pendiente	Lista de verificación
Fecha último mantenimiento o ensayo externo	Por solicitar	Actas previas de la administración

14.3 Precauciones y gestión de indisponibilidad

Ningún mantenimiento debe dejar temporalmente sin protección una zona sin comunicación previa al administrador y medidas de control de indisponibilidad. Debe coordinarse el bloqueo de sistemas, aviso de pruebas a usuarios y central de alarmas, y restablecimiento formal. Si se hallan anomalías críticas, se emitirá aviso documentado y

se acordarán medidas temporales con el responsable del edificio y la autoridad competente cuando corresponda.

15. Programa de acción propuesto para la Junta de Propietarios

Los plazos siguientes son metas de priorización propuestas por Asistencias Blue a partir del historial, no plazos normativos de cumplimiento. Se revisarán según visita, ocupación, riesgo real y presupuesto autorizado.

Prioridad	Intervención	Hito / alcance	Criterio de cierre
P1 · Inmediata	BCI no atendido por Blue	Contratar inspección técnica inicial, revisar registros, programar pruebas NFPA 25.	Informe firmado, hallazgos, plan y pruebas documentadas.
P1 · Inmediata	Pozo N.° 3 / redundancia	Verificar recuperación, número de bombas, sensores, alarma de rebose y tablero.	Arranque y alternancia observados, alarma probada.
P1 · Seguridad	Tapas B y C	Asegurar provisionalmente pozos y levantar medidas para cambio de tapas.	Riesgo de caída controlado; especificación aprobada.
P2 · Corto plazo	Canastillas de retención	Diseñar por afluente y caudal; instalar prototipo en cámara prioritaria.	Prueba hidráulica y limpieza sin ingreso.
P2 · Corto plazo	Control antihumedad	Medir RH/temperatura, revisar filtraciones y diseñar ventilación + deshumidificación.	Memoria, planos y prueba antes/después.
P2 · Corto plazo	Pozos N.° 1 y 2 / sumideros	Verificar equipo rehabilitado, programación, residuos y mantenimiento.	Ficha por bomba, registro de inspección.
P3 · Programado	Plan anual integrado	Incorporar bombas, canastillas, tapas, humedad, tableros y BCI en bitácora.	Cronograma aprobado y responsables designados.

www.asistenciasblue.com

15.1 Control de mantenimiento integrado recomendado

Sistema	Rutina sugerida	Control de calidad y observaciones
Canastillas y cámaras	Inspección semanal al inicio; limpieza según acumulación.	No llenar el pozo, fotos, masa/volumen de residuo, alarmas.
Bombas sumergibles y sumideros	Inspecciones funcionales mensuales y mantenimientos según horas/fabricante.	Amperaje, aislamiento cuando aplique, arranques, sello, estado de impulsor.
Cuartos de bombas	Registro periódico de humedad/temperatura; limpieza de ventilación.	Tendencia de RH, condensación, corrosión y drenaje.
Tapas y marcos	Inspección visual mensual y tras impactos o ingreso de agua.	Asiento, fisuras, cierre, junta, apertura segura.
BCI	Rutinas de inspección/prueba según NFPA 25 y fabricante; no adoptar una sola frecuencia genérica.	Resultados de pruebas, curva, alarmas, registros e indisponibilidad.
Planos y certificados	documental Consolidación por intervención.	Número de informe, fecha de trabajo, responsable y fotos.

16. Marco normativo técnico: Perú e internacional

Se distinguen obligaciones del marco regulatorio peruano de normas técnicas internacionales utilizadas como referencia de buenas prácticas o cuando resulten incorporadas por el RNE, la autoridad competente, el contrato o el diseño aprobado. La edición, aplicabilidad y alcance deben ser verificados por el profesional responsable al aprobar cada proyecto.

www.asistenciasblue.com

16.1 Perú: Reglamento Nacional de Edificaciones y seguridad

Norma	Ámbito aplicable	Aplicación en Paseo del Parque
RNE IS.010	Instalaciones sanitarias en edificios.	Redes de desagüe, bombeo sanitario, cisternas, ventilación sanitaria y coordinación de instalaciones.
RNE OS.080	Estaciones de bombeo de aguas residuales.	Referencia de diseño y mantenimiento para sistemas de bombeo de aguas residuales; verificar alcance según tipo de instalación.
RNE IS.020	Tanques sépticos de tratamiento.	Solo cuando se confirme tanque séptico real; no equiparar con cámara sumergible de bombeo.
RNE EM.030	Instalaciones de ventilación mecánica.	Cálculo de ventilación, extracción y control de condiciones de cuartos de bombas.
RNE EM.010 / CNE Utilización	Instalaciones eléctricas interiores y seguridad eléctrica.	Tableros, circuitos, conductores, motores, puesta a tierra y protecciones.
RNE A.130	Requisitos de seguridad y protección contra incendios.	Evaluación BCI, condiciones de bombeo y sistemas hidráulicos PCI.
RNE G.050	Seguridad durante la construcción.	Control de riesgos de obra y acceso durante instalación de tapas, ventilación y estructuras.
Ley 29783 y D.S. 005-2012-TR	Seguridad y Salud en el Trabajo.	IPERC, control de ingreso a espacios confinados, EPP, permisos, bloqueo eléctrico y contratistas.
D.S. 002-2018-PCM	Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE).	Antecedente regulatorio en las inspecciones y subsanación de condiciones de seguridad.

www.asistenciasblue.com

6.2 Normas internacionales de consulta y sus límites

Referencia	Materia técnica	Condición de aplicación
NFPA 25	Inspección, pruebas y mantenimiento de sistemas de protección contra incendios a base de agua.	Referente principal para el plan operativo y la prueba periódica BCI.
NFPA 20	Instalación de bombas estacionarias de protección contra incendio.	Verificación del conjunto bomba/control y criterios de diseño/instalación.
NFPA 14	Sistemas de tuberías verticales y mangueras contra incendio.	Gabinetes y montantes, si forman parte del BCI instalado.
NFPA 70 / NFPA 70E	Instalaciones eléctricas / seguridad eléctrica laboral.	Consulta complementaria para protecciones y procedimientos de trabajo.
NFPA 820	Protección contra incendios en infraestructura de aguas residuales.	Referencia condicionada a clasificación de riesgo y naturaleza de instalaciones; no presupone atmósfera explosiva.
ANSI/ASHRAE 62.1	Ventilación y calidad aceptable del aire interior.	Criterio complementario de diseño, no reemplaza RNE EM.030.
IEC 60529	Grados IP de protección de envolventes.	Selección de tableros, extractores y accesorios expuestos a humedad.

16.3 Referencias verificables de normativa

Ministerio de Vivienda — índice oficial actualizado del RNE — Consultar fuente oficial

Norma RNE EM.030, ventilación (documento oficial) — Consultar fuente oficial

Norma RNE OS.080 — estaciones de bombeo de aguas residuales — Consultar fuente oficial

Norma RNE IS.020 — tanques sépticos — Consultar fuente oficial

Ley 29783 — Seguridad y Salud en el Trabajo — Consultar fuente oficial

D.S. 005-2012-TR — Reglamento de SST — Consultar fuente oficial

D.S. 002-2018-PCM — Reglamento de ITSE — Consultar fuente oficial

NFPA — NFPA 20 (bombas estacionarias contra incendio) — Consultar fuente oficial

NFPA — orientación técnica de NFPA 25 para inspecciones y pruebas — Consultar fuente oficial

ASHRAE — estándares 62.1 y 62.2 para ventilación — Consultar fuente oficial


Nota normativa: una propuesta de modificación de la norma A.130 publicada en julio de 2026 no se equipara automáticamente a una modificación aprobada y vigente. Debe verificarse la versión aplicable a cada expediente ante el MVCS/autoridad local.

www.asistenciasblue.com


17. Registro fotográfico complementario y control de procedencia

Se agregan imágenes auténticas extraídas de informes previos, con compresión para facilitar la descarga. Advertencia documental: los informes de Torre B y de Torre C contienen varias fotografías coincidentes de manifold; para no atribuir erróneamente la misma escena a dos ubicaciones distintas, estas imágenes se presentan como conjunto fotográfico compartido en ambas piezas y queda pendiente la identificación inequívoca de torre y fecha de captura.

17.1 Serie documental de manifolds incluida en informes B y C

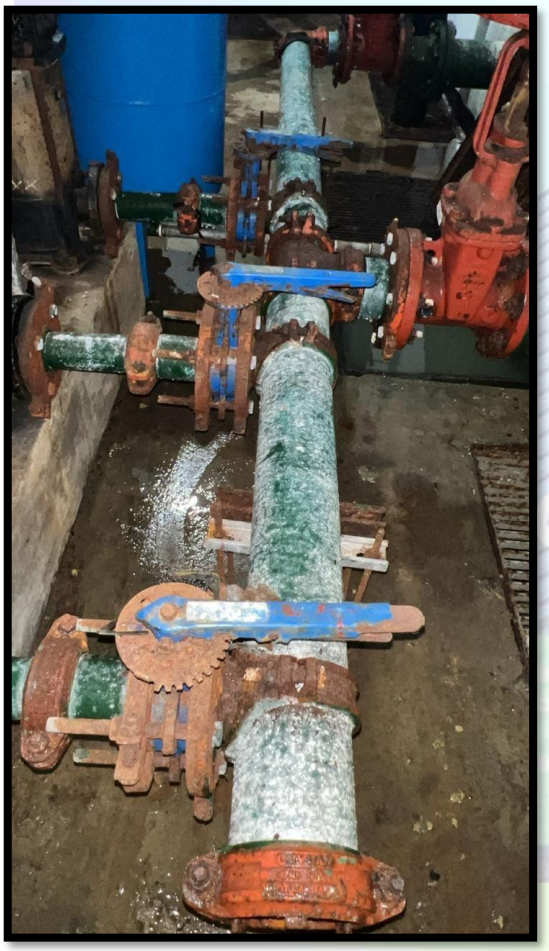

Estado previo: tuberías y válvulas con corrosión visible. Torre exacta por confirmar.

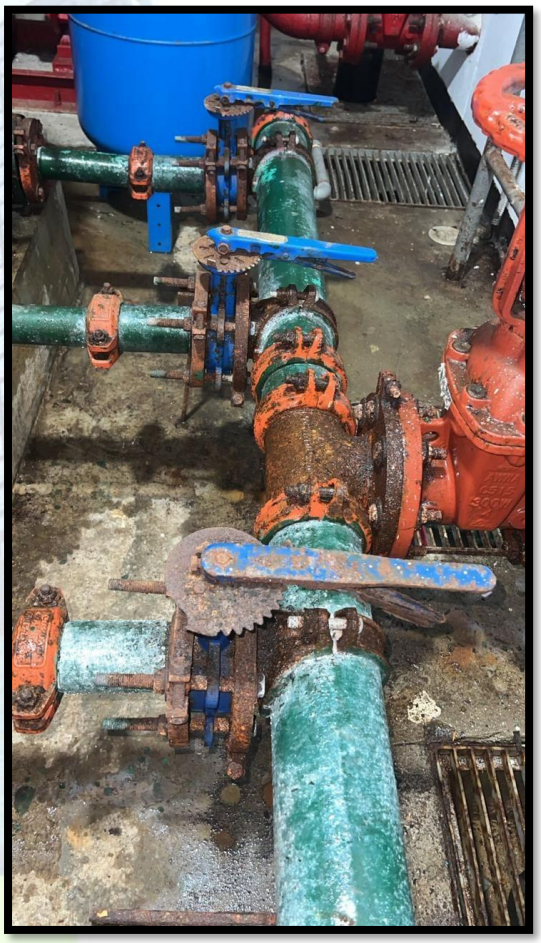

Estado previo: segundo detalle de manifold y accesorios.



Estado final registrado en informe: conjunto de manifold intervenido.



Estado final: vista complementaria de la renovación del sistema.

17.2 Torre A – evidencia propia de proceso y resultado





Interior de cisterna durante la preparación/trabajo de impermeabilización.



Cuarto de bombas durante actividades y revisiones.




Detalle de componentes renovados del sistema de presión constante.

Vista general del manifold y componentes tras intervención.

TORRES B Y C



TORRE A:

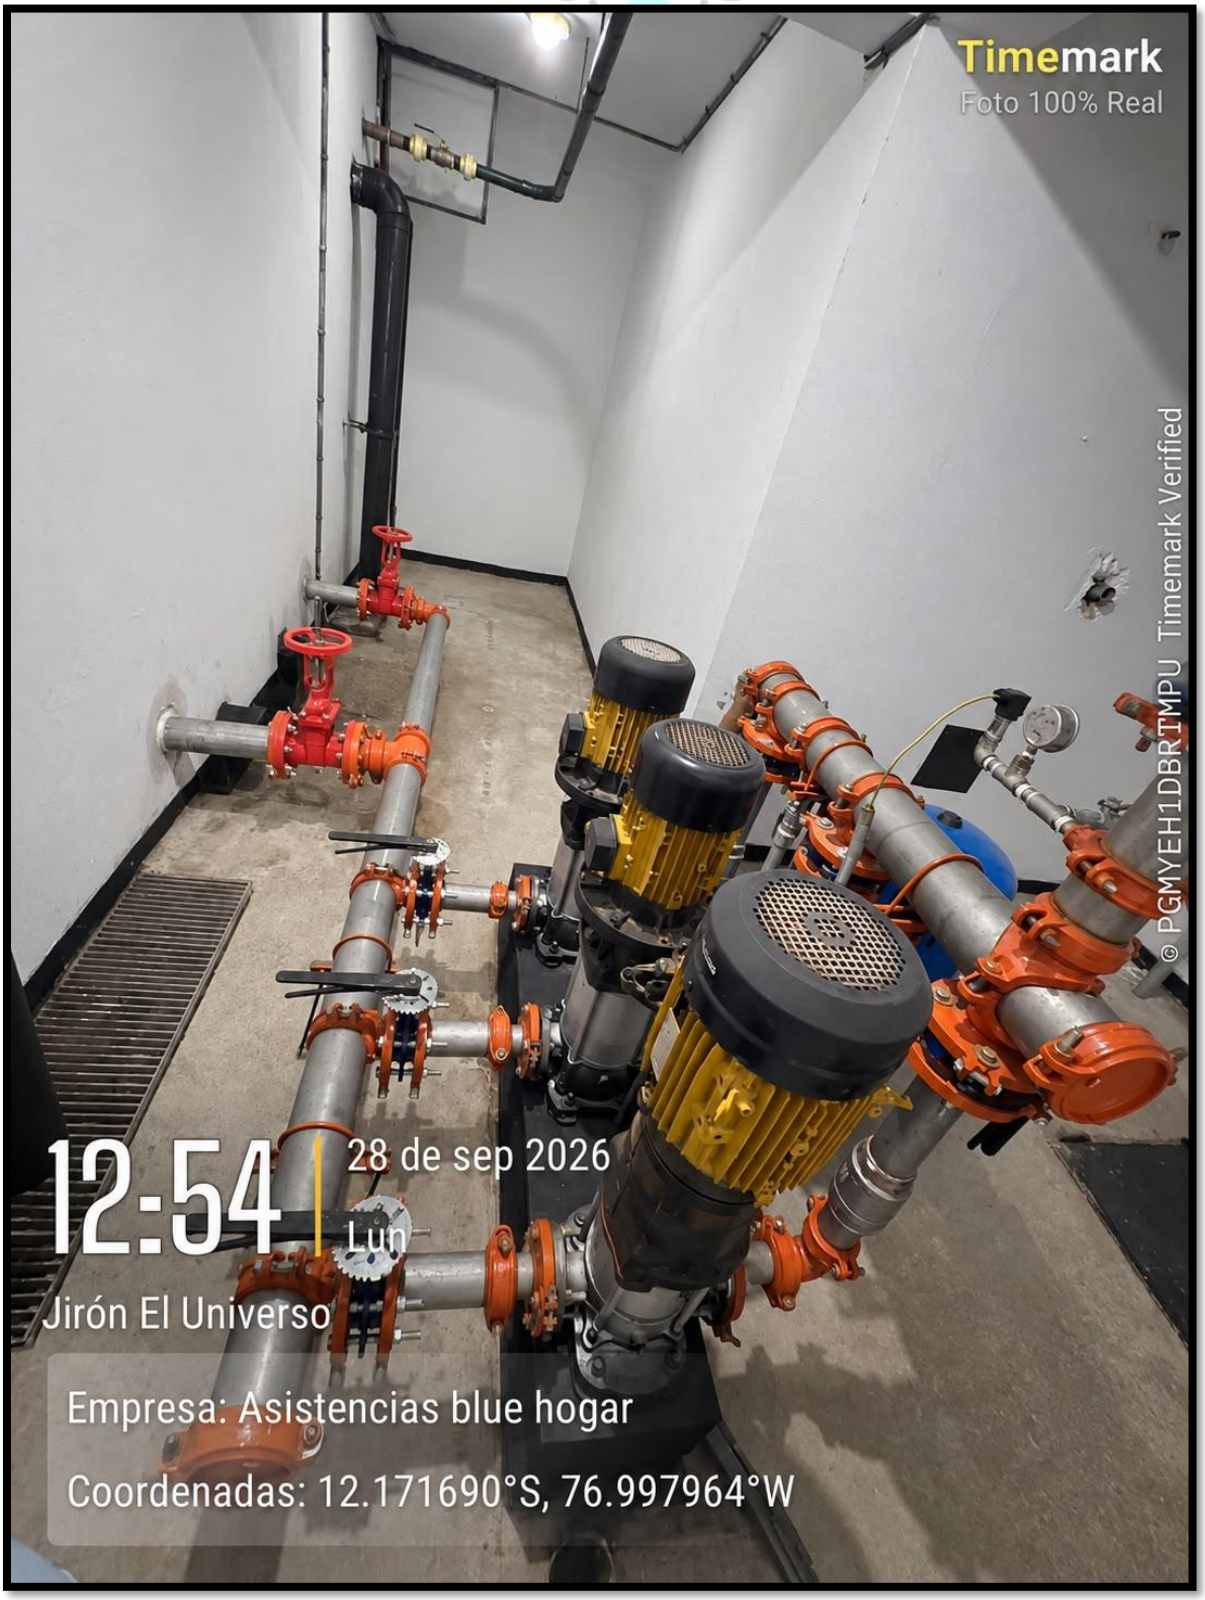
Timemark
Foto 100% Real
© PGMYEH1DBRTMPU Timemark Verified
12:54
28 de sep 2026
Lun
Jirón El Universo
Empresa: Asistencias blue hogar
Coordenadas: 12.171690°S, 76.997964°W

IMPERMEABILIZACION DE CISTERNAS:



www.asistenciasblue.com

18. CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MURO ESTRUCTURAL ASUMIDA POR ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.

Antecedentes y responsabilidad de la intervención

Como parte de los trabajos ejecutados en el Condominio Paseo del Parque, Asistencias Blue Hogar S.A.C. asumió la responsabilidad de gestionar y ejecutar la corrección del muro estructural afectado en el primer nivel del edificio.

Es importante precisar que esta intervención **no se limitó a una evaluación, diagnóstico o recomendación técnica**, sino que comprendió un proceso integral de rehabilitación estructural, desarrollado bajo criterios de ingeniería y con la participación de profesionales especializados.

Secuencia técnica y documental

La intervención se desarrolló en las siguientes etapas:

1. **Evaluación estructural y propuesta de solución (18/06/2026):** inspección del elemento afectado, análisis de las condiciones existentes y presentación del procedimiento técnico de rehabilitación.
2. **Ejecución de los trabajos correctivos (20/06/2026 al 18/08/2026):** desarrollo de las actividades de reparación conforme al procedimiento establecido y documentado en el Informe Técnico N.º 002-2026/ING.JBRS-ESP.
3. **Rehabilitación estructural:** intervención de los elementos de acero de refuerzo, tratamiento de adherencia mediante productos especializados, aplicación de morteros de reparación y grout, restitución de las superficies intervenidas y ejecución de los acabados correspondientes.
4. **Supervisión y respaldo profesional:** trabajos desarrollados bajo la responsabilidad técnica del ingeniero estructural **Jhon Brian Ribbeck Soto, CIP N.º 289452**, con participación y evaluación de profesionales especializados en ingeniería estructural vinculados tanto a la Junta de Propietarios como a Asistencias Blue Hogar S.A.C.

Respaldo técnico, conformidad y aprobación

La intervención fue asumida integralmente por Asistencias Blue Hogar S.A.C., comprendiendo la coordinación técnica, gestión de profesionales especializados, ejecución de las reparaciones y seguimiento hasta su culminación.

Para efectos de trazabilidad y acreditación de la intervención, el expediente técnico debe reunir los documentos correspondientes, incluyendo el informe de rehabilitación estructural, la memoria de cálculo, los resultados de ensayos y verificaciones que correspondan, el acta específica de conformidad y la constancia de aprobación por parte de la Junta de Propietarios.

Estos documentos permiten sustentar técnicamente la solución adoptada, las condiciones de ejecución y la conformidad de los trabajos, con el respaldo de los profesionales intervinientes.

Conclusión

La corrección del muro constituye un **trabajo correctivo efectivamente ejecutado y asumido por Asistencias Blue Hogar S.A.C.**, y no únicamente una gestión de diagnóstico o asesoría externa.

La actuación demuestra el compromiso de la empresa con la atención integral de las contingencias identificadas, mediante soluciones sustentadas en criterios de ingeniería, supervisión profesional y responsabilidad en la ejecución de los trabajos.

Por consiguiente, esta intervención queda incorporada al historial técnico del Condominio Paseo del Parque como **trabajo de rehabilitación estructural ejecutado**, sujeto a la documentación de conformidad y aprobación correspondiente.

19. Conclusión técnica complementaria y plan de seguimiento

La documentación histórica muestra actuaciones correctivas y de renovación hidráulica relevantes en las tres torres, así como la atención a varias cámaras de bombeo de aguas residuales. El siguiente paso razonable es reducir la recurrencia de averías mediante separación de sólidos, mantenimiento verificable, control de humedad y condiciones seguras de acceso a los pozos.

Se recomienda a la Junta de Propietarios priorizar la inspección del BCI no intervenido por Blue, confirmar la condición actual del pozo N.º 3, contratar el diseño de canastillas removibles y reemplazar las tapas que presenten riesgos en los cuartos de bombas de las Torres B y C. En paralelo, corresponde estudiar e implementar una ventilación antihumedad dimensionada, con monitoreo de resultados.

El presente complemento es un documento de diagnóstico y recomendaciones sustentado en antecedentes y fuentes normativas. Cada obra nueva o mantenimiento aún no ejecutado requerirá cotización independiente, programación, permisos de seguridad, registro fotográfico y reporte técnico de cierre. Sin esas actas no corresponde declarar los trabajos como terminados ni certificar conformidad integral del condominio.

Atentamente,

ASISTENCIAS BLUE HOGAR S.A.C.
RUC: 20612188832

Hugo Domínguez Á

Gerencia / Representación Técnica |

Asistencias Blue Hogar S.A.C.