AAA ご報告書

サンライズコート石神井

東京都練馬区石神井町4-12-8 ／ 築19年(2007年築)・RC造・3階建・24戸



山田 太郎 様

点検実施日 2025/05/20

1 今回のご報告の要点

① 建物全体の状態は「**良好**」**(7.2点)**です。ただし**外壁と防水**は、類似物件の平均を下回っています。 前回点検(2023年)の7.8点から下がっています。

② 修繕が必要な箇所が**4件**あります(早急 3件、経過観察 1件)。 最も早い推奨時期は**2027年5月**です。

③ 修繕の概算は合計**398万円**です。5年先送りすると、同じ箇所の費用が**約280万円増える**見込みです(試算)。

総合評価	修繕が必要な箇所	修繕の概算(合計)	最も早い推奨時期
7.2 / 10	**4** 件	**398** 万円	**2027年5月**
★★★★☆ 良好	うち早急 3件	正式なお見積りで確定	次回点検 2027/05/20


2 建物の現在の状態



部位	評価	類似物件平均	差	判定
外壁	6.0	7.6	−1.6	要対応
屋根	7.5	7.7	−0.2	良好
防水	6.5	7.7	−1.2	注意
構造	8.5	8.7	−0.2	良好
設備	7.5	8.0	−0.5	良好


評価は10点満点です(8点以上: 優良 ／ 7点台: 良好 ／ 6点台: 注意 ／ 6点未満: 要改善)。 類似物件平均は、当社管理の築14〜24年の19棟の平均です。

3 部位ごとの修繕時期の目安

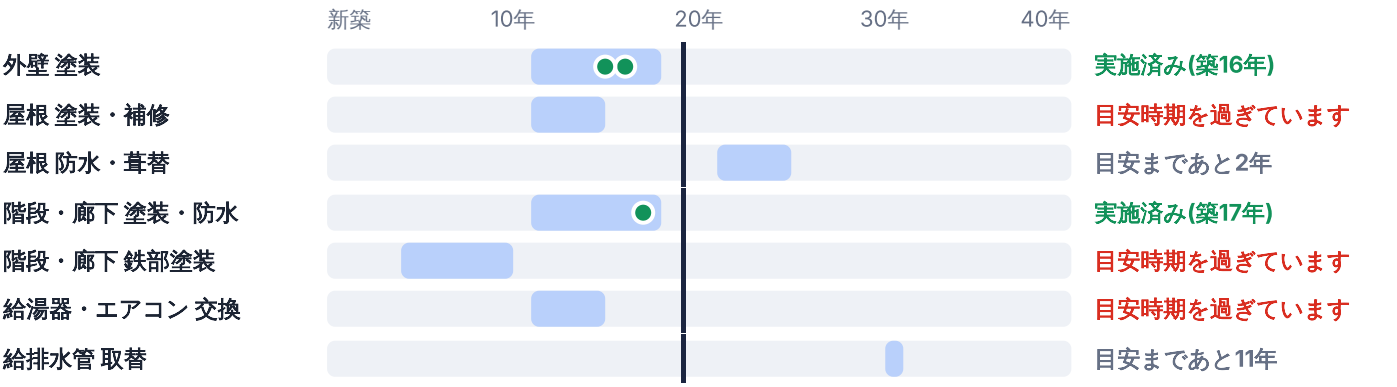

目安時期　現在(築19年)　修繕実施 ／ 出典: 国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」。建て方・資材・立地で前後する参考値で、実際の時期は点検結果で判断します。

4 修繕が必要な箇所

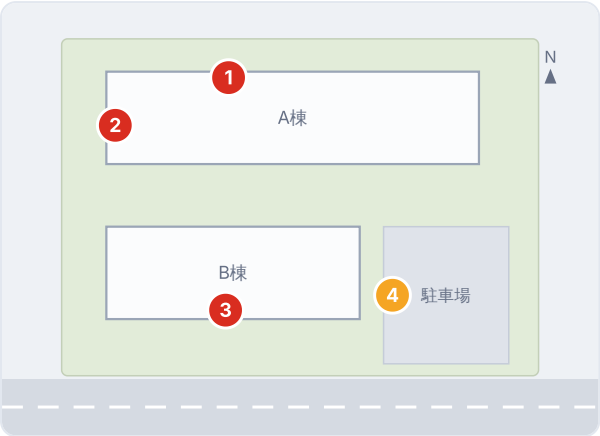

配置図の番号は、下の一覧の番号と対応しています。緊急度の高い順に並べています。

● 要対応(早急) 放置すると漏水や落下など二次被害のおそれがあるもの

● 要対応(経過観察) 現時点で支障はないが、計画的な補修が必要なもの

1 外壁|北側 ● 要対応(早急)

外壁のひび割れ・塗膜の劣化

外壁のひび割れ(幅0.5mm超)と塗装の劣化が見られます。雨水の浸入により躯体の劣化が進むおそれがあるため、早期の補修を推奨します。



推奨時期
2027年5月まで
概算費用
2,100,000円

2 外壁|西側 階段室 ● 要対応(早急)

シーリングの破断・硬化

劣化が進行しており、放置すると漏水や落下など二次被害につながるおそれがあります。早期の補修を推奨します。



推奨時期
2027年5月まで
概算費用
480,000円

3 防水|2Fバルコニー ● 要対応(早急)

バルコニー防水層の摩耗

劣化が進行しており、放置すると漏水や落下など二次被害につながるおそれがあります。早期の補修を推奨します。



推奨時期
2027年11月まで
概算費用
980,000円

4 設備|駐車場側 ● 要対応(経過観察)


排水管の勾配不良・詰まり

現時点で機能上の支障はありませんが、劣化の兆候があります。次回点検までの経過観察と、計画的な補修を推奨します。



推奨時期
2029年5月まで
概算費用
420,000円

5 なぜ今、修繕をおすすめするのか

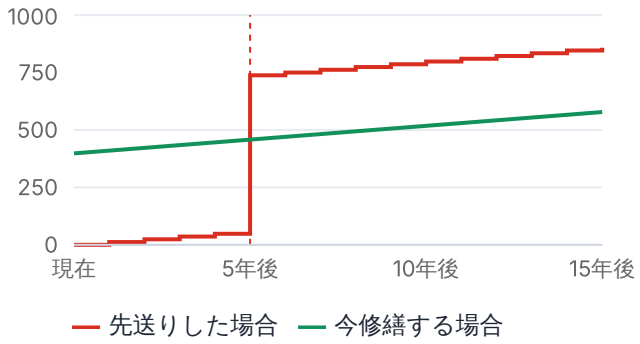

今修繕する場合	→	5年先送りした場合	差額
398万円		678万円	+280万円

- **劣化は広がります。**ひび割れや防水の傷みは、雨水の浸入で補修範囲が広がります。
- **工事費は上がっています。**建設資材の価格は、この5年間で約4割上昇しています。
- **入居にも影響します。**入居者の7割が、住まい選びで建物の傷みや維持管理を重視しています。

グラフは累積の修繕費(万円)の試算です。前提: 工事費の上昇 年3%、劣化による補修範囲の拡大 年8%。実際の金額は建物の状態とお見積りにより異なります。 出典: 日本建設業連合会資料(2026年7月)、国土交通省「民間賃貸住宅の計画修繕ガイドブック」。

6 ご提案する修繕計画

実施時期の目安	工事の対象	緊急度	概算費用
2027年5月まで 小計 258万円	1 外壁|北側 外壁のひび割れ・塗膜の劣化	● 早急	2,100,000円
	2 外壁|西側 階段室 シーリングの破断・硬化	● 早急	480,000円
2027年11月まで 小計 98万円	3 防水|2Fバルコニー バルコニー防水層の摩耗	● 早急	980,000円
2029年5月まで 小計 42万円	4 設備|駐車場側 排水管の勾配不良・詰まり	● 経過観察	420,000円
合計(概算)			**3,980,000円**

7 これまでの点検と修繕

点検

点検日	評価	主な指摘
2025/05/20	7.2	外壁の劣化、防水の劣化
2023/05/18	7.8	屋根の退色、シーリング劣化
2021/05/15	8.4	軽微なひび割れ

修繕 累計 4,110,000円

修繕日	内容	金額(税込)
2024/08/30	屋上防水 防水シートの張替え	1,250,000円
2023/09/15	外壁(南・東面) 塗装工事	2,180,000円
2022/07/10	シーリング(南・東面) シーリング打替え	680,000円

8 今後の進め方

1. **本書のご説明** — 担当より内容をご説明します
2. **お見積り** — 協力会社の正式な見積をご提示します
3. **ご判断** — 実施する工事と時期をお決めいただきます
4. **工事** — 日程を調整し、入居者様へご案内します
5. **完了のご報告** — 修繕前後の写真とともにご報告します

お問い合わせ　(管理会社名) 東京西支店 担当 青木 涼 ／ TEL 00-0000-0000(平日 9:00〜18:00)