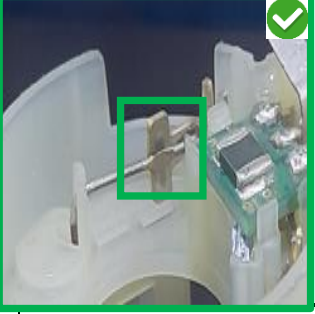
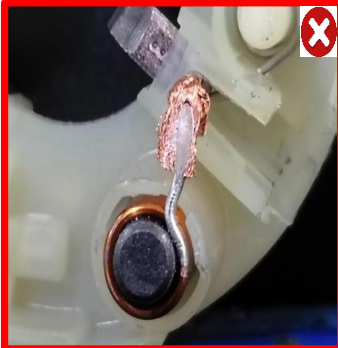
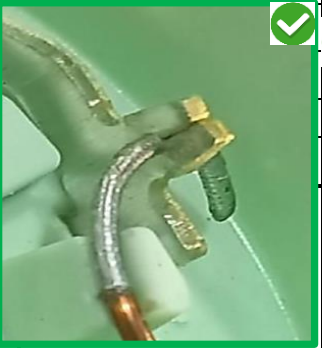
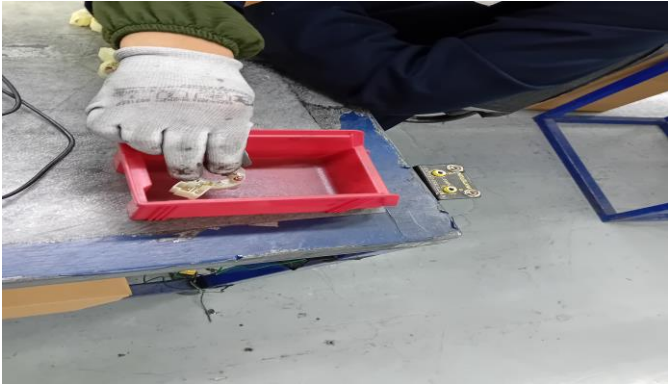
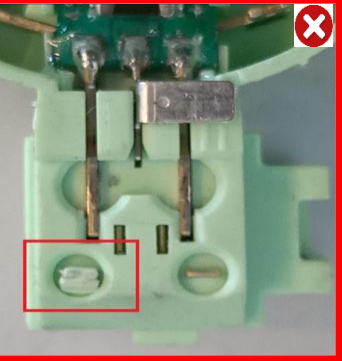
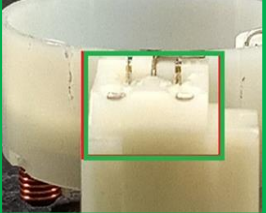
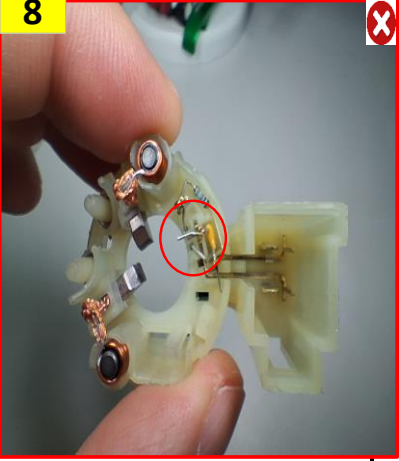
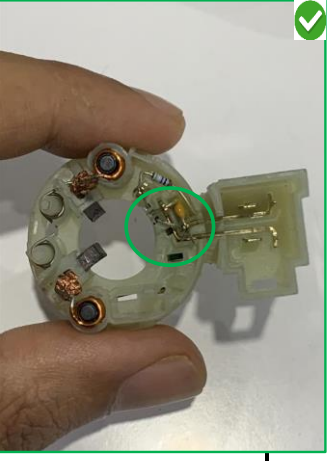


Reference :	Toutes les références	Index :	3
Supplier :	Avo Tunisia	Date de creation:	21/06/2024
Defect :	Date de mise à jour 05/06/2026		

Trained operators:		Mode autocontrôle				method used
Instruction de contrôle CSL1		Pièce Non conforme	Pièce Conforme	Pièce Non conforme	Pièce Conforme	
1/ Evacuer les alvéoles de bac et les placer sur la table de contrôle		1		5		
						
2/ prendre la pièce de l'alvéole		contrôlé la présence et la conformité de marquage(position + référence correcte)		contrôlé la conformité de soudure self/contact(présence de soudure,pas de collage ,pas d'écrasement ou coupure)		
		2		6		
4/ Contrôler les défauts arrivés au contrôle CSL1 des lignes CM3/CM4 et récurrents des incidents client :						
1- présence et position marquage		contrôlé la conformité de soudure self tresse(présence soudure,pas de collage,pas d'écrasement ou coupure de soudure,		contrôlé la conformité de soudure self fourchette(présence soudure,patte bien fixé à l'interieur de fourchette)		
2- soudure self/tresse coupé						
3- Manque ressort						
4-manque soudure self PTH						
5-Manque soudure self Contact						
6-patte self hors fourchette						
7-débordement de vernis sur pins						
5/ Mettez les mauvaises pieces dans la boîte rouge		3		7		Visual using
						
		contrôlé la présence et la bonne plaquage de deux ressort				
6/ Evacuer les pièces bonne dans l'alvéoles des pièces bonnes.		4		contrôlé la conformité des pins(pas de Pine boucher par bavure plastique,hauteur conforme,pas de débordement de vernis sur pins		
						
		Controlé l'aspect de soudure self/PTH(présence soudure,pas de collage ,pas d'écrasement ou coupure soudure)		8		
						
				*Contrôlé la conformité de la longueur de la patte condo , *Pas de depassement des pattes composants dans le logement du boitier		