

Hexapod MK3 – Montagelehre (1:1)


Montagestellung bei 1500 µs: Coxa 0° · Femur +49,3° · Tibia −23,5°. Mit 100 % / „Tatsächliche Größe“ drucken.

Kontrollmaß 50 mm – nachmessen, sonst stimmt der Maßstab nicht

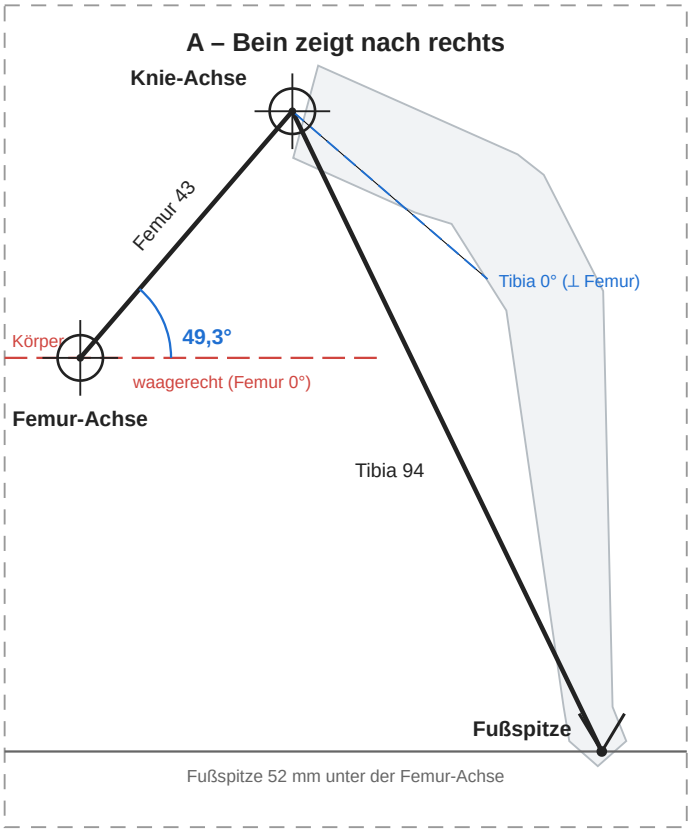

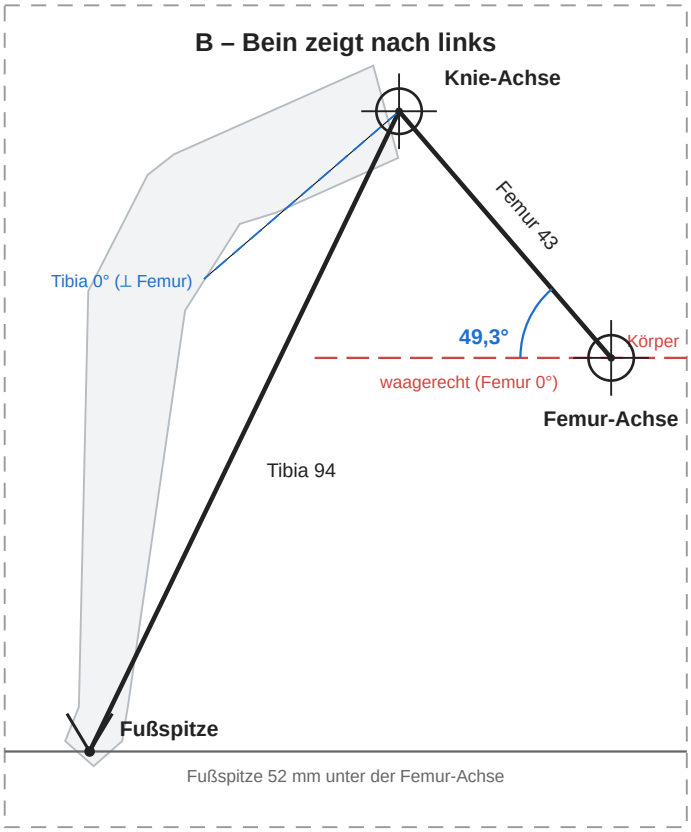

C – Coxa-Winkel (Draufsicht)

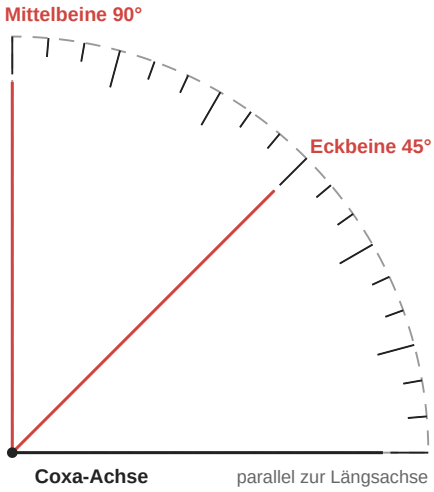

So geht's

1. Roboter aufbocken: Femur-Achsen 52 mm über dem Tisch (Chassis-Unterkante ca. 28 mm). Kalibrierung: Torque an, „Alle auf 1500 µs“.
2. Lehre A/B ausschneiden, am besten auf Karton kleben; A oder B – je nachdem, von welcher Seite du schaust.
3. Kreuz „Femur-Achse“ auf die Femur-Drehachse legen, rote Linie parallel zur Körperebene (Unterseite/Coxa-Halter).
4. Femur-Horn auf den Zahn stecken, bei dem die Knie-Achse am nächsten am Kreuz „Knie-Achse“ liegt (1 Zahn ≈ 18°).
5. Tibia-Horn so, dass die Fußspitze auf der Marke liegt – bei richtiger Höhe also auf dem Tisch, 110 mm von der Coxa-Achse.
6. Coxa mit Lehre C: Bein in Montagerichtung (45° / 90°).
7. Feinjustage je Servo im Rohmodus (±1 µs) bis alles deckungsgleich ist → „Aktuelle Stellung = Montagestellung“. Je Bein zuerst Femur, dann Tibia. Details: docs/kalibrierung.md

Linien = Achslinien (Drehpunkt zu Drehpunkt), nicht Bauteilkanten. Erzeugt mit docs/montagelehre.py.