## 小透皱(ZB45)

## 一、缺陷描述

小透皱:小透表面有折皱、鱼鳞纹,用手触摸有明显打手感觉(图1)。



图1 小透皱

## 二、主要原因分析

- 1. 长边折叠器或弧形板调整不当,透明纸包裹松。
- 2. 小包美容器温度不适宜。
- 3. 小包美容器加热管损坏。
- 4. 小包美容器加热板不平行或间距不当。
- 5. 小包美容器轴承或凸轮盘等关键传动件磨损、损坏。

## 三、排查及调整方法

1. 按要求调整长边折叠器(图2)或弧形板(图3)。



图2 长边折叠器

2. 更换损坏的加热管(图4)。



图3 弧形板



图4 损坏的加热管

3. 调整小包美容器加热板平行及间距(图5)。

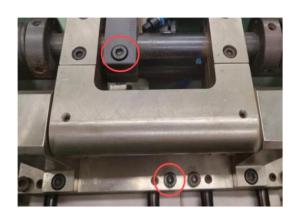


图5 小包美容器平行及间距调整螺丝

4. 更换损坏的轴承(图6)或凸轮盘等关键传动件(图7)。



图6 损坏的轴承



图7 磨损的凸轮盘