

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98300945ZD

Partners, unlimited

Dokument č.	Verzia	Účinnosť od	Strana
PL WRP TT JIT 03.02	02	03.05.2021	1/6

Zóna WRP TT, M	AF, JIT	Potrebné prostried Textilné rukavice	dky	Dĺžka procesu 36m		
BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY						
A				\/v*aduia.aa	Á	X
			Vyžaduje sa autorizácia?	N		

N°	Názov úlohy		Ref. príslušných dokumentov	Čas
0	0 VSTUP - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE			
	Referencia	98300945ZD		
	Typ balenia	Kartón		





VÝSTUP - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Typ balenia	PCA 67476 – plastový box PCA 27133 – ochranný textilný box
Počet kusov v balení	22 ks/box





PL WRP TT JIT 03.02 1/6

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98300945ZD

Partners, unlimited

	PRACOVNÉ PROSTRIEDKY			
		,		
	Textilné rukavice	povinné		
	Hodinky, výrazné prstene, náramky Opasky s výraznou prackou	zakázané zakázané		
	Opasky's vyraznou prackou	Zanazarie		
	PRESTÁVKY, A POD. VŽDY UKONČIŤ F OPERATÓROVI SA ZAKAZUJE OPU A NECHAŤ ROZPRACOVANÝ/NEUKON POZOR!	ISTIŤ PRACOVISKO (ZÓNU PREBALU) ČENÝ BOX! /IAC REFERENCIÍ JEDNÉHO ZÁKAZNÍKA		
	POZOR! NUTNOSŤ DODRŽAŤ STOHOVATEĽNO			
1	Vodič VZV na základe pick listu prevezie požadovaný tovar a obalový materiál do zóny prebalu.			
2	Operátor prebalu je povinný vykonať kontrolu správnosti dodaného tovaru od dodávateľa v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť – prebal/preetiketovanie.			
3	Operátor otvorí kartónový box s dielmi určenými na prebal.			
4	Operátor vyberie diel z kartónového boxu			

PL WRP TT JIT 03.02 2/6

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98300945ZD

Partners, unlimited

Operátor skontroluje, či sa vyčnievajúci komponent na diely nachádza vo vnútri plastového obalu, alebo mimo obalu. V prípade, že sa vyčnievajúci komponent na diely nachádza mimo plastového obalu môže dôjsť k riziku jeho poškodenia spojeným s následnou manipuláciou (vybratie dielu z plastového obalu – krok 5 tohto dokumentu).

V prípade, že vyčnievajúci komponent na diely sa nachádza mimo plastového obalu (nesprávne zabalený diel u dodávateľa, prepichnutie počas transportu,...) je operátor povinný veľmi opatrne odstrániť plastový obal z dielu, tak aby nedošlo k poškodeniu vyčnievajúceho komponentu.





PPW 03.xx

6 Operátor odstráni plastový obal z dielu.

Pri manipulácií buďte opatrný. V prípade poškodenia dielu (pád na zem, odtrhnutie vyčnievajúceho komponentu, príp. iné poškodenie spôsobené zamestnancom Gefco) je operátor povinný postupovať v súlade s PPW 03.xx Riadenie nezhôd v divízií WHS&RPS.





POZOR!

OPERÁTOR JE POVINNÝ MANIPULOVAŤ VŽDY IBA S JEDNÝM DIELOM! JE ZAKÁZANÉ ODOBRAŤ PLASTOVÝ OBAL Z VIACERÝCH DIELOV A NÁSLEDNE VYKONÁVAŤ ĎALŠIE OPERÁCIE!

7 Operátor vloží diel do textilného obalu tak, aby vyčnievajúci komponent nachádzajúci sa na diely smeroval nahor.


PL WRP TT JIT 03.02 3/6

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98300945ZD

Partners, unlimited

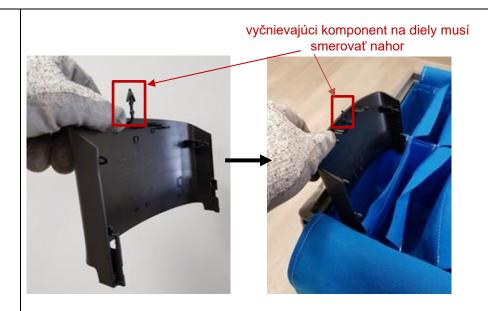


POZOR!

DIELY JE NUTNÉ UKLADAŤ DO TEXTILNÉHO OBALU JEDNÝM SMEROM!






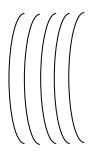

NOK



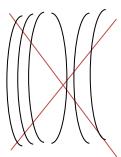

POZOR!

V PRÍPADE, ŽE OBALOVÝ MATERIÁL JE MOKRÝ, JE NUTNÉ TENTO OBALOVÝ MATERIÁL NAHRADIŤ SUCHÝM OBALOVÝM MATERIÁLOM!

V PRÍPADE NEDOSTATKU SUCHÝCH NÁHRADNÝCH OBALOV JE OPERÁTOR POVINNÝ OKAMŽITE KONTAKTOVAŤ TEAM LEADERA/MONITORA!

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98300945ZD

Partners, unlimited

8 Operátor je po prebalení povinný skontrolovať či sa v textilnom obale nachádza 22 dielov.



1 box obsahuje 22 dielov

Následne operátor zakryje prebalené diely textíliou, ktorá je súčasťou textilného obalu.



- 9 Po prebalení dielov operátor umiestni plastové boxy s prebalenými dielmi na paletu nasledovne:
 - 4 plastové boxy tvoria 1 vrstvu

Vodič VZV označí prebalený tovar Gália etiketou.

- 3 vrstvy na palete

14

Total

paleta zakrytá plastovým vrchnákom Operátor prebalu je povinný po obdržaní etikiet od vodiča VZV označiť tovar v súlade s 10 PL WRP TT JIT PL WRP TT JIT 19.xx Paletizácia tovaru a vykonať kontrolu správnosti prebaleného 19.xx tovaru v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť – prebal/preetiketovanie. PP WRP TT JIT 04.xx 11 Vodič VZV je povinný po výkone prebalu zo strany operátorov skontrolovať správnosť PP WRP TT JIT prebaleného tovaru v súlade s PP WRP TT JIT 04.xx Kontrolná činnosť -04.xx prebal/preetiketovanie. Operátor infomuje vodiča VZV o ukončení prebalu. 12 13 Operátor je povinný triediť vzniknutý odpad (plast, kartón) do nádob na to určených.

NA

PL WRP TT JIT 03.02 5/6

PRACOVNÝ LIST

Prebal'ovanie tovaru Novares

98300945ZD

Partners, unlimited

Vypracoval	Schválil
Katarína Čekanová	Tomáš Stríž
Dátum	Dátum
03.05.2021	03.05.2021
Podpis	Podpis
-	

PL WRP TT JIT 03.02 6/6