

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRAFICO		Contrato:	2025.7421.3575
		Nr. Ordem de Serviço:	260030909
		Elaboração: Ygor Augusto Fernandes	Data de Elaboração: 17/04/2026
Agência:	7138/00	Tipo de relatório:	Data de Atendimento:
Nome:	EMPRESA TANGARA DA SERRA		
UF:	MT	Preventivo	17/04/2026



Dados da Dependência

Endereço: R. OLIVIO DE LIMA, 96-W - - - - CEP: 0
Responsável da Dependência: F2190439 - SISTEMA
Responsável Técnico: Alexandre Marcos
Responsável Técnico/Empresa: Ygor Augusto Fernandes Ferrugem – CREA: 1017279403/D-GO



Foto 1

- **Descrição do serviço:** Informamos a realização de visita técnica à agência para levantamento preventivo. A atividade contou com o acompanhamento integral do gerente **Rafael Hilgenberg** - Matrícula **F.8.367.305-9**. Durante a vistoria, foram identificadas necessidades de intervenção nos seguintes itens.

SUMÁRIO

- Área externa:	4
1 - Pintura acrílica:	5
2 - Pintura de calçada:	17
3 - Pintura automotiva:	21
- Telhado:	23
1 - Manta aluminizada:	24
- Área interna:	38
1 - SAA (sala de autoatendimento):	38
1.1 - Pintura acrílica:	39
1.2 - Forro de fibra mineral:	44
1.3 - Adesivo:	47
1.4 - Grafema:	50
1.5 - Capacho:	51
2 - Atendimento:	53
2.1 - Pintura acrílica:	54
2.2 - Forro de fibra mineral:	62
2.3 - Lâmpadas:	68
3 - Suporte:	71
3.1 - Pintura acrílica:	72
3.2 - Forro de fibra mineral:	78
4 - Corredor de acesso:	81
4.1 - Pintura acrílica:	82
4.2 - Piso porcelanato:	89
5 - Banheiro masculino:	93
5.1 - Pintura acrílica:	94
5.2 - Ducha higiênica:	98
6 - Banheiro feminino:	99
6.1 - Pintura acrílica:	100
6.2 - Torneira automática:	104
7 - Banheiro PNE:	106
7.1 - Pintura acrílica:	107
7.2 - Torneira automática com alavanca:	109
7.3 - Dispenser de sabão:	111
8 - DML:	112
9 - Almoxarifado:	113
10 - Copa:	114
10.1 - Piso porcelanato:	115
11 - Suporte 2:	119
11.1 - Pintura acrílica:	120
11.2 - Forro de fibra mineral:	127
12 - Sala private:	131
12.1 - Lâmpadas:	132
13 - Casa de máquinas:	135
14 - Corredor de abastecimento:	136
15 - CAIEX:	137

16 - Tesouraria: _____ 138

17 - Setor público: _____ 139

- *Memorial de cálculo e itens:* _____ *Erro! Indicador não definido.*

- Área interna:

1 - SAA (sala de autoatendimento):

- Vista ampla:



Foto 81

1.1 - Pintura acrílica:

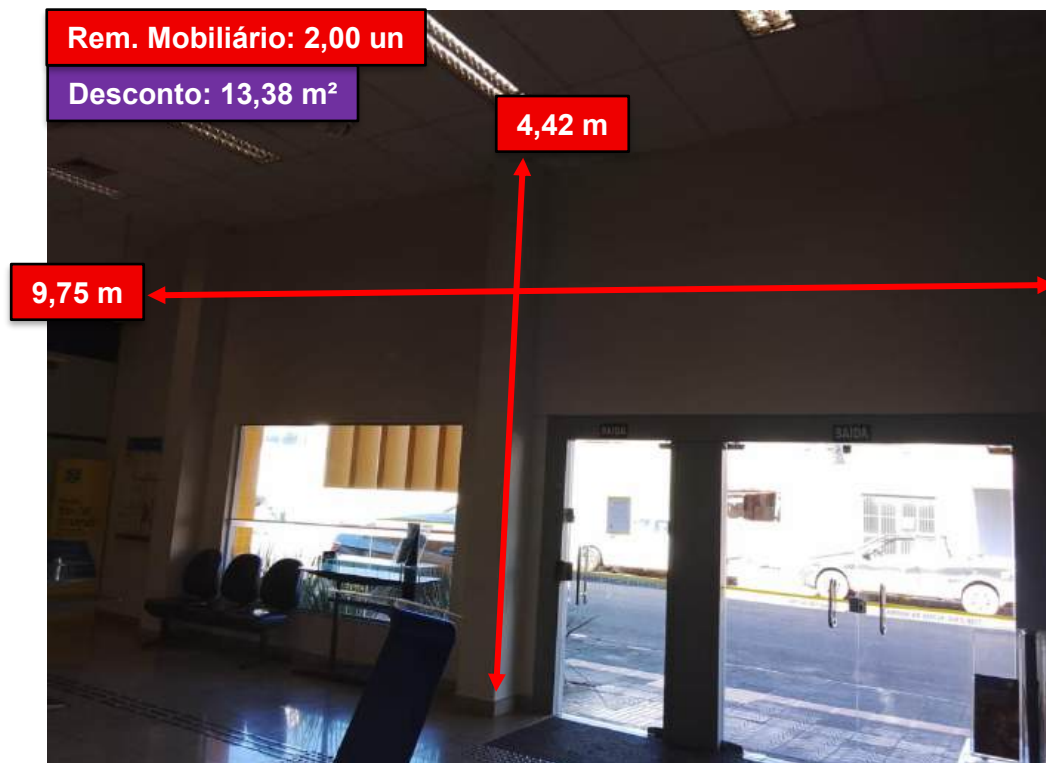


Foto 82



Foto 83

- Detalhes:



Foto 84



Foto 85



Foto 86



Foto 87



Foto 88



Foto 89



Foto 90



Foto 91

- Prezados, autoatendimento com **2,00 paredes (branca e amarela)** com desgaste e manchas. Necessário **emassamento de 0,20 m²**, pintura e **remanejamento de 5,00 mobiliários**. Identificada falha de vedação em vidro da fachada, com leve infiltração, sendo necessária **vedação de 1,00 janela**. (itens 17.11, 17.4, 17.2, 13.12 e 29.43 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 82	9,75	4,42	13,38	43,10
Subtotal			13,38	43,10
Total				29,72

17.11 Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 83	9,75	4,43	9,72	43,19
Subtotal			9,72	43,19
Total				33,47

17.2 Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 87 e 89	0,20	1,00	0,00	0,20
Subtotal			0,00	0,20
Total				0,20

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência

REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 82 e 83	5,00
Total	5,00

29.43 Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)

REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 87	1,00
Total	1,00

Itens

17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	29,72	m²
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	33,47	m²
17.2	Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos	0,20	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	5,00	un
29.43	Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)	1,00	un

1.2 - Forro de fibra mineral:



Foto 92

- Detalhes:



Foto 93



Foto 94



Foto 95



Foto 96

- Prezados, constatamos na SAA (sala de autoatendimento) a presença de **13,00 peças de forro de fibra mineral**, com dimensões de **1,25 x 0,63 m**, apresentando manchas, desgaste e avarias decorrentes de infiltrações, comprometendo o acabamento e a estética do ambiente. É necessária a substituição das peças danificadas para restabelecer a uniformidade e a conservação do forro. **As correções relacionadas aos vazamentos foram previamente levantadas em relatório específico, no item 1 – Manta aluminizada, referente ao telhado.** (itens 12.10 e 2.18 do contrato)

12.10 Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 92 a 96	1,25	0,63	0,00	0,79
Subtotal			0,00	0,79
Total (X13 Placas)				10,24

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 92 a 96	10,24	1,00	0,00	10,24
Subtotal			0,00	10,24
Total (DIVIDIDO POR 10)				1,02

Itens			
12.10	Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura	10,24	m ²
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	1,02	m ³

1.3 - Adesivo:



Foto 97

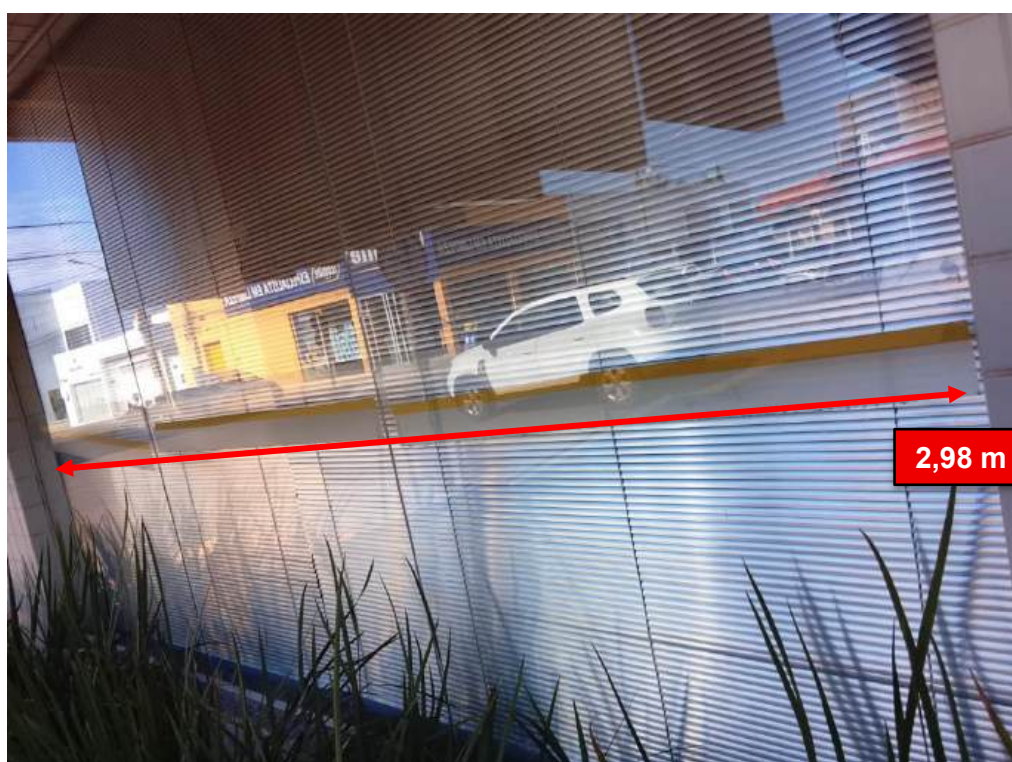


Foto 98

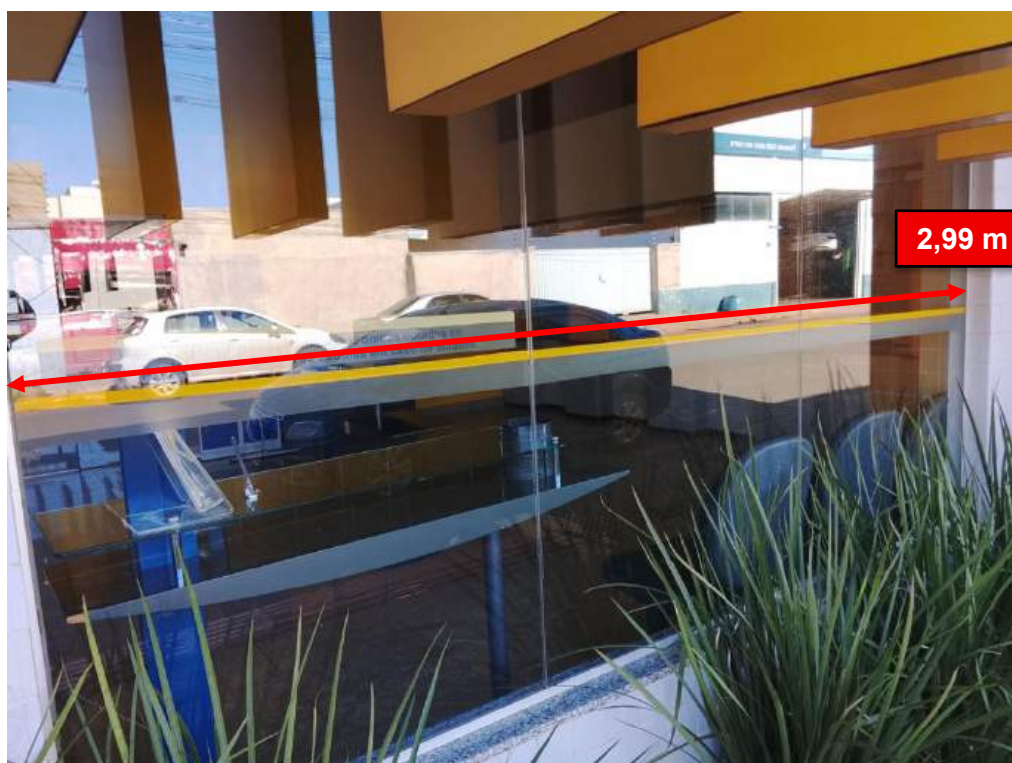


Foto 99



Foto 100

- Prezados, os adesivos das portas de entrada e das janelas do autoatendimento estão tortos, descolando e já deteriorados, prejudicando a aparência da fachada. É necessária a remoção dos atuais e a aplicação de novos adesivos para regularizar a sinalização. (itens 29.2 e 29.24 do contrato)

29.2 Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m)
Foto 97	1,78	1,00	0,00	1,78
Foto 98	2,98	1,00	0,00	2,98
Foto 99	2,99	1,00	0,00	2,99
Foto 100	2,99	1,00	0,00	2,99
Subtotal			0,00	10,74
Total				10,74

29.24 Remoção de adesivos e limpeza				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 97 a 100	10,74	1,00	0,00	10,74
Subtotal			0,00	10,74
Total (DIVIDIDO POR 10)				1,07

Itens			
29.2	Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.)	10,74	M
29.24	Remoção de adesivos e limpeza	1,07	m²

1.4 - Grafema:



Foto 101

- Prezados, porta de vidro de entrada sem grafismo padrão e com **0,90 m de adesivo fora do padrão**. É necessária a remoção e aplicação de **1,00 unidade de grafema padrão**. (itens 29.8 e 29.24 do contrato)

29.8 Grafema em vinil adesivo jateado	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 101	1,00
Total	1,00

29.24 Remoção de adesivos e limpeza				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 101	0,90	1,00	0,00	0,90
Subtotal			0,00	0,90
Total (DIVIDIDO POR 10)				0,09

Itens			
29.8	Grafema em vinil adesivo jateado	1,00	UN
29.24	Remoção de adesivos e limpeza	0,09	m²

1.5 - Capacho:



Foto 102

- Detalhes:



Foto 103

- Prezados, capacho da entrada da agência desgastado e deteriorado. É necessária a substituição com descarte do antigo para restabelecer a funcionalidade. (itens 10.20 e 2.18 do contrato)

10.20 Capacho - fornecimento e instalação				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 102 e 103	3,50	1,00	0,00	3,50
Subtotal			0,00	3,50
Total				3,50

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 102 e 103	3,50	1,00	0,00	3,50
Subtotal			0,00	3,50
Total (DIVIDIDO POR 10)				0,35

Itens			
10.20	Capacho - fornecimento e instalação	3,50	m²
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	0,35	m³

2 - Atendimento:

- Vista ampla:



Foto 104

2.1 - Pintura acrílica:



Foto 105



Foto 106



Foto 107

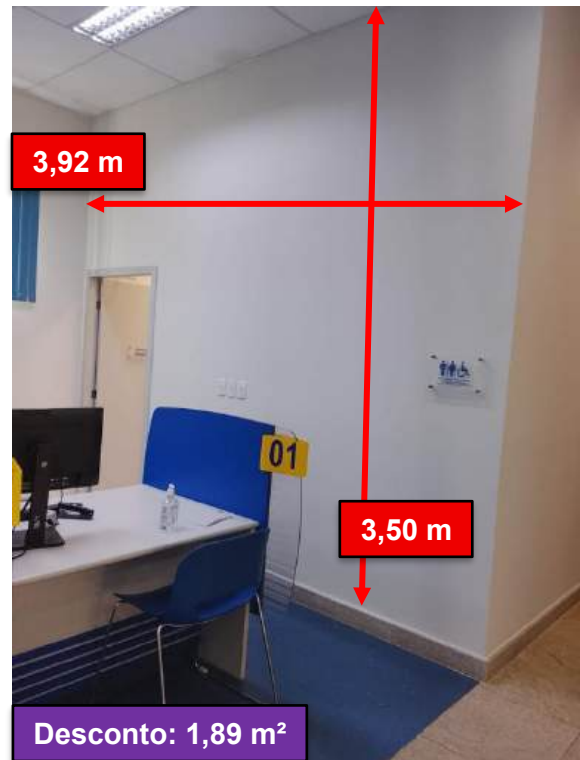


Foto 108



Foto 109



Foto 110



Foto 111

- Detalhes:

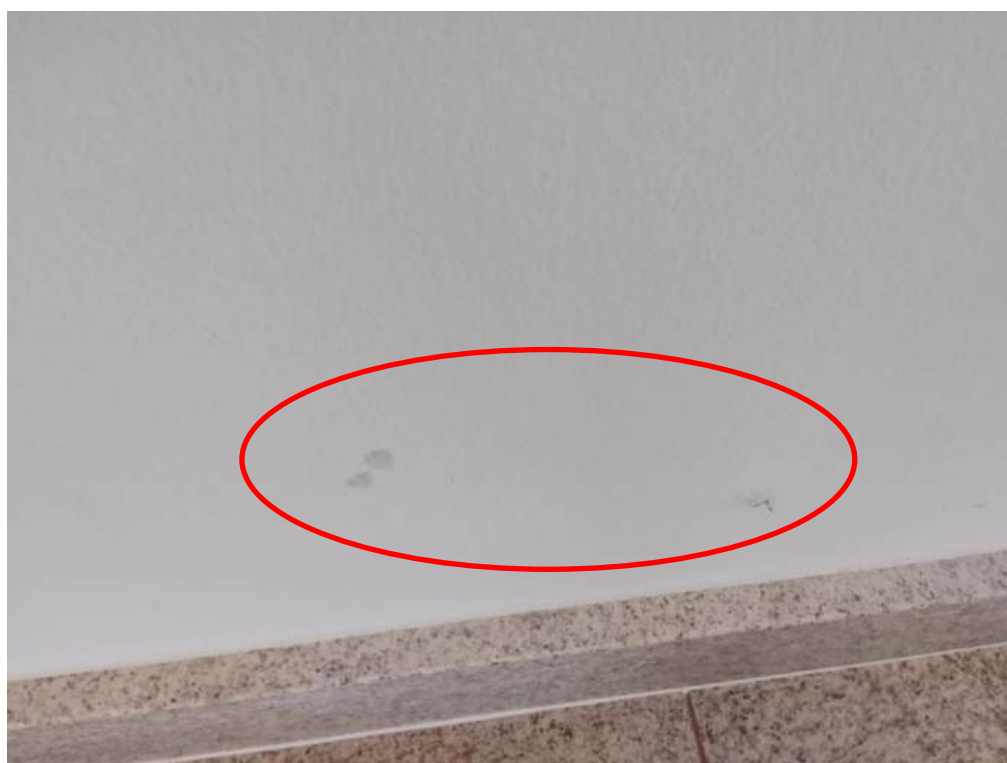


Foto 112



Foto 113



Foto 114



Foto 115



Foto 116



Foto 117

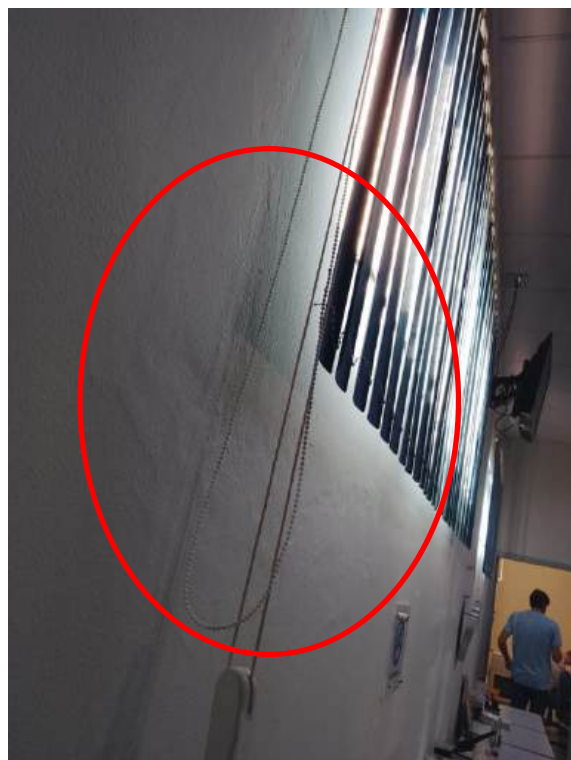


Foto 118

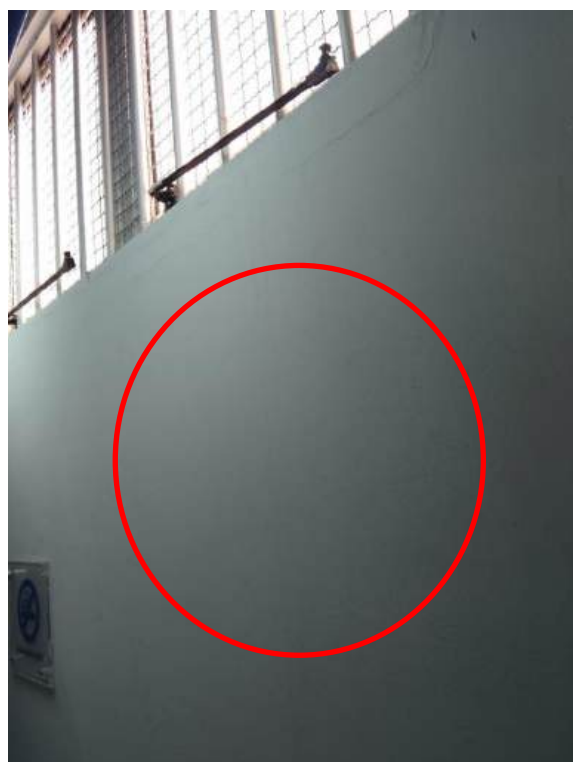


Foto 119



Foto 120

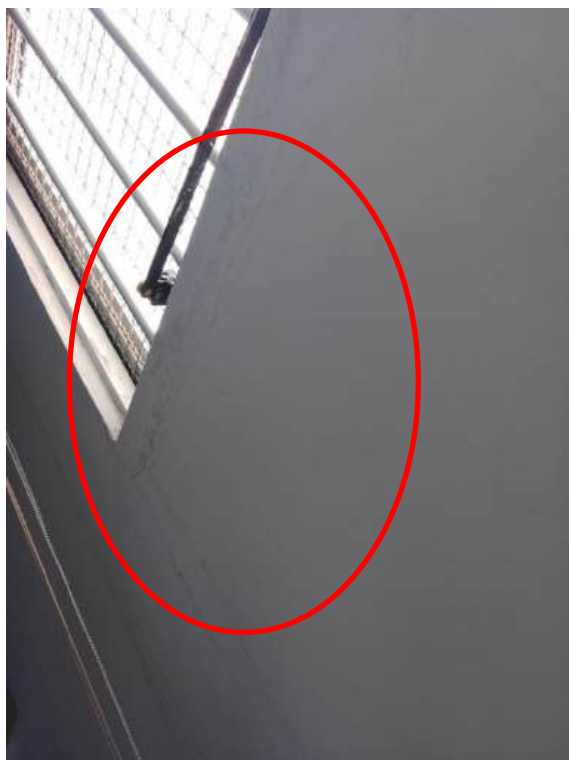


Foto 121

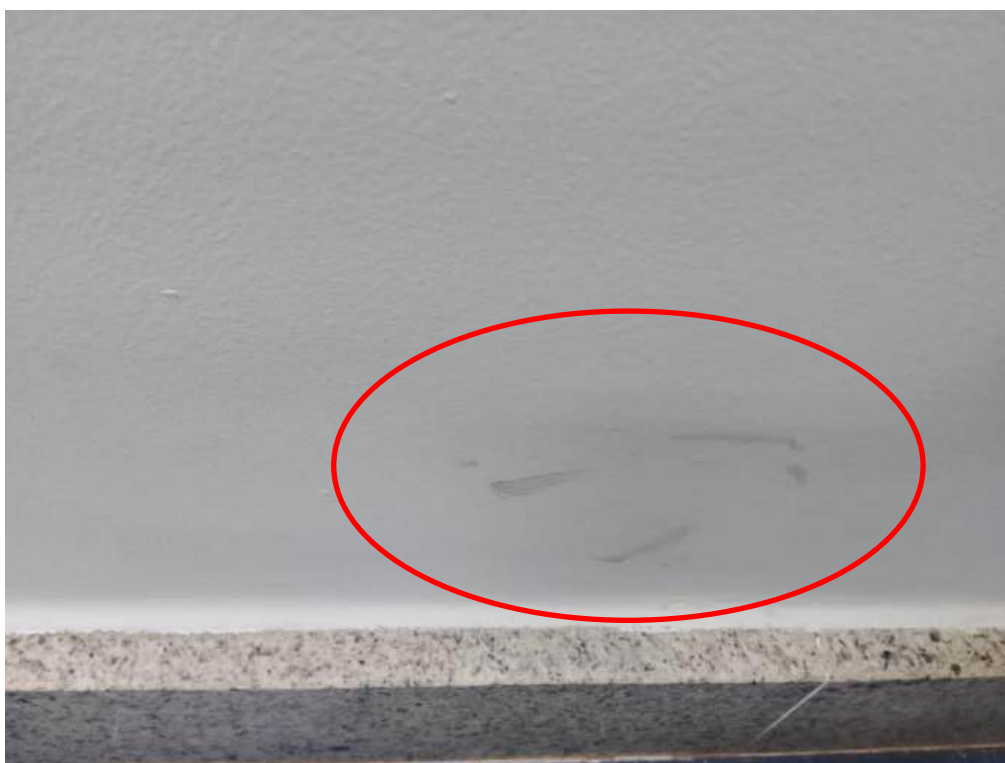


Foto 122

- Prezados, as paredes do atendimento estão com manchas e desgaste, precisando de pintura. Será necessário também um **emassamento pontual de 0,25 m²** para corrigir imperfeições, além do **remanejamento dos móveis** e **desmontagem/montagem de 5,00 estações de trabalho** para execução do serviço. Essas ações vão melhorar o acabamento e a aparência do ambiente. (itens 17.4, 17.2, 13.5, 13.9 e 13.12 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 105	11,67	3,50	4,55	40,85
Foto 106	11,96	3,50	0,00	41,86
Foto 107	3,20	3,50	0,00	11,20
Foto 108	3,92	3,50	1,89	13,72
Foto 109	4,01	3,50	1,89	14,04
Foto 110	4,96	3,50	1,89	17,36
Foto 111	5,79	3,50	1,89	20,27
Subtotal			12,11	159,29
Total				147,18

17.2 Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 117	0,25	1,00	0,00	0,25
Subtotal			0,00	0,25
Total				0,25

13.5 Desmontagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 106	5,00
Total	5,00

13.9 Montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 106	5,00
Total	5,00

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 105 e 107	6,00
Total	6,00

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	147,18	m²
17.2	Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos	0,25	m²
13.5	Desmontagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	5,00	un
13.9	Montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	5,00	un
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	6,00	un

2.2 - Forro de fibra mineral:



Foto 123

- Detalhes:



Foto 124



Foto 125

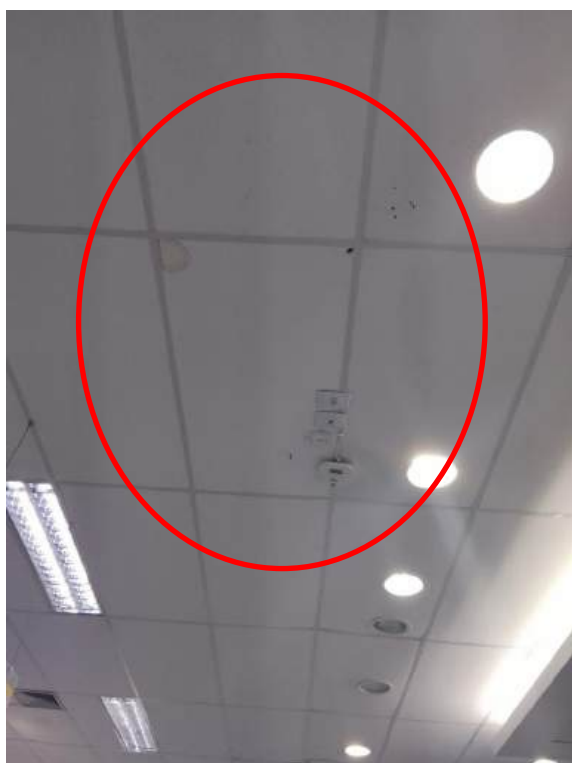


Foto 126



Foto 127



Foto 128



Foto 129



Foto 130



Foto 131

- Entreferro:



Foto 132



Foto 133



Foto 134



Foto 135



Foto 136

- Prezados, verificamos no setor de atendimento a existência de **25,00 placas de forro em fibra mineral**, com dimensões de **1,25 x 0,63 m**, apresentando manchas, sinais de desgaste e danos associados a infiltrações, afetando o acabamento e a estética do ambiente. É necessária a substituição das peças comprometidas para recompor a uniformidade e assegurar a adequada conservação do forro. **As tratativas referentes às infiltrações já foram apontadas em relatório específico, no item 1 – Manta aluminizada, relacionado ao telhado.** (itens 12.10 e 2.18 do contrato)

12.10 Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 123 a 131	1,25	0,63	0,00	0,79
Subtotal			0,00	0,79
Total (X25 Placas)				19,69

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 123 a 131	19,69	1,00	0,00	19,69
Subtotal			0,00	19,69
Total (DIVIDIDO POR 10)				1,97

Itens			
12.10	Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura	19,69	m ²
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	1,97	m ³

2.3 - Lâmpadas:

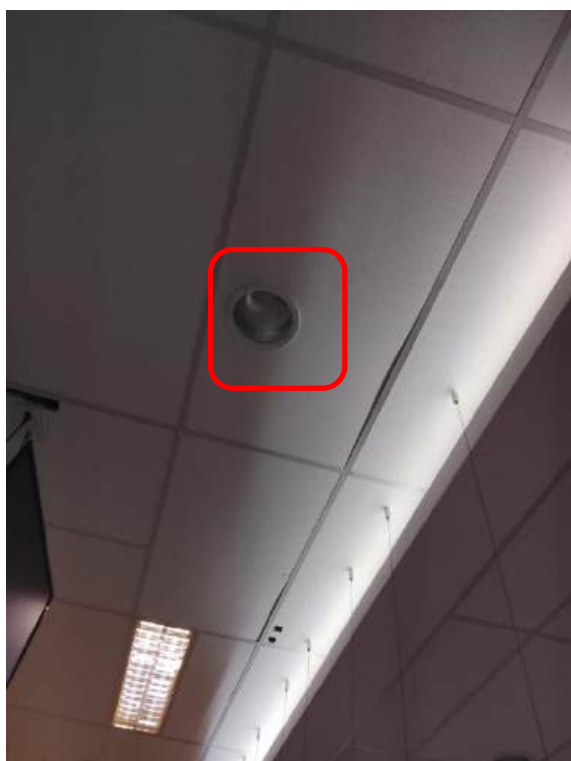


Foto 137



Foto 138



Foto 139



Foto 140



Foto 141



Foto 142



Foto 143

- Prezados, ambiente de atendimento com **18,00 lâmpadas de bulbo queimadas e inativas**. É necessária a substituição para restabelecer a iluminação. (item 19.34 do contrato)

19.34 Lâmpada LED Bulbo ou PAR20	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 137 a 143	18,00
Total	18,00

Itens			
19.34	Lâmpada LED Bulbo ou PAR20	18,00	UN

3 - Suporte:

- Vista ampla:

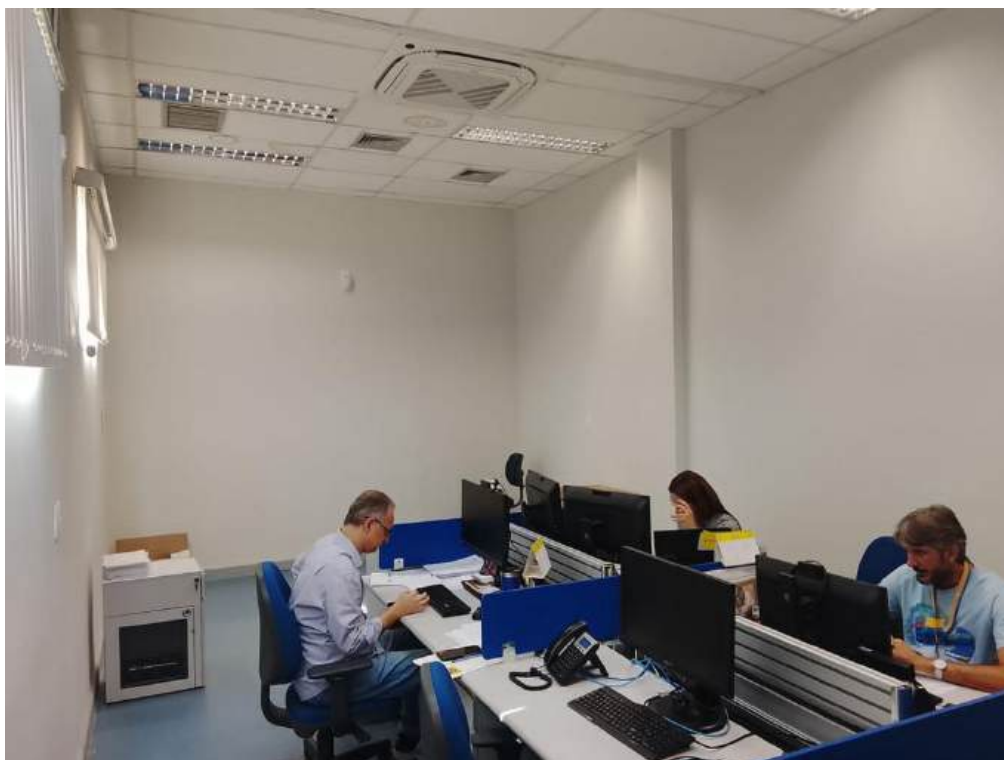


Foto 144

3.1 - Pintura acrílica:



Foto 145

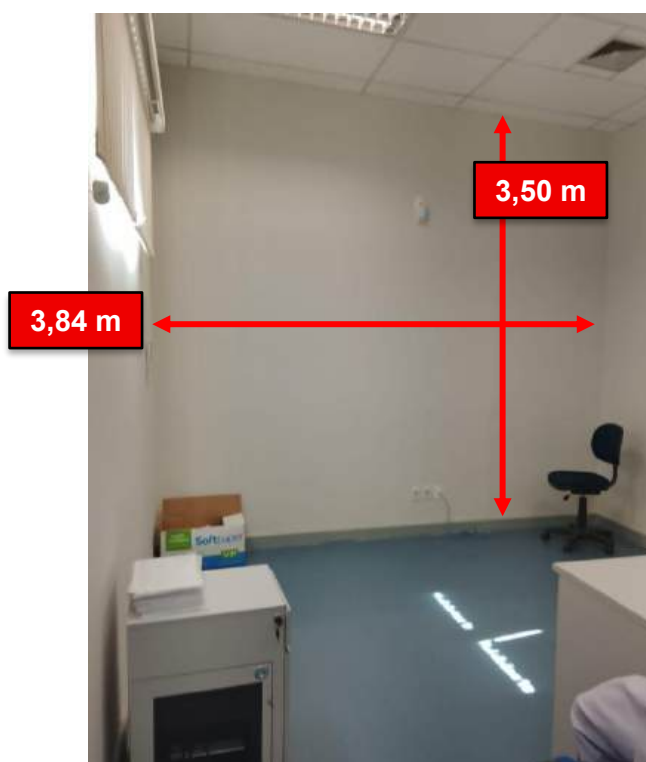


Foto 146

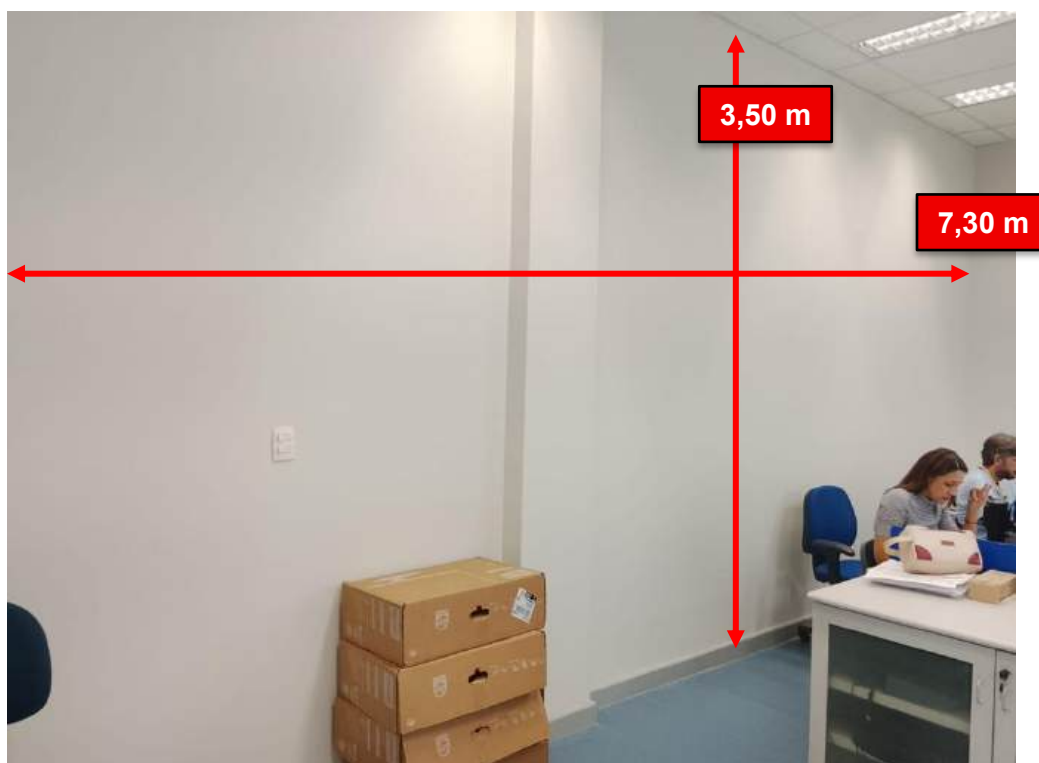


Foto 147



Foto 148

- Detalhes:



Foto 149



Foto 150



Foto 151



Foto 152



Foto 153



Foto 154

- Prezados, paredes do suporte com manchas e desgaste. É necessária a pintura acrílica com remanejamento de mobiliário. (itens 17.4 e 13.12 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 145	3,84	3,50	1,89	13,44
Foto 146	3,84	3,50	0,00	13,44
Foto 147	7,30	3,50	0,00	25,55
Foto 148	7,30	3,50	3,10	25,55
Subtotal			4,99	77,98
Total				72,99

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 145	2,00
Total	2,00

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	72,99	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	2,00	un

3.2 - Forro de fibra mineral:



Considerar
medidas X7
unidades de
placas para
substituição
no total

Foto 155

- Detalhes:



Foto 156



Foto 157

- Entreferro:

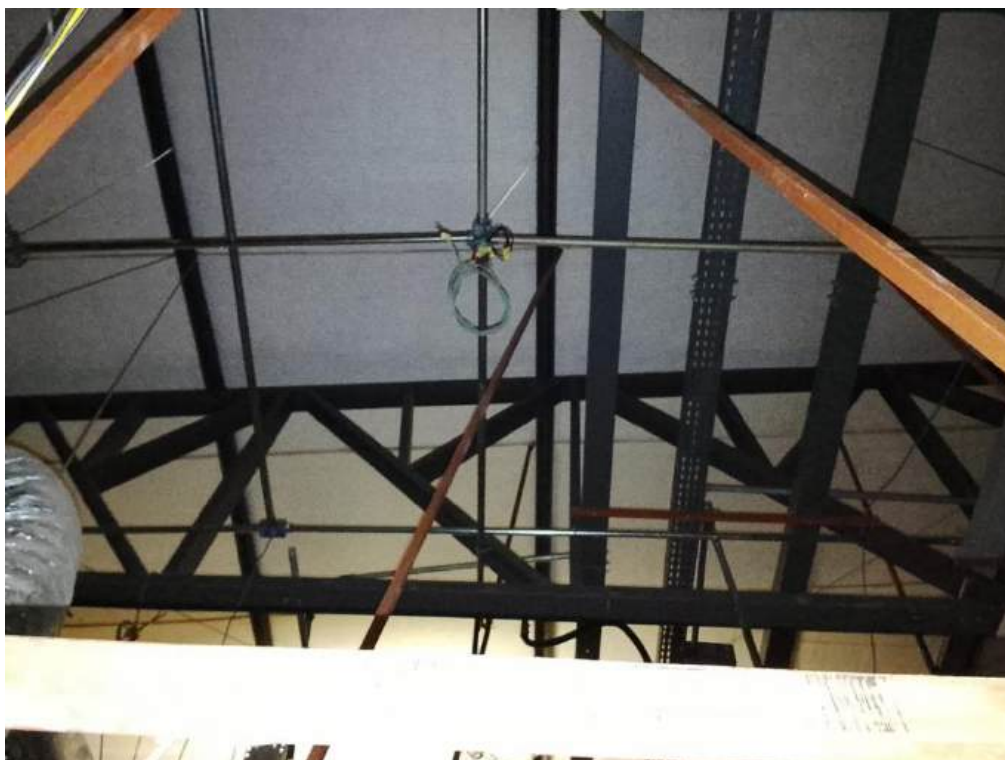


Foto 158



Foto 159



Foto 160

- Prezados, identificamos no ambiente de suporte a presença de **7,00 peças de forro de fibra mineral**, com dimensões de **1,25 x 0,63 m**, apresentando manchas, desgastes e avarias decorrentes de infiltrações, comprometendo o padrão de acabamento e a estética do local. É necessária a substituição das unidades danificadas para restabelecer a uniformidade e garantir a conservação adequada do forro. **As correções relacionadas às infiltrações já foram registradas em relatório específico, no item 1 – Manta aluminizada, referente ao telhado.** (itens 12.10 e 2.18 do contrato)

12.10 Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 155 a 157	1,25	0,63	0,00	0,79
Subtotal			0,00	0,79
Total (X7 Placas)				5,51

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 155 a 157	5,51	1,00	0,00	5,51
Subtotal			0,00	5,51
Total (DIVIDIDO POR 10)				0,55

Itens			
12.10	Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura	5,51	m²
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	0,55	m³

4 - Corredor de acesso:

- Vista ampla:



Foto 161

4.1 - Pintura acrílica:

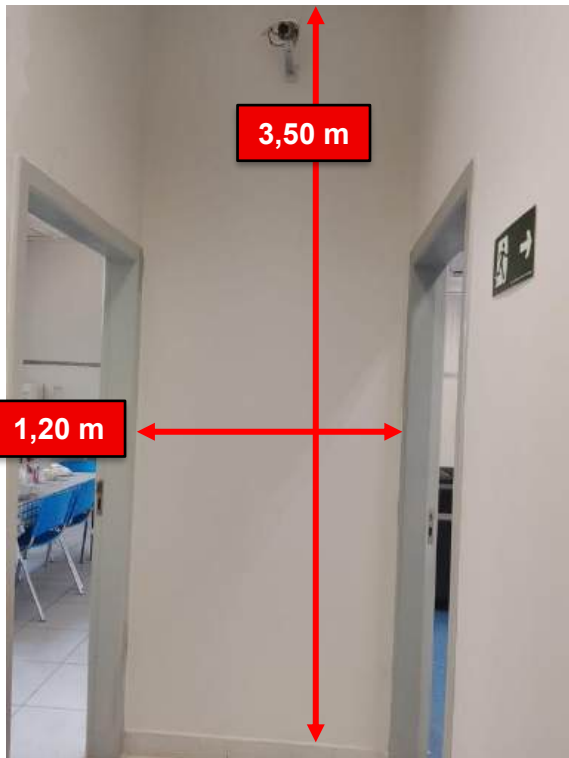


Foto 162



Foto 163



Foto 164



Foto 165



Foto 166



Foto 167

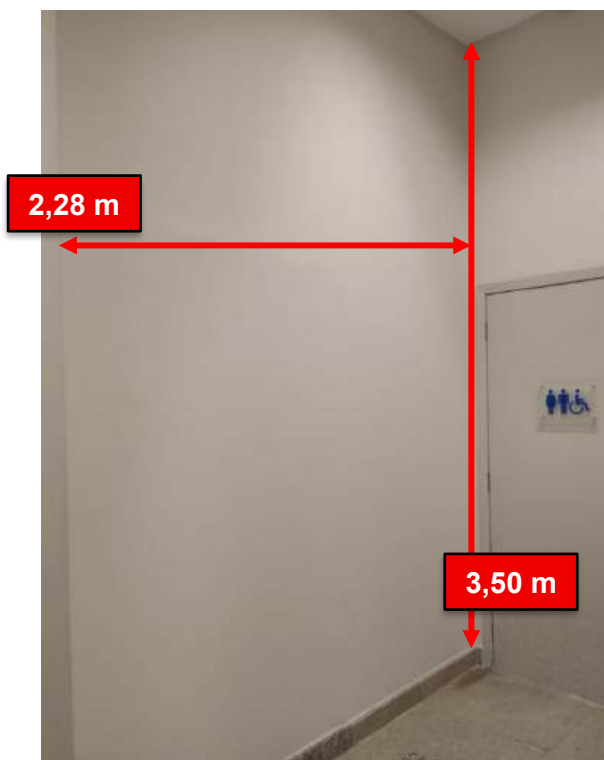


Foto 168

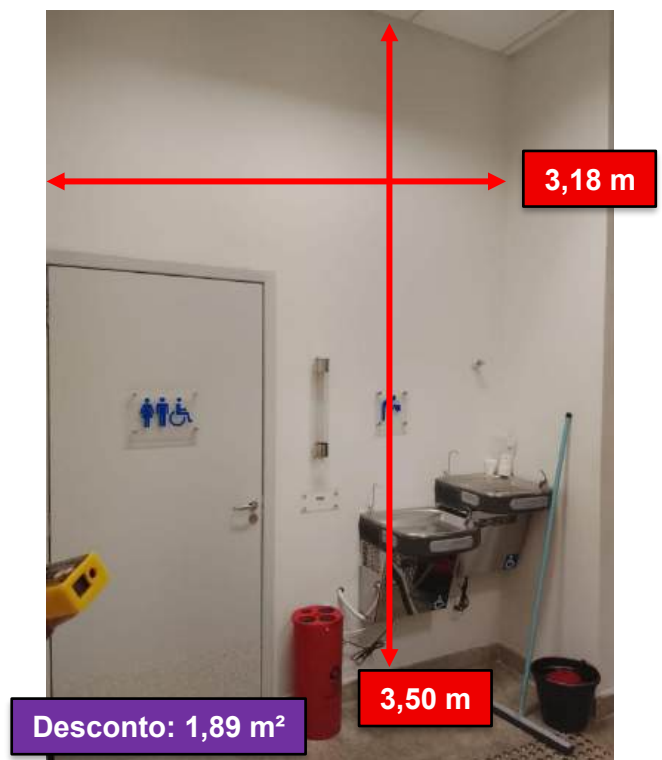


Foto 169

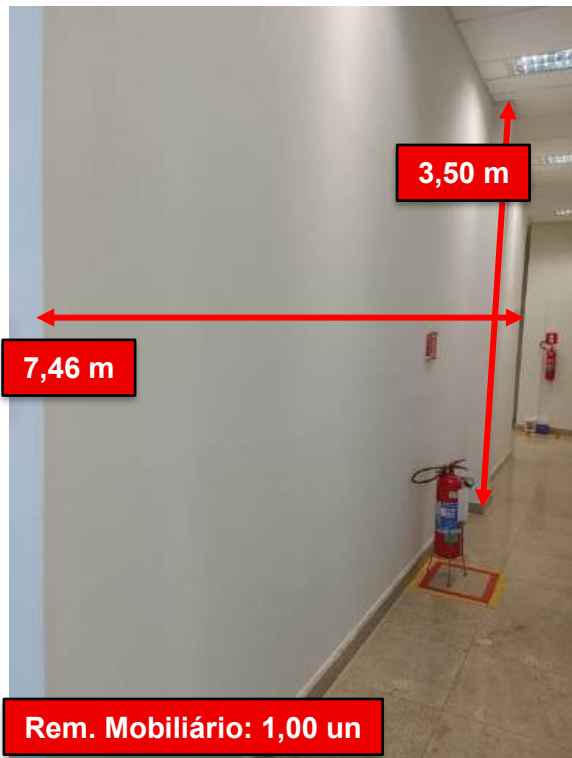


Foto 170

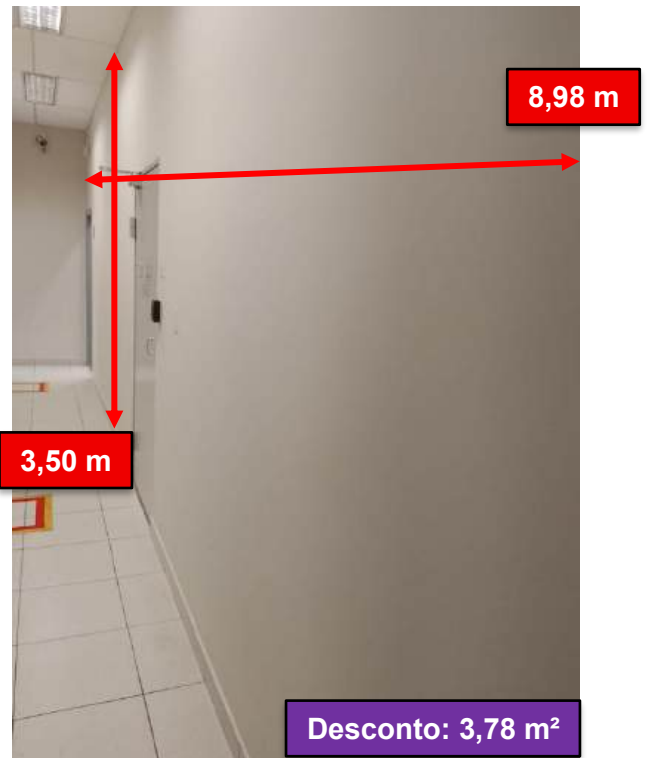


Foto 171

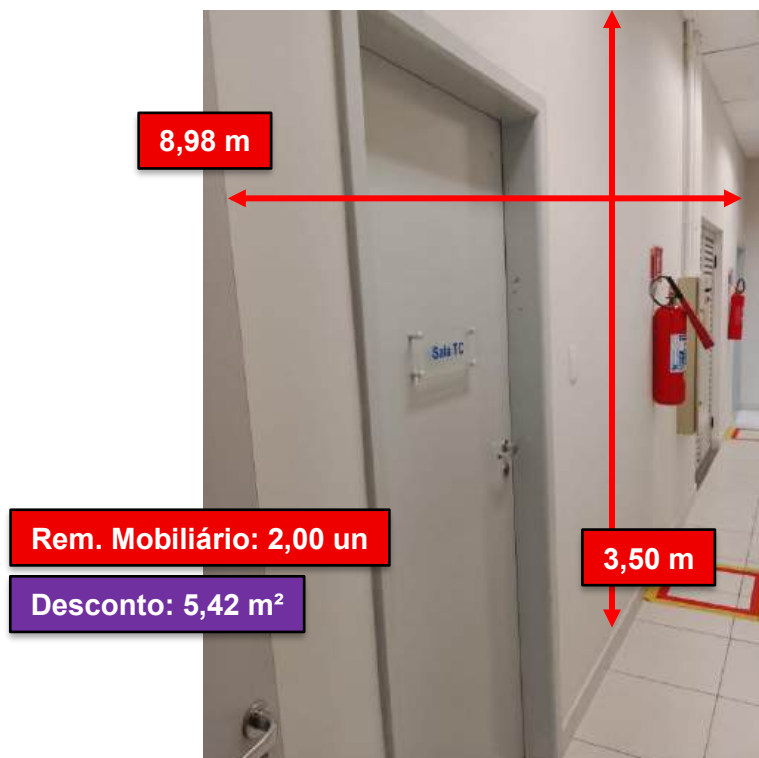


Foto 172

- Detalhes:



Foto 173



Foto 174



Foto 175



Foto 176



Foto 177

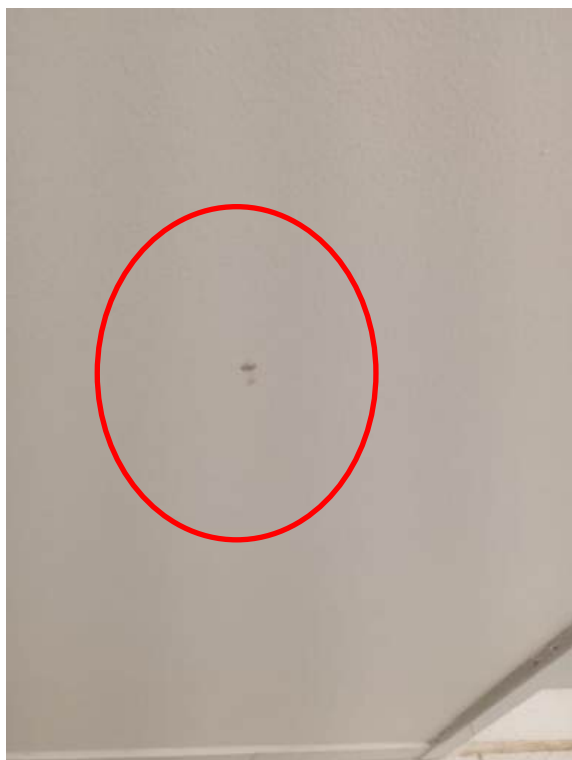


Foto 178



Foto 179



Foto 180

- Prezados, as paredes do corredor interno estão com manchas e desgaste, prejudicando a aparência do ambiente. É necessária a pintura acrílica, sendo preciso também o remanejamento dos extintores para realização do serviço. (itens 17.4 e 13.12 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 162	1,20	3,50	0,00	4,20
Foto 163	1,39	3,50		4,87
Foto 164	1,52	3,50	1,89	5,32
Foto 165	1,55	3,50	1,89	5,43
Foto 166	1,75	3,50	1,89	6,13
Foto 167	10,07	3,50	3,78	35,25
Foto 168	2,28	3,50	0,00	7,98
Foto 169	3,18	3,50	1,89	11,13
Foto 170	7,46	3,50	0,00	26,11
Foto 171	8,98	3,50	3,78	31,43
Foto 172	8,98	3,50	5,42	31,43
Subtotal			20,54	169,26
Total				148,72

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 163, 170 e 172	4,00
Total	4,00

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	148,72	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	4,00	un

4.2 - Piso porcelanato:

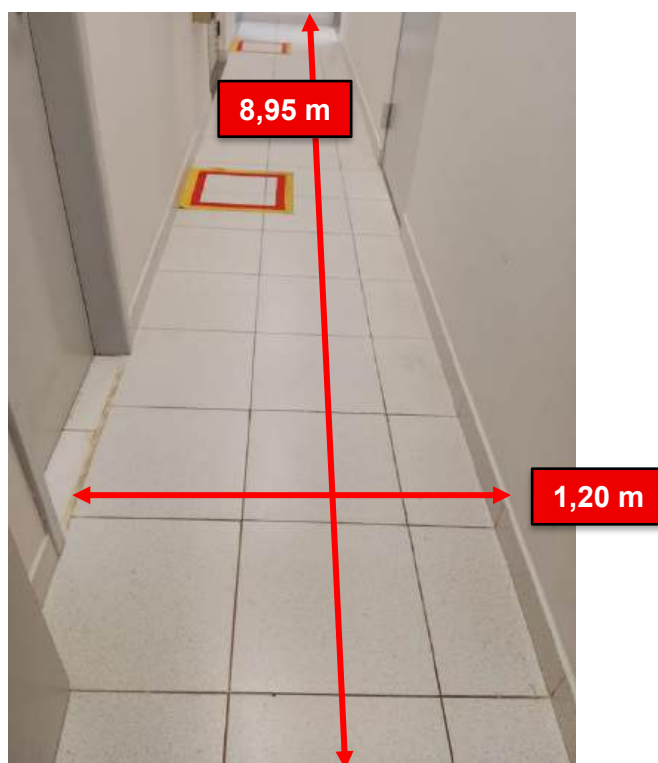


Foto 181

- Detalhes:



Foto 182

- Croqui:

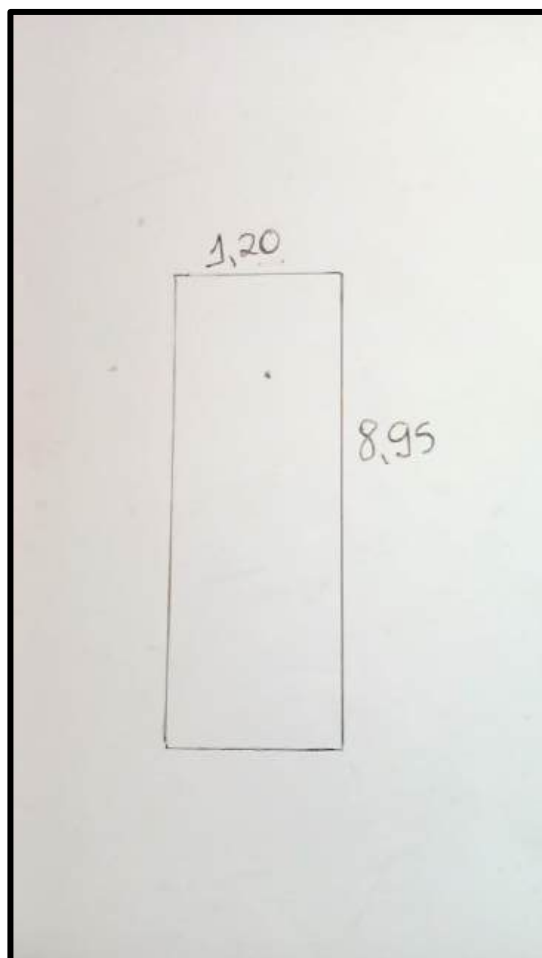


Foto 183

- Prezados, constatamos que o piso cerâmico do corredor de acesso apresenta peças ocas, soltas e com falhas de fixação, comprometendo a estabilidade, a segurança de circulação e o acabamento do ambiente. Conforme **solicitação da gerência, é necessária a substituição do revestimento existente por piso em porcelanato**. Para a execução dos serviços, serão contempladas as etapas de demolição do piso atual, regularização da base, assentamento do novo revestimento e remoção dos resíduos gerados com destinação adequada. Adicionalmente, será necessária a instalação de **4,50 m lineares de soleira para divisão de ambientes, posicionadas abaixo de 5,00 portas existentes**, bem como a reinstalação de **8,00 m de fita de piso para demarcação dos extintores no corredor**. Considera-se ainda o **rodapé (20,30 x 0,10) que será em porcelanato**, garantindo o adequado acabamento e continuidade do material. As intervenções visam restabelecer a funcionalidade, garantir a segurança e melhorar o padrão estético do local. (itens 10.14, 2.4, 10.1, 2.18, 10.5 e 29.11 do contrato)

10.14 Piso em Porcelanato				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Subtotal			0,00	12,77
Total				12,77

2.4 Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) - Manual

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Subtotal			0,00	12,77
Total				12,77

10.1 Regularização de base ou contrapiso

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Subtotal			0,00	12,77
Total				12,77

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto	11,81	1,00	0,00	11,81
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Subtotal			0,00	13,84
Total (DIVIDIDO POR 10)				1,38

10.5 Peitoril ou soleira de granito, assentado e rejuntado

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	0,90	1,00	0,00	0,90
Subtotal			0,00	0,90
Total (X5)				4,50

29.11 Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,00	1,00	0,00	8,00
Subtotal			0,00	8,00
Total				8,00

Itens			
10.14	Piso em Porcelanato	12,77	m²
2.4	Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) - Manual	12,77	m²
10.1	Regularização de base ou contrapiso	12,77	m²
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	1,38	m³
10.5	Peitoril ou soleira de granito, assentado e rejuntado	4,50	m
29.11	Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)	8,00	M

5 - Banheiro masculino:

- Vista ampla:



Foto 184

5.1 - Pintura acrílica:



Foto 185

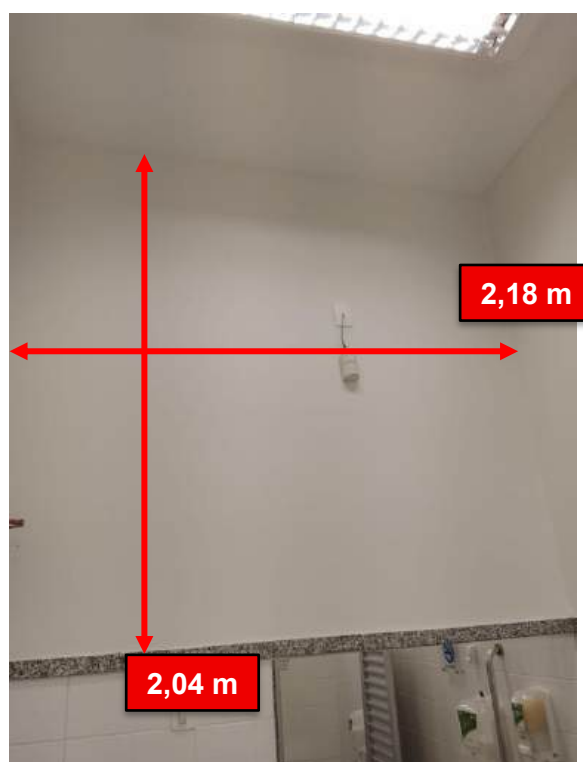


Foto 186

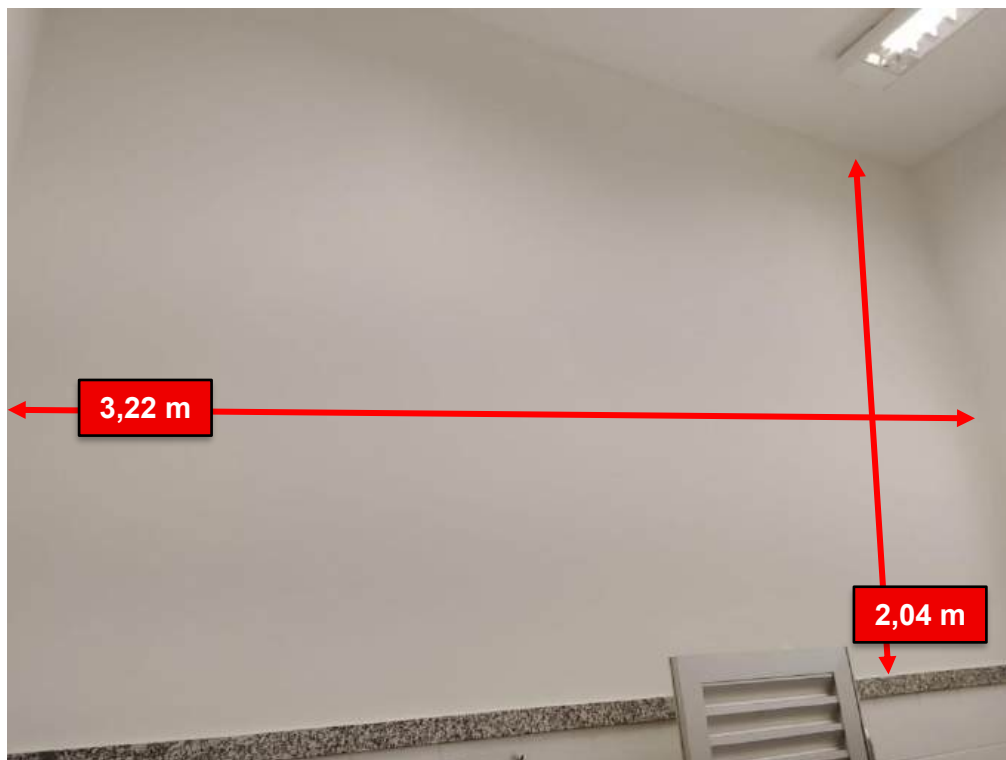


Foto 187



Foto 188

- Detalhes:



Foto 189



Foto 190



Foto 191

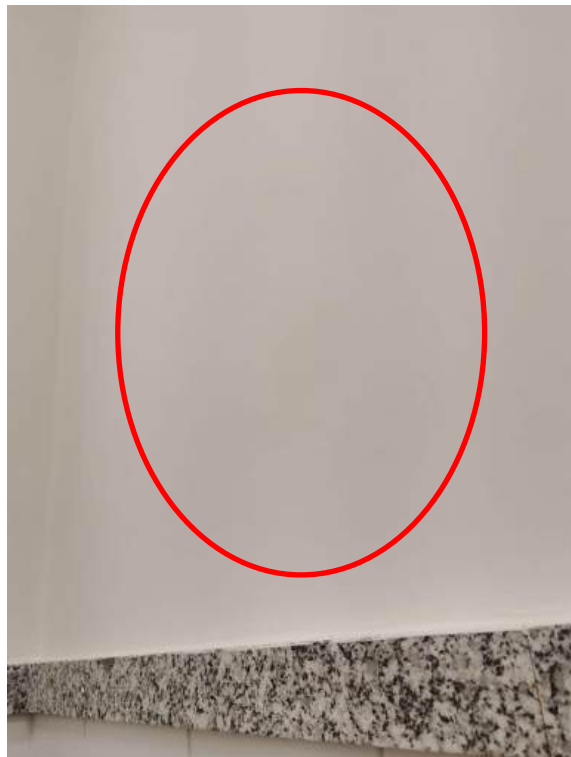


Foto 192

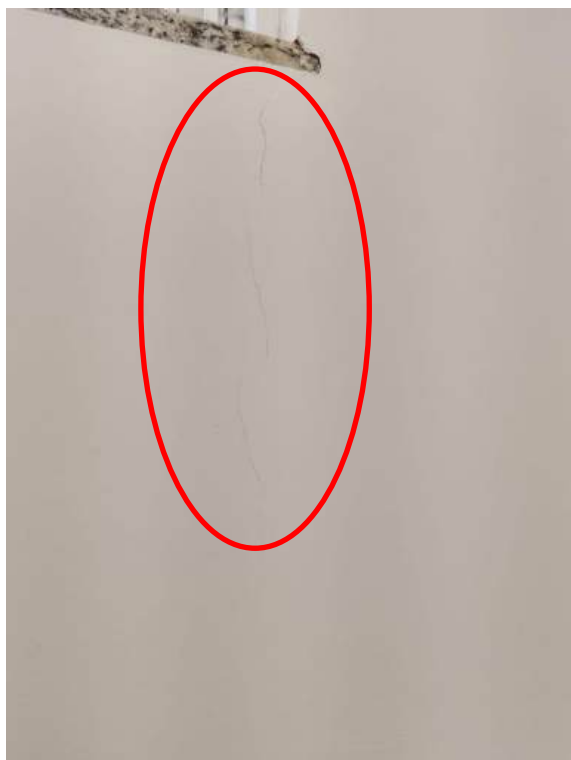


Foto 193



Foto 194

- Prezados, paredes do banheiro masculino com desgaste e sujeira. É necessária a pintura acrílica para recuperação do acabamento. (item 17.4 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 185	2,18	2,04	1,50	4,45
Foto 186	2,18	2,04	0,00	4,45
Foto 187	3,22	2,04	0,00	6,57
Foto 188	3,22	2,04	0,55	6,57
Subtotal			2,05	22,03
Total				19,98

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	19,98	m²

5.2 - Ducha higiênica:



Foto 195

- Prezados, ducha higiênica do banheiro masculino com falhas e desgaste. É necessária a substituição. (item 28.11 do contrato)

28.11 Ducha higiênica manual cromada	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 195	1,00
Total	1,00

Itens			
28.11	Ducha higiênica manual cromada	1,00	UN

6 - Banheiro feminino:

- Vista ampla:



Foto 196

6.1 - Pintura acrílica:



Foto 197



Foto 198

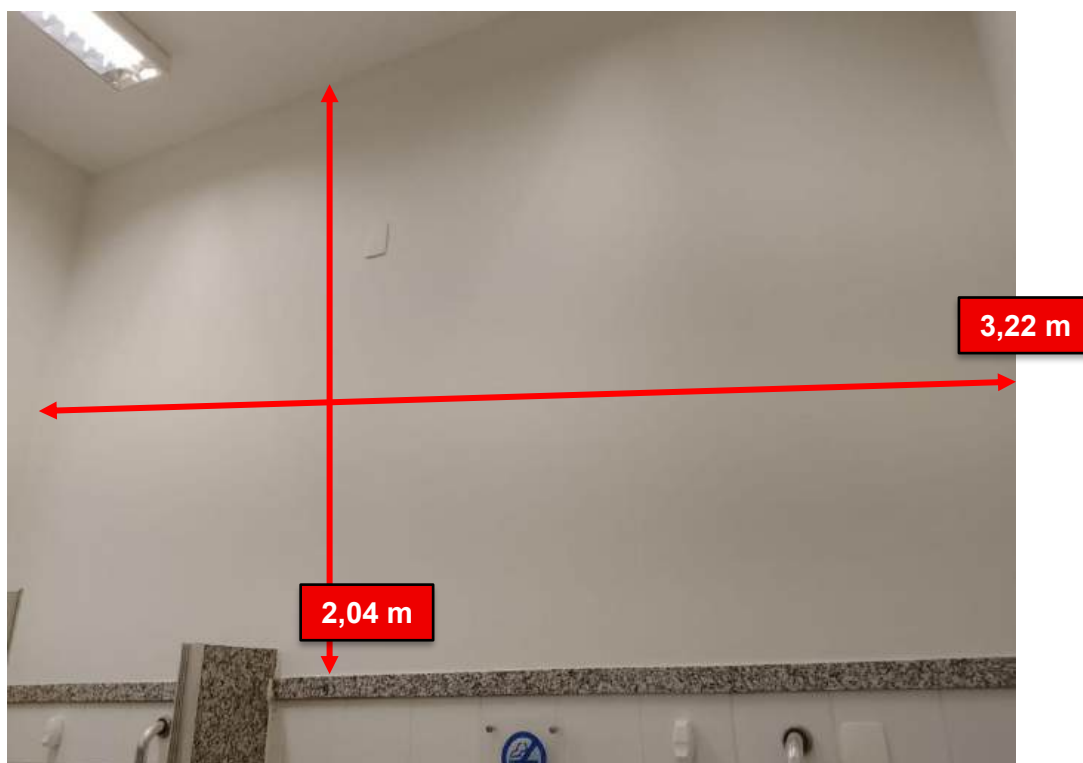


Foto 199



Foto 200

- Detalhes:



Foto 201



Foto 202



Foto 203

- Prezados, paredes do banheiro feminino com desgaste e sujeira. É necessária a pintura acrílica para recuperação do acabamento. (item 17.4 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 197	2,20	2,04	0,00	4,49
Foto 198	2,20	2,04	1,50	4,49
Foto 199	3,22	2,04	0,00	6,57
Foto 200	3,22	2,04	0,55	6,57
Subtotal			2,05	22,11
Total				20,06

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	20,06	m²

6.2 - Torneira automática:



Foto 204

- Detalhes:



Foto 205

- Prezados, banheiro feminino com **2,00 torneiras automáticas** danificadas e com vazamento. É necessária a substituição. (item 28.28 do contrato)

28.28 Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 204 e 205	2,00
Total	2,00

Itens			
28.28	Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático	2,00	UN

7 - Banheiro PNE:

- Vista ampla:



Foto 206

7.1 - Pintura acrílica:



Foto 207

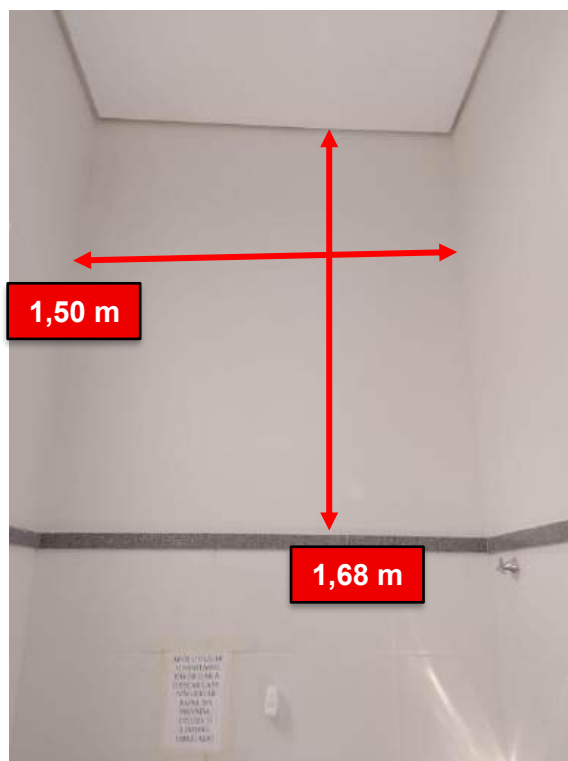


Foto 208



Foto 209



Foto 210

- Prezados, as paredes do banheiro PNE estão com manchas, sujeira e desgaste, o que prejudica a aparência do ambiente. É necessária a pintura acrílica para melhorar o visual e conservar o local. (item 17.4 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 207	1,50	1,68	0,00	2,52
Foto 208	1,50	1,68	0,00	2,52
Foto 209	2,53	1,68	0,25	4,25
Foto 210	2,53	1,68	1,50	4,25
Subtotal			1,75	13,54
Total				11,79

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	11,79	m²

7.2 - Torneira automática com alavanca:



Foto 211

- Detalhes:



Foto 212

- Prezados, banheiro PNE com **1,00 torneira com alavanca** danificada e com vazamento. É necessária a substituição. (item 28.32 do contrato)

28.32 Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 211 e 212	1,00
Total	1,00

Itens			
28.32	Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento	1,00	un

7.3 - Dispenser de sabão:



Foto 213

- Prezados, dispenser de sabão do banheiro PNE danificado e com falhas. É necessária a substituição. (item 28.34 do contrato)

28.34 Dosador de sabão tipo dispenser de parede	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 213	1,00
Total	1,00

Itens			
28.34	Dosador de sabão tipo dispenser de parede	1,00	UN

8 - DML:

- Vista ampla:

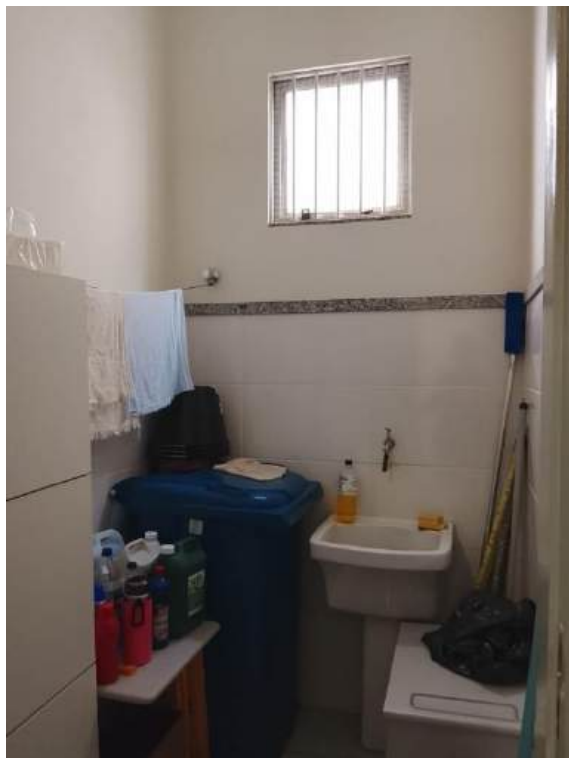


Foto 214

- Prezados, DML em boas condições, sem irregularidades identificadas. Não há necessidade de intervenções.

9 - Almoxarifado:

- Vista ampla:



Foto 215

- Prezados, Almoxarifado conservado e sem avarias aparentes durante o levantamento. Não há necessidade de intervenções.

10 - Copa:

- Vista ampla:



Foto 216

10.1 - Piso porcelanato:

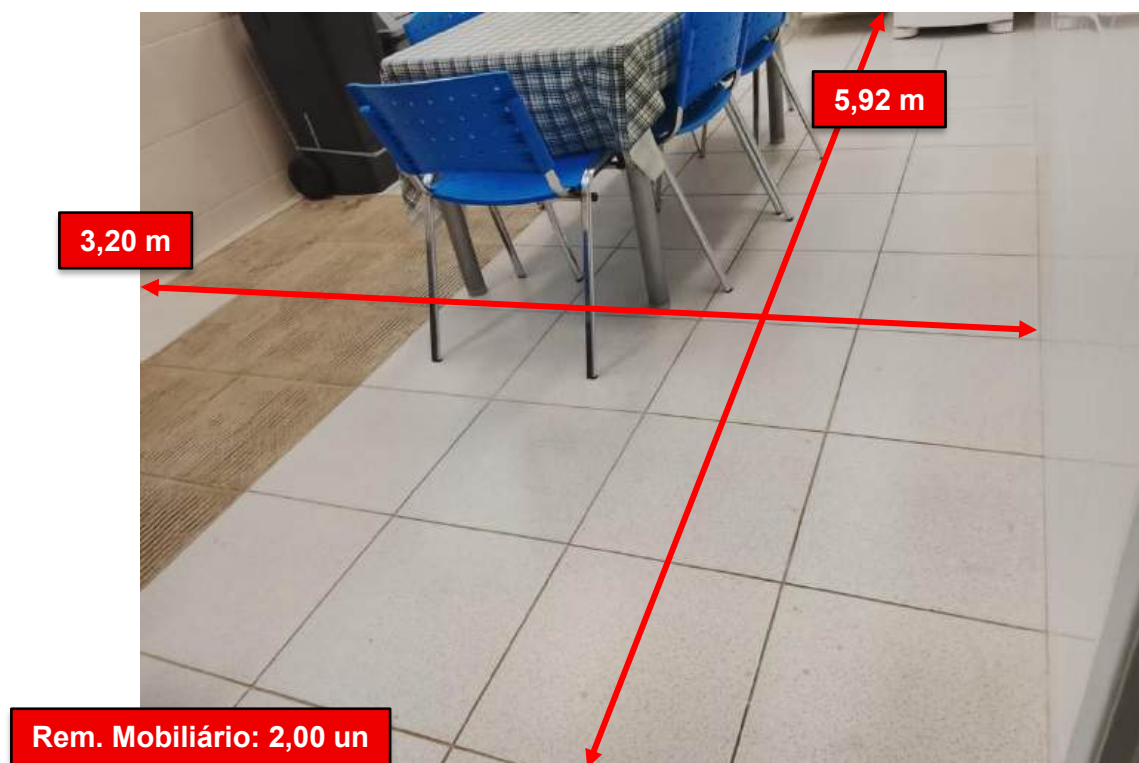


Foto 217

- Detalhes:



Foto 218



Foto 219



Foto 220

- Croqui:

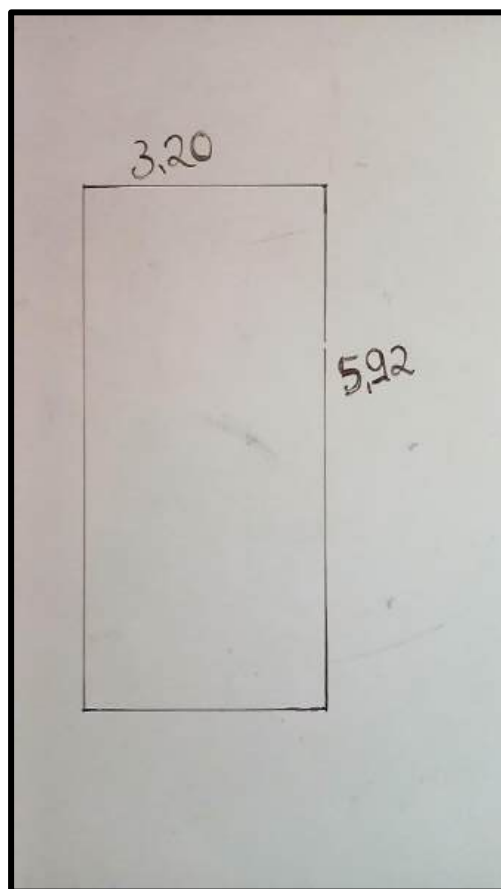


Foto 221

- Prezados, constatamos na copa a presença de área com piso cerâmico apresentando desgaste, peças soltas e faltantes, com dimensões de **3,20 m x 5,92 m**, comprometendo a uniformidade, a estética e a funcionalidade do ambiente. É necessária a **substituição do revestimento existente por piso em porcelanato**, conforme padrão adotado. Para a execução dos serviços, serão realizadas as etapas de demolição do piso atual, regularização da base, assentamento do novo revestimento e remoção dos resíduos gerados com destinação adequada. As intervenções visam restabelecer a padronização, melhorar a resistência do piso e garantir a adequada conservação do ambiente. (itens 10.14, 2.4, 10.1, 2.18 e 13.12 do contrato)

10.14 Piso em Porcelanato

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	18,94
Total				18,94

2.4 Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) - Manual

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	18,94
Total				18,94

10.1 Regularização de base ou contrapiso

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	18,94
Total				18,94

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 217 a 221	18,94	1,00	0,00	18,94
Subtotal			0,00	18,94
Total (DIVIDIDO POR 10)				1,89

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência

REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 217 a 221	2,00
Total	2,00

Itens			
10.14	Piso em Porcelanato	18,94	m ²
2.4	Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) - Manual	18,94	m ²
10.1	Regularização de base ou contrapiso	18,94	m ²
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	1,89	m ³
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	2,00	un

11 - Suporte 2:

- Vista ampla:



Foto 222

11.1 - Pintura acrílica:

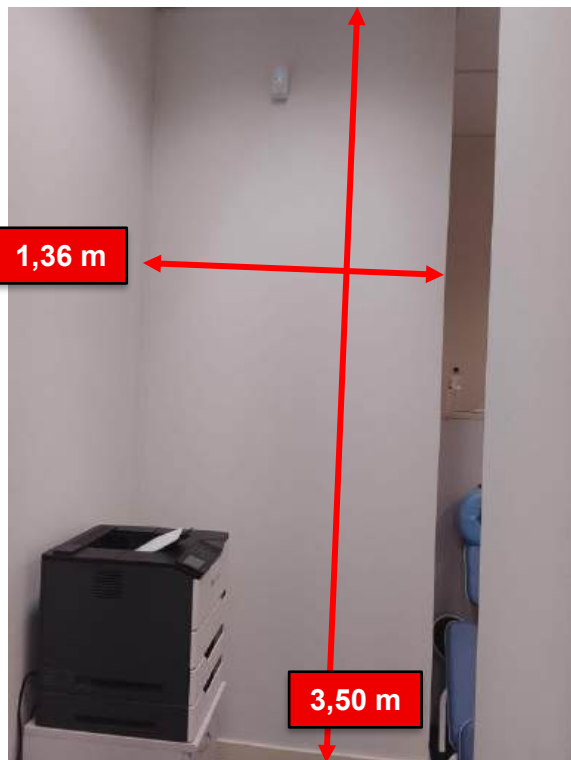


Foto 223



Foto 224

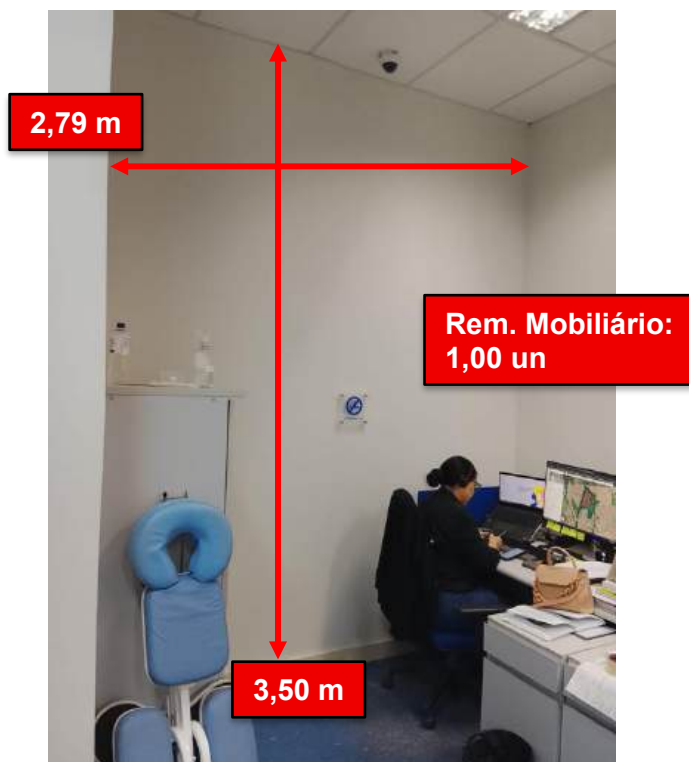


Foto 225

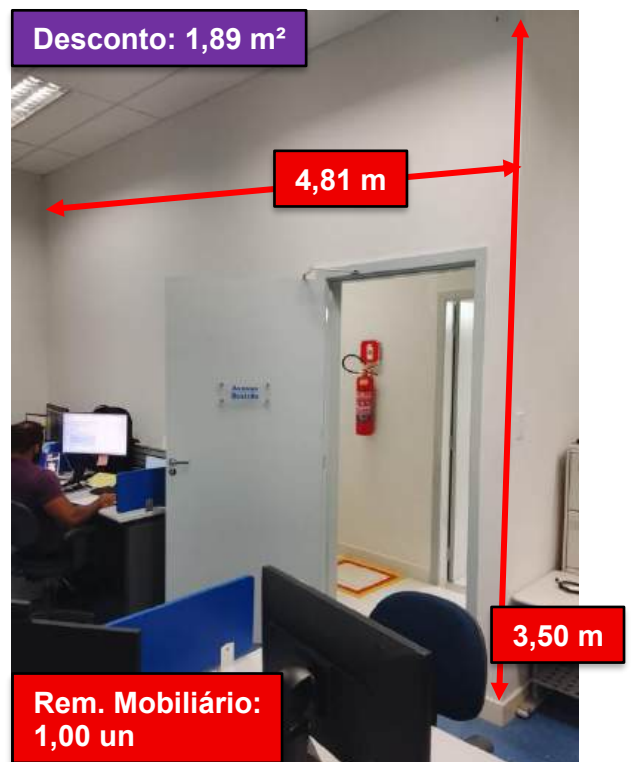


Foto 226



Foto 227



Foto 228



Foto 229

- Detalhes:

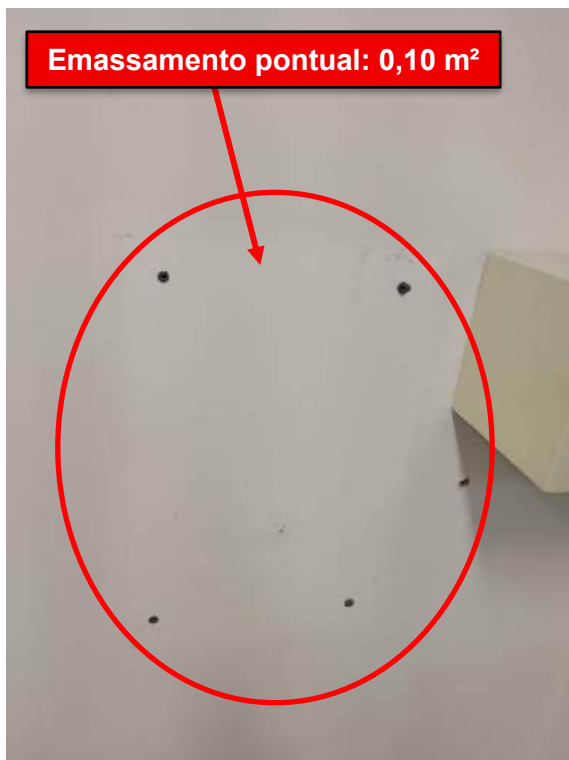


Foto 230

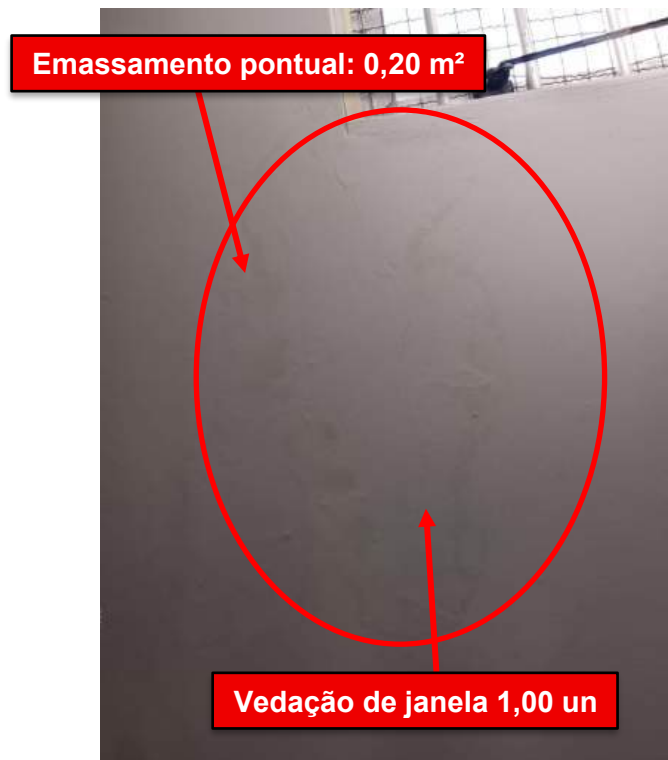


Foto 231

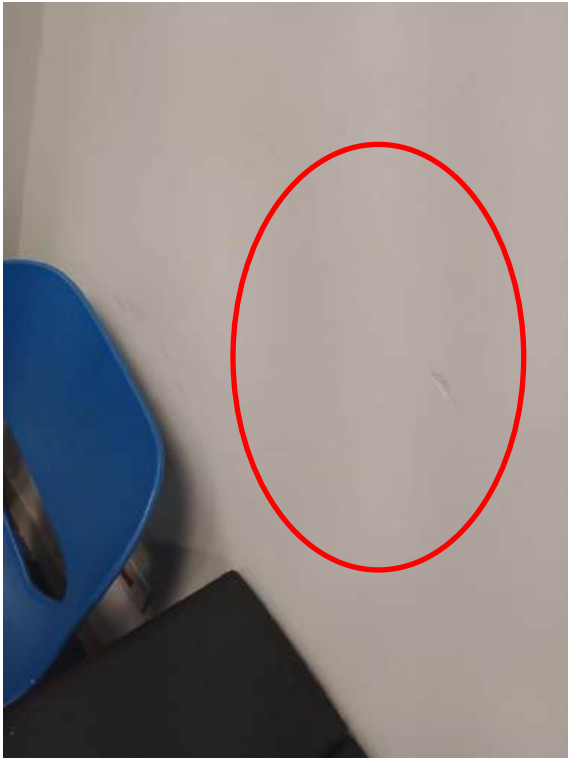


Foto 232



Foto 233



Foto 234



Foto 235

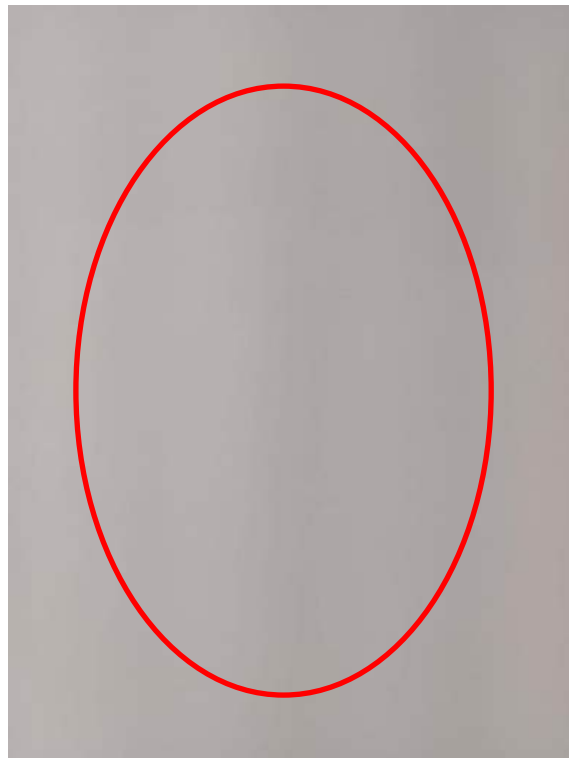


Foto 236



Foto 237

- Prezados, as paredes do suporte 2 estão com manchas e desgaste, prejudicando a aparência. Será necessária a pintura acrílica, com um pequeno **emassamento de 0,30 m²** para corrigir imperfeições, além do remanejamento dos móveis para execução do serviço. Também foi identificado que uma **janela está com falha de vedação**, permitindo a entrada de água em dias de chuva e causando danos na parede, sendo necessária a vedação. Essas ações vão melhorar o visual e evitar novos problemas. (itens 17.4, 17.2, 13.12 e 29.43 do contrato)

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 223	1,36	3,50	0,00	4,76
Foto 224	1,43	3,50	0,00	5,01
Foto 225	2,79	3,50	0,00	9,77
Foto 226	4,81	3,50	1,89	16,84
Foto 227	5,40	3,50	1,50	18,90
Foto 228	5,90	3,50	0,00	20,65
Foto 229	8,80	3,50	0,00	30,80
Subtotal			3,39	106,72
Total				103,33

17.2 Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 230 e 231	0,30	1,00	0,00	0,30
Subtotal			0,00	0,30
Total				0,30

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência

REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 224 a 229	18,00
Total	18,00

29.43 Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)

REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 231	1,00
Total	1,00

Itens

17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	103,33	m²
17.2	Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos	0,30	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	18,00	un
29.43	Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)	1,00	un

11.2 - Forro de fibra mineral:

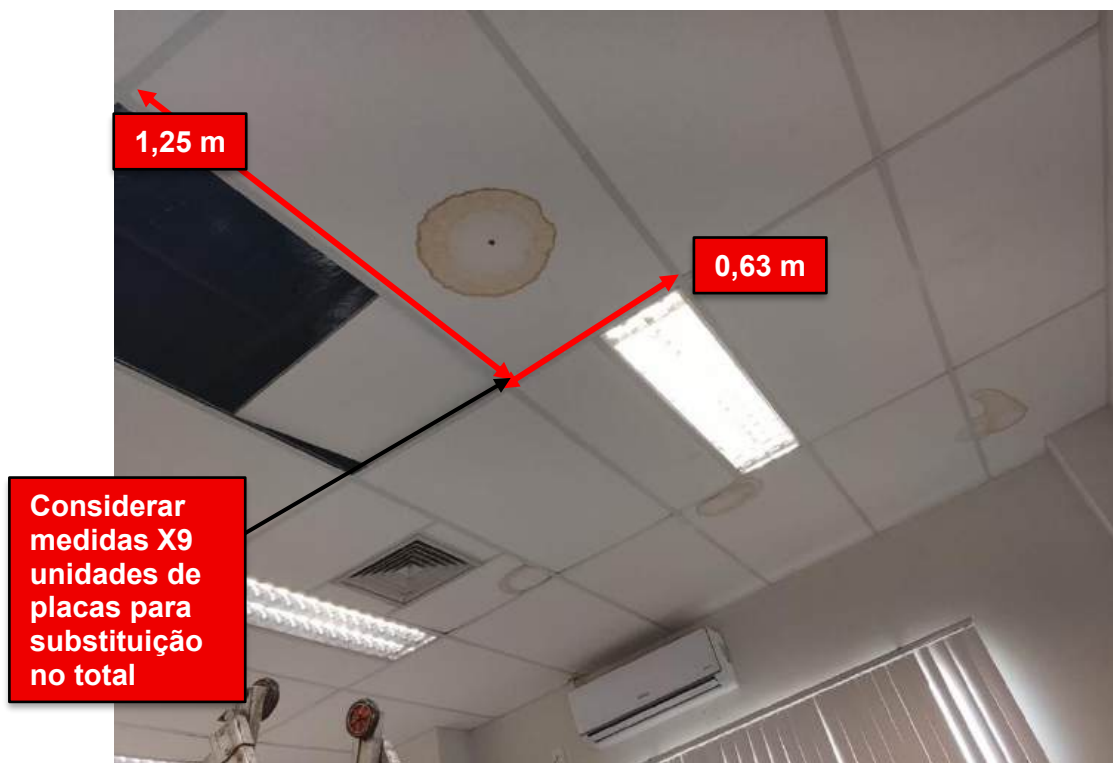


Foto 238

- Detalhes:



Foto 239



Foto 240



Foto 241

- Entreforro:



Foto 242



Foto 243



Foto 244

- Prezados, constatamos no ambiente de suporte 2 a existência de **9,00 placas de forro em fibra mineral**, com dimensões de **1,25 x 0,63 m**, apresentando manchas, sinais de deterioração e danos relacionados a infiltrações, afetando a qualidade do acabamento e a estética do ambiente. É necessária a substituição das peças comprometidas para recompor a padronização e assegurar a adequada conservação do forro. **As intervenções referentes às infiltrações já foram apontadas em relatório específico, no item 1 – Manta aluminizada, vinculado ao telhado.** (itens 12.10 e 2.18 do contrato)

12.10 Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 238 a 239	1,25	0,63	0,00	0,79
Subtotal			0,00	0,79
Total (X9 Placas)				7,09

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 238 a 239	7,09	1,00	0,00	7,09
Subtotal			0,00	7,09
Total (DIVIDIDO POR 10)				0,71

Itens			
12.10	Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura	7,09	m²
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	0,71	m³

12 - Sala private:

- Vista ampla:



Foto 245

12.1 - Lâmpadas:



Foto 246

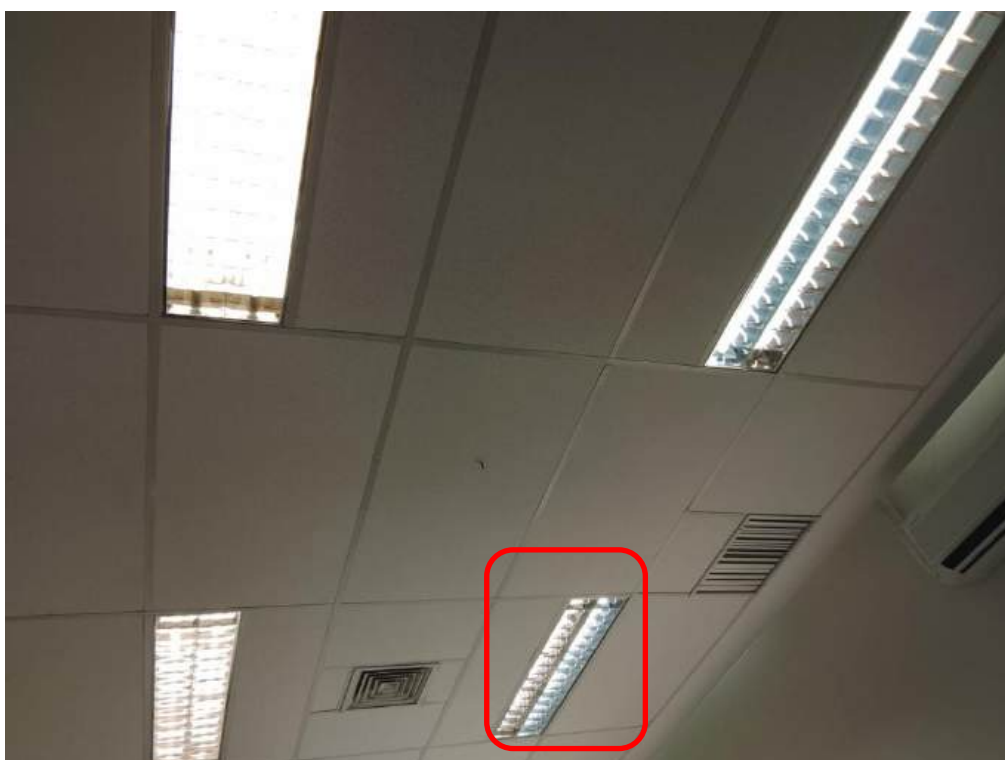


Foto 247

- Detalhes:

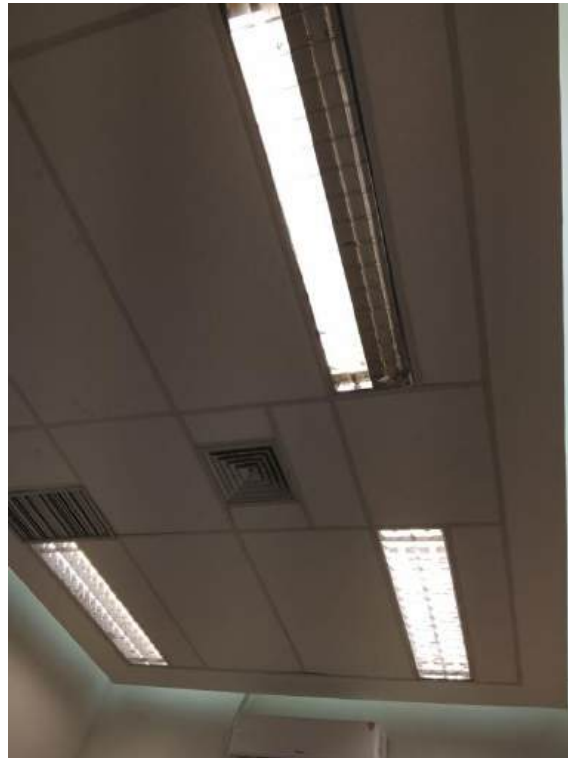


Foto 248



Foto 249

- Prezados, **foi solicitada a troca de 20,00 lâmpadas de 4000K para 6500K** para melhorar a iluminação. No entanto, foram identificadas **apenas 8,00 lâmpadas com defeito ou queimadas**, sendo necessária a substituição dessas unidades. **A mudança da tonalidade das demais ficará a critério da fiscalização.** (item 19.37 do contrato)

19.37 Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 246 a 249	8,00
Total	8,00

Itens			
19.37	Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W	8,00	UN

13 - Casa de máquinas:

- Vista ampla:



Foto 250



Foto 251

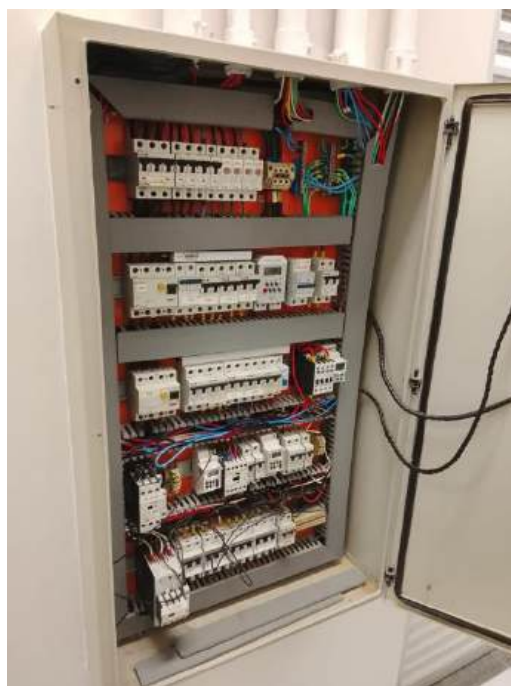


Foto 252

- Prezados, Casa de máquinas em bom estado geral, sem falhas aparentes. Não há necessidade de intervenções.

14 - Corredor de abastecimento:

- Vista ampla:



Foto 253

- Prezados, Corredor de abastecimento em estado satisfatório de conservação, sem anomalias visíveis. Não há necessidade de intervenções.

15 - CAIEX:

- Vista ampla:



Foto 254

- Prezados, CAIEX em condições adequadas durante a inspeção preventiva, sem irregularidades identificadas. Não há necessidade de intervenções.

16 - Tesouraria:

- Vista ampla:



Foto 255

- Prezados, Tesouraria em bom estado de conservação no levantamento preventivo, sem falhas ou avarias aparentes. Não há necessidade de intervenções.

17 - Setor público:

- Vista ampla:



Foto 256

- Prezados, setor público em bom estado de conservação durante o levantamento preventivo, sem avarias ou falhas aparentes. Não há necessidade de intervenções no momento.

- Memorial de cálculo e itens:

17.4 Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 3	10,00	8,00	1,55	80,00
Foto 4	15,00	3,80	0,00	57,00
Foto 5	2,00	3,50	0,00	7,00
Foto 6	2,28	2,50	0,00	5,70
Foto 7	21,00	8,00	2,15	168,00
Foto 8	24,00	2,80	0,78	67,20
Foto 9	24,00	8,00	0,00	192,00
Foto 10	3,30	4,00	0,00	13,20
Foto 11	3,40	4,00	3,78	13,60
Foto 12	30,00	8,00	1,15	240,00
Foto 13	4,30	4,00	0,00	17,20
Foto 14	4,57	8,00	0,00	36,56
Foto 82	9,75	4,42	13,38	43,10
Foto 105	11,67	3,50	4,55	40,85
Foto 106	11,96	3,50	0,00	41,86
Foto 107	3,20	3,50	0,00	11,20
Foto 108	3,92	3,50	1,89	13,72
Foto 109	4,01	3,50	1,89	14,04
Foto 110	4,96	3,50	1,89	17,36
Foto 111	5,79	3,50	1,89	20,27
Foto 145	3,84	3,50	1,89	13,44
Foto 146	3,84	3,50	0,00	13,44
Foto 147	7,30	3,50	0,00	25,55
Foto 148	7,30	3,50	3,10	25,55
Foto 162	1,20	3,50	0,00	4,20
Foto 163	1,39	3,50	0,00	4,87
Foto 164	1,52	3,50	1,89	5,32
Foto 165	1,55	3,50	1,89	5,43
Foto 166	1,75	3,50	1,89	6,13
Foto 167	10,07	3,50	3,78	35,25
Foto 168	2,28	3,50	0,00	7,98
Foto 169	3,18	3,50	1,89	11,13
Foto 170	7,46	3,50	0,00	26,11
Foto 171	8,98	3,50	3,78	31,43
Foto 172	8,98	3,50	5,42	31,43
Foto 185	2,18	2,04	1,50	4,45
Foto 186	2,18	2,04	0,00	4,45
Foto 187	3,22	2,04	0,00	6,57
Foto 188	3,22	2,04	0,55	6,57
Foto 197	2,20	2,04	0,00	4,49
Foto 198	2,20	2,04	1,50	4,49
Foto 199	3,22	2,04	0,00	6,57
Foto 200	3,22	2,04	0,55	6,57
Foto 207	1,50	1,68	0,00	2,52
Foto 208	1,50	1,68	0,00	2,52
Foto 209	2,53	1,68	0,25	4,25
Foto 210	2,53	1,68	1,50	4,25
Foto 223	1,36	3,50	0,00	4,76
Foto 224	1,43	3,50	0,00	5,01
Foto 225	2,79	3,50	0,00	9,77
Foto 226	4,81	3,50	1,89	16,84
Foto 227	5,40	3,50	1,50	18,90

Foto 228	5,90	3,50	0,00	20,65
Foto 229	8,80	3,50	0,00	30,80
Subtotal			69,67	1511,55
Total				1441,82

Itens			
17.4	Pintura em látex acrílica standard fosca sem emassamento, 3 demãos, com aplicação de selador para exterior	1441,82	m²

2.21 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	
REFERÊNCIA	TOTAL (m/mês)
Foto 3 a 31	6,00
Foto 42 a 44	6,00
Total	12,00

Itens			
2.21	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	12,00	m/mês

17.8 Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 32	12,00	9,00	0,00	108,00
Foto 33	21,00	4,00	0,00	84,00
Foto 34	36,00	4,82	0,00	173,52
Subtotal			0,00	365,52
Total				365,52

Itens			
17.8	Pintura para piso a base de resina acrílica - piso, faixas de demarcação de vagas, PNE, carro forte e similares	365,52	m²

17.9 Pintura Automotiva				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 42	1,50	1,60	0,00	2,40
Foto 43	15,00	1,60	8,50	24,00
Foto 44	6,50	1,60	0,00	10,40
Subtotal			8,50	36,80
Total				28,30

Itens			
17.9	Pintura Automotiva	28,30	m²

8.2 Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 47	32,00	0,80	0,00	25,60
Foto 50	1750,00	0,01	0,00	17,50
Subtotal			0,00	43,10
Total				43,10

Itens			
8.2	Impermeabilização com manta asfáltica modificada com polímeros aluminizada	43,10	m ²

17.11 Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 83	9,75	4,43	9,72	43,19
Subtotal			9,72	43,19
Total				33,47

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	33,47	m ²

17.2 Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 87 e 89	0,20	1,00	0,00	0,20
Foto 117	0,25	1,00	0,00	0,25
Foto 230 e 231	0,30	1,00	0,00	0,30
Subtotal			0,00	0,75
Total				0,75

Itens			
17.2	Emassamento de parede interna ou teto com massa corrida a base de PVA com duas demãos	0,75	m ²

13.12 Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência

REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 82 e 83	5,00
Foto 105 e 107	6,00
Foto 145	2,00
Foto 163, 170 e 172	4,00
Foto 217 a 221	2,00
Foto 224 a 229	18,00
Total	37,00

Itens			
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	37,00	un

29.43 Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)

REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 87	1,00
Foto 231	1,00
Total	2,00

Itens			
29.43	Vedações em geral (janelas, portas, pias e similares)	2,00	un

12.10 Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 92 a 96	1,25	0,63	0,00	0,79
Foto 123 a 131	1,25	0,63	0,00	0,79
Foto 155 a 157	1,25	0,63	0,00	0,79
Foto 238 a 239	1,25	0,63	0,00	0,79
Subtotal			0,00	3,16
Total				42,53

Itens			
12.10	Forro de fibra mineral, incluindo fixação, sem estrutura	42,53	m²

2.18 Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 92 a 96	10,24	1,00	0,00	10,24
Foto 102 e 103	3,50	1,00	0,00	3,50
Foto 123 a 131	19,69	1,00	0,00	19,69
Foto 155 a 157	5,51	1,00	0,00	5,51
Foto 181 a 183	11,81	1,00	0,00	11,81
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	18,94	1,00	0,00	18,94
Foto 238 a 239	7,09	1,00	0,00	7,09
Subtotal			0,00	78,81
Total (DIVIDIDO POR 10)				7,87

Itens			
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	7,87	m³

29.2 Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m)
Foto 97	1,78	1,00	0,00	1,78
Foto 98	2,98	1,00	0,00	2,98
Foto 99	2,99	1,00	0,00	2,99
Foto 100	2,99	1,00	0,00	2,99
Subtotal			0,00	10,74
Total				10,74

Itens			
29.2	Adesivos padrão BB (ex: remus, estilo, high-tech, nova ambiência, padrão 98 ou similares) com/sem mensagens (segurança, horário da agência, SAA, ou similares.)	10,74	M

29.24 Remoção de adesivos e limpeza				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)

Página 144

Foto 97 a 100	10,74	1,00	0,00	10,74
Foto 101	0,90	1,00	0,00	0,90
Subtotal			0,00	11,64
Total (DIVIDIDO POR 10)				1,16

Itens			
29.24	Remoção de adesivos e limpeza	1,16	m ²

29.8 Grafema em vinil adesivo jateado	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 101	1,00
Total	1,00

Itens			
29.8	Grafema em vinil adesivo jateado	1,00	UN

10.20 Capacho - fornecimento e instalação				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 102 e 103	3,50	1,00	0,00	3,50
Subtotal			0,00	3,50
Total				3,50

Itens			
10.20	Capacho - fornecimento e instalação	3,50	m ²

13.5 Desmontagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 106	5,00
Total	5,00

Itens			
13.5	Desmontagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	5,00	un

13.9 Montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 106	5,00
Total	5,00

Itens			
13.9	Montagem de estação de trabalho ou mesa de reunião	5,00	un

19.34 Lâmpada LED Bulbo ou PAR20	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 137 a 143	18,00
Total	18,00

Itens			
19.34	Lâmpada LED Bulbo ou PAR20	18,00	UN

10.14 Piso em Porcelanato				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	31,71
Total				32,99

Itens			
10.14	Piso em Porcelanato	32,99	m²

2.4 Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) – Manual				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	31,71
Total				32,99

Itens			
2.4	Demolição de pisos em geral (ladrilho hidráulico, camada de enchimento, cerâmica, porcelanato, mármore, granito, pedra e madeira) - Manual	32,99	m²

10.1 Regularização de base ou contrapiso				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,95	1,20	0,00	10,74
Rodapé	20,30	0,10	0,00	2,03
Foto 217 a 221	5,92	3,20	0,00	18,94
Subtotal			0,00	31,71
Total				31,71

Itens			
10.1	Regularização de base ou contrapiso	31,71	m²

10.5 Peitoril ou soleira de granito, assentado e rejuntado				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	0,90	1,00	0,00	0,90
Subtotal			0,00	0,90
Total (X5)				4,50

Itens			
10.5	Peitoril ou soleira de granito, assentado e rejuntado	4,50	m

29.11 Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 181 a 183	8,00	1,00	0,00	8,00
Subtotal			0,00	8,00
Total				8,00

Itens			
29.11	Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)	8,00	M

28.11 Ducha higiênica manual cromada	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 195	1,00
Total	1,00

Itens			
28.11	Ducha higiênica manual cromada	1,00	UN

28.28 Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 204 e 205	2,00
Total	2,00

Itens			
28.28	Torneira para lavatório de mesa, fechamento automático	2,00	UN

28.32 Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 211 e 212	1,00
Total	1,00

Itens			
28.32	Torneira para banheiro PNE com alavanca para acionamento	1,00	un

28.34 Dosador de sabão tipo dispenser de parede	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 213	1,00
Total	1,00

Itens			
28.34	Dosador de sabão tipo dispenser de parede	1,00	UN

19.37 Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 246 a 249	8,00

Total

8,00


Itens

19.37

Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W

8,00

UN

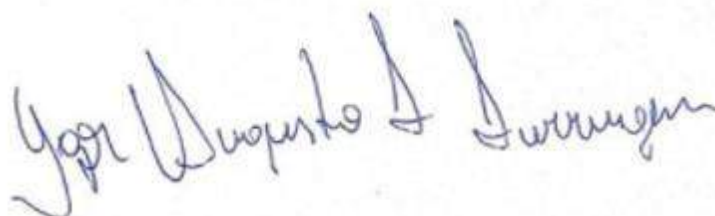

Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
Engenheiro Civil
CREA: 1017279403
CREA MG: GO1017279403D MG

Assinatura Responsável Técnico
Ygor Augusto Fernandes Ferrugem
CREA MG: GO1017279403D MG

Andre Luis da Silva Lopes
Eng. Eletricista
CREA. 5070611683/D-SF



5070611683/D-SF

Assinatura Responsável Técnico
ANDRÉ LUIS DA SILVA LOPES
CREA: 5070611683/D-SP