

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO		Contrato:	2024.7421.2056
		Nr. Ordem de Serviço:	250195430
		Elaboração: Ygor Augusto Fernandes	Data de Elaboração: 10/04/2026
Agência:	1753/00	Tipo de relatório:	Data de Atendimento:
Nome:	CARMOPOLIS DE MINAS		
UF:	MG	Preventivo	24/03/2026



Dados da Dependência

Endereço: R. LUIZ ALVES, 126 - - - - CEP: 0
Responsável da Dependência: F2268209 - SISTEMA
Responsável Técnico: Laura Mota
Responsável Técnico/Empresa: Ygor Augusto Fernandes Ferrugem – CREA: 1017279403/D-GO



Foto 1

- Descrição do serviço: Informamos a realização de visita técnica à agência para levantamento preventivo. A atividade contou com o acompanhamento integral do gerente **Luciano Vilela de Faria** – Matrícula **6334696-6**. Durante a vistoria, foram identificadas necessidades de intervenção nos seguintes itens.

SUMÁRIO

- Área externa:	Erro! Indicador não definido.
1 - Pintura automotiva:	Erro! Indicador não definido.
2 - Película e policarbonato:	Erro! Indicador não definido.
- Área interna:	Erro! Indicador não definido.
1 - SAA (sala de autoatendimento):	Erro! Indicador não definido.
1.1 - Pintura acrílica:	Erro! Indicador não definido.
1.2 - Pintura automotiva:	Erro! Indicador não definido.
1.3 - Piso tátil:	Erro! Indicador não definido.
1.4 - Fita de piso:	Erro! Indicador não definido.
1.5 - Lâmpadas:	Erro! Indicador não definido.
1.6 - Ajuste de carenagem:	Erro! Indicador não definido.
2 - Atendimento:	Erro! Indicador não definido.
2.1 - Pintura acrílica:	Erro! Indicador não definido.
2.2 - Piso tátil:	Erro! Indicador não definido.
2.3 - Fita de piso:	Erro! Indicador não definido.
2.4 - Teclado:	Erro! Indicador não definido.
2.5 - Lâmpadas:	Erro! Indicador não definido.
2.6 - Ponto elétrico:	Erro! Indicador não definido.
2.7 - Bebedouro:	Erro! Indicador não definido.
3 - CAIEX:	Erro! Indicador não definido.
3.1 - Pintura acrílica:	Erro! Indicador não definido.
3.2 - Pintura esmalte em porta:	Erro! Indicador não definido.
4 - Corredor:	Erro! Indicador não definido.
4.1 - Pintura acrílica:	Erro! Indicador não definido.
5 - Banheiro PNE:	Erro! Indicador não definido.
5.1 - Pintura esmalte em porta:	Erro! Indicador não definido.
5.2 - Fechadura:	Erro! Indicador não definido.
5.3 - Alarme PNE:	Erro! Indicador não definido.
5.4 - Ducha higiênica:	Erro! Indicador não definido.
5.5 - Tampa de ralo:	Erro! Indicador não definido.
6 - Banheiro feminino:	Erro! Indicador não definido.
6.1 - Pintura esmalte em porta:	Erro! Indicador não definido.
7 - Banheiro masculino:	Erro! Indicador não definido.
7.1 - Pintura esmalte em porta:	Erro! Indicador não definido.
7.2 - Controle de acesso:	Erro! Indicador não definido.
7.3 - Solicitação do gerente (reduzidor de pressão):	Erro! Indicador não definido.
8 - Copa:	Erro! Indicador não definido.
8.1 - Pintura acrílica:	Erro! Indicador não definido.
9 - Corredor de abastecimento:	Erro! Indicador não definido.
9.1 - Pintura acrílica:	Erro! Indicador não definido.
9.2 - Tampa cega:	Erro! Indicador não definido.
9.3 - Solicitação do gerente (mola aérea):	Erro! Indicador não definido.
10 - Tesouraria:	Erro! Indicador não definido.
10.1 - Pintura acrílica:	Erro! Indicador não definido.
11 - Sala cofre:	Erro! Indicador não definido.
11.1 - Pintura esmalte em porta:	Erro! Indicador não definido.
12 - Casa de máquinas:	Erro! Indicador não definido.

12.1 - Pintura esmalte em porta: _____ Erro! Indicador não definido.

13 - Escadarias acesso ao subsolo: _____ Erro! Indicador não definido.

13.1 - Pintura acrílica: _____ Erro! Indicador não definido.

- Subsolo: _____ **4**

1 - Sala online: _____ **4**

1.1 - Pintura acrílica: _____ 5

1.2 - Pintura esmalte em porta: _____ 10

2 - Sala de reunião: _____ **12**

2.1 - Pintura acrílica: _____ 13

3 - Arquivo 1: _____ **16**

3.1 - Pintura acrílica: _____ 17

4 - Arquivo 2: _____ **20**

4.1 - Pintura acrílica: _____ 21

5 - Depósito 1: _____ **27**

6 - Depósito 2: _____ **28**

6.1 - Pintura acrílica: _____ 29

7 - Corredor subsolo: _____ **32**

7.1 - Pintura acrílica: _____ 33

- Memorial de cálculo e itens: _____ **36**

- Subsolo:

1 - Sala online:

- Vista ampla:



Foto 2



Foto 3

1.1 - Pintura acrílica:

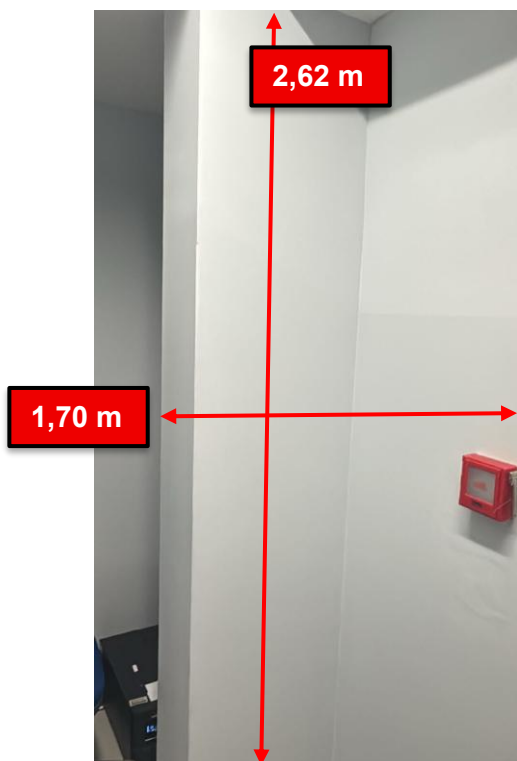


Foto 4

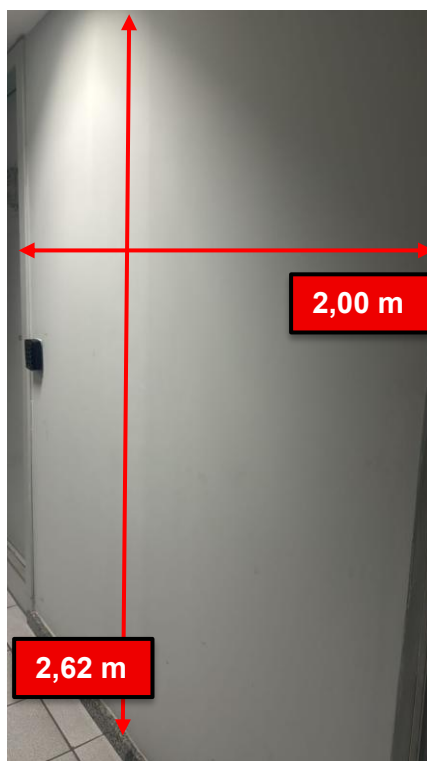


Foto 5

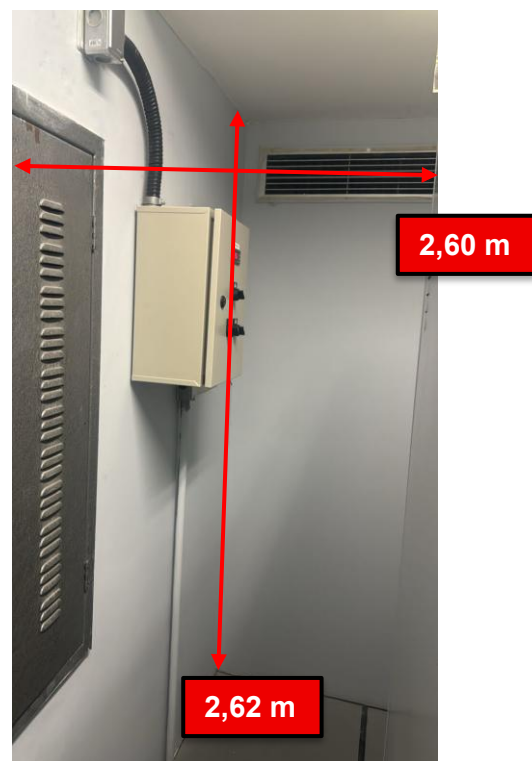


Foto 6

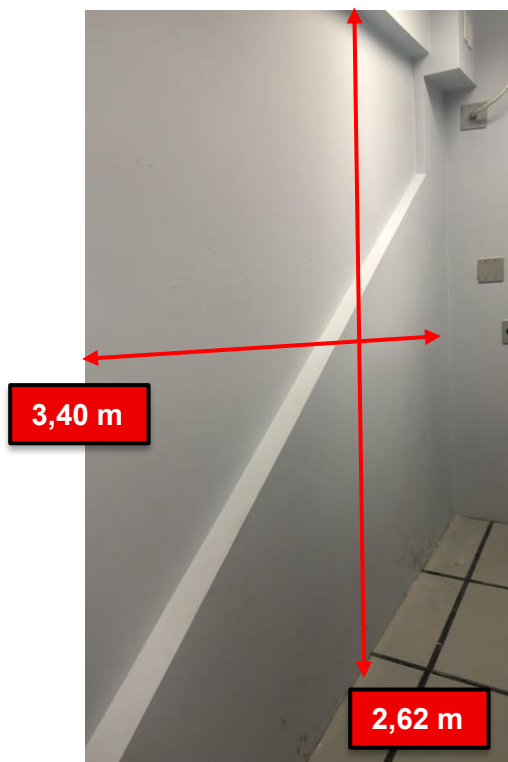


Foto 7



Foto 8

- Detalhes:

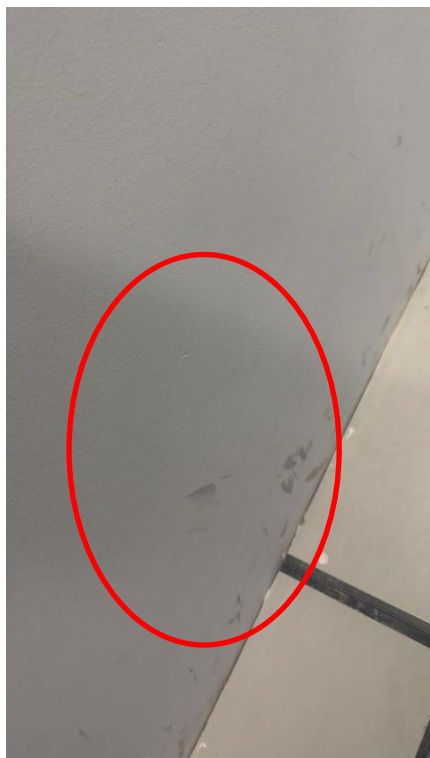


Foto 9

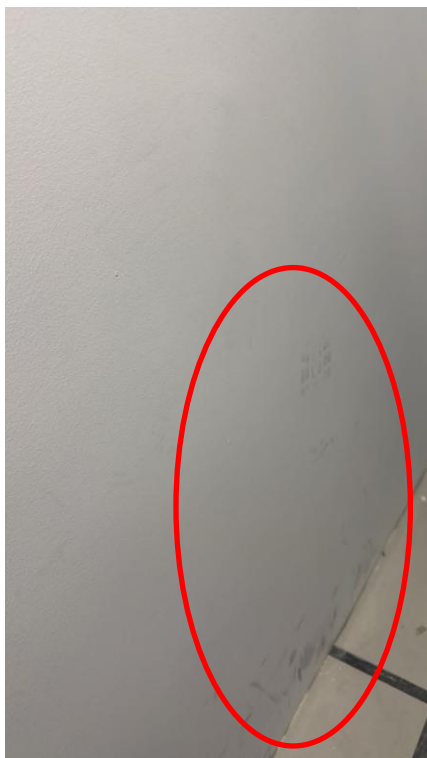


Foto 10



Foto 11



Foto 12

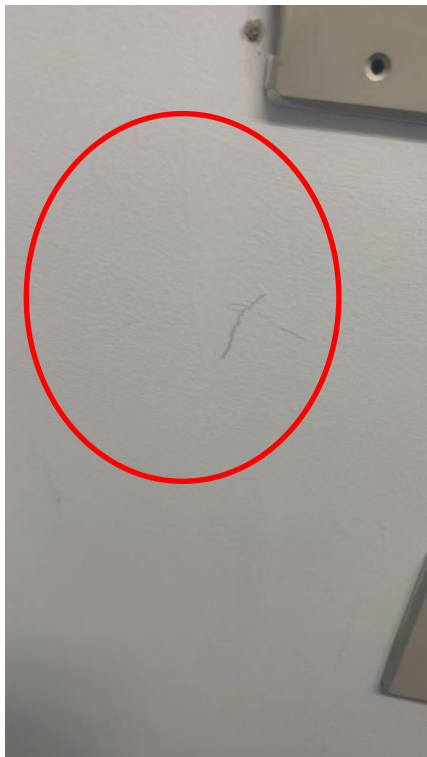


Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18

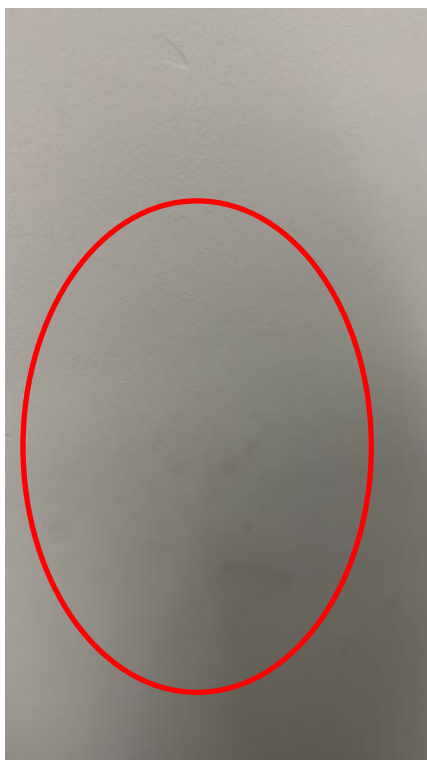


Foto 19

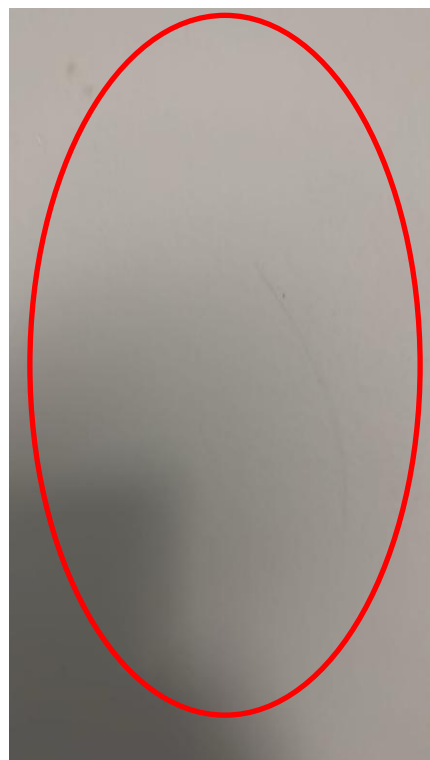


Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23

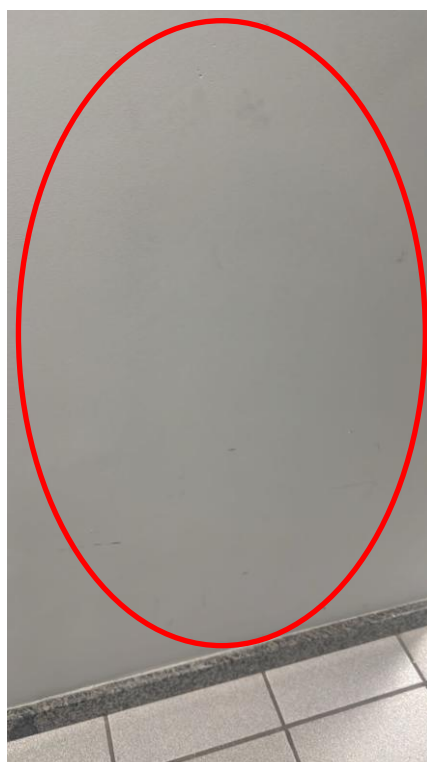


Foto 24

- Prezados, paredes da sala online **(33,66 m²)** estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada para restauração do acabamento e conservação da superfície. (item 17.11 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 340	1,70	2,62	0,00	4,45
Foto 341	2,00	2,62	0,00	5,24
Foto 342	2,60	2,62	0,92	6,81
Foto 343	3,40	2,62	0,00	8,91
Foto 344	3,50	2,62	0,00	9,17
Subtotal			0,92	34,58
Total				33,66

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	33,66	m²

1.2 - Pintura esmalte em porta:

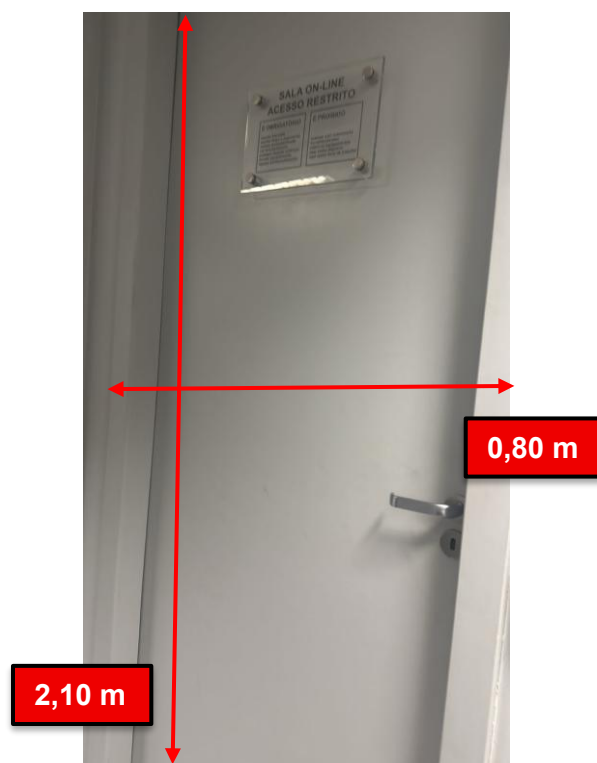


Foto 25

- Detalhes:



Foto 26



Foto 27

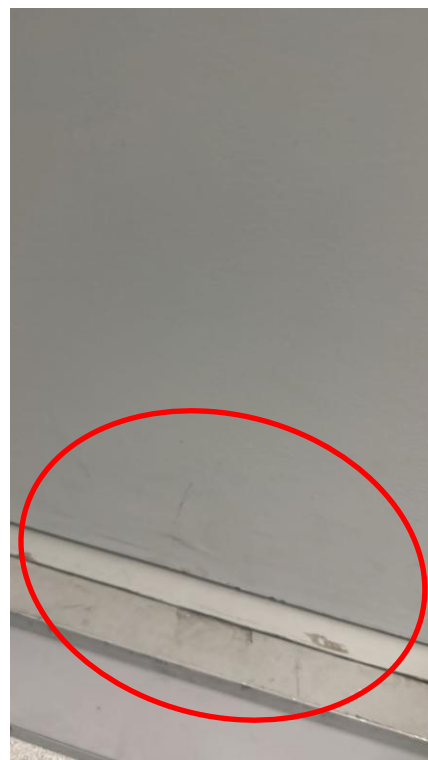


Foto 28

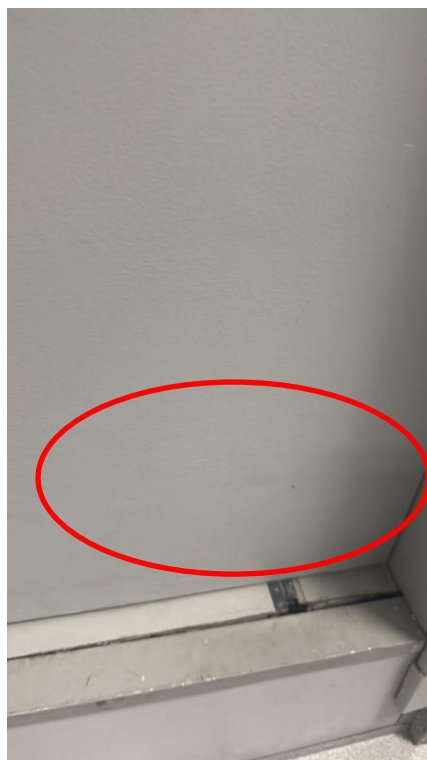


Foto 29

- Prezados, porta da sala online com pintura em esmalte desgastada, apresentando manchas e falhas no acabamento. É necessária a pintura em esmalte **(5,04 m²)** para recompor a estética e manter a conservação. (item 17.7 do contrato)

Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento (ITEM 17.7)			
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
Foto 361 a 365	0,80	2,10	1,68
Total (X3)			5,04

Itens			
17.7	Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento	5,04	m²

2 - Sala de reunião:

- Vista ampla:

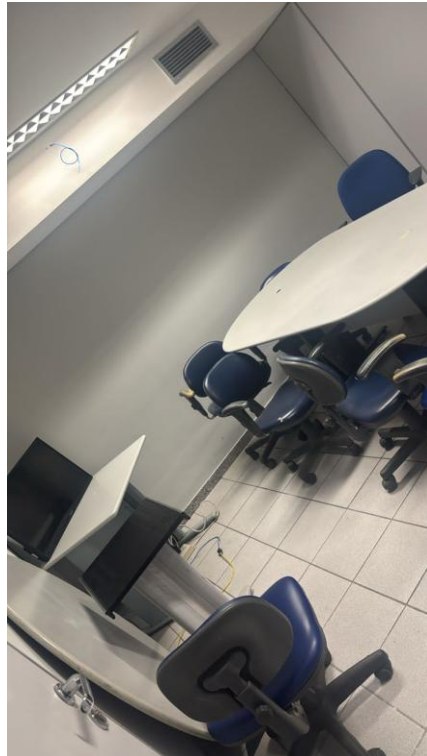


Foto 30

2.1 - Pintura acrílica:

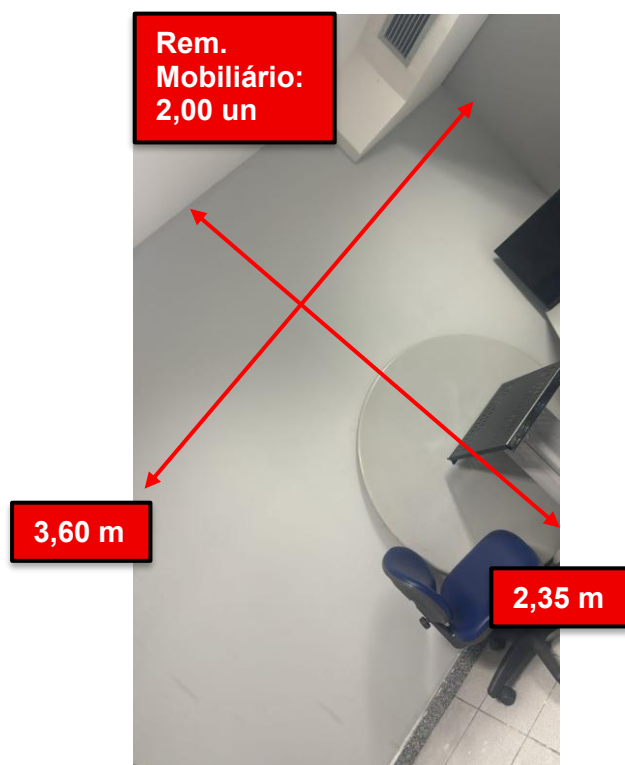


Foto 31

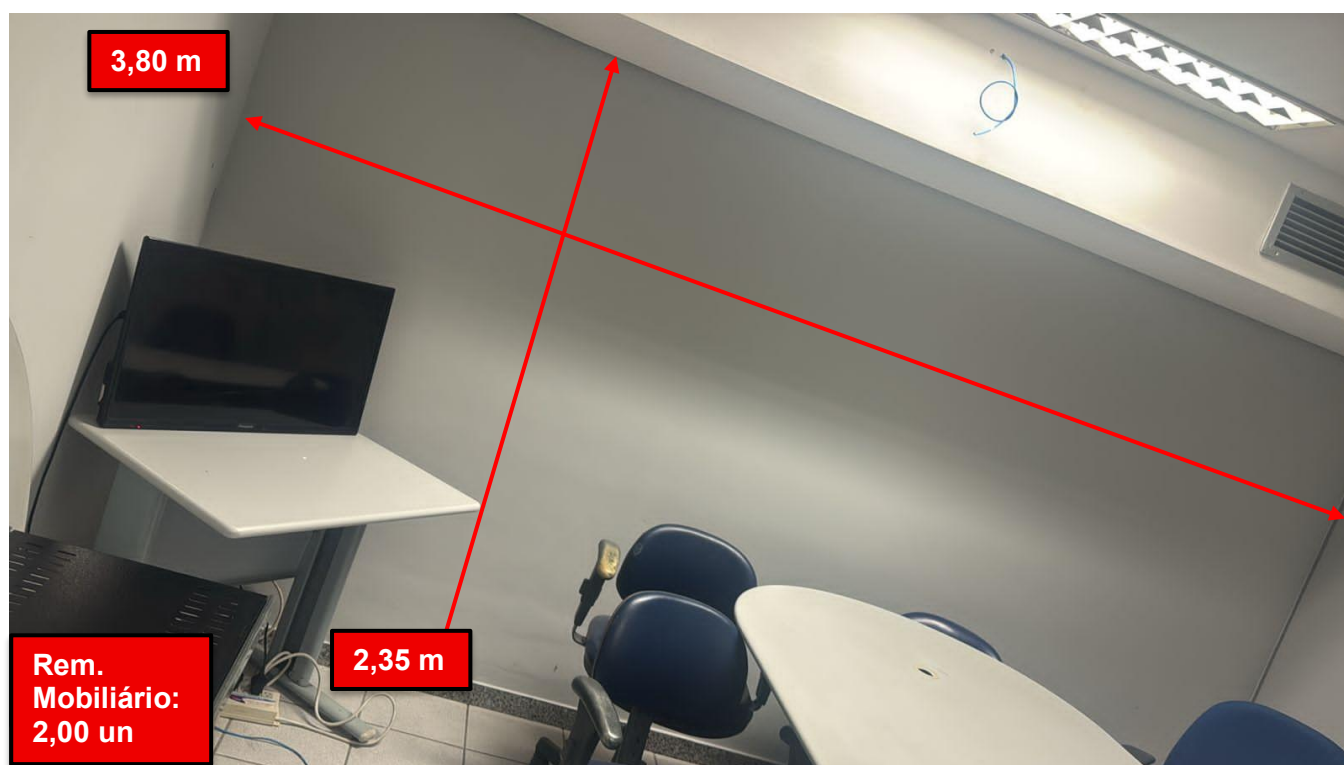


Foto 32

- Detalhes:



Foto 33

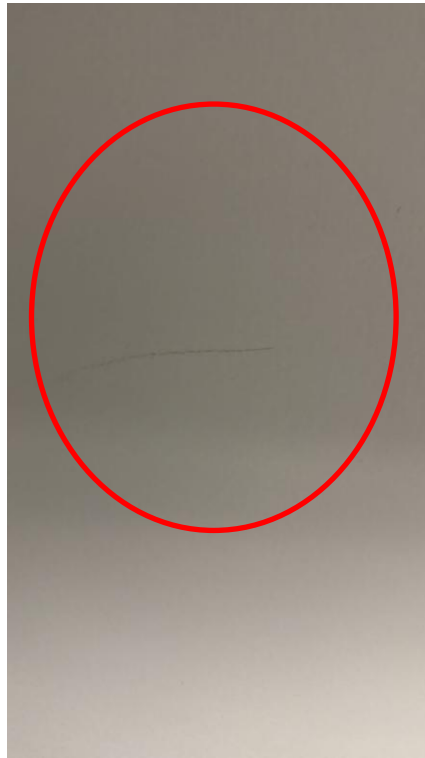


Foto 34



Foto 35

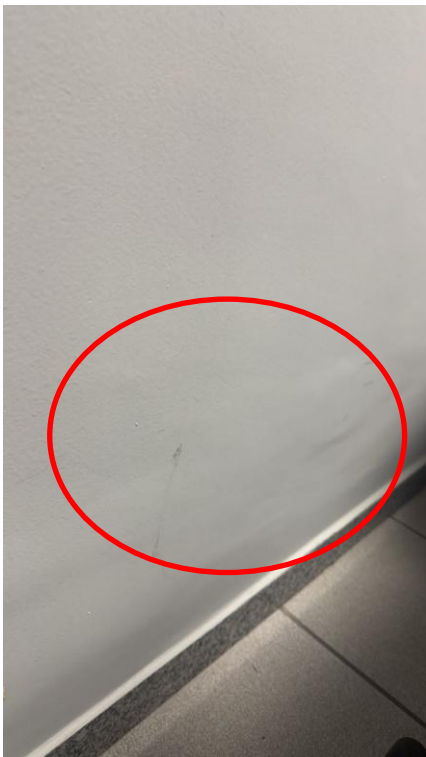


Foto 36

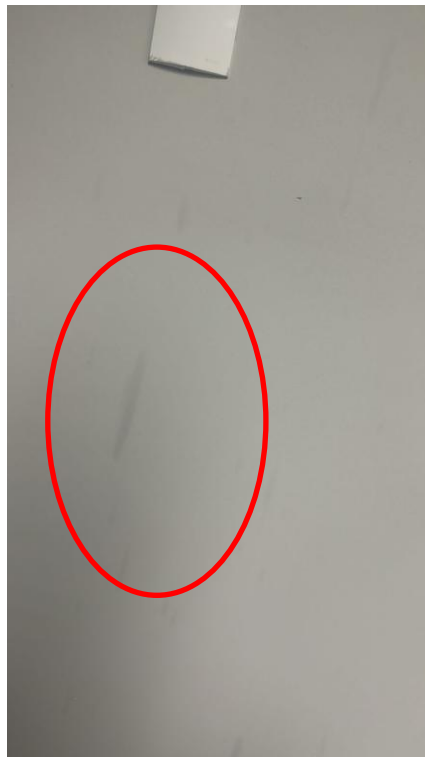


Foto 37

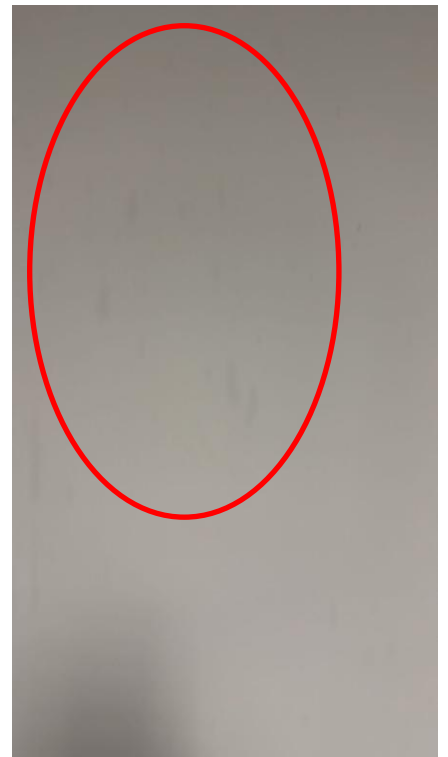


Foto 38

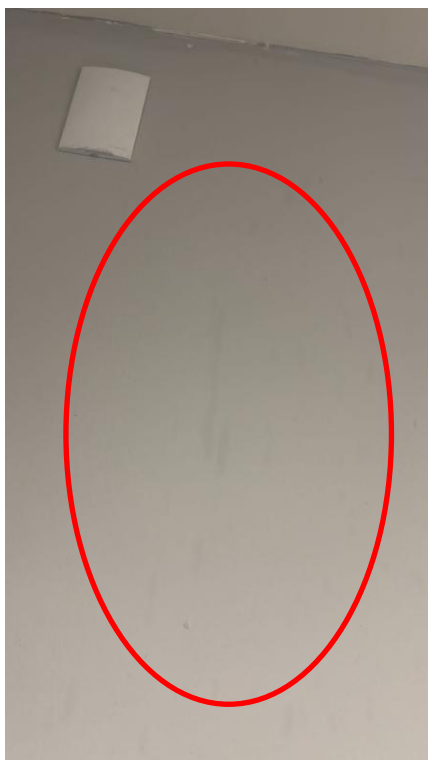


Foto 39

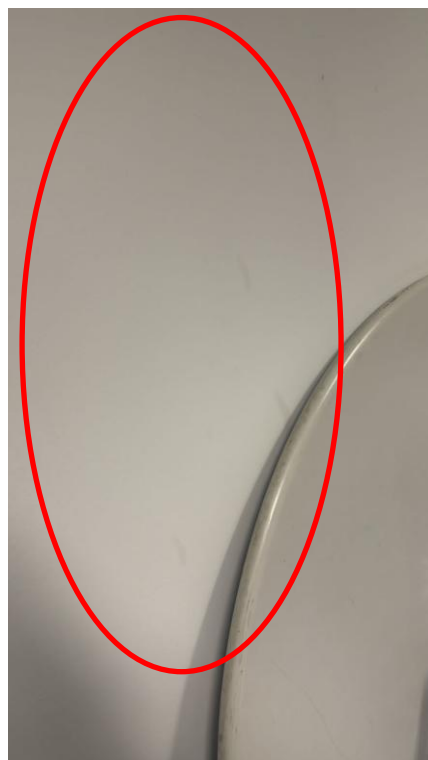


Foto 40

- Prezados, paredes da sala de reunião (**17,39 m²**) estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **4,00 unidades de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 367	3,60	2,35	0,00	8,46
Foto 368	3,80	2,35	0,00	8,93
Subtotal			0,00	17,39
Total				17,39

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 367 e 368	4,00
Total	4,00

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	17,39	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	4,00	un

3 - Arquivo 1:

- Vista ampla:



Foto 41

3.1 - Pintura acrílica:

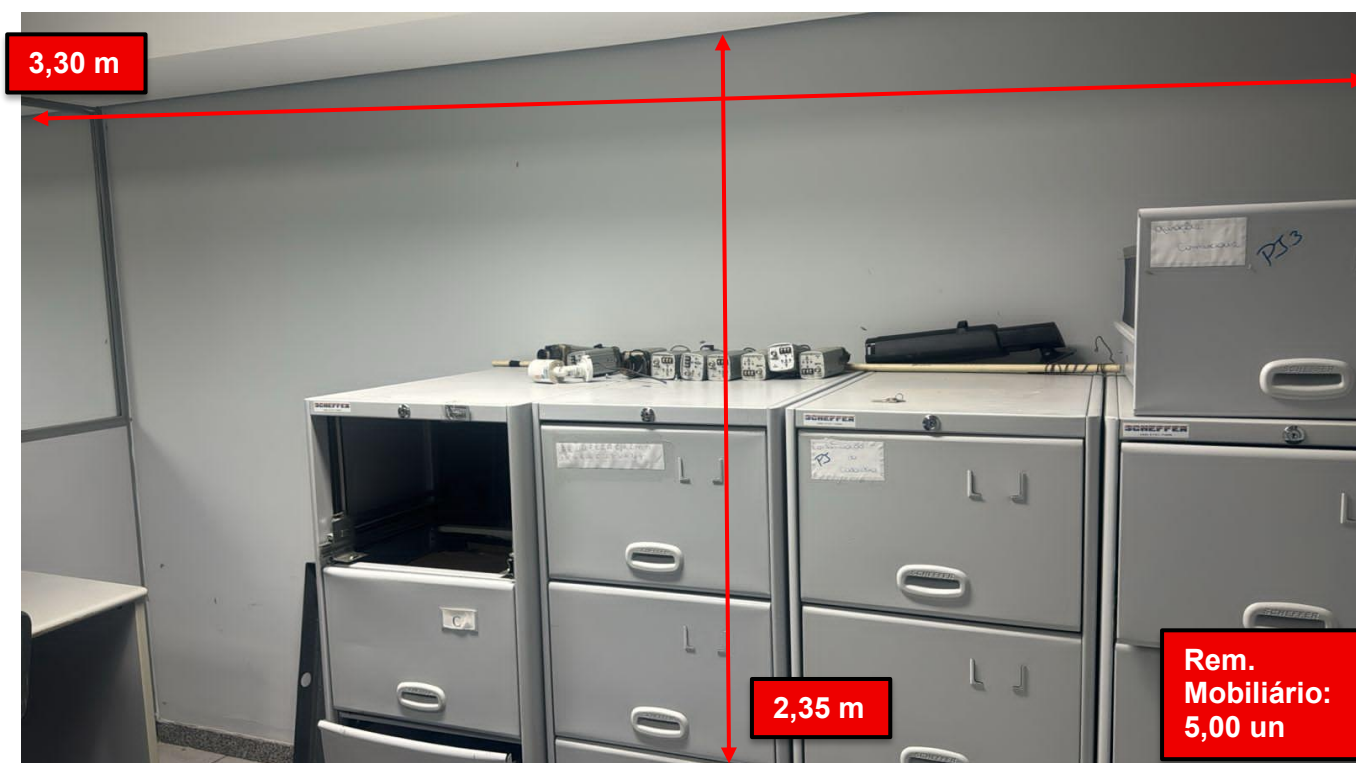


Foto 42

- Detalhes:



Foto 43

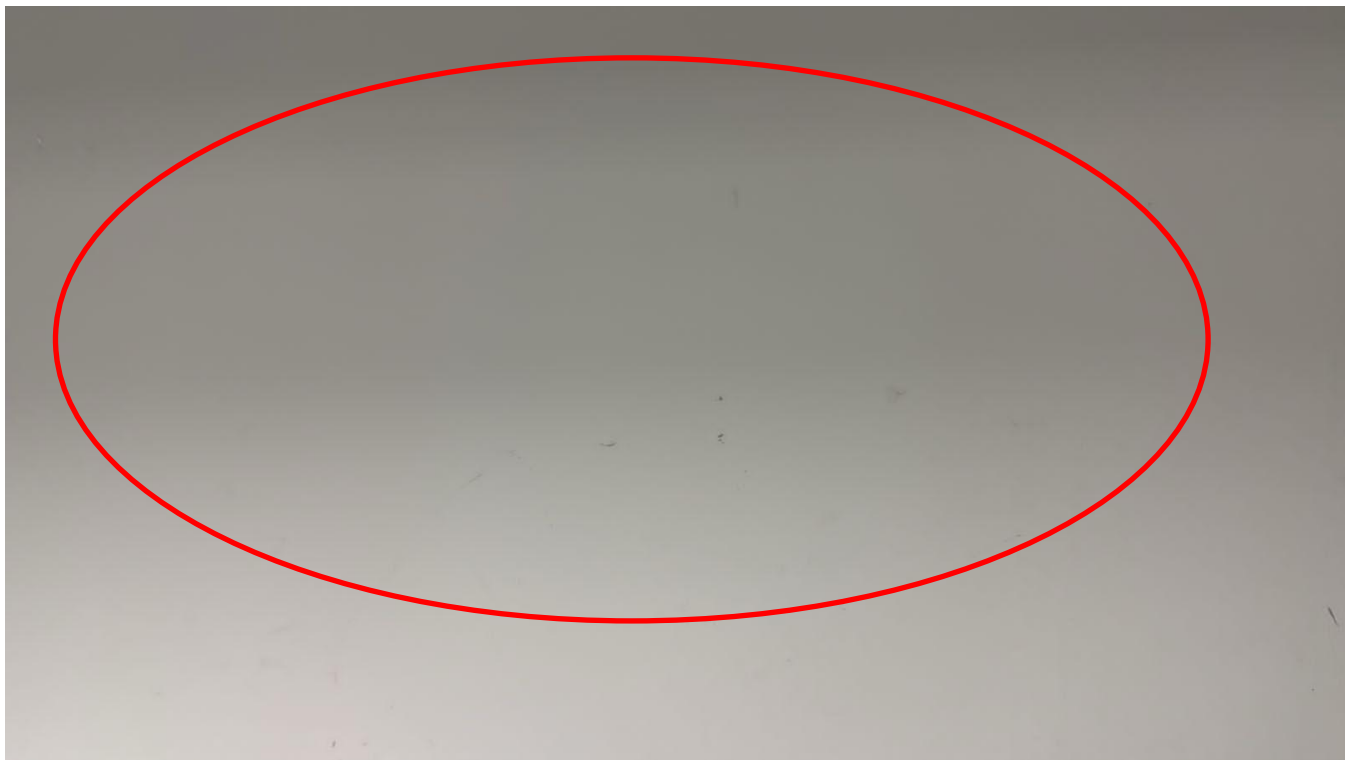


Foto 44



Foto 45



Foto 46



Foto 47

- Prezados, parede do arquivo 1 (**7,76 m²**) está suja, manchada e desgastada. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **5,00 unidades de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 378 a 383	3,30	2,35	0,00	7,76
Subtotal			0,00	7,76
Total				7,76

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 378	5,00
Total	5,00

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	7,76	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	5,00	un

4 - Arquivo 2:

- Vista ampla:



Foto 48

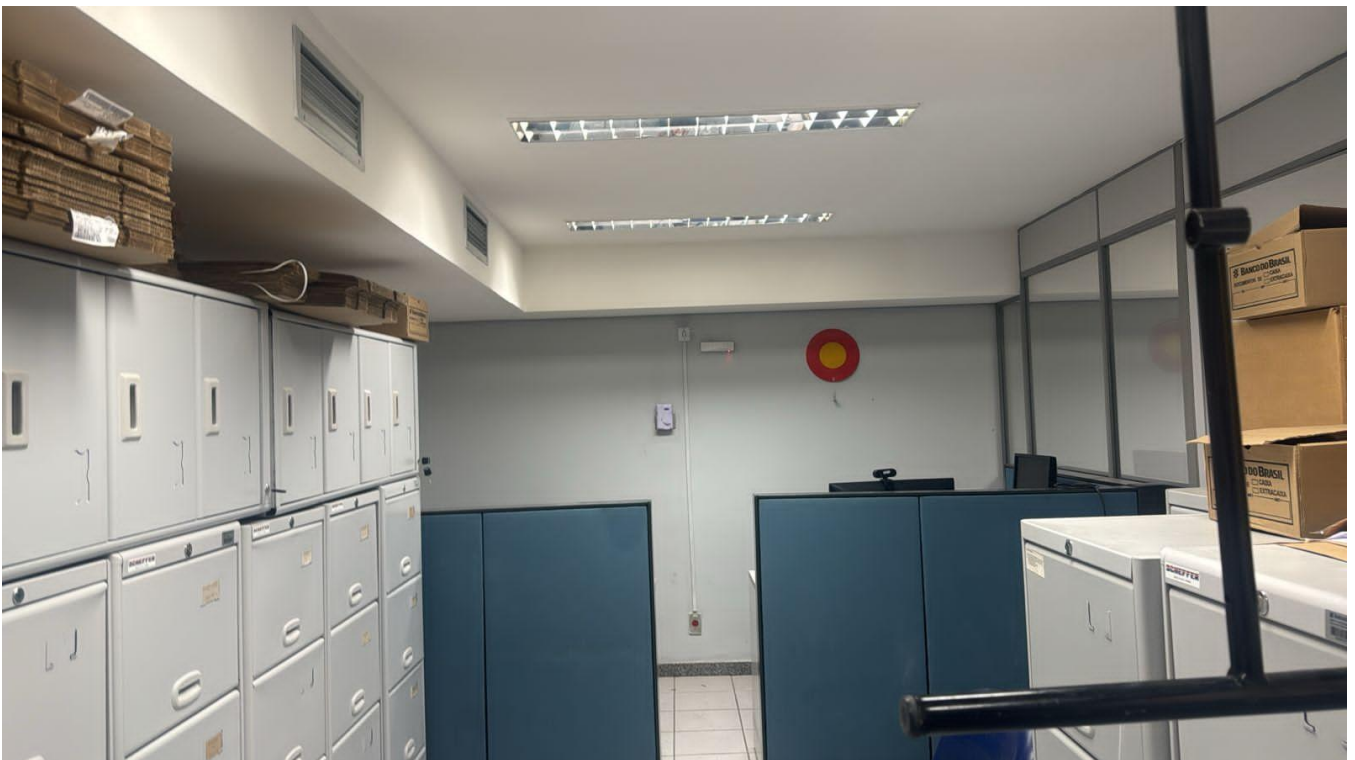


Foto 49

4.1 - Pintura acrílica:

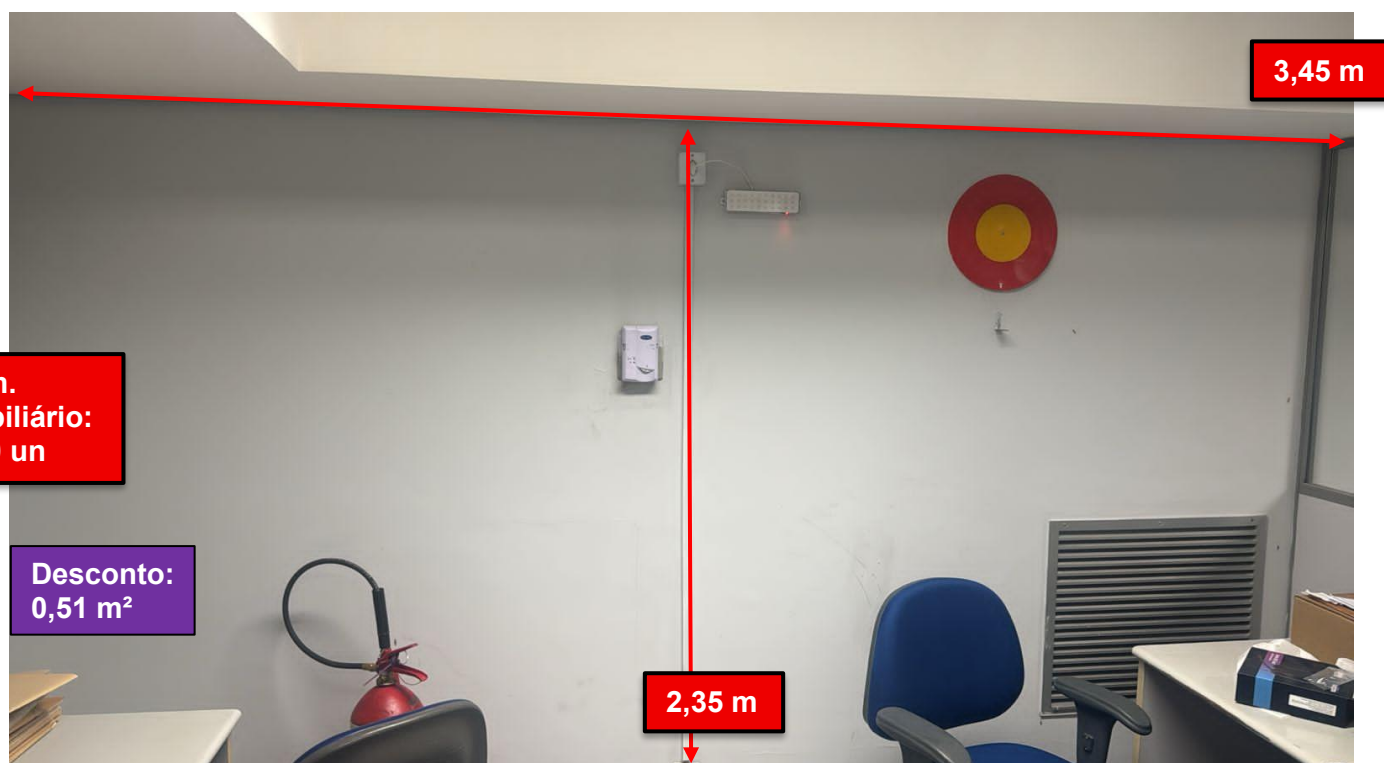




Foto 52

- Detalhes:



Foto 53



Foto 54



Foto 55



Foto 56

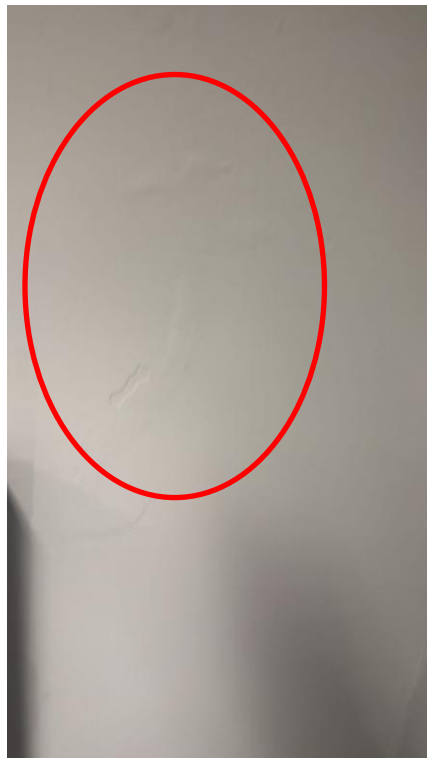


Foto 57

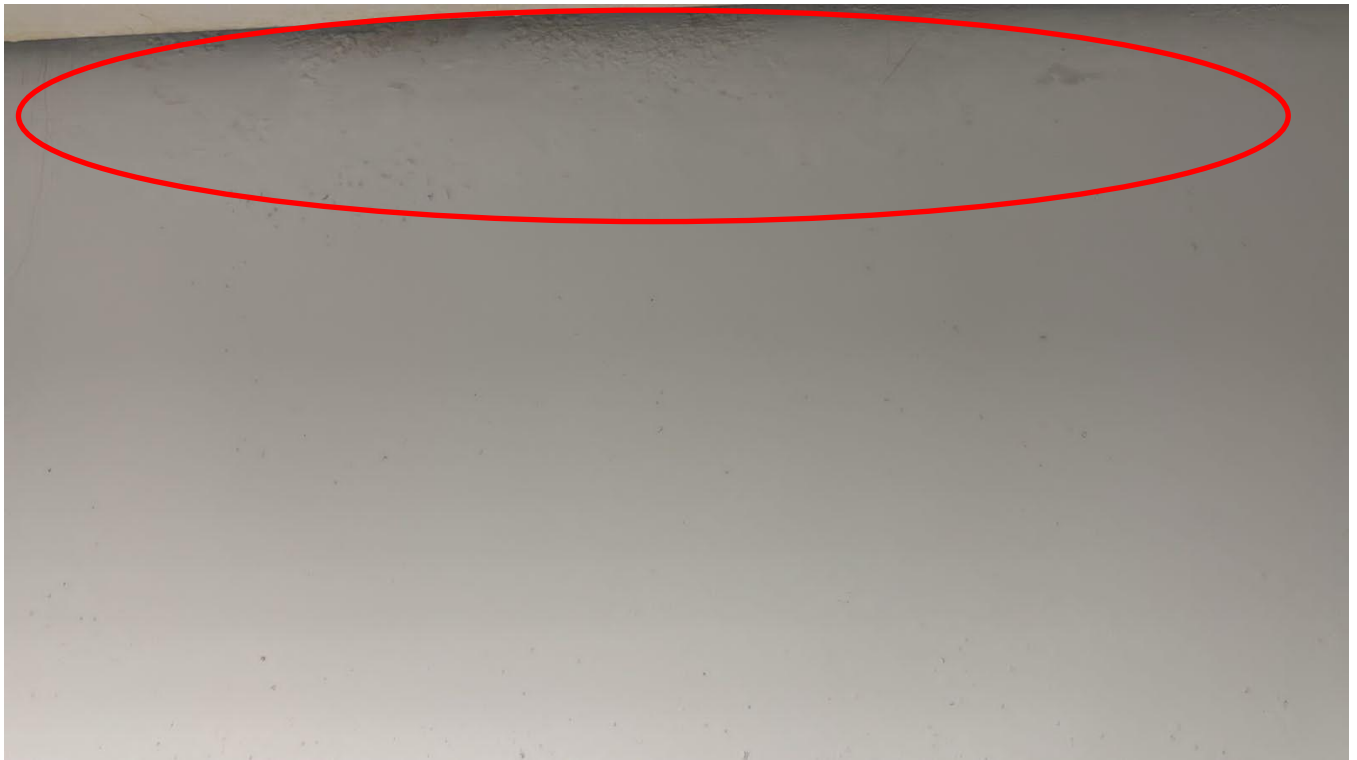


Foto 58

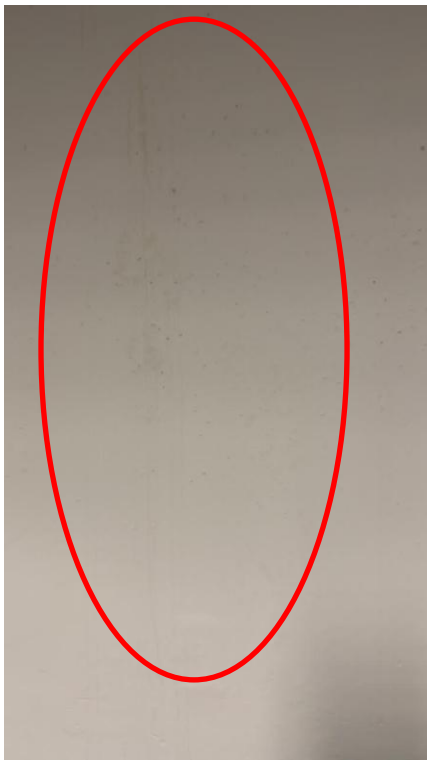


Foto 59

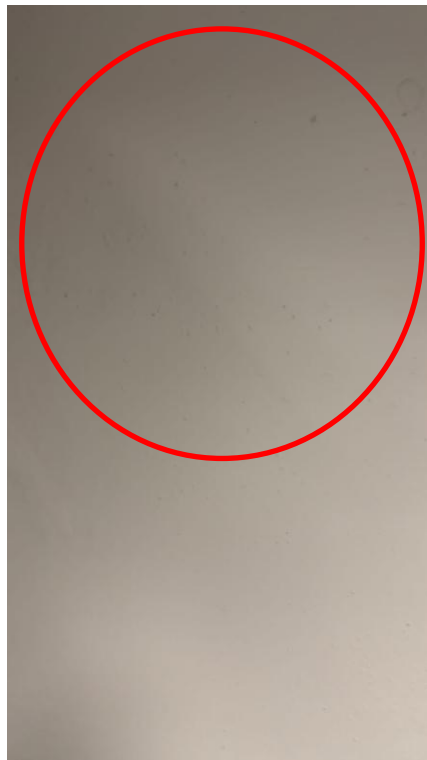


Foto 60



Foto 61



Foto 62



Foto 63



Foto 64



Foto 65

- Prezados, paredes do arquivo 2 (**30,75 m²**) estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **21,00 unidades de mobiliário** e ajuste de **2,00 unidades de divisórias/carenagens** para acesso à superfície. (itens 17.11, 13.12 e 29.22 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 386	3,45	2,35	0,51	8,11
Foto 387	3,00	2,35	0,00	7,05
Foto 388	6,85	2,35	0,00	16,10
Subtotal			0,51	31,26
Total				30,75

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 386 a 388	21,00
Total	21,00

Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral (29.22)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 388	2,00
Total	2,00

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	30,75	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	21,00	un
29.22	Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral	2,00	un

5 - Depósito 1:

- Vista ampla:



Foto 66

- Prezados, superfícies do Depósito 1 encontram-se em bom estado de conservação, sem sinais de desgaste, avarias ou necessidade de intervenção. Não há necessidade de manutenção no momento.

6 - Depósito 2:

- Vista ampla:



Foto 67



Foto 68

6.1 - Pintura acrílica:



Foto 69

- Detalhes:



Foto 70

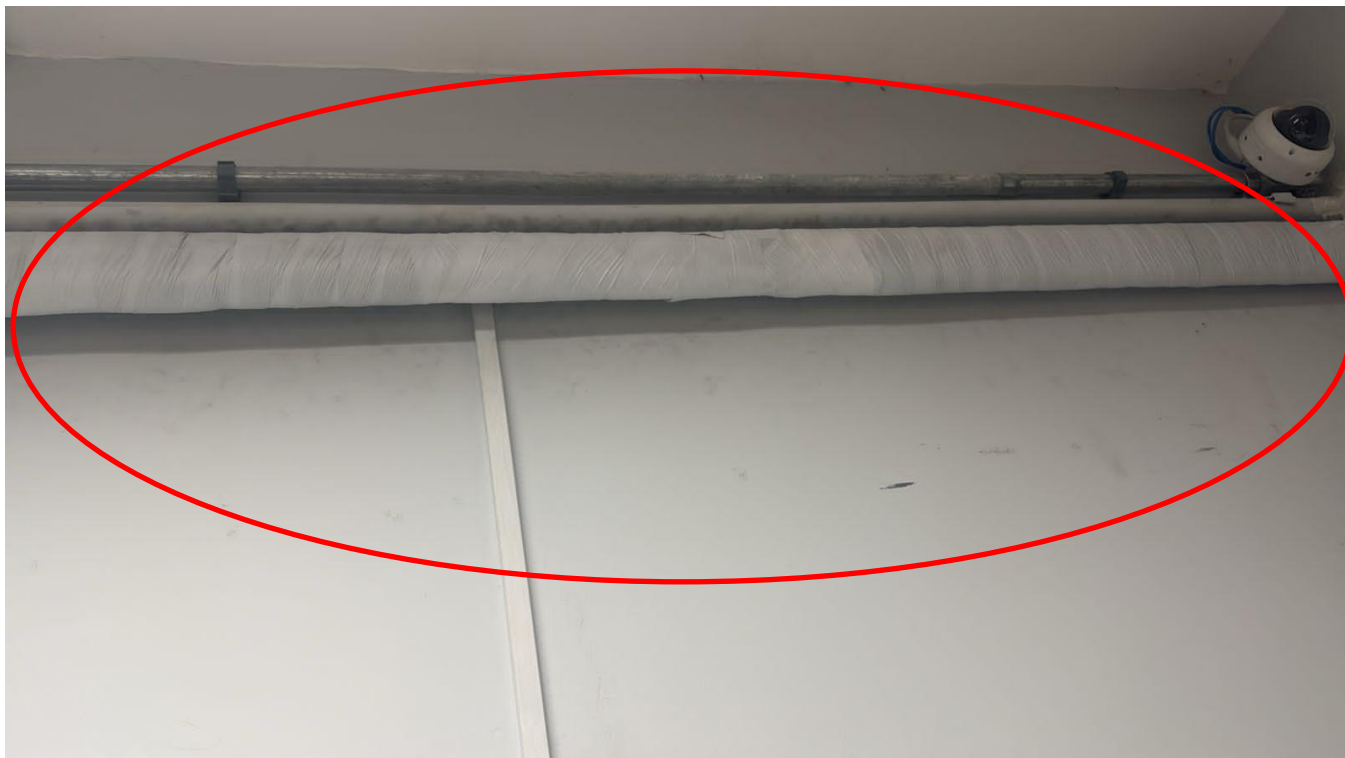


Foto 71



Foto 72

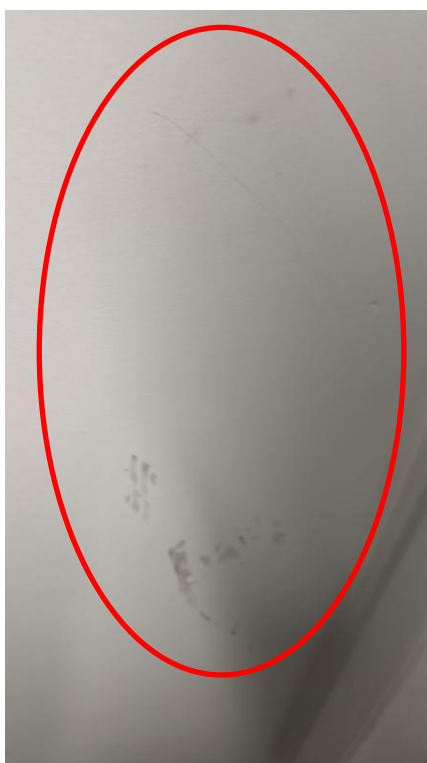


Foto 73

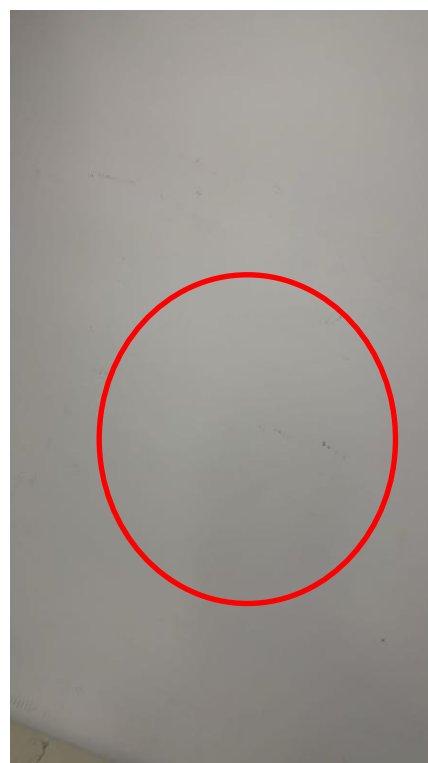


Foto 74

- Prezados, parede do depósito 2 (**18,48 m²**) está suja, manchada e desgastada. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **5,00 unidades de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 405 a 410	6,60	2,80	0,00	18,48
Subtotal			0,00	18,48
Total				18,48

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 405	5,00
Total	5,00

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	18,48	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	5,00	un

7 - Corredor subsolo:

- Vista ampla:



Foto 75

7.1 - Pintura acrílica:



Foto 76

- Detalhes:

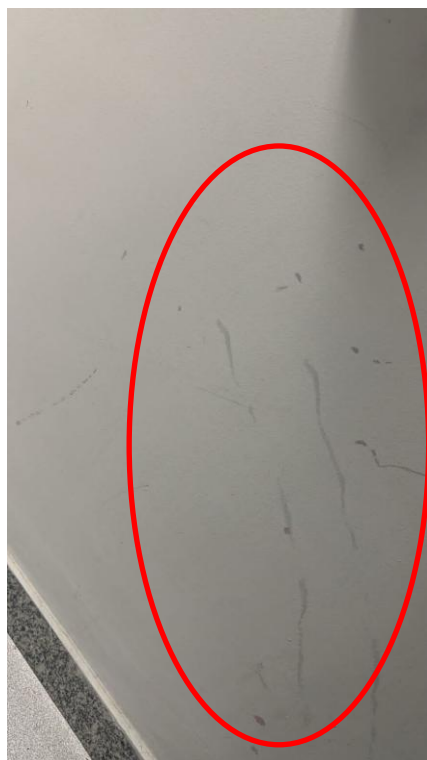


Foto 77

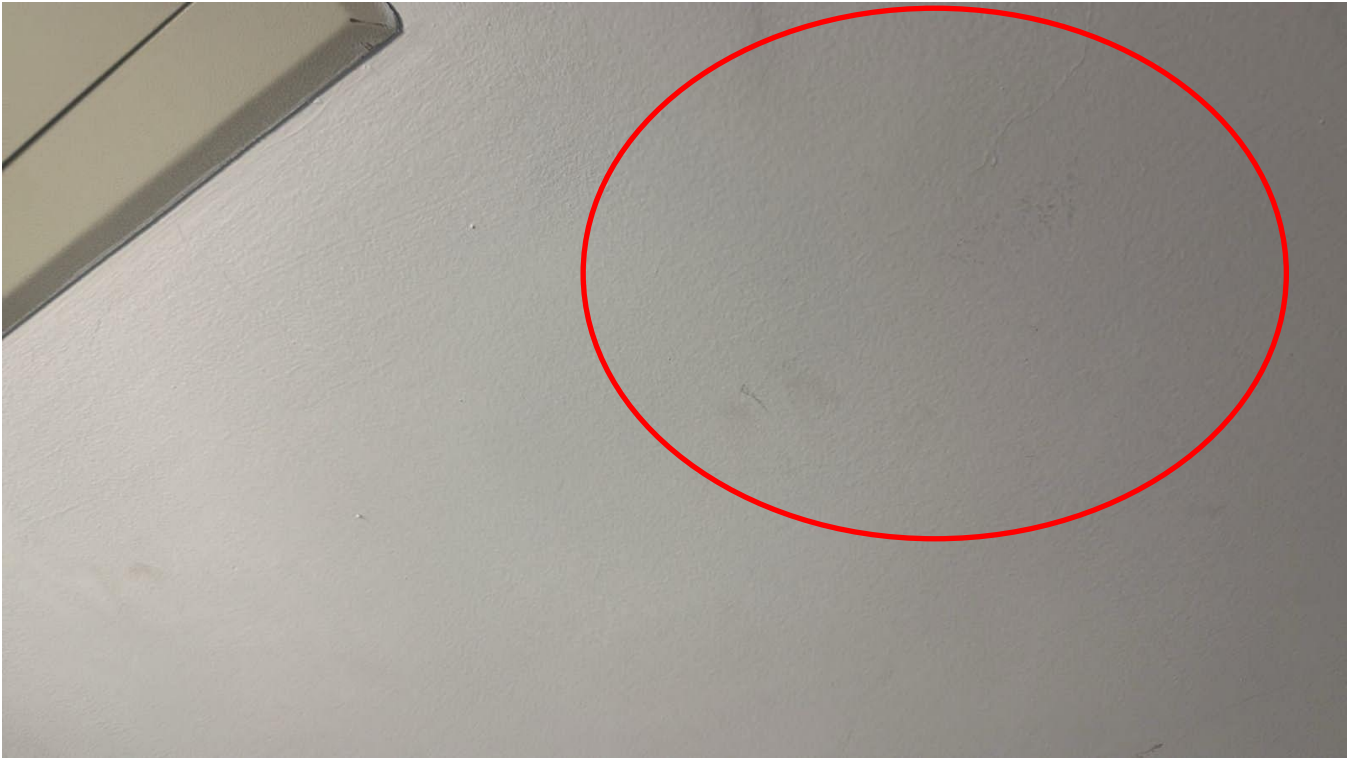


Foto 78

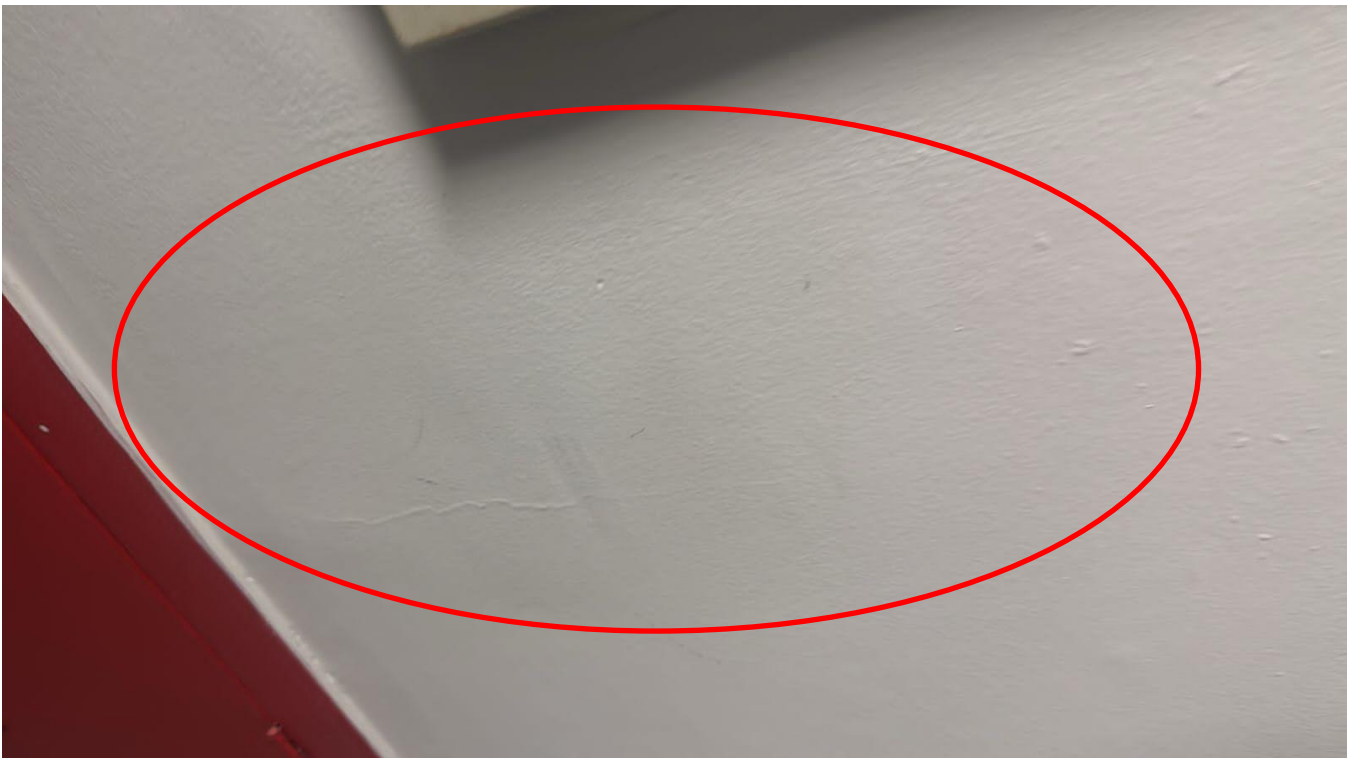


Foto 79

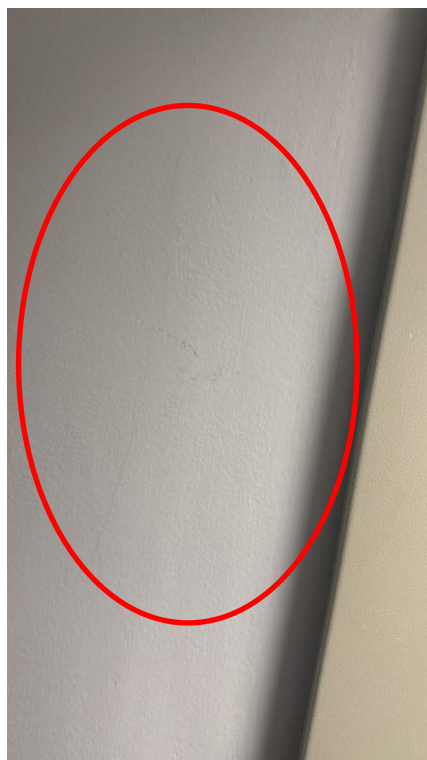


Foto 80

- Prezados, parede do corredor do subsolo (**6,96 m²**) está suja, manchada e desgastada. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **1,00 unidade de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 412 a 416	3,70	2,35	1,74	8,70
Subtotal			1,74	8,70
Total				6,96

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 412	1,00
Total	1,00

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	6,96	m ²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	1,00	un

- Memorial de cálculo e itens:

Pintura Automotiva (17.9)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 2	10,00	1,20	7,00	12,00
Foto 3	10,00	1,20	0,00	12,00
Foto 4	8,10	0,80	0,00	6,48
Foto 5	7,00	1,00	0,00	7,00
Foto 6	1,00	1,00	0,00	2,00
Foto 79 a 85	0,87	0,90	0,00	0,78
Subtotal			7,00	40,26
Total				37,18

Itens			
17.9	Pintura Automotiva	37,18	m²

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico (2.21)	
REFERÊNCIA	TOTAL (m/mês)
Foto 2 a 16	6,00
Total	6,00

Itens			
2.21	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	6,00	m/mês

Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) (29.14)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 17	0,42	2,10	0,00	0,88
Foto 18	7,00	0,80	0,00	5,60
Foto 19	0,80	0,80	0,00	1,28
Subtotal			0,00	7,76
Total				7,76

Itens			
29.14	Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares)	7,76	M²

Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) (2.18)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 17	0,42	2,10	0,00	0,88
Foto 18	7,00	0,80	0,00	5,60
Foto 19	0,80	0,80	0,00	1,28
Subtotal			0,00	7,76
Total (DIVIDIDO POR 10)				0,77

Itens			
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	0,77	m³

Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises (14.7)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 23 e 27	0,50	0,20	0,00	0,10
Subtotal			0,00	0,10
Total				0,10

Itens			
14.7	Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises	0,10	m²

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 31	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 32	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 33	1,70	2,95	1,89	5,02
Foto 34	9,20	2,95	1,92	27,14
Foto 35	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 36	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 37	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 38	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 39	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 40	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 130	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 131	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 132	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 133	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 134	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 135	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 136	1,60	2,95	0,00	4,72
Foto 137	15,70	2,95	4,50	46,32
Foto 138	3,10	2,95	0,00	9,15
Foto 139	4,60	2,95	0,82	13,57
Foto 140	9,70	2,95	4,50	28,62
Foto 206	2,80	2,95	1,89	8,26
Foto 207	4,40	2,95	0,00	12,98
Foto 221	1,25	2,95	1,89	3,69
Foto 222	2,14	2,95	3,78	6,31
Foto 223	3,82	2,95	5,04	11,27
Foto 267	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 268	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 277 a 283	10,50	2,95	0,00	30,98
Foto 289	2,00	2,95	1,89	5,90
Foto 290	2,05	2,95	0,00	6,05
Foto 291	2,50	2,95	1,89	7,38
Foto 292	2,55	2,95	1,89	7,52
Foto 322	3,60	1,20	0,00	4,32
Foto 323	5,50	4,35	0,00	23,93
Foto 324	5,50	4,35	0,00	23,93
Foto 340	1,70	2,62	0,00	4,45
Foto 341	2,00	2,62	0,00	5,24
Foto 342	2,60	2,62	0,92	6,81
Foto 343	3,40	2,62	0,00	8,91
Foto 344	3,50	2,62	0,00	9,17
Foto 367	3,60	2,35	0,00	8,46

Foto 368	3,80	2,35	0,00	8,93
Foto 378 a 383	3,30	2,35	0,00	7,76
Foto 386	3,45	2,35	0,51	8,11
Foto 387	3,00	2,35	0,00	7,05
Foto 388	6,85	2,35	0,00	16,10
Foto 405 a 410	6,60	2,80	0,00	18,48
Foto 412 a 416	3,70	2,35	1,74	8,70
Subtotal			35,07	443,07
Total				407,90

Itens				
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.		407,90	m ²

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 34, 35 e 39	8,00
Foto 137, 138 e 140	14,00
Foto 206 e 207	3,00
Foto 277	2,00
Foto 290 e 292	2,00
Foto 367 e 368	4,00
Foto 378	5,00
Foto 386 a 388	21,00
Foto 405	5,00
Foto 412	1,00
Total	65,00

Itens			
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	65,00	un

Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa) (29.6)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 86 a 103	17,00
Foto 192 a 195	3,00
Total	20,00

Itens			
29.6	Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa)	20,00	UN

Retirada de piso tátil com limpeza (2.12)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto	17,00	1,00	0,00	17,00
Foto 192 a 195	3,00	1,00	0,00	3,00
Subtotal			0,00	20,00
Total (DIVIDIDO POR 10)				2,00

Itens			
2.12	Retirada de piso tátil com limpeza	2,00	m ²

Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) (29.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m)
Foto 104 a 111	20,00	1,00	0,00	20,00
Foto 196	3,00	1,00	0,00	3,00
Subtotal			0,00	23,00
Total				23,00

Itens			
29.11	Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)	23,00	M

Remoção de adesivos e limpeza (29.24)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 104 a 111	20,00	1,00	0,00	20,00
Foto 196	3,00	1,00	0,00	3,00
Subtotal			0,00	23,00
Total (DIVIDIDO POR 10)				2,30

Itens			
29.24	Remoção de adesivos e limpeza	2,30	m²

Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W (19.37)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 112	2,00
Foto 198 a 200	4,00
Total	6,00

Itens			
19.37	Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W	6,00	UN

Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W (19.36)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 113 a 121	8,00
Total	8,00

Itens			
19.36	Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W	8,00	UN

Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral (29.22)	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 122 e 123	1,00
Foto 388	2,00
Total	3,00

Itens			
29.22	Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral	3,00	un

Manutenção do Sistema de Controle de Acesso (19.96)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 197	1,00
Foto 265	1,00
Total	2,00

Itens			
19.96	Manutenção do Sistema de Controle de Acesso	2,00	UN

Teclado de senhas digital, para controle de acesso (19.98)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 197	1,00
Foto 265	1,00
Total	2,00

Itens			
19.98	Teclado de senhas digital, para controle de acesso	2,00	UN

Ponto elétrico duplo - Custos Fixos (19.1)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 201	1,00
Total	1,00

Itens			
19.1	Ponto elétrico duplo - Custos Fixos	1,00	UN

Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento (20.14)	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 202 e 203	1,00
Total	1,00

Itens			
20.14	Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento	1,00	un

Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos (ITEM 17.1)			
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
Foto 215 a 218	1,00	2,10	2,10
Foto 307 a 314	0,90	2,10	1,89
Subtotal			3,99
Total (X3)			11,97

Itens			
17.1	Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos	11,97	m²

Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento (ITEM 17.7)			
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
Foto 236 a 239	0,90	2,10	1,89
Foto 252 a 255	0,80	2,10	1,68
Foto 261 e 264	0,80	2,10	1,68
Foto 317 a 320	0,90	2,10	1,89
Foto 361 a 365	0,80	2,10	1,68
Subtotal			8,82
Total (X3)			26,46

Itens			
17.7	Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento	26,46	m²

Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação (15.3)	
REFERÊNCIA	TOTAL (cj)
Foto 240 e 241	1,00
Total	1,00

Itens			
15.3	Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação	1,00	cj

Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual) (29.5)	
REFERÊNCIA	TOTAL (CJ)
Foto 242	1,00
Total	1,00

Itens			
29.5	Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual)	1,00	CJ

Ducha higiênica manual cromada (28.11)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 243 e 244	1,00
Total	1,00

Itens			
28.11	Ducha higiênica manual cromada	1,00	UN

Espelhos / Placas / Tampas (19.6)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 245 e 246	1,00
Foto 284	1,00
Total	2,00

Itens			
19.6	Espelhos / Placas / Tampas	2,00	UN

ANDRE CAMPANEMA DE SOUZA GOMES
Engenheiro Eletricista
CREA 1014260736/D-GO
CREA MG: 48409MG

Assinatura Responsável Técnico
Andre Campanema de Souza Gomes
CREA GO: 1014260736/D GO
CREA MG: 48409MG

Luiza Silva Ferreira
Luiza Silva Ferreira
Engenheira Civil
CREA 1017251924D-GO

Assinatura Responsável Técnico
Luiza Silva Ferreira
CREA GO: 1017251924D GO