

RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO



RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO		Contrato:	2024.7421.2056
		Nr. Ordem de Serviço:	250195430
		Elaboração: Ygor Augusto Fernandes	Data de Elaboração: 10/04/2026
Agência:	1753/00	Tipo de relatório:	Data de Atendimento:
Nome:	CARMOPOLIS DE MINAS		
UF:	MG	Preventivo	24/03/2026



Dados da Dependência

Endereço: R. LUIZ ALVES,126 - - - - CEP: 0
Responsável da Dependência: F2268209 - SISTEMA
Responsável Técnico: Laura Mota
Responsável Técnico/Empresa: Ygor Augusto Fernandes Ferrugem – CREA: 1017279403/D-GO



Foto 1

- **Descrição do serviço:** Informamos a realização de visita técnica à agência para levantamento preventivo. A atividade contou com o acompanhamento integral do gerente **Luciano Vilela de Faria** – Matrícula **6334696-6**. Durante a vistoria, foram identificadas necessidades de intervenção nos seguintes itens.

SUMÁRIO

- Área externa:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1 - Pintura automotiva:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2 - Película e policarbonato:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
- Área interna:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1 - SAA (sala de autoatendimento):	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1.1 - Pintura acrílica:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1.2 - Pintura automotiva:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1.3 - Piso tátil:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1.4 - Fita de piso:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1.5 - Lâmpadas:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
1.6 - Ajuste de carenagem:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2 - Atendimento:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.1 - Pintura acrílica:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.2 - Piso tátil:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.3 - Fita de piso:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.4 - Teclado:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.5 - Lâmpadas:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.6 - Ponto elétrico:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
2.7 - Bebedouro:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
3 - CAIEX:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
3.1 - Pintura acrílica:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
3.2 - Pintura esmalte em porta:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
4 - Corredor:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
4.1 - Pintura acrílica:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
5 - Banheiro PNE:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
5.1 - Pintura esmalte em porta:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
5.2 - Fechadura:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
5.3 - Alarme PNE:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
5.4 - Ducha higiênica:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
5.5 - Tampa de ralo:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
6 - Banheiro feminino:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
6.1 - Pintura esmalte em porta:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
7 - Banheiro masculino:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
7.1 - Pintura esmalte em porta:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
7.2 - Controle de acesso:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
7.3 - Solicitação do gerente (reduzidor de pressão):	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
8 - Copa:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
8.1 - Pintura acrílica:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
9 - Corredor de abastecimento:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
9.1 - Pintura acrílica:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
9.2 - Tampa cega:	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
9.3 - Solicitação do gerente (mola aérea):	<i>Erro! Indicador não definido.</i>
10 - Tesouraria:	4
10.1 - Pintura acrílica:	5
11 - Sala cofre:	10
11.1 - Pintura esmalte em porta:	11
12 - Casa de máquinas:	14

12.1 - Pintura esmalte em porta: _____ 15

13 - Escadarias acesso ao subsolo: _____ **17**

13.1 - Pintura acrílica: _____ 18

- Subsolo: _____ *Erro! Indicador não definido.*

1 - Sala online: _____ *Erro! Indicador não definido.*

1.1 - Pintura acrílica: _____ **Erro! Indicador não definido.**

1.2 - Pintura esmalte em porta: _____ **Erro! Indicador não definido.**

2 - Sala de reunião: _____ *Erro! Indicador não definido.*

2.1 - Pintura acrílica: _____ **Erro! Indicador não definido.**

3 - Arquivo 1: _____ *Erro! Indicador não definido.*

3.1 - Pintura acrílica: _____ **Erro! Indicador não definido.**

4 - Arquivo 2: _____ *Erro! Indicador não definido.*

4.1 - Pintura acrílica: _____ **Erro! Indicador não definido.**

5 - Depósito 1: _____ *Erro! Indicador não definido.*

6 - Depósito 2: _____ *Erro! Indicador não definido.*

6.1 - Pintura acrílica: _____ **Erro! Indicador não definido.**

7 - Corredor subsolo: _____ *Erro! Indicador não definido.*

7.1 - Pintura acrílica: _____ **Erro! Indicador não definido.**

- Memorial de cálculo e itens: _____ **22**

10 - Tesouraria:

- Vista ampla:



Foto 2



Foto 3

10.1 - Pintura acrílica:



Foto 4

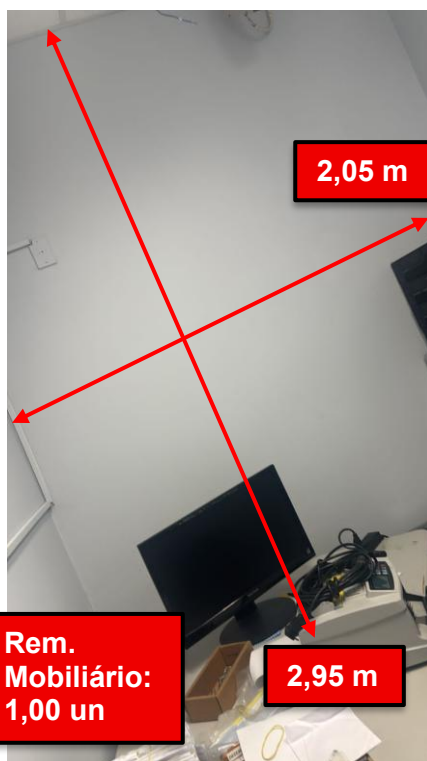


Foto 5



Foto 6

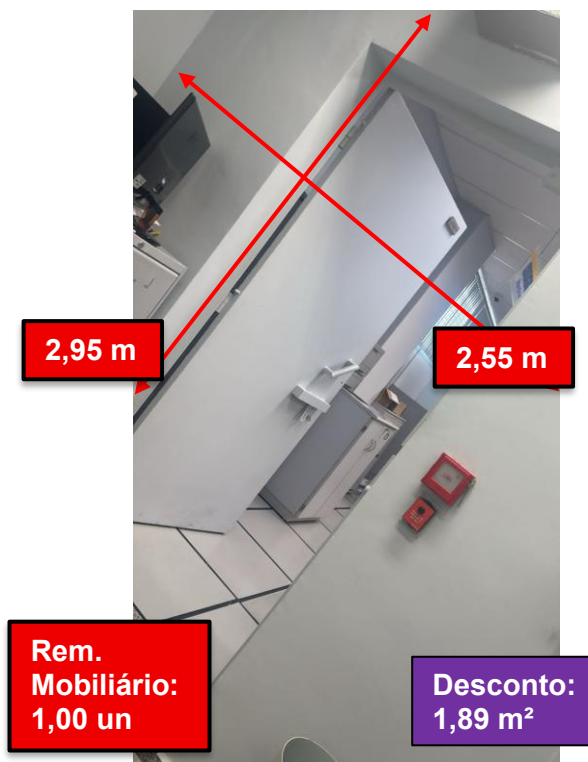


Foto 7

- Detalhes:

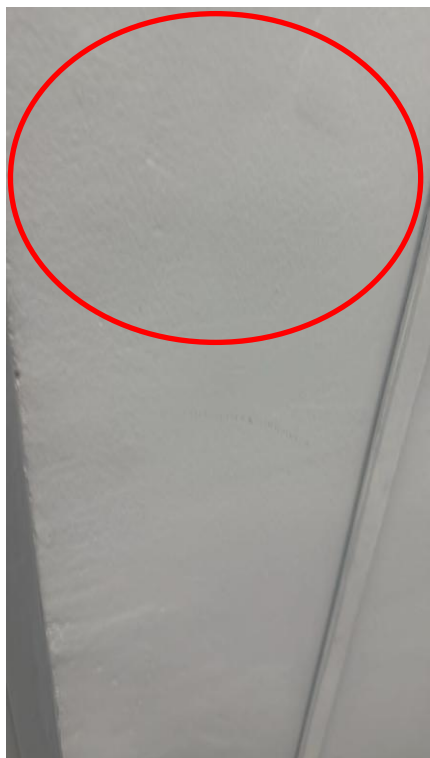


Foto 8

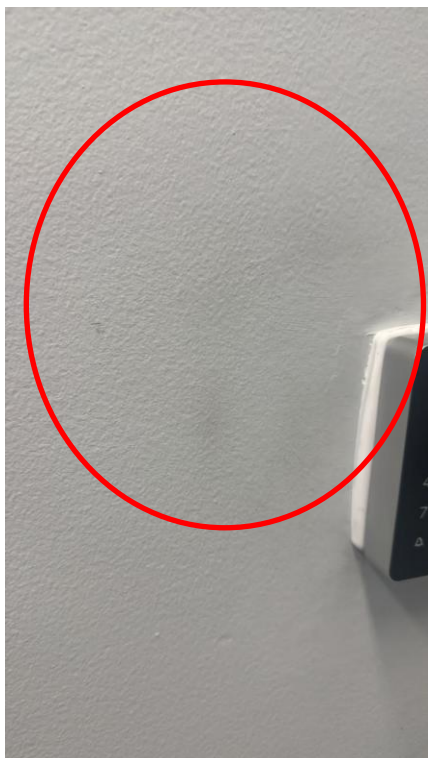


Foto 9

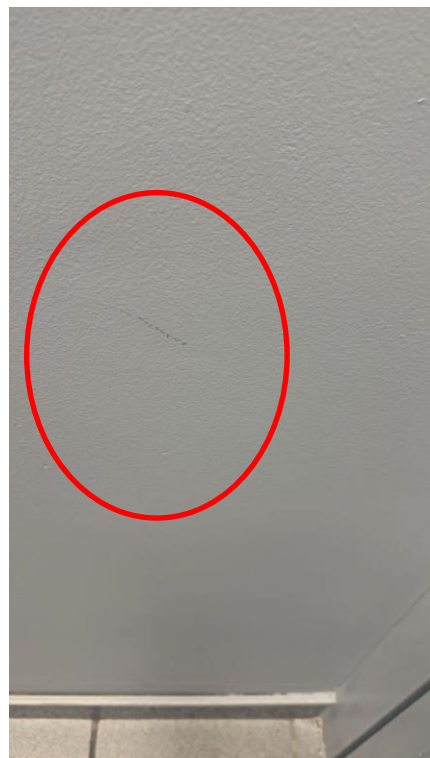


Foto 10



Foto 11



Foto 12

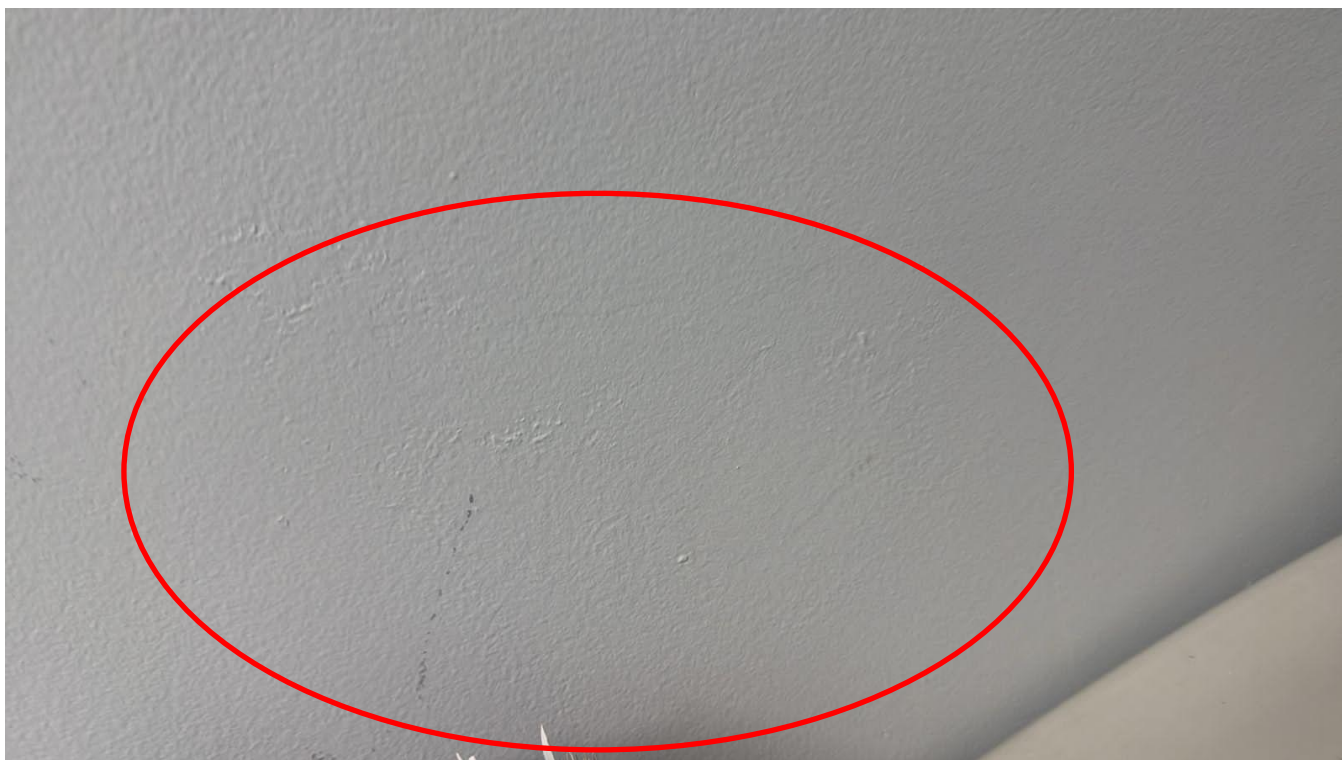


Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19

- Prezados, paredes da tesouraria (**21,18 m²**) estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada, incluindo deslocamento temporário de **2,00 unidades de mobiliário** para acesso à superfície. (itens 17.11 e 13.12 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)

REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m ²)
Foto 289	2,00	2,95	1,89	5,90
Foto 290	2,05	2,95	0,00	6,05
Foto 291	2,50	2,95	1,89	7,38
Foto 292	2,55	2,95	1,89	7,52
Subtotal			5,67	26,85
Total				21,18

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)

REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 290 e 292	2,00
Total	2,00

Itens			
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.	21,18	m²
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	2,00	un

11 - Sala cofre:

- Vista ampla:

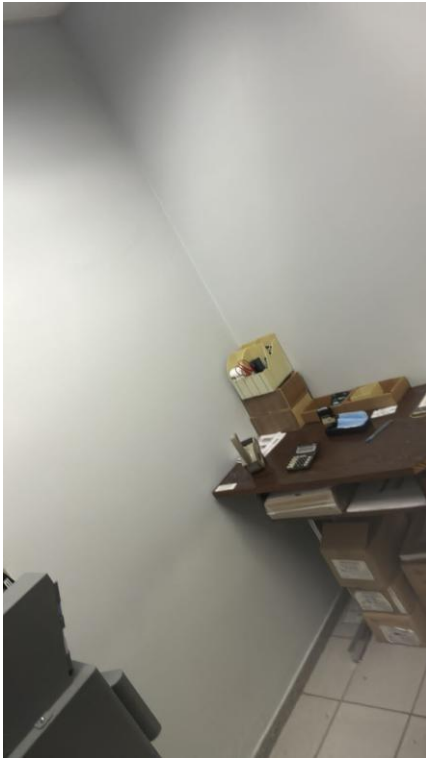


Foto 20

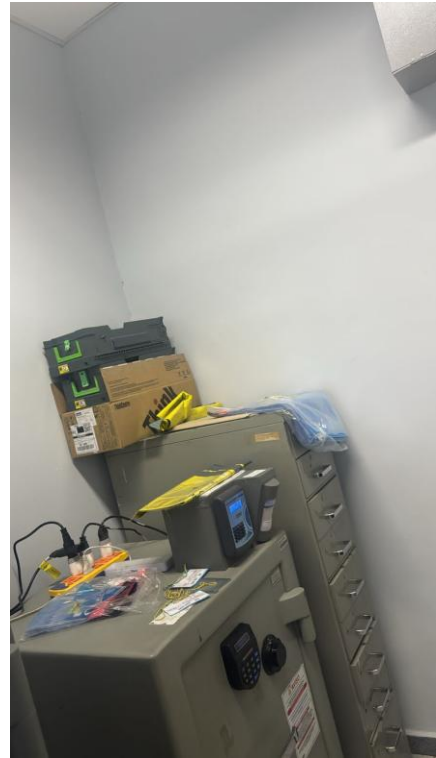


Foto 21

11.1 - Pintura esmalte em porta:



Foto 22

- Detalhes:



Foto 23



Foto 24



Foto 25

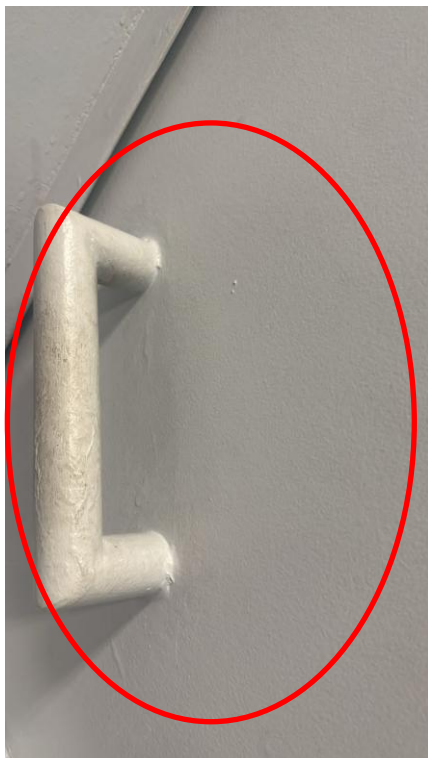


Foto 26

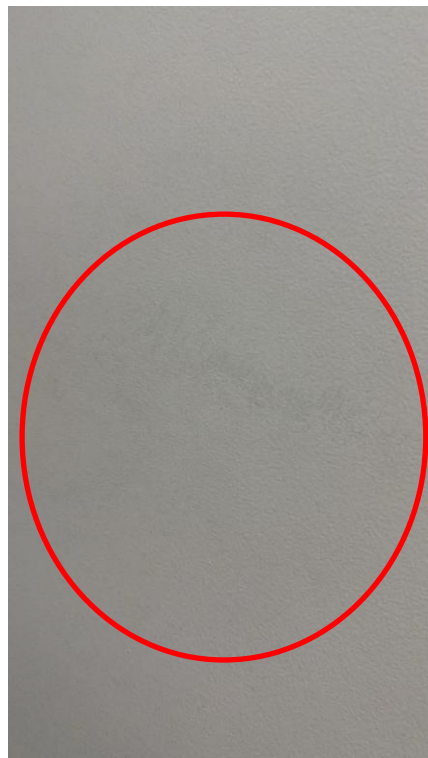


Foto 27

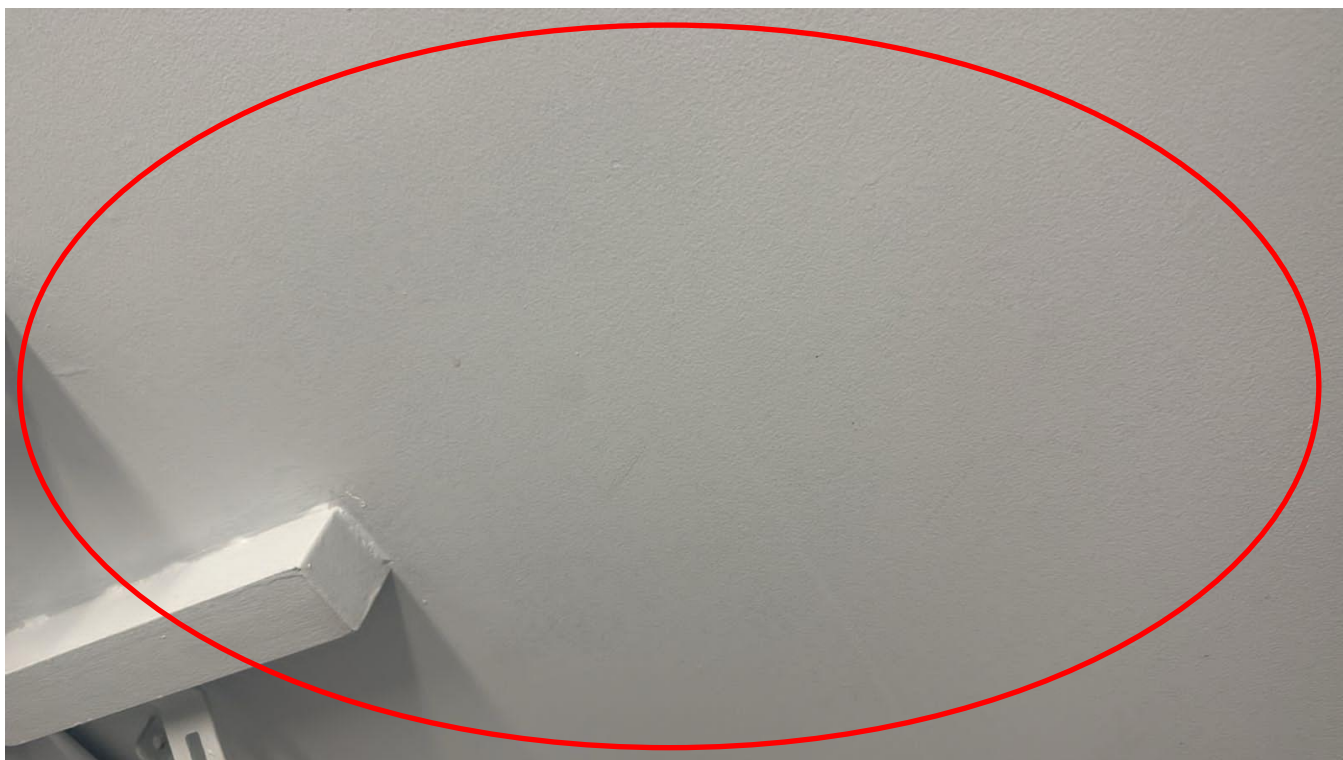


Foto 28



Foto 29

- Prezados, porta metálica da sala do cofre com pintura em esmalte desgastada com diversas marcas de sujeira. É necessária a pintura em esmalte **(5,67 m²)** para recompor a proteção e o acabamento. (item 17.1 do contrato)

Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos (ITEM 17.1)			
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
Foto 307 a 314	0,90	2,10	1,89
Total (X3)			5,67

Itens			
17.1	Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos		5,67 m²

12 - Casa de máquinas:

- Vista ampla:



Foto 30



Foto 31

12.1 - Pintura esmalte em porta:

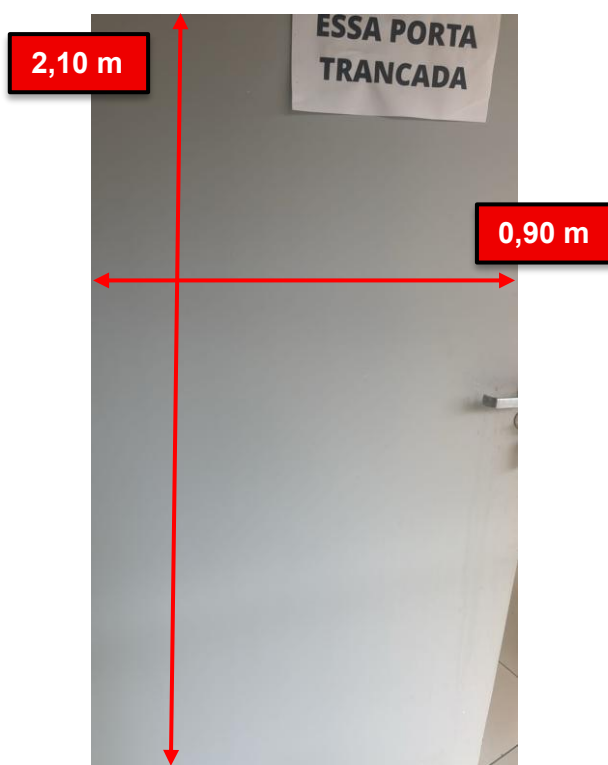


Foto 32

- Detalhes:



Foto 33

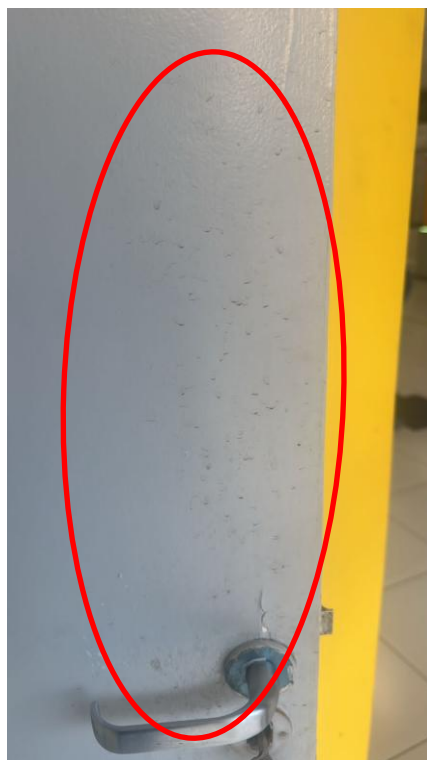


Foto 34



Foto 35

- Prezados, porta em madeira da casa de máquinas com pintura em esmalte desgastada, apresentando falhas no acabamento. É necessária a pintura em esmalte **(5,67 m²)** para restaurar a estética e manter a conservação. (item 17.7 do contrato)

Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento (ITEM 17.7)			
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
Foto 317 a 320	0,90	2,10	1,89
Total (X3)			5,67

Itens			
17.7	Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento		5,67 m²

13 - Escadarias acesso ao subsolo:

- Vista ampla:



Foto 36

13.1 - Pintura acrílica:



Foto 37

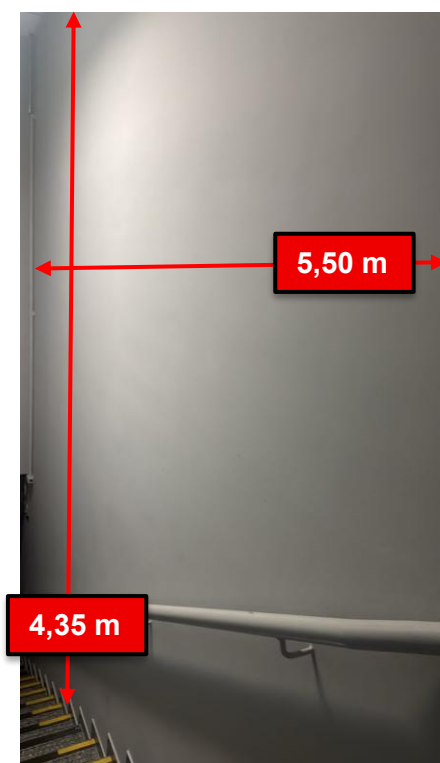


Foto 38

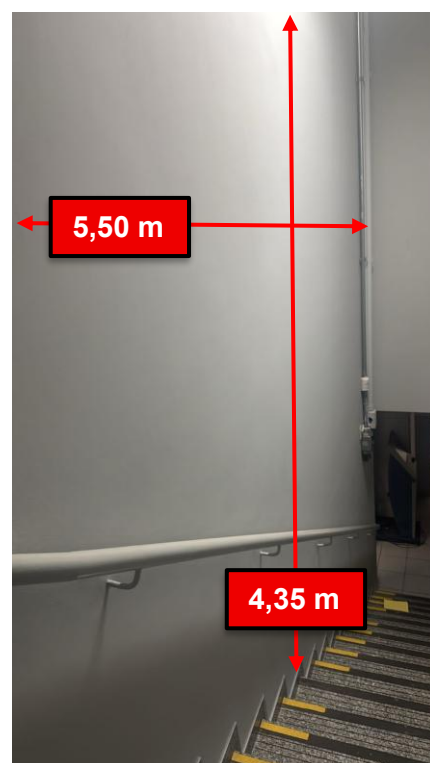


Foto 39

- Detalhes:



Foto 40

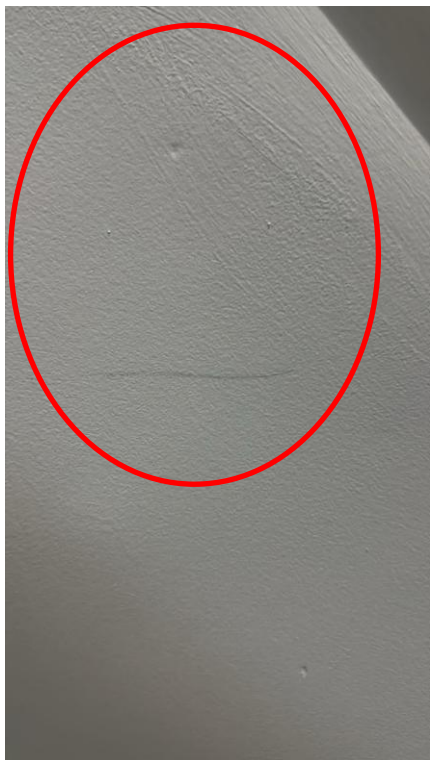


Foto 41

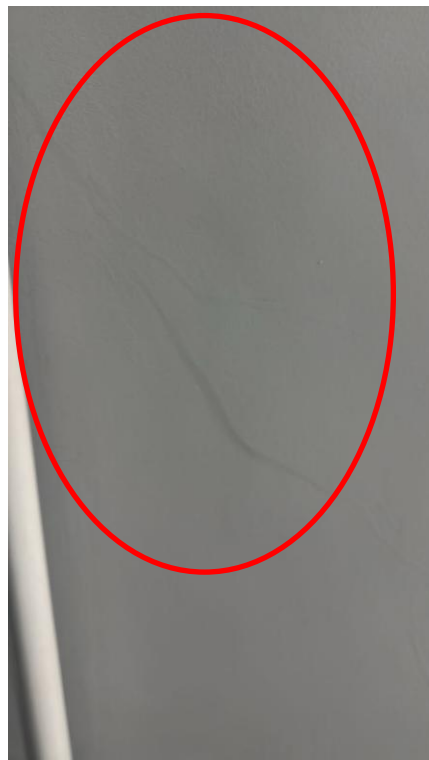


Foto 42



Foto 43



Foto 44



Foto 45



Foto 46

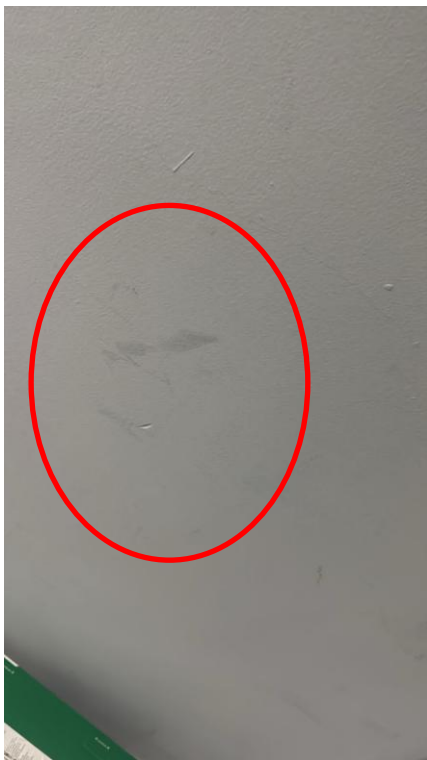


Foto 47

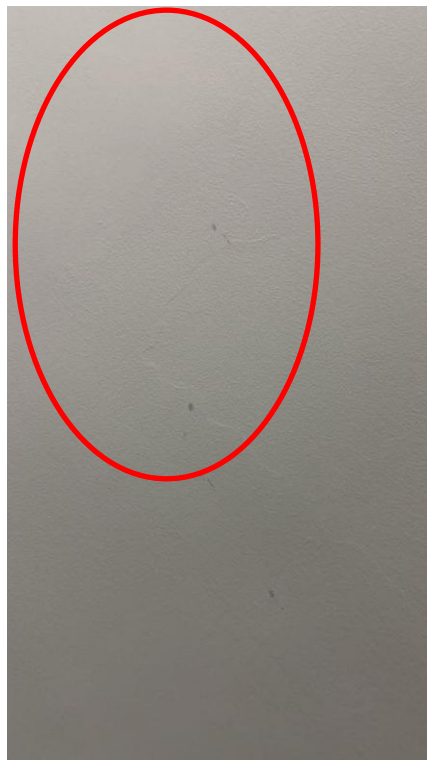


Foto 48

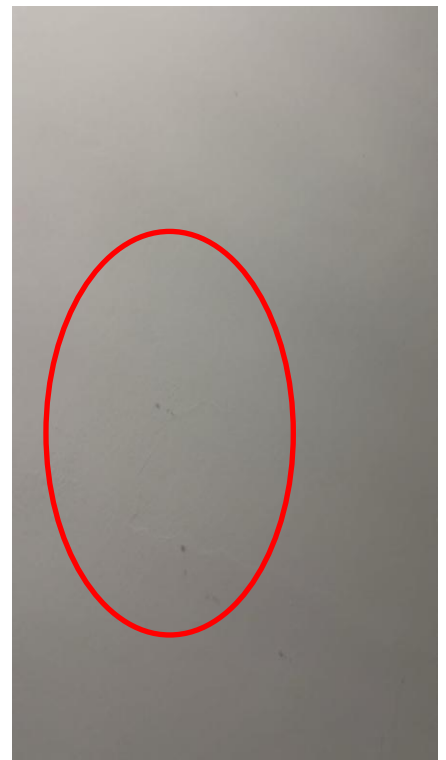


Foto 49



Foto 50



Foto 51



Foto 52

- Prezados, paredes da escadaria de acesso ao subsolo (**52,17 m²**) estão sujas, manchadas e desgastadas. Necessária repintura com tinta acrílica premium acetinada para restauração do acabamento e conservação da superfície. (item 17.11 do contrato)

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 322	3,60	1,20	0,00	4,32
Foto 323	5,50	4,35	0,00	23,93
Foto 324	5,50	4,35	0,00	23,93
Subtotal			0,00	52,17
Total				52,17

Itens				
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.			m²
			52,17	

- Memorial de cálculo e itens:

Pintura Automotiva (17.9)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 2	10,00	1,20	7,00	12,00
Foto 3	10,00	1,20	0,00	12,00
Foto 4	8,10	0,80	0,00	6,48
Foto 5	7,00	1,00	0,00	7,00
Foto 6	1,00	1,00	0,00	2,00
Foto 79 a 85	0,87	0,90	0,00	0,78
Subtotal			7,00	40,26
Total				37,18

Itens			
17.9	Pintura Automotiva	37,18	m²

Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico (2.21)	
REFERÊNCIA	TOTAL (m/mês)
Foto 2 a 16	6,00
Total	6,00

Itens			
2.21	Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico	6,00	m/mês

Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares) (29.14)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 17	0,42	2,10	0,00	0,88
Foto 18	7,00	0,80	0,00	5,60
Foto 19	0,80	0,80	0,00	1,28
Subtotal			0,00	7,76
Total				7,76

Itens			
29.14	Sinalização externa - substituição de policarbonato e película, inclusive montagem da marca e instalação (para medalhão, bandeira, letreiros, pórticos de acesso e similares)	7,76	M²

Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros) (2.18)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m³)
Foto 17	0,42	2,10	0,00	0,88
Foto 18	7,00	0,80	0,00	5,60
Foto 19	0,80	0,80	0,00	1,28
Subtotal			0,00	7,76
Total (DIVIDIDO POR 10)				0,77

Itens			
2.18	Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive limpeza, transporte, carga, descarga e descarte conforme legislação ambiental - Material de descarte (alvenaria, estruturas metálicas, madeiramento, revestimentos cerâmicos, gesso, dry-wall, entre outros)	0,77	m³

Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises (14.7)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 23 e 27	0,50	0,20	0,00	0,10
Subtotal			0,00	0,10
Total				0,10

Itens			
14.7	Recuperação de estruturas metálicas de pórticos de acesso, totens, letreiros, medalhões, bandeiras e brises	0,10	m²

Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior. (17.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 31	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 32	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 33	1,70	2,95	1,89	5,02
Foto 34	9,20	2,95	1,92	27,14
Foto 35	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 36	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 37	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 38	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 39	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 40	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 130	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 131	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 132	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 133	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 134	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 135	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 136	1,60	2,95	0,00	4,72
Foto 137	15,70	2,95	4,50	46,32
Foto 138	3,10	2,95	0,00	9,15
Foto 139	4,60	2,95	0,82	13,57
Foto 140	9,70	2,95	4,50	28,62
Foto 206	2,80	2,95	1,89	8,26
Foto 207	4,40	2,95	0,00	12,98
Foto 221	1,25	2,95	1,89	3,69
Foto 222	2,14	2,95	3,78	6,31
Foto 223	3,82	2,95	5,04	11,27
Foto 267	0,50	2,95	0,00	1,48
Foto 268	1,10	2,95	0,00	3,25
Foto 277 a 283	10,50	2,95	0,00	30,98
Foto 289	2,00	2,95	1,89	5,90
Foto 290	2,05	2,95	0,00	6,05
Foto 291	2,50	2,95	1,89	7,38
Foto 292	2,55	2,95	1,89	7,52
Foto 322	3,60	1,20	0,00	4,32
Foto 323	5,50	4,35	0,00	23,93
Foto 324	5,50	4,35	0,00	23,93
Foto 340	1,70	2,62	0,00	4,45
Foto 341	2,00	2,62	0,00	5,24
Foto 342	2,60	2,62	0,92	6,81
Foto 343	3,40	2,62	0,00	8,91
Foto 344	3,50	2,62	0,00	9,17
Foto 367	3,60	2,35	0,00	8,46

Foto 368	3,80	2,35	0,00	8,93
Foto 378 a 383	3,30	2,35	0,00	7,76
Foto 386	3,45	2,35	0,51	8,11
Foto 387	3,00	2,35	0,00	7,05
Foto 388	6,85	2,35	0,00	16,10
Foto 405 a 410	6,60	2,80	0,00	18,48
Foto 412 a 416	3,70	2,35	1,74	8,70
Subtotal			35,07	443,07
Total				407,90

Itens				
17.11	Pintura em látex acrílica premium acetinada em paredes internas ou externas, exceto muros, com três demãos, sem emassamento, com aplicação de selador para alvenaria exterior.		407,90	m ²

Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência (13.12)	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 34, 35 e 39	8,00
Foto 137, 138 e 140	14,00
Foto 206 e 207	3,00
Foto 277	2,00
Foto 290 e 292	2,00
Foto 367 e 368	4,00
Foto 378	5,00
Foto 386 a 388	21,00
Foto 405	5,00
Foto 412	1,00
Total	65,00

Itens			
13.12	Deslocamento ou remanejamento de mobiliário dentro da agência	65,00	un

Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa) (29.6)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 86 a 103	17,00
Foto 192 a 195	3,00
Total	20,00

Itens			
29.6	Piso tátil de borracha - direcional ou alerta (por placa)	20,00	UN

Retirada de piso tátil com limpeza (2.12)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto	17,00	1,00	0,00	17,00
Foto 192 a 195	3,00	1,00	0,00	3,00
Subtotal			0,00	20,00
Total (DIVIDIDO POR 10)				2,00

Itens			
2.12	Retirada de piso tátil com limpeza	2,00	m ²

Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha) (29.11)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m)
Foto 104 a 111	20,00	1,00	0,00	20,00
Foto 196	3,00	1,00	0,00	3,00
Subtotal			0,00	23,00
Total				23,00

Itens			
29.11	Fita adesiva de piso (amarela / preta / vermelha)	23,00	M

Remoção de adesivos e limpeza (29.24)				
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	DESCONTO	TOTAL (m²)
Foto 104 a 111	20,00	1,00	0,00	20,00
Foto 196	3,00	1,00	0,00	3,00
Subtotal			0,00	23,00
Total (DIVIDIDO POR 10)				2,30

Itens			
29.24	Remoção de adesivos e limpeza	2,30	m²

Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W (19.37)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 112	2,00
Foto 198 a 200	4,00
Total	6,00

Itens			
19.37	Lâmpada LED tubular bivolt 18/20W	6,00	UN

Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W (19.36)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 113 a 121	8,00
Total	8,00

Itens			
19.36	Lâmpada LED tubular bivolt 9/10W	8,00	UN

Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral (29.22)	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 122 e 123	1,00
Foto 388	2,00
Total	3,00

Itens			
29.22	Ajuste de biombo, divisórias, carenagens e mobiliário em geral	3,00	un

Manutenção do Sistema de Controle de Acesso (19.96)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 197	1,00
Foto 265	1,00
Total	2,00

Itens			
19.96	Manutenção do Sistema de Controle de Acesso	2,00	UN

Teclado de senhas digital, para controle de acesso (19.98)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 197	1,00
Foto 265	1,00
Total	2,00

Itens			
19.98	Teclado de senhas digital, para controle de acesso	2,00	UN

Ponto elétrico duplo - Custos Fixos (19.1)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 201	1,00
Total	1,00

Itens			
19.1	Ponto elétrico duplo - Custos Fixos	1,00	UN

Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento (20.14)	
REFERÊNCIA	TOTAL (un)
Foto 202 e 203	1,00
Total	1,00

Itens			
20.14	Correção de vazamentos hidráulicos, inclusive detecção de vazamento	1,00	un

Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos (ITEM 17.1)			
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
Foto 215 a 218	1,00	2,10	2,10
Foto 307 a 314	0,90	2,10	1,89
Subtotal			3,99
Total (X3)			11,97

Itens			
17.1	Pintura em esmalte sintético standard em estrutura metálica com duas demãos	11,97	m²

Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento (ITEM 17.7)			
REFERÊNCIA	LARGURA (m)	ALTURA (m)	TOTAL (m²)
Foto 236 a 239	0,90	2,10	1,89
Foto 252 a 255	0,80	2,10	1,68
Foto 261 e 264	0,80	2,10	1,68
Foto 317 a 320	0,90	2,10	1,89
Foto 361 a 365	0,80	2,10	1,68
Subtotal			8,82
Total (X3)			26,46

Itens			
17.7	Pintura em esmalte sintético para madeira com duas demãos, sem emassamento	26,46	m²

Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação (15.3)	
REFERÊNCIA	TOTAL (cj)
Foto 240 e 241	1,00
Total	1,00

Itens			
15.3	Ferragem para Porta de madeira (fechadura completa) - Substituição/instalação	1,00	cj

Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual) (29.5)	
REFERÊNCIA	TOTAL (CJ)
Foto 242	1,00
Total	1,00

Itens			
29.5	Alarme de emergência sem fio para sanitário de PPNE (botoeira/alarme sonoro e visual)	1,00	CJ

Ducha higiênica manual cromada (28.11)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 243 e 244	1,00
Total	1,00

Itens			
28.11	Ducha higiênica manual cromada	1,00	UN

Espelhos / Placas / Tampas (19.6)	
REFERÊNCIA	TOTAL (UN)
Foto 245 e 246	1,00
Foto 284	1,00
Total	2,00

Itens			
19.6	Espelhos / Placas / Tampas	2,00	UN

**LUIZA SILVA FERREIRA
FERNANDES:04200773163**

Assinado digitalmente por LUIZA SILVA FERREIRA FERNANDES:04200773163
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5 G2, OU=09461647000195,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=LUIZA SILVA FERREIRA
FERNANDES:04200773163
Razão: Eu revisei este documento
Localização:
Data: 2026.04.14 17:37:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

ANDRE CAMPANEMA DE SOUZA GOMES
Engenheiro Eletricista
CREA 1014260736/D-GO
CREA MG: 48409MG

Assinatura Responsável Técnico
Andre Campanema de Souza Gomes
CREA GO: 1014260736/D GO
CREA MG: 48409MG

Luiza Silva Ferreira

Luiza Silva Ferreira
Engenheira Civil
CREA 1017251924D-GO

Assinatura Responsável Técnico
Luiza Silva Ferreira
CREA GO: 1017251924D GO