

スペアナの使い方

N9918A編


作成日：2023/09/02

作成者：藤巴


VNA編

VNAモードに変更する

1. Modeボタンを押す

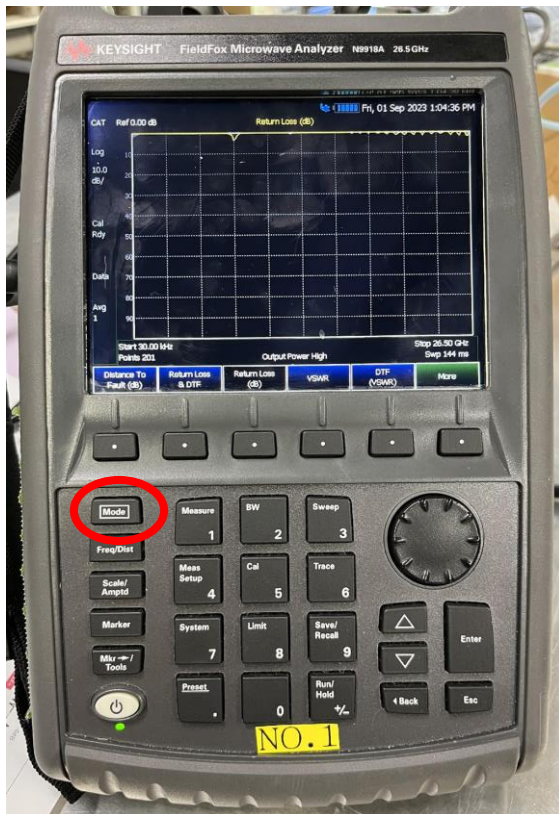

②NAを選択

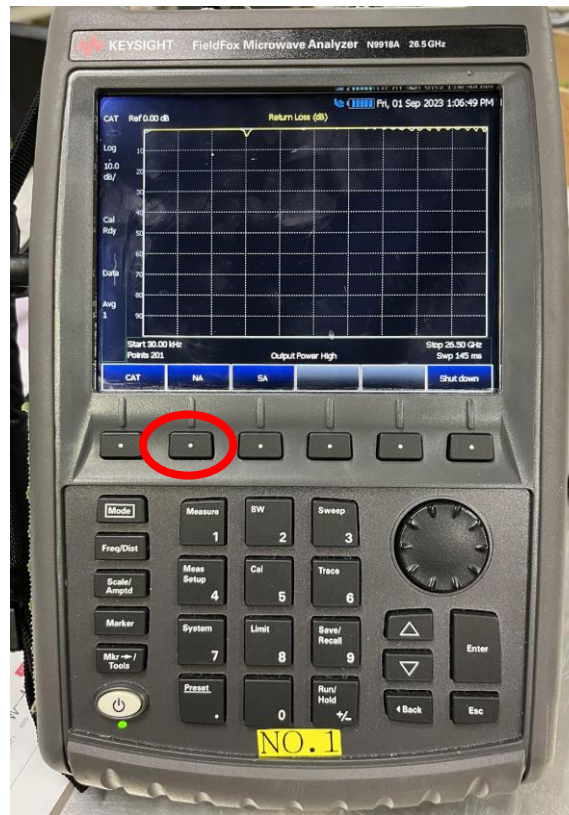


③NAモードに!!




VNAモードの見方

◆Sパラの変更

1. Measureボタン(1)を押す
2. 見たいSパラを選択する。
(複数表示しているときは、Trace(6)で見たいTraceを選択してから①の手順を行う)

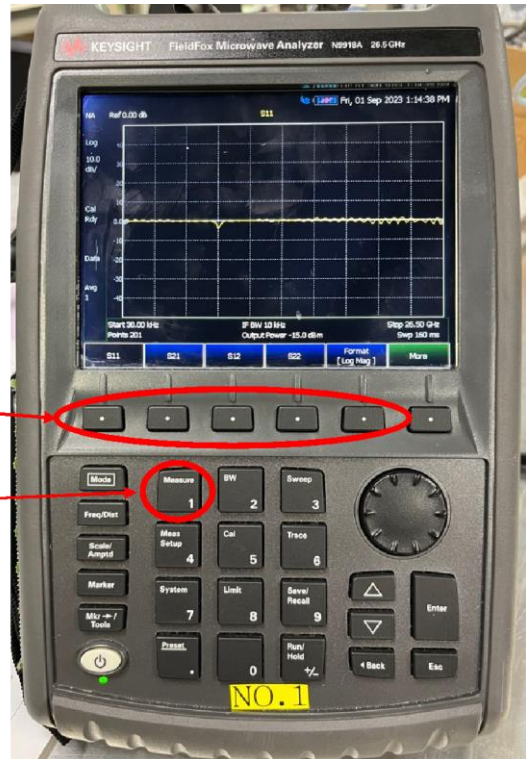



一つだけ表示の時

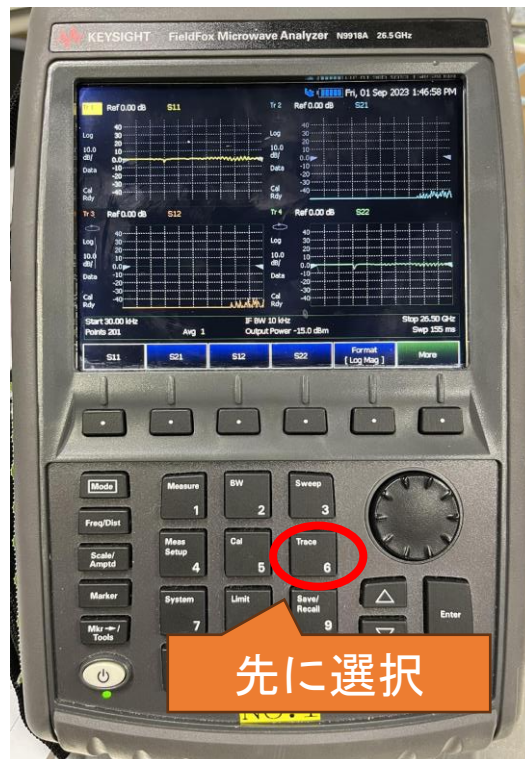

複数表示の時

◆表示数の変更

1. Traceボタン(6)を押す
2. Num of Tracesを選択
3. 好きな分割数を選ぶ

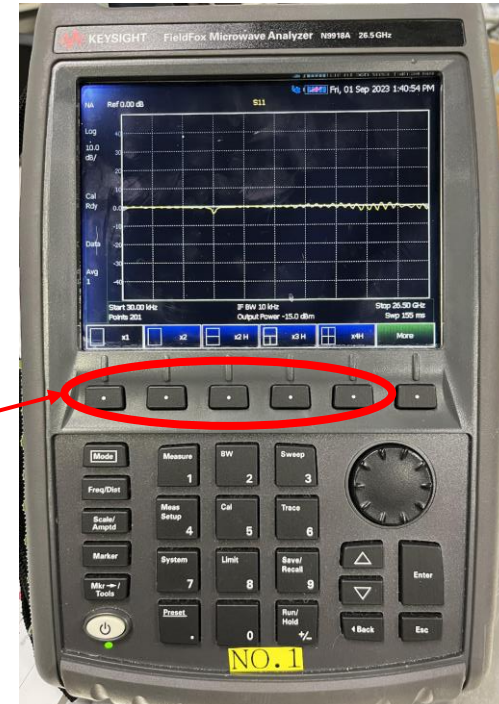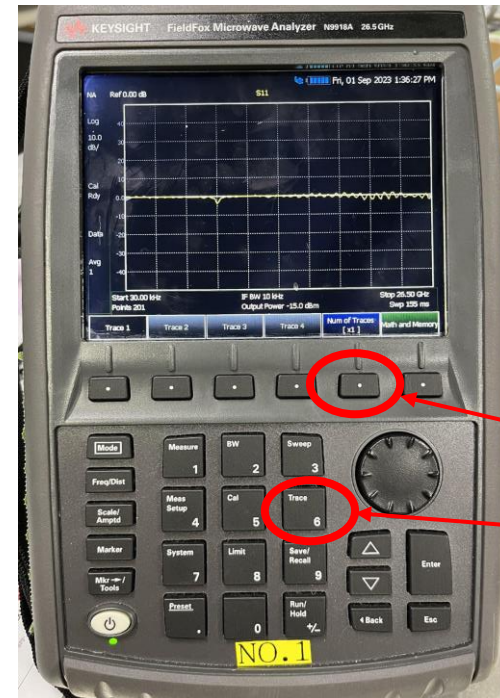

Calibrationの方法- 1

1. 鞆からCalキット、同軸等の必要なものを取り出す



同軸ケーブル




Calキット



メス-メス変換
アテネーター等

Calibrationの方法- 2

②Calキットを装着する(USB type-Aはスペアナ右側面に指すところがあります)

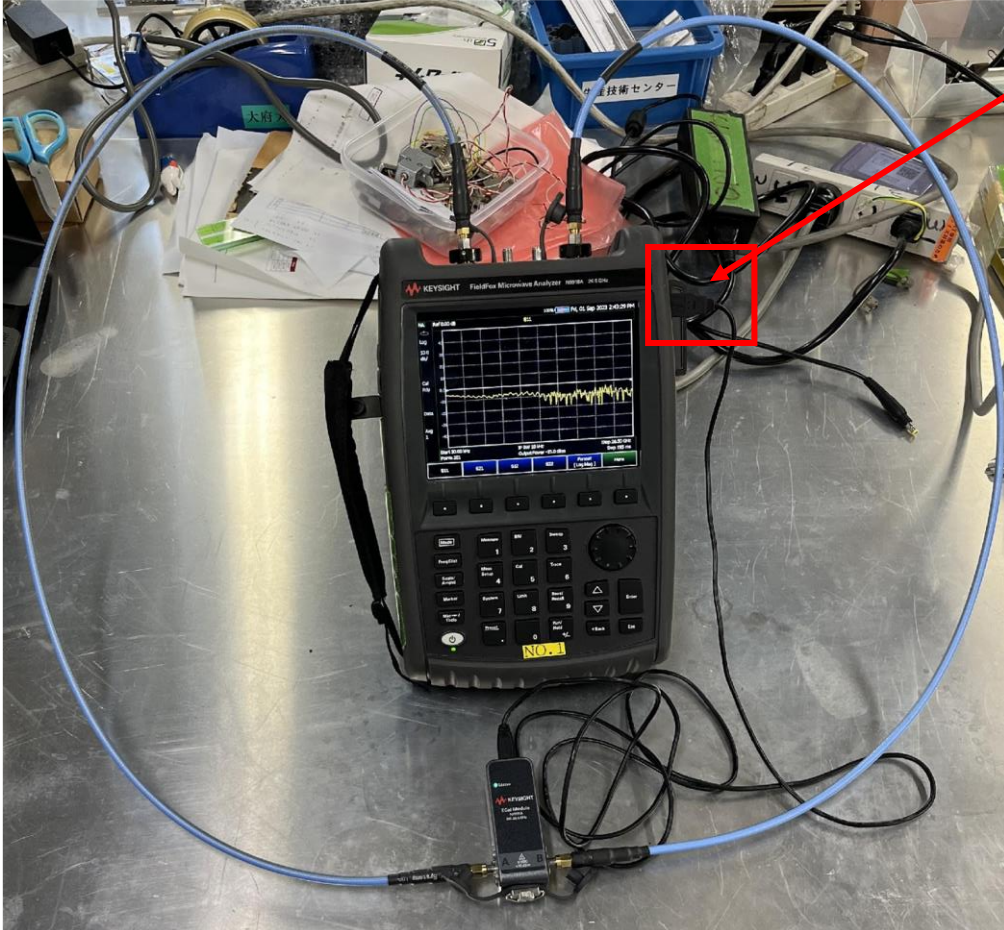


恐らく、Calキットに書いているA,Bは逆転していても問題ない

Calibrationの方法- 3

③Calボタン(5)を押す



④Mechanical Cal Ecal を選択

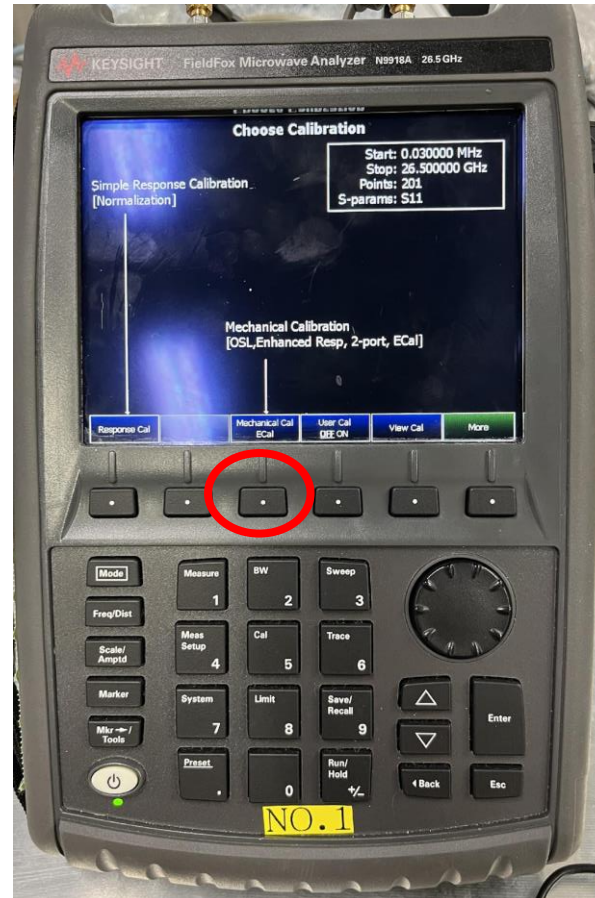



③で表示しているパラメータ
や表示数で変化する



ここで表示されているSパラは、③で表示されているものによって変わるので、気にしなくて大丈夫

Calibrationの方法- 4

⑤ Calibration種類を Full 2-port, SOLR(unknown thru)にし、Select and Finishで決定

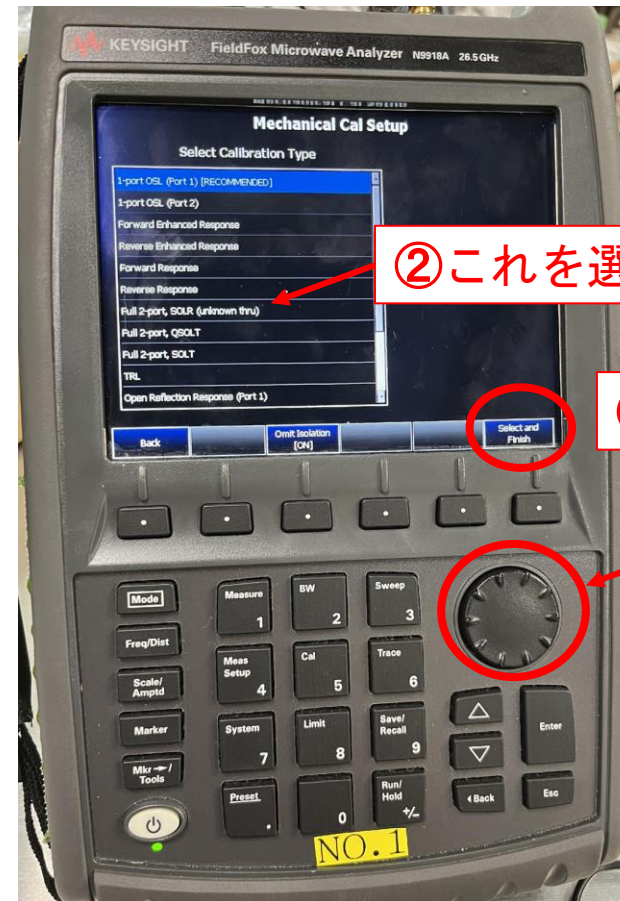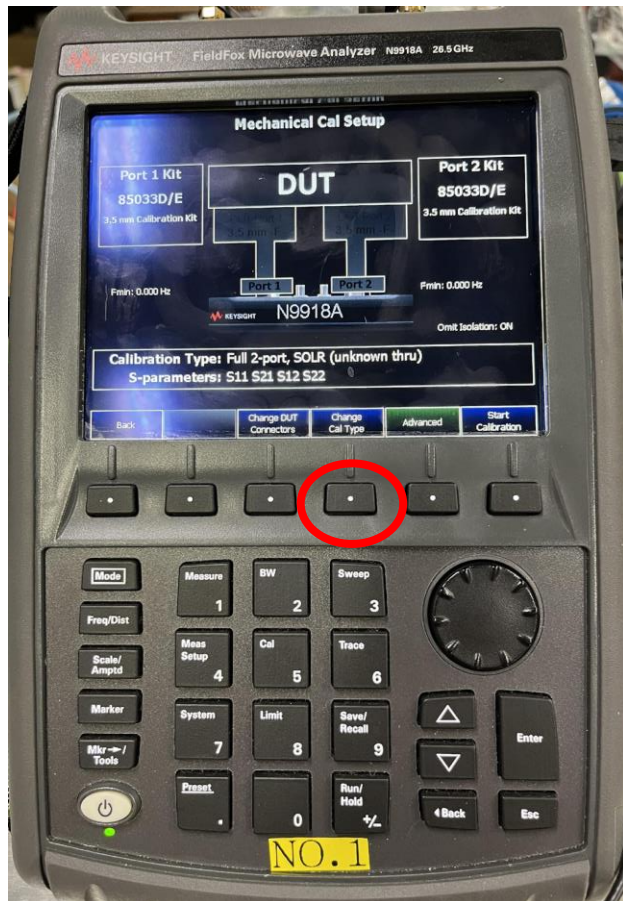

②これを選択

③決定

①ダイヤルで上下移動

Calibrationの方法- 5

- ⑥コネクタの設定を3.5mm(port1, 2共にメス)に変更し、CalKITをE-cal – Model : N7555-600...に変更する
選択していく順番は、コネクタの設定(port1→port2), CalKIT(port1→port2)
もし長押しした場合は、**設定できていない状態**のcalibration開始画面になる



両方ともダイヤルで上下移動して選択する

Calibrationの方法- 6

⑦設定ができているかの確認をする



Port1, Port2の両方ともN7555-60003になっているか

違ったら...

⑤をもう一度！

Calibration Type: Full 2-port, SOLR
になっているか




(S-paraは、測定画面と同じものが表示されるので、気にしなくて大丈夫)

違ったら...

⑥をもう一度！

Calibrationの方法- 7

⑧Calibraionを開始する

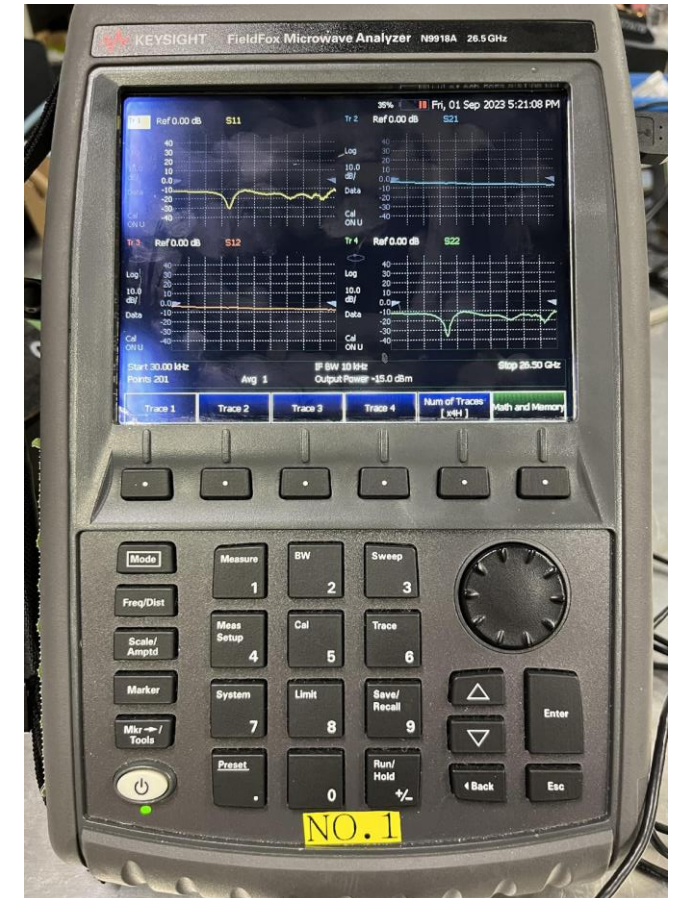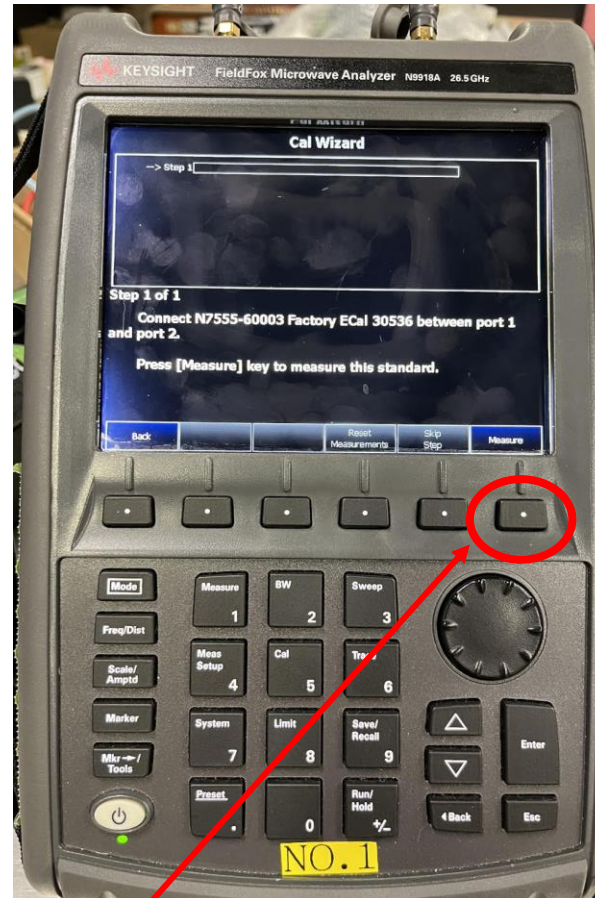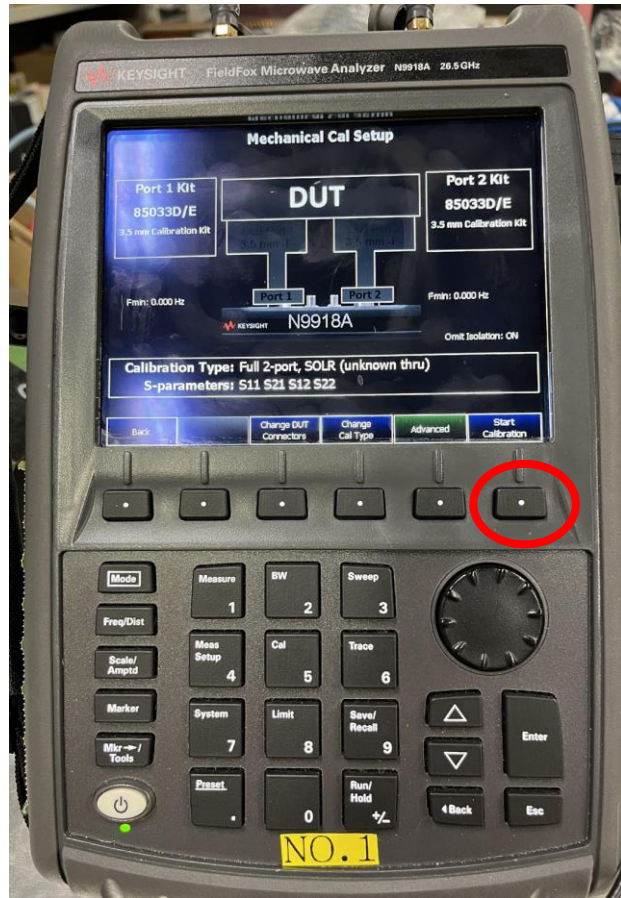


Measureを押すと、ゲージが増えていく

うまくいくとこんな感じ
(複数表示の場合)

Calibrationの方法- 8

(補足) 実際に成功しているか見てみる

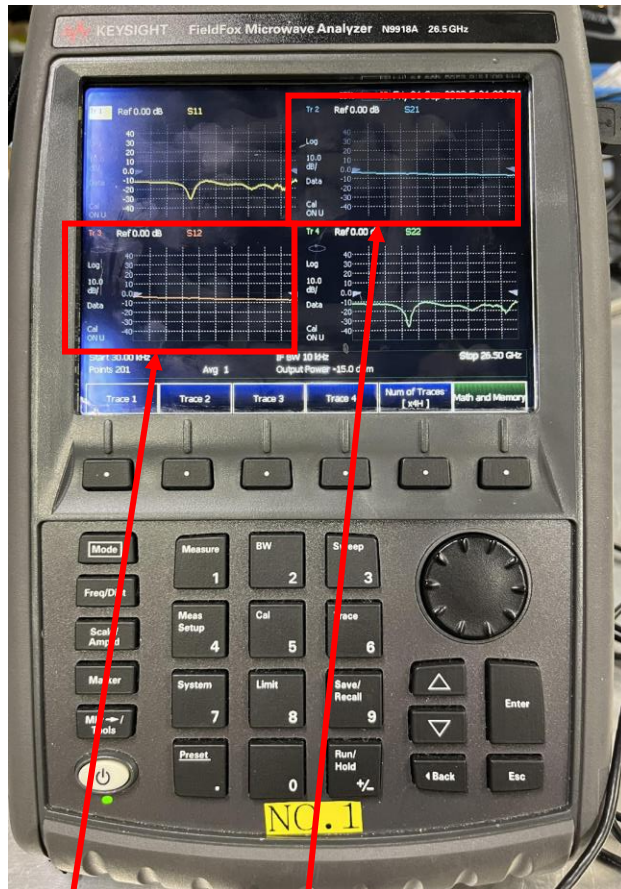

CalKITを外して、
メス-メスで繋ぐと...





成功してる！

この段階だと、透過(S12, S21)が0dBではない...

共通部分



データの保存(USB)ー保存場所の変更

- ①Save/Recallボタン(9)を押す
- ②Devecieを選択
- ③USBに変更

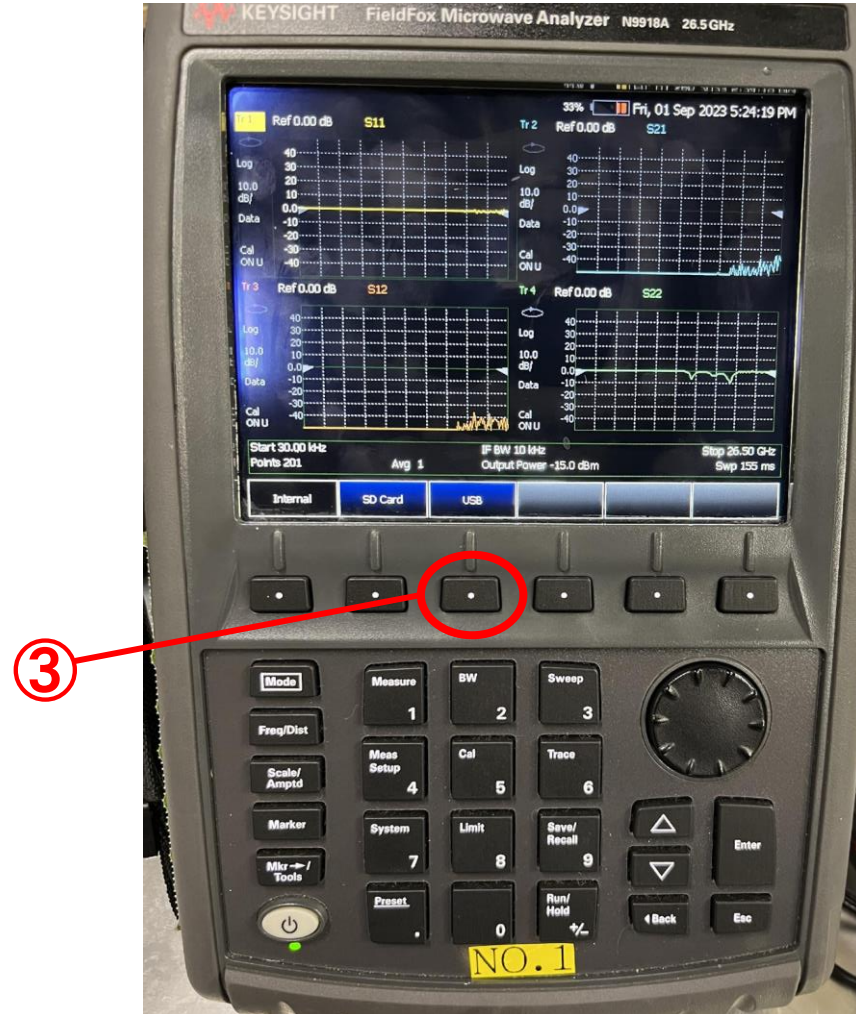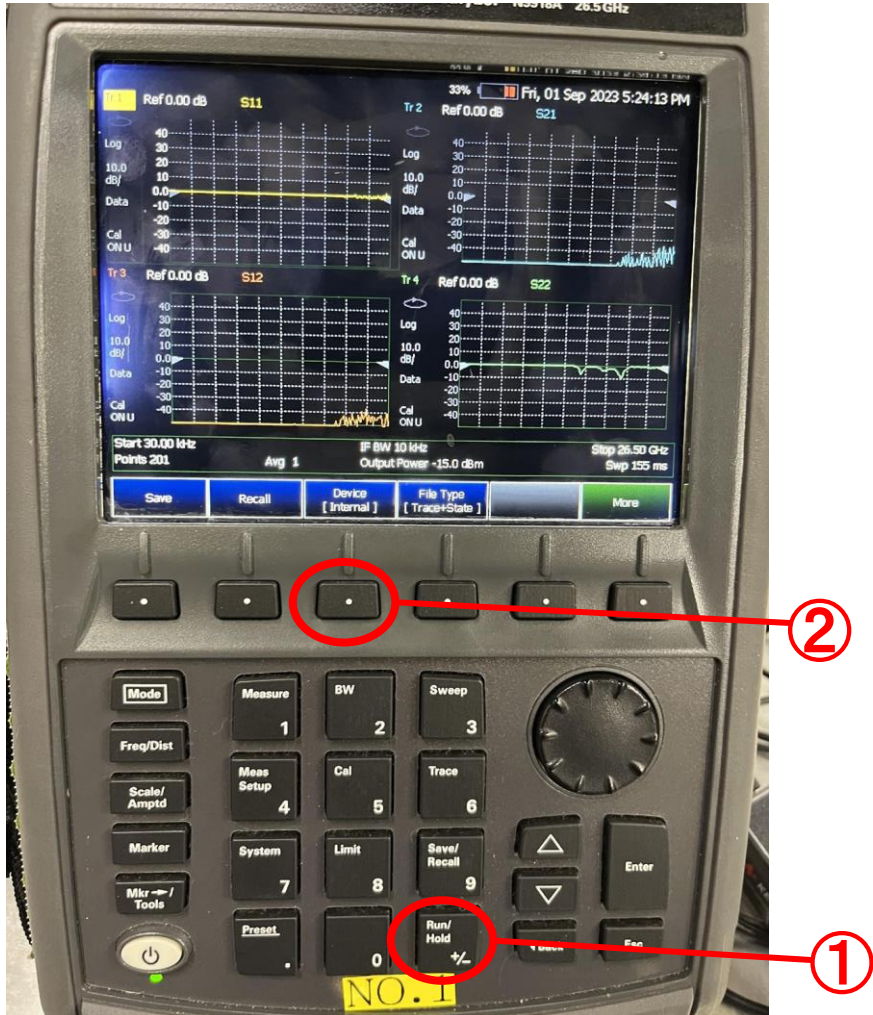

データの保存(USB)ー保存形式の変更

- ④もう一度Save/Recallボタン(9)を押す
- ⑤File Typeを選択
- ⑥好きな保存形式を選択する(2回かかるけど、.PNGと.CSVの両方で保存がおすすめ)

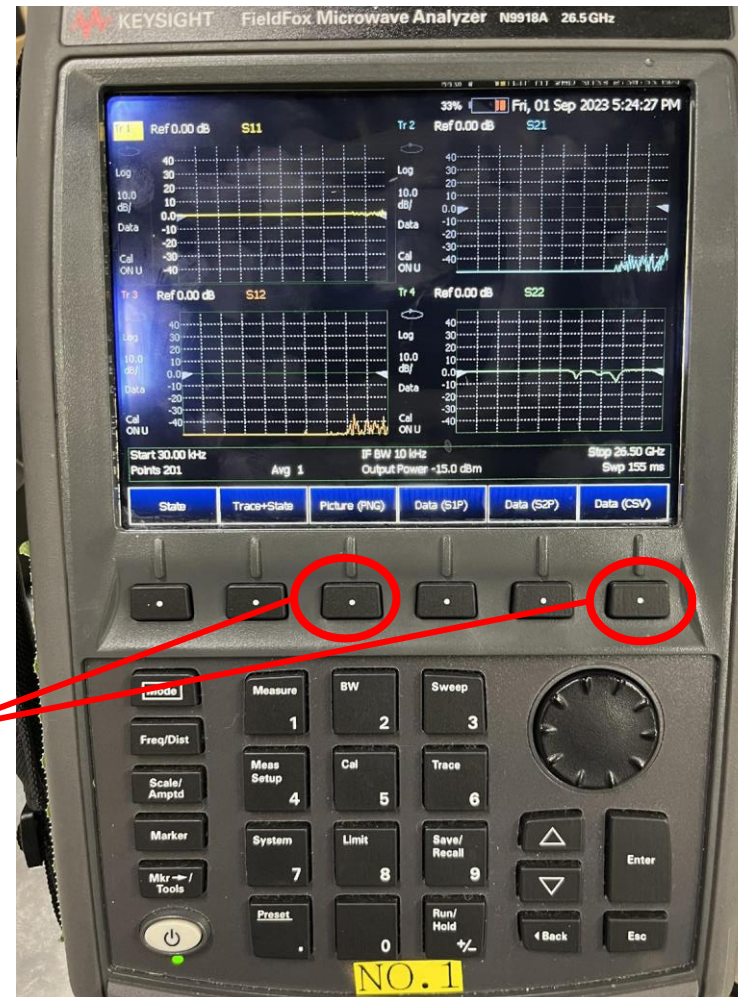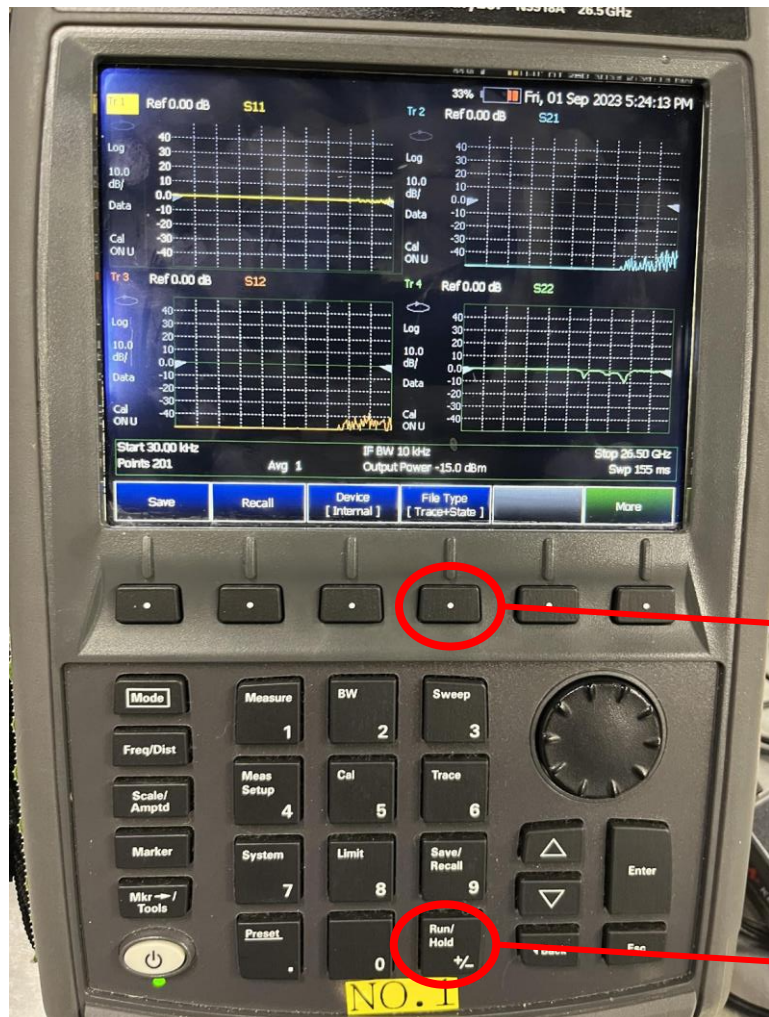

.PNG
…表示されている
画面そのまま保存
(複数の場合も)

.CSV
…(複数の場合)
Trace1, 2...の順に縦で出力


データの保存(USB)一名前をつけて保存

⑦もう一度Save/Recallボタン(9)を押す

⑧Saveを選択

⑨名前を入力して保存

(推奨)測定装置の型番、測定した日付等を入れる

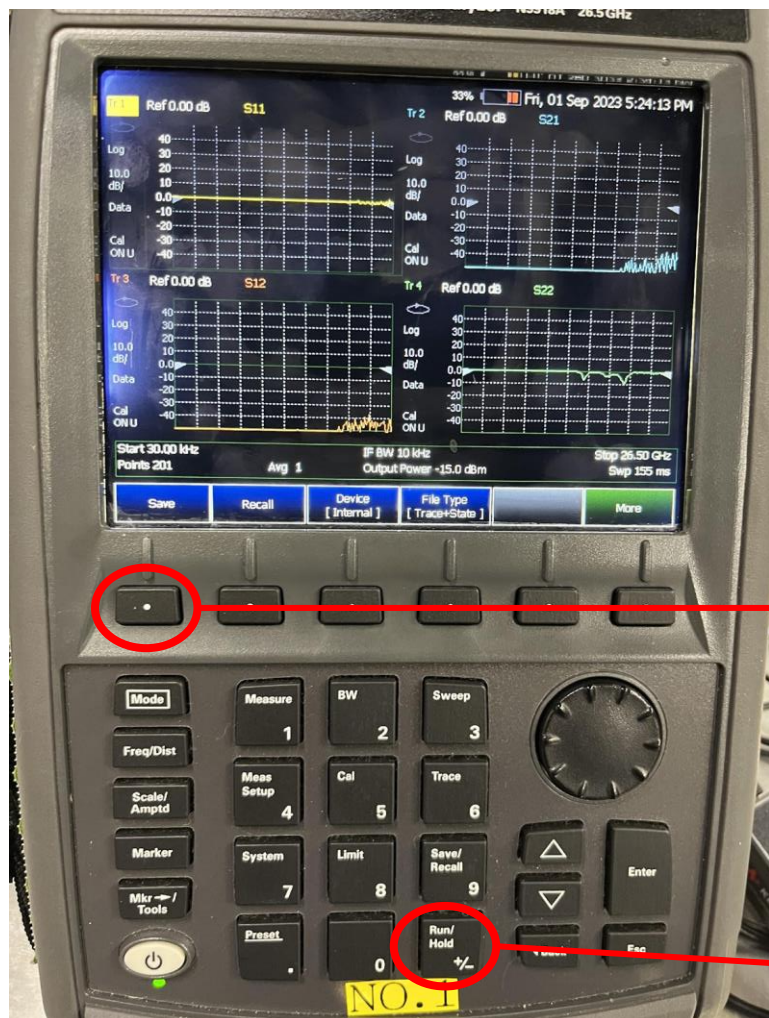

⑧

⑦

選択中の文字を入力
文字消去
大文字・小文字
(左から順に)



— ...文字入力操作

⑨保存

左右移動

上下移動

数字入力