Informe semanal — 5 de noviembre a 19 de noviembre de 2026

Periodo: 5 de noviembre – 19 de noviembre de 2026.
Fichero: `Informe Semanal 05112026-19112026`.
Abierto el 5 de noviembre de 2026.


Convención de temas (vigente)


- Cada tema debe indicar tipo:
  - **US** para historia de usuario.
  - **BUG** para incidencia.
- Cada tema debe incluir:
  1. Estado.
  2. Detalle técnico.
  3. Imágenes adjuntas (cuando existan).
  4. Horas del detalle (las aporta Visual Studi Code con apoyo del agente).


1. Esta semana


Solución con Esquina con panel Regulable 0,75 — US


- **Estado:** abierto.
- **Detalle inicial:** se abre el frente para documentar e implementar la solución de esquina con panel regulable de 0,75, manteniendo comportamiento consistente con el diseño validado.
- **Imagen de referencia (bugs detectados):**

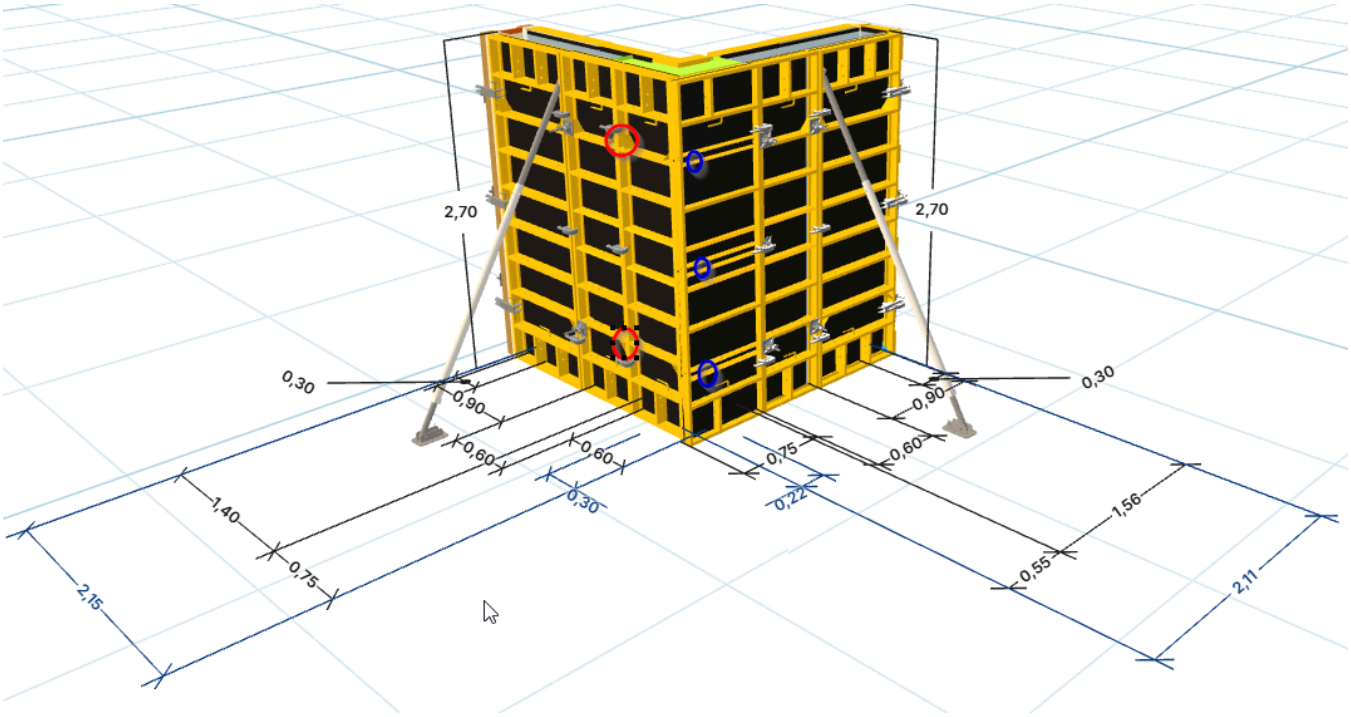

2,70
2,70
0,30
0,90
0,60
0,60
0,30
0,75
0,22
0,90
0,60
0,30
1,40
0,75
2,15
0,55
1,56
2,11

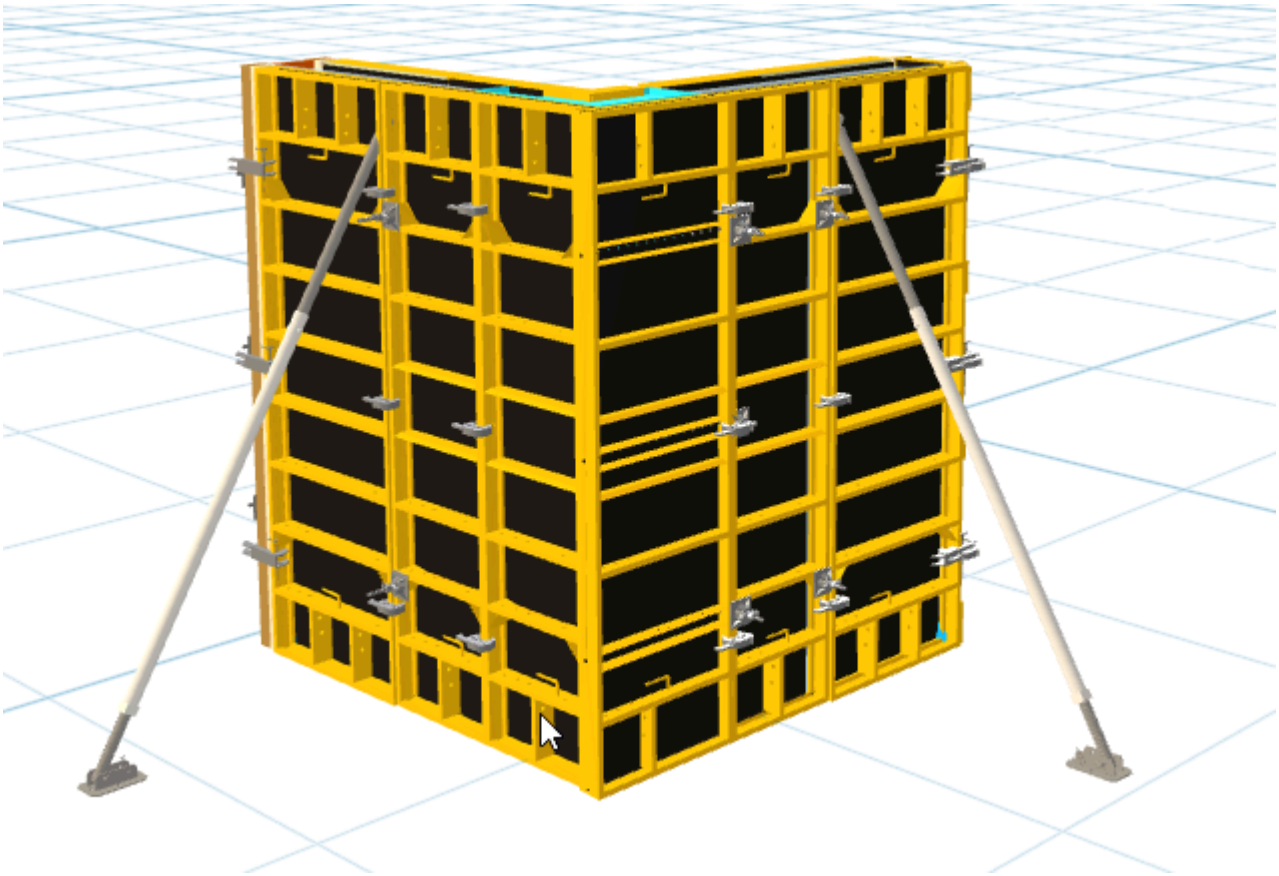

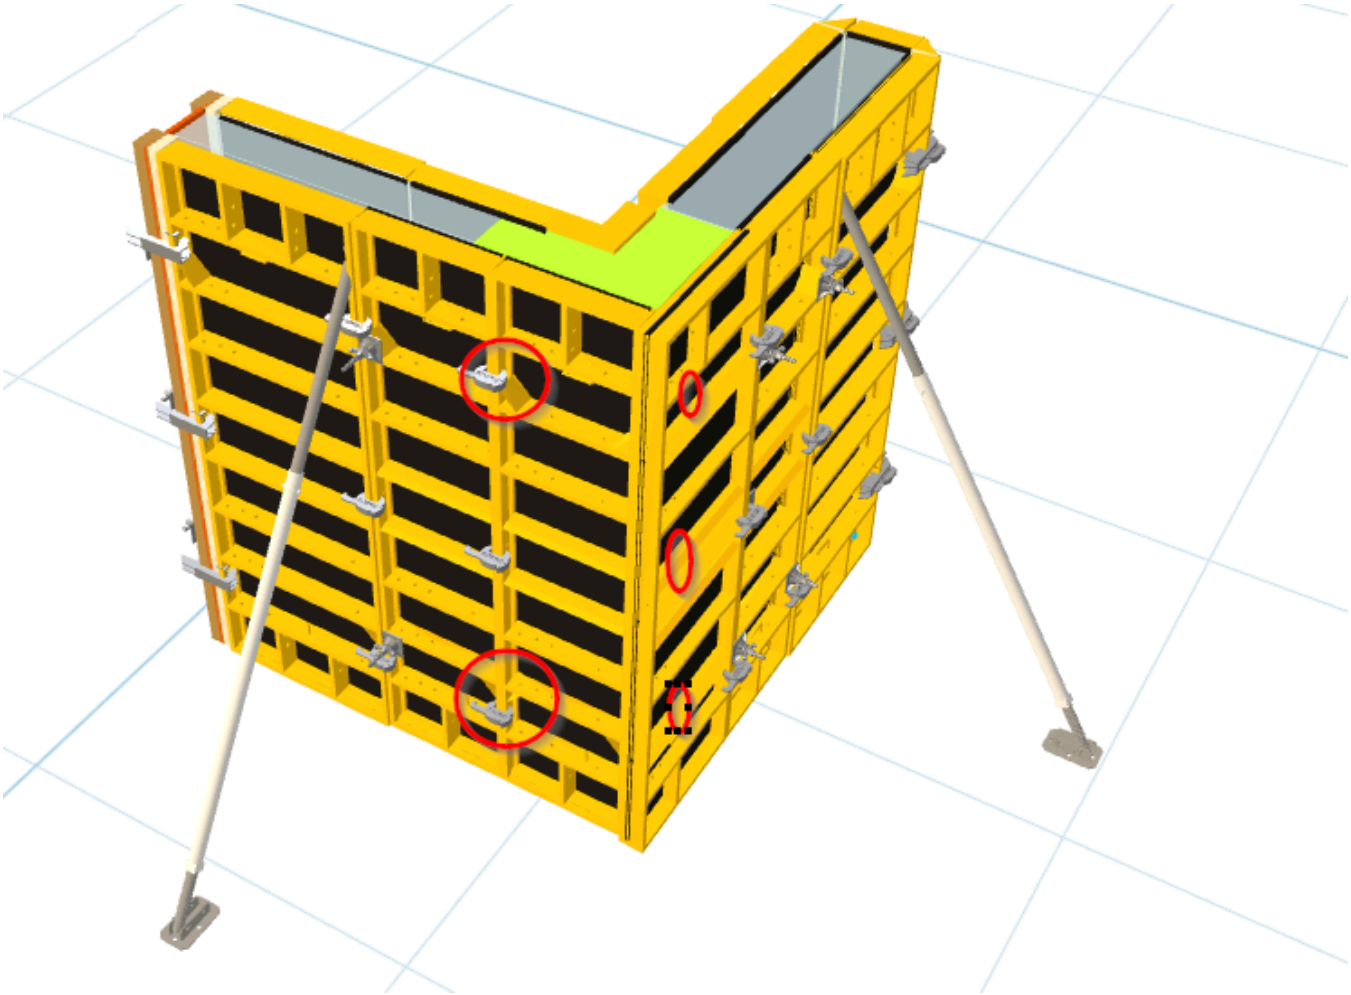

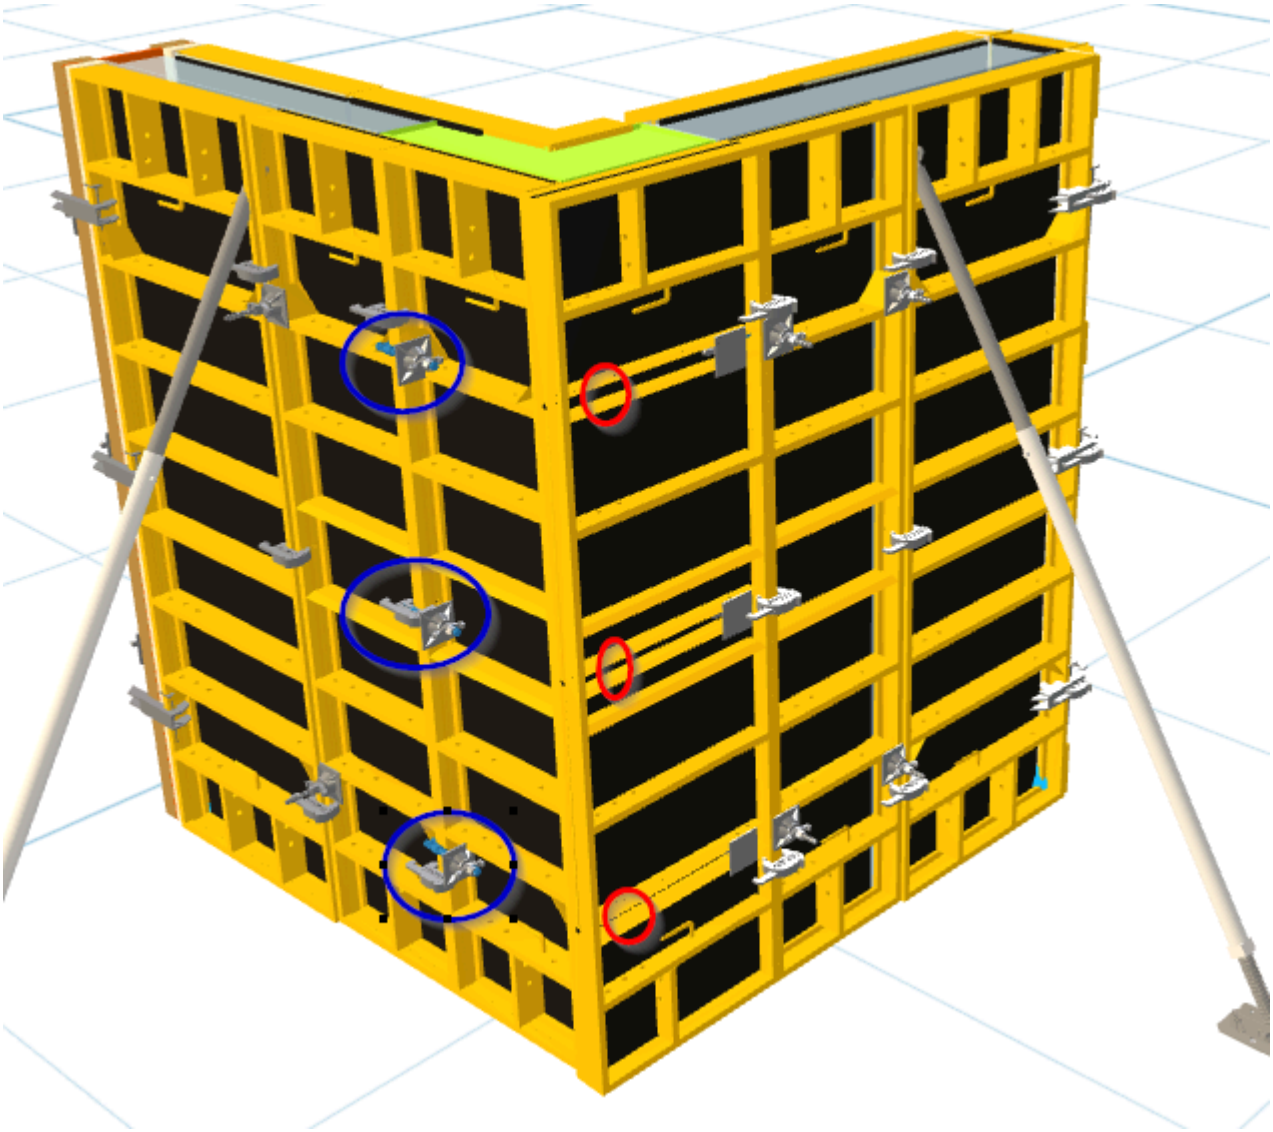

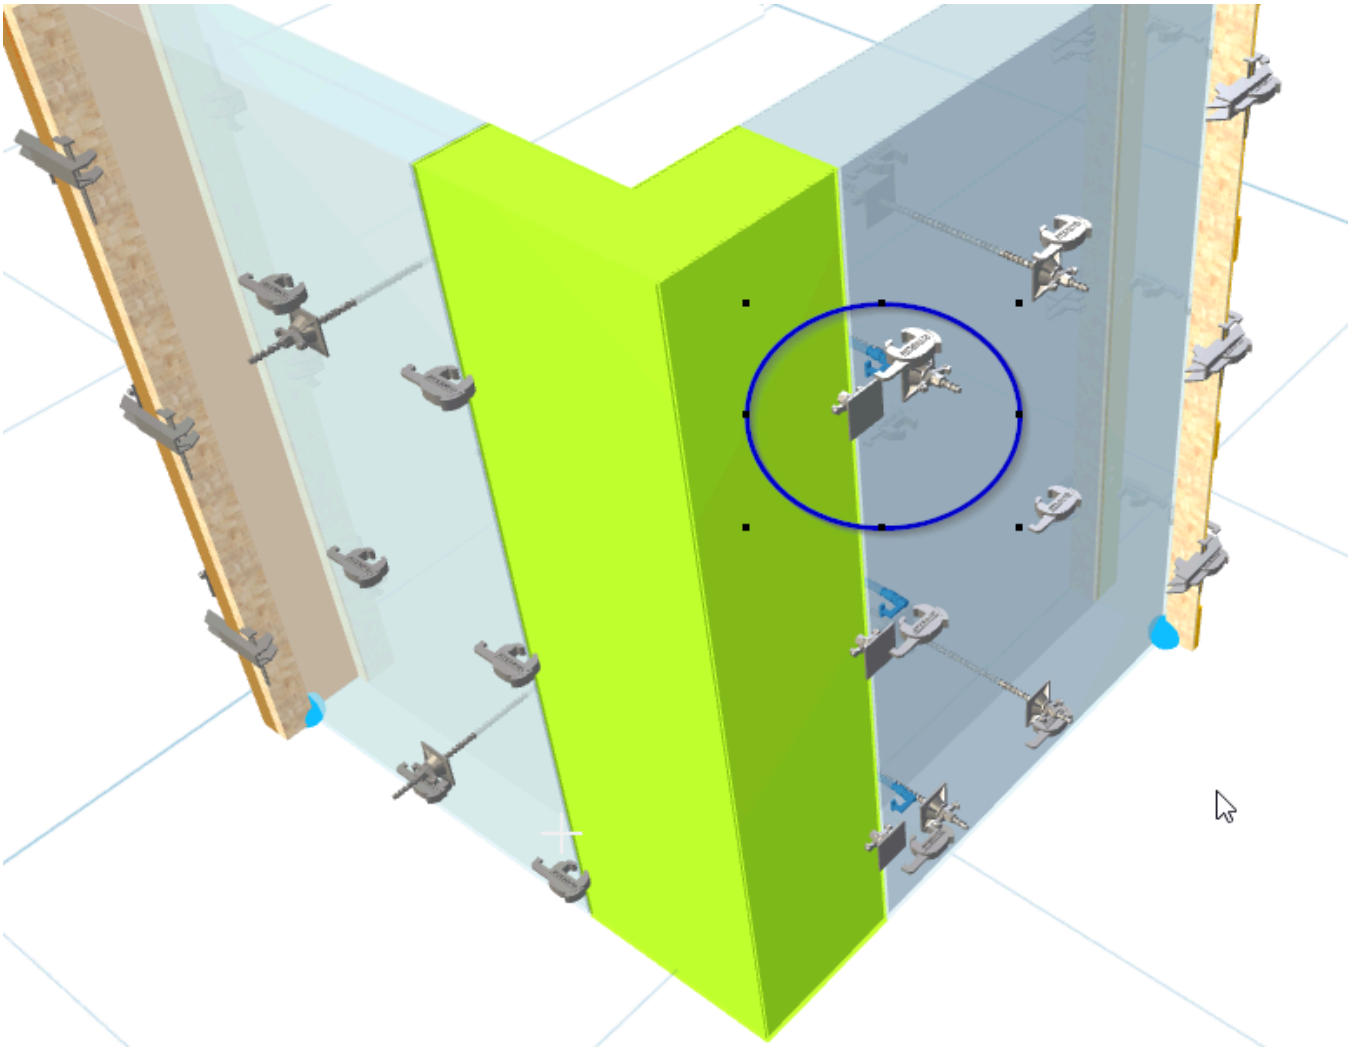

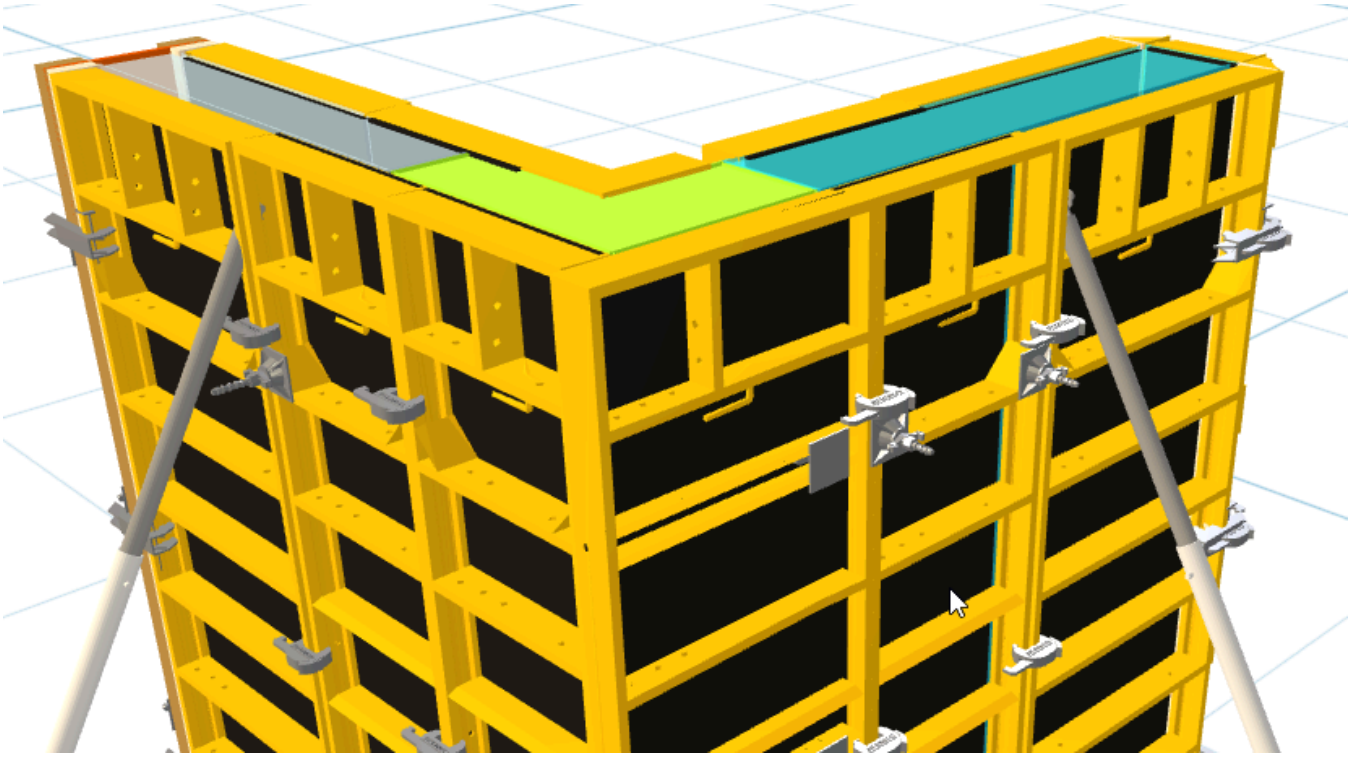

Incidencias del tema

1. Tirante interior junto al panel regulable desaparecido — **BUG**.
2. Unión entre panel regulable y panel a 90° para revisar con patrón de pilares/legacy — **BUG**.

Diagnóstico corregido y cambio aplicado (04 nov 2026)

- El volcado local del 04/11 a las 10:33 contenía los artículos `1920811` y `10443020` con `ElementType=Panel` y `UseStrictPose=true`, pero la captura de las 10:36 seguía sin mostrarlos. La presencia en el payload no prueba que la geometría quede visible.
- Ese payload colocaba gancho y placa en el mismo `LocalAlongMm` y altura, separados solo 12 mm en la normal; no reproducía las coordenadas y rotaciones locales de las cuatro esquinas de `PillarFormwork`.
- En la otra cara, `suppressCornerSeam` impedía ejecutar toda la rutina de unión. Por tanto, también se omitía el hardware de esa cara.
- Cambio actual: la esquina regulable reutiliza las posiciones y rotaciones de esquina de `PillarFormwork` en ambos muros del encuentro. En la cara donde se suprime la grapa se añade solo gancho y placa, sin llamar a la rutina del tirante.
- La lógica de `FormTie` no se modificó; la incidencia del tirante queda pendiente de un apartado separado.
- Referencias contrastadas: `PillarFormwork`, `CornerPanel270_75`, `CornerPanel90_75` y `ModuloTapeRightRegular75` del proyecto legacy.

Validación

- Compilación con MSBuild de Visual Studio: correcta, 0 errores.
- Prueba focalizada del helper: 3 casos de borde (inicio positivo, fin positivo y fin negativo), cada uno produce gancho y placa en las alturas 550, 1350 y 2150 mm, con coordenadas distintas según extremo y cara.
- Validación visual en el visor: pendiente de regenerar el mismo diseño con este último cambio. No se considera confirmada hasta ver la captura.

Seguimiento visual: herraje en cara equivocada (04 nov 2026, 11:11)

- La nueva captura confirma que el gancho y la placa quedaron en el panel perpendicular (círculos azules), en vez de la cara del panel regulable señalada en rojo.
- El payload de las 11:08 contiene herrajes en ambos muros (`IdWall` 1 y 4). La causa era el reemplazo de la unión suprimida: se activaba en cualquier esquina Universal y volvía a insertar herrajes en el muro no regulable.
- Cambio aplicado: se eliminó esa reinserción en la cara suprimida. Se mantiene la ruta normal de herrajes del panel regulable.
- No se modificó `FormTie` ni la generación del tirante; el segundo problema sigue fuera de alcance.
- Compilación de `Design.csproj` con MSBuild de Visual Studio 18: correcta, 0 errores y 0 advertencias.
- El payload de las 12:33 ya no contiene los herrajes especiales en `IdWall` 1; aparecen solo en `IdWall` 4. El usuario confirmó en la captura posterior que la cara ya es correcta.
- Pendiente: ajustar y validar la posición de gancho y placa en esa cara.

Orientación de la placa (04 nov 2026)

- A las 13:03, con los paneles ocultos, el usuario indicó que la placa requiere un giro de 180°; confirmó que la cara es correcta, pero la posición final de gancho y placa sigue pendiente.
- El primer intento cambió `RotX` y `RotZ`. Aunque se verificaron los valores generados, la captura de las 13:20 no mostró el giro visual esperado; no se considera resuelto.
- Se limitó el cambio a `RotZ` en la ruta de esquina, sin cambiar el patrón global de `PillarFormwork`. El usuario confirmó después que la placa ya se ve girada correctamente.
- La confirmación del giro no resuelve la posición de gancho/placa ni el tirante; esos resultados siguen separados.

Posición de gancho y placa: intentos y decisión (04–05 nov)

- El usuario confirmó que la cara correcta es la del panel regulable, pero indicó varias veces que las piezas seguían desplazadas. Pidió explícitamente no cambiar los demás ejes ni la rotación confirmada.

- Se probaron posiciones del patrón de `PillarFormwork` y coordenadas derivadas del legacy `TapeRP_E50_00`. El legacy expresa sus coordenadas en centímetros; copiarlas sin mapear origen, eje, cara y unidades no produjo una posición fiable.
- También se probó una traslación común para preservar la separación entre piezas. Una estimación de `33,91 mm` basada en los bounds de los STL no resolvió el contacto: la medición entre superficies transformadas seguía dando `44,23 mm`. Esa corrección se descartó; no reutilizarla.
- El usuario pidió detener los ajustes especulativos y dejar/restaurar la versión que funcionaba aunque estuviera desplazada, para corregir más adelante en AutoCAD. Esa restauración todavía debe comprobarse: el código actual de `LCornerFormwork.PlaceCornerHardwareFromPillarPattern` aún sobrescribe posiciones X/Z mediante `LegacyCornerHookAlongMm = 10` y `LegacyCornerHookFaceBaseMm = 300 + otherThicknessMm`.
- **Estado:** cara del herraje y giro de la placa confirmados por el usuario; posición final pendiente. No se afirma que gancho y placa estén acoplados ni se aplican más offsets por intuición.

Punto de referencia, intercambio y persistencia (05 nov)

- El punto quedó definido en la intersección superior de las caras exteriores de la L. Se retiraron los marcadores de los extremos y el usuario confirmó que el punto ya se ve.
- Se añadieron `cornerReferencePoints` al `.tnwall` de exportación/importación y a la persistencia SQL `dbo.TSql_Design_V2.AttCornerReferencePointsJson`. Los archivos antiguos sin la propiedad siguen siendo compatibles y reconstruyen los puntos desde los muros.
- La compilación de Desing para esta integración terminó con 0 errores y 0 advertencias; las comprobaciones geométricas de la esquina y el caso colineal también pasaron.
- La migración idempotente se aplicó y verificó en las dos instancias: desarrollo local `.\SQLEXPRESS` y producción `SQL5113.site4now.net`. Ambas tienen el catálogo `db_a197cd_desingproducction`, pero son servidores distintos.
- La importación autorizada en el diseño 30009 no se ejecutó: el visor local siguió mostrando Login. No se reemplazaron sus muros ni se validó allí el resultado.
- La guía de continuidad quedó ampliada en `Docs/Proyectos/Desing/ESQUINAS-REGULABLES-GUIA-IMPLEMENTACION.md`, con decisiones, intentos descartados, estado real y pasos para el siguiente agente.

Estado de cierre

- El frente continúa **abierto** para la posición final de gancho/placa y la validación del tirante interior/doble tirante con remate.
- No declarar resuelto el encofrado Angular del caso de 220 mm: se reportó falta de remate/tirante interior y solape de paneles; sigue pendiente una prueba visual específica.

Horas del detalle

Reloj	Tramo	Suma
Visual Studi Code	Inicio y fin del tema no recuperables en el historial	No recuperable
Cursor/Copilot	Inicio y fin del tema no recuperables en el historial	No recuperable

El historial contiene horas de capturas, no marcas de inicio y fin de dedicación para cada reloj. Por autorización del usuario, se cierra el registro de tiempo del tema como **no recuperable**, sin estimaciones.

No salen los paneles en los pilares — BUG

- **Fecha y hora de apertura:** 04/11/2026, 16:09.
- **Estado:** cambio de render aplicado; pendiente validar visualmente en el visor.
- **Incidencia:** en algunos pilares ATK-60 no se veían los paneles. La captura de depuración contiene ocho paneles por pilar para los pilares 9–12, y el cliente entrega la lista completa al renderizador.
- **Cambio aplicado:** en pose estricta `Orientation="pillar"`, los paneles se desplazan 1 mm hacia fuera según su normal transformada, como medida frente a posible z-fighting. No se modificó el generador C#.

- **Verificación técnica:** análisis del JavaScript sin errores; comprobadas las cuatro orientaciones del patrón y `git diff --check` correcto.
- **Validación visual:** pendiente; no se considera resuelto hasta comprobar el resultado en el visor.

Dibujo de muro 2D: espesor y modo de trabajo — BUG

- **Estado:** corregido en código, pendiente validación funcional completa en visor por el usuario.
- **Incidencia reportada:**
    1. Al conectar un muro en L/T desde un muro de 0,22, el flujo devolvía espesor 0,30 en puntos de refactor de unión.
    2. En una regresión intermedia, `wall2d` quedaba cerrado tras un único tramo.
    3. Con entorno en 0,35, el muro nuevo podía nacer en 0,30 por desalineación entre `offset default` y `ancho de muro X/Y`.
    4. Al pulsar `Dibujar muro` desde 3D/encofrado, no siempre forzaba modo línea.
- **Cambios aplicados:**
    - Se captura y prioriza el espesor del muro origen en el primer snap de conexión (extremo/cuerpo) para el commit del tramo nuevo.
    - Se preserva `numberOffsetMm` en rutas de split/refactor para evitar fallback al default global.
    - El auto-stop de `wall2d` ahora solo ocurre en cierre real contra el punto inicial del grupo.
    - Si X/Y seguían el offset anterior, al cambiar offset se sincronizan al nuevo valor.
    - El botón `Dibujar muro` pasa por la activación central que fuerza `lines` antes de iniciar la herramienta.
- **Documentación de continuidad actualizada:** `Docs/Proyectos/Desing/TRABAJOS-ACTIVOS-Desing2-2026-10-18.md` incluye reglas e invariantes para evitar repetir esta regresión.
- **Verificación técnica:** diagnóstico del archivo JavaScript sin errores tras los cambios.
- **Validación funcional pendiente del usuario:** crear muro base 0,22, conectar en L y T, confirmar que se mantiene 0,22; configurar 0,35 y confirmar que el tramo nuevo toma 0,35; activar `Dibujar muro` desde 3D/encofrado y verificar paso a `lines`.

Remates por cara: suma y desactivación visual temporal — BUG

- **Estado:** en curso (frente abierto para iteración con ejemplos del usuario).
- **Reglas acordadas para la siguiente fase:**
    1. Diferenciar remates por cara: cada cara del muro puede tener tamaño distinto.
    2. Regla de suma: no mantener dos remates independientes en un muro, salvo cuando el caso de esquina por espesor lo exija.
    3. Los remates no van en tapes: siempre se resuelven entre paneles.
- **Cambio aplicado en esta iteración:** se desactiva temporalmente la inserción visual de tablón y grapas de remate para validar primero lógica y acotación.
- **Ajuste posterior (misma iteración):** los remates se vuelven a mantener en payload de encofrado para conservar la acotación; el visor oculta su render (tablón y grapa variable) en esta fase. Con ello se evita perder cotas y se corta el aviso repetitivo de espesor no detectado cuando no había elementos acotables.
- **Comportamiento esperado temporal:** se mantienen cálculo y acotación de remates, sin colocar piezas físicas de remate hasta cerrar criterios con los ejemplos paso a paso.
- **Documentación de continuidad actualizada:** `Docs/Proyectos/Desing/TRABAJOS-ACTIVOS-Desing2-2026-10-18.md`.

2. Apartados realizados

1. Solución con Esquina con panel Regulable 0,75.
2. No salen los paneles en los pilares.

3. Dibujo de muro 2D: espesor y modo de trabajo.
4. Remates por cara: suma y desactivación visual temporal.